

SINUMERIK

SINUMERIK 828D Brušenje

Priročnik za upravljanje

Velja za:
SINUMERIK 828D
Različica programske opreme
Sistemska programska oprema CNC za 828D V4.95
SINUMERIK Operate za PCU/PC V4.95

07/2021
6FC5398-0EP41-0WA1

Uvod	1
Osnovna varnostna opozorila	2
Osnove	3
Večdotično upravljanje pri SINUMERIK Operate	4
Konfiguracija stroja	5
Delovanje v ročnem načinu	6
Obdelava obdelovanca	7
Simulacija obdelave	8
Ustvarjanje programa G-kode	9
Programiranje tehnoloških funkcij	10
Brušenje z B-osjo (samo pri stroju za rotacijsko brušenje)	11
Preprečevanje kolizij	12
Večkanalni pogled	13
Upravljanje orodij	14
Upravljanje programov	15
Alarmna sporočila, sporočila o napakah in sistemska sporočila	16
Učenje programa	17
Ctrl-Energy	18
Easy XML	19
Service Planer	20
Easy Message	21
Urejanje PLC-uporabniškega programa	22

Pravni nasveti

Koncept opozoril

Ta priročnik vsebuje napotke, katere morate upoštevati zaradi vaše osebne varnosti, kot tudi zaradi izogibanja škode na stvareh. Napotki za vašo osebno varnost so poudarjeni z opozorilnim trikotnikom, napotki za posamične poškodbe stvari pa so brez opozorilnih trikotnikov. Odvisno od stopnje nevarnosti so opozorila prikazana v naraščajočem zaporedju, kot je prikazano v nadaljevanju.

 NEVARNOST
pomeni, da bo nastopila smrt ali težje telesne poškodbe, če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov.
 OPOZORILO
pomeni, da lahko nastopi smrt ali težje telesne poškodbe, če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov.
 POZOR
pomeni, da lahko nastopijo lažje telesne poškodbe, če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov.
POZOR
pomeni, da lahko nastopijo poškodbe stvari, če ne upoštevate ustreznih previdnostnih ukrepov.

Če nastopa sočasno več stopenj ogrožanja, se vedno uporabi opozorilo določene najvišje stopnje. Če se v določenem opozorilu pred poškodbami osebja opozarja z opozorilnim trikotnikom, potem se lahko v istem opozorilu dodatno vključi še opozorilo pred poškodbami stvari.

Kvalificirano osebje

Z izdelkom/sistemom, ki spada k dokumentaciji sme rokovati samo **kvalificirano osebje** za to nalogo z upoštevanjem dokumentacije za postavljeno nalogo, še posebej varnostnih navodil in opozoril, ki so del te dokumentacije. Kvalificirano osebje je zaradi svoje izobrazbe in izkušnje usposobljeno, da pri rokovanju s temi izdelki/sistemi prepozna tveganja in prepreči možne nevarnosti.

Uporaba proizvodov Siemens v skladu z določili

Upoštevajte naslednje:

 OPOZORILO
Proizvode Siemens je dovoljeno uporabljati samo za predvidene namene uporabe, ki so navedeni v katalogu in v pripadajoči tehnični dokumentaciji. Če se pojavi potreba po uporabi tujih proizvodov in komponent, mora te priporočiti oz. odobriti Siemens. Brezhibno in varno obratovanje proizvodov predpostavlja ustrezen in pravilen transport, ustrezno in pravilno skladiščenje, postavitve, montažo, inštalacijo, zagon, kot tudi skrbno upravljanje in vzdrževanje. Treba je zagotoviti dovoljene pogoje okolice. Treba je upoštevati napotke v pripadajoči dokumentaciji.

Znamke

Vse oznake, ki so označene z znakom zaščitene blagovne znamke ®, so blagovne znamke podjetja Siemens AG. Preostale oznake v tem besedilu so lahko blagovne znamke, katerih uporaba za namene tretjih oseb, lahko škoduje pravicam njihovega lastnika.

Izključitev jamstva

Vsebino poudarjenega tiska smo glede ujemanja preverili z opisano strojno in programsko opremo. Kljub temu vseh odstopanj ni možno popolnoma izključiti, tako da glede popolne usklajenosti ne moremo prevzeti nobenega jamstva. Navedbe v tem poudarjenem tisku se redno preverjajo, morebitni potrebni popravki se nahajajo v naslednjih izdajah.

Kazalo vsebine

1	Uvod.....	15
1.1	O sistemu SINUMERIK	15
1.2	O tem dokumentu	16
1.3	Dokumentacija na spletu.....	17
1.3.1	Pregled dokumentacije SINUMERIK 828D.....	17
1.3.2	Pregled dokumentacije Upravljalne komponente SINUMERIK.....	17
1.4	Povratne informacije o tehnični dokumentaciji	19
1.5	Dokumentacija mySupport.....	20
1.6	Servis in podpora	21
1.7	Pomembne informacije o izdelku.....	23
2	Osnovna varnostna opozorila	25
2.1	Splošna varnostna opozorila.....	25
2.2	Garancija in jamstvo za primere uporabe	26
2.3	Navodila za varnost.....	27
3	Osnove	29
3.1	Pregled izdelkov	29
3.2	Operaterjeva konzola	30
3.2.1	Pregled	30
3.2.2	Tipke operaterjeve konzole.....	32
3.3	Upravljalne plošče stroja	40
3.3.1	Pregled	40
3.3.2	Operacijski elementi upravljalne plošče stroja	40
3.4	Uporabniški vmesnik	44
3.4.1	Razdelitev zaslona	44
3.4.2	Prikaz statusa	45
3.4.3	Okno z dejanskimi vrednostmi	47
3.4.4	T,F,S-okno	49
3.4.5	Upravljanje prek programskih tipk in navadnih tipk.	50
3.4.6	Vnos ali izbor parametrov.....	52
3.4.7	Žepni kalkulator	53
3.4.8	Funkcije kalkulatorja	54
3.4.9	Kontekstni meni.....	56
3.4.10	Preklop jezika uporabniškega vmesnika	57
3.4.11	Vnos azijskih znakov	58
3.4.11.1	Vnos kitajskih znakov	59
3.4.11.2	Obdelava slovarja.....	60
3.4.12	Vnos korejskih znakov	62
3.4.13	Stopnje zaščite	64

3.4.14	Zaščita delovnega mesta	66
3.4.15	Način čiščenja	66
3.4.16	Zaslonska pomoč v SINUMERIK Operate.....	67
4	Večdotično upravljanje pri SINUMERIK Operate	71
4.1	Večdotični zasloni	71
4.2	Površina, občutljiva na dotik	72
4.3	Kretnje prstov	73
4.4	Večdotični uporabniški vmesnik	76
4.4.1	Porazdelitev zaslona	76
4.4.2	Blok funkcijskih tipk	77
4.4.3	Dodatni upravljalni elementi na dotik	77
4.4.4	Virtualna tipkovnica	78
4.4.5	Posebni znak "Vijuga"	79
4.5	Razširitev s funkcijo stranski zaslon (Side screen)	80
4.5.1	Pregled	80
4.5.2	Stranski zaslon z vrstico za krmarjenje	80
4.5.3	Standardni pripomočki	82
4.5.4	Pripomoček "Dejanske vrednosti"	83
4.5.5	Pripomoček "Ničelna točka"	83
4.5.6	Pripomoček "Alarmi"	83
4.5.7	Pripomoček "NC/PLC-spremenljivke"	84
4.5.8	Pripomoček "Osna obremenitev"	84
4.5.9	Pripomoček "Orodje"	84
4.5.10	Pripomoček "Življenjska doba"	85
4.5.11	Pripomoček "Trajanje programa"	85
4.5.12	Pripomoček "Kamera 1" in "Kamera 2"	86
4.5.13	Stranski zaslon s stranmi za ABC-tipkovnico in/ali upravljalno ploščo stroja	86
4.5.14	Primer 1: ABC-tipkovnica na stranskem zaslonu	87
4.5.15	Primer 2: Upravljalna plošča stroja na stranskem zaslonu	88
5	Konfiguracija stroja.....	89
5.1	Vklop in izklop	89
5.2	Postavitev v referenčno točko	90
5.2.1	Referenciranje osi	90
5.2.2	Uporabnikova potrditev	91
5.3	Načini	93
5.3.1	Načini	93
5.3.2	Skupine načinov delovanja in kanali	95
5.3.3	Preklop kanala	95
5.4	Nastavitve za stroj	97
5.4.1	Preklop koordinatnega sistema (MCS/WCS)	97
5.4.2	Preklop merske enote	97
5.4.3	Nastavitev premika ničelne točke	99
5.5	Premiki ničelne točke	101
5.5.1	Premiki ničelne točke	101
5.5.2	Prikaz aktivnih premikov ničelne točke	102
5.5.3	Prikaz "Pregleda" premikov ničelne točke	103

5.5.4	Prikaz in obdelava premika osnovne ničelne točke	104
5.5.5	Prikaz in obdelava nastavljenih premikov ničelne točke	104
5.5.6	Prikaz in obdelava finega premika, ki se nanaša na položaj	105
5.5.7	Prikaz in obdelava podrobnosti premikov osnovne ničelne točke	106
5.5.8	Brisanje premika ničelne točke	108
5.5.9	Brisanje finih premikov, ki se nanašajo na položaj.....	109
5.6	Merjenje orodja	110
5.6.1	Rotacijsko brušenje	110
5.6.1.1	Pregled	110
5.6.1.2	Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko obdelovanca	110
5.6.1.3	Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko poravnalca	112
5.6.1.4	Ročno merjenje poravnalnega orodja z referenčno točko brusilnega orodja	113
5.6.2	Ploskovno brušenje	114
5.6.2.1	Pregled	114
5.6.2.2	Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko obdelovanca	115
5.6.2.3	Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko poravnalca	116
5.6.2.4	Ročno merjenje poravnalnega orodja z referenčno točko brusilnega orodja	117
5.7	Merjenje ničelne točke obdelovanca	120
5.7.1	Rotacijsko brušenje	120
5.7.1.1	Merjenje ničelne točke obdelovanca	120
5.7.2	Ploskovno brušenje	121
5.7.2.1	Pregled	121
5.7.2.2	Nastavitev roba	121
5.8	Nadzor podatkov osi in vretena	123
5.8.1	Določitev omejitve delovnega območja	123
5.8.2	Sprememba podatkov vretena	123
5.8.3	Podatki vpenjalne glave vretena	124
5.8.3.1	Določitev podatkov vpenjalne glave vretena	124
5.8.3.2	Parametri za podatke vpenjalne glave vretena.....	126
5.8.4	Vnos kompenzacije napake cilindra (samo stroj za rotacijsko brušenje).....	127
5.9	Prikaz seznamov podatkov nastavitve	129
5.10	Prireditev ročnega kolesa.....	130
5.11	MDA	132
5.11.1	Delati v MDA.....	132
5.11.2	Shranitev MDA-programa.....	132
5.11.3	Urejanje/obdelava MDA-programa	133
5.11.4	Brisanje MDA-programa	134
6	Delovanje v ročnem načinu	135
6.1	Pregled	135
6.2	Izbira orodja in vretena	136
6.2.1	T,S,M-okno	136
6.2.2	Izbira orodja.....	137
6.2.3	Ročni zagon in zaustavitev vretena	138
6.2.4	Pozicioniranje vretena	139
6.3	Premik osi	140
6.3.1	Premik osi	140
6.3.2	Premik osi za fiksni pomik.....	140

6.3.3	Premik osi za spremenljiv pomik	141
6.4	Pozicioniranje osi	142
6.5	Prednastavitve za ročni način	143
7	Obdelava obdelovanca	145
7.1	Zagon in zaustavitev obdelave.....	145
7.2	Izbira programa	147
7.3	Vpeljava programa	148
7.4	Prikaz trenutnega programskega stavka	149
7.4.1	Prikaz osnovnega stavka.....	149
7.4.2	Prikaz programske ravni	149
7.5	Korekcija programa	151
7.6	Repozicioniranje osi	152
7.7	Začetek obdelave na določenem mestu	153
7.7.1	Uporaba iskanja stavka.....	153
7.7.2	Nadaljevanje programa od cilja iskanja naprej.....	155
7.7.3	Enostavna določitev cilja iskanja	155
7.7.4	Vnos mesta prekinitve kot cilja iskanja	156
7.7.5	Parameter za način iskanja stavka in iskalnik	156
7.7.6	Način iskanja stavka	157
7.8	Vpliv na izvajanje programa	159
7.8.1	Upravljanja programa.....	159
7.8.2	Izključeni stavki.....	160
7.9	Prepisno shranjevanje	162
7.10	Urejanje programa	164
7.10.1	Obdelava programa (urejevalnik)	164
7.10.2	Iskanje v programih	164
7.10.3	Zamenjava programskega besedila	166
7.10.4	Kopiranje/vstavljanje/brisanje programskih stavkov	167
7.10.5	Preštevilčenje programa	168
7.10.6	Ustvarjanje programskega stavka	169
7.10.7	Nastavitve za urejevalnik	171
7.11	Delo z DXF datotekami	175
7.11.1	Pregled	175
7.11.2	Prikaz CAD-risb	176
7.11.2.1	Odpiranje DXF datoteke	176
7.11.2.2	Čiščenje DXF-datoteke.....	176
7.11.2.3	Povečanje in pomanjšanje CAD-risbe	177
7.11.2.4	Sprememba odseka	178
7.11.2.5	Vrtenje prikaza.....	178
7.11.2.6	Prikaz / obdelava podatkov geometrije.....	179
7.11.3	Branje in obdelava DFX datotek	180
7.11.3.1	Splošni postopek.....	180
7.11.3.2	Nastavitev tolerance	180
7.11.3.3	Dodelitev ravnine obdelave	180
7.11.3.4	Izbira območja obdelave/brisanje območja in elementa.....	181

7.11.3.5	Shranjevanje DXF-datoteke	182
7.11.3.6	Določitev referenčne točke	183
7.11.3.7	Prevzem končne konture	183
7.12	Prikaz in urejanje uporabniških spremenljivk	186
7.12.1	Globalni R-parametri	187
7.12.2	R-parametri.....	188
7.12.3	Prikaži globalne GUD-je	189
7.12.4	Prikaz kanalskih GUD-jev	191
7.12.5	Prikaz lokalnih LUD-jev	192
7.12.6	Prikaz programskih PUD-jev	193
7.12.7	Iskanje uporabnikovih spremenljivk	193
7.13	Prikaz G-funkcij in pomožnih funkcij	195
7.13.1	Izbrane G-funkcije	195
7.13.2	Vse G-funkcije.....	197
7.13.3	G-funkcije za kalup.....	197
7.13.4	Pomožne funkcije	198
7.14	Prikaz prekrivanj.....	200
7.15	Prikaz statusa sinhronskih akcij.....	201
7.16	Prikaži čas izvajanja in šteje obdelovance.....	203
7.17	Nastavitev za samodejni način.....	205
8	Simulacija obdelave	207
8.1	Pregled	207
8.2	Simulacija pred obdelavo obdelovanca	211
8.2.1	Simulacija pred obdelavo obdelovanca	211
8.2.2	Zagon simulacije.....	211
8.3	Simultano zapisovanje pred obdelavo obdelovanca	213
8.3.1	Pregled	213
8.3.2	Zagon simultanega zapisovanja.....	213
8.4	Simultano zapisovanje med obdelavo obdelovanca.....	214
8.5	Krmiljenje programa med simulacijo	215
8.5.1	Sprememba podajanja	215
8.5.2	Simulacija programa po stavkih	216
8.6	Različni pogledi obdelovanca	217
8.6.1	Pregled	217
8.6.2	Stranski pogled	217
8.6.3	Pogled poravnave	217
8.6.4	3D-pogled.....	218
8.6.5	Čelni pogled – pri rotacijskem brušenju	218
8.6.6	Drugi stranski pogledi – pri ploskovnem brušenju	219
8.6.7	Strojnica (z možnostjo "Preprečevanje kolizij").....	219
8.7	Urejanje prikaza simulacije	220
8.7.1	Brisanje poti orodja	220
8.8	Spreminjanje in prilagajanje simulacijske grafike	221
8.8.1	Povečanje in pomanjšanje grafike	221
8.8.2	Premik grafike	222

8.8.3	Vrtenje grafike	222
8.8.4	Sprememba odseka	223
9	Ustvarjanje programa G-kode.....	225
9.1	Grafično vodenje programiranja	225
9.2	Pogledi programov.....	226
9.3	Programska struktura	228
9.4	Podlage	229
9.4.1	Ravnine obdelave.....	229
9.4.2	Programiranje orodja (T)	229
9.5	Ustvarjanje programa G-kode	231
9.6	Izbira ciklov s programskimi tipkami	232
10	Programiranje tehnoloških funkcij	233
10.1	Zaščita znanja in izkušenj	233
10.2	Programiranje kontur	234
10.2.1	Prikaz konture	234
10.2.2	Ustvarjanje nove konture	235
10.2.3	Ustvarjanje elementov konture.....	237
10.2.3.1	Vnos elementov konture	238
10.2.3.2	Rotacijsko brušenje	240
10.2.3.3	Ploskovno brušenje	241
10.2.4	Sprememba konture	244
10.2.4.1	Pregled	244
10.2.4.2	Sprememba elementa konture	244
10.2.5	Klic konture (CYCLE62).....	245
10.2.5.1	Funkcija	245
10.2.5.2	Klic cikla	246
10.2.5.3	Parametri.....	246
10.3	Nastavitev koordinat poravnalca (CYCLE435)	247
10.3.1	Opomba v zvezi s položajem poravnalca	247
10.3.2	Funkcija	247
10.4	Profiliranje (CYCLE495).....	249
10.5	Cikli nihanja (CYCLE4071 ... CYCLE4079)	253
10.5.1	Opomba v zvezi s cikli nihanja	253
10.5.2	CYCLE4071 - Vz dolžno brušenje z dodajanjem na točki obrata	253
10.5.3	CYCLE4072 - Vz dolžno brušenje z dodajanjem na točki obrata in s signalom za prekinitev... 255	
10.5.4	CYCLE4073 - Vz dolžno brušenje z neprekinjenim dodajanjem	259
10.5.5	CYCLE4074 - Vz dolžno brušenje z neprekinjenim dodajanjem in signalom za prekinitev..... 260	
10.5.6	CYCLE4075 - Ploskovno brušenje z dodajanjem na točki obrata	263
10.5.7	CYCLE4077 - Ploskovno brušenje z dodajanjem na točki obrata in s signalom za prekinitev... 266	
10.5.8	CYCLE4078 - Ploskovno brušenje z neprekinjenim dodajanjem	270
10.5.9	CYCLE4079 - Ploskovno brušenje z intermitentnim dodajanjem	272
10.6	Poravnava brusilnega koluta (CYCLE400)	275
10.6.1	Funkcija	275
10.6.2	Klic cikla	275

11	Brušenje z B-osjo (samo pri stroju za rotacijsko brušenje)	277
11.1	Pregled	277
11.2	Okno T,S,M pri nastavljeni B-osi	279
11.3	Merjenje v JOG	281
11.3.1	Poravnava brusilnega koluta pri brušenju.....	281
11.3.2	Ročno merjenje brusilnega orodja (z B-osjo)	281
11.3.3	Ročno merjenje poravnalca (z B-osjo)	283
11.3.4	Kalibracija osi zasuka.....	284
12	Preprečevanje kolizij.....	287
12.1	Preprečevanje kolizij.....	287
12.2	Vklop preprečevanja kolizij	289
12.3	Nastavitev preprečevanja kolizij	290
13	Večkanalni pogled	293
13.1	Večkanalni pogled.....	293
13.2	Večkanalni pogled v upravljalnem območju "Stroj"	294
13.3	Večkanalna funkcija pri velikih operaterjevih konzolah	297
13.4	Večkanalni pogled.....	299
14	Upravljanje orodij	301
14.1	Seznami za upravljanje orodij	301
14.2	Upravljanje zalogovnika	303
14.3	Tipi orodij	304
14.4	Izmera orodja	306
14.5	Seznam orodij.....	308
14.5.1	Seznam orodij.....	308
14.5.2	Dodatni podatki	310
14.5.3	Namestitev novega orodja.....	311
14.5.4	Merjenje orodja – seznam orodja	313
14.5.5	Upravljanje več rezalnih robov	313
14.5.6	Brisanje orodja	314
14.5.7	Nalaganje in razlaganje orodja	315
14.5.8	Izbira zalogovnika	316
14.5.9	Upravljanje orodja v datoteki	317
14.6	Obraba orodja.....	320
14.6.1	Obraba orodja	320
14.6.2	Ponovno aktiviranje orodja.....	323
14.7	Podatki orodja OEM	325
14.8	Zalogovnik.....	327
14.8.1	Pozicioniranje zalogovnika	328
14.8.2	Premestitev orodja	329
14.8.3	Brisanje/razlaganje/nalaganje/premeščanje vseh orodij	330
14.9	Razvrščanje seznamov za upravljanje orodij	331

14.10	Filtriranje seznamov za upravljanje orodij	332
14.11	Ciljno iskanje po seznamih za upravljanje orodja	334
14.12	Večkratna izbira v seznamih za upravljanje orodja	336
14.13	Podrobnosti orodij	337
14.13.1	Prikaz podrobnosti o orodjih	337
14.13.2	Podatki o orodju	337
14.13.3	Podatki brušenja	338
14.13.4	Podatki o rezalnih robovih	339
14.13.5	Nadzorni podatki	340
14.14	Sprememba tipa orodja	341
14.15	Delo z Multitoolom	342
14.15.1	Seznam orodij pri Multitoolu	342
14.15.2	Namestitev Multitoola	343
14.15.3	Nameščanje orodij v Multitool	344
14.15.4	Odstranjevanje orodij iz Multitoola	345
14.15.5	Brisanje Multitoola	346
14.15.6	Nalaganje in razlaganje Multitoola	346
14.15.7	Pozicioniranje Multitoola	347
14.15.8	Premestitev Multitoola	347
14.15.9	Ponovno aktiviranje Multitoola	348
14.16	Nastavitve za sezname orodij	350
15	Upravljanje programov	351
15.1	Pregled	351
15.1.1	NC pomnilnik	353
15.1.2	Lokalni pogon	354
15.1.3	Namestitev NC-imenika na lokalnem pogonu	354
15.1.4	USB-pogoni	355
15.1.5	FTP pogon	356
15.2	Odpiranje in zapiranje programa	357
15.3	Izvajanje programa	359
15.4	Ustvarjanje imenika/programa/seznama opravil	361
15.4.1	Imena datotek in imenikov	361
15.4.2	Ustvarjanje novega imenika	361
15.4.3	Namestitev novega obdelovanca	362
15.4.4	Ustvarjanje novega programa G-kode	363
15.4.5	Ustvarjanje novega programa za poravnavo	363
15.4.6	Ustvarjanje nove poljubne datoteke	364
15.4.7	Ustvarjanje seznama opravil	365
15.4.8	Ustvarjanje seznama programov	367
15.5	Ustvarjanje predlog	368
15.6	Iskanje imenikov in datotek	369
15.7	Prikaz programa v predogledu	371
15.8	Označevanje več imenikov/programov	372
15.9	Kopiranje in vstavljanje imenika/programa	374

15.10	Brisanje programa/imenika	376
15.11	Spreminjanje lastnosti datotek in imenikov	377
15.12	Konfiguracija pogonov	379
15.12.1	Pregled	379
15.12.2	Konfiguracija pogonov	379
15.13	Ogled PDF-dokumentov	386
15.14	EXTCALL	388
15.15	Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)	390
15.16	Shranjevanje podatkov	391
15.16.1	Ustvarjanje arhiva v upravitelju programa	391
15.16.2	Ustvarjanje arhiva prek sistemskih podatkov	392
15.16.3	Uvoz v arhiv v upravitelju programa	394
15.16.4	Uvoz arhiva iz sistemskih podatkov	395
15.17	Podatki za nastavitev	396
15.17.1	Shranjevanje podatkov za nastavitev	396
15.17.2	Branje podatkov za nastavitev	397
15.18	Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb	400
15.18.1	Pregled	400
15.18.2	Odpiranje podatkov o orodju	401
15.18.3	Preverjanje nalaganja	401
15.19	Shranjevanje parametra	403
15.20	V24	405
15.20.1	Uvoz in izvoz arhivov prek serijskega vmesnika	405
15.20.2	nastavitev V24 v upravitelju programa	407
16	Alarmna sporočila, sporočila o napakah in sistemska sporočila	409
16.1	Prikaz sporočil	409
16.2	Prikaz alarmov	410
16.3	Prikaz dnevnika alarmov	413
16.4	Razvrščanje alarmov, napak in sporočil	414
16.5	Ustvarjanje posnetkov zaslona	415
16.6	PLC- in NC-spremenljivke	416
16.6.1	Prikaz in urejanje NC/PLC-spremenljivk	416
16.6.2	Shranjevanje in nalaganje mask	420
16.7	Različica	421
16.7.1	Prikaz podatkov verzije	421
16.7.2	Shranjevanje informacij	421
16.8	Dnevnik	423
16.8.1	Pregled	423
16.8.2	Prikaz in obdelava dnevnika	423
16.8.3	Izvedba / iskanje postavke v dnevniku	424
16.9	Diagnostika na daljavo	426
16.9.1	Nastavitev daljinskega dostopa	426

16.9.2	Dovoljenje za modem	427
16.9.3	Zahteva za diagnostiko na daljavo	428
16.9.4	Izhod iz diagnostike na daljavo	429
17	Učenje programa	431
17.1	Pregled	431
17.2	Izbira načina učenja	433
17.3	Obdelava programa	434
17.3.1	Vstavljanje stavka	434
17.3.2	Sprememba stavka.....	434
17.3.3	Izbira stavka.....	435
17.3.4	Brisanje stavka	435
17.4	Stavki učenja	437
17.4.1	Vnosni parametri pri stavkih učenja	438
17.5	Nastavitve za učenje	440
18	Ctrl-Energy	441
18.1	Funkcije.....	441
18.2	Ctrl-E analiza.....	442
18.2.1	Prikaz porabe energije.....	442
18.2.2	Prikaz analiz energije.....	443
18.2.3	Merjenje in shranjevanje porabe energije	444
18.2.4	Spremljanje meritev	445
18.2.5	Spremljanje vrednosti porabe	445
18.2.6	Primerjava vrednosti porabe	446
18.2.7	Dolgoročna meritev porabe energije.....	447
18.3	Ctrl-E profili.....	448
18.3.1	Upravljanje profilov varčevanja z energijo	448
19	Easy XML.....	451
19.1	Easy XML	451
19.1.1	Easy XML	451
19.2	Easy Extend	453
19.2.1	Pregled	453
19.2.2	Omogočenje naprave.....	453
19.2.3	Aktiviranje in deaktiviranje naprave.....	454
19.2.4	Prvi zagon dodatnih agregatov	454
19.2.5	Zagon funkcije Easy Extend.....	455
19.3	SINUMERIK Integrate Run MyScreens.....	456
19.3.1	Pregled	456
20	Service Planer	459
20.1	Izvajanje in opazovanje vzdrževalnih nalog	459
21	Easy Message.....	461
21.1	Pregled	461
21.2	Aktiviranje programa Easy Message.....	462

21.3	Ustvarjanje/urejanje uporabniškega profila	463
21.4	Nastavitev dogodkov.....	465
21.5	Prijava in odjava aktivnega uporabnika	467
21.6	Prikaz SMS-protokolov.....	468
21.7	Izvedba nastavitev za funkcijo Easy Message.....	469
22	Urejanje PLC-uporabniškega programa	471
22.1	Uvod	471
22.2	Prikaz in obdelava PLC-lastnosti	472
22.2.1	Prikaz PLC-lastnosti	472
22.2.2	Ponastavitev časa obdelave	472
22.2.3	Nalaganje spremenjenega PLC-uporabniškega programa	472
22.3	Prikaz in urejanje NC/PLC-spremenljivk.....	474
22.4	Prikaz in obdelava PLC-signalov v seznamu statusov.....	479
22.5	Pogled programskih modulov.....	480
22.5.1	Prikaz informacij o programskih modulih	480
22.5.2	Struktura uporabniškega vmesnika	481
22.5.3	Možnosti upravljanja.....	482
22.5.4	Prikaz statusa programa	483
22.5.5	Sprememba prikaza naslovov	484
22.5.6	Povečanje, pomanjšanje načrta kontaktov	484
22.5.7	Programski modul	485
22.5.7.1	Prikaz in urejanje programskega modula.....	485
22.5.7.2	Prikaz lokalne tabele spremenljivk	486
22.5.7.3	Ustvarjanje programskega modula	486
22.5.7.4	Odpiranje programskega modula v oknu	488
22.5.7.5	Prikaz/razveljavitev zaščite dostopa.....	488
22.5.7.6	Naknadno urejanje lastnosti modula	489
22.5.8	Obdelava programskega modula	490
22.5.8.1	Urejanje PLC-uporabniškega programa	490
22.5.8.2	Obdelava programskega modula	490
22.5.8.3	Brisanje programskega modula	492
22.5.8.4	Vstavljanje in urejanje omrežja	492
22.5.8.5	Urejanje lastnosti omrežja	493
22.5.9	Prikaz informacijske tabele o simbolih omrežij	494
22.6	Prikaz tabel simbolov	496
22.7	Prikaz navzkrižnih referenc	497
22.8	Iskanje operandov.....	498
	Indeks	499

Uvod

1.1 O sistemu SINUMERIK

Od preprostih standardnih strojev CNC ter standardiziranih strojev do modularnih vrhunskih zasnov strojev – CNC-krmilniki SINUMERIK za vsako zasnov stroja nudijo ustrezno rešitev. Naj gre za proizvodnjo posameznih delov ali masovno proizvodnjo, preproste ali kompleksne obdelovance, SINUMERIK je visoko produktivna avtomatizirana rešitev za vsa področja proizvodnje – od izdelave vzorcev in orodij do izdelave kalupov in velike serijske proizvodnje.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran za SINUMERIK (<https://www.siemens.com/sinumerik>).

1.2 O tem dokumentu

Ciljna skupina

Dokumentacija je namenjena upravljavcu upogibnih in brusilnih strojev, na katerih je nameščena programska oprema SINUMERIK Operate.

Uporaba

Priročnik za upravljanje seznanja uporabnike z upravljalnimi elementi in ukazi. Uporabnike usposobi, da se v primeru napak učinkovito odzovejo in uvedejo ustrezne ukrepe.

Standarden obseg

V tej dokumentaciji je opisana funkcionalnost standardnega obsega. Ta se lahko razlikuje od obsega funkcionalnosti dobavljenega sistema. Funkcionalnosti dobavljenega sistema so navedene v dokumentih naročila.

Sistem lahko omogoča tudi druge funkcije, ki v tej dokumentaciji niso pojasnjene. Vendar pri novi dobavi oz. v primeru servisiranja uporabnik do teh funkcij ni upravičen.

Ta dokumentacija zaradi preglednosti ne vsebuje vseh podrobnih informacij za vse tipe proizvoda. Prav tako v tej dokumentaciji ni upoštevan vsak mogoči primer postavitve, uporabe in vzdrževanja.

Proizvajalec stroja dokumentira vse dopolnitve ali spremembe, ki jih opravi na izdelku.

Spletne strani tretjih oseb

Ta dokument lahko vsebuje spletne strani tretjih oseb. Siemens ne prevzema odgovornosti za vsebino teh spletnih strani, prav tako pa tudi ne sprejema teh spletnih strani ali njihove vsebine kot lastne. Siemens ne nadzoruje informacij na teh spletnih straneh ter tudi ni odgovoren za vsebino in informacije, ki so tam na voljo. Tveganje za njihovo uporabo nosi uporabnik.

1.3 Dokumentacija na spletu

1.3.1 Pregled dokumentacije SINUMERIK 828D

Obsežno dokumentacijo o funkcijah za SINUMERIK 828D od različice 4.8 SP4 najdete pod Pregled dokumentacije SINUMERIK 828D (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766724>).



Dokumente si lahko prikažete ali jih prenesete v obliki zapisa PDF in HTML5.

Dokumentacija je razdeljena na naslednje kategorije:

- Uporabnik: Upravljanje
- Uporabnik: Programiranje
- Proizvajalec/servis: Projektiranje
- Proizvajalec/servis: Zagon
- Proizvajalec/servis: Funkcije
- Proizvajalec/servis: Safety Integrated
- SINUMERIK Integrate/MindApp
- Informacije in usposabljanje

1.3.2 Pregled dokumentacije Upravljalne komponente SINUMERIK

Obsežno dokumentacijo za Upravljalne komponente SINUMERIK najdete pod Pregled dokumentacije Upravljalne komponente SINUMERIK (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW>).

Dokumente si lahko prikažete ali jih prenesete v obliki zapisa PDF in HTML5.

Dokumentacija je razdeljena na naslednje kategorije:

- Operaterjeve konzole
- Upravljalne plošče stroja

- Plošča stroja z enoto z gumbi
- Ročna enota/mini ročne naprave
- Dodatne upravljalne komponente

Pregled najpomembnejših dokumentov, prispevkov in povezav na temo "SINUMERIK" najdete na strani s pregledom tem za SINUMERIK (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-an-overview-of-the-most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW>).


1.4 Povratne informacije o tehnični dokumentaciji

Če imate vprašanja, predloge ali popravke za tehnično dokumentacijo, ki je objavljena v spletni podpori za Siemens Industry, jih pošljite prek povezave "Pošlji povratno informacijo" na koncu tega prispevka.

1.5 Dokumentacija mySupport

S spletnim sistemom "Dokumentacija mySupport" lahko svojo dokumentacijo na podlagi Siemensovih vsebin individualno sestavite in jo prilagodite za lastno dokumentacijo strojev.

Aplikacijo zaženete s ploščico "Moja dokumentacija" na začetni strani mySupport (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/my>):

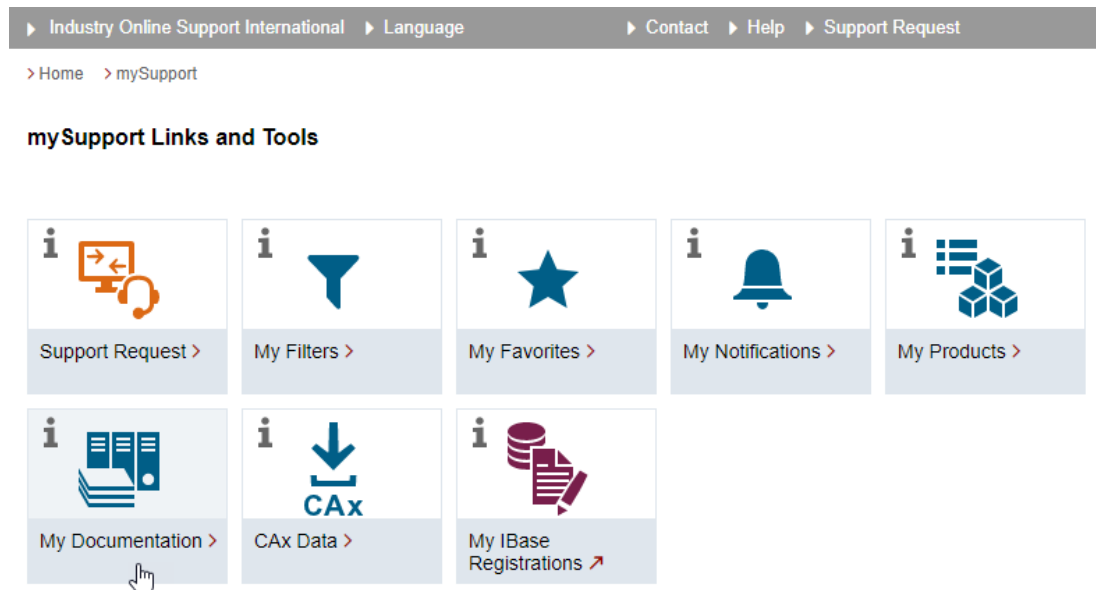

Konfigurirani priročnik si lahko prenesete v obliki zapisa RTF, PDF ali XML.

Napotek

Siemensove vsebine, ki podpirajo aplikacijo Dokumentacija mySupport, prepoznate po povezavi "Konfiguracija".

1.6 Servis in podpora

Podpora za izdelke

Več informacij o izdelku najdete na spletni strani:

Podpora za izdelke (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/>)

Na tem naslovu najdete naslednje vsebine:

- Najnovejše informacije o izdelku (obvestila o izdelkih)
- Pogosto zastavljena vprašanja
- Priročniki
- Prenosi
- Novice z najnovejšimi informacijami o vaših izdelkih
- Forum za svetovno izmenjavo informacij in izkušenj za uporabnike in strokovnjake
- Lokalni stiki prek naše podatkovne zbirke o stikih (→ "Stik")
- Informacije o storitvah na kraju samem, popravilih, nadomestnih delih in še veliko več (→ "Storitve")

Tehnična podpora

Telefonske številke za tehnično svetovanje po posameznih državah so na voljo na spletu na naslednjem naslovu (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/sc/4868>) pod "Stik".

Če želite zastaviti tehnično vprašanje, uporabite spletni obrazec pod "Support Request".

Usposabljanje

Na naslednjem naslovu (<https://www.siemens.com/sitrain>) so na voljo informacije o SITRAIN. SITRAIN ponuja usposabljanja za Siemensove izdelke, sisteme ter rešitve pogonske in avtomatizacijske tehnike.

Podpora Siemens na poti





Z nagrajeno aplikacijo "Siemens Industry Online Support" lahko kadar koli in kjer koli dostopate do več kot 300.000 dokumentov za izdelke Siemens Industry. Aplikacija vam med drugim nudi podporo na naslednjih področjih uporabe:

- Reševanje težav pri izvedbi projekta
- Odpravljanje napak v primeru motenj
- Razširitev ali načrtovanje novega sistema

Poleg tega lahko dostopate do tehničnega foruma in drugih prispevkov, ki so jih za vas pripravili naši strokovnjaki:

- Pogosto zastavljena vprašanja
- Primeri uporabe
- Priročniki
- Certifikati
- Izjave o izdelkih in še veliko več

Aplikacija "Siemens Industry Online Support" je na voljo za Apple iOS in Android.

Koda Data-Matrix na tipski tablici

Koda Data-Matrix na tipski tablici vsebuje specifične podatke naprave. To kodo lahko odčitate s katerim koli pametnim telefonom, z mobilno aplikacijo "Industry Online Support" pa si nato lahko prikažete tehnične informacije o ustrezni napravi.

1.7 Pomembne informacije o izdelku

Uporaba OpenSSL

Ta izdelek lahko vsebuje naslednjo programsko opremo:

- Programska oprema, ki je bila razvita za projekt OpenSSL za uporabo v zbirki orodij OpenSSL
- Kriptografska programska oprema, ki jo je ustvaril Eric Young
- Programska oprema, ki jo je ustvaril Eric Young

Več informacij najdete na spletni strani:

- OpenSSL (<https://www.openssl.org>)
- Cryptsoft (<https://www.cryptsoft.com>)

Skladnost s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov

Podjetje Siemens spoštuje načela varstva osebnih podatkov, zlasti zahteve za zmanjšanje količine podatkov (zasebnost po zasnovi).

Za ta izdelek to pomeni:

Izdelek ne obdeluje ali hrani osebnih podatkov, temveč le tehnične podatke o delovanju (npr. časovne oznake). Če uporabnik te podatke poveže z drugimi podatki (npr. časovni razporedi) ali če osebne podatke hrani na istem mediju (npr. trdi disk) in s tem omogoči možnost povezovanja podatkov s posamezniki, mora sam zagotoviti skladnost s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Osnovna varnostna opozorila

2.1 Splošna varnostna opozorila

 OPOZORILO
Smrtna nevarnost zaradi neupoštevanja varnostnih opozoril in preostalih tveganj Pri neupoštevanju varnostnih opozoril in preostalih tveganj v pripadajoči dokumentaciji strojne opreme lahko pride do nezgod s hudimi poškodbami ali do smrti. • Upoštevajte varnostna opozorila dokumentacije o strojni opremi. • Pri oceni tveganj upoštevajte preostala tveganja.

 OPOZORILO
Nepravilno delovanje stroja, ki je posledica napačnih ali spremenjenih parametrov Zaradi napačnih ali spremenjenih parametrov lahko pride do nepravilnega delovanja strojev, to pa lahko povzroči telesne poškodbe ali smrt. • Parametre zavarujte pred dostopom nepooblaščenih oseb. • Morebitno napačno delovanje obvladajte z ustreznimi ukrepi, na primer zaustavitev ali izklop v sili.

2.2 Garancija in jamstvo za primere uporabe

Primeri uporabe niso zavezujoči ter ne morejo predstavljati podlage za zahteve v zvezi s popolnostjo konfiguracije in opreme ali v zvezi z morebitnimi okoliščinami. Primeri uporabe niso rešitve po meri strank in so namenjeni le kot pomoč pri značilnih nalogah.

Kot uporabnik za strokovno uporabo opisanih izdelkov odgovarjate sami. Primeri uporabe vas ne odvezujejo dolžnosti varnega ravnanja pri uporabi, montaži, obratovanju in vzdrževanju.

2.3 Navodila za varnost

Podjetje Siemens ponuja izdelke in rešitve s funkcijami Industrial Security, ki podpirajo varno delovanje sistemov, strojev, naprav in omrežij.

Za zagotovitev varnosti sistemov, naprav in omrežij pred kibernetскими grožnjami je treba izvesti (in redno vzdrževati) celovit industrijski varnostni koncept, ki ustreza trenutnemu stanju tehnologije. Izdelki in rešitve podjetja Siemensu oblikujejo sestavni del takšnega koncepta.

Stranke so odgovorne, da preprečijo nepooblaščen dostop do svojih objektov, sistemov, strojev in omrežij. Ti sistemi, stroji in sestavni deli morajo biti povezani z omrežjem podjetja ali internetom samo v potrebnem obsegu in samo, če so bili sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi (npr. požarni zidovi in/ali segmentacija omrežja).

Dodatne informacije o možnih zaščitnih ukrepih na področju industrijske varnosti najdete na spletni strani:

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://www.siemens.com/industrialsecurity>)

Izdelki in rešitve podjetja Siemens se stalno razvijajo, da bi bili še varnejši. Podjetje Siemens izrecno priporoča, da uporabite posodobitve takoj, ko so na voljo, in da vedno uporabljate najnovejše različice izdelka. Uporaba zastarelih ali nepodprtih različic lahko poveča tveganje kibernetских groženj.

Da boste vedno obveščeni o posodobitvah izdelkov, se naročite na Siemens Industrial Security RSS Feed na:

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html#Subscriptions>)

Ostale informacije najdete v internetu:

Priročnik za projektiranje Industrial Security (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108862708>)



OPOZORILO

Nevarna stanja delovanja zaradi posegov v programsko opremo

Posegi v programsko opremo, npr. virusi, trojanski konji ali črvi, lahko v napravi povzročijo nevarna stanja delovanja, ki lahko povzročijo smrt, telesne poškodbe ali gmotno škodo.

- Programsko opremo redno posodablajte.
- Komponente za avtomatizacijo in pogon vključite v celovit koncept Industrial Security za napravo ali stroj skladno s trenutnim stanjem tehnike.
- Pri celovitem konceptu Industrial Security upoštevajte vse uporabljene izdelke.
- Datoteke na izmenljivih pomnilniških medijih zaščitite pred škodljivo programsko opremo z ustreznimi ukrepi, npr. s protivirusnim programom.
- Po končanem zagonu preverite vse z varnostjo povezane nastavitve.

3.1 Pregled izdelkov


Krmilnik SINUMERIK je CNC-krmilnik (Computerized Numerical Control) za obdelovalne stroje (npr. odrezovalni stroji).

S CNC-krmilnikom lahko v povezavi z obdelovalnim strojem med drugim izvajate naslednje funkcije:

- Ustvarjanje in prilagajanje obdelovalnih programov,
- Izvajanje obdelovalnih programov,
- Ročno krmiljenje,
- Dostop do notranjih in zunanjih nosilcev podatkov,
- Urejanje podatkov za programe,
- Upravljanje orodij, ničelnih točk in drugih uporabnikovih podatkov, ki jih v programih potrebujemo,
- Diagnostika krmilnika in stroja.

Upravljalna območja

Osnovne funkcije so v krmilniku zbrane v naslednjih upravljalnih območjih:

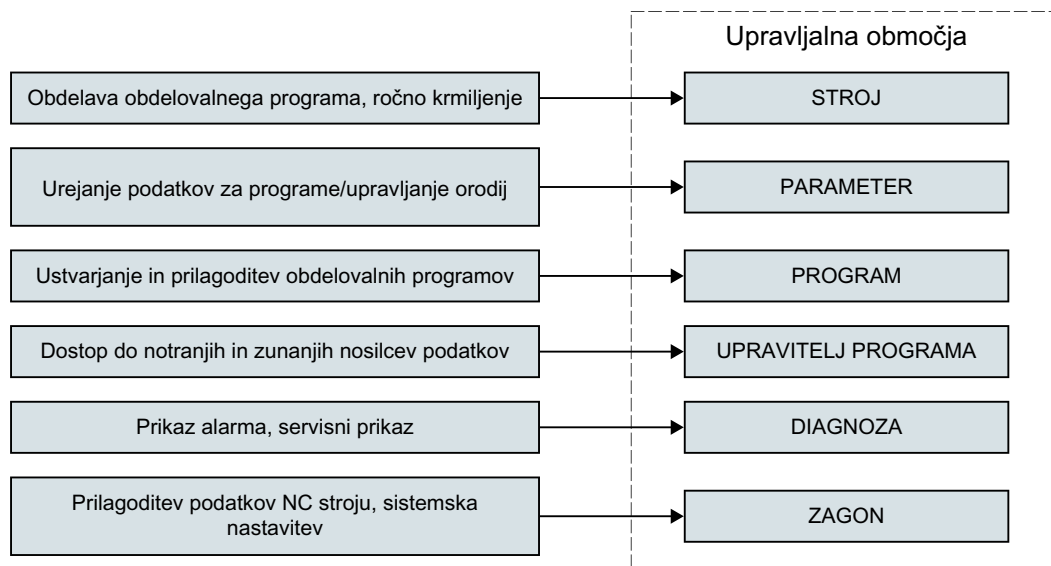


3.2 Operaterjeva konzola

3.2.1 Pregled

Prek operaterjeve konzole se izvršita prikaz (ekran) in upravljanje (npr. tipke in programske tipke) uporabniškega vmesnika SINUMERIK Operate.

Operacijski in prikazni elementi

S pomočjo operaterjeve konzole OP 010 so zgledno prikazane komponente, ki so na voljo za upravljanje krmilnika in obdelovalnega stroja.

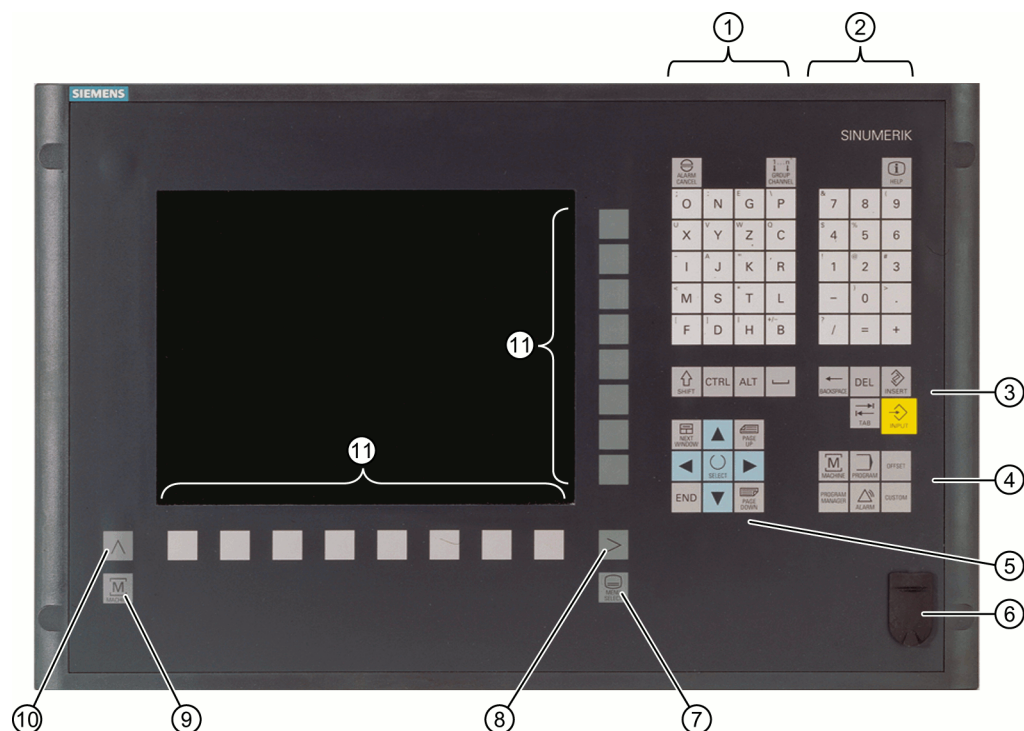

- ① Črkovni blok
Ob pritiski na tipke <Shift> vnesite posebne znake na dvojno označenih tipkah in pišite z velikimi črkami.
Opozorilo: Glede na konfiguracijo krmiljenja se pisanje načeloma izvede z velikimi črkami.
- ② Številčni blok
Ob pritiski na tipke <Shift> vnesite posebne znake na dvojno označenih tipkah.
- ③ Blok krmilnih tipk
- ④ Blok vročih tipk
- ⑤ Puščični blok
- ⑥ USB-vmesnik
- ⑦ Tipka Menu Select
- ⑧ Menijska tipka za naprej
- ⑨ Tipka za območje stroja
- ⑩ Menijska tipka za nazaj
- ⑪ Programske tipke

Dodatne informacije

Več informacij o konzoli OP 010 in vseh drugih uporabnih operaterjevih konzolah najdete v:

- Tehnični priročnik aparata Komponente – Ročni upravljalniki (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109736210>)
- Tehnični priročnik OP 010 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109759204>)
- Tehnični priročnik OP 012 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109741627>)
- Tehnični priročnik OP 015A (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748600>)
- Tehnični priročnik aparata Komponente – TCU 30.3 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109749929>)
- HT 8 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109763514>)

3.2.2 Tipke operaterjeve konzole

Za upravljanje krmilnika in obdelovalnega stroja so na voljo naslednje tipke in kombinacije tipk.

Tipke in kombinacije tipk

Tipka

Funkcija



<ALARM CANCEL>

Izbriše alarme in sporočila, označena s tem simbolom.



<CHANNEL>

Pri več kanalih preklopi naprej.



<HELP>

Prikliče kontekstno zaslonsko pomoč za izbrano okno.



<NEXT WINDOW> *

- Preklaplja med posameznimi okni.
- Pri večkanalnem pogledu oz. večkanalnem delovanju znotraj enega kanalnega stolpca preklaplja med zgornjim in spodnjim oknom.
- V izbirnem seznamu in izbirnem polju izbere prvi vnos.
- Kazalko pomakne na začetek besedila.

* na USB-tipkovnicah uporabite tipko <Home> oz. <Pos 1>

**<NEXT WINDOW> + <SHIFT>**

- V izbirnem seznamu in izbirnem polju izbere prvi vnos.
- Pomakne kazalko na začetek besedila.
- Označi povezano izbiro od trenutnega položaja kazalke do ciljnega položaja.
- Označi povezano izbiro od trenutnega položaja kazalke do začetka programskega stavka.

**<NEXT WINDOW> + <ALT>**

- Pomakne kazalko do prvega objekta.
- Pomakne kazalko v prvi stolpec vrstice tabele.
- Pomakne kazalko na začetek programskega stavka.

**<NEXT WINDOW> + <CTRL>**

- Pomakne kazalko na začetek programa.
- Pomakne kazalko v prvo vrstico trenutnega stolpca.

**<NEXT WINDOW> + <CTRL> + <SHIFT>**

- Pomakne kazalko na začetek programa.
- Pomakne kazalko v prvo vrstico trenutnega stolpca.
- Označi povezano izbiro od trenutnega položaja kazalke do ciljnega položaja.
- Označi povezano izbiro od trenutnega položaja kazalke do začetka programa.

**<PAGE UP>**

V oknu se pomakne za eno stran navzgor.

**<PAGE UP> + <SHIFT>**

V upravitelju programa in v urejevalniku programa označi imenike oz. programske stavke od položaja kazalke do začetka okna.

**<PAGE UP> + <CTRL>**

Postavi kazalko na najvišjo vrstico okna.

**<PAGE DOWN>**

V oknu se pomakne za eno stran navzdol.

**<PAGE DOWN> + <SHIFT>**

V upravitelju programa in v urejevalniku programa označi imenike oz. programske stavke od položaja kazalke do konca okna.

**<PAGE DOWN> + <CTRL>**

Postavi kazalko na najnižjo vrstico okna.

**<Kazalka desno>**

- Urejevalno polje
Odpri imenik ali program (npr. cikel) v urejevalniku.
- Navigacija
Pomakne kazalko za en znak v desno.

**<Kazalka desno> + <CTRL>**

- Urejevalno polje
Pomakne kazalko za eno besedo v desno.
- Navigacija
Kazalko v tabeli pomakne za eno celico v desno.

**<Kazalka levo>**

 
- Urejevalno polje
Zapre imenik ali program (npr. cikel) v urejevalniku programa. Če ste izvedli spremembe, se te prevzamejo.
- Navigacija
Pomakne kazalko za en znak v levo.

**<Kazalka levo> + <CTRL>**


- Urejevalno polje
Pomakne kazalko za eno besedo v levo.
- Navigacija
Kazalko v tabeli pomakne za eno celico v levo.

**<Kazalka zgoraj>**

- Urejevalno polje
Pomakne kazalko v naslednje zgornje polje.
- Navigacija
 - Kazalko v tabeli pomakne za eno celico navzgor.
 - Kazalko v menijski sliki pomakne navzgor.

**<Kazalka zgoraj> + <CTRL>**

 
- Kazalko v tabeli pomakne na začetek tabele.
- Pomakne kazalko na začetek okna.

**<Kazalka zgoraj> + <SHIFT>**


V upravitelju programa in v urejevalniku programa označi povezano izbiro imenikov oz. programskih stavkov.

**<Kazalka spodaj>**

 - Urejevalno polje
Pomakne kazalko navzdol.
- Navigacija
 - Kazalko v tabeli pomakne za eno celico navzdol.
 - Kazalko v oknu pomakne navzdol.

**<Kazalka spodaj> + <CTRL>**

 - Navigacija
 - Kazalko v tabeli pomakne na konec tabele.
 - Pomakne kazalko na konec okna.
- Simulacija
Zmanjša korekturo.

**<Kazalka spodaj> + <SHIFT>**

V upravitelju programa in v urejevalniku programa označi povezano izbiro imenikov oz. programskih stavkov.

**<SELECT>**

 
V izbirnih seznamih in izbirnih poljih preklaplja med več podanimi možnostmi.

Aktivira potrditveno polje.

V urejevalniku programa in upravitelju programa izbere programski stavek oz. program.

<SELECT> + <CTRL>

Pri označevanju celic tabele preklaplja med izbrano in neizbrano.

**<SELECT> + <SHIFT>**

V izbirnih seznamih in izbirnih poljih izbere prejšnji vnos oz. zadnji vnos.

**<END>**

Pomakne kazalko na zadnje vnosno polje v oknu, na konec tabele ali programskega stavka.

V izbirnih seznamih in izbirnih poljih izbere zadnji vnos.

**<END> + <SHIFT>**

Pomakne kazalko na zadnji vnos.

Označi povezano izbiro od položaja kazalke do konca programskega stavka.

**<END> + <CTRL>**

Pomakne kazalko na zadnji vnos v zadnjo vrstico trenutnega stolpca ali na konec programa.

**<END> + <CTRL> + <SHIFT>**

Pomakne kazalko na zadnji vnos v zadnjo vrstico trenutnega stolpca ali na konec programa.

Označi povezano izbiro od položaja kazalke do konca programskega stavka.

**<BACKSPACE>**

- Urejevalno polje
Izbriše označen znak levo od kazalke.
- Navigacija
Izbriše vse označene znake levo od kazalke.

**<BACKSPACE> + <CTRL>**

 
- Urejevalno polje
Izbriše označeno besedo levo od kazalke.
- Navigacija
Izbriše vse označene znake levo od kazalke.

**<TAB>**

- V urejevalniku programa pomakne kazalko za en znak.
- V upravitelju programa pomakne kazalko na naslednji vnos desno.

**<TAB> + <SHIFT>**

- V urejevalniku programa pomakne kazalko za en znak.
- V upravitelju programa pomakne kazalko na naslednji vnos levo.

**<TAB> + <CTRL>**

- V urejevalniku programa pomakne kazalko za en znak.
- V upravitelju programa pomakne kazalko na naslednji vnos desno.

**<TAB> + <CTRL> + <SHIFT>**

- V urejevalniku programa pomakne kazalko za en znak.
- V upravitelju programa pomakne kazalko na naslednji vnos levo.

**<CTRL> + <A>**

Izbere vse vnose v trenutnem oknu (samo v urejevalniku programa in v upravitelju programa).

**<CTRL> + <C>**

Kopira označeno vsebino.

**<CTRL> + <E>**

Prikliče funkcijo "Ctrl Energy".

**<CTRL> + <F>**

V seznamih podatkov stroja in seznamih podatkov nastavitve, pri nalaganju in shranjevanju v MDI-urejevalniku ter v upravitelju programa in v sistemskih podatkih odpre pogovorno okno za iskanje.

**<CTRL> + <G>**

- V urejevalniku programa ShopMill oz. ShopTurn preklaplja med delovnim načrtom in grafičnim pogledom.
- V maski parametra preklaplja med prikazom pomoči in grafičnim pogledom.

**<CTRL> + <I>**

Izračuna trajanje programa do oz. od označenega stavka/bloka in čase grafično prikaže.

**<CTRL> + <L>**

Drugega za drugim menjava jezike, nameščene za trenutni uporabniški vmesnik.

**<CTRL> + <SHIFT> + <L>**

Menjava jezike, nameščene za trenutni uporabniški vmesnik, v obratnem zaporedju.

**<CTRL> + <M>**

Med simulacijo izbere za maksimalno podajanje 120 %.

**<CTRL> + <P>**

Ustvari posnetek zaslona trenutnega uporabniškega vmesnika in ga shrani kot datoteko.

**<CTRL> + <S>**

V simulaciji vklopi oz. izklopi posamezni stavek.



<CTRL> + <V>

- Besedilo iz odložišča vstavi ob trenutnem položaju kazalke.
- Besedilo iz odložišča pomnilnika vstavi na mesto označenega besedila.



<CTRL> + <X>

Izreže označeno besedilo. Besedilo je shranjeno v odložišču.



<CTRL> + <Y>

Znova aktivira ponastavljane spremembe (samo v urejevalniku programa).



<CTRL> + <Z>

Razveljavi zadnjo akcijo (samo v urejevalniku programa).



<CTRL> + <ALT> + <C>

Ustvari celotni standardni arhiv (.ARC) na zunanjem nosilcu podatkov (USB-ključ).

Opozorilo:

Celotno shranjevanje s to kombinacijo tipk je primerno le za namene diagnostike.

Opozorilo:

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.



<CTRL> + <ALT> + <S>

Ustvari celotni standardni arhiv (.ARC) na zunanjem nosilcu podatkov (USB-ključ).

Opozorilo:

Celotno shranjevanje (.ARC) s to kombinacijo tipk je namenjeno le diagnozi.

Opozorilo:

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.



<CTRL> + <ALT> + <D>

Dnevniške datoteke shrani na USB-ključ. Če ni priklapljenega USB-ključa, se datoteke shranijo na proizvajalčevo mesto na CF-kartici.



<SHIFT> + <ALT> + <D>

Dnevniške datoteke shrani na USB-ključ. Če ni priklapljenega USB-ključa, se datoteke shranijo na proizvajalčevo mesto na CF-kartici.



<SHIFT> + <ALT> + <T>

Zažene "HMI Trace".



<SHIFT> + <ALT> + <T>

Konča "HMI Trace".



 
 
<ALT> + <S>

Odpre urejevalnik za vnos azijskih črkovnih znakov.



<ALT> + <Kazalka zgoraj>

V urejevalniku pomakne začetek oz. konec stavka navzgor.

**<ALT> + <Kazalka spodaj>**

V urejevalniku pomakne začetek oz. konec stavka navzdol.

- Urejevalno polje
Izbriše prvi znak desno od kazalke.
- Navigacija
Izbriše vse znake.

** + <CTRL>**

- Urejevalno polje
Izbriše prvo besedo desno od kazalke.
- Navigacija
Izbriše vse znake.

<Preslednica>

- Urejevalno polje
Vstavi presledek.
- V izbirnih seznamih in izbirnih poljih preklaplja med več podanimi možnostmi.

<Plus>

- Odpre imenik, ki vsebuje elemente.
- Poveča grafični prikaz pri simulaciji in zapisovanju sledenja.

<Minus>

- Zapre imenik, ki vsebuje elemente.
- Zmanjša grafični prikaz pri simulaciji in zapisovanju sledenja.

<Enačaj>

Odpre kalkulator v vnosnih poljih.

<Zvezdica>

Odpre imenik z vsemi podimeniki.

<Tilda>

Spreminja predznak števila med plusom in minusom.

<INSERT>

- Odpre urejevalno polje v načinu za vnašanje. Če tipko znova pritisnete, zapustite polje in razveljavite vnose.
- Odpre izbirno polje in prikaže možnosti izbire.
- V programu delovnih korakov vstavi prazno vrstico za G-kodo.
- V dvojnem urejevalniku oz. v večkanalnem pogledu preklaplja iz načina urejanja v način upravljanja. Z novičnim pritiskom na tipko se vrnete v način urejanja.

<INSERT> + <SHIFT>

Pri programiranju G-kode za klic cikla vklopi oz. izklopi način za urejanje.

**<INPUT>**

- Konča vnos vrednosti v vnosnem polju.
- Odpre imenik ali program.
- Vstavi prazen programski stavek, če je kazalka postavljena na konec programskega stavka.
- Vstavi znak za označevanje nove vrstice in programski stavek se razdeli na 2 dela.
- V G-kodi za programskim stavkom vstavi novo vrstico.
- V programu delovnih korakov vstavi novo vrstico za G-kodo.
- V dvojnem urejevalniku oz. v večkanalnem pogledu preklaplja iz načina urejanja v način upravljanja. Z vnovičnim pritiskom na tipko se vrnete v način urejanja.

**<ALARM> - le OP 010 in OP 010C**

Prikliče upravljalno območje "Diagnostika".

**<PROGRAM> - le OP 010 in OP 010C**

Prikliče upravljalno območje "Upravitelj programa".

**<OFFSET> - le OP 010 in OP 010C**

Prikliče upravljalno območje "Parameter".

**<PROGRAM MANAGER> - le OP 010 in OP 010C**

Prikliče upravljalno območje "Upravitelj programa".

**Menijska tipka za naprej**

Preklopi naprej v razširjeni vodoravni stolpec programskih tipk.

**Menijska tipka za nazaj**

Preklopi nazaj v nadrejeni meni.

**<MACHINE>**

Prikliče upravljalno območje "Stroj".

**<MENU SELECT>**

Prikliče osnovni meni za izbor upravljalnih območij.

3.3 Upravljalne plošče stroja

3.3.1 Pregled

Obdelovalni stroj je lahko opremljen z upravljalno ploščo stroja Siemens ali s specifično upravljalno ploščo stroja proizvajalca stroja.

Prek upravljalne plošče stroja sprožite akcije na obdelovalnem stroju, kot na primer premik osi ali začetek obdelave obdelovanca.

3.3.2 Operacijski elementi upravljalne plošče stroja

S pomočjo upravljalne plošče stroja MCP 483C IE so zgledno predstavljeni operacijski in prikazni elementi Siemensove upravljalne plošče stroja.

Pregled



Operacijski elementi

Tipka za ustavitev v sili



Gumb sprožite v situacijah, ko:

- so ogrožena človeška življenja,
- obstaja nevarnost poškodbe stroja ali obdelovanca.

Vsi pogoni se ustavijo z največjim možnim zavornim učinkom.



Proizvajalec stroja

V zvezi z drugimi odzivi zaradi pritiska tipke za izklop v sili upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

RESET



- Prekinitev aktualnega programa.
NCK-krmilnik ostaja sinhroniziran s strojem. Stroj je v osnovni nastavitvi in pripravljen za novo izvajanje programa.
- Izbriši Alarm.

Krmiljenje programa



<SINGLE BLOCK>

Vklop/izklop načina posameznih stavkov.



<CYCLE START>

Tipka se označi tudi kot NC-start.

Zažene se obdelava programa.



<CYCLE STOP>

Tipka se označi tudi kot NC-stop.

Obdelava programa se ustavi.

Načini, strojne funkcije



<JOG>

Izberite način "JOG".



<TEACH IN>

Izberite funkcijo "Teach In".



<MDI>

Izberite način "MDI".



<AUTO>

Izberite način "AUTO".



<REPOS>

Repozicioniranje, ponovno približevanje konturi.



<REF POINT>

Približevanje referenčni točki.



Inc <VAR>(Incremental Feed Variable)

Nastavitev mere koraka s spremenljivim pomikom.



Inc (Incremental Feed)

Nastavitev mere koraka z določenim pomikom 1, ..., 10000 inkrementov.

...



Proizvajalec stroja

Vrednotenje inkrementalne vrednosti zavisi od podatkov stroja.

Osi premika s prekrivanjem hitrega premika in preklopom koordinat



Osne tipke

Izbor osi.

...



Smerne tipke

Izbor smeri premika.

...



<RAPID>

Premik osi v hitrem premiku ob pritisnjeni smerni tipki.



<WCS MCS>

Preklop med koordinatnim sistemom obdelovanca (WCS) in koordinatnim sistemom stroja (MCS).

Krmiljenje vretena s korekturnim stikalom



<SPINDLE STOP>

Zaustavitev vretena.



<SPINDLE START>

Vreteno se sprosti.

Krmiljenje podajanja s korekturnim stikalom**<FEED STOP>**

Zaustavitev obdelave tekočega programa in zaustavitev osnih pogonov.


**<FEED START>**

Dovoljenje za izvajanje programa v aktualnem stavku ter dovoljenje za pomik navzgor na vrednost podajanja, ki jo določa program.

3.4 Uporabniški vmesnik

3.4.1 Razdelitev zaslona

Pregled

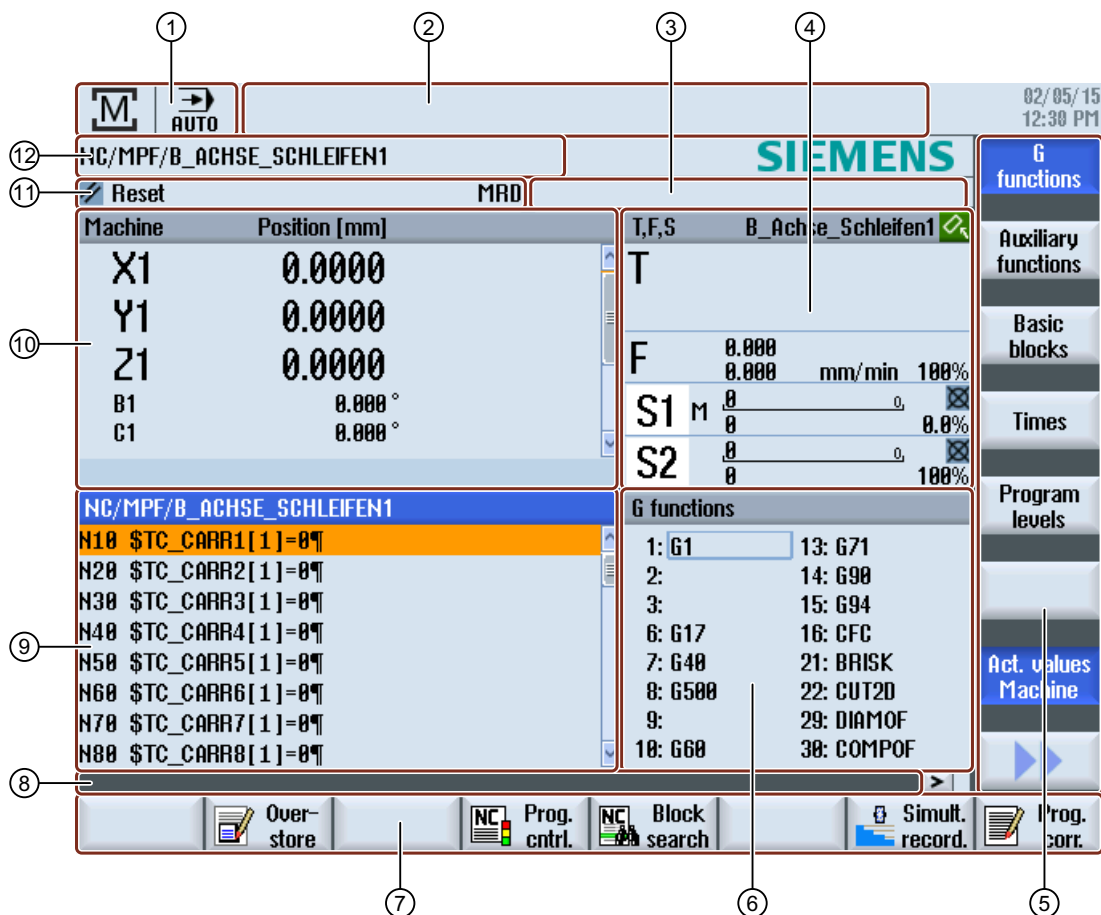

- ① Aktivno upravljalno območje in način upravljanja
- ② Vrstica za alarme/sporočila
- ③ Sporočila o delovanju kanala
- ④ Prikazi za
 - Aktivno orodje T
 - Trenutno podajanje F
 - Aktivno vreteno s trenutnim stanjem (S)
 - Obremenitev vretena v odstotkih
- ⑤ Navpični stolpec programskih tipk
- ⑥ Prikaz aktivnih G-funkcij, vseh G-funkcij, H-funkcij ter okno vnosa za različne funkcije (npr. Preskoči stavke, Upravljanje programa)

- ⑤ Vodoravni stolpec programskih tipk
- ⑧ Vrstica dialoga za prikaz dodatnih uporabniških opomb
- ⑨ Delovno okno s prikazom programskih stavkov
- ⑩ Pozicijski prikaz osi v oknu z dejanskimi vrednostmi
- ⑪ Stanje kanala in upravljanje programa
- ⑫ Ime programa

3.4.2 Prikaz statusa

Prikaz statusa vsebuje najpomembnejše informacije o trenutnem statusu stroja in statusu NCK. Poleg tega so prikazani alarmi in sporočila NC oz. PLC.

Prikaz statusa je sestavljen iz več vrstic, odvisno od tega, v katerem upravljalnem območju se nahajate:

- Veliki prikaz statusa
V upravljalnem območju "Stroj" prikaz statusa sestavljajo tri vrstice.
- Mali prikaz statusa
V upravljalnih območjih "Parameter", "Program", "Upravljavec programa", "Diagnoza" in "Zagon" prikaz statusa obsega prvo vrstico velikega prikaza.

Prikaz statusa upravljalnega območja "Stroj"

Prva vrstica

Ctrl-Energy – prikaz moči

Prikaz	Pomen
	Stroj ne deluje produktivno.
	Stroj deluje produktivno in porablja energijo.
	Stroj dovaja energijo nazaj v omrežje.
Vključiti je treba prikaz moči v statusni vrstici. Več informacij o konfiguraciji najdete v Sistemskem priročniku Ctrl-Energy.	

Aktivno upravljalno območje


Prikaz	Pomen
	Upravljalno območje "Stroj" Pri upravljanju na dotik lahko na tem mestu spremenite upravljalno območje.
	Upravljalno območje "Parameter"
	Upravljalno območje "Program"

Prikaz	Pomen
	Upravljalno območje "Upravitelj programa"
	Upravljalno območje "Diagnoza"
	Upravljalno območje "Zagon"


Aktivni način delovanja oz. delovanje

Prikaz	Pomen
	Način "JOG"
	Način "MDA"
	Način "AUTO"
	Funkcija "TEACH IN"
	Funkcija "REPOS"
	Funkcija "REF POINT"

 Alarmi in sporočila

Prikaz	Pomen
	Prikaz alarma Številke alarma so prikazane z belo pisavo na rdečem ozadju. Pripadajoče besedilo alarma je prikazano z rdečo pisavo. Puščica prikazuje, da je aktivnih več alarmov. Simbol za potrditev prikazuje, da lahko alarm potrdite oz. izbrišete.
	Sporočilo NC oz. PLC Številke in besedila sporočil so prikazana s črno pisavo. Puščica prikazuje, da je aktivnih več sporočil.
	Sporočila iz NC-programov nimajo števil in so prikazana z zeleno pisavo.

 Druga vrstica

Prikaz	Pomen
	Programska pot in ime programa

Prikaze v drugi vrstici je mogoče konfigurirati.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Tretja vrstica

Prikaz	Pomen
 CHAN1 RESET	Prikaz stanja kanala Če ima stroj več kanalov, je prikazano tudi ime kanala. Če je na voljo le en kanal, je kot stanje kanala prikazano le "Reset". Pri upravljanju na dotik lahko na tem mestu spremenite kanal.
  	Prikaz stanja kanala: Program je bil prekinjen z ukazom "Reset". Program se izvaja. Program je bil prekinjen z ukazom "Stop".
 DRYPRT	Prikaz aktivnega upravljanja programa: PRT: Ni gibanja osi DRY: Podajanje v suhem teku RG0: Skrajšan hitri premik M01: Programirana zaustavitev 1 M101: Programirana zaustavitev 2 (spremenljiva oznaka) SB1: Posamezni stavek grobo (program se ustavi le po stavkih, ki izvajajo funkcijo stroja) SB2: Računski stavek (program se ustavi po vsakem stavku) SB3: Posamezni stavek fino (program se tudi v ciklih ustavi le po stavkih, ki izvajajo funkcijo stroja) CST: Konfigurirana zaustavitev (program se ustavi na mestih, pomembnih za zaustavitev, ki so bila določena pred zagonom programa)
 Faulty NC block / user alarm  Remaining dwell time:15 Sec.	Sporočila o delovanju kanala: Zaustavitev: Praviloma je potreben poseg upravljavca. Čakanje: Poseg upravljavca ni potreben.

Prikaz upravljanj programa je odvisen od nastavitve proizvajalca stroja.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

3.4.3 Okno z dejanskimi vrednostmi

Prikazane so dejanske vrednosti osi ter njihove pozicije.

WCS/MCS

Prikazane koordinate se nanašajo ali na koordinatni sistem stroja ali na koordinatni sistem obdelovanca. Koordinatni sistem stroja (MCS) v nasprotju s koordinatnim sistemom obdelovanca (WCS) ne upošteva premikov ničelnih točk.

Prikaz lahko s programsko tipko "Dejanske vrednosti MCS" preklaplja med koordinatnim sistemom stroja in koordinatnim sistemom obdelovanca.

Prikaz dejanskih vrednosti pozicij se lahko nanaša tudi na ENS-koordinatni sistem. Izdaja pozicij pa se naprej vrši v WCS.

ENS-koordinatni sistem ustreza WCS-koordinatnemu sistemu, zmanjšanim za določene deleže (\$P_TRAFRAME, \$P_PFRAME, \$P_ISO4FRAME, \$P_CYCFRAME), ki jih sistem med obdelavo nastavlja in umika. Z uporabo ENS-koordinatnega sistema preprečujemo skoke v prikazu dejanskih vrednosti, ki bi jih povzročili dodatni deleži.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Celozaslonski prikaz



Pritisnite programski tipki ">>" in "Zoom dejanska vrednost".



Pregled prikaza

Prikaz	Pomen	
Stolpci glave		
WCS / MCS	Prikaz osi v izbranem koordinatnem sistemu.	
Poziciji	Pozicija prikazanih osi.	
Prikaz preostale razdalje	Medtem, ko program teče, se prikaže preostanek razdalje za aktualni NC-stavek.	
Podajanje/korektura	V celozaslonski verziji sta prikazana dodajanje, ki deluje na osi ter korektura.	
Repos-premik	Prikazana je opravljena razdalja poti v ročnem načinu. Ta informacija je prikazana samo, kadar se nahajate v funkciji "RE-POS".	
Preprečevanje kolizij		Preprečevanje kolizij je vklopljeno za načine delovanja JOG in MDA oz. AUTO.
		Preprečevanje kolizij je izključeno za načine delovanja JOG in MDA oz. AUTO.
Noga	Prikaz aktivnih premikov ničelne točke in transformacij. V celozaslonskem načinu so dodatno prikazane T,F,S-vrednosti.	

Glejte tudi

Nastavitev preprečevanja kolizij (Stran 290)

3.4.4 T,F,S-okno

V T,F,S-oknu so prikazani najpomembnejši podatki o aktualnem orodju, podajanju (dodajanje poti oz. podajanje osi v JOG) in vretenu.

V oknu "T, S, F" je prikazanih več vreten z največ dvema prikazoma izrabe. Prikaz brusilne zmogljivosti se vključi v prikaz števila vrtljajev vretena. Vrstica za prikaz moči je v ravnini Z za vrednostjo števila vrtljajev.

Za prikaz vreten velja:

- glavno vreteno je vedno prikazano.
- PLC določa, katero orodno vreteno naj bo prikazano.
- Vreteno s številko, ki je vnesena v podatkih o orodju, je hkrati aktivno orodno vreteno, če vrednost ni enaka nič.

Podatki o orodju

Prikaz	Pomen
T	
Ime orodja	Ime aktualnega orodja
Lokacija	Številka lokacije aktualnega orodja
D	Številka rezalnega roba aktualnega orodja Orodje je prikazano z ustreznim simbolom za tip orodja glede na aktualni koordinatni sistem v izbrani poziciji rezalnega roba. Morebitni zasuk orodja se upošteva v prikazu pozicije rezalnega orodja. Pri DIN-ISO-načinu je namesto številke rezalnega roba prikazano H-število.
H	H-število (nabor korekcijskih podatkov orodja pri DIN-ISO-načinu) V primeru, da je na voljo veljavna D-številka aktualnega orodja, je ta dodatno prikazana.
Ø	Premier aktualnega orodja
R	Polmer aktualnega orodja
Z	Z-vrednost aktualnega orodja
X	X-vrednost aktualnega orodja

Podatki podajanja

Prikaz	Pomen
F	
	Blokada podajanja
	Dejanska vrednost podajanja Ob premiku več osi je prikazano pri: • Način "JOG": Oso podajanje osi, ki se premika • Načina "MDI" in "AUTO": Programirano oso podajanje
Hitri premik	G0 je aktiven

Prikaz	Pomen
0.000	Nobeno podajanje ni aktivno
Korektura	Prikaz v odstotkih

Podatki vretena

Prikaz	Pomen
S	
S1	Izbira vretena, oznaka s številko vretena in glavnim vretenom
Število vrtljajev	Dejanska vrednost (ko se vreteno vrti, je prikaz večji) Želena vrednost (je vedno prikazana, tudi pri pozicioniranju)
Simbol    	Stanje vretena Vreteno ni sproščeno Vreteno se vrti v desno Vreteno se vrti v levo Vreteno stoji
Korektura	Prikaz v odstotkih
Obremenitev vretena 	Prikaz med 0 in 100 % Zgornja mejna vrednost je lahko večja od 100 %. Upoštevajte navodila proizvajalca stroja. Prikaz maksimalnega preostalega časa uporabe vretena pri trenutni obremenitvi vretena (prikaže se, če je preostali čas ≥ 2 min; čas je prikazan v sekundah)

Napotek

Prikaz logičnih vreten

Če je aktiviran pretvornik vreten, se v koordinatnem sistemu obdelovanca prikažejo logična vretena. Pri preklopu v koordinatni sistem stroja se prikažejo fizikalna vretena.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

3.4.5

Upravljanje prek programskih tipk in navadnih tipk.

Upravljalna območja / načini delovanja

Uporabniški vmesnik je sestavljen iz različnih oken, v katerih je po 8 vodoravnih in 8 navpičnih programskih tipk.

Programske tipke upravljate preko tipk, ki se nahajajo poleg programskih tipk.

Preko programskih tipk lahko osvetlite nova okna ali izvedete funkcije.

Programska oprema za upravljanje se deli v 6 upravljalnih območij (Stroj, Parameter, Program, Upravitelj programa, Diagnostika, Zagon), 3 načine delovanja in 4 funkcije (JOG, MDA, AUTO, TEACH IN, REF. POINT, REPOS, Posamezni stavek).

Sprememba upravljalnega območja



Pritisnite tipko <MENU SELECT> in prek vodoravnega stolpca programskih tipk izberite upravljalno območje.

Upravljalno območje "Stroj" lahko kličete tudi neposredno prek operaterjeve konzole.



Pritisnite tipko <MACHINE>, da izberete upravljalno območje "Stroj".

Sprememba načina delovanja

Način delovanja oz. funkcijo lahko izberete tudi neposredno prek tipk na upravljalni plošči stroja ali prek navpičnih programskih tipk v osnovnem meniju.

Splošne tipke in programske tipke



Če se v uporabniškem vmesniku v pogovorni vrstici desno pojavi simbol , lahko znotraj upravljalnega območja spremenite vodoravni stolpec programskih tipk. Za to pritisnite menijsko tipko za naprej.

Simbol pomeni, da se nahajate v razširjenem stolpcu programskih tipk. Ob ponovnem pritisku na tipko se zopet prikaže vodoravni stolpec programskih tipk.



S programsko tipko ">>" odprete nov navpičen stolpec programskih tipk.



S to programsko tipko "<<" se premaknete nazaj v prejšnji navpični stolpec programskih tipk.



 
S programsko tipko "Nazaj" zaprete odprto okno.



S programsko tipko "Prekinitev" zapustite okno, ne da bi prevzeli vnešene vrednosti, in se prav tako premaknete nazaj v nadrejeno okno.



Ko ste vse potrebne parametre pravilno vnesli v masko parametra, lahko okno s programsko tipko "Prevzemi" zaprete in shranite. Vnešene vrednosti se prevzamejo v program.



S programsko tipko "V redu" sprožite takojšnjo akcijo, npr. preimenovanje ali brisanje Programa.

3.4.6 Vnos ali izbor parametrov

Pri konfiguraciji stroja in pri programiranju morate za različne parametre vnesti vrednosti v vnosna polja. Barvno ozadje polj informira o stanju vnosnega polja.

Oranžno ozadje	Vnosno polje je izbrano
Svetlo oranžno ozadje	Vnosno polje se nahaja v načinu za urejanje
Roza ozadje	Vnešena vrednost je napačna

Izbor parametra

Pri nekaterih parametrih lahko v vnosnem polju izbirate izmed več podanih možnosti. V ta polja sami ne morete vnašati vrednosti.

V orodnem namigu je prikazan simbol za izbiro: 

Pripadajoča izbirna polja

Pri različnih parametrih so na voljo izbirna polja:

- Izbira med enotami
- Preklop med absolutno in inkrementalno mero

Postopek



1. Pritisnite tipko <SELECT> tolikokrat, da izberete želeno nastavitev oz. enoto.

Tipka <SELECT> deluje le tedaj, ko je na voljo več možnosti izbire.

- ALI -



Pritisnite tipko <INSERT>.

Možnosti izbire so prikazane v seznamu.



2. S tipkama <Kazalka zgoraj> in <Kazalka spodaj> izberete želeno nastavitev.



3. Po potrebi vnesite vrednost v pripadajoče vnosno polje.



4. Pritisnite tipko <INPUT>, da zaključite vnos parametrov.

Spreminjanje ali izračunanje parametra

Če neko vrednost v vnosnem polju ne želite nadomestiti v celoti, temveč samo spremeniti nekaj znakov, lahko spremenite način vstavljanja.

V tem načinu lahko vnašate tudi računske izraze, ne da bi eksplicitno klicali žepni kalkulator.

Napotek

Funkcije žepnega kalkulatorja

V maskah parametrov ciklov in funkcij v upravljalnem območju "Program" klici funkcij žepnega kalkulatorja niso na voljo.



Pritisnite tipko <INSERT>.

Način za vstavljanje je aktiviran.



S tipkama <Kazalka levo> in <Kazalka desno> se lahko premikate znotraj vnosnega polja.



S tipkama <BACKSPACE> in lahko brišete posamezne znake.



Vnesite vrednost ali izračun.

 
S tipko <INPUT> zaprete vnos vrednosti, rezultat pa se prevzame v polju.



Prevzem parametrov

Ko ste vse potrebne parametre pravilno vnesli, lahko okno zaprete in shranite.

Parametrov ne morete prevzeti, dokler ste jih vnesli nepopolno ali s hudimi napakami. V pogovorni vrstici tedaj lahko vidite, kateri parametri manjkajo ali so bili napačno vnešeni.



Pritisnite programsko tipko "V redu".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".

3.4.7 Žepni kalkulator

S kalkulatorjem lahko izračunate vrednosti vnosnih polj. Pri tem lahko izbirate med preprostim standardnim kalkulatorjem ali med razširjenim pogledom z matematičnimi funkcijami.

Upravljanje kalkulatorja

- Na zaslonu na dotik lahko kalkulator preprosto upravljate z upravljanjem na dotik.
- Brez zaslona na dotik lahko kalkulator upravljate z miško.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Postavite kazalko na željeno vnosno polje. |
|  | 2. Pritisnite tipko <=>.
Prikaže se žepni kalkulator. |
|  | 3. Če želite delati s standardnim kalkulatorjem, pritisnite tipko <min>.
- ALI -
Pritisnite tipko <extend>, da preklopite na razširjen pogled. |
|  | 4. Vnesite algoritem.
Uporabite lahko funkcije, računske simbole, številke in vejice. |
|  | 5. Na žepnem kalkulatorju pritisnite znak Je enako.
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Izračunaj".
- ALI -
Pritisnite tipko <INPUT>.
Vrednost se izračuna in prikaže v vnosnem polju žepnega kalkulatorja. |
|  | 6. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Izračunana vrednost se prenese in prikaže v vnosnem polju okna. |

3.4.8 Funkcije kalkulatorja

Priklicane funkcije so v vnosnem polju kalkulatorja prikazane tako dolgo, dokler traja izračun vrednosti. Tako lahko vnose naknadno spremenite in prepletete funkcije.

Za spremembe so na voljo naslednje funkcije shranjevanja in brisanja:

Tipka	Funkcija
	Vmesno shranjevanje vrednosti (Memory Save)
	Priklic medpomnilnika (Memory Recall)
	Brisanje medpomnilnika (Memory Clear)
	Brisanje posameznega znaka (Backspace)

Tipka	Funkcija
	Brisanje izraza (Clear Element)
	Brisanje vseh podatkov (Clear)

Prepletanje funkcij

 
Funkcije lahko prepletate na naslednje načine:

- Postavite kazalko znotraj oklepajev klica funkcije in argument naknadno dopolnite z dodatno funkcijo.
- V vnosni vrstici označite izraz, ki ga želite uporabiti kot argument, in pritisnite željeno funkcijsko tipko.


Računanje z odstotki

Kalkulator podpira tako izračun odstotkovnega deleža kot tudi spreminjanje osnovne vrednosti za odstotek. Pritisnite naslednje tipke:

Primer: Odstotek

4  50   2

 Primer: Sprememba za odstotek

4  50   6

Izračun kotnih funkcij



1. Preverite, ali so koti navedeni vadianih "RAD" ali v stopinjah "DEG".
2. Pritisnite tipko "RAD", da kotno funkcijo izračunate v stopinjah "DEG". Oznaka tipke se spremeni v "DEG".

- ALI -



Pritisnite tipko "DEG", da kotno funkcijo izračunate v radianih. Oznaka tipke se spremeni v "RAD".



3. Pritisnite tipko za željeno kotno funkcijo, npr. "SIN".
4. Vnesite številčno vrednost.

...



Druge matematične funkcije

 
Pritisnite tipke v navedenem zaporedju:

Kvadrat



Število

Kvadratni koren



Število

Eksponentna funkcija

Osnova



Ekspo-
nent

Drugi izračuni

Število



Delitelj

Absolutna vrednost



Število

Del celega števila



Število

Preračunavanje med milimetri in colami

 


1. Vnesite številčno vrednost.
2. Pritisnite tipko "MM", da cole pretvorite v milimetre. Tipka je poudarjena z modro barvo.

- ALI -



Pritisnite tipko "INCH", da milimetre pretvorite v cole. Tipka je poudarjena z modro barvo.



3. Na kalkulatorju pritisnite tipko "=". Izračunana vrednost je prikazana v vnosnem polju. Tipka za enoto je ponovno poudarjena s sivo barvo.

3.4.9 Kontekstni meni

S klikom na desno tipko miške odprete priročni meni, ki ponuja naslednje funkcije:

- Izreži
Cut Ctrl+X
- Kopiranje
Copy Ctrl+C
- Vstavljanje
Paste Ctrl+V

Urejevalnik programa


V urejevalniku so vam na voljo dodatne funkcije

- Razveljavi zadnjo spremembo
Undo Ctrl+Z
- Ponovno izvedi razveljavljeno spremembo
Redo Ctrl+Y

Razveljavite lahko do 50 sprememb.

3.4.10 Preklop jezika uporabniškega vmesnika

Postopek

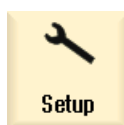

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "Sprememba jezika".
Odpre se okno "Izbira jezika". Izbran je nazadnje nastavljeni jezik.



3. Postavite kazalko na želeni jezik.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu".

- ALI -



Pritisnite tipko <INPUT>.

Uporabniški vmesnik se preklopi v želeni jezik.

Napotek

Neposredni preklop jezika iz zaslona vnosa

Na voljo je možnost, da neposredno iz uporabniškega vmesnika preklapljate med jeziki vmesnika, ki so na voljo na krmilniku, tako da pritisnete kombinacijo tipk <CTRL + L>.

3.4.11 Vnos azijskih znakov

Z urejevalnikom vnosov IME (Input Method Editor – urejevalnik vnosne metode) lahko na klasičnih konzolah (brez upravljanja na dotik) izbirate azijske znake in vnašate njihove glasove. Ti znaki se prenesejo v uporabniški vmesnik.

Napotek

Priklic urejevalnika vnosov z <Alt + S>

Urejevalnik vnosov je možno priklicati le tam, kjer je vnos azijskih znakov dovoljen.


Urejevalnik je na voljo za naslednje azijske jezike:

- poenostavljena kitajščina
- tradicionalna kitajščina


Načini vnosa

Način vnosa	Opis
Vnos znakov Pinyin	Latinske črke se sestavijo tako, da vsebujejo tudi naglas znaka. Urejevalnik omogoča vnos vseh znakov iz slovarja.
Vnos znakov Zhuyin (samo tradicionalna kitajščina)	Nelatinski znaki se sestavijo tako, da vsebujejo tudi naglas znaka. Urejevalnik omogoča vnos vseh znakov iz slovarja.
Vnos latinskih črk	Vneseni znaki se prenesejo neposredno v vnosno polje, iz katerega je bil priklican urejevalnik.

Struktura urejevalnika

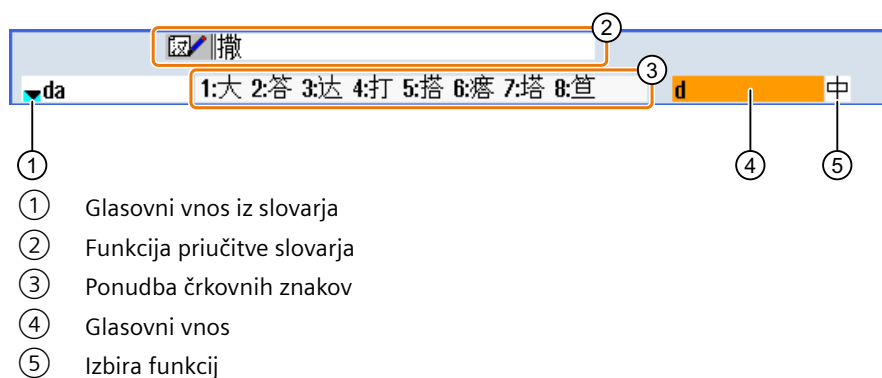

Slika 3-1 Primer: Vnos znakov Pinyin

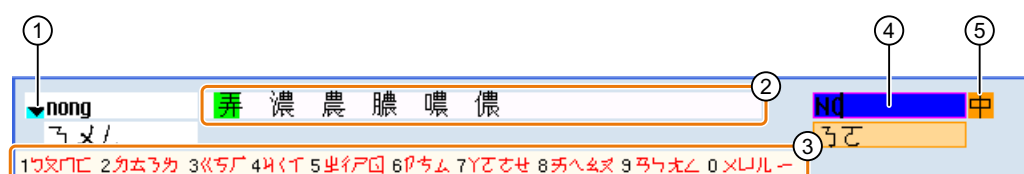

- ① Glasovni vnos iz slovarja
- ② Ponujeni črkovni znaki (za vnosno polje)
- ③ Ponujeni znaki (za glasovni vnos)
- ④ Glasovni vnos
- ⑤ Izbira funkcij

Slika 3-2 Primer: Vnos znakov Zhuyin

Funkcije

- 中 Vnos znakov Pinyin
- A Vnos latinskih črk
-  Obdelava slovarja

Slovarji

Priložene slovarje za poenostavljeno in tradicionalno kitajščino je mogoče nadgraditi:

- Če vnesete nov glas, vam urejevalnik ponudi novo vrstico. Vneseni glas se razstavi na znane glasove. Za vsak sestavni del izberite pripadajoči znak. V dodatni vrstici se prikažejo sestavljeni znaki. S tipko <Input> novo besedo prenesete v slovar in v vnosno polje.
- Nove glasove lahko ustvarjate s katerim koli urejevalnikom Unicode v besedilni datoteki. Ob naslednjem zagonu urejevalnika vnosov se ti glasovi uvozijo v slovar.

3.4.11.1 Vnos kitajskih znakov

Pogoj

Krmilnik je preklopljen na kitajski jezik.

Postopek

Urejanje črkovnih znakov z metodo Pinyin



+



1. Odprite masko in postavite kazalko na vnosno polje.
Pritisnite tipki <Alt +S>.
Odpre se urejevalnik.



2. Z latinskimi črkami vnesite želeni glas. Pri tradicionalni kitajščini uporabite zgornje vnosno polje.
3. Pritisnite tipko <Kazalka spodaj>, da pridete v slovar.
4. Ob ponovnem pritisku tipke <Kazalka spodaj> se prikažejo vsi vneseni glasovi s pripadajočim izborom znakov.
5. Pritisnite tipko <BACKSPACE>, če želite vnesene glasove izbrisati.
6. Pritisnite številčno tipko za vnos ustreznega znaka.
Ko je znak izbran, urejevalnik shrani pogostost izbora po glasovih ter te znake po ponovnem odpiranju urejevalnika ponudi kot prednostne.

Urejanje črkovnih znakov z metodo Zhuyin (samo tradicionalna kitajščina)



+



1. Odprite masko in postavite kazalko na vnosno polje.
Pritisnite tipki <Alt +S>.
Odpre se urejevalnik.
2. S številčno tipkovnico vnesite želeni glas.
Vsaki številki je dodeljen nabor črk, med katerimi lahko izbirate z enkratnim ali večkratnim pritiskom številčne tipke.
3. Pritisnite tipko <Kazalka spodaj>, da pridete v slovar.
4. Ob ponovnem pritisku tipke <Kazalka spodaj> se prikažejo vsi vneseni glasovi s pripadajočim izborom znakov.
5. Pritisnite tipko <BACKSPACE>, če želite vnesene glasove izbrisati.
6. Pritisnite številčni tipki z ukazom <Kazalka desno> ali <Kazalka levo>, da izberete ustrezne črkovne znake.
7. Pritisnite tipko <INPUT> za dodajanje znakov.

3.4.11.2 Obdelava slovarja

Funkcija priučitve urejevalnika vnosov

Pogoj:

Krmilnik je preklopljen na kitajski jezik.

V urejevalniku vnosov je vnesen neznan glas.

1. Urejevalnik ponudi dodatno vrstico, v kateri so prikazani sestavljeni znaki in glasovi.
V polju za izbiro glasu iz slovarja se prikaže prvi del glasu. Za glas so predlagani različni črkovni znaki.
2. Pritisnite številčno tipko za vnos pripadajočega znaka v ustrezno vrstico.
V polju za izbiro glasu iz slovarja se prikaže naslednji del glasu.
3. Ponavljajte 2. korak, dokler ne sestavite celotnega glasu.
S tipko <TAB> preklapljate med poljem sestavljenih znakov in poljem za vnos znakov.
Sestavljene črkovne znake lahko izbrišete s tipko <BACKSPACE>.
4. Pritisnite tipko <Input>, da sestavljeni glas prevzamete v slovar in v vnosno polje.



Uvoz slovarjev

Slovar lahko ustvarite z vsakim urejevalnikom Unicode, tako da glasovnemu zapisu Pinyin dodate ustrezne kitajske znake. Če glasovni zapis vsebuje več kitajskih znakov, lahko vrstica vsebuje dodaten ustreznik. Če za določen glasovni zapis obstaja več ustreznikov, jih je treba v slovarju navesti po vrsticah. Sicer se lahko v vrstico vnese več znakov.

Ustvarjeno datoteko shranite v obliki zapisa UTF8 pod imenom dictchs.txt (poenostavljena kitajščina) ali dictcht.txt (tradicionalna kitajščina).

Sestava vrstice:

Glasovni zapis Pinyin<TAB> kitajski znak <LF>

ALI

Glasovni zapis Pinyin <TAB> kitajski znak1<TAB> kitajski znak2 <TAB> ... <LF>

<TAB> – tabulatorka

<LF> – prelom vrstice

Ustvarjeni imenik shranite po eni od naslednjih poti:

../user/sinumerik/hmi/ime/

../oem/sinumerik/hmi/ime/

Ob naslednjem priklicu urejevalnika kitajskih znakov ta vsebino slovarja doda v sistemski slovar.

Primer:

ai	哎 哀 唉 埃 挨
caise	彩色
hongse	紅色
huise	灰色
heli	河裏
zuihaowan	最好玩

3.4.12 Vnos korejskih znakov

Z urejevalnikom vnosov IME (Input Method Editor – urejevalnik vnosne metode) lahko na klasičnih konzolah (brez upravljanja na dotik) v vnosna polja vnesete korejske znake.

Napotek


Za vnos korejskih znakov je potrebna posebna tipkovnica. Če ta ni na voljo, lahko znake vnesete s pomočjo matrike.

Korejska tipkovnica

Za vnos korejskih znakov potrebujete tipkovnico s spodaj prikazano razporeditvijo. Ta ustreza razporeditvi tipk angleške tipkovnice QWERTY, pri čemer je treba dogodke sestaviti z zlogi.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		Backspace
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P		Enter
++	q	w	e	r	t	y	u	i	o	p		↵
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L			
Lock	a	s	d	f	g	h	j	k	l			
↑		Z	X	C	V	B	N	M				↑
	z	x	c	v	b	n	m					
Ctrl		Alt										Ctrl

Struktura urejevalnika

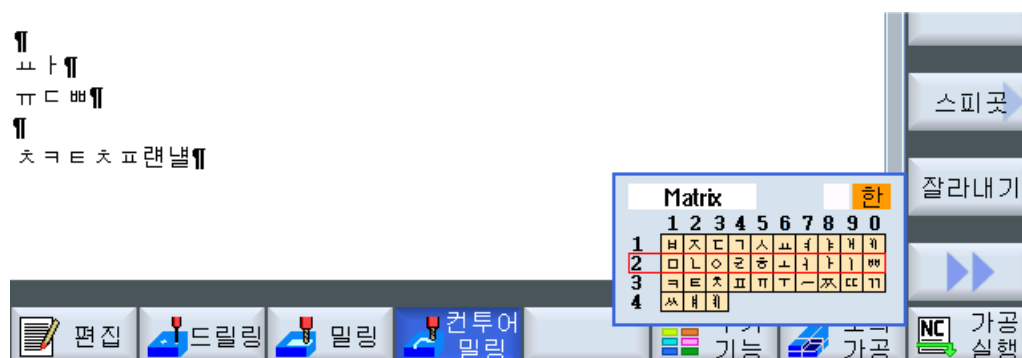

Funkcije

Matrix	Urejanje črkovnih znakov z matriko
Beolsik 2	Urejanje črkovnih znakov s tipkovnico
한	Vnos korejskih znakov
A	Vnos latinskih črk

Pogoj

Krmilnik je preklopljen na korejski jezik.

Postopek

Urejanje črkovnih znakov s tipkovnico

- 

 1. Odprite masko in postavite kazalko na vnosno polje. Pritisnite tipki <Alt +S>. Odpre se urejevalnik.
- 
 2. Preklopite v izbirno polje "Tipkovnica – matrika".
- 
 3. Izberite tipkovnico.
- 
 4. Preklopite v polje za izbiro funkcije.



5. Izberite vnos korejskih znakov.



6. Vnesite zelene znake.

7. Pritisnite tipko <Input>, da črkovne znake dodate v vnosno polje.

Urejanje črkovnih znakov z matriko



1. Odprite masko in postavite kazalko na vnosno polje.

Pritisnite tipki <Alt +S>.

Odpre se urejevalnik.

+



2. Preklopite v izbirno polje "Tipkovnica – matrika".



3. Izberite "Matriko".



4. Preklopite v polje za izbiro funkcije.



5. Izberite vnos korejskih znakov.

6. Vnesite številko vrstice, v kateri je zeleni znak.

Vrstica se obarva.

7. Vnesite številko stolpca, v katerem je zeleni znak.

Znak se za kratek čas obarva in prenese v polje za črkovne znake.

Pritisnite tipko <BACKSPACE>, če želite vnesene glasove izbrisati.



8. Pritisnite tipko <Input>, da črkovni znak dodate v vnosno polje.

3.4.13 Stopnje zaščite

Vnos oz. spreminjanje podatkov krmilnika je na občutljivih mestih zaščiteno z geslom.

Zaščita dostopa s stopnjami zaščite

Vnos oz. spreminjanje podatkov pri naslednjih funkcijah je odvisno od nastavljenih stopenj zaščite:

- Korekcije orodja
- Premiki ničelne točke

- Podatki nastavitve
- Ustvarjanje programa / korekcija programa

Napotek

Programiranje ravni dostopa za programske tipke

Na voljo je možnost, da programskim tipkam dodelite stopnje zaščite ali jih popolnoma izključite.

Programske tipke

Naslednje programske tipke so standardno zaščitene z ravnmi dostopa:

Upravljalno območje Stroj	Raven dostopa
 Synch. action.	Uporabnik (stopnja zaščite 3)

Upravljalno območje Parameter	Raven dostopa
Seznami upravljanja orodij 	Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4).

Upravljalno območje Diagnostika	Raven dostopa
	Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4)
	Uporabnik (stopnja zaščite 3)
	Uporabnik (stopnja zaščite 3)
	Proizvajalec (stopnja zaščite 1)
	Uporabnik (stopnja zaščite 3)
	Servis (stopnja zaščite 2)

Upravljalno območje Zagon		Raven dostopa
 System data		Uporabnik (stopnja zaščite 3)
 Setup archive		Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4)
 General MD	 Control Unit parameter	Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4)
 Li-censes		Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4)
 Set MD active (cf)		Stikalo s ključem 3 (stopnja zaščite 4)
 Reset (po)		Uporabnik (stopnja zaščite 3)
 Change password		Uporabnik (stopnja zaščite 3)
 Delete password		Uporabnik (stopnja zaščite 3)

Dodatne informacije

Več informacij o ravneh dostopa najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

3.4.14 Zaščita delovnega mesta

Da zaščitite stroj pred manipulacijami in druge osebe pred nezgodami, storite naslednje, preden zapustite delovno mesto:

1. Stikalo s ključem obrnite v položaj 0 in izvlecite ključ.
 2. Pritisnite programsko tipko "Brisanje gesla".
-  Dostopna pravica se ponastavi.

Ko se vrnete k delovnemu mestu, lahko geslo znova nastavite.

Dodatne informacije o ravneh dostopa in dodelitvi gesel najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

3.4.15 Način čiščenja

V načinu čiščenja lahko očistite uporabniški vmesnik konzole, ne da bi pri tem nenamerno sprožili funkcijo na dotik.


Če aktivirate način čiščenja, noben dotik zaslona ne bo upoštevan. Preklop na drugo ploščo in vnosi prek tipkovnice so deaktivirani. Zaslون se zatemni. Vrstica napredka prikazuje preostali čas v sekundah.

Glede na nastavitve traja način čiščenja med 10 sekundami in 1 minuto. Nato lahko delate kot običajno.


Napotek

Za čiščenje površin uporabite ustrezna čistilna sredstva.

Postopek

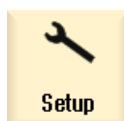

 1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "Način čiščenja konzole". Sistem preklopi v način čiščenja.

3.4.16 Zaslonska pomoč v SINUMERIK Operate

V krmilniku je shranjena kontekstna pomoč.

- Za vsako okno prejmete kratek opis ter eventualno postopna navodila za poteke upravljanja
- V urejevalniku za vsako vnešeno G-kodo prejmete detajlirano pomoč. Poleg tega je na voljo možnost prikaza vseh G-funkcij ter neposrednega prevzema izbranega ukaza iz pomoči v urejevalnik.
- V programiranju ciklov v zaslonu vnosa prejmete stran pomoči z vsemi parametri.
- Seznami podatkov stroja
- Seznami podatkov nastavitve
- Seznami pogonskih parametrov
- Seznam vseh alarmov

Postopek

Priklic kontekstne pomoči



1. Nahajate se v poljubnem oknu upravljalnega območja.
2. Pritisnite tipko <HELP> ali pri MF2-tipkovnici tipko <F12>. Stran pomoči trenutno izbranega okna se odpre v prikazu delne slike.



 
3. Pritisnite programsko tipko "Cela slika", da za prikaz pomoči izkoristite celotno površino.



Ponovno pritisnite programsko tipko "Cela slika", da se vrnete k prikazu delne slike.




4. Če je na voljo več pomoči v zvezi s funkcijo, npr. v zvezi s sorodnimi temami, kazalko postavite na želeno povezavo in pritisnite programsko tipko "Sledi povezavi".
Prikaže se izbrana stran pomoči.



5. Pritisnite tipko "Povezava nazaj", da skočite nazaj na predhodno pomoč.

 Priklic teme v kazalu



1. Pritisnite tipko "Kazalo".
Glede na to, kakšna tehnologija je nastavljena, je prikazana pomoč za "Upravljanje frezanja", "Upravljanje struženja", "Upravljanje brušenja", "Upravljanje Universal" in na temo "Programiranje".



2. S tipkama <Kazalka spodaj> in <Kazalka zgoraj> izberite želeno poglavje.



3. Pritisnite tipko <Kazalka desno> oz. <INPUT> ali dvokliknite, da odprete poglavje.



4. S tipko "Kazalka spodaj" navigirajte k želeni temi.



5. Za prikaz strani pomoči na želeno temo pritisnite programsko tipko "Sledi povezavi" ali pritisnite tipko <INPUT>.



6. Za vrnitev na prvotno pomoč pritisnite programsko tipko "Aktualna tema".

Iskanje teme

 


1. Pritisnite programsko tipko "Išči".
Odpre se okno "Iskanje v pomoči".
2. Za iskanje v vseh staneh pomoči aktivirajte potrditveno polje "Celoten tekst".
Če potrditvenega polja ne aktivirate, iskanje poteka v kazalu ter v indeksu.
3. V polje "Tekst" vnesite želeno ključno besedo in pritisnite programsko tipko "V redu".
Pri vnašanju iskalnega izraza v operaterjevo konzolo, preglas zamenjajte z zvezdico (*) kot nadomestnim znakom.



3.

Vsi vnešeni izrazi in stavki se iščejo z IN-povezavo. Prikazani bodo le dokumenti in vnosi, ki izpolnjujejo vse iskalne kriterije.



4. Če želite, da se prikaže kazalo, pritisnite programsko tipko "Seznam ključnih besed".

Prikaz alarmov in podatkov stroja

1. Če so v oknih "Alarmi", "Sporočila" oz. "Dnevnik alarmov" zaznamovana sporočila oz. alarmi, postavite kazalko na ustrezni prikaz in pritisnite tipko <HELP> ali <F12>.

Prikaže se pripadajoči opis alarma.



2. Če ste v upravljalnem območju "Zagon" v oknih za prikaz podatkov stroja, nastavitve ali pogonskih podatkov, kazalko postavite na želeni podatek stroja oz. pogonski parameter in pritisnite tipko <HELP> ali <F12>.

Prikaže se pripadajoči opis podatkov.

Prikaz in vnos ukaza G-kode

1. V urejevalniku je odprt program.
Kazalko postavite na želeni ukaz G-kode in pritisnite tipko <HELP> ali tipko <F12>.

Prikaže se pripadajoči opis G-kode.



2. Pritisnite programsko tipko "Prikaži vse funkcije G-kode".



3. Npr. s funkcijo iskanja poiščite želeni ukaz G-kode.



4. Pritisnite programsko tipko "Prezem v urejevalnik".
Izbrana G-funkcija se prevzame na pozicijo kazalke v program.



5. Pritisnite programsko tipko "Zaključí pomoč", da zaključíte pomoč.

Večdotično upravljanje pri SINUMERIK Operate

4.1 Večdotični zasloni

Uporabniški vmesnik "SINUMERIK Operate Generation 2" je optimiziran za upravljanje večdotičnih zaslonov. Vsa dejanja lahko izvedete z dotikom ali s kretnjami prstov. Upravljanje uporabniškega vmesnika SINUMERIK Operate je veliko hitrejše z upravljanjem na dotik in ob uporabi kretenj prstov.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Z uporabniškim vmesnikom "SINUMERIK Operate, generacija 2" je mogoče upravljati naslednje operaterjeve konzole, ročne upravljalne naprave in krmilnike SINUMERIK:

- OP 015 Black
- OP 019 Black
- PPU 290.4
- SIMATIC ITC V3
- SIMATIC IFP
- SIMATIC Panel-IPC

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konfiguraciji uporabniškega vmesnika najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

Dodatne informacije o večdotičnih zaslonih najdete v:

- Priročnik o operaterjevih konzolah (OP 015 black/019 black)
- Priročnik PPU in komponente (PPU 290.4)

4.2 Površina, občutljiva na dotik

Pri upravljanju zaslonov na dotik nosite bombažne rokavice ali rokavice za kapacitivne steklene površine, občutljive na dotik.

Če uporabljate nekoliko debelejših rokavic, pri upravljanju zaslonov na dotik nekoliko močnejše pritisnite.

Kompatibilne rokavice

Optimalno upravljanje steklene površine operaterjeve konzole, občutljive na dotik, omogočajo naslednje rokavice:

- Dermatril L
- Camatril Velours, tip 730
- Uvex Profas Profi ENB 20A
- Camapur Comfort, antistatične, tip 625
- Carex, tip 1505/k (usnje)
- Rokavice za večkratno uporabo, srednje, iz belega bombaža: BM Polyco (RS-št. artikla 562-952)

Debelejše delovne rokavice

- Thermoplus KCL, tip 955
- KCL Men at Work, tip 301
- Camapur Comfort, tip 619
- Comasec PU (4342)

4.3 Kretnje prstov

Kretnje prstov




Tapkanje (Tap)

- Izbira okna
- Izbira predmeta (npr. NC-stavek)
- Aktiviranje vnosnega polja
 - Vnos oz. prepis vrednosti
 - Vnovično tapkanje za spremembo vrednosti




Tapkanje z 2 prstoma (Tap)

- Priklic priročnega menija (npr. kopiranje, vstavljanje)

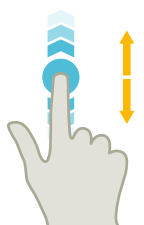

Navpični poteg z 1 prstom (Flick)

- Drsenje po seznamih (npr. programi, orodja, ničelne točke)
- Drsenje v datotekah (npr. NC-program)

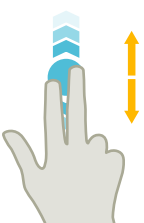

Navpični poteg z 2 prstoma (Flick)

- Drsenje po straneh seznamov (npr. PNT)
- Drsenje po straneh v datotekah (npr. NC-programi)



Navpični poteg s 3 prsti (Flick)

- Drsenje na začetek ali konec seznamov
- Drsenje na začetek ali konec datotek



Vodoravni poteg z 1 prstom (Flick)

- Drsenje po seznamih z več stolpci



Povlek s prsti narazen (Spread)

- Povečanje grafičnih vsebin (npr. simulacija, prikaz kalupa)



Povlek s prsti skupaj (Pinch)

- Pomanjšanje grafičnih vsebin (npr. simulacija, prikaz kalupa)



Premik z 1 prstom (Pan)

- Premikanje grafičnih vsebin (npr. simulacija, prikaz kalupa)
- Premikanje vsebin v seznamih



Premik z 2 prstoma (Pan)

- Vrtenje grafičnih vsebin (npr. simulacija, prikaz kalupa)



Tapkanje in zadržanje (Tap and Hold)

- Odpiranje vnosnih polj za spremembo
- Vklop oz. izklop načina urejanja (npr. trenutni prikaz stavka)



Tapkanje in zadržanje z 2 prstoma (Tap and Hold)

- Odpiranje ciklov po vrsticah za spremembo (brez zaslona vnosa)

Napotek


Kretnje brisanja z več prsti

Kretnje so zanesljive, le če držite prste dovolj narazen. Razmik mora biti vsaj 1 cm.

4.4 Večdotični uporabniški vmesnik

4.4.1 Porazdelitev zaslona

Upravljalni elementi za upravljanje z dotikom in kretnjami na SINUMERIK Operate z uporabniškim vmesnikom "SINUMERIK Operate Generation 2":

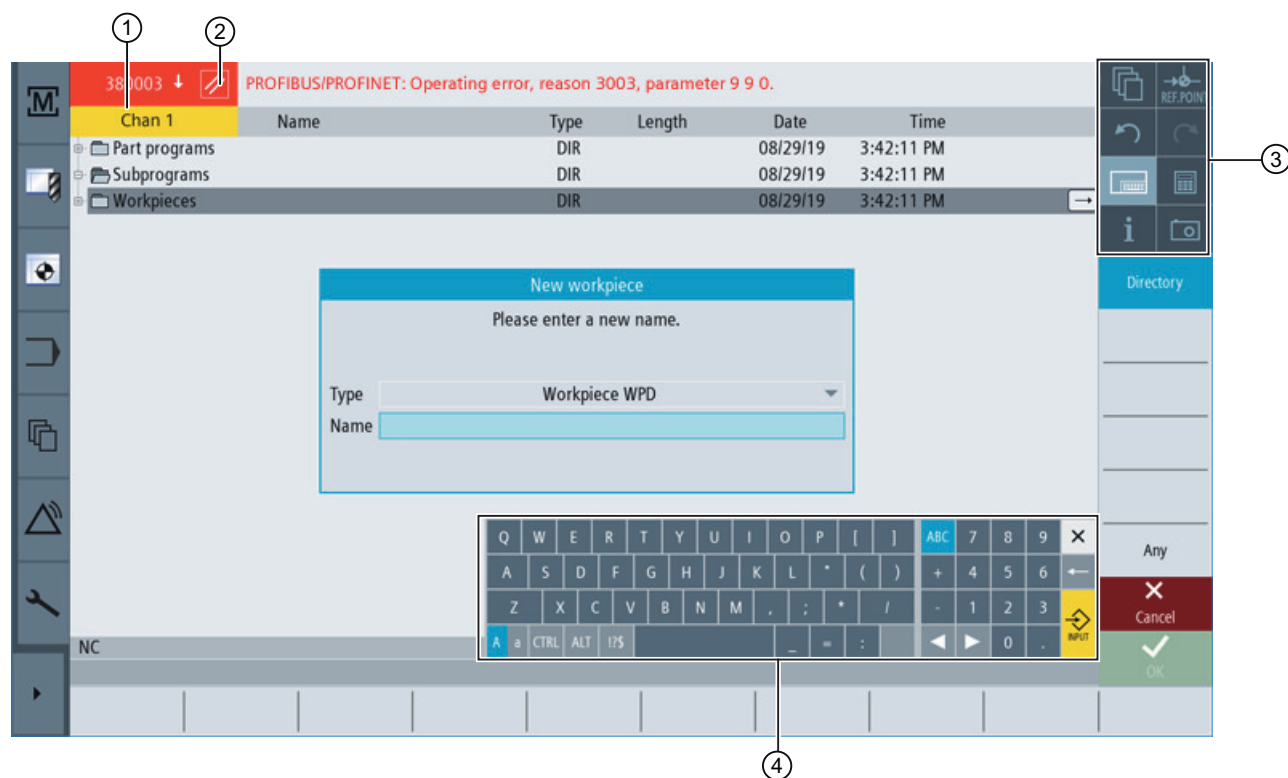


- ① Preklop kanala
- ② Brisanje alarmov
- ③ Blok funkcijskih tipk
- ④ Virtualna tipkovnica

4.4.2 Blok funkcijskih tipk

Upravljalni element	Funkcija
	Preklop upravljalnega območja Pritisnite trenutno upravljalno območje in na stolpcu izberite želeno upravljalno območje.
	Preklop načina delovanja Prikaže se samo način delovanja. Za preklop načina delovanja pritisnite na upravljalno območje in na navpičnem stolpcu programskih tipk izberite način delovanja. Odpre se izbira funkcij, ki so na voljo za način delovanja.
	Zapiranje izbora Zapre se izbira funkcij, ki so na voljo za način delovanja.
	Razveljavitev Postopoma je mogoče razveljaviti več sprememb. Tako ko je sprememba v vnosnem polju zaključena, ta funkcija ni več na voljo.
	Ponovna uveljavitev Postopoma je mogoče ponovno uveljaviti več sprememb. Tako ko je sprememba v vnosnem polju zaključena, ta funkcija ni več na voljo.
	Virtualna tipkovnica Aktivira virtualno tipkovnico.
	Kalkulator Prikaže kalkulator.
	Zaslonska pomoč Odpre spletno pomoč.
	Fotoaparar/kamera Ustvari posnetek zaslona.

4.4.3 Dodatni upravljalni elementi na dotik

Upravljalni element	Funkcija
	Preklopi v naslednji vodoravni stolpec programskih tipk. Če ste priklicali drugo stran menija, se puščica prikaže desno.
	Preklopi v nadrejeni meni.
	Preklopi v naslednji navpični stolpec programskih tipk.

 Upravljalni element	Funkcija
	S pritiskom na simbol za preklic alarma izbrišete vse naslednje alarme za preklic.
	Če je projektiran meni kanala, je ta prikazan. S pritiskom na prikaz kanala v statusnem prikazu preklopite na naslednji kanal.

4.4.4 Virtualna tipkovnica

Če ste virtualno tipkovnico priklicali z blokom funkcijskih tipk, lahko razvrstitev tipk prilagodite s tipkami za preklapljanje.



- ① Tipka za preklapljanje med velikimi in malimi črkami
- ② Tipka za preklapljanje med črkami in posebnimi znaki
- ③ Tipka za preklapljanje na razvrstitev tipk, ki se uporablja v državi uporabnika
- ④ Tipka za preklapljanje med običajno in številčno tipkovnico

Vnos kitajskih pismenk v IME-urejevalnik

Tudi pri uporabi virtualne tipkovnice lahko kitajske pismenke vnesete v IME-urejevalnik.

Za vnos kitajskih pismenk z virtualno tipkovnico preklopite jezik uporabniškega vmesnika na kitajščino. Za prikaz vnosnega polja IME-urejevalnika kliknite "CHS" na tipki za preklapljanje na razvrstitev tipk, ki se uporablja v državi uporabnika.

Tipkovnica strojne opreme

Če je priključena fizična tipkovnica, se na mestu virtualne tipkovnice prikaže simbol pomanjšane tipkovnice.



S pritiskom na simbol ponovno odprete virtualno tipkovnico.

4.4.5 Posebni znak "Vijuga"

Če pritisnete tipko za preklapljanje med črkami in posebnimi znaki, se razporeditev tipk nastavi na posebne znake.



① <Vijuga>

S tipko <Vijuga> vnesete v urejevalniku ali v alfanumeričnih vnosnih poljih posebni znak <Vijuga>. V alfanumeričnih vnosnih poljih s tipko <Vijuga> spremenite predznak števila iz minusa v plus in obratno.

4.5 Razširitev s funkcijo stranski zaslon (Side screen)

4.5.1 Pregled

Konzole širokega formata omogočajo, da za prikaz dodatnih elementov uporabite dodatno površino. Poleg slike SINUMERIK Operate se prikažejo prikazi in virtualne tipke za hitrejše obveščanje in upravljanje.

Funkcijo stranskega zaslona je treba aktivirati. Pri tem se prikaže vrstica za krmarjenje.

V vrstici za krmarjenje se prikažejo naslednji elementi:

- Pripomočki (Widgets)
- Virtualne tipke (Pages)
 - ABC-tipkovnica
 - MCP-tipke



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pogoji

- Za prikaz gradnikov in strani potrebujete večdotični zaslon širokega formata (npr. OP 015 black).
- Samo pri uporabi uporabniškega vmesnika "SINUMERIK Operate Generation 2" je mogoče aktivirati in konfigurirati stranski zaslon.


Dodatne informacije

Več informacij v zvezi z aktiviranjem stranskega zaslona in s konfiguracijo virtualnih tipk najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

4.5.2 Stranski zaslon z vrstico za krmarjenje

Ko je stranski zaslon aktiviran, se na levem robu uporabniškega vmesnika prikaže vrstica za krmarjenje.

S to vrstico za krmarjenje takoj preklopite v zeleno upravljalno območje in stranski zaslon prikažete ali skrijete.

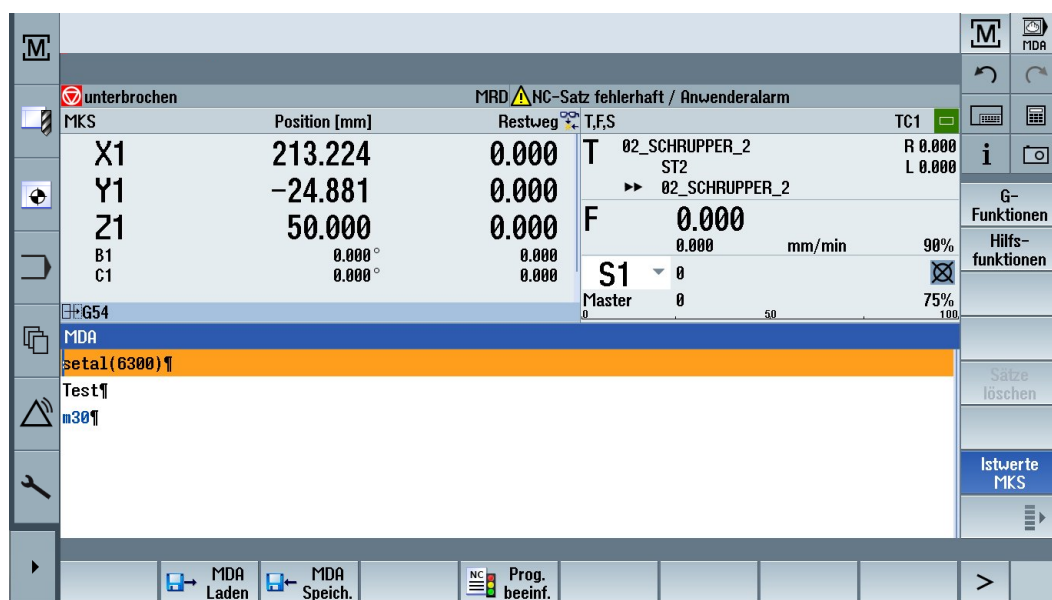

Vrstica za krmarjenje


Upravljalni element	Funkcija
	Odpre upravljalno območje "Stroj".
	Odpre seznam orodij v upravljalnem območju "Parametri".
	Odpre okno "Premiki ničelnih točk" v upravljalnem območju "Parametri".
	Odpre upravljalno območje "Program".
	Odpre upravljalno območje "Upravitelj programa".
	Odpre upravljalno območje "Diagnostika".
	Odpre upravljalno območje "Zagon".

Upravljalni element	Funkcija
	Skrije stranski zaslon.
	Prikaže stranski zaslon.

4.5.3 Standardni pripomočki

Odpiranje stranskega zaslona

- Za prikaz stranskega zaslona pritisnite na puščico na vrstici za krmarjenje. Standardni pripomočki so v pomanjšanem videzu prikazani kot naslovna vrstica.

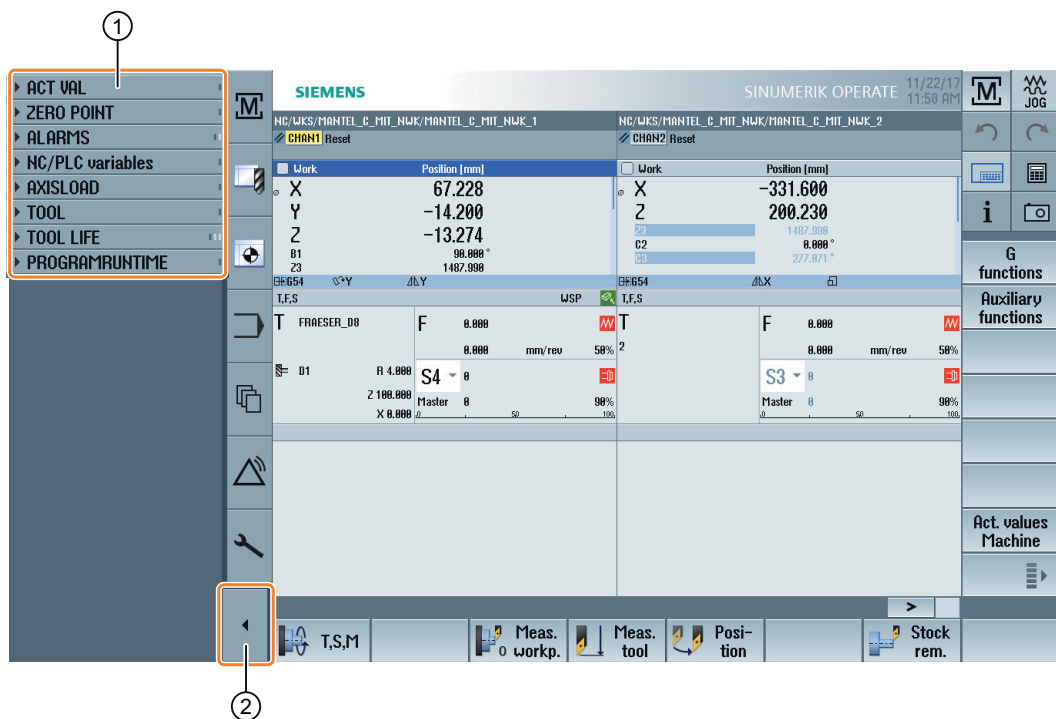

- ① Naslovne vrstice pripomočkov
- ② Puščična tipka za prikaz oz. izklop stranskega zaslona

Uporaba stranskega zaslona

- Za pomik po seznamu pripomočkov potegnite navpično z enim prstom.
- ALI -
- Da pridete na konec oz. ponovno na začetek seznama pripomočkov, potegnite navpično s tremi prsti.

Odpiranje pripomočkov

- Za odpiranje enega pripomočka se dotaknite naslovne vrstice pripomočka.

4.5.4 Pripomoček "Dejanske vrednosti"

Pripomoček vsebuje položaj osi v prikazanem koordinatnem sistemu.

Medtem ko program teče, se prikaže preostanek razdalje za aktualni NC-stavek.

▼ ACT VAL		
Work	Position [mm]	Dist-to-go
⊗ X	67.228	0.000
Y	-14.200	0.000
Z	-13.274	0.000
B1	90.000°	0.000
Z3	1487.990	0.000

4.5.5 Pripomoček "Ničelna točka"

Pripomoček vsebuje vrednosti aktivnega premika ničelne točke za vse nastavljene osi.

Za vsako os so prikazani grobi in fini premik, vrtenje, spreminjanje velikosti v merilu in zrcaljenje.

▼ ZERO POINT		
G54	Coarse	Fine
X	14.230	0.216
Y	-14.200	
Z	300.000	-0.230
B1		
Z3	12.010	0.246

4.5.6 Pripomoček "Alarmi"

Pripomoček vsebuje vsa sporočila in alarme s seznama alarmov.

Za vsak alarm sta prikazana številka alarma in opis alarma. Simbol za potrditev označuje, kako alarm potrdite oz. izbrišete.

Če je prisotnih več alarmov, se lahko po njih premikate navpično.

Potegnite vodoravno, da preklopite med alarmi in sporočili.

▼ ALARMS	
⊖ 16906	Channel 1: Program control: action 'Start selected processing' is canceled due to an alarm
⊕ 61237	Channel 1: Block 1: Retraction direction unknown. Withdraw tool manually!

4.5.7 Pripomoček "NC/PLC-spremenljivke"

Pripomoček "NC/PLC-spremenljivke" je namenjen prikazu NC- in PLC-spremenljivk.

Za vsako spremenljivko so prikazani ime spremenljivke, vrsta podatkov in vrednost.

▼ NC/PLC variables		
Variable	F	Value
\$AA_ACCLIMA[X1]	D	100
GUD/CHANNEL[1]	D	0
...tate/aaATol[u1, 1]	D	0
...aaSyncDiff[u1, 1]	D	0
GUD/FEED_NC_5	D	0


Prikazane so samo spremenljivke, ki so na zaslonu "NC/PLC-spremenljivke" aktualno prikazane v upravljalnem območju "Diagnostika". Da seznam v pripomočku "NC/PLC-spremenljivke" po spremembi na zaslonu "NC/PLC-spremenljivke" v upravljalnem območju "Diagnostika" aktualizirate, morate pripomoček zapreti in ponovno odpreti.

Imate možnost, da se premikate navpično.

4.5.8 Pripomoček "Oсна obremenitev"

Pripomoček na vrstičnem grafu prikazuje izkoriščenost vseh osi.

Prikazanih je do 6 osi. Če je na izbiro več osi, se lahko po njih premikate navpično.

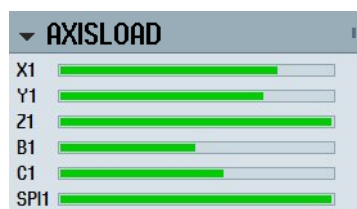

4.5.9 Pripomoček "Orodje"

Pripomoček vsebuje geometrijske podatke in podatke obrabe aktivnega orodja.

Glede na konfiguracijo stroja so prikazane naslednje dodatne informacije:

- EC: Aktivna korektura, odvisna od pozicije – Nastavitev korekcije
- SC: Aktivna korektura, odvisna od pozicije – Skupna korekcija
- TOFF: Programiran odmik dolžine orodja v koordinatah WCS in programiran odmik polmera orodja
- Prekrivanje: Vrednost prekrivajočih se premikov, ki so bili pomaknjeni v posameznih smereh orodja

TOOL			
FRAESER_08			
D1	Length X	Length Z	Radius
Geometry		100.000	4.000
Wear			
EC			
SC			

4.5.10 Pripomoček "Življenjska doba"

Pripomoček prikazuje nadzor orodja glede na naslednje vrednosti:

- Čas uporabe orodja (nadzor življenjske dobe)
- Izdelani obdelovanci (nadzor števila kosov)
- Obrabe orodja (nadzor obrabe)

Napotek

Več rezalnih robov

Če ima orodje več rezalnih robov, so prikazane vrednosti rezalnega roba z najkrajšo življenjsko dobo, preostalo količino in preostalo obrabo.

Med pogledi menjavate s pomikanjem vodoravno.

TOOL LIFE		
PLANFRAESER ST1	10:00 min	
BOHRER_12 ST1	20:00 min	
SCHRUPPSTAHL ST1	100:00 min	
BOHRER_8 ST1	100:00 min	

4.5.11 Pripomoček "Trajanje programa"

Pripomoček vsebuje naslednje podatke:

- Skupni čas trajanja programa
- Preostali čas do konca programa

Za prvo izvajanje programa so ocenjeni navedeni podatki.


Dodatno je napredovanje programa vizualizirano v obliki vrstičnega grafa.

PROGRAMRUNTIME	
Programm Rest	Gesamt
0:00:00h	0:27:12h

4.5.12 Pripomoček "Kamera 1" in "Kamera 2"

Za opazovanje oddaljenih procesov in nadzor težko dostopnih področjih lahko namestite do dve kameri.

Pripomočka "Kamera 1" in "Kamera 2" sta namenjena prikazu slik kamer. Vsaka kamera ima lasten pripomoček.

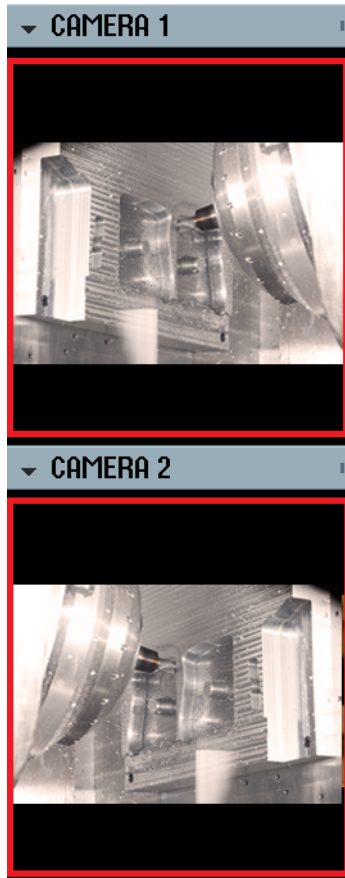

Ko je posamezna kamera konfigurirana, zaženete postopek pretakanja, tako da odprete pripomoček.

Dodatne informacije o aktiviranju pripomočkov "Kamera 1" in "Kamera 2" najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

4.5.13 Stranski zaslon s stranmi za ABC-tipkovnico in/ali upravljalno ploščo stroja


Na stranskem zaslonu večdotičnega zaslona lahko poleg standardnih pripomočkov projektirate tudi strani z ABC-tipkovnico in upravljalno ploščo stroja.

Projektiranje ABC-tipkovnice in MCP

Če ste projektirali ABC-tipkovnico in MCP-tipke, se razširi vrstica za krmarjenje za stranski zaslon:


Upravljalni element	Funkcija
	Prikaz standardnih pripomočkov na stranskem zaslonu
	Prikaz ABC-tipkovnice na stranskem zaslonu
	Prikaz upravljalne plošče stroja na stranskem zaslonu

4.5.14 Primer 1: ABC-tipkovnica na stranskem zaslonu

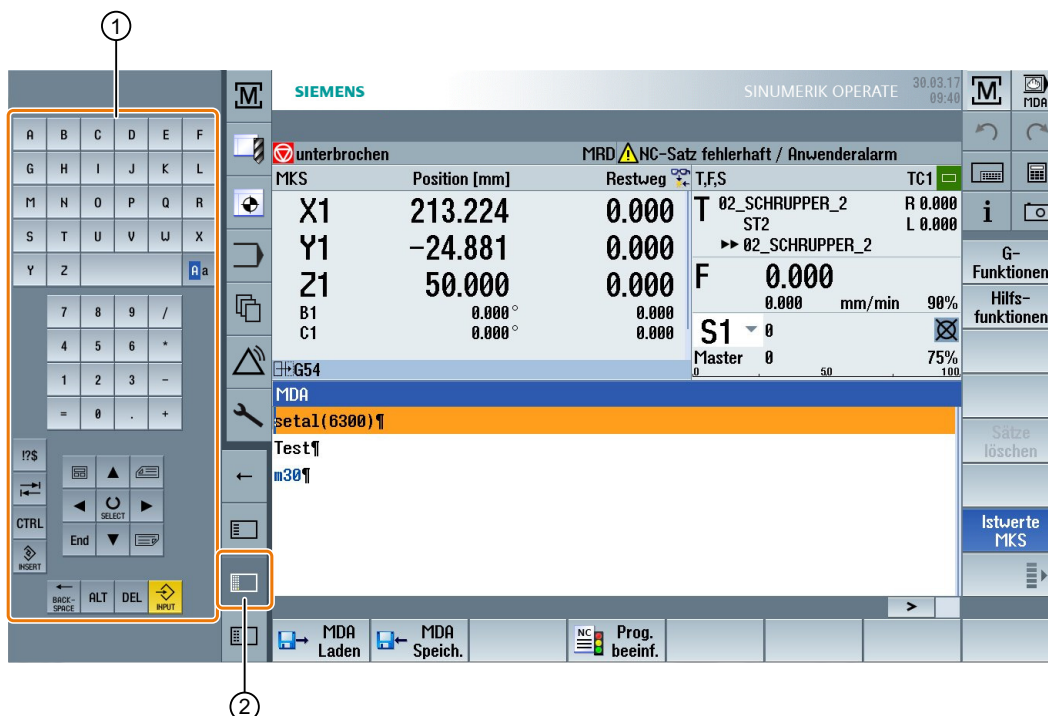

- ① ABC-tipkovnica
- ② Tipka za prikaz tipkovnice

4.5.15 Primer 2: Upravljalna plošča stroja na stranskem zaslonu

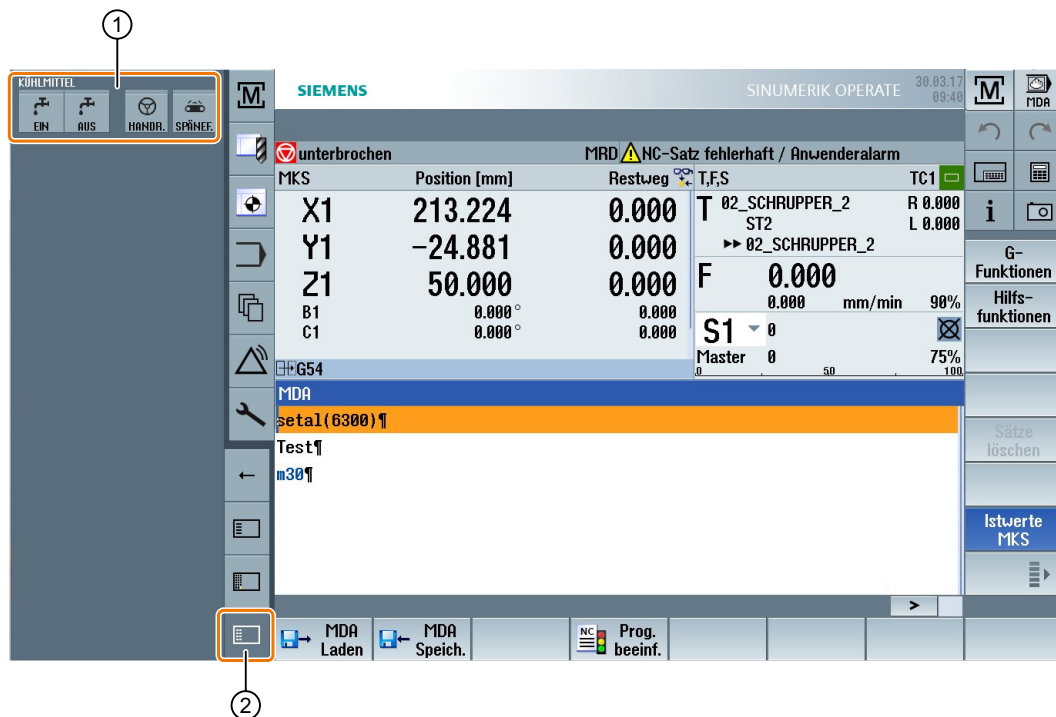


- ① Upravljalna plošča stroja
- ② Tipka za prikaz upravljalne plošče stroja

Konfiguracija stroja

5.1 Vklop in izklop

Zagon

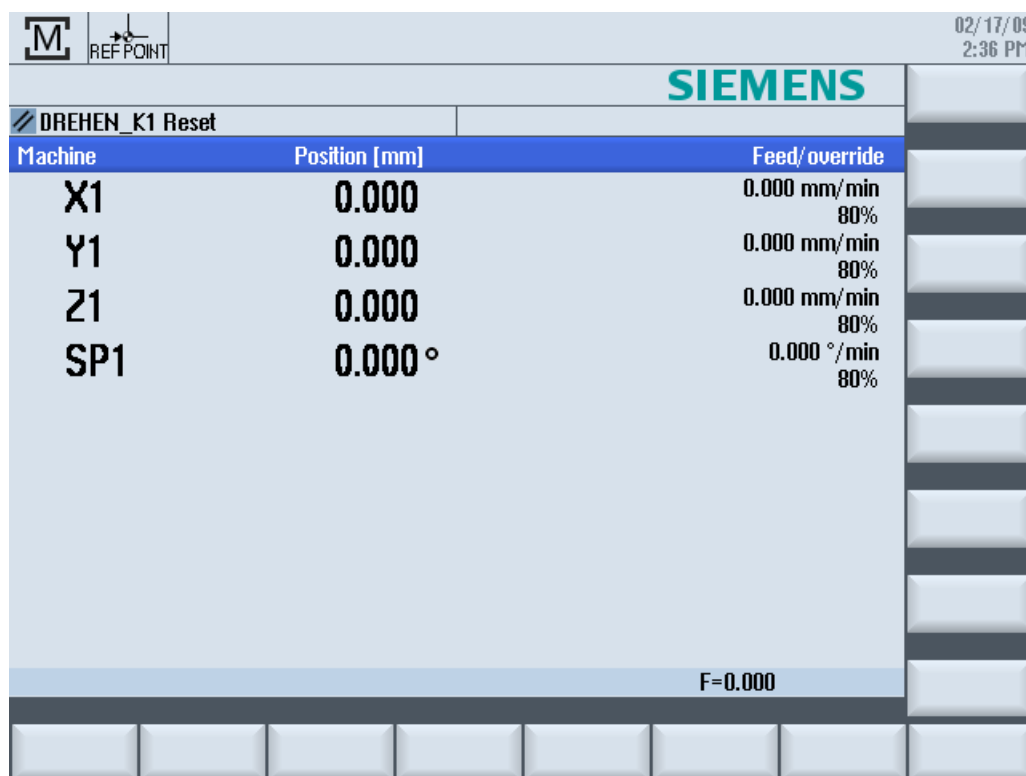

Po zagonu krmilnika se odpre osnovna slika glede na način delovanja, ki ga je določil proizvajalec stroja; običajno je to osnovna slika funkcije "REF POINT".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

5.2 Postavitev v referenčno točko

5.2.1 Referenciranje osi

Vaš obdelovalni stroj ima lahko absolutni ali inkrementalni merilnik poti. Os z inkrementalnim merilnikom poti je treba po vklopu krmilnika referencirati, tiste z absolutnim merilnikom pa ne.

Pri inkrementalnem merilniku poti se morajo zato vse strojne osi najprej približati referenčni točki z znanimi koordinatami, ki se nanašajo na ničelno točko stroja.

Zaporedje

Osi se morajo pred postavitvijo v referenčno točko nahajati v poziciji, iz katere se lahko referenčni točki približajo brez kolizije.

Ovisno od nastavitve proizvajalca stroja, se lahko vse osi tudi hkrati postavijo v referenčno točko.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

POZOR

Nevarnost kolizije

Če osi niso v poziciji brez kolizije, jih morate v načinu "JOG" oz. "MDA" najprej ustrezno pozicionirati.

Pri tem morate obvezno paziti na gibanja osi neposredno na stroju!

Prezrite prikaz dejanske vrednosti, dokler osi niso referencirane!

Programska mejna stikala ne delujejo!

Postopek



1. Pritisnite tipko <JOG>.



2. Pritisnite tipko <REF. POINT>.



3. Izberite os, ki jo želite premakniti.





4. Pritisnite tipko <-> oz. <+>.

Izbrana os se premakne na referenčno točko.



Če ste pritisnili napačno smerno tipko, pogoj ne bo sprejet in ne pride do premika.



Ko os doseže referenčno točko, se poleg osi prikaže simbol.

Po dosegu referenčne točke je os referencirana. Prikaz dejanske vrednosti se nastavi na vrednost referenčne točke.

Od tega trenutka delujejo omejitve poti, npr. programsko mejno stikalo.

Funkcijo zaključite prek upravljalne plošče stroja tako, da izberete način "AUTO" oz. "JOG".

5.2.2

Uporabnikova potrditev

Če na svojem stroju uporabljate Safety Integrated (SI), morate pri postavitvi v referenčno točko potrditi, da se prikazana aktualna pozicija osi ujema z dejansko pozicijo na stroju. Ta potrditev potem pogoj za nadaljnje funkcije Safety Integrated.

Uporabnikova potrditev za neko os je možna šele tedaj, ko ste os postavili v referenčno točko.

Prikazana pozicija osi se vedno nanaša na koordinatni sistem stroja (MCS).

Opcija

Za uporabnikovo potrditev pri Safety Integrated potrebujete programsko opcijo.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <REF. POINT>.



3. Izberite os, ki jo želite premakniti.



4. Pritisnite tipko <-> oz. <+>.
Izbrana os se premakne na referenčno točko. Prikaže se koordinata referenčne točke.



Os se označi z .



5. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova potrditev".
Odpre se okno "Uporabnikova potrditev".
Prikaže se seznam vseh strojnih osi z njihovimi aktualnimi SI-pozicijami.
6. Postavite kazalko v polje "Potrditev" zelene osi
7. Potrditev aktivirajte s pritiskom tipke <SELECT>.



Izbrana os je v stolpcu "Potrditev" s simbolom v obliki križa označena kot "varno referencirana".

S ponovnim pritiskom tipke <SELECT> potrditev dezaktivirate.



5.3 Načini

5.3.1 Načini

Delate lahko s tremi različnimi načini.

Način "JOG"

Način "JOG" je predvidena za naslednje pripravljalne dejavnosti:

- Postavitev v referenčno točko, to pomeni referenciranje osi stroja
- Priprava stroja za obdelavo programa v samodejnem načinu, to pomeni merjenje orodij, merjenje obdelovanca in definiranje eventualno v programu uporabljenih premikov ničelnih točk
- Premik osi, npr. med prekinitvijo programa
- Pozicioniranje osi

Izbira "JOG"



Pritisnite tipko <JOG>.

V načinu "JOG" so na voljo naslednje funkcije:

- "REF POINT"
- "REPOS"

Funkcija "REF POINT"

Funkcija "REF POINT" služi sinhronizaciji krmilnika in stroja. Za to se v načinu "JOG" približate referenčni točki.

Izbira "REF POINT"



Pritisnite tipko <REF. POINT>.

Funkcija "REPOS"

Funkcija "REPOS" služi pozicioniranju nazaj na definirano pozicijo. Po prekinitvi programa (npr. zaradi korekcije vrednosti obrabe orodja) v načinu "JOG" orodje odmaknete od konture.

V oknu dejanskih vrednosti se razlike poti, prevoženih v "JOG", prikažejo kot "REPOS"-zamik.

"REPOS"-zamik se lahko prikaže v koordinatnem sistemu stroja (MCS) ali v koordinatnem sistemu obdelovanca (WCS)

Izbira "REPOS"



Pritisnite tipko <REPOS>.

Način "MDA" (Manual Data Automatic)

V načinu "MDA" lahko po stavkih vnašate in izvajate ukaze G-kode, če želite konfigurirati stroj ali izvesti posamezne akcije.

Izbira "MDA"



Pritisnite tipko <MDA>.

V načinu "MDA" je na voljo funkcija "TEACH IN".

Funkcija "TEACH IN"

S funkcijo "TEACH IN" lahko ustvarite, spreminjate in izvajate obdelovalne programe (glavne programe in podprograme) za poteke gibanja ali enostavne obdelovance s približevanjem in ustvarjanjem pozicij.

Izbira "Teach In"



Pritisnite tipko <TEACH IN>.

Način "AUTO"

V samodejnem načinu lahko program izvajate v celoti ali po delih.

Izbira "AUTO"



Pritisnite tipko <AUTO>.

V načinu "AUTO" je na voljo funkcija "Posamezni stavek".

Funkcija "Posamezni stavek"

S funkcijo "Posamezni stavek" lahko program umaknete po stavkih.

Izbira "Posamezni stavek"



Pritisnite tipko <SINGLE BLOCK>.

5.3.2 Skupine načinov delovanja in kanali

Obdelovalni kanali in kanali rokovanja

Vsak kanal se obnaša kot samostojen NC. Možna je obdelava maksimalno enega obdelovalnega programa na kanal.

- Krmiljenje z enim kanalom
Obstaja ena skupina načinov delovanja.
- Krmiljenje z več kanali
Kanali se lahko povežejo v več skupin načinov delovanja.

Glede na konfiguracijo imate na voljo obdelovalne kanale in kanale rokovanja.

S kanali rokovanja lahko opravljate naloge rokovanja, kot sta nalaganje in razlaganje obdelovancev s posebnim kanalom, projektiranim posebej za tovrstne naloge.

S kombinacijo obdelovalnih kanalov in kanalov rokovanja lahko pospešite proizvodne procese.

Napotek

Tehnološki cikli (cikli rezkanja, struženja ali brušenja) v kanalih rokovanja niso na voljo.

Primer

Krmiljenje s 4 kanali, pri čemer se v 2 kanalih obdeluje, v ostalih 2 kanalih pa ureja transport novih obdelovancev.

SND1 Kanal 1 (obdelava)

Kanal 2 (transport)

SND2 Kanal 3 (obdelava)

Kanal 4 (transport)

Skupine načinov delovanja (SND)

Tehnološko skupaj spadajoči kanali se lahko povežejo v skupino načinov delovanja (SND).

Osi in vretena ene SND lahko krmili 1 ali več kanalov.

SND se nahaja v načinu "Samodejno", "JOG" ali "MDA", to pomeni, da več kanalov ene skupine načinov delovanja ne more sprejemati več načinov hkrati.

5.3.3 Preklop kanala

Pri več kanalih je možen preklop kanalov. Ker posamezni kanali lahko pripadajo različnim skupinam načinov delovanja (SND), se s preklopom kanala implicitno izvede tudi preklop na ustrezno SND.

Pri obstoječem kanalskem meniju so vsi kanali prikazani na programskih tipkah in jih je zato mogoče preklapljati.

Preklop kanala



Pritisnite tipko <CHANNEL>.

Preklopi se na naslednji kanal.

- ALI -

Če je kanalski meni razpoložljiv, se prikaže stolpec programskih tipk. Aktivni kanal je prikazan poudarjeno.

S pritiskom druge programske tipke se lahko preklopi na drugi kanal.

Dodatne informacije

Informacije o konfiguraciji kanalskega menija najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

5.4 Nastavitve za stroj

5.4.1 Preklop koordinatnega sistema (MCS/WCS)

Koordinate v prikazu dejanskih vrednosti se nanašajo ali na koordinatni sistem stroja ali na koordinatni sistem obdelovanca.

Standardno je nastavljeno kot referenca za prikaz dejanskih vrednosti koordinatnega sistema.

Koordinatni sistem stroja (MCS) v nasprotju s koordinatnim sistemom obdelovanca (WCS) ne upošteva premikov ničelnih točk, korekcij orodja in koordinatnih vrtenj.

 
Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG> ali <AUTO>.



3. Pritisnite programsko tipko "Dejanske vrednosti MCS".



Izbran je koordinatni sistem stroja.

Naslov okna dejanskih vrednosti se spremeni v MCS.



Proizvajalec stroja

Programska tipka za preklop koordinatnega sistema je lahko izključena. V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

5.4.2 Preklop merske enote

Kot mersko enoto za stroj lahko določite milimetre ali cole. Preklop merske enote se vedno vrši za celotni stroj. S tem se vsi potrebni podatki samodejno preračunajo v novo mersko enoto, npr.:

- Pozicije
- Korekcije orodja
- Premiki ničelne točke

Preklop med merskimi enotami je možen, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Nastavljeni so ustrezni strojni podatki.
- Vsi kanali so v stanju ponastavitve.
- Osi se ne premikajo prek "JOG", "DRF" in "PLC".
- Konstanta Obodna hitrost koluta (SUG) ni aktivna.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o merskem sistemu najdete v Priročniku za uporabo funkcij osi in vretena.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način <JOG> oz. <AUTO>.



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve". Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk.



3. Pritisnite programsko tipko "Preklop cole". Sledi poizvedba, ali naj se merska enota dejansko preklopi.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Besedilo programske tipke se spremeni v "Preklop metrično". Merska enota se prilagodi za celotni stroj.



5. Pritisnite programsko tipko "Preklop metrično", da mersko enoto zopet nastavite metrično.

Glejte tudi

Prednastavitve za ročni način (Stran 143)

5.4.3 Nastavitev premika ničelne točke

Za posamezne osi lahko v prikaz dejanskih vrednosti vnesete novo pozicijsko vrednost, če je aktiven nastavljen premik ničelne točke.

Razlika med pozicijsko vrednostjo v koordinatnem sistemu stroja MCS in novo pozicijsko vrednostjo v koordinatnem sistemu obdelovanca WCS se trajno shrani v trenutno aktivni premik ničelne točke (npr. G54).

Relativna dejanska vrednost

Poleg tega lahko pozicijske vrednosti dodate v relativni koordinatni sistem.

Napotek

Nova dejanska vrednost se samo prikaže. Relativna dejanska vrednost ne vpliva na pozicije osi in na aktivni premik ničelne točke.

Ponastavitev relativne dejanske vrednosti



Pritisnite programsko tipko "Izbriši REL".

Dejanske vrednosti se izbrišejo.

Programske tipke za nastavitev ničelne točke so v relativnem koordinatnem sistemu na voljo samo, če so nastavljeni ustrezni strojni podatki.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pogoj

Krmilnik je v koordinatnem sistemu obdelovanca.

Dejanska vrednost se nastavi v stanju Reset.

Napotek

 
Nastavitev PNT v stanju Stop

Če v stanju Stop vnesete novo dejansko vrednost, so izvedene spremembe vidne in veljavne šele po nadaljevanju programa.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "Nastavi PNT".

- ALI -

 


Pritisnite programske tipke ">>", "Dejanske vrednosti REL" in "Nastavi Rel.", da v relativnem koordinatnem sistemu nastavite pozicijske vrednosti.



3. Želeno novo pozicijsko vrednost za Z, X oz. Y vnesite neposredno v prikaz dejanskih vrednosti (s kazalkami lahko preklapljate med osmi) in pritisnite tipko "INPUT", da potrdite vnos.

- ALI -




Pritisnite programske tipke "X=0", "Y=0" ali "Z=0", da želeno pozicijo nastavite na nič.

...



 - ALI -



Pritisnite programsko tipko "X=Y=Z=0", da osne pozicije hkrati nastavite na nič.

Ponastavitev dejanske vrednosti



Pritisnite programsko tipko "Izbriši aktivni PNT".
Premik se trajno izbriše.

Napotek

Aktivni premik ničelne točke, nepreklicno

Trenutno aktivni premik ničelne točke se s tem dejanjem nepreklicno izbriše.


5.5 Premiki ničelne točke

5.5.1 Premiki ničelne točke

Prikaz dejanskih vrednosti osnih koordinat se po postavitvi v referenčno točko nanaša na ničelno točko stroja (M) koordinatnega sistema stroja (MCS). Program za obdelavo obdelovanca pa se nanaša na ničelno točko obdelovanca (W) koordinatnega sistema obdelovanca (WCS). Ničelna točka stroja in ničelna točka obdelovanca nista nujno identični. Glede na vrsto in vpenjanje obdelovanca lahko distanca med ničelno točko stroja in ničelno točko obdelovanca variira. Ta premik ničelne točke se upošteva pri obdelavi programa in je lahko sestavljena iz več različnih premikov.

Prikaz dejanskih vrednosti osnih koordinat se po postavitvi v referenčno točko nanaša na ničelno točko stroja (M) koordinatnega sistema stroja (MCS).

Prikaz dejanskih vrednosti pozicij se lahko nanaša tudi na ENS-koordinatni sistem. Pri tem se pozicija aktivnega orodja prikaže sorazmerno z ničelno točko obdelovanca.

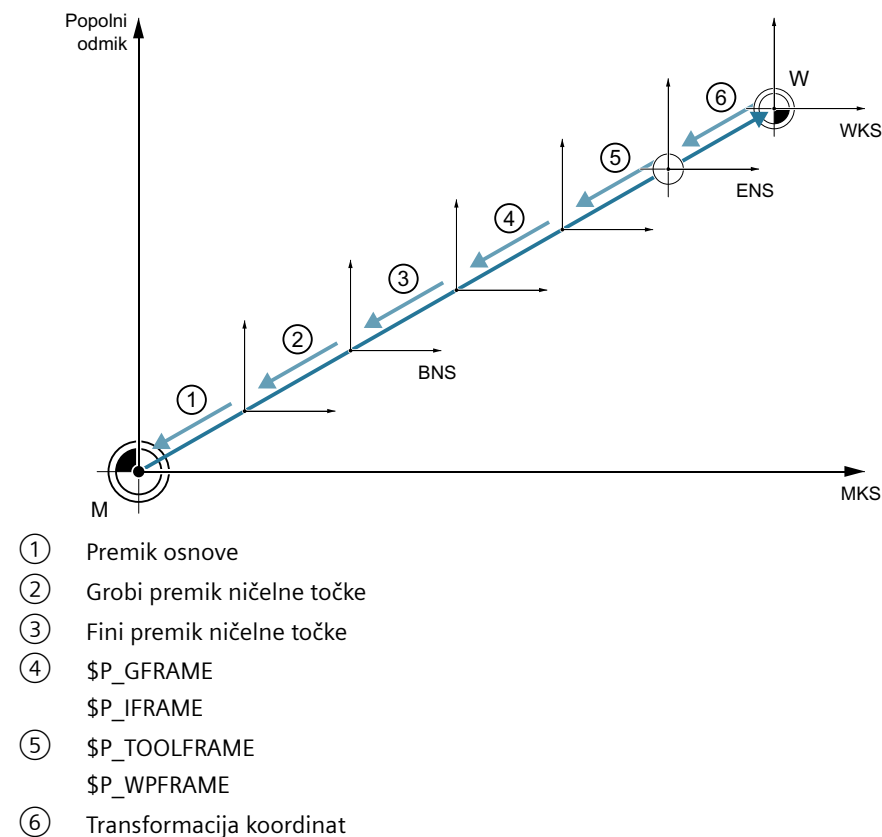

Slika 5-1 Premiki ničelne točke

Če ničelna točka stroja ni identična z ničelno točko obdelovanca, obstoja najmanj en premik (premik osnove ali premik ničelne točke), v katerem je shranjena pozicija ničelne točke obdelovanca.

Premik osnove

Premik osnove je premik ničelne točke, ki je vedno učinkovit. V kolikor niste definirali premik osnove, je ta enako nič. Premik osnove določite v oknu "Premik ničelne točke – osnova".

Nastavljivi sistem ničelne točke (ENS)

Nastavljivi Sistem Ničelne točke (ENS) ustreza WCS, ki je transformiran s programirljivimi okvirji (npr. \$P_PFRAME, \$PCYCFRAME, \$P_TOOLFRAME in \$P_WPFRAME).

Sistem osnovne ničelne točke (BNS)

Sistem Osnovne Ničelne točke (BNS) vsebuje poleg okvirjev ENS tudi trenutno nastavljivi okvir (\$P_IFRAME in \$P_GFRAME).

Grobi in fini premik

Posamezni premiki ničelnih točk (G54 do G57, G505 do G599) so sestavljeni iz grobega in finega premika. Premike ničelnih točk lahko kličete iz vsakega poljubnega programa (grobi in fini premik se pri tem seštevata).

V grobem premiku lahko na primer shranite ničelno točko obdelovanca. V finem premiku lahko potem shranite zamik, ki nastane pri vpenjanju novega obdelovanca med staro in novo ničelno točko obdelovanca.

5.5.2 Prikaz aktivnih premikov ničelne točke

V oknu "Premik ničelne točke – Aktivno" so prikazani naslednji premiki ničelnih točk:


- Premiki ničelne točke, ki vsebujejo aktivne premike oz. za katere so vnesene vrednosti
- nastavljivi premiki ničelne točke
- fini premiki, ki se nanašajo na položaj
- Celotni premik ničelne točke

Okno praviloma služi samo opazovanju.

Razpoložljivost premikov je odvisna od nastavitve.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

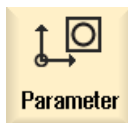Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke"
Odpre se okno "Premik ničelne točke – Aktivno".



Napotek

Več detajlov za premike ničelne točke

Če želite izvedeti več podrobnosti v zvezi z navedenimi premiki, ali če želite spremeniti vrednosti za vrtenje, spreminjanje velikosti v merilu in zrcaljenje, pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".

5.5.3 Prikaz "Pregleda" premikov ničelne točke

V oknu "Premik ničelne točke – Pregled" se prikažejo aktivni premiki oz. sistemski premiki za vse nastavljene osi.


Poleg premika (grobi in fini) se prikažejo tudi določena smer, spreminjanje velikosti v merilu in zrcaljenje.

Okno praviloma služi samo opazovanju.

Prikaz aktivnih premikov ničelne točke

Premiki ničelne točke	
DRF	Prikaz premika osi ročnega kolesa.
Referenca vrtljive mize	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_PARTFRAME.
Osnovna referenca	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_SETFRAME. Dostop do sistemskih premikov je zaščiten s stikalom s ključem.
Zunanji PNT okvir	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_EXTFRAME.
Skupni osnovni PNT	Prikaz vseh delujočih osnovnih premikov.
G500	Prikaz premikov ničelne točke, aktiviranih z G54 - G599. V določenih pogojih lahko z opcijo "Nastavi PNT" spremenite podatke, kar pomeni, da lahko nastavljeno ničelno točko korigirate.
Referenca orodja	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_TOOLFRAME.
Referenca orodja	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_WPFRAME.
Programirani PNT	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_PFRAME.
Referenca cikla	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_CYCFRAME.
GFRAME0 (premiki ničelne točke, ki se nanašajo na položaj)	Prikaz dodatnih premikov ničelne točke, programiranih z \$P_GFRAME.
Skupni PNT	Prikaz delujočega premika ničelne točke, ki je posledična vsota vseh premikov ničelne točke.

Postopek

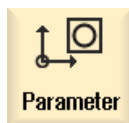

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".
2. Pritisnite programski tipki "Premik ničelne točke" in "Pregled".
Odpre se okno "Premik ničelne točke – pregled".

5.5.4 Prikaz in obdelava premika osnovne ničelne točke


V oknu "Premik ničelne točke – Osnova" so prikazani definirani kanalski in globalni osnovni premiki za vse konfigurirane osi, razdeljeni v grobi in fini premik.



Proizvajalec stroja

Za to prosim upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

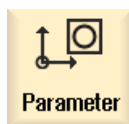

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".
2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke"
3. Pritisnite programsko tipko "Osnova".
Odpre se okno "Premik ničelne točke – Osnova".
4. Spremembe vrednosti izvedite neposredno v tabeli.

Napotek

Aktiviranje premika osnove

Tukaj vnešeni premiki so takoj aktivni.

5.5.5 Prikaz in obdelava nastavljenih premikov ničelne točke

V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G599" so prikazani vsi nastavljeni premiki, razdeljeni v grobe in fine premike.

Prikazani so rotacije, spreminjanje velikosti v merilu in zrcaljenje.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke".



3. Pritisnite programsko tipko "G54 ... G599".
Odpre se okno "Premik ničelne točke" – G54 ... G599 [mm].

Opozorilo

Oznaka programskih tipk za nastavljive premike ničelnih točk se spreminja, to pomeni, da se prikažejo nastavljivi premiki ničelne točke, ki jih je mogoče konfigurirati na stroju (primeri: G54 ... G57, G54 ... G505, G54 ... G599).

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

4. Spremembe vrednosti izvedite neposredno v tabeli.

Napotek

Aktiviranje nastavljivih premikov ničelne točke


Nastavljivi premiki ničelne točke učinkujejo šele, ko so izbrani v programu.

5.5.6 Prikaz in obdelava finega premika, ki se nanaša na položaj

V oknu "Premik ničelne točke – GFrame1 ... GFrame..." se prikažejo vse korekcijske vrednosti, ki se nanašajo na položaj (popravki položaja).

Prikažejo se translacijski in rotacijski premiki.

Postopek

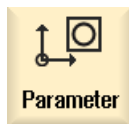

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke".



3. Pritisnite programsko tipko "GFrame1 ... GFrame2".
Odpri se okno "Premik ničelne točke – GFrame1 ... GFrame2".
Opozorilo:
Oznaka programskih tipk za fine premike, ki se nanašajo na položaj, se spreminja, to pomeni, da se prikažejo premiki ničelne točke, ki so odvisni od položaja, in jih je mogoče konfigurirati na stroju (primeri: GFRAME1 ... GFRAME1, GFRAME1 ... GFRAME2, GFRAME1 ... GFRAME100).
V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.
4. Spremembe vrednosti izvedite neposredno v tabeli.

Napotek

Aktiviranje finih premikov, ki se nanašajo na položaj

Premiki ničelne točke, ki se nanašajo na položaj, se aktivirajo šele, ko so izbrani v programu.

5.5.7

Prikaz in obdelava podrobnosti premikov osnovne ničelne točke

Za vsak premik ničelne točke lahko nastavite prikaz vseh podatkov za vse osi in jih obdelate. Poleg tega lahko premike ničelnih točk izbrišete.

Na os so prikazani naslednji podatki:

- Grobi in fini premik
- Vrtenje
- Spreminjanje velikosti v merilu
- Zrcaljenje



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Napotek

Podatki za vrtenje, spreminjanje velikosti v merilu in zrcaljenje so tukaj določeni in jih je samo tukaj možno spremeniti.

Podrobnosti orodij

Na voljo imate možnost prikaza naslednjih podrobnosti o orodjih in podatkih obrabe:

- TC
- Velikost adapterja
- Dolžina / obraba po dolžini
- Nastavitvena korekcija EC
- Skupna korekcija SC
- Skupna dolžina
- Polmer / obraba po polmeru




Dodatno lahko preklapljate med prikazom korekcijskih vrednosti orodja v koordinatnem sistemu stroja in v koordinatnem sistemu obdelovanca.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

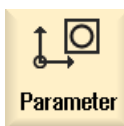

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke"



3. Pritisnite programske tipke "Aktivno", "Osnova" ali "G54...G599".
Odpre se ustrezno okno.



4. Postavite kazalko na premik ničelne točke, za katerega želite prikaz podrobnosti.



5. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".

 
Glede na izbrani premik ničelne točke se odpre okno, npr. "Premik ničelne točke – Podrobnosti: G54...G599".

6. Spremembe vrednosti izvedite neposredno v tabeli.

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "IZBRIŠI PNT", da ponastavite vse vnešene vrednosti.





...



Pritisnite programsko tipko "PNT +" oz. "PNT -", da znotraj izbranega območja ("Aktivno", "Osnova", "G54 ...G599") izberete naslednji oz. prejšnji premik ničelne točke, ne da bi se morali pred tem premakniti v pregledno okno.

Ko je dosežen konec območja (npr. G599), se preide na začetek območja (npr. G54).

Spremembe vrednosti so v obdelovalnem programu na voljo takoj ali po "Resetu".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.



Pritisnite programsko tipko "Nazaj", da okno zaprete.

5.5.8 Brisanje premika ničelne točke

Imate možnost brisanja premikov ničelne točke. Pri tem se vnešene vrednosti ponastavijo.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke".



3. Pritisnite programsko tipko "Pregled", "Osnova" ali "G54...G599".

...



4. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".



5. Postavite kazalko na premik ničelne točke, ki ga želite izbrisati.

6. Pritisnite programsko tipko "Brisanje PNT".

Sistem vam pošlje poizvedbo, ali res želite izbrisati premik ničelne točke.



7. Pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite postopek brisanja.

5.5.9 Brisanje finih premikov, ki se nanašajo na položaj

Fine premike, ki se nanašajo na položaj, lahko po zamenjavi obdelovanca izbrišete. Pri tem se vnesene vrednosti nastavijo na nič.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Premik ničelne točke".



3. Pritisnite programsko tipko "GFrame1 ... G-Frame2".

Opozorilo:

Oznaka programskih tipk za fine premike, ki se nanašajo na položaj, se spreminja, to pomeni, da se prikažejo premiki ničelne točke, ki so odvisni od položaja, in jih je mogoče konfigurirati na stroju (primeri: GFRAME1 ... GFRAME1, GFRAME1 ... GFRAME2, GFRA-
ME1 ... GFRAME100).

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

4. V tabeli, ki je prikazana v oknu "Premik ničelne točke – GFrame1 ... GFra-
me2", nastavite vse vrednosti finih premikov, ki se nanašajo na položaj, na nič.

- ALI -

 


Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse".

Sistem vam pošlje poizvedbo, ali res želite izbrisati vse fine premike, ki se nanašajo na položaj.

Opozorilo:

Programska tipka "Izbriši vse" je na voljo, le če so nastavljeni premiki ničelnih točk, ki se nanašajo na položaj.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite postopek brisanja.

5.6 Merjenje orodja

5.6.1 Rotacijsko brušenje

5.6.1.1 Pregled

Pri izvajanju obdelovalnega programa morate upoštevati geometrije orodja za obdelavo. Le-te so kot korekcijski podatki orodja shranjene v seznamu orodij. Pri vsakem klicu orodja krmilnik upošteva te korekcijske podatke orodja.

Pri programiranju obdelovalnega programa morate vnesti le mere obdelovanca iz delavniške risbe. Nato krmilnik samodejno izračuna individualno pot orodja.

Merjenje brusilnih kolotov in poravnalca

Korekcijske podatke orodja, tj. dolžine oz. pozicije orodja, določite z ročnim merjenjem (približanje do razenja).

Pri ročnem merjenju orodje ročno premaknite na izbrano referenčno točko, da določite njegove dimenzije oz. pozicije v X- in Z-smeri. Nato krmilnik iz pozicije referenčne točke nosilca orodja in referenčne točke, ki se ji približa orodje, izračuna korekcijske podatke orodja.

Merjenje referenčnih točk pri brusilnem kolutu

Za ročno merjenje brusilnega orodja lahko izberete naslednje referenčne točke:

- Obdelovanec (s premikom ničelne točke)
- Poravnalec (s premikom ničelne točke kot poravnalno orodje)



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Merjenje referenčnih točk pri poravnalcu

Za ročno merjenje poravnalca uporabite kot referenčno točko brusilni kolut.

5.6.1.2 Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko obdelovanca

Referenčna točka

Rob obdelovanca pri merjenju dolžine X in dolžine Z služi kot referenčna točka.

Pozicijo roba obdelovanca navedite med merjenjem.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



 
2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".



3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri kolut".



4. Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpri se okno "Izbira orodja".



5. V oknu "Izbira orodja" izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".



 
Orodje se prenese v okno "Merjenje: brusilni kolut".



6. V izbirnem polju "Referenčna točka" izberite vnos "Obdelovanec".



7. Pritisnite programsko tipko "X" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.



8. Vnesite pozicijo roba obdelovanca v X0 oz. Z0.
Če za X0 oz. Z0 ni vnesena nobena vrednost, se vrednost prevzame iz prikaza dejanskih vrednosti.

9. Približajte orodje do razenja zelenemu robu obdelovanca.



10. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".
Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij. Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba.

Napotek

Aktivno brusilno orodje

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim brusilnim orodjem.

5.6.1.3 Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko poravnalca

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine X oz. Z služi poravnalec kot referenčna točka.

Referenčno točko poravnalca lahko predstavlja premik ničelne točke ali poravnalno orodje. Ta nastavitev je fiksno shranjena v podatkih stroja in jo določi proizvajalec stroja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".

2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".

3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri kolut".

4. Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpri se okno "Izbira orodja".

5. V oknu "Izbira orodja" izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

 
Orodje se prenese v okno "Merjenje: brusilni kolut".

6. V izbirnem polju "Referenčna točka" izberite vnos "Poravnalec".

7. Postavite kazalko v polje "TR", pritisnite programsko tipko "Izbira poravnalca", izberite poravnalec, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V redu".

- ALI -

Postavite kazalko na polje "Premik ničelne točke" in pritisnite programsko tipko "Izberi PNT".



V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G509" izberite želeni premik ničelne točke in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

8. Pritisnite programsko tipko "X" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.

9. Z orodjem se približajte poravnalcu do razenja.

10. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".

Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij.

Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba.

Napotek

Aktivno brusilno orodje

 
Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim brusilnim orodjem.

5.6.1.4 Ročno merjenje poravnalnega orodja z referenčno točko brusilnega orodja

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine X oz. Z služi brusilni kolut kot referenčna točka.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".

2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".

3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri poravnalec".

 
4. Pritisnite programsko tipko "Izberi poravnalec".

Odpre se okno "Izbira orodja".

5. V oknu "Izbira orodja" izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

- ALI -

	Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".
	Orodje se prenese v okno "Merjenje: poravnalec". - ALI -
	Postavite kazalko na polje "Premik ničelne točke" in pritisnite programsko tipko "Izberi PNT".
	V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G509" izberite zeleni premik ničelne točke in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".
	6. Postavite kazalko v polje "TR", pritisnite programsko tipko "Izbira brusilnega koluta", izberite brusilni kolut, ki ga želite uporabiti kot referenčno točko, in pritisnite programsko tipko "V redu".
	7. Pritisnite programsko tipko "X" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.
	
	8. Približajte orodje do razenja zelenemu robu obdelovanca. 9. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino". Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij. Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba.

5.6.2 Ploskovno brušenje

5.6.2.1 Pregled

Pri izvajanju obdelovalnega programa morate upoštevati geometrije orodja za obdelavo. Le-te so kot korekcijski podatki orodja shranjene v seznamu orodij. Pri vsakem klicu orodja krmilnik upošteva te korekcijske podatke orodja.

Pri programiranju obdelovalnega programa morate vnesti le mere obdelovanca iz delavniške risbe. Nato krmilnik samodejno izračuna individualno pot orodja.

Merjenje brusilnih kolotov in poravnalca

Korekcijske podatke orodja, tj. dolžine oz. pozicije orodja, določite z ročnim merjenjem (približanje do razenja).

Pri ročnem merjenju orodje ročno premaknite do definirane referenčne točke, da določite njegove dimenzije oz. pozicije v Y- in Z-smeri. Nato krmilnik iz pozicije referenčne točke nosilca orodja in referenčne točke izračuna korekcijske podatke orodja.

Referenčne točke pri brusilnih kolutih

Za ročno merjenje brusilnega orodja lahko izberete naslednje referenčne točke:

- Obdelovanec (s premikom ničelne točke)
- Poravnalec (s premikom ničelne točke kot poravnalno orodje)



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Referenčne točke pri poravnalcu

Za ročno merjenje poravnalca uporabite kot referenčno točko brusilni kolut.

 
5.6.2.2 Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko obdelovanca

Referenčna točka

Rob obdelovanca pri merjenju dolžine Y in dolžine Z služi kot referenčna točka.

Pozicijo roba obdelovanca navedite med merjenjem.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".

2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".

3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri kolut".

4. Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpri se okno "Izbira orodja".

5. V oknu "Izbira orodja" izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

 
Orodje se prenese v okno "Merjenje: brusilni kolut".



6. V izbirnem polju "Referenčna točka" izberite vnos "Obdelovanec".



7. Pritisnite programsko tipko "Y" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.



8. Vnesite pozicijo roba obdelovanca v Y0 oz. Z0.
Če za Y0 oz. Z0 ni vnesena nobena vrednost, se vrednost prevzame iz prikaza dejanskih vrednosti.

9. Približajte orodje do razenja zelenemu robu obdelovanca.



10. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".
Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij. Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba.

Napotek

Aktivno brusilno orodje

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim brusilnim orodjem.

5.6.2.3 Ročno merjenje brusilnega orodja z referenčno točko poravnalca

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine Y oz. Z služi poravnalec kot referenčna točka.

Referenčno točko poravnalca lahko predstavlja premik ničelne točke ali poravnalno orodje. Ta nastavev je fiksno shranjena v podatkih stroja in jo določi proizvajalec stroja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



 
1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".



3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri kolut".

- | | | |
|---|-----|--|
|  | 4. | Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpre se okno "Izbira orodja". |
|  | 5. | V oknu "Izbira orodja" izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".
Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu". |
|  | | |
|  | | |
|  | 6. | Orodje se prenese v okno "Merjenje: brusilni kolut".
V izbirnem polju "Referenčna točka" izberite vnos "Poravnalec". |
|  | 7. | Postavite kazalko v polje "TR", pritisnite programsko tipko "Izbira poravnalca", izberite poravnalec, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V redu".
Orodje se prenese v okno "Merjenje: dolžina ročno".
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite poravnalno orodje, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu". |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | 8. | Orodje se prenese v okno "Merjenje: brusilni kolut".
Pritisnite programsko tipko "Y" ali "Z" glede na to, katero dolžino poravnalnega orodja želite izmeriti. |
|  | | |
|  | 9. | Z orodjem se približajte poravnalcu do razenja. |
| | 10. | Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".
Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij.
Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba. |

Napotek**Aktivno brusilno orodje**

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim brusilnim orodjem.

5.6.2.4 Ročno merjenje poravnalnega orodja z referenčno točko brusilnega orodja

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine X, Y oz. Z služi brusilni kolut kot referenčna točka.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



 
2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".



3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri poravnalec".



4. Pritisnite programsko tipko "Izberi poravnalec".
Odpri se okno "Izbira orodja".



5. V oknu "Izbira orodja" izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

 
- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".



Orodje se prenese v okno "Merjenje: poravnalec".



6. Postavite kazalko na polje "TR" in pritisnite programsko tipko "Izberi brusilni kolut".



Izberite brusilni kolut, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V redu".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilni kolut, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

 


Orodje se prenese v okno "Merjenje: poravnalec".



7. Pritisnite programsko tipko "X", "Y" ali "Z" glede na to, katero dolžino poravnalnega orodja želite izmeriti.

...



8. Z orodjem se približajte poravnalcu do razenja.



9. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".

Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese na seznam orodij.

Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba.

Napotek

Aktivno poravnalno orodje

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim poravnalnim orodjem.

5.7 Merjenje ničelne točke obdelovanja

5.7.1 Rotacijsko brušenje

5.7.1.1 Merjenje ničelne točke obdelovanja

Pri programiranju obdelovanja je referenčna točka vedno ničelna točka obdelovanja. Za določanje te ničelne točke izmerite dolžino oz. premer obdelovanja in podatek shranite v premik ničelne točke. To pomeni, da se pozicija shrani v grobi premik, obstoječe vrednosti finega premika pa se izbrišejo.

Izračun

Pri izračunu ničelne točke obdelovanja oz. premika ničelne točke se samodejno izračuna tudi dolžina orodja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pogoj

Pogoj za merjenje obdelovanja je, da je na poziciji obdelave orodje z znano dolžino.

Postopek



Machine



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".

2. Pritisnite programsko tipko "Ničelna točka obdelovanja".
Odpri se okno "Merjenje: rob".
3. Če želite le prikaz izmerjenih vrednosti, izberite opcijo "Samo merjenje".

- ALI -

V polju "Premik ničelne točke" izberite želeni premik ničelne točke, v katerem naj se shrani ničelna točka (npr. osnovna referenca).

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Izberi PNT" in v odprtem oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G599" izberite premik ničelne točke, v katerega naj se shrani ničelna točka, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu". Vrnite se nazaj v okno "Merjenje: rob".



4. Približajte orodje v X- oz. Z-smeri obdelovancu do razenja.
5. Vnesite želeno pozicijo za rob obdelovanca X0 oz. Z0 in pritisnite programsko tipko "Nastavi PNT".

Napotek

Nastavljivi premiki ničelne točke

Oznaka programskih tipk za nastavljive premike ničelnih točk se spreminja, to pomeni, da se prikažejo nastavljivi premiki ničelne točke, ki jih je možno konfigurirati na stroju (Primeri: G54... G57, G54...G505, G54...G599).

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

5.7.2 Ploskovno brušenje

5.7.2.1 Pregled

Pri programiranju obdelovanca je referenčna točka vedno ničelna točka obdelovanca. Določite ničelno točko obdelovanca na robu obdelovanca.

Ročno merjenje

Pri ročnem merjenju ničelne točke morate orodje ročno približati obdelovancu. Alternativno lahko uporabite tudi brusilno orodje, ki ima znano dolžino.

5.7.2.2 Nastavitev roba

Obdelovanec leži na delovni mizi vzporedno s koordinatnim sistemom. V eni izmed osi (X, Y, Z) izmerite referenčno točko.

Pogoj

Če ničelno točko obdelovanca merite ročno, vstavite brusilno orodje za razenje.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj" in pritisnite tipko <JOG>.



2. Pritisnite programski tipki "Ničelna točka obdelovanca" in "Nastavi rob". Odpre se okno "Merjenje: rob".



3. Če želite le prikaz izmerjenih vrednosti, izberite možnost "Samo merjenje".



4. V izbirnem polju izberite želeni premik ničelne točke, v katerega naj se shrani ničelna točka.



- ALI -

 


Za izbiro nastavljivega premika ničelne točke pritisnite programsko tipko "Izberi PNT".

V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G599" izberite premik ničelne točke, v katerega naj se shrani ničelna točka.


Pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

Vrnete se v merilno okno.



5. S programsko tipko izberite, v kateri smeri osi se želite najprej približati obdelovancu.

 ...



6. V X0, Y0 oz. Z0 vnesite želeno pozicijo roba obdelovanca. Želena pozicija ustreza npr. dimenzijam roba obdelovanca, ki so navedene na skici obdelovanca.

Napotek

Nastavljivi premiki ničelne točke

Oznaka programskih tipk za nastavljive premike ničelnih točk se spreminja, to pomeni, da se prikažejo nastavljivi premiki ničelne točke, ki jih je možno konfigurirati na stroju (Primeri: G54... G57, G54...G505, G54...G599).

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

5.8 Nadzor podatkov osi in vretena

5.8.1 Določitev omejitve delovnega območja

S funkcijo "Omejitev delovnega območja" lahko delovno območje, v katerem se bo orodje premikalo, omejite v vseh kanalskih oseh. S tem lahko v delovnem prostoru konfigurirate zaščitna območja, ki so onemogočena za premike orodja.

Tako dodatno k mejnim stikalom omejite območje premika osi.

Pogoji

V načinu "AUTO" lahko spremembe vnašate le v stanju Reset. Le-te so nato takoj aktivirane.

V načinu "JOG" lahko spremembe vnašate kadarkoli. Le-te se aktivirajo šele z novim premikom.

 
Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Podatki nastavitve".



Odpre se okno "Omejitev delovnega območja".

3. Postavite kazalko v želeno polje in s pomočjo numerične tipkovnice vnesite nove vrednosti.
Spodnja oz. zgornja meja zaščitnega območja se spremeni glede na vno-se.
4. Za aktiviranje zaščitnega območja kliknite potrditveno polje "aktivno".

Napotek

V upravljalnem območju "Zagon" lahko v meniju "Strojni podatki" z menijsko tipko za naprej najdete vse podatke nastavitvev.

5.8.2 Sprememba podatkov vretena

V oknu "Vretena" so prikazane nastavljene omejitve vrtljajev za vretena, ki se ne smejo prekoračiti.

Imate možnost, da v poljih "Minimum" in "Maksimum« število vrtljajev vretena omejite na mejne vrednosti, ki so določene v ustreznih podatkih stroja.

Omejitev vrtljajev vretena pri konstantni hitrosti rezanja

V polju "Omejitev vrtljajev vretena pri G96" je prikazana omejitev vrtljajev pri konstantni hitrosti rezanja, programirana dodatno k stalno aktivnim omejitvam.

Ta omejitev vrtljajev preprečuje, da bi na primer pri odrezovanju ali pri zelo majhnih obdelovalnih premerih vreteno pri konstantni hitrosti rezanja (G96) doseglo maksimalno število vrtljajev vretena aktualne prestave.

Napotek

Programska tipka "Podatki vretena" se pojavi samo, če je prisotno vreteno.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programske tipke "Podatki nastavitve" in "Podatki vretena". Odpre se okno "Vretena".



3. Če želite spremeniti število vrtljajev vretena, postavite kazalko v polje "Maksimum", "Minimum" ali "Omejitev vrtljajev vretena pri G96" in vnesite novo vrednost.

5.8.3 Podatki vpenjalne glave vretena


5.8.3.1 Določitev podatkov vpenjalne glave vretena

V oknu "Podatki vpenjalne glave vretena" shranite dimenzije vpenjalne glave vretena na stroju.

Ročno merjenje orodja


Če želite pri ročnem merjenju orodja vpenjalno glavo glavnega ali protivretena uporabiti kot referenčno točko, vnesite dimenzije vpenjalne glave ZC.

Glavno vreteno

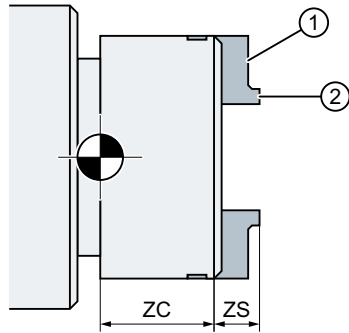

Dimenzioniranje glavnega vretena, tip čeljusti 1


- ① Rob omejevalnika
- ② Sprednji rob

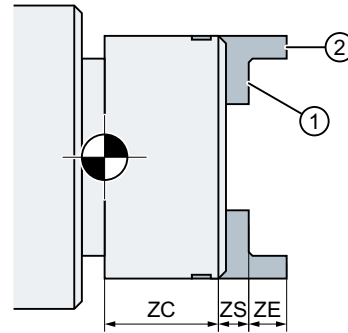

Dimenzioniranje glavnega vretena, tip čeljusti 2


Protivreteno

Izmerite lahko sprednji rob ali rob omejevalnika protivretna. Sprednji rob oz. rob omejevalnika potem samodejno velja kot referenčna točka pri premiku protivretna. To je pomembno predvsem pri prijemu obdelovanca s protivretenom.

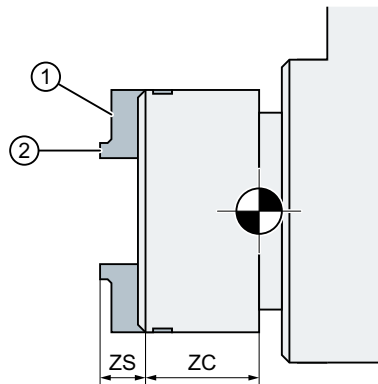


Dimenzioniranje protivretna, tip čeljusti 1

- ① Rob omejevalnika
- ② Sprednji rob

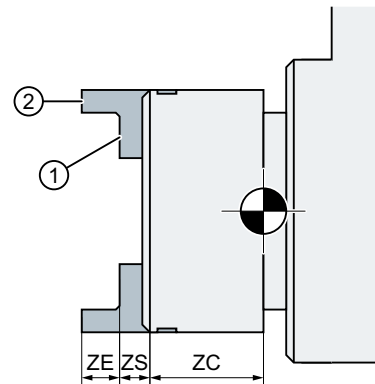


Dimenzioniranje protivretna, tip čeljusti 2

Konjiček

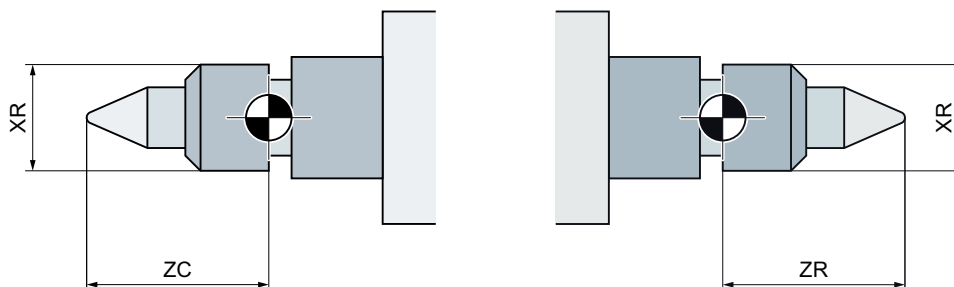

Dimenzioniranje konjička glavnega vretena Dimenzioniranje konjička protivretena


Postopek

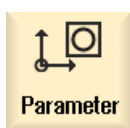

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



 2. Pritisnite programski tipki "Podatki nastavitev" in "Podatki vpenjalne glave vretena".



Odpre se okno "Podatki vpenjalne glave vretena".

3. Vnesite želene parametre.
Nastavitve se takoj uveljavijo.

5.8.3.2 Parametri za podatke vpenjalne glave vretena

Parameter	Opis	Enota
Glavno vreteno		
	Dimenzioniranje sprednjega roba ali roba omejevalnika • Tip čeljusti 1 • Tip čeljusti 2	
ZC1	Dimenzija vpenjalne glave glavnega vretena (inkrementalno)	mm
ZS1	Dimenzija omejevalnika glavnega vretena (inkrementalno)	mm
ZE1	Dimenzija čeljusti glavnega vretena (inkrementalno) – samo za "Tip čeljusti 2"	mm
XR	Premer konjička – samo ko je nastavljen konjiček	mm
ZR	Dolžina konjička – samo ko je nastavljen konjiček	mm
Protivreteno		
	Dimenzioniranje sprednjega roba ali roba omejevalnika • Tip čeljusti 1 • Tip čeljusti 2	
ZC3	Dimenzija vpenjalne glave protivretena (inkrementalno) - samo, ko je nastavljeno protivreteno	mm

Parameter	Opis	Enota
ZS3	Dimenzija omejevalnika protivretna (inkrementalno) - samo, ko je nastavljeno protivretno	mm
ZE3	Dimenzija čeljusti protivretna (inkrementalno) - samo, ko je nastavljeno protivretno in "Tip čeljusti 2"	mm
XR	Premier konjička – samo ko je nastavljen konjiček	mm
ZR	Dolžina konjička – samo ko je nastavljen konjiček	mm

5.8.4 Vnos kompenzacije napake cilindra (samo stroj za rotacijsko brušenje)

Funkcija "Kompenzacija napake cilindra" vam omogoča, da popravite napake cilindra, ki so nastale pri vpenjanju obdelovanca. Največja vrednost kompenzacije pri tem je 1 mm.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.



Programska opcija

Če želite uporabiti to funkcijo, potrebujete programsko opcijo "SINUMERIK Brušenje Advanced".

Dodatne informacije

Dodatne informacije o kompenzaciji napake cilindra najdete v Priročniku za uporabo funkcij, nadzor in kompenziranje.

Pogoj


- Možnost je nastavljena.
- Tabela s kompenzacijami za kompenzacijo povesa (CEC) je nastavljena.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

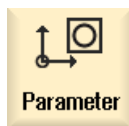

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".
2. Pritisnite programski tipki "Podatki nastavitvev" in "Kompenzacija napake cilindra".
Odpre se okno "Kompenzacija napake cilindra".
3. V izbirnem polju "Kompenzacija" izberite želeni podatkovni zapis.
4. Za merilni točki P1 in P2 vnesite osnovno vrednost (ZM) in vrednost kompenzacije (XM).
Po vnosu korekcijskih vrednosti postane programska tipka "Nastavitev kompenzacije" aktivna.
5. Pritisnite programsko tipko "Nastavi kompenzacijo".
Kompenzacija se izvede.
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Izbriši kompenzacijo", če želite izbrisati korekcijske vrednosti.
Kompenzacija napake cilindra se izbriše.

5.9 Prikaz seznamov podatkov nastavitve

Imate možnost, da nastavite prikaz seznamov s konfiguriranimi podatki nastavitve.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programske tipke "Podatki nastavitve" in "Seznami podatkov". Odpre se okno "Seznami podatkov nastavitve".



3. Pritisnite programsko tipko "Izberi seznam podatkov" in v seznamu "Pogled" izberite želeni seznam s podatki nastavitve.

5.10 Prireditev ročnega kolesa

Z ročnimi kolesi lahko premikate osi v koordinatnem sistemu stroja (MCS) ali v koordinatnem sistemu obdelovanca (MCS).



Programska opcija

Za premik ročnega kolesca potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

Za dodelitev ročnih kolesc se vse osi prikažejo v naslednjem zaporedju:

- Geometrijske osi
Geometrijske osi pri premiku upoštevajo aktualno stanje stroja (npr. rotacije, transformacije). Vse strojne osi kanalov, ki so aktualno dodeljene geometrijski osi, se bodo pri tem istočasno premaknile.
- Strojne osi kanalov
Strojne osi kanalov so dodeljene vsakemu od kanalov. Lahko se premikajo samo posamično, to pomeni, da aktualno stanje stroja nima vpliva.
To velja tudi za strojne osi kanalov, ki so deklarirane kot geometrijske osi.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>, <AUTO> ali <MDA>.



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Ročno kolo".
Odpri se okno "Ročno kolo".



Za vsako priključeno ročno kolo je na voljo polje za prireditev osi.



4. Postavite kazalko v polje poleg ročnega kolesca, ki mu želite dodeliti os (npr. št. 1).
5. Za izbiro želene osi (npr. "X") pritisnite ustrezno programsko tipko.

- ALI



S tipko <INSERT> odprite izbirno polje "Os", premaknite se do želene osi in pritisnite tipko <INPUT>.



Izbira osi aktivira tudi ročno kolesce (npr. "X" je dodeljen ročnemu kolescu št 1 in je takoj aktiven).



6. Ponovno pritisnite programsko tipko "Ročno kolo".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Nazaj".

Okno "Ročno kolo" se zapre.

Deaktiviranje ročnega kolesa

1. Postavite kazalko na ročno kolesce, za katerega želite preklicati dodelitev (npr. št. 1).



2. Znova pritisnite programsko tipko dodeljene osi (npr. "X").

- ALI -



S tipko <INSERT> odprite izbirno polje "Os", premaknite se do praznega polja in pritisnite tipko <INPUT>.



Preklic izbire osi deaktivira tudi ročno kolesce (npr. izbira "X" za ročno kolesce št. 1 se prekliče in ni več aktivna).

5.11 MDA

5.11.1 Delati v MDA

V načinu "MDA" (Manual Data Automatic) lahko za konfiguracijo stroja po stavkih vnašate ukaze G-kode ali standardne cikle in jih takoj izvedete.

Na voljo je možnost, da MDA-program ali standardni program s standardnimi cikli neposredno iz upravitelja programa naložite v MDA-medpomnilnik in ga tam urejate.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Programne, ki jih ustvarite oz. spremenite v delovnem oknu MDA, v upravitelju programa shranite v vsakemu posebej dodeljen imenik.



Programska opcija

Za nalaganje in shranjevanje MDA-programov potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

5.11.2 Shranitev MDA-programa

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <MDA>.

Odpre se MDA-urejevalnik.

3. Ustvarite MDA-program tako, da ukaze vnašate kot G-kodo prek upravljalne tipkovnice.



4. Pritisnite programsko tipko "Shrani MDA".

Odpre se okno "Shrani iz MDA : Izberi mesto shrambe". Tam dobite pogled upravitelja programa.

5. Izberite pogon, na katerem naj se odloži ustvarjeni MDA-program in kazalko postavite v imenik, v katerega naj se program shrani.

- ALI -



Postavite kazalko na želeno mesto shranjevanja in pritisnite programsko tipko "Išči". Če želite iskati določen imenik oz. podimenik, v pogovorno okno za iskanje vnesite želeni iskalni izraz in pritisnite programsko tipko "V redu".

Opozorilo: Nadomestna znaka "*" (nadomesti poljuben niz) in "?" (nadomesti poljuben znak) vam olajšata iskanje.



6. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Kadar kazalka stoji na mapi, se odpre okno, ki vas pozove, da vnesete ime.
- ALI -

Če kazalka stoji na programu, se vam postavi vprašanje, ali želite datoteko prepisati.



7. Vnesite ime za ustvarjeni program in pritisnite programsko tipko "V redu". Program se bo pod navedenim imenom odložil v izbranem imeniku.

5.11.3 Urejanje/obdelava MDA-programa

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <MDA>.
Odpri se MDA-urejevalnik.
3. Želene ukaze vnesite kot G-kodo prek upravljalne tipkovnice.
- ALI -
Vnesite standardni cikel, npr. CYCLE62 ().

Urejanje programskih stavkov / ukazov G-kode

4. Ukaze G-kode popravite v oknu "MDA".
- ALI -



Označite želeni programski stavek (npr. CYCLE62) in pritisnite tipko <Kazalka desno>, vnesite želene vrednosti in pritisnite "V redu".



Pri obdelavi cikla je mogoče poljubno odpreti prikaz pomoči ali grafični pogled.



5. Pritisnite tipko <CYCLE START>.

Krmilnik izvede vnešene stavke.

Pri obdelavi ukazov G-kode in standardnih ciklov lahko potek upravljate na naslednje načine:

- Izvajanje programa po stavkih
- Testiranje programa
Nastavitve pod upravljanjem programa
- Nastavitev podajanja v suhem teku
Nastavitve pod upravljanjem programa

5.11.4 Brisanje MDA-programa

Pogoj

V MDA-urejevalniku se nahaja program, ki ste ga ustvarili v MDA-oknu ali naložili iz upravitelja programa.

Postopek



Pritisnite programsko tipko "Brisanje stavkov".

Programski stavki, prikazani v programskem oknu, se izbrišejo.

Delovanje v ročnem načinu

6.1 Pregled

Način "JOG" uporabite vedno takrat, ko želite stroj konfigurirati za izvajanje programa ali izvesti enostavne premike na stroju:

- Sinhroniziranje merilnega sistema krmilnika s strojem (postavitev v referenčno točko)
- Konfiguracija stroja, to pomeni, da lahko s predvidenimi tipkami in ročnimi kolesi na upravljalni plošči stroja sprožite ročne premike
- Med prekinitvijo programa lahko s predvidenimi tipkami in ročnimi kolesi na upravljalni plošči stroja sprožite ročne premike

6.2 Izbira orodja in vretena

6.2.1 T,S,M-okno

Za pripravljalne dejavnosti v ročnem načinu izbira orodja in krmiljenje vretena potekata vsakič centralno v maski.

Poleg glavnega vretena (S1) je pri zagnanih orodjih na voljo tudi orodno vreteno (S2).

Poleg tega ima lahko stružni stroj tudi protivreteno (S3).

V ročnem načinu lahko orodje izberete ali prek imena ali prek številke lokacije revolverске glave. Če vnesete številko, bo iskanje sprva potekalo po imenu in nato po številki lokacije. To pomeni, če npr. vnesete številko "5" in orodje z imenom "5" ne obstaja, bo orodje izbrano z lokacije številka "5".

Napotek

Tako lahko s številko lokacije revolverске glave tudi prosto mesto zasučete v pozicijo obdelave in nato brez težav montirate novo orodje.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Prikaz	Pomen
T	Vnos orodja (ime ali številka lokacije) S programsko tipko "Izberi orodje" lahko iz seznama orodij izberete želeno orodje.
D	Številka rezalnega roba orodja (1 – 9)
DL	Številka za skupno in nastavitveno korekcijo
ST	Sestrsko orodje (pri strategiji nadomestnega orodja)
Vreteno 1 in 2 (npr. S1)	Izbira vretena za glavno vreteno in oznaka s številko vretena
M-funkcija vretena	 Vreteno izključeno: Vreteno se ustavi
	 Vrtenje v levo: Vreteno se vrti v nasprotni smeri urnega kazalca
	 Vrtenje v desno: Vreteno se vrti v smeri urnega kazalca
	 Pozicioniranje vretena Vreteno se postavi na želeno pozicijo.
Ostale M-funkcije	Vnos funkcij stroja V tabeli proizvajalca stroja najdete prireditev med pomenom in številko funkcije.

Prikaz	Pomen
Premik ničelne točke G	Izbira premika ničelne točke (osnovna referenca, G54 - 57) S programsko tipko "Premik ničelne točke" lahko na seznamu nastavljenih premikov ničelne točke izberete premik ničelne točke.
Merska enota	Izbira merske enote (cole, mm) Tukaj izbrana nastavev vpliva na programiranje.
Ravnina obdelave	Izbira ravnine obdelave (G17(XY), G18 (ZX), G19 (YZ))
Prestava	Določitev prestave (auto, I – V)
Lega ustavitve	Vnos pozicije vretena v stopinjah

Napotek**Pozicioniranje vretena**

S to funkcijo je mogoče vreteno pozicionirati na določeno pozicijo kota, npr. pri menjavi orodja.

- Mirujoče vreteno se pozicionira po najhitrejši poti.
- Pri vrtečem se vretenu se aktualna smer vrtenja ohrani in pozicionira.

6.2.2 Izbira orodja

Postopek

1. Izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "T,S,M".

- ALI -



3. Vnesite ime ali številko orodja T.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Izbira orodja", da se odpre seznam orodij, postavite kazalko na želeno orodje in pritisnite programsko tipko "V ročno". Orodje se prenese v okno "T, S, M" in se prikaže v polju s parametri orodja.



4. Izberite rezalni rob orodja D ali vnesite številko neposredno v polje "D".
5. Pritisnite tipko "CYCLE START".
Orodje se vstavi v vreteno.

6.2.3 Ročni zagon in zaustavitev vretena

Postopek



1. V načinu "JOG " pritisnite programsko tipko "T,S,M".



- ALI -



2. Izberite želeno vreteno (npr. S1) in v desno vnosno polje vnesite želeno število vrtljajev vretena oz. hitrost rezanja.



3. Če ima stroj menjalnik za vreteno, nastavite prestavo.

- 4 V polju "M-funkcija vretena" izberite želeno smer vrtenja vretena (desno ali levo).



5. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Vreteno se vrti.



6. V polju "M-funkcija vretena" izberite nastavev "Stop".



Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Vreteno se ustavi.

Napotek

Sprememba števila vrtljajev vretena

Če med delovanjem vretena v polje "Vreteno" vnesete hitrost, se prevzame nova hitrost.

6.2.4 Pozicioniranje vretena

Postopek



1. V načinu "JOG " pritisnite programsko tipko "T,S,M".



- ALI -



2. V polju "M-funkcija vretena" izberite nastavev "Lega zaustavitve".
Prikaže se vnosno polje "Lega zaustavitve".
3. Vnesite želeno pozicijo ustavitve vretena.
Lega vretena je navedena v stopinjah.
4. Pritisnite tipko <CYCLE START>.



Vreteno se postavi v želeno pozicijo.

Napotek

S to funkcijo je mogoče vreteno pozicionirati na določeno pozicijo kota, npr. pri menjavi orodja.

- Mirujoče vreteno se pozicionira po najhitrejši poti.
 - Pri vrtečem se vretenu se aktualna smer vrtenja ohrani in pozicionira.
-

6.3 Premik osi

6.3.1 Premik osi

Osi v ročnem načinu lahko premikate z inkrementalnimi oz. osnimi tipkami ali z ročnimi kolesi.

Pri premiku s pomočjo tipkovnice se izbrana os premakne v programiranem nastavitvenem podajanju, pri inkrementnem premikanju pa za določen pomik.

Nastavitev nastavitvenega podajanja

V oknu "Nastavitve za ročni način" določite, s kakšnim podajanjem se bodo osi v nastavitvenem načinu premikale.

6.3.2 Premik osi za fiksni pomik

Osi v ročnem načinu lahko premikate z inkrementalnimi oz. osnimi tipkami ali z ročnimi kolesi.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>.



3. Pritisnite tipke 1, 10, ..., 10000, da os lahko premaknete v fiksnem pomiku (inkrement).



Številke na tipkah prikazujejo pot premika v mikrometrih oz. mikrocolah.
Primer: Pri želenem pomiku 100 µm (= 0,1 mm) pritisnite tipko "100".



4. Izberite os, ki jo želite premakniti.



5. Pritisnite tipki <+> oz. <->.

Pri vsakem pritisku se izbrana os premakne za fiksni pomik.

Lahko sta aktivni stikali za korekcijo podajanja in hitrega premika.



Napotek

Po vklopu krmilnika je osi možno premakniti do mejnega območja stroja, ker referenčne točke še niso dosežene. Pri tem se lahko sprožijo zasilna mejna stikala.

Programska mejna stikala in omejitev delovnega območja še niso aktivirani!

Aktiviranje podajanja mora biti nastavljeno.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

6.3.3 Premik osi za spremenljiv pomik

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>.



3. Pritisnite programsko tipko "Nastavitve".
Odpre se okno "Nastavitve za ročni način".
4. Vnesite želeno vrednost za parameter "Spremenljiv pomik".
Primer: Pri želenem pomiku 500 µm (0,5 mm) vnesite 500.



5. Pritisnite tipko <Inc VAR>.



6. Izberite os, ki jo želite premakniti.
7. Pritisnite tipki <+> oz. <->.
Pri vsakem pritisku se izbrana os premakne za fiksni pomik.
Lahko sta aktivni stikali za korekcijo podajanja in hitrega premika.



6.4 Pozicioniranje osi

V ročnem načinu lahko osi premaknete na določene pozicije, da izvedete preproste postopke obdelave.

Med premikanjem deluje korektura podajanja/hitrega premika.

Postopek



1. Po potrebi izberite orodje.
2. Izberite način "JOG".



3. Pritisnite programsko tipko "Lega".

4. Vnesite ciljno pozicijo in po potrebi ciljni kot za osi, ki jih želite premakniti.
5. Vnesite želeno vrednost za podajanje F.

- ALL -



Pritisnite programsko tipko "Hitri premik".

V polju "F" se prikaže hitri premik.



6. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
- Os se premakne na določeno ciljno pozicijo.

Če ste navedli ciljne pozicije za več osi, se osi premaknejo istočasno.

6.5 Prednastavitve za ročni način

V oknu "Nastavitve za ročni način" določite konfiguracije za ročni način.

Prednastavitve

Nastavitve	Pomen
Način podajanja	Tukaj izberete način podajanja.
	- G94: Oso podajanje/linearno podajanje - G95: Rotacijsko podajanje
Nastavitveno podajanje G94	Tukaj vnesete želeno podajanje v mm/min.
Nastavitveno podajanje G95	Tukaj vnesete želeno podajanje v mm/vrt.
Spremenljiv pomik	Tukaj vnesete želen pomik za premikanje osi pri spremenljive pomiku.
Hitrost vretena	Tukaj vnesete hitrost vretena v vrt/min.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>.



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve".
Odpre se okno "Nastavitve za ročni način".



Glejte tudi

Preklop merske enote (Stran 97)

Obdelava obdelovanca

7.1 Zagon in zaustavitev obdelave

Pri izvajanju programa se obdelovanec obdeluje v skladu s programiranjem na stroju. Po zagonu programa v samodejnem načinu se obdelava obdelovanca izvaja samodejno.

Pogoji

Pred izvajanjem programa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Merilni sistem krmilnika je referenciran s strojem.
- Potrebne korekcije orodja in premiki ničelnih točk so vnešeni.
- Potrebne varnostna zapirala proizvajalca stroja so aktivirane.

Splošni potek



1. V upravitelju programa izberite želeni program.



2. Izberite med "NC", "Lokalni pogon", "USB" ali nastavljenimi omrežnimi pogoni želenega programa.



3. Pritisnite programsko tipko "Izberi".
Program se izbere za izvajanje in samodejno prestavi v upravljalno območje "Stroj".



4. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Program se zažene in izvaja.

Napotek

Zagon programa v poljubnem upravljalnem območju

Če je krmilnik v načinu delovanja "AUTO", se izbrani program lahko zažene tudi, če ste v poljubnem upravljalnem območju.

Zaustavitev obdelave



Pritisnite tipko <CYCLE STOP>.

Obdelava se zaustavi takoj, posamezni programski stavki se ne obdelajo do konca. Pri naslednjem zagonu se obdelava nadaljuje na tistem mestu, kjer se je program ustavil.

Prekinitev obdelave



Pritisnite tipko <RESET>.

Izvedba programa se prekine. Pri naslednjem zagonu se obdelava začne znova.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

7.2 Izbira programa

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".
Odpre se pregled imenika.



2. Izberite mesto za shranjevanje programa (npr. "NC").
3. Postavite kazalko na imenik, v katerem želite izbrati program.
4. Pritisnite tipko <INPUT>.

- ALI -



Pritisnite tipko <Kazalka desno>.

Prikaže se vsebina imenika.



5. Postavite kazalko na želeni program.
6. Pritisnite programsko tipko "Izberi".
Pri uspešni izbiri programa se vrši samodejni prehod v upravljalno območje "Stroj".

7.3 Vpeljava programa

Pri vpeljavi programa lahko prekinete sistem pri obdelavi obdelovanca po vsakem programskem stavku, ki na stroju sproži premik ali funkcijo pomoči. Tako lahko pri prvem izvajanju programa na stroju po stavkih kontrolirate rezultat obdelave.

Napotek

Nastavitev za samodejni način

Za vpeljevanje oz. testiranje programa sta vam na voljo zmanjšanje hitrega premika in podajanje v suhem teku.

Izvedba posameznih stavkov

Pod možnostjo "Upravljanje programa" lahko izberete različne variante za izvedbo stavkov.

Način SB	Način delovanja
SB1 posamezni stavek grobo	Obdelava se ustavi po vsakem strojnem stavku (razen v ciklih).
SB2 Računski stavek	Obdelava se ustavi po vsakem stavku, torej tudi po računskih stavkih (razen v ciklih).
SB3 Posamezni stavek fino	Obdelava se ustavi po vsakem strojnem stavku (tudi v ciklih).

Pogoj

Program je izbran za obdelavo v načinu "AUTO" ali "MDA".

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Upravljanje programa" in v polju "SBL" izberite zeleno različico.
2. Pritisnite tipko <SINGLE BLOCK>.
3. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Stavek se izvede glede na različico izvedbe. Po tem se obdelava zaustavi. V vrstici Stanje kanala se prikaže besedilo "Ustavitev: Stavek v posameznem stavku je zaključen".
4. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Glede na način se izvedba program nadaljuje do naslednje zaustavitve.
5. Če ne želite več, da bi se obdelava vršila po stavkih, ponovno pritisnite tipko <SINGLE BLOCK>.
Tipka ni več izbrana.
Če sedaj ponovno pritisnete tipko <CYCLE START>, se izvedba program vrši do konca brez prekinitev.

7.4 Prikaz trenutnega programskega stavka

7.4.1 Prikaz osnovnega stavka

Če med vpeljavo ali izvedbo programa želite podrobnejše informacije v zvezi s pozicijami osi in pomembnimi G-funkcijami, lahko nastavite prikaz osnovnih stavkov. Tako lahko recimo pri uporabi ciklov preverite, kako stroj dejansko postopa.

Pozicije, programirane prek spremenljivk ali R-parametrov se v prikazu osnovnih stavkov opustijo in zamenjajo z vrednostjo spremenljivk.

Prikaz osnovnih stavkov lahko uporabljate tako v testnem obratovanju kot tudi med dejansko obdelavo obdelovanca na stroju. Za aktualno aktivni programski stavek so v oknu "Osnovni stavki" prikazani vsi ukazi G-kode, ki na stroju sprožajo funkcijo:

- Absolutne pozicije osi
- G-funkcije prve G-skupine
- Druge modalne G-funkcije
- Drugi programirani naslovi
- M-funkcije



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Program je izbran za izvedbo in odprt v upravljalnem območju "Stroj".
2. Pritisnite programsko tipko "Osnovni stavki".
Prikaže se okno "Osnovni stavki".
3. Za izvedbo programa po stavkih pritisnite tipko <SINGLE BLOCK>.
4. Za zagon izvedbe programa pritisnite tipko <CYCLE START>.
V oknu "Osnovni stavki" se k aktualno aktivnemu programskemu stavku prikažejo osne pozicije, ki se jim dejansko želimo približati, modalne G-funkcije itn.
5. Ponovno pritisnite programsko tipko "Osnovni stavki", da se okno skrije.

7.4.2 Prikaz programske ravni

Med obdelavo obsežnega programa z več podprogramskimi ravni, lahko nastavite prikaz, na kateri programski ravni se obdelava aktualno nahaja.

Večkratno izvajanja programa

Če ste programirali več izvajanj programa, to pomeni, da se podprogrami prek navedbe dodatnega parametra P izvajajo večkrat zapored, se v oknu "Programske ravni" med obdelavo prikažejo izvajanja programa, ki se morajo še izvesti.

Primer programa

N10 Podprogram P25

Če se bo najmanj v eni programski ravni program izvajal še večkrat, se prikaže vodoravni drsni trak, ki omogoča pogled števca prehodov P v desnem delu okna. Ko ni določeno nobeno večkratno izvajanje več, drsni trak izgine.

Prikaz programske ravni

Prejmete naslednje informacije:

- Številka ravni
- Ime programa
- Številka stavka oz. številka vrstice
- Preostala izvajanja programa (samo pri večkratnih izvajanjih programa)

Pogoj

Program je izbran za obdelavo v načinu "AUTO«.

Postopek



Pritisnite programsko tipko "Programske ravni".
Odpre se okno "Programske ravni".

7.5 Korekcija programa

Čim krmilnik v obdelovalnem programu zazna napako v sintaksi, se izvedba programa zaustavi, napaka v sintaksi pa prikaže v vrstici z alarmi.

Možnosti korigiranja

Glede na stanje, v katerem se krmilnik nahaja, imate različne možnosti za korekcijo programa.

- Stanje Stop
Spremeni le vrstice, ki še niso obdelane.
- Stanje Reset
Spremeni vse vrstice.

Napotek

Funkcija "Korekcija programa" je na voljo tudi pri izvedbi od zunaj, vendar je treba za spremembe programa NC-kanal spraviti v stanje Reset.

Pogoj

Program je izbran za obdelavo v načinu "AUTO«.

Postopek



1. Program, ki ga želimo korigirati, se nahaja v stanju Stop oz. Reset.

2. Pritisnite programsko tipko "Korekcija programa"

Program se odpre v urejevalniku.

Prikažeta se potek programa in trenutni stavek. Trenutni stavek se posodablja tudi v tekočem programu, prikazani odsek programa pa ne, to pomeni, da se trenutni stavek premakne iz prikazanega odseka programa.

Če se izvaja podprogram, se ta ne odpre samodejno.



3. Izvedite želene korekcije.

4. Pritisnite programsko tipko "Izvedi NC".

Sistem se prestavi nazaj v upravljalno območje "Stroj" in izbere način "AUTO".



5. Pritisnite tipko <CYCLE START> za nadaljevanje obdelave programa.

Napotek

Če urejevalnik zapustite s pritiskom programske tipke "Zapri", preidete v upravljalno območje "Upravitelj programa".

7.6 Repožicioniranje osi

Po prekinitvi programa v samodejnem načinu (npr. po lomu orodja) odmaknete orodje v ročnem načinu stran od konture.

Pri tem se shranijo koordinate pozicije prekinitve. Razlike poti osi, prevožene v ročnem načinu, so prikazane v oknu dejanskih vrednosti. Ta razdalja poti se označuje z "REPOS-premik".

Nadaljevanje izvajanja programa

S funkcijo "REPOS" premaknete orodje nazaj h konturi obdelovanca, da nadaljujete izvajanje programa.

Mesta prekinitve ne morete povoziti, ker krmilnik to onemogoči.

Korektura podajanja oz. hitrega premika je aktivna

POZOR

Nevarnost kolizije

Pri repožicioniranju se osi premaknejo s programiranim podajanjem in linearno interpolacijo, torej po liniji z aktualne pozicije na mesto prekinitve. Zato osi pred tem premaknite na varno pozicijo, da preprečite kolizije.

Če funkcije "REPOS" po prekinitvi programa in sledečem premiku osi v ročnem načinu ne uporabite, krmilnik ob menjavi v ročni način in sledečem zagonu obdelave osi samodejno premakne po liniji nazaj na mesto prekinitve.

Pogoj

Naslednji pogoji morajo biti izpolnjeni pri repožicioniranju osi:

- Izvajanje programa je bilo prekinjeno s <CYCLE STOP>.
- Osi so bile v ročnem načinu premaknjene z mesta prekinitve na drugo pozicijo.

Postopek



1. Pritisnite tipko <REPOS>.



2. Izberite zaporedoma vse osi, ki jih želite premakniti.



3. Pritisnite tipko <+> oz. <->.
Osi se premaknejo na mesto prekinitve.



7.7 Začetek obdelave na določenem mestu

7.7.1 Uporaba iskanja stavka

Če želite na stroju izvesti le določen odsek programa, ni nujno potrebno, da obdelavo programa začnete na začetku. Obdelavo lahko začnete od določenega programskega stavka naprej.

Primeri aplikacije

- Prekinitev pri izvajanju programa
- Vnos določene ciljne pozicije, npr. pri ponovni obdelavi

Določitev cilja iskanja

- Udobna določitev cilja iskanja (iskanje pozicij)
 - Neposredni vnos cilja iskanja s pozicioniranjem kazalke v izbranem programu (glavni program)
Opomba:
 Pri iskanju stavka je treba zagotoviti, da je pravo orodje v delovnem položaju pred začetkom izvajanja programa.
 - Cilj iskanja prek iskanja besedila
 - Cilj iskanja je mesto prekinitve (glavni in podprogram)
 Funkcijo lahko izberete le, če je na voljo mesto prekinitve. Po prekinitvi programa (CYCLE STOP, RESET ali izklop) krmilnik shrani koordinate mesta prekinitve.
 - Cilj iskanja je višja programska raven pri mestu prekinitve (glavni in podprogram)
 Raven je mogoče menjati le, če ste izbrali mesto prekinitve, ki je v podprogramu. Programsko raven lahko nato menjavate od glavne programske ravni in nazaj do ravni mesta prekinitve.
- Iskalnik
 - Neposredni vnos programske poti

Napotek

Če mesto prekinitve ni na voljo, lahko z iskalnikom sistematično iščete mesto v podprogramu.



Programska opcija

Za funkcijo "Iskalnik" potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

Zaporedno iskanje

Imate možnost, da iz stanja "Cilj najden" zaženete še eno iskanje. Zaporedno iskanje lahko po vsakem najdenem cilju poljubno pogosto nadaljujete.

Napotek

Le če je cilj najden, lahko iz zaustavljene obdelave programa zaženete dodatno zaporedno iskanje stavka.

Pogoji

- Izbrali ste želeni program.
- Krmilnik je v stanju Reset.
- Želeni način iskanja je izbran.

POZOR

Nevarnost kolizije

Pazite na startno pozicijo brez kolizije in pripadajočo aktivno orodje ter ostale tehnološke vrednosti.

Po potrebi ročno približajte startno pozicijo brez kolizije. Izberite ciljni stavek, pri tem pa upoštevajte izbrani način iskanja stavka.

Menjava med iskalnikom in pozicijami iskanja



Za vrnitev iz okna iskalnika v programsko okno za določitev pozicij iskanja ponovno pritisnite programsko tipko "Iskalnik".

-ALI-



Pritisnite programsko tipko "Nazaj".

Popolnoma zapustite iskanje stavka.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o iskanju stavka najdete v Priročniku za uporabo osnovnih funkcij.

7.7.2 Nadaljevanje programa od cilja iskanja naprej

2-krat pritisnite tipko <CYCLE START>, da program nadaljujete na želenem mestu.

- S prvim CYCLE START-om se izdajo pomožne funkcije, ki so se nabrale pri iskanju. Program se nato nahaja v stanju Stop.
- Pred drugim CYCLE START-om lahko uporabite funkcijo "Prepisno shranjevanje", da vzpostavite stanja, ki so potrebna za nadaljnjo obdelavo, a še niso prisotna. Poleg tega imate možnost, da z menjavo v načinu JOG v funkcijo REPOS orodje ročno premaknete z aktualne pozicije na želeno pozicijo, če ne želite, da bi bilo približevanje želeni poziciji samodejno.

7.7.3 Enostavna določitev cilja iskanja

Pogoj

Program je izbran in krmilnik je v stanju Reset.

Postopek

 


1. Pritisnite programsko tipko "Iskanje stavka".

2. Postavite kazalko na želeni programski stavek.
-ALI-



Pritisnite programsko tipko "Poišči besedilo", izberite smer iskanja, vnesite besedilo, ki ga želite poiskati in potrdite z "V redu".



3. Pritisnite programsko tipko "Zaženi iskanje".

Zažene se iskanje. Pri tem se bo upošteval način iskanja, ki ste ga določili. Takoj, ko je cilj najden, se v programskem oknu prikaže aktualni stavek. Če najdeni cilj (npr. pri iskanju prek besedila) ne ustreza iskanemu programskemu stavku, ponovno pritisnite programsko tipko "Zaženi iskanje", dokler ni dosežen želeni cilj.



4. 2-krat pritisnite tipko <CYCLE START>. Obdelava se bo nadaljevala na želeni poziciji.

7.7.4 Vnos mesta prekinitve kot cilja iskanja

Pogoj

V načinu "AUTO" je bil izbran program, ki je bil pri obdelavi prekinjen s funkcijo CYCLE STOP ali RESET.



Programska opcija

Potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Iskanje stavka".

2. Pritisnite programsko tipko "Mesto prekinitve".
Mesto prekinitve se nalaga.

3. Če sta na voljo programski tipki "Raven višje" oz. "Raven nižje", jih pritisnite, da zamenjate programsko raven.

4. Pritisnite programsko tipko "Zaženi iskanje".

Zažene se iskanje. Pri tem se bo upošteval način iskanja, ki ste ga določili.
Maska za iskanje stavka za zapre.

Takoj, ko je cilj najden, se v programskem oknu prikaže aktualni stavek.



5. 2-krat pritisnite tipko <CYCLE START>.
Obdelava se nadaljuje na mestu prekinitve.

7.7.5 Parameter za način iskanja stavka in iskalnik

Parameter	Pomen
Številka programske ravni	
Program:	Ime glavnega programa se samodejno vnese.
Extcall:	Končnica datoteke
P:	Število prehodov podprogramov Če se podprogram izvaja večkrat, lahko na tem mestu navedete številko prehoda, pri katerem želite nadaljevati z obdelavo.
Vrstica:	Se pri mestu prekinitve samodejno izpolni

Parameter	Pomen
Tip	" " Cilj iskanja se v tej ravnini ne upošteva N-št. številka stavka Oznaka skoka Besedilo – niz znakov Podprogram Priklic podprograma Vrstica Številka vrstice
Cilj iskanja	Programsko mesto, od katerega naprej naj se zažene obdelava

7.7.6 Način iskanja stavka

V oknu "Način iskanja" nastavite želeni način iskanja.

Nastavljeni način se po izklopu krmilnika ohrani. Če po ponovnem vklopu krmilnika ponovno aktivirate funkcijo "Iskanje", se v naslovni vrstici prikaže aktualni način iskanja.

Načini iskanja

Način iskanja stavka	Pomen
z izračunom - brez približevanja	Služi možnosti približevanju konturi v poljubnih situacijah (npr. pozicija menjave orodja). Približamo se končni točki ciljnega stavka oz. naslednji programirani poziciji ob uporabi tiste vrste interpolacije, ki je veljavna v ciljnem stavku. Premikajo se le tiste osi, ki so programiranje v ciljnem stavku. Opozorilo: Če so nastavljeni podatki stroja 11450.1=1, se rotacijske osi aktivnega zapisa podatkov po iskanju stavka predpozicionirajo.
z izračunom - s približevanjem	Služi možnosti približevanju konturi v poljubnih situacijah. S <CYCLE START> se približujemo končni poziciji stavka pred ciljnim stavkom. Program se izvaja identično z normalnim izvajanje programa.
z izračunom - preskoči extcall	Služi pospeševanju iskanja z izračunom pri uporabi EXTCALL-programov: EXTCALL-programi se pri izračunu ne upoštevajo. Pozor: Pomembne informacije, npr. modalne funkcije v EXTCALL-programu, se ne upoštevajo. Program v tem primeru po najdenem cilju ni sposoben obratovati. Takšne informacije bi morale biti programirane v glavnem programu.

Način iskanja stavka	Pomen
brez izračuna	Služi hitremu iskanju v glavnem programu. Med iskanjem stavka se ne izvajajo nobeni izračuni, to pomeni, da se izračun do ciljnega stavka preskoči. Od ciljnega stavka naprej morajo biti programirane vse nastavitve, potrebne za obdelavo (npr. podajanje, število vrtljajev itn.).
s testom programa	Večkanalno iskanje z izračunom (SERUPRO). Med iskanjem se izračunajo vsi stavki. Ne izvaja se nikakršno gibanje osi, se pa izdaja vse pomožne funkcije. NC zažene izbrani program v načinu Preizkus programa. Če NC v aktualnem kanalu doseže navedeni ciljni stavek, se NC ustavi na začetku ciljnega stavka in prekliče način Preizkus. Pomožne funkcije ciljnega stavka se po nadaljevanju programa izdajajo z NC-zagonom (po REPOS-premikih). Pri enokanalnih sistemih se podpira koordinacija z dogodki, ki potekajo vzporedno, kot npr. sinhronizirane akcije. Opozorilo Hitrost iskanja zavisi od MD-nastavitev.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konfiguraciji iskanja stavka najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

7.8 Vpliv na izvajanje programa

7.8.1 Upravljanja programa

V načinih "AUTO" in "MDA" lahko spreminjate potek programa.

Kratice / Upravljanje programa	Način delovanja
PRT ni gibanja osi	Program se zažene in izvaja s izdajo pomožnih funkcij in časi zadrževanja. Osi se pri tem ne premikajo. Tako se kontrolirajo programirane pozicije osi ter izhodi pomožnih funkcij programa. Opozorilo: Obdelavo programa brez gibanja osi lahko aktivirate tudi skupaj s funkcijo "Podajanje v suhem teku".
DRY Podajanje v suhem teku	Hitrosti premika, ki so programirane v zvezi z G1, G2, G3, CIP in CT, se nadomestijo z določenim podajanjem v suhem teku. Vrednost podajanja v suhem teku velja tudi namesto programiranega rotacijskega podajanja. Pozor: Pri aktiviranem "Podajanju v suhem teku" ne smete obdelovati nobenega obdelovanca, saj se rezalna hitrost orodja zaradi spremenjenih vrednosti podajanja lahko prekorači oz. obdelovanec ali obdelovalni stroj uniči.
RG0 Zmanjšan hitri premik	Hitrost premikanja osi se v načinu hitrega premika zmanjša na odstotkovno vrednost, ki je bila vnešena v RG0. Opozorilo: Zmanjšani hitri premik definirate v nastavitvah za samodejni način.
M01 Programirana ustavitev 1	Obdelava programa se ustavi pri stavkih, v katerih je programirana dodatna funkcija M01. Tako tekom obdelave obdelovanca preverite že doseženi rezultat. Opozorilo: Za nadaljevanje izvajanja programa, ponovno pritisnite tipko <CYCLE START>.
Programirana ustavitev 2 (npr. M101)	Obdelava programa se ustavi pri stavkih, v katerih je programirano "Konec cikla" (npr. z M101). Opozorilo: Za nadaljevanje izvajanja programa, ponovno pritisnite tipko <CYCLE START>. Opozorilo: Prikaz je lahko spremenjen. V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.
DRF Premik ročnega kolesa	Med obdelavo z elektronskim ročnim kolesom v samodejnem načinu omogoča dodatni inkrementalni premik ničelne točke. S tem je mogoče popraviti obrabo orodja znotraj programiranega stavka. Opozorilo: Za uporabo premika ročnega kolesca potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".
SB	Posamezni stavki so konfigurirani na naslednji način. • Posamezni stavek grobo: Program se ustavi samo po stavkih, ki izvajajo funkcijo stroja. • Računski stavek: Program se ustavi po vsakem stavku. • Posamezni stavek fino: Program se tudi v ciklih ustavi samo po stavkih, ki izvajajo funkcijo stroja. Željeno nastavitev izberete s tipko <SELECT>.
SKP	Izključeni stavki se pri obdelavi preskočijo.

Kratica / Upravljanje programa	Način delovanja
MRD	Prikaz merilnega rezultata se v programu vklopi med obdelavo.
CST Konfigurirana ustavitev	Obdelava programa se vedno ustavi na mestih, ki ste jih pred zagonom programa definirali kot pomembna za ustavitev. To so lahko npr. posebej kritična mesta, na katerih preverite pravilnost poteka ali izključite kolizije. Kot pomembni za ustavitev so v oknu "Upravljanje programa" standardno na voljo naslednji prehodi med NC-funkcijami: • Prehod G1-G0 • Prehod G0-G0 Tudi NC-funkcije (pomožne funkcije, klici cikla, T-izbira) lahko določite kot prehode med NC-funkcijami. Opozorilo: V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Aktiviranje upravljanja programa

Z izbiro in razveljavljanjem izbire ustreznega potrditvenega polja upravljate izvajanje programa na želeni način.

Prikaz / povratno sporočilo aktivnega upravljanja programa

Kadar je aktivirano upravljanje programa, se kot povratno sporočilo v prikazu statusa prikaže kratica ustrezne funkcije.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO> oz. <MDA>.



3. Pritisnite programsko tipko "Upravljanje programa".
Odpre se okno "Upravljanje programa".

7.8.2 Izključeni stavki

Programske stavke, ki jih ne želite izvesti pri vsakem izvajanju programa, lahko preskočite.

Ti izključeni stavki se označijo z znakom "/" (poševnica) oz. "/x (x = številka ravni preskoka) pred številko stavka. Preskočite lahko več stavkov zaporedoma.

Navodila v preskočenih stavkih ne bodo izvedena. Program se bo nadaljeval z naslednjim stavkom, ki ni bil preskočen.

Koliko ravni preskoka je uporabnih, je odvisno od podatkov stroja.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

**Programska opcija**

Da bi imeli na voljo več kot dve ravni preskoka, potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

Aktiviranje ravni preskoka

Označite ustrezno potrditveno polje, da aktivirate želeno raven preskoka.

Napotek

Okno "Upravljanje programa – izključeni stavki" je na voljo samo, če je nastavljena več kot ena raven preskoka.

7.9 Prepisno shranjevanje

S prepisnim shranjevanjem lahko tehnološke parametre (npr. pomožne funkcije, osno podajanje, število obratov vretena, navodila z možnostjo programiranja itd.) izvedete pred samim zagonom programa. Ta programska navodila delujejo tako, kot da bila zapisana v regularnem programu. Vendar so ta programska navodila veljavna le za eno izvajanje programa. Obdelovalni program se s tem ne spreminja trajno. Pri naslednjem zagonu se program izvaja tako, kot je bilo prvotno programirano.

Po iskanju stavka lahko s prepisnim shranjevanjem stroj spravite v stanje (npr. M-funkcije, orodje, podajanje, število vrtljajev, položaji osi itd.), v katerem je mogoče uspešno nadaljevati redni obdelovalni program.



Programska opcija

Za prepisno shranjevanje potrebujete možnost "Razširjene funkcije za upravljanje".

Pogoj

Program je v stanju Stop oz. Reset.

Postopek



1. V načinu "AUTO" izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite programsko tipko "Prepisno shranjevanje".
Opre se okno "Prepisno shranjevanje".

3. Vnesite želene podatke oz. zeleni NC-stavek.



4. Pritisnite tipko <CYCLE START>.

Vnešeni stavki se izvajajo. Izvajanje lahko spremljate v oknu "Prepisno shranjevanje".

Po končani izvedbi vnešenih stavkov, lahko dodate nove stavke.

Dokler se nahajate v načinu prepisnega shranjevanja, menjava načina delovanja ni možna.



5. Pritisnite programsko tipko "Nazaj".

Okno "Prepisno shranjevanje" se zapre.



6. Ponovno pritisnite tipko <CYCLE START>.

Program, ki je bil izbran pred prepisnim shranjevanjem, teče naprej.

Napotek

Izvedba po stavkih

Tipka <SINGLE BLOCK> deluje tudi kot način prepisnega shranjevanja. Če je v medpomnilniku za prepisno shranjevanje vnesenih več stavkov, se ti po vsakem zagonu NC obdelujejo po stavkih.

Brisanje stavkov



Pritisnite programsko tipko "Brisanje stavkov", če želite izbrisati vnešene programske stavke.

7.10 Urejanje programa

7.10.1 Obdelava programa (urejevalnik)

Z urejevalnikom lahko ustvarjate, dopolnjujete in spreminjate obdelovalne programe.

Napotek

Maksimalna dolžina stavka

Maksimalna dolžina stavka je 512 znakov.

Priklic urejevalnika

- V upravljalnem območju "Stroj" se urejevalnik priključuje s programsko tipko "Korekcija programa". Če pritisnete tipko <INSERT>, lahko program neposredno spreminjate.
- V upravljalnem območju "Upravitelj programa" se urejevalnik kliče prek programske tipke "Odpri" ter s tipkama <INPUT> ali <Kazalka desno>.
- V upravljalnem območju "Program" se odpre urejevalnik z nazadnje obdelanimi obdelovalnimi programi, v kolikor ni bil prej eksplicitno zaključen prek programske tipke "Zapri".

Napotek

- Upoštevajte, da so spremembe programov, shranjenih v NC-pomnilniku, takoj aktivne.
 - Če urejate na lokalnem ali zunanjem pogonu, imate možnost, da glede na nastavitve urejevalnik zapustite tudi brez shranjevanja. Programi v NC-pomnilniku se vedno shranijo samodejno.
 - Če urejevalnik zapustite prek programske tipke "Zapri", pridete v upravljalno območje "Upravitelj programa".
-

7.10.2 Iskanje v programih

Da npr. v zelo velikih programih hitro pridete do mesta, kjer želite npr. izvajati spremembe, lahko uporabite funkcijo iskanja.

Pri tem so vam na voljo različne opcije za iskanje, ki omogočajo namensko iskanje.

Opcije za iskanje

- **Cele besede**
Aktivirajte to opcijo in vnesite iskalni izraz, če želite poiskati besedila / izraze, ki so prisotni točno v tej obliki kot beseda.
Če tukaj vnesete npr. iskalni izraz "Vretno", bodo prikazane le samostojne besede "Vretno". Besedne povezave, kot je "Orodje za fino obdelavo_10", ne bodo najdene.
- **Točen izraz**
To opcijo aktivirate, če želite pojme iskati z znaki, ki jih lahko uporabite kot nadomestne znake, npr. "?" in "*".

Napotek

Iskanje z nadomestnimi znaki

Pri iskanju določenih programskih mest imate lahko uporabite nadomestne znake:

- "*": nadomesti poljuben niz
- "?": nadomesti poljuben znak

Pogoj

Program je odprt v urejevalniku.

Postopek



 
1. Pritisnite programsko tipko "Išči".
Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk.
Istočasno se odpre okno "Iskanje".
2. V polje "Besedilo" vnesite želeni iskalni izraz.
3. Aktivirajte potrditveno polje "Cele besede", če želite, da se vnešeno besedilo išče le kot celo besedo.

- ALI -

Aktivirajte potrditveno polje "Točen izraz", če želite npr. poiskati nadomestne znake ("*", "?") v programskih vrsticah.



4. Postavite kazalko v polje "Smer" in s tipko <SELECT> izberite smer iskanja (naprej, nazaj).



5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da začnete z iskanjem.

Če je iskano besedilo najdeno, se ustrezna vrstica označi.



6. Pritisnite programsko tipko "Išči naprej", če besedilo, najdeno v iskanju, ne ustreza želenemu mestu.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prekini", če želite iskanje prekiniti.

Druge možnosti iskanja

Programska tipka	Funkcija
	Kazalka se postavi na zadnji znak v programu.
	Kazalka se postavi na zadnji znak v programu.

7.10.3 Zamenjava programskega besedila

V enem koraku lahko iskano besedilo zamenjate z nadomestnim besedilom.

Pogoj

Program je odprt v urejevalniku.

Postopek

	1. Pritisnite programsko tipko "Išči". Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk.
	2. Pritisnite programsko tipko "Išči + zamenjaj". Odpre se okno "Išči in Zamenjaj".
	3. V polje "Besedilo" vnesite želeni iskalni izraz, v polje "Zamenjaj z" pa besedilo, za katerega želite, da se med iskanjem samodejno vstavi.
	4. Postavite kazalko v polje "Smer" in s tipko <SELECT> izberite smer iskanja (naprej, nazaj).
	5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da začnete z iskanjem. Če je iskano besedilo najdeno, se ustrezna vrstica označi.
	6. Pritisnite programsko tipko "Zamenjaj", da zamenjate besedilo.
	- ALI -
	Pritisnite programsko tipko "Zamenjaj vse", če želite zamenjati vsa besedila, ki ustrezajo iskalnemu izrazu.
	- ALI -
	Pritisnite programsko tipko "Išči naprej", če ne želite, da bi se besedilo, najdeno v iskanju, zamenjalo.
	- ALI -
	Pritisnite programsko tipko "Prekini", če želite iskanje prekiniti.

Napotek

Zamenjava besedil

- Vrstice samo za branje (;*RO*)
Če se najdejo zadetki, se teksti ne zamenjajo.
 - Konturne vrstice (;*GP*)
Če se najdejo zadetki, se besedila zamenjajo, v kolikor niso vrstice samo za branje.
 - Skrite vrstice (;*HD*)
Če se v urejevalniku prikažejo skrite vrstice in najdejo zadetki, bodo besedila zamenjana, v kolikor niso vrstice samo za branje. Skrite vrstice, ki niso prikazane, se ne zamenjajo.
-

7.10.4 Kopiranje/vstavljanje/brisanje programskih stavkov

V urejevalniku obdelate preproste G-kode ter tudi programske korake, kot so cikli, bloki in klici podprogramov.

Vstavljanje programskih stavkov

Od vrste vstavljenega programskega stavka je odvisno, kako se bo urejevalnik odzval.

- Če vstavite G-kodo, se programski stavek vstavi na tistem mestu, kjer je kazalka.
- Če vstavite programski korak, se programski stavek načelno vstavi v naslednjem stavku, ne glede na pozicijo kazalke v trenutni vrstici. To je potrebno, ker klic cikla vedno zahteva lastno vrstico.

Tako odzivanje je običajno v vseh primerih uporabe, ne glede na to, ali programski korak vstavite z masko z možnostjo "Prevzem" ali uporabite možnost "Vstavljanje" kot funkcijo urejevalnika.

Napotek

Izrez in vnovično vstavljanje programskih korakov

- Če programski korak na določenem mestu izrežete in ga znova vstavite, se spremeni zaporedje.
- Pritisnite kombinacijo tipk <CTRL> + <Z>, da razveljavite izrezovanje.

Pogoj

Program je odprt v urejevalniku.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | <p>1. Pritisnite programsko tipko "Označi".</p> <p>- ALI -</p> <p>Pritisnite tipko <SELECT>.</p> |
|  | |
|  | <p>2. S pomočjo kurzorskih tipk oz. miške izberite želene programske stavke.</p> <p>3. Pritisnite programsko tipko "Kopiraj", da izbiro skopirate v medpomnilnik.</p> |
|  | <p>4. Postavite kazalko na želeno programsko mesto in pritisnite programsko tipko "Prilepi".</p> <p>Vstavi se vsebina medpomnilnika.</p> <p>- ALI -</p> <p>Pritisnite programsko tipko "Izreži", da izbrane programske stavke izbrišete in kopirate v medpomnilnik.</p> |
|  | <p>Opozorilo: Ko urejate program, ne morete kopirati oz. izrezati več kot 1024 vrstic. Medtem ko se program, ki se ne nahaja na NC, odpira (prikaz napredovanja manj kot 100 %), ne morete kopirati oz. izrezati več kot 10 vrstic oz. vstaviti več kot 1024 znakov.</p> |

Številčenje programskih stavkov

Če ste za urejevalnik izbrali opcijo "Samodejno številčenje", na novo dodani programski stavki vsakič dobijo številko stavka (N-številko).

Pri tem veljajo naslednja pravila:

- Pri ustvarjanju novega programa dobi prva vrstica "Prvo številko stavka".
- Če program še ne vsebuje N-številke, prejme dodani programski stavek začetno številko stavka, določeno v vnosnem polju "Prva številka stavka".
- Če pred in za mestom vstavljanja novega programskega stavka že obstajajo N-številke, se N-številka pred mestom vstavljanja poveča za 1.
- Če pred in za mestom vstavljanja ni N-številke, se največja N-številka v programu poveča za "Pomik", določen v nastavitvah.

Opozorilo:

Po urejanju programa lahko programske stavke preštevilčite.

Napotek

Vsebina medpomnilnika ostane ohranjena tudi po zaprtju urejevalnika, tako da vsebino lahko vstavite tudi v drug program.

Napotek

Kopiranje/izrezovanje aktualne vrstice

Če želite aktualno vrstico, v kateri se kazalka nahaja, kopirati ali izrezati, je ni treba označiti oz. izbrati. V nastavitvah urejevalnika lahko programsko tipko "Izreži" nastavite tako, da deluje le v označenih delih programa.

7.10.5 Preštevilčenje programa

Imate možnost, da oštevilčenje stavkov programa, ki je odprt v urejevalniku, naknadno spremenite.

Pogoj

Program je odprt v urejevalniku.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko ">>".
Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk.



2. Pritisnite programsko tipko "Preštevilči".
Odpre se okno "Preštevilčenje".



3. Vnesite vrednosti za prvo številko stavka ter za pomik številke stavka.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Program se preštevilči.

Napotek

- Če želite preštevilčiti le en odsek, pred klicem funkcije označite tiste programske stavke, katerih oštevilčenje stavkov želite obdelati.
- Če za pomik vnesete vrednost "0", se izbrišejo vse obstoječe številke stavkov iz programa oz. iz označenega obsega.

7.10.6 Ustvarjanje programskega stavka

Za strukturiranje programov in s tem ustvarjanje boljše preglednosti imate možnost, da več stavkov G-kode združite v programske stavke.

Programske stavke lahko ustvarimo dvostopenjsko. To pomeni, da lahko znotraj enega bloka ustvarite nadaljnje bloke.

Nato lahko te bloke po potrebi odprete ali zaprete.

Nastavitve za programski stavek

Prikaz	Pomen
Besedilo	Oznaka bloka
Vreteno	Izbira vretena Določite, na katerem vretenu se izvede programski stavek.
Dodatna koda vteka	- Da V primeru, da se blok ne izvede, ker navedenega vretena ne želimo obdelati, je možno, da začasno priključite tako imenovano "Dodatno kodo vteka". - ne
Samodejni umik	- da Začetek in konec bloka se približata točki menjave orodja, kar pomeni, da se orodje spravi na varno. - ne

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite mesto shranjevanja in namestite program oz. ga odprite. Odpre se urejevalnik programa.



3. Označite programske stavke, ki jih želite združiti v blok.

4. Pritisnite programsko tipko "Oblikuj blok".

Odpre se okno "Oblikovanje novega bloka".



5. Vnesite oznako za blok, dodelite vretena, po potrebi izberite dodatno kodo vteka in samodejni umik ter pritisnite tipko "V redu".

Odpiranje in zapiranje stavkov



6. Pritisnite programski tipki ">>" in "Pogled".



7. Če želite prikazati program z vsemi stavki, pritisnite programsko tipko "Odpri stavke".



8. Če želite program spet prikazati v strukturirani obliki, pritisnite programsko tipko "Zapri stavke".

Odstranitev bloka

9. Odprite blok.

10. Postavite kazalko na konec bloka.



11. Pritisnite programsko tipko "Odstrani blok".

Napotek

Bloke lahko odpirate in zapirate tudi z miško ali s puščičnimi tipkami:

- <Kazalka desno> odpre blok, na katerem je kazalka
- <Kazalka levo> blok zapre, če je kazalka na začetku ali na koncu bloka
- <ALT> in <Kazalka levo> blok zapre, če je kazalka znotraj bloka

Napotek

DEF-ukazi v programskih stavkih ali oblikovanju stavkov v DEF-delu obdelovalnega programa/cikla niso dovoljeni.

7.10.7 Nastavitve za urejevalnik

V oknu "Nastavitve" navedete prednastavitve, ki so ob odpiranju urejevalnika samodejno aktivne.

Prednastavitve

Nastavitev	Pomen
Samodejno oštevilčenje	- Da: Po vsakem premiku v drugo vrstico se samodejno izda nova številka stavka. Pri tem veljajo določitve, sprejete pod "Prva številka stavka" in "Pomik". - Ne: brez samodejnega oštevilčenja
Prva številka stavka	Določi začetno številko stavka novo ustvarjenega programa. Polje je vidno le, če je pod možnostjo "Številči samodejno" izbran vnos "da".
Pomik	Določi pomik številke stavkov. Polje je vidno le, če je pod možnostjo "Številči samodejno" izbran vnos "da".
Prikaz skritih vrstic	- Da: Skrite vrstice, ki so označene s ";*HD*" (hidden), se prikažejo. - Ne: Vrstice, označene s ";*HD*" se ne prikažejo. Opozorilo: Pri funkciji "Išči" oz. "Išči in zamenjaj" se upoštevajo samo vidne programske vrstice.
Prikaz konca stavka s simbolom	Simbol "LF" (Line feed) ¶ se prikaže ob koncu stavka.
Prelom vrstice	- Da: Dolge vrstice se prelomijo. - Ne: Če program vsebuje dolge vrstice, se prikaže vodoraven drsni trak (scroll bar). Tako lahko izsek strani vodoravno pomaknete do konca vrstice.
Prelom vrstice tudi v klicih ciklov	- Da: Če je vrstica za klic cikla predolga, se prikaže v več vrsticah. - Ne: Klic cikla se izreže. Polje je vidno le, če je pod možnostjo "Prelom vrstice" izbran vnos "da".
Vidni programi	1–10 Izbira, koliko programov se lahko v urejevalniku prikaže drug poleg drugega. - Auto Določi, da se število programov, vnešenih v seznamu opravil, ali do 10 izbranih programov prikaže drug poleg drugega.
Širina programa s fokusom	Tu navedete širino programa, ki ima vhodni fokus, v urejevalniku v odstotkih širine okna.
Samodejno shranjevanje	- Da: Ko preklopite v drugo upravljalno območje, se izvedene spremembe samodejno shranijo. - Ne: Ko preklopite v drugo upravljalno območje, vas sistem vpraša, ali želite shraniti. S programskima tipkama "Da" oz. "Ne" shranjujete ali zavržete spremembe. Opozorilo: Le pri lokalnih in zunanjih pogonih.

Nastavitev	Pomen
Izrezovanje samo po označevanju	- Da: Izrezovanje programskih delov je mogoče le, če so označene programske vrstice, to pomeni, da je programsko tipko "Izreži" mogoče šele takrat upravljati. - Ne: Vrstica programa, v kateri je kazalka, se lahko izreže brez označevanja.
Določanje časov obdelave	Določi, kateri časi izvajanja programov se ugotovijo pri simulaciji ali v samodejnem načinu: - Izklop Časi izvajanja programov se ne ugotavljajo. - Po blokih: Časi izvajanja se določijo za vsak programski stavek. - Po stavkih: Časi izvajanja se določijo na NC-ravni stavka. Opozorilo: Imate možnost dodatnega prikaza skupnega števila ur za bloke. V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja. Po simulaciji oz. obdelavi programa se potrebni časi obdelave prikažejo v urejevalniku.
Shranjevanje časov obdelave	Določa, kako naj se ugotovljeni časi obdelave nadalje obdelajo. - Da V imeniku obdelovalnega programa se ustvari podimenik z imenom "GEN_DATA.WPD". Tja se ugotovljeni časi obdelave shranijo v ini-datoteko z imenom programa. Pri vnovičnem nalaganju programa oz. seznama opravil se časi obdelave znova prikažejo. - Ne Ugotovljeni časi obdelave se prikažejo samo v urejevalniku.
Simultano zapisovanje orodij	Določa, ali se zapisujejo podatki o orodju. - da Podatki se zapisujejo med obdelavo. Podatki se shranijo v TTD-datoteko (Tool Time Data). TTD-datoteka je v imeniku pripadajočega obdelovalnega programa. - ne Podatki o orodju se ne zapisujejo.
Prikaz ciklov kot delovnih korakov	- Da: Klici ciklov v programu G-kode se prikažejo v obliki navadnega besedila. - Ne: Klici ciklov v programu G-kode se prikažejo v NC-sintaksi.

Nastavitev	Pomen
Poudarjanje izbranih ukazov G-kode	Določa prikaz ukazov G-kode. - Ne Vsi ukazi G-kode so prikazani v privzeti barvi. - Da Izbrani ukazi G-kode ali ključne besede so barvno poudarjene. V konfiguracyjski datoteki sleditorwidget.ini lahko definirate pravila za določanje barv. Opozorilo: V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja. Opozorilo Ta nastavitev vpliva tudi na pogled trenutnega prikaza stavka.
Velikost besedila	Določa velikost besedila za urejevalnik in prikaz izvajanja programa. - auto Če odprete drugi program, se samodejno uporabi manjša velikost pisave. - normalno (16) – višina znaka v pikslih Običajna velikost, ki je prikazana pri ustrezni ločljivosti zaslona. - malo (14) – višina znaka v pikslih V urejevalniku se prikaže več vsebine. Opozorilo Ta nastavitev vpliva tudi na pogled trenutnega prikaza stavka.

Napotek

Vsi vnosi, ki jih tukaj izvedete, so takoj aktivni.

Pogoj

V urejevalniku ste odprli program.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Program".



2. Pritisnite programsko tipko "Uredi".



3. Pritisnite programske tipke ">>" in "Nastavitve".
Odpre se okno "Nastavitve".



4. Izvedite želene spremembe.



5. Če želite izbrisati čase obdelave, pritisnite programsko tipko "Izbriši čase obdelave".

Izračunani časi obdelave se izbrišejo iz urejevalnika in trenutnega prikaza stavka. Če so bili časi obdelave shranjeni v datoteki INI, se ta datoteka prav tako izbriše.



6. Pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite nastavitve.

7.11 Delo z DXF datotekami

7.11.1 Pregled

S funkcijo "DXF-Reader" imate možnost, da datoteke, ustvarjene v sistemu CAD, odprete neposredno v SINUMERIK Operate in da konture prevzamete in shranite neposredno v programe G-kode.

V upravitelju programa prikažite DXF-datoteke.



Programska opcija

Če želite uporabiti to funkcijo, potrebujete programsko opcijo "DXF-Reader".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

DXF-Reader lahko prebere naslednje elemente:

- "POINT"
- "LINE"
- "CIRCLE"
- "ARC"
- "TRACE"
- "SOLID"
- "TEXT"
- "SHAPE"
- "BLOCK"
- "ENDBLK"
- "INSERT"
- "ATTDEF"
- "ATTRIB"
- "POLYLINE"
- "VERTEX"
- "SEQEND"
- "3DLINE"
- "3DFACE"
- "DIMENSION"
- "LWPOLYLINE"
- "ELLIPSE"

- "LTYPE"
- "LAYER"
- "STYLE"
- "VIEW"
- "UCS"
- "VPORT"
- "APPID"
- "DIMSTYLE"
- "HEADER (\$INSUNITS, \$MEASUREMENT)"
- "TABLES"
- "BLOCKS"
- "ENTITIES"

7.11.2 Prikaz CAD-risb

7.11.2.1 Odpiranje DXF datoteke

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na DXF-datoteko, ki jo želite prikazati.



3. Pritisnite programsko tipko "Odpri".
Izbrana CAD-risba se prikaže z vsemi plastmi, tj. z vsemi grafičnimi ravnmi.
4. Pritisnite programsko tipko "Zapri", da zaprete CAD-risbo in se vrnete v upravitelja programa.

7.11.2.2 Čiščenje DXF-datoteke

Pri odpiranju DXF-datoteke se prikažejo vse vsebovane plasti.

Plasti, ki ne vsebujejo pomembnih podatkov o konturi ali lokaciji, lahko skrijete ali prikažete.


Pogoj

DXF-datoteka je odprta v upravitelju programa oz. urejevalniku.

Postopek



1. Pritisnite programski tipki "Čiščenje" in "Izbira plasti", če želite določene ravni skriti.
Odpre se okno "Izbira plasti".

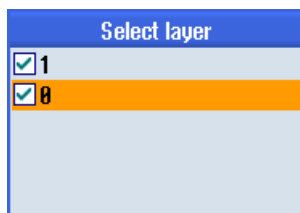

2. Izklopite zelene ravnine in pritisnite programsko tipko "V redu".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Samodejno čiščenje", da skrijete vse nepomembne ravnine.



3. Še enkrat pritisnite programsko tipko "Samodejno čiščenje", če želite ravnine znova prikazati.

7.11.2.3 Povečanje in pomanjšanje CAD-risbe

Pogoj

Datoteka DXF je odprta v upravitelju programa.

Postopek



1. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Povečava", če želite izsek povečati.

- ALI -



2. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Pomanjšava", če želite odsek pomanjšati.

- ALI -



3. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Samodejna povečava/pomanjšava", če želite odsek samodejno prilagoditi velikosti okna.



- ALI -
4. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Povečava/pomanjšava izbranih elementov", če želite, da se izbrani elementi samodejno povečajo/pomanjšajo.

7.11.2.4 Sprememba odseka

 
Če želite odsek risbe premakniti, povečati ali pomanjšati, da bi si ogledali podrobnosti ali kasneje prikazali celotno risbo, uporabite lupo.

Z lupo lahko določite odsek in ga nato povečate ali pomanjšate.

Pogoj

Datoteka DXF je odprta v upravitelju programa oz. urejevalniku.

Postopek



1. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Lupa".
Prikaže se lupa v obliki pravokotnega okvirja.
2. Pritisnite tipko <+>, da okvir povečate.

- ALI -
Pritisnite tipko <->, da okvir pomanjšate.

- ALI -
Pritisnite eno od smernih tipk, da okvir premaknete navzgor, v levo, v desno ali navzdol.
3. Pritisnite programsko tipko "V redu" za prevzem izbranega odseka.

7.11.2.5 Vrtenje prikaza

Položaj risbe lahko zasukate

Pogoj

DXF-datoteka je odprta v upravitelju programa oz. urejevalniku.

Postopek



...



1. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Zavrti sliko".
2. Pritisnite programsko tipko "Puščica v desno", "Puščica v levo", "Puščica navzgor", "Puščica navzdol", "Puščica zavrti desno" ali "Puščica zavrti levo", da spremenite položaj risbe.

7.11.2.6 Prikaz / obdelava podatkov geometrije

Pogoj

Datoteka DXF je odprta v upravitelju programa oz. urejevalniku.

Postopek



1. Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Podatki geometrije". Kazalka dobi obliko vprašaja.
2. Postavite kazalko na element, za katerega želite prikazati podatke geometrije, in pritisnite programsko tipko "Informacije elementa".
Če ste na primer izbrali črto, se odpre okno "Črta v plasti: ...". V izbrani plasti se prikažejo koordinate glede na trenutno ničelno točko: začetna točka za X in Y, končna točka za X in Y ter dolžina.
4. Če ste v urejevalniku, pritisnite programsko tipko "Uredi element". Vrednosti koordinat je zdaj mogoče urejati.
3. Pritisnite programsko tipko "Nazaj", da okno zaprete.

Napotek

Urejanje geometrijskega elementa

S to funkcijo lahko izvajate manjše spremembe geometrije, npr. če manjkajo presečišča. Večje spremembe izvedite v zaslonu vnosa urejevalnika. Sprememb, ki jih izvedete v oknu "Uredi element", ni mogoče razveljaviti.

7.11.3 Branje in obdelava DFX datotek

7.11.3.1 Splošni postopek

- Ustvarjanje / odpiranje programa G-kode
- Klic cikla "Kontura" in ustvarjanje "Nove konture"
- Uvoz DXF-datoteke
- V DXF-datoteki oz. CAD-risbi izberite konturo in jo z ukazom "V redu" prenesite v cikel
- Programski stavek z ukazom "Prevzemi" vstavite v program G-kode

7.11.3.2 Nastavitev tolerance

Za obdelavo nenatančno ustvarjenih risb, torej za korekcijo vrzeli v geometriji, lahko v milimetrih vnesete delitev loka. Tako se elementi še vedno zaznajo kot povezani.

Napotek

Večja delitev loka

Če nastavite večjo delitev loka, to pomeni, da je na voljo toliko več nadaljnjih elementov.

Postopek

 


1. Datoteka DXF je odprta v urejevalniku.
2. Pritisnite programsko tipki "Podrobnosti" in "Delitev loka".
Odpre se okno "Vnos".
3. Vnesite željeno vrednost in pritisnite programsko tipko "V redu".

7.11.3.3 Dodelitev ravnine obdelave

Izberete lahko ravnino obdelave, v kateri naj bo kontura, ki ste jo ustvarili s funkcijo DXF-Reader.

Postopek



1. Datoteka DXF je odprta v urejevalniku.
2. Pritisnite programsko tipko "Izberi ravnino".
Odpre se okno "Izbira ravnine".
3. Vnesite željeno ravnino in pritisnite programsko tipko "V redu".

7.11.3.4 Izbira območja obdelave/brisanje območja in elementa

 
Izberete lahko območja v DXF-datoteki in na ta način zmanjšate število elementov. Po prevzemu 2. pozicije se prikaže le vsebina izbranega pravokotnika. Konture so obrezane glede na pravokotnik.

Pogoj

DXF-datoteka je odprta v urejevalniku.

Postopek

Izbira območja obdelave iz DXF-datoteke

- | | |
|---|--|
|  | 1. Če želite izbrati določena območja DXF-datoteke, pritisnite programski tipki "Čiščenje" in "Izbira območja".
Prikaže se oranžen pravokotnik. |
|  | |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Območje +", če želite odsek povečati, in programsko tipko "Območje –", če ga želite pomanjšati. |
|  | |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Puščica v desno", "Puščica v levo", "Puščica navzgor" oz. "Puščica navzdol", da premaknete izbirno orodje. |
|  | |
|  | 4. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Prikaže se odsek obdelave. |
|  | S pritiskom programske tipke "Prekinitev" preidete nazaj v prejšnje okno. |
|  | 5. Pritisnite programsko tipko "Preklic območja", da razveljavite izbiro območja obdelave.
DXF-datoteka se ponastavi na prvotni prikaz. |

Brisanje izbranih območij in elementov DXF-datoteke

- | | |
|---|--|
|  | 6. Pritisnite programsko tipko "Čiščenje". |
|---|--|

Brisanje območja

- | | |
|---|---|
|  | 7. Pritisnite programsko tipko "Brisanje območja".
Prikaže se moder pravokotnik. |
|  | 8. Pritisnite programsko tipko "Območje +", če želite odsek povečati, in programsko tipko "Območje –", če ga želite pomanjšati. |
|  | |



9. Pritisnite programsko tipko "Puščica v desno", "Puščica v levo", "Puščica navzgor" oz. "Puščica navzdol", da premaknete izbirno orodje.



- ALI -

Brisanje elementa



10. Pritisnite programsko tipko "Brisanje elementa" in z izbirnim orodjem izberite želeni element.

11. Pritisnite "V redu".

7.11.3.5 Shranjevanje DXF-datoteke

DXF-datoteke, ki ste jih počistili in uredili, lahko shranite.

Pogoj

DXF-datoteka je odprta v urejevalniku.

Postopek



1. Počistite datoteko po lastnih potrebah in/ali izberite delovna območja.



 
- ALI -



2. Pritisnite programski tipki "Nazaj" in ">>".



3. Pritisnite programsko tipko "Shrani DXF".




4. V oknu "Shranjevanje DXF-podatkov" vnesite želeno ime in pritisnite "V redu".

Odpre se okno "Shrani kot".

5. Izberite želeno mesto shranjevanja.



 6. Če želite ustvariti imenik, pritisnite programsko tipko "Novi imenik", v okno "Novi imenik" vnesite želeno ime in pritisnite programsko tipko "V redu".



7. Pritisnite programsko tipko "V redu".

7.11.3.6 Določitev referenčne točke

Ker ničelna točka DXF-datoteke običajno odstopa od ničelne točke CAD-risbe, tukaj določite referenčno točko.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Datoteka DXF je odprta v urejevalniku. |
|  | 2. Pritisnite programski tipki ">>" in "Določitev ref. točke". |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Začetek elementa", da ničelno točko nastavite na začetek izbranega elementa. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Sredina elementa", da ničelno točko nastavite na sredino izbranega elementa. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Konec elementa", da ničelno točko nastavite na konec izbranega elementa. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Središčna točka loka", da ničelno točko nastavite na sredino loka. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Kazalka", da ničelno točko določite s poljubno pozicijo kazalke. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Poljuben vnos", da se odpre okno "Vnos referenčne točke", kjer določite vrednosti za položaje (X, Y). |

7.11.3.7 Prevzem končne konture

- | | |
|---|---|
|  | 1. Obdelovalni program je nameščen in nahajate se v urejevalniku. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Kontura". |
| | 3. Pritisnite programsko tipko "Nova kontura". |

Izbira konture

Pri sledenju kontur se določita začetna in končna točka.

Na izbranem elementu se določita začetna točka in smer. Samodejno sledenje konture od začetne točke prevzame vse nadaljnje elemente konture. Sledenje konture se zaključi, ko zmanjka preostalih elementov oziroma ko pride do presekov z drugimi elementi konture.

Napotek

Če kontura vsebuje več elementov, kot jih je mogoče obdelati, je na voljo možnost, da konturo prevzamete v program kot čisto G-kodo.

Obdelava te konture v urejevalniku potem ni več možna.



S programsko tipko "Razveljavi" lahko svojo izbiro konture razveljavite do poljubne točke.

Postopek

Odpiranje DXF datoteke

 


1. V okno "Nova kontura" vnesite želeno ime.
2. Pritisnite programski tipki "Iz DXF-datoteke" in "Prevzemi". Prikaže se okno "Odpiranje DXF-datoteke".
3. Izberite mesto shranjevanja in postavite kazalko na želeno DXF-datoteko. Funkcija iskanja omogoča npr. neposredno iskanje DXF datoteke v obsežnih mapah in imenikih.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu". CAD-risba se odpre in se lahko obdeluje za izbor kontur. Kazalka dobi obliko križca.

Določitev referenčne točke

5. Po potrebi določite ničelno točko.

Sledenje konture



6. Pritisnite programski tipki ">>" in "Samodejno", če želite prevzeti čim več elementov določene konture. Na ta način hitro prevzamete konture, ki so sestavljene iz več posameznih elementov.
- ALI -
Pritisnite "Samo do 1. reza", če ne želite prevzeti vseh elementov konture naenkrat.
Sledenje konture poteka do prvega reza elementa konture.

Določitev začetne točke



7. Z opcijo "Izbira elementa" izberite želeni element.

- | | |
|---|--|
|  | 8. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi element". |
|  | 9. Pritisnite programsko tipko "Začetna točka elementa", da začetek konture nastavite na začetno točko izbranega elementa.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Končna točka elementa", da začetek konture nastavite na končno točko elementa.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Sredina elementa", da začetek konture nastavite na sredino elementa.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Kazalka", da začetek elementa določite s kazalko na poljubni točki. |
|  | 9. Pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite izbiro. |
|  | 10. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi element", da prevzamete ponujene elemente.
Programska tipka je omogočena, dokler so na voljo elementi za prevzem. |

Določitev končne točke

- | | |
|---|---|
|  | 11. Pritisnite programski tipki ">>" in "Določitev končne točke", kadar ne želite prevzeti končne točke izbranega elementa. |
|  | |
|  | 12. Pritisnite programsko tipko "Trenutni položaj", če želite trenutno izbrani položaj določiti za končno točko.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Sredina elementa", da konec konture nastavite na sredino elementa.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Konec elementa", da konec konture nastavite na konec elementa.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Kazalka", da začetek elementa določite s kazalko na poljubni točki. |

Prevzem konture v cikel in program

- | | |
|---|---|
|  | Pritisnite programsko tipko "V redu".
Izbrana kontura se prevzame v konturo na zaslonu vnosa urejevalnika. |
|  | Pritisnite programsko tipko "Prevzemi konturo".
Programski stavek se prevzame v program. |

Upravljanje z miško in tipkovnico

Poleg upravljanja s programskimi tipkami je na voljo tudi možnost upravljanja funkcij s tipkovnico in miško.

7.12 Prikaz in urejanje uporabniških spremenljivk

Uporabnikove spremenljivke, ki ste jih definirali, si lahko pustite prikazati v seznamih.

Uporabnikove spremenljivke

Naslednje spremenljivke so lahko definirane:

- Globalni računski parametri (RG)
- Kanalsko določeni računski parametri (R-parametri)
- Globalne uporabnikove spremenljivke (GUD) veljajo v vseh programih
- Lokalne uporabniške spremenljivke (LUD) veljajo v programu, v katerem so bile definirane.
- Programsko globalne lokalne uporabniške spremenljivke (PUD) veljajo v programu, v katerem so bile definirane, ter v vseh podprogramih, ki jih je ta program priklical.

Kanalske uporabnikove spremenljivke se lahko za vsak kanal definirajo z drugačno vrednostjo.

Vnos in prikaz vrednosti parametrov

Ovrednoti se do 15 mest (vključno z mesti za vejico). Kadar vnesete število z več kot 15 mesti, se ta piše v eksponentnem prikazu (15 mest + EXXX).

LUD ali PUD

Vedno je možno prikazati le lokalne ali programsko globalne uporabnikove spremenljivke.

Ali so na voljo uporabnikove spremenljivke LUD ali PUD, zavisi od aktualne konfiguracije krmilnika.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Napotek

Zaščiteno branje in pisanje uporabnikovih spremenljivk

Branje in pisanje uporabnikovih spremenljivk je zaščiteno s stikalom s ključem in stopnjami zaščite.

Komentarji

Za globalne in kanalsko določene računske parametre lahko shranite komentarje.

Iskanje uporabnikovih spremenljivk

Imate možnost namenskega iskanja uporabnikovih spremenljivk znotraj seznamov s pomočjo poljubnih nizov.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o uporabnikovih spremenljivkah najdete v Priročniku za NC-programiranje.

7.12.1 Globalni R-parametri

Globalni R-parametri so računski parametri, ki se pojavijo enkrat med krmiljenjem in jih je mogoče prebrati oz. zapisati v vseh kanalih.

Globalni R-parametri se uporabljajo za izmenjavo informacij med kanali ali če je treba ovrednotiti globalne nastavitve za vse kanale.

Vrednosti ostanejo ohranjene tudi po odklopu krmilnika.

Komentarji

V oknu "Globalni R-parametri s komentarji" lahko vnesete komentarje.

Komentarje lahko urejate. Izbrišete jih lahko posamezno ali s funkcijo brisanja.

Komentarji se ohranijo tudi po izklopu krmilnika.

Število globalnih R-parametrov

Podatki stroja določajo število globalnih R-parametrov.

Območje: RG[0] – RG[999] (odvisno od podatkov stroja)

V tem območju ne nastopajo luknje v številčenju.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programsko tipko "Globalni R-parametri".
Odpri se okno "Globalni R-parametri".

Prikaz komentarjev



1. Pritisnite programski tipki ">>" in "Prikaži komentarje".
Odpri se okno "Globalni R-parametri s komentarji".



2. Znova pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje", da se vrnete v okno "Globalni R-parametri".

Brisanje globalnih R-parametrov in komentarjev

 
1. Pritisnite programski tipki ">>" in "Izbriši".
Odpri se okno "Brisanje globalnih R-parametrov".



2. V poljih "Od globalnega R-parametra" in "Do globalnega R-parametra" izberite globalne R-parametre, katerih vrednosti želite izbrisati.
- ALI -



- Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse".



3. Če želite, da se samodejno izbrišejo tudi pripadajoči komentarji, aktivirajte potrditveno polje "Izbriši tudi komentarje".
4. Pritisnite programsko tipko "V redu".
 - Vrednosti izbranih oz. vseh globalnih R-parametrov se nastavijo na 0.
 - Izbrani komentarji se prav tako izbrišejo.

7.12.2 R-parametri

R-parametri (računski parametri) so kanalske spremenljivke, ki se lahko uporabljajo znotraj programa G-kode. R-parametre lahko pišejo in berejo programi G-kod.

Vrednosti ostanejo ohranjene tudi po odklopu krmilnika.

Komentarji

V oknu "R-parametri s komentarji" lahko vnesete komentarje.

Komentarje lahko urejate. Izbrišete jih lahko posamezno ali s funkcijo brisanja.

Komentarji se ohranijo tudi po izklopu krmilnika.

Število kanalskih R-parametrov

Podatki stroja določajo število kanalskih R-parametrov.

Območje: R0 – R999 (odvisno od podatkov stroja).

V tem območju ne nastopajo luknje v številčenju.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programsko tipko "R-parametri".
Odpri se okno "R-parametri".

Prikaz komentarjev



1. Pritisnite programski tipki ">>" in "Prikaži komentarje".
Odpri se okno "R-parametri s komentarji".



2. Znova pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje", da se vrnete v okno "R-parametri".

Brisanje R-parametrov



1. Pritisnite programski tipki ">>" in "Izbriši".
Odpri se okno "Izbriši R-parametre".



2. V poljih "Od R-parametra" in "Do R-parametra" izberite R-parametre, katerih vrednosti želite izbrisati.

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse".



3. Če želite, da se samodejno izbrišejo tudi pripadajoči komentarji, aktivirajte potrditveno polje "Izbriši tudi komentarje".



4. Pritisnite programsko tipko "V redu".

- Vrednosti izbranih oz. vseh R-parametrov se nastavijo na 0.
- Izbrani komentarji se prav tako izbrišejo.

7.12.3 Prikaži globalne GUD-je

Globalne uporabnikove spremenljivke

Globalni GUD-ji so NC-globalni uporabnikovi podatki (**Global User Data**), ki ostanejo ohranjeni tudi po odklopu stroja.

GUD-ji veljajo v vseh programih.

Definicija

GUD-spremenljivka se definira skozi naslednje podatke:

- Ključna beseda DEF
- Območje veljavnosti NCK
- Tip podatkov (INT, REAL ...)
- Imena spremenljivk
- Dodelitev vrednosti (opcijsko)

Primer

DEF NCK INT ŠTEVEC1 = 10

GUD-ji se definirajo v datoteke s končnico DEF. Zato so na voljo naslednja rezervirana imena datotek:

Ime datoteke	Pomen
MGUD.DEF	Definicije za globalne podatke proizvajalca stroja
UGUD.DEF	Definicije za globalne podatke uporabnika
GUD4.DEF	Prosto določljivi podatki uporabnika
GUD8.DEF, GUD9.DEF	Prosto določljivi podatki uporabnika

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programski tipki "Globalni GUD"

Odpre se okno "Globalne uporabnikove spremenljivke". Prikaže se vam seznam definiranih UGUD-spremenljivk.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "GUD izbira" ter programske tipke "SGUD" ... "GUD6", če želite prikazati SGUD, MGUD, UGUD ter GUD4 do GUD 6 globalnih uporabnikovih spremenljivk.





- ALI -

Pritisnite programski tipki "GUD izbira" in ">>" ter programske tipke "GUD7" ... "GUD9", če želite prikazati GUD 7 in GUD 9 globalnih uporabnikovih spremenljivk.

Napotek

Po vsakem zagonu se vam v oknu "Globalne uporabnikove spremenljivke" zopet prikaže seznam z definiranimi UGUD-spremenljivkami.

7.12.4 Prikaz kanalskih GUD-jev

Kanalski uporabnikovi podatki

Kanalske uporabnikove spremenljivke tako kot GUD-ji veljajo v vseh programih za kanal. Za razliko od GUD-jev pa imajo specifične vrednosti.

Definicija

Kanalska GUD-spremenljivka se definira skozi naslednje podatke:

- Ključna beseda DEF
- Območje veljavnosti CHAN
- Tip podatkov
- Imena spremenljivk
- Dodelitev vrednosti (opsijsko)

Primer

```
DEF CHAN REAL X_POS = 100.5
```

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".

7.12 Prikaz in urejanje uporabniških spremenljivk



3. Pritisnite programski tipki "Kanal GUD" in "GUD izbira".



4. Pritisnite programske tipke "SGUD" ... "GUD6", če želite prikazati SGUD, MGUD, UGUD ter GUD4 do GUD6 kanalskih uporabnikovih spremenljivk.



- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Naprej" in programske tipke "GUD7" ... "GUD9", če želite prikazati GUD7 in GUD9 kanalskih uporabnikovih spremenljivk.



7.12.5 Prikaz lokalnih LUD-jev

Lokalne uporabnikove spremenljivke

LUD-ji veljajo le v programu ali podprogramu, v katerem so bili definirani.

Krmilnik pri izvajanju programa prikazuje LUD-je po zagonu. Prikaz ostane ohranjen do konca izvajanja programa.

Definicija

Lokalna uporabnikova spremenljivka se definira skozi naslednje podatke:

- Ključna beseda DEF
- Tip podatkov
- Imena spremenljivk
- Dodelitev vrednosti (opcijsko)

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programsko tipko "Lokalni LUD-ji".

7.12.6 Prikaz programskih PUD-jev

Programsko globalne uporabnikove spremenljivke


PUD-ji so globalne spremenljivke obdelovalnega programa (**Program User Data**). PUD-ji veljajo v glavnih in vseh podprogramih, kjer jih je možno pisati in brati.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

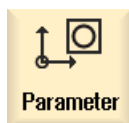

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programsko tipko "Program PUD".

7.12.7 Iskanje uporabnikovih spremenljivk

Imate možnost, da namensko iščete R-parametre ali uporabnikove spremenljivke.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Uporabnikova spremenljivka".



3. Pritisnite programski tipki "R-Parameter", "Globalni GUD", "Kanal GUD", "Lokalni GUD" ali "Program PUD", da izberete seznam, v katerem želite poiskati uporabnikove spremenljivke.



4. Pritisnite programsko tipko "Išči".
Odpre se okno "Išči R-parameter" oz. "Išči uporabnikovo spremenljivko".




5. Vnesite želeni iskalni pojem in pritisnite "V redu".

Kazalka se samodejno postavi na iskani R-parameter oz. na iskano uporabnikovo spremenljivko, če sta na voljo.

Z urejanjem datoteke tipa DEF/MAC lahko obstoječe definicijske/makro datoteke spreminjate oz. izbrišete ali dodate nove.

Postopek

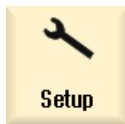

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "Sistemske podatki".

3. V podatkovnem drevesu izberite mapo "NC podatki" in tam odprite mapo "Definicije".

4. Izberite datoteko, ki jo želite obdelati.

5. Dvokliknite na datoteko

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Odpri".



- ALI -

Pritisnite tipko <INPUT>.



- ALI -

Pritisnite tipko <Kazalka desno>.

Izbrana datoteka se odpre v urejevalniku, kjer jo lahko obdelate.



6. Definirajte želeno uporabnikovo spremenljivko.

7. Pritisnite programsko tipko "Zapri", da zaprete urejevalnik.



Aktiviranje uporabnikovih spremenljivk



1. Pritisnite programsko tipko "Aktiviraj".

 
Prikaže se poizvedba.

2. Izberite, ali želite, da se dosedanje vrednosti definicijskih datotek ohranijo

- ALI -

Izberite, ali želite, da se dosedanje vrednosti definicijskih datotek izbrišejo.

Pri tem se definicijske datoteke prepisejo z začetnimi vrednostmi.



3. Pritisnite programsko tipko "V redu", da postopek nadaljujete.

7.13 Prikaz G-funkcij in pomožnih funkcij

7.13.1 Izbrane G-funkcije

V oknu "G-funkcije" je prikazanih 16 izbranih G-skupin.

Znotraj posamezne G-skupine je prikazana tista G-funkcija, ki je ravno aktivna v krmilniku.

Nekatere G-kode (npr. G17, G18, G19) so aktivne takoj po vklopu krmilnika stroja.

Katere G-kode so vedno aktivne, zavisi od nastavitvev.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Standardno prikazane G-skupine

Skupina	Pomen
G-skupina 1	Modalno učinkujoči gibalni ukazi (npr. G0, G1, G2, G3)
G-skupina 2	Premiki, ki so aktivni po stavkih, čas zadrževanja (npr. G4, G74, G75)
G-skupina 3	Programirljivi premiki, omejitev delovnega območja in programiranje polov (npr. TRANS, ROT, G25, G110)
G-skupina 6	Izbira ravnine (npr. G17, G18)
G-skupina 7	Korekcija polmera orodja (npr. G40, G42)
G-skupina 8	Nastavljeni premik ničelne točke (npr. G54, G57, G500)
G-skupina 9	Preprečevanje premikov (npr. SUPA, G53)
G-skupina 10	Natančna ustavitvev – Način zvezne poti (npr. G60, G641)
G-skupina 13	Izmera obdelovanca cole/metrično (npr. G70, G700)
G-skupina 14	Izmera obdelovanca absolutno/inkrementalno (G90)
G-skupina 15	Tip podajanja (npr. G93, G961, G972)
G-skupina 16	Korekcija podajanja na notranji in zunanji krivini (npr. CFC)
G-skupina 21	Profil pospeška (npr. SOFT, DRIVE)
G-skupina 22	Tipi korekcije orodja (npr. CUT2D, CUT2DF)
G-skupina 29	Programiranje polmera/premera (npr. DIAMOF, DIAMCYCOF)
G-skupina 30	Vklop/izklop kompresorja (npr. COMPOF)

Standardno prikazane G-skupine (ISO-koda)

Skupina	Pomen
G-skupina 1	Modalno učinkujoči gibalni ukazi (npr. G0, G1, G2, G3)
G-skupina 2	Premiki, ki so aktivni po stavkih, čas zadrževanja (npr. G4, G74, G75)
G-skupina 3	Programirljivi premiki, omejitev delovnega območja in programiranje polov (npr. TRANS, ROT, G25, G110)
G-skupina 6	Izbira ravnine (npr. G17, G18)
G-skupina 7	Korekcija polmera orodja (npr. G40, G42)

7.13 Prikaz G-funkcij in pomožnih funkcij

Skupina	Pomen
G-skupina 8	Nastavljivi premik ničelne točke (npr. G54, G57, G500)
G-skupina 9	Preprečevanje premikov (npr. SUPA, G53)
G-skupina 10	Natančna ustavitev – Način zvezne poti (npr. G60, G641)
G-skupina 13	Izmera obdelovanca cole/metrično (npr. G70, G700)
G-skupina 14	Izmera obdelovanca absolutno/inkrementalno (G90)
G-skupina 15	Tip podajanja (npr. G93, G961, G972)
G-skupina 16	Korekcija podajanja na notranji in zunanji krivini (npr. CFC)
G-skupina 21	Profil pospeška (npr. SOFT, DRIVE)
G-skupina 22	Tipi korekcije orodja (npr. CUT2D, CUT2DF)
G-skupina 29	Programiranje polmera/premera (npr. DIAMOF, DIAMCYCOF)
G-skupina 30	Vklop/izklop kompresorja (npr. COMPOF)

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>, <MDA> oz. <AUTO>.

...



3. Pritisnite programsko tipko "G-funkcije".

Odpre se okno "G-funkcije".



4. Ponovno pritisnite programsko tipko "G-funkcije", da okno skrijete.

Izbor G-skupin, prikazan v oknu "G-funkcije", je lahko različen.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Dodatne informacij v zvezi s konfiguracijo prikazanih G-skupin so na voljo v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

7.13.2 Vse G-funkcije

V oknu "G-funkcije" so prikazane vse G-skupine s svojimi številkami skupin.

Znotraj posamezne G-skupine je prikazana tista G-funkcija, ki je v tem trenutku aktivna v krmilniku.

Dodatne informacije v nogi

V nogi so prikazane naslednje dodatne informacije:

- Aktualne transformacije

Prikaz	Pomen
TRANSMIT	Polarna transformacija aktivno
TRACYL	Transformacija cilindrične površine
TRAORI	Orientacijska transformacija aktivno
TRAANG	Transformacija nagnjena os aktivno
TRACON	Zaporedna transformacija aktivno Pri TRACON se aktivirata dve transformaciji (TRAANG in TRACYL oz. TRAANG in TRANSMIT) zapored.

- Aktualni premiki ničelne točke
- Število vrtljajev vretena
- Podajanje poti
- Aktivno orodje

7.13.3 G-funkcije za kalup

V oknu "G-funkcije" si lahko nastavite prikaz pomembnih informacij pri obdelavi poljubno oblikovanih ploskev s funkcijo "Nastavitve High Speed" (CYCLE832).



Programska opcija

Če želite uporabiti to funkcijo, potrebujete programsko opcijo "Advanced Surface".

Informacije High Speed Cutting

Poleg informacij v oknu "Vse G-funkcije" se vam prikažejo programirane vrednosti naslednjih specifičnih informacij:

- CTOL
- OTOL
- CTOLG0
- OTOLG0

Tolerance za G0 se prikažejo le tedaj, ko so aktivne.

Posebej pomembne G-skupine se prikažejo poudarjeno.

Konfigurirate lahko, katere G-funkcije se prikažejo poudarjeno.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o toleranci kontur/orientacijski toleranci najdete v Priročniku za uporabo osnovnih funkcij.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>, <MDA> oz. <AUTO>.



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Vse G-funkcije".
Odpre se okno "G-funkcije".



7.13.4 Pomožne funkcije

Med pomožne funkcije spadajo M- in H-funkcije, ki jih je določil proizvajalec stroja. Omenjene funkcije na PLC prenašajo parametre in tam sprožijo reakcije, ki jih je definiral proizvajalec stroja.

Prikazane pomožne funkcije

V oknu "Pomožne funkcije" se prikaže do 5 aktualnih M-funkcij in 3 H-funkcije.

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <JOG>, <MDA> oz. <AUTO>.

...



3. Pritisnite programsko tipko "H-funkcije".
Odpre se okno "Pomožne funkcije".



4. Ponovno pritisnite programsko tipko "H-funkcije", da se okno skrije.

7.14 Prikaz prekrivanj

V oknu "Prekrivanja" si lahko nastavite prikaz premikov osi ročnega kolesa ali programiranih prekrivajočih se premikov.

Vnosno polje	Pomen
Orodje	Trenutna prekrivanja v smeri orodja
min.	Najnižja vrednost za prekrivanje v smeri orodja
maks.	Najvišja vrednost za prekrivanje v smeri orodja
DRF	Prikaz premika osi ročnega kolesa

Izbor vrednosti, prikazan v oknu "Prekrivanja", je lahko različen.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO>, <MDA> ali <JOG>.

...



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Prekrivanje".
Odpre se okno "Prekrivanje".



4. Vnesite želene nove najnižje ali najvišje vrednosti za prekrivanje in pritisnite tipko <INPUT>, da potrdite vnos.

Opozorilo:

Vrednosti prekrivanja lahko spreminjate le v načinu "JOG".



5. Znova pritisnite programsko tipko "Prekrivanje", da se okno skrije.

7.15 Prikaz statusa sinhronskih akcij

Za diagnostiko sinhronskih akcij si lahko v oknu "Sinhronske akcije" nastavite prikaz statusnih informacij.

Prejeli boste seznam vseh trenutno aktivnih sinhronskih akcij.

V seznamu je programiranje sinhronskih akcij prikazano v enaki obliki kot v obdelovalnem programu.

Sinhronske akcije

Status sinhronskih akcij

Iz stolpca "Stanje" lahko razberete, v kakšnem statusu se nahajajo sinhronske akcije:

- čakanje
- aktivno
- onemogočeno

Po stavkih aktivne sinhronske akcije se označujejo samo s prikazom njihovega stanja. Prikažejo se le tekom izvajanja.

Tipi sinhronizacije

Tipi sinhronizacije	Pomen
ID=n	Modalno dejavne sinhronske akcije v samodejnem načinu do konca programa, lokalno v trenutnem programu; n = 1 ... 254
IDS=n	Statično dejavne sinhronske akcije, modalno dejavne v vsakem načinu delovanja, tudi po koncu programa; n = 1 ... 254
brez ID/IDS	Po stavkih dejavne sinhronske akcije v samodejnem načinu

Napotek

Številke v številčnem območju 1–254 se lahko vedno dodelijo le enkrat, ne glede na identifikacijsko številko.

Prikaz sinhronskih akcij

Prek programskih tipk imate možnost, da prikaz aktiviranih sinhronskih akcij omejite.

Več informacij: Priročnik za uporabo funkcij, Sinhronske akcije

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO>, <MDA> ali <JOG>



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Sinhronske akcije".
Odpre se okno "Sinhronske akcije".
Prikažejo se vse aktivirane sinhronske akcije.



4. Pritisnite programsko tipko "ID", če želite skriti modalno aktivne sinhronske akcije v samodejnem načinu.

- IN / ALI -



Pritisnite programsko tipko "IDS", če želite skriti statične sinhronske akcije.

- IN / ALI -



Pritisnite programsko tipko "Po stavkih", če želite skriti po stavkih aktivne sinhronske akcije v samodejnem načinu.



5. Pritisnite programske tipke "ID", "IDS" ali "Po stavkih", da zopet prikažete ustrezne sinhronske akcije.

...



7.16 Prikaži čas izvajanja in šteje obdelovance

Da si lahko ustvarite pregled nad trajanjem programa ter številom izdelanih obdelovancev, kliknite okno "Časi, števec".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Prikazani časi

- Program
Pri prvem pritisku programske tipke se prikaže, kako dolgo program že teče.
Pri vsakem nadaljnjem zagonu programa se prikaže čas, ki je pri prvem izvajanju potreben za celotno izvajanje programa.
Če se program ali podajanje spreminjata, se novo trajanje programa po prvem izvajanju korigira.
- Ostanek programa
Prikaže se, kako dolgo bo aktualni program še tekel. Na podlagi prikaza napredovanja programa lahko spremljate tudi stopnjo dokončanja trenutnega programa v odstotkih.
Prvo izvajanje programa se v izračunu razlikuje od drugih izvajanj programa. Pri prvem izvajanju programa se napredovanje programa oceni na podlagi velikosti in trenutnega zamika programa. Čim večji je program in čim bolj linearno se izvaja, tem bolj natančna je prva ocena. Za programe s preskoki in/ali podprogrami je ta ocena zelo nenatančna, kar je pogojeno s sistemom.
Pri vsakem nadaljnjem izvajanju programa se za prikaz napredovanja programa uporabi izmerjeni skupni čas izvajanja.
- Upravljanje merjenja časa
Merjenje časa se začne z zagonom programa in konča s koncem programa (M30) ali z združljivo M-funkcijo.
Pri tekočem programu se merjenje časa prekine s CYCLE STOP in nadaljuje s CYCLE START.
Z RESET in nato CYCLE START se merjenje časa začne znova.
Pri CYCLE STOP ali korekturi podajanja = 0 se merjenje časa zaustavi.

Štetje obdelovancev

Imate možnost, da nastavite prikaz ponovitev programa oz. število izdelanih obdelovancev. Za štetje obdelovancev navedite dejanska in zelena števila števil obdelovancev.

Štetje obdelovancev

Štetje izdelanih obdelovancev se lahko vrši prek konec programa (M30) ali prek M-ukaza.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".
2. Pritisnite tipko <AUTO>.
3. Pritisnite programsko tipko "Časi, števec".
Odpri se okno "Časi, števec".
4. Pod "Štej obdelovance" izberite vnos "ja", če želite štetje izdelanih obdelovancev.
5. V polju "Obdelovanci želeno" vnesite število potrebnih obdelovancev.
V "Obdelovanci, dejansko" se prikažejo že ustvarjeni obdelovanci. To vrednost lahko po potrebi popravite.
Ko je definirano število obdelovancev doseženo, se prikaz aktualnih obdelovancev samodejno prestavi nazaj na nič.

7.17 Nastavitev za samodejni način

Da bi zgodaj odkrili napake v programiranju, lahko pred obdelavo obdelovanca program preizkusite. Zato uporabite podajanje v suhem teku.

Poleg tega lahko hitrost premika pri hitrem teku dodatno omejite, da pri vpeljavi novega programa ne bi prišlo do neželene visokih hitrosti premikov.

Podajanje v suhem teku

Tukaj vnešeno podajanje zamenja programirano podajanje pri izvajanju, če ste pod Upravljanje programa izbrali "DRY podajanje v suhem teku".

Zmanjšan hitri premik

Tukaj vnešena vrednost hitri tek zmanjša na vnešeni odstotek, če ste pod Upravljanje programa izbrali "RGO zmanjšan hitri premik".

Dodajanje časov obdelave

V podporo pri ustvarjanju in optimiranju programa imate na voljo možnost, da prikažete čase obdelave.

S tem določite, ali naj se med obdelavo obdelovanca ugotavljajo časi.

- izključeno
Beleženje časa je med obdelavo obdelovanca izključeno, kar pomeni, da se ne ugotavljajo časi obdelave.
- po stavkih
Za vsak stavek premika glavnega programa se določijo časi obdelave.
- po blokih
Za vse bloke se določijo časi obdelave.

Napotek

Poraba virov

Če prikažete več časov obdelave, se ob tem porabi več virov.

Tako se pri nastavitvi po stavkih določi in shrani več časov obdelave kot pri nastavitvi po blokih.

Shranjevanje časov obdelave

Tukaj določite, kako naj se ugotovljeni časi obdelave nadalje obdelajo.

- Da
V imeniku obdelovalnega programa se ustvari podimenik z imenom "GEN_DATA.WPD". Tja se ugotovljeni časi obdelave shranijo v ini-datoteko z imenom programa.
- Ne
Ugotovljeni časi obdelave se prikažejo samo v prikazu programskega stavka.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO>.



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve".
Odpre se okno "Nastavitve za ročni način".



4. V polju "Podajanje v suhem teku DRY" vnesite želeno hitrost suhega teka.

5. V polju "zmanjšani hitri premik RG0" navedite želeni odstotek.
Če določenega zneska 100 % ne spremenite, RG0 nima učinka.



6. Izberite želeni vnos v polju "Dodajanje časov obdelave" in po potrebi v polju "Shranjevanje časov obdelave".

Simulacija obdelave

8.1 Pregled

V simulaciji se v celoti preračuna trenutni program, rezultat pa je grafično prikazan. Brez premikanja strojnih osi se tako nadzoruje rezultat programiranja. Napačno programirani koraki obdelave se pravočasno prepoznajo in s tem preprečijo napačne obdelave na obdelovancu.

Grafični prikaz

Da je simulacija obdelovanca mogoča tudi z orodji, ki niso izmerjena ali so nepopolno navedena, je treba izvesti določene ukrepe v geometriji orodja.

Dolžina brusilnega koluta ali poravnalca se nastavi denimo na vrednost, sorazmerno s polmerom orodja, da se lahko simulira odstranjevanje.

Definicija surovca

Za obdelovanec se uporabijo dimenzije surovca, ki so vnesene v urejevalnik programa. Surovec se vpne glede na koordinatni sistem, ki je aktiven v trenutku definicije surovca. Pred definicijo surovca v programih G-kode je torej treba ustvariti želene izhodiščne pogoje, denimo z izbiro ustreznega premika ničelne točke.

Prikaz poti premikov

Poti premikov orodja so prikazane z barvami. Hitri premik rdeče in podajanje zeleno.

Globinski prikaz

Globinski dodatek je predstavljen s stopnjevanjem barv. Globinski prikaz prikaže raven globine, v kateri trenutno poteka obdelava. Za globinski prikaz velja: "globlje kot je, temnejša je barva".

Reference MCS

Simulacija je zasnovana kot simulacija obdelovanca, kar pomeni, da ni predvideno, da bi bilo treba premik ničelne točke obdelati z rezanjem ali natančno določiti.

Kljub temu so v programiranju neizogibne reference MCS, kot na primer točka menjave orodja v MCS, pozicija prostega premika pri zasuku in deleži kinematike sukanja, ki ga prispeva miza. Te reference MCS bi lahko glede na aktualni premik ničelne točke v neugodnih primerih pripeljale do tega, da se v simulaciji prikažejo kolizije, do katerih pri realnem premiku ničelne točke ne bi prišlo, ali obratno, da se kolizije ne prikažejo, v realnem premiku ničelne točke pa bi se zgodile.

Programirljivi okvirji

Pri simulaciji se upoštevajo vsi okvirji in premiki ničelne točke.

Napotek

Ročno zasukane osi

Prepričajte se, da se v simulaciji in pri simultanem zapisovanju prikažejo tudi zasuki, če so osi ob zagonu ročno zasukane.

Simulacijski prikaz

Pri simulaciji oz. simultanem zapisovanju se prikažejo poti premikov, torej programirane poti orodja.

Možnosti prikaza

Pri grafičnem prikazu so na voljo tri možnosti:

- Simulacija pred obdelavo obdelovanca
Pred obdelavo obdelovanca lahko na zaslonu stroja grafično prikažete hitri potek programa.
- Simultano zapisovanje pred obdelavo obdelovanca
Pred obdelavo obdelovanca s strojem lahko na zaslonu grafično prikažete izvajanje programa s preizkusom programa in podajanjem v suhem teku. Strojne osi se pri tem ne premikajo, če ste izbrali opcijo "Ni gibanja osi".
- Simultano zapisovanje med obdelavo obdelovanca
Medtem ko se na stroju izvaja program, lahko obdelavi obdelovanca sledite tudi na zaslonu.

Pogledi pri simultanem zapisovanju in simulaciji

Pri vseh treh možnostih so na voljo naslednji pogledi:

- Stranski pogled
- Pogled poravnave
- 3D-pogled (z opcijo)
- Čelni pogled – pri rotacijskem brušenju
- Drugi stranski pogledi – ploskovno brušenje

Prikaz statusa

Prikažejo se aktualne osne koordinate, korektura, trenutno orodje z rezalnim robom, trenutni programski stavek, podajanje in čas obdelave.

V vseh pogledih med grafično obdelavo teče ura. Čas obdelave se prikaže v urah, minutah in sekundah. Približno se sklada s časom, ki ga program porabi za obdelavo, vključno z menjavo orodja.



Programske opcije

Za 3D-pogled potrebujete možnost "3D-simulacija končnega izdelka".

Za funkcijo "Simultano zapisovanje" potrebujete opcijo "Simultano zapisovanje (simulacija v realnem času)".

Določanje trajanja programa

Pri poteku simulacije se določi trajanje programa. Trajanje programa je prikazano v urejevalniku do naslednje spremembe programa ob koncu programa.

Lastnosti simultanege zapisovanja in simulacije

Poti premikov

Pri simulaciji se prikazane poti premikov shranijo v krožni medpomnilnik. Če je ta medpomnilnik poln, se z vsakim novim premikom poti izbriše najstarejši shranjeni premik poti.

Optimizirani prikaz

Če je bila simulacijska obdelava zadržana ali zaključena, se prikaz še enkrat preračuna v visokoločljivostno sliko. V določenih primerih to ni mogoče. V takem primeru se prikaže sporočilo: "Visokoločljivostne slike ni mogoče ustvariti".

Omejitev delovnega prostora

V simuliranju obdelovanca niso vklopljene omejitve delovnega prostora ali programska mejna stikala.

Začetna pozicija pri simulaciji in simultanem zapisovanju

Pri simulaciji se začetna pozicija preračuna s premikom ničelne točke glede na koordinatni sistem obdelovanca.

Simultano zapisovanje se začne na poziciji, na kateri se ravno nahaja stroj.

Omejitve

- TRAORI: 5-osno gibanje se linearno interpolira. Kompleksnejše gibanje ni mogoče prikazati.
- Referenciranje: G74 iz poteka programa ne deluje.
- Alarm 15110 "Stavek REORG ni možen" se ne prikaže.
- Kompilacijski cikli so le delno podprti.
- Brez PLC-podpore.
- Brez podpore zabojnikov osi.

Robni pogoji

- Vsi obstoječi podatkovni zapisi (Toolcarrier/TRAORI, TRANSMIT, TRACYL) se ovrednotijo in morajo biti za korektno simulacijo pravilno zagnani.
- Transformacije z zasukano linearno osjo (TRAORI 64 - 69) ter OEM-transformacije (TRAORI 4096 - 4098) niso podprte.
- Spremembe v podatkih za nosilec orodja ali transformacije se uveljavijo šele po vklopu.
- Menjava transformacije in zapisa podatkov zasuka sta podprti. Nepodprte so prave menjave kinematike, pri katerih se zasučna glava fizikalno zamenja.

8.2 Simulacija pred obdelavo obdelovanca

8.2.1 Simulacija pred obdelavo obdelovanca

Pred obdelavo obdelovanca lahko da na zaslonu stroja grafično prikažete hitri potek programa. Tako lahko na enostaven način nadzorujete rezultat programiranja.

Korektura podajanja

Vrtljivo stikalo (korektura) na nadzorni plošči vpliva samo na funkcije upravljalnega območja "Stroj".

Če želite spremeniti hitrost simulacije, pritisnite programsko tipko "Krmiljenje programa". Izberete lahko simulirano podajanje v območju od 0 do 120 %.

8.2.2 Zagon simulacije

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite mesto shranjevanja in postavite kazalko na program za simulacijo.
3. Pritisnite tipko <INPUT> ali tipko <Kazalka desno>.



- ALI -

Dvokliknite program.

Izbrani program se odpre v upravljalnem območju "Program".



4. Pritisnite programsko tipko "Simulacija".

- ALI -



5. Pritisnite programsko tipko "Start".
Na zaslonu se grafično prikaže izvajanje programa. Strojne osi se pri tem ne premikajo.



6. Če želite simulacijo ustaviti, pritisnite programsko tipko "Stop".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Reset", če želite simulacijo prekiniti.



7. Pritisnite programsko tipko "Start", če želite simulacijo znova zagnati ali nadaljevati.

Napotek

Menjava upravljalnega območja

Če preklopite v drugo upravljalno območje, se simulacija zaključi. Ko simulacijo znova zaženete, se prične zopet na začetku programa.

8.3 Simultano zapisovanje pred obdelavo obdelovanca

8.3.1 Pregled

Pred obdelavo obdelovanca s strojem lahko na zaslonu grafično prikažete potek programa, da nadzorujete rezultat programiranja.



Programska opcija

Za simultano zapisovanje potrebujete opcijo "Simultano zapisovanje (simulacija v realnem času)".

Programirano podajanje lahko zamenjate s podajanjem v suhem teku, da spremenite hitrost obdelave in izberete preizkus programa za izklop gibanja osi.

Če si želite namesto grafičnega prikaza znova ogledati trenutne programske stavke, lahko preklopite na pogled programov.

8.3.2 Zagon simultanega zapisovanja

Postopek



1. Naložite program v načinu delovanja "AUTO".
2. Pritisnite programsko tipko "Upravljanje programa" in aktivirajte potrditveni polji "PRT Ni gibanja osi" in "DRY Podajanje v suhem teku".
Obdelava se izvede brez gibanja osi. Programirana hitrost podajanja se zamenja s hitrostjo suhega teka.



3. Pritisnite programsko tipko "Simultano zapisovanje".

- ALI -



4. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Na zaslonu se grafično prikaže izvajanje programa.



5. Ponovno pritisnite programsko tipko "Simultano zapisovanje", da zaključite postopek zapisovanja.

- ALI -



8.4 Simultano zapisovanje med obdelavo obdelovanca

Če vam pogled na delovni prostor med obdelavo obdelovanca zastira npr. hladilo, lahko poteku programa sledite tudi na zaslonu.



Programska opcija

Za simultano zapisovanje potrebujete možnost "Simultano zapisovanje (simulacija v realnem času)".

Postopek



1. Naložite program v načinu delovanja "AUTO".
2. Pritisnite programsko tipko "Simultano zapisovanje".

- ALI



3. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Na stroju se zažene obdelava obdelovanca in se grafično prikaže na zaslonu.



- ALI



4. Ponovno pritisnite programsko tipko "Simultano zapisovanje", da zaključite postopek zapisovanja.

Napotek

Prikaz poti premikov

- Če funkcijo za simultano zapisovanje med obdelavo izklopite in jo pozneje znova vklopite, v vmesnem času ne bodo prikazane ustvarjene poti premikov.

8.5 Krmiljenje programa med simulacijo

8.5.1 Sprememba podajanja

Med simulacijo lahko podajanje kadarkoli spremenite.

V statusni vrstici lahko spremljate spremembe.

Napotek

Kadar delate s funkcijo "Simultano zapisovanje", uporabite vrtljivo stikalo (korektura) na upravljalni plošči.

Postopek

- | | |
|---|--|
|  | 1. Simulacija je zagnana. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Krmiljenje programa". |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Korektura +" oz. "Korektura -", da podajanje povečate oz. pomanjšate za 5 %. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Korektura 100 %", da podajanje nastavite na 100%. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "<<", da se vrnete v zaslon in izvedete simulacijo s spremenjenim podajanjem. |

Menjavanje med "Korektura +" in "Korektura -"

- | | | |
|---|---|--|
|  |  | Pritisnite tipki <CTRL> in <Kazalka spodaj> oz. <Kazalka zgoraj>, da preklopite med programskima tipkama "Korektura +" in "Korektura -". |
|  |  | |

Izbira maksimalnega podajanja

- | | | |
|---|---|---|
|  |  | Hkrati pritisnite tipki <CTRL> in <M>, da izberete maksimalno podajanje 120%. |
|---|---|---|

8.5.2 Simulacija programa po stavkih

Tekom simulacije lahko krmilite potek programa, tj. da se program izvaja recimo po programskih stavkih.

Postopek

- | | |
|---|--|
|  | 1. Simulacija je zagnana. |
|  | 2. Pritisnite programski tipki "Krmiljenje programa" in "Posamezni stavek". |
|  | 3. Pritisnite programski tipki "Nazaj" in "Start SBL".
Programski stavek, ki je na vrsti, se simulira in nato ustavi. |
|  | |
|  | 4. Pritisnite "Start SBL" tolikokrat, kot želite simulirati posamezni programski stavek. |
|  | 5. Pritisnite programsko tipko "Krmiljenje programa" ter programsko tipko "Posamezni stavek", da zapustite način posameznega stavka. |
|  | |

Vklop in izklop posameznega stavka



Hkrati pritisnite tipki <CTRL> in <S>, da vklopite in izklopite način posameznega stavka.

8.6 Različni pogledi obdelovanca

8.6.1 Pregled

Na voljo so naslednji pogledi:

- Stranski pogled
- Pogled poravnave
- 3D-pogled (z možnostjo)
- Čelni pogled – pri rotacijskem brušenju
- Drugi stranski pogledi – pri ploskovnem brušenju
- Strojnica (z možnostjo)

8.6.2 Stranski pogled

Prikaz stranskega pogleda



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
2. Pritisnite programsko tipko "Stranski pogled".
Stranski pogled prikazuje obdelovanca v Z-X-ravnini.

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

8.6.3 Pogled poravnave

Prikaz pogleda poravnave



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
2. Pritisnite programsko tipko "Pogled poravnave".
V pogledu poravnave je kontura dvakratno zrcaljena.

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

8.6.4 3D-pogled

Prikaz 3D-pogleda



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
2. Pritisnite programski tipki "Drugi pogledi" in "3D-pogled".



Programska opcija

Za simulacijo potrebujete opcijo "3D-simulacija (končni izdelek)".

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

Prikaz in premikanje ravni rezov

Prikažete in premikate lahko ravni rezov X, Y in Z.

8.6.5 Čelni pogled – pri rotacijskem brušenju

Prikaz čelnega pogleda



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
2. Pritisnite programski tipki "Drugi pogledi" in "Čelni pogled".

Čelni pogled prikaže obdelovanec v XY-ravnini.

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

8.6.6 Drugi stranski pogledi – pri ploskovnem brušenju

Prikaz drugih stranskih pogledov



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
2. Pritisnite programsko tipko "Drugi pogledi".
3. Pritisnite programsko tipko "Od spredaj", če želite pogled od spredaj.

- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Od zadaj", če želite pogled od zadaj.

- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Z leve", če želite pogled z leve strani.

- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Z desne", če želite pogled z desne strani.

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

8.6.7 Strojnica (z možnostjo "Preprečevanje kolizij")

Prikaz pogleda strojnice



1. Simultano zapisovanje oz. simulacija je zagnana.
4. Pritisnite programski tipki "Drugi pogledi" in "Strojnica".

Pri simultanem zapisovanju se prikaže aktivni model stroja.

Sprememba pogleda

Simulacijsko grafiko lahko povečate, pomanjšate, premaknete ali zasukate ter spremenite izsek.

8.7 Urejanje prikaza simulacije

8.7.1 Brisanje poti orodja

S prikazom poti spremljate programirano pot orodja izbranega programa. Pot se glede na gibanje orodja stalno aktualizira.

Postopek



1. Simultano zapisovanje je zagnano.
2. Pritisnite programsko tipko ">>".
Prikažejo se poti orodja.
4. Pritisnite programsko tipko "Izbriši pot orodja".
Vse do tedaj shranjene poti orodja se izbrišejo.

8.8 Spreminjanje in prilagajanje simulacijske grafike

8.8.1 Povečanje in pomanjšanje grafike

Pogoj

Simulacija oz. simultano zapisovanje je zagnano.

Postopek



...



1. Pritisnite tipko <+> oz. <->, če želite povečati ali pomanjšati aktualno grafiko.

Grafika se iz sredine navzven poveča oz. pomanjša.



- ALI -

Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Zoom +", če želite odsek povečati.



- ALI -

Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Zoom -", če želite odsek pomanjšati.



- ALI -

Pritisnite programski tipki "Podrobnosti" in "Autozoom", če želite odsek samodejno prilagoditi velikosti okna.

Samodejna prilagoditev velikosti upošteva največje raztezanje obdelovanja v posameznih oseh.

Napotek

Izbran odsek


Izbrani odseki in prilagoditve velikosti se ohranjajo dokler je izbran program.

8.8.2 Premik grafike

Pogoj

Simulacija oz. simultano zapisovanje je zagnano.

Postopek

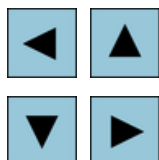

1. Pritisnite kurzorsko tipko, če želite grafiko premakniti navzgor, navzdol, v levo ali v desno.

8.8.3 Vrtenje grafike

V 3D-pogledu imate možnost, da položaj obdelovanca zavrtite, da si ga lahko ogledate z vseh strani.

Pogoj

Simulacija oz. simultano zapisovanje je zagnano in izbran je 3D-pogled.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".



2. Pritisnite programsko tipko "Zavrti pogledi".



3. Pritisnite programsko tipko "Puščica v desno", "Puščica v levo", "Puščica navzgor", "Puščica navzdol", "Puščica zavrti desno" ali "Puščica zavrti levo", da spremenite položaj obdelovanca.

...



...



- ALI -



Držite tipko <Shift> in s pomočjo kurzorskih tipk obdelovanec zavrtite v želeno smer.

8.8.4 Sprememba odseka

Če želite odsek grafičnega prikaza premakniti, povečati ali pomanjšati, npr. da si ogledate podrobnosti ali kasneje zopet prikažete celotni obdelovanec, uporabite lupo.

Z lupo lahko sami določate odsek in ga nato povečate ali pomanjšate.

Pogoj

Simulacija oz. simultano zapisovanje je zagnano.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".



2. Pritisnite programsko tipko "Lupa".
Prikaže se lupa v obliki pravokotnega okvirja.



3. Pritisnite programsko tipko "Lupa +" ali tipko <+>, da povečate okvir.



- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Lupa -" ali tipko <->, da okvir pomanjšate.



- ALI -



Pritisnite eno od smernih tipk, da okvir premaknete navzgor, v levo, v desno ali navzdol.



4. Pritisnite programsko tipko "Prezemi" za prevzem izbranega odseka.

Ustvarjanje programa G-kode

9.1 Grafično vodenje programiranja

Funkcije

Na voljo so naslednje funkcije:

- Kontekstna zaslonska pomoč za posamezno okno vnosa
- Podpora za vnos konture (geometrijski procesor)

Pogoji za klic in preklic

- G-funkcije in programirljiv okvir, ki so delovali pred klicom cikla, se ohranijo po ciklu.
- Startni poziciji se pred klicom cikla približajte v nadrejenem programu. Koordinate programirajte v desnosučnem koordinatnem sistemu.

9.2 Pogledi programov


Program G-kode lahko prikazete v različnih pogledih.

- Pogled programov
- Maska parametra po želji s prikazom pomoči ali grafičnim pogledom

Napotek

Prikazi pomoči/animacije

Upoštevajte, da pri prikazih pomoči in animacijah podpore ciklov ni mogoče prikazati vseh obstoječih kinematik.

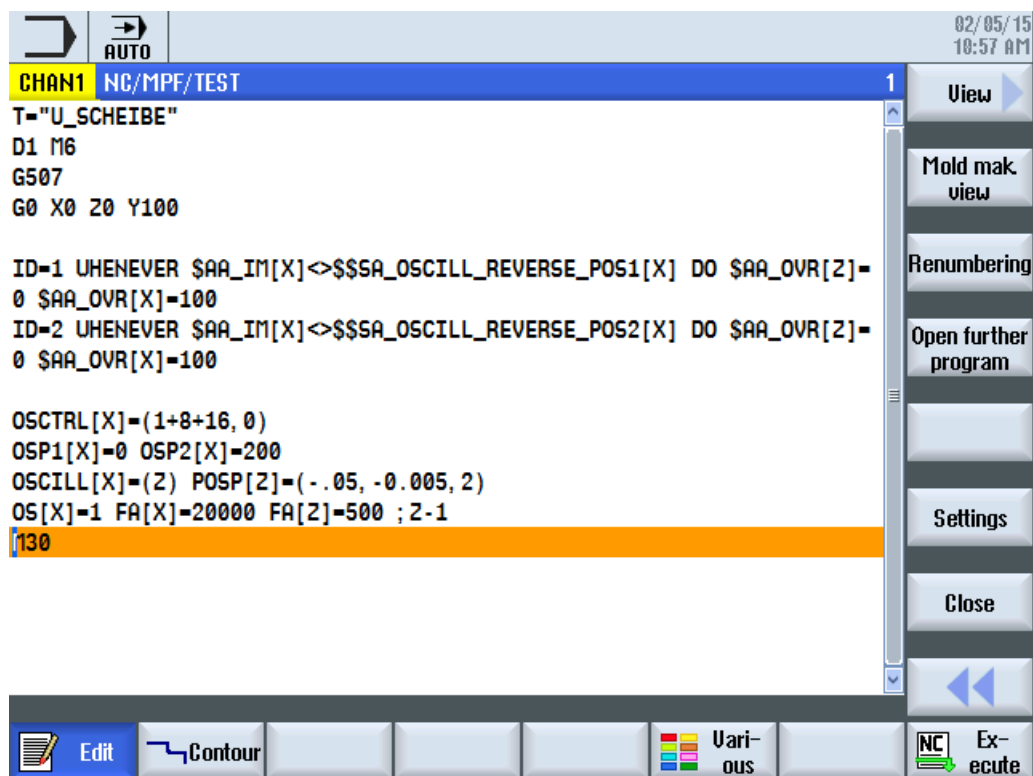

Slika 9-1 Pogled programa G-kode

Prikaz časov obdelave

Prikaz	Pomen
Poudarjeno s svetlo zeleno barvo 🕒 17.18	Izmerjen čas obdelave programskega stavka (samodejni način)
Poudarjeno z zeleno barvo 🕒 19.47	Izmerjen čas obdelave programskega bloka (samodejni način)
Poudarjeno s svetlo modro barvo 🕒 17.31	Ocenjen čas obdelave programskega stavka (simulacija)
Poudarjeno z modro barvo 🕒 19.57	Ocenjen čas obdelave programskega bloka (simulacija)
Poudarjeno z rumeno barvo 🕒 4.53	Čas čakanja (samodejni način ali simulacija)

Glejte tudi

Nastavitve za urejevalnik (Stran 171)

9.3 Programska struktura

Programi G-kode lahko je načeloma mogoče prosto programirati. Najpomembnejši ukazi, ki so praviloma vsebovani:

- Nastavitev ravnine obdelave
- Izbira orodja (T in D)
- Klic premika ničelne točke
- Tehnološke vrednosti kot npr. podajanje (F), tip podajanja (G94, G95 , ...), hitrost in smer vrtenja vretena (S in M)
- Pozicije in klici tehnoloških funkcij (ciklov)
- Konec programa

Pri programih G-kode je treba pred klicem ciklov izbrati orodje in programirati potrebne tehnološke vrednosti F, S.


Za simultano zapisovanje lahko uporabite surovec.

9.4 Podlage

9.4.1 Ravnine obdelave

Ravnino določata po dve koordinatni osi. Tretja koordinatna os (os orodja) leži vedno pravokotno na to ravnino in določa smer dodajanja orodja (npr. za 2½ D - obdelave).

Pri programiranju je treba krmilniku sporočiti, v kateri ravnini bo delo potekalo, da bodo vrednosti korekcije orodja pravilno izračunane. Prav tako ima ravnina pomen za določene tipe programiranja kroga in pri polarnih koordinatah.

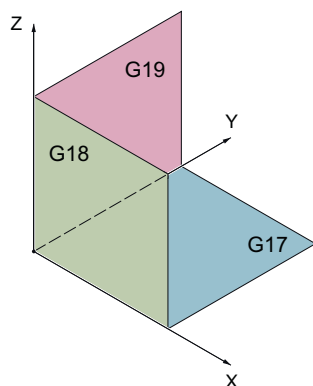

Delovne ravnine

Delovne ravnine so določene kot sledi:

Ravnina		Os orodja
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X

9.4.2 Programiranje orodja (T)

Klic orodja



1. Nahajate se v obdelovalnem programu.
2. Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpre se okno "Izbira orodja".
3. Postavite kazalko na želeno orodje in pritisnite programsko tipko "V program".
Izbrano orodje se prenese v urejevalnik G-kode. Na trenutni poziciji kazalke v urejevalniku G-kode se prikaže npr. naslednje besedilo: T="SCHEIBER100"
-ALI-



4. Pritisnite programski tipki "Seznam orodij" in "Novo orodje".
5. Nato v navpičnem stolpcu programskih tipk s programskimi tipkami izberite želeno orodje, ga parametrirajte in pritisnite programsko tipko "V program".
Izbrano orodje se prenese v urejevalnik G-kode.
6. Nato programirajte menjavo orodja (M6), smer vrtenja vretena (M3/M4), hitrost vretena (S...), podajanje (F), način podajanja (G94, G95,...), hladilo (M7/M8) in po potrebi funkcije, specifične za orodje.

9.5 Ustvarjanje programa G-kode

Za vsak nov obdelovanec, ki ga želite izdelati, ustvarite poseben program. Program vsebuje posamezne delovne korake, ki jih je potrebno izvesti pri izdelavi obdelovanca.

Obdelovalne programe G-kode je mogoče ustvariti pod mapo "Obdelovanci" ali pod mapo "Obdelovalni programi".

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja.

Ustvarjanje novega obdelovalnega programa



3. Postavite kazalko na mapo "Obdelovalni programi" in pritisnite programsko tipko "Nov".



Odpre se okno "Nov program G-kode".



4. Vnesite želeno ime in pritisnite programsko tipko "V redu".
Ime lahko vsebuje največ 28 znakov (ime + pika + 3 znaki za končnico).
Dovoljene so vse črke (razen črk s preglasom), števke in podčrtaji (_).
Določi se vrsta programa (MPF).
Ustvari se obdelovalni program in odpre se urejevalnik.

 
Ustvarjanje novega obdelovalnega programa za obdelovanec



5. Postavite kazalko na mapo "Obdelovanci" in pritisnite programsko tipko "Novo".



Odpre se okno "Nov program G-kode".



6. Izberite vrsto datoteke (MPF ali SPF), vnesite želeno ime programa in pritisnite programsko tipko "V redu".
Ustvari se obdelovalni program in odpre se urejevalnik.
7. Vnesite želene ukaze G-kode.

9.6 Izbira ciklov s programskimi tipkami

Pregled delovnih korakov

Pri vstavljanju delovnih korakov so vam na voljo naslednje programske tipke.



⇒



Programiranje tehnoloških funkcij

10.1 Zaščita znanja in izkušenj

Da zaščitite svoje tehnološko znanje, lahko svoje cikle zaščitite z individualnimi dostopnimi pravicami in dodatnim šifriranjem datotek.

Tako zaščito ciklov dosežete z naslednjimi ukrepi:

- Šifrirajte svoje podatke o ciklih z dodatno Siemensovo aplikacijo SINUCOM Protector. Dodatne informacije o aplikaciji SINUCOM Protector najdete tukaj (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109474775>).
- Zaščitite svoje podatke o ciklih s posameznimi dostopnimi pravicami in prilagodite ravni dovoljenj za uporabnika. Dodatne informacije o individualni dodelitvi dostopnih pravic najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

10.2 Programiranje kontur

Funkcija

S prostim programiranjem konture lahko ustvarite preproste ali kompleksne konture. Pri tem definirate odprte ali zaprte konture.

Kontura je sestavljena iz posameznih elementov konture, pri čemer definirano konturo določata najmanj dva in največ 250 elementov. Kot prehodni elementi konture so na voljo polmeri, posnetja in tangencialni prehodi.

Integrirano konturno računalno računa presečišča posameznih elementov konture, pri tem upošteva geometrijske povezave in s tem omogoča vnos elementov, ki niso dovolj dimenzionirani.

Najprej morate vedno programirati geometrijo konture, nato pa tehnologijo.

10.2.1 Prikaz konture

Program G-kode

V urejevalniku se kontura prikaže v odseku programa s posameznimi programskimi stavki. Ko odprete posamezni stavek, se odpre kontura.

Cikel prikaže konturo v programu kot programski stavek. Ko odprete stavek, se posamezni elementi konture simbolično naštejejo in prikažejo v obliki črtne grafike.

Simbolični prikaz

Posamezni elementi konture se v vnesenem vrstnem redu simbolično prikažejo zraven okna grafike.

Element konture	Simbol	Pomen
Začetna točka		Začetna točka konture
Linija navzgor Linija navzdol		Linija v 90-stopinjski mreži Linija v 90-stopinjski mreži
Linija v levo Linija v desno		Linija v 90-stopinjski mreži Linija v 90-stopinjski mreži
Linija poljubno		Linija s poljubnim naklonom

Element konture	Simbol	Pomen
Krožni lok v desno Krožni lok v levo	 	Krog Krog
Pol		Polarne koordinate
Zaključek konture	KONEC	Konec opisa konture

Različne barve simbolov označujejo stanje:

Ospredje	Ozadje	Pomen
črno	modra	Kazalka na novem elementu
črno	oranžno	Kazalka na aktivnem elementu
črno	belo	Običajni element
rdeča	belo	Element se trenutno ne obravnava (obrnava se šele, ko ga s kazalko izberete)

Grafični prikaz

Sinhrono s tekočim vnosom elementov konture se v oknu grafike prikaže napredek programiranja konture v obliki črtne grafike.

Ustvarjeni element konture ima pri tem lahko različne vrste črt in barv:

- Črna: Programirana kontura
- Oranžna: Trenutni element konture
- zeleno, črtkano: Alternativni element
- modro, pikčasto: Delno določen element

Spreminjanje velikosti koordinatnega sistema v merilu se prilagodi spremembam celotne konture.

Lega koordinatnega sistema se ravno tako prikaže v oknu grafike.

10.2.2 Ustvarjanje nove konture

Funkcija

Za vsako konturo, ki jo želite narediti, morate ustvariti lastno konturo.

Konture se v programu shranijo na tisto mesto, kjer se definirajo.

Napotek

Upoštevajte, da morajo biti konture postavljene za identifikacijo konca programa!

Pri ustvarjanju nove konture morate najprej določiti začetno točko. Vnesite elemente konture. Konturni procesor nato samodejno definira konec konture.

Če spremenite ravnino obdelave, cikel samodejno prilagodi pripadajoče osi začetnih točk. Za začetno točko lahko vnesete poljubne dodatne ukaze (maksimalno 40 znakov) v obliki G-kode.

Dodatni ukazi

Z dodatnimi ukazi G-kode lahko npr. programirate podajanje in M-ukaze. Dodatne ukaze (maksimalno 40 znakov) vnesete v razširjeni maski parametra (programska tipka "Vsi parametri"). Paziti pa morate, da dodatni ukazi ne kolidirajo z generirano G-kodo konture. Zato ne uporabljajte ukazov G-kode skupine 1 (G0, G1, G2, G3), koordinat v ravnini ter ukazov G-kode, ki potrebujejo samostojen stavek.

Postopek



1. Obdelovalni program je nameščen in nahajate se v urejevalniku.
2. Pritisnite programski tipki "Kontura" in "Nova kontura".
Odpre se okno vnosa "Nova kontura".
3. Vnesite ime konture.
4. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Vklopi se zaslon vnosa za začetno točko konture. Koordinate lahko vnesete kartezijsko ali polarno.

Začetna točka, kartezijsko



1. Izberite ravnino obdelave in vnesite začetno točko konture.
2. Po želji vnesite dodatne ukaze v obliki G-kode.
3. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
4. Vnesite posamezne elemente konture.

Začetna točka, polarno



1. Izberite ravnino obdelave in pritisnite programsko tipko "Pol".
2. Vnesite položaj pola s kartezijskimi koordinatami.
3. Vnesite začetno točko konture s polarnimi koordinatami.
4. Po želji vnesite dodatne ukaze v obliki G-kode.
5. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
6. Vnesite posamezne elemente konture.

Parametri	Opis	Enota
PL	Ravnina obdelave	
X	Kartezijsko: Začetna točka X (absolutno)	mm
Y	Začetna točka Y (absolutno)	mm
X	Polarno: Lega pola (absolutno)	mm
Y	Lega pola (absolutno)	Stopinje
Začetna točka		
L1	Razdalja do pola, končna točka (absolutno)	mm
φ1	Polarni kot glede na pol, končna točka (absolutno)	Stopinje
Dodatni ukazi	Pri fini obdelavi konture se uporablja način zvezne poti (G64). To pomeni, da konturni prehodi, kot so vogali, posnetja ali polmeri, morda ne bodo natančno obdelani. Če želite to preprečiti, imate možnost, da pri programiranju uporabite dodatne ukaze. Primer: Za konturo programirajte najprej linijo, vzporedno z X, in za parameter vnesite dodatni ukaz "G9" (natančna ustavitev po stavkih). Nato programirajte linijo, vzporedno z Y. Vogal se obdela natančno, ker je podajanje na koncu linije, vzporedne z X, za kratek čas enako 0.	

10.2.3 Ustvarjanje elementov konture

Ko ste ustvarili novo konturo in določili začetno točko, definirajte posamezne elemente konture, iz katerih je kontura sestavljena.

Za definicijo konture so na voljo naslednji elementi konture:

- Linija navpično
- Linija vodoravno
- Linija diagonalno
- Krog / krožni lok
- Pol

Za vsak element konture izpolnite lastno masko parametra.

Koordinate za vodoravno ali navpično linijo vnesite kartezijsko, pri elementih konture Linija diagonalno in Krog/krožni lok pa lahko izbirate med kartezijskimi ali polarnimi koordinatami. Če želite vnesti polarne koordinate, morate pred tem definirati pol. Če ste pol za začetno točko že definirali, se lahko polarne koordinate nanašajo tudi na ta pol. To pomeni, da vam v tem primeru ni treba definirati dodatnega pola.

Vnos parametrov

Pri vnosu parametrov so vam v pomoč številni prikazi pomoči, ki pojasnjujejo te parametre.

Če v nekatera polja ne vnesete vrednosti, geometrijski procesor predvideva, da te vrednosti niso znane in jih poizkuša izračunati iz drugih parametrov.

Pri konturah, pri katerih ste vnesli več parametrov, kot je nujno potrebno, lahko to privede do protislovij. V tem primeru poizkusite vnesti manj parametrov in pustite, da kar največ parametrov izračuna geometrijski procesor.

Prehodni elementi konture

Med dvema elementoma konture lahko kot prehodni element izberete polmer ali posnetje. Prehodni element do vedno dodan na koncu elementa konture. Izbira prehodnega elementa konture se izvaja v maski parametra posameznega elementa konture.

Prehodni element konture lahko uporabite vedno takrat, ko obstaja presečišče obeh sosednjih elementov in je to presečišče možno izračunati iz vnesenih vrednosti. V nasprotnem primeru morate uporabiti elemente konture Linija/krog.

 
Izjema je konec konture. Tam lahko, čeprav ni presečišča z drugim elementom, definirate polmer ali posnetje kot prehodni element surovca.

Če je vrednost prehodnega elementa "NIČ", se prehodni element ne parametrira.

Dodatne funkcije

Pri programiranju konture so na voljo naslednje dodatne funkcije:

- Tangenta na prejšnji element
Prehod na prejšnji element lahko programirate kot tangento.
- Izbira v pogovornem oknu
Če iz do zdaj vnesenih parametrov lahko izhajata dve različni konturi, izberite želeno.

A yellow rectangular button with the text "Dialog select" in black.

Nato izbiro potrdite.

A yellow rectangular button with the text "Dialog accept" in black.

- Zapiranje konture
Iz aktualne pozicije lahko konturo zaprete z linijo do začetne točke.

10.2.3.1 Vnos elementov konture

Ko ustvarite novo konturo in določite začetno točko, definirajte posamezne elemente konture, iz katerih je kontura sestavljena.

Ustvarjanje elementov konture

Za vsak element konture izpolnite lastno masko parametra.

Koordinate za vodoravno ali navpično linijo vnesite kartezijsko, pri elementih konture Diagonalna linija in Krog/krožni lok pa lahko izbirate med kartezijskimi ali polarnimi koordinatami.

Če želite vnesti polarne koordinate, morate pred tem definirati pol. Če ste pol za začetno točko že definirali, se lahko polarne koordinate nanašajo tudi na ta pol. V tem primeru ne potrebujete dodatnega pola.

1. Odprite obdelovalni program ter s programskima tipkama "Kontura" in "Nova kontura" ustvarite konturo.
2. Postavite kazalko na želeno pozicijo vnosa.
3. Pritisnite eno od programskih tipk za ustvarjanje elementa konture.
Za vodoravno linijo se odpre okno vnosa "Linija (npr. X ali Y)".



- ALI -



Za navpično linijo se odpre okno vnosa "Linija (npr. Y ali Z)".

- ALI -



Za diagonalno linijo se odpre okno vnosa "Linija (npr. XY ali ZX)".

- ALI -



Za krog/krožni lok se odpre okno vnosa "Krog".

- ALI -



Za polarne koordinate se odpre okno vnosa "Vnos pola".



4. V zaslonske maske vnesite vse podatke, ki izhajajo iz skice obdelovanca (npr. dolžina linij, končna pozicija, prehod na naslednji element, vzpon navoja).



5. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Element konture se doda konturi.



 
6. Med vnosom podatkov elementa konture lahko prehod na prejšnji element programirate kot tangento.
Pritisnite programsko tipko "Tangenta na prejšnji element". V vnosnem polju parametra α_2 se pojavi izbira "tangencialno".



7. Ponovite postopek, dokler kontura ni popolna.

8. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".

Programirana kontura se prenese v pogled programov.



9. Če želite, da se pri posameznih elementih konture prikaže več parametrov, npr. za vnos dodatnih ukazov pritisnite programsko tipko "Vsi parametri".

10.2.3.2 Rotacijsko brušenje

Parametri	Opis	Enota
X 	Končna točka X (absolutno ali inkrementalno)	mm
$\alpha 1$	Začetni kot, npr. za X-os (samo za informacijo)	Stopinje
$\alpha 2$	Kot glede na prejšnji element (samo za informacijo)	Stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Posnetje	
Polmer	R Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS Prehod na naslednji element – posnetje	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode	

Parametri	Opis	Enota
Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)	mm
$\alpha 1$	Začetni kot, npr. za Z-os (samo za informacijo)	Stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Posnetje	
Polmer	R Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS Prehod na naslednji element – posnetje	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode	

Element konture "Krog"

Parametri	Opis	Enota
Smer vrtenja 	 - Smer vrtenja desno  - Smer vrtenja levo	
R	Polmer	mm
npr. X 	Končna točka X (absolutno ali inkrementalno)	mm
npr. Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)	mm
npr. I 	Središče kroga I (absolutno ali inkrementalno)	mm
npr. J 	Središče kroga J (absolutno ali inkrementalno)	mm
$\alpha 1$	Začetni kot za X-os	Stopinje
$\alpha 2$	Kot glede na prejšnji element	Stopinje
$\beta 1$	Končni kot za Z-os	Stopinje
$\beta 2$	Kot odprtja	Stopinje

Parametri	Opis		Enota
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda		
	- Polmer - Posnetje		
Polmer	R	Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS	Prehod na naslednji element – posnetje	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode		

Parametri	Opis		Enota
X 	Končna točka X (absolutno ali inkrementalno)		mm
Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)		mm
L	Dolžina		mm
α_1	Začetni kot, npr. za X-os		Stopinje
α_2	Kot glede na prejšnji element		Stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda		
	- Polmer - Posnetje		
Polmer	R	Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS	Prehod na naslednji element – posnetje	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode		

Element konture "Polarno"

Parametri	Opis	Enota
X	Lega pola (absolutno)	mm
Z	Lega pola (absolutno)	mm

Element konture "Konec"

V maski parametra "Konec" bodo prikazani podatki za prehod na konec konture prejšnjega elementa konture.

Vrednosti ni možno urejati.

10.2.3.3 Ploskovno brušenje

Parameter	Opis	Enota
Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)	mm
α_1	Začetni kot za Z-os (samo za informacijo)	stopinje
α_2	Kot glede na prejšnji element	stopinje

Parameter	Opis			Enota
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Zastruženje - Posnetje			
Polmer	R	Prehod na naslednji element – polmer		mm
Zastruženje 	Oblika E	Velikost zastruženja  npr. E1.0x0.4		
	Oblika F	Velikost zastruženja  npr. F0.6x0.3		
	Navoj DIN	P α	Vzpon navoja Kot potopitve	mm/vrt. Stopinje
	Navoj	Z1 Z2 R1 R2 T	Dolžina Z1 Dolžina Z2 Dolžina R1 Dolžina R2 Globina utora	mm mm mm mm mm
Posnetje	FS	Prehod na naslednji element – posnetje		mm
CA	Dodatek za brušenje   Dodatek za brušenje desno od konture  Dodatek za brušenje levo od konture			mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode			

Parameter	Opis			Enota
Y 	Končna točka Y Ø (absolutno) ali končna točka Y (inkrementalno)			mm
α1	Začetni kot, npr. za Y-os (samo za informacijo)			stopinje
α2	Kot glede na prejšnji element			stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Zastruženje - Posnetje			
Polmer	R	Prehod na naslednji element – polmer		mm
Zastruženje 	Oblika E	Velikost zastruženja  npr. E1.0x0.4		
	Oblika F	Velikost zastruženja  npr. F0.6x0.3		
	Navoj DIN	P α	Vzpon navoja Kot potopitve	mm/vrt. Stopinje
	Navoj	Z1 Z2 R1 R2 T	Dolžina Z1 Dolžina Z2 Dolžina R1 Dolžina R2 Globina utora	mm mm mm mm mm
Posnetje	FS	Prehod na naslednji element – posnetje		mm

Parameter	Opis	Enota
CA	Dodatek za brušenje   Dodatek za brušenje desno od konture  Dodatek za brušenje levo od konture	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode	

Parameter	Opis	Enota
Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)	mm
Y 	Končna točka Z Ø (absolutno) ali končna točka Z (inkrementalno)	mm
$\alpha 1$	Začetni kot, npr. za Z-os (samo za informacijo)	stopinje
$\alpha 2$	Kot glede na prejšnji element	stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Posnetje	
Polmer	R Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS Prehod na naslednji element – posnetje	mm
CA	Dodatek za brušenje   Dodatek za brušenje desno od konture  Dodatek za brušenje levo od konture	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode	

Element konture "Krog"

Parameter	Opis	Enota
Smer vrtenja 	- Smer vrtenja desno  - Smer vrtenja levo 	
Z 	Končna točka Z (absolutno ali inkrementalno)	mm
X 	Končna točka Y Ø (absolutno) ali končna točka Y (inkrementalno)	mm
K 	Središče kroga K (absolutno ali inkrementalno)	mm
I 	Središče kroga I Ø (absolutno) ali središče kroga I (inkrementalno)	mm
$\alpha 1$	Začetni kot za Z-os (samo za informacijo)	stopinje
$\beta 1$	Končni kot za Z-osi (samo za informacijo)	stopinje
$\beta 2$	Kot odprtja	stopinje
Prehod na naslednji element 	Tip prehoda - Polmer - Posnetje	
Polmer	R Prehod na naslednji element – polmer	mm
Posnetje	FS Prehod na naslednji element – posnetje	mm

Parameter	Opis	Enota
CA	Dodatek za brušenje   Dodatek za brušenje desno od konture  Dodatek za brušenje levo od konture	mm
Dodatni ukazi	Dodatni ukazi G-kode	

Element konture "Polarno"

Parameter	Opis	Enota
Z	Lega pola (absolutno)	mm
Y	Lega pola (absolutno)	Stopinje

Element konture "Konec"

V maski parametra "Konec" bodo prikazani podatki za prehod na konec konture prejšnjega elementa konture.

Vrednosti ni možno urejati.

10.2.4 Sprememba konture

10.2.4.1 Pregled

Funkcija

Že ustvarjeno konturo lahko naknadno še spremenite.

Posamezne elemente konture lahko

- vstavljate,
- spreminjate,
- dodajate ali
- brišete.

10.2.4.2 Sprememba elementa konture

Postopek spremembe elementa konture

1. Odprite obdelovalni program.
2. Odprite konturo.



3. S kazalko izberite programski stavek, v katerem želite spremeniti konturo. Odprite geometrijski procesor.
Naštejejo se posamezni elementi konture.
4. Kazalko postavite na mesto za vstavljanje oz. spreminjanje.
5. S kazalko izberite želeni element konture.
6. V zaslon vnosa vnesite parameter ali izbrišite element in izberite novega.
7. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Želeni element konture se vstavi v konturo oz. se spremeni.

Postopek brisanja elementa konture



1. Odprite obdelovalni program.
2. Odprite konturo.
3. Kazalko postavite na element konture, ki ga želite izbrisati.
4. Pritisnite programsko tipko "Izbriši element".
5. Pritisnite programsko tipko "Izbriši".

Napotek

Pazite, da se kontura v celoti ohrani, in zagotovite prehod na naslednji element.

10.2.5 Klic konture (CYCLE62)

10.2.5.1 Funkcija

Funkcija

Z vnosom se ustvari referenca na izbrano konturo.

Za klic konture imate na izbiro 4 možnosti:

1. Ime konture
Kontura se nahaja v glavnem programu za klic.
2. Naslovi
Kontura se nahaja v glavnem programu za klic in je omejena z vnesenimi naslovi.
3. Podprogram
Kontura je v podprogramu v istem obdelovancu.
4. Naslovi v podprogramu
Kontura se nahaja v podprogramu in je omejena z vnesenimi naslovi.

10.2.5.2 Klic cikla

Postopek



1. Obdelovalni program je nameščen in nahajate se v urejevalniku.
2. Pritisnite programski tipki "Kontura" in "Klic konture".

Odpre se okno vnosa "Klic konture".
3. Parametrirajte izbiro konture.

10.2.5.3 Parametri

Parametri	Opis	Enota
Izbira konture 	- Ime konture - Naslovi - Podprogram - Naslovi v podprogramu	
Ime konture	CON: Ime konture	
Naslovi	- LAB1: Naslov 1 - LAB2: Naslov 2	
Podprogram	PRG: Podprogram	
Naslovi v podprogramu	- PRG: Podprogram - LAB1: Naslov 1 - LAB2: Naslov 2	

Napotek

Klic z EXTCALL

Klic obdelovalnega programa z EXTCALL brez EES: Z možnostjo "Ime konture" oz. "Oznake". Cikel nadzoruje to odzivanje.

Klici konture z možnostjo "Podprogram" oz. "Oznaka v podprogramu" so mogoči le z aktivnim EES.

10.3 Nastavitev koordinat poravnalca (CYCLE435)

10.3.1 Opomba v zvezi s položajem poravnalca

Cikel za izračun položaja poravnalca se ne programira prek zaslona vnosa v SINUMERIK Operate.

Sintaksa

```
CYCLE435 (<_T>, <_DD>, <S_TA>, <S_DA>, <S_AD>, <S_AL>, <S_PVD>,
<S_PVL>, <S_PD>, <S_PL>, <_AMODE>)
```

Parametri

Št.	Maska parametra	Interni parameter	Tip podatkov	Pomen
1		<_T>	STRING[32]	Ime brusilnega koluta
2		<_DD>	INT	Številka rezalnega roba brusilnega koluta
3		<S_TA>	STRING[32]	Referenčna točka poravnalca – ime poravnalca
4		<S_DA>	INT	Številka rezalnega roba poravnalca
5		<S_AD>	REAL	Vrednost poravnave, premer
6		<S_AL>	REAL	Vrednost poravnave, čelno
7		<S_PVD>	REAL	Premik pri profiliranju, premer
8		<S_PVL>	REAL	Premik pri profiliranju, čelno
9		<S_PD>	REAL	Dodatek pri profiliranju, premer
10		<S_PL>	REAL	Dodatek pri profiliranju, čelno
11		<_AMODE>	INT	Alternativni način
				ENA:
				aktivno orodje na koncu cikla
				0 = poravnalec aktiven
				1 = kolut aktiven

10.3.2 Funkcija

Cikel služi aktiviranju koordinatnega sistema za poravnavo. Pri tem je mogoče določiti, ali naj bo po klicu cikla dejavno dano poravnalno ali podano brusilno orodje. Posamezni premiki za določeno mero so že vračunani v cikel, tako da je takoj zatem mogoče izvesti premik zelene konture s poravnavo.

Po obdelavi konture s poravnavo morate aktivirani koordinatni sistem znova izbrisati, tako da prikličete cikel brez prenosnega parametra.

Potek

Znotraj cikla se podatki nedejavnega orodja prenesejo v okvir cikla, tako da je nato mogoče konturo s poravnavo priklicati relativno glede na geometrijske parametre.

Po obdelavi konture s poravnavo se okvir cikla s klicem cikla brez prenosnih parametrov znova izbriše.

Primer

```
T="WHEEL"D1
CYCLE435 („WHEEL“, 1, "DRESSER", 1, 0.01, 0.01, 10, 10, 0, 0, 0)
G01 G64 F200
X=10
Z=10
...
;Obdelava konture s poravnavo
...
CYCLE435 ()
```

V našem primeru se po ciklu aktivira orodje "DRESSER" z rezalnim robom 1.

Interno je že izračunan premik dolžine 0,01 mm v smeri osi X in Z (pri G18), sama kontura pa se premakne za 10 mm, da lahko po potrebi programirate mere s skice obdelovanca. Dodatek pri profiliranju s poravnavo je 0. Nato je mogoče konturo s poravnavo obdelati.

Po obdelavi se okvir cikla s klicem cikla CYCLE435() brez prenosnih parametrov znova izbriše.

10.4 Profiliranje (CYCLE495)

Cikel profiliranja se ne programira prek zaslona vnosa v SINUMERIK Operate.



Programska opcija

Za uporabo funkcije "Način profiliranja: vzporedno z osjo" potrebujete programsko možnost "SINUMERIK Brušenje Advanced".

Sintaksa

```
CYCLE495 (<_T>, <_DD>, <_SC>, <_F>, <_VARI>, <_D>, <_DX>, <_DZ>,
<S_PA>, <S_N>, <_DMODE>, <_AMODE>, <S_FW>, <S_HW>)
```

Parametri

Št.	Maska para- metra	Interni para- meter	Tip podat- kov	Pomen			
1		<_T>	STRING[20]	Ime brusilnega koluta			
2		<_DD>	INT	Številka rezalnega roba brusilnega koluta			
3		<_SC>	REAL	Razdalja umika za obvod ovir, inkrementalno			
4		<_F>	REAL	Podajanje za profiliranje			
5		<_VARI>	INT	Tip obdelave			
				ENA:	Način profiliranja		
					1 =	vzporedno z osjo	
					2 =	vzporedno s konturo	
				DESET:	Smer obdelave		
					0 =	z vleko mogoče s položaji rezalnega roba od 1 do 4	
					1 =	s potiskanjem mogoče s položaji rezalnega roba od 1 do 4	
					2 =	izmenično mogoče s položaji rezalnega roba od 1 do 8	
					3 =	začetek → konec mogoče s položaji rezalnega roba od 1 do 8	
					4 =	konec → začetek mogoče s položaji rezalnega roba od 1 do 8	
				STO:	Smer dodajanja		
					1 =	dodajanje X- pri G18 oz. Y- pri G19	
					2 =	dodajanje X+ pri G18 oz. Y+ pri G19	
					3 =	dodajanje Z- pri G18 in pri G19	
				4 =	dodajanje Z+ pri G18 in pri G19		

10.4 Profiliranje (CYCLE495)

Št.	Maska para- metra	Interni para- meter	Tip podat- kov	Pomen
6		<_D>	REAL	Vrednost poravnave pri načinu profiliranja vzporedno z osjo
7		<_DX>	REAL	Vrednost poravnave X- pri G18 oz. Y- pri G19 pri načinu profiliranja vzpo- redno s konturo
8		<_DZ>	REAL	Vrednost poravnave Z pri G18 in G19 pri načinu profiliranja vzporedno s konturo
9		<S_PA>	REAL	Dodatek pri profiliranju
10		<S_N>	INT	Število hodov v programu profiliranja
11		<_DMODE>	INT	Način prikaza
				ENA:
				Ravnina obdelave G17/G18/G19
				0 = skladnost, dejavna ostane ravni- na, ki je bila aktivirana pred kli- cem cikla
				1 = G17 (dejavno le v ciklu)
12		<_AMODE>	INT	Alternativni način
				ENA:
				Izbira profiliranja novo/nadaljevanje
				1 = novo
				2 = nadaljevanje
13		<S_FW>	REAL	Prosti kot poravnalca
				Kot držala poravnalca

Napotek

Kontura se pri profiliranju s ciklom CYCLE495 interpretira z vnaprej določenim postopkom CONTDCON. Ker postopka CONTDCON ni dovoljeno izvesti, če je aktivna korekcija polmera orodja (G41/G42), je treba korekcijo polmera orodja pred priklicem cikla CYCLE495 izklopiti z G40.

S parametrom S_N navedete, koliko hodov se generira v programu profiliranja.

Napotek**Smer obdelave**

Za smer obdelave "izmenično" morate parameter S_N nastaviti na 1, da se pri vsakem hodu menja smer. Sicer pa uporabite vrednosti > 1, da dosežete krajše čase obdelave.

Uporabite lahko tudi naslednje podatke nastavitvev:

SD55880 \$SCS_GRIND_CONT_RELEASE_ANGLE

SD55881 \$SCS_GRIND_CONT_RELEASE_DIST

SD55884 \$SCS_GRIND_CONT_BLANK_OFFSET

Dodatne informacije

Več informacij najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

Funkcija

S tem ciklom profilirate brusilne kolute s poravnalcem. Dejavno orodje mora biti tipa poravnalec.

Upravljanje mora prevzeti OEM oz. končni uporabnik.

Cikel se izvaja v dejavnem koordinatnem sistemu, kar pomeni, da ne spreminja korekcij orodja oz. premikov ničelnih točk.

Konturo brusilnega koluta programirajte kot G-kodo ("prosta kontura"). Slednja je lahko v podprogramu ali glavnem programu navedena med dvema naslovoma. Kontura se s ciklom klica konture CYCLE62 prenese v cikel profiliranja CYCLE495. Profiliranje poteka tako dolgo, dokler dodatek pri profiliranju ni do konca obdelan.

Profilirate lahko vzporedno z osjo ali vzporedno s konturo:

- Pri profiliranju, ki poteka vzporedno s konturo, se kontura oblikuje pri vsakem hodu. Glede na surovec določeni deli konture pri tem morda ne bodo obdelani.
- Pri profiliranju, ki poteka vzporedno z osjo, nastaja profil z vzdolžnimi rezi, vzporedno z obdelovalno osjo.

Postopek profiliranja lahko prekinete, nato pa nadaljujete na mestu prekinitve. Vendar pa med prekinitvijo in nadaljevanjem ne smete zagnati drugega postopka profiliranja, zamenjati koluto ali izvesti vklopa (Power On).

Trenutni dodatek pri profiliranju se shrani v kanalsko določeni spremenljivki GUD S_GC_CONT_R[2] v namene diagnoze/prikaza napredovanja in za uporabo pri nadaljevanju.

Potek

Glavni program:

- Izbira koordinatnega sistema poravnalca
 - s ciklom CYCLE435 (Stran 247)(,,,) ali
 - s ciklom OEM ali ciklom končnega uporabnika
Nato mora biti dejavno orodje tipa poravnalec.
- Predhodno pozicioniranje poravnalca
Položaj poravnalca morate izbrati tako, da ga je pozneje mogoče približati za profiliranje brusilnega koluta brez možnosti kolizije.
- Klic konture s ciklom CYCLE62(,,,) (Stran 245)
S klicem konture se profil brusilnega koluta prenese v cikel profiliranja.

10.4 Profiliranje (CYCLE495)

- Profiliranje s ciklom CYCLE495(,,,)
 - S ciklom CYCLE495 se profilira kolot.
- Razveljavitev izbire koordinatnega sistema poravnalca
 - s ciklom CYCLE435 (Stran 247)(,,,) ali
 - s ciklom OEM ali ciklom končnega uporabnika

Primer

```

;*Glavni program
T="WHEEL" D1
CYCLE435 ("WHEEL",1,"DRESSER_6",1,0,0,10,10,0,0,0)
G0 X10
Z-40
CYCLE62 ("KONTUR",0,,)
CYCLE495 ("WHEEL",1,.5,100,131,0.01,,,0.345,100,0,11,90,85)
CYCLE435 ()
M30

;*
N10 G00 G90
N20 G01 X=2.5 Z=-37 F=100
N30 Z=-23.03906 F=100
N40 G03 X=0 Z=-23 CR=400 RND=0 F=50
N50 G03 X=0 Z=-3 CR=50 F=100
N60 G01 X=0 Z=-2.8
N70 Z=-0.2
N80 X=-1 F=50
N90 Z=2 F=100
N100 M17

```

10.5 Cikli nihanja (CYCLE4071 ... CYCLE4079)

10.5.1 Opomba v zvezi s cikli nihanja

Ciklov nihanja ni mogoče programirati v zaslonskih maskah v SINUMERIK Operate.

10.5.2 CYCLE4071 - Vzdolžno brušenje z dodajanjem na točki obrata

Sintaksa


```
CYCLE4071 (<S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_I>, <S_K>, <S_H>, <S_A1>, <S_A2>)
```

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_A>	REAL	Globina dodatka na začetku
2	<S_B>	REAL	Globina dodatka na koncu
3	<S_W>	REAL	Širina brušenja
4	<S_U>	REAL	Čas glajenja
5	<S_I>	REAL	Podajanje za dodajanje
6	<S_K>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
7	<S_H>	INT	Število ponavljanj
8	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno) oz. 1. geometrijska os
9	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno) oz. 2. geometrijska os

Funkcija

Cikel je namenjen izvajanju ponavljajočih se dodajanj. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Med dodajanjem se izvede tangencialni premik.

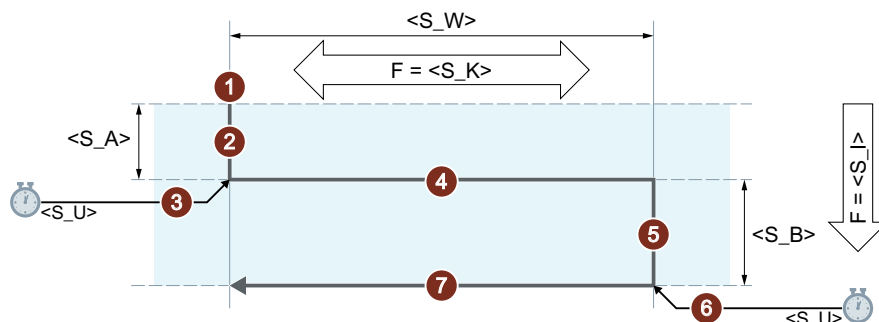Potek

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi.
 - ② Premik osi dodatka na globino dodatka na začetku <S_A> s podajanjem za dodajanje <S_I>.
 - ③ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K>.
 - ⑤ Premik osi dodatka na globino dodatka na koncu <S_B> s podajanjem za dodajanje <S_I>.
 - ⑥ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
 - ⑤ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika na začetno točko in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K>.
- Označuje ponavljajoče se korake postopka.
- Postopek se ponovi tolikokrat, da je doseženo programirano število ponovitev <S_H>.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Primer

Izvedba dveh premikov nihanja z naslednjimi parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Podajanje za dodajanje: 1 mm/min
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Programska koda

N10 T1 D1

N20 CYCLE4071 (0.02, 0.01, 100, 1, 1, 1000, 2)

Programska koda

N30 M30

10.5.3 CYCLE4072 - Vzдолžno brušenje z dodajanjem na točki obrata in s signalom za prekinitev

Sintaksa

```
CYCLE4072 (<S_GAUGE>, <S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_I>, <S_K>, <S_H>, <S_A1>, <S_A2>)
```

Parametri


Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_GAUGE>	STRING	Pogoji za prekinitev dodajanja: 1. Številka hitrega vhoda 2. Logični izraz
2	<S_A>	REAL	Globina dodatka na začetku
3	<S_B>	REAL	Globina dodatka na koncu
4	<S_W>	REAL	Širina brušenja
5	<S_U>	REAL	Čas glajenja
6	<S_I>	REAL	Podajanje za dodajanje
7	<S_K>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
8	<S_H>	INT	Število ponavljanj
9	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno) oz. 1. geometrijska os
10	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno) oz. 2. geometrijska os


Funkcija

Cikel je namenjen izvajanju ponavljajočih se dodajanj ob upoštevanju zunanega signala za prekinitev. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Med dodajanjem se izvede tangencialni premik. Ko je pogoj za prekinitev izpolnjen, se globinsko dodajanje prekine. Po prekinitvi globinskega dodajanja se vedno izvede celotni hod.

Potek

Prekinitev dodajanja na koncu

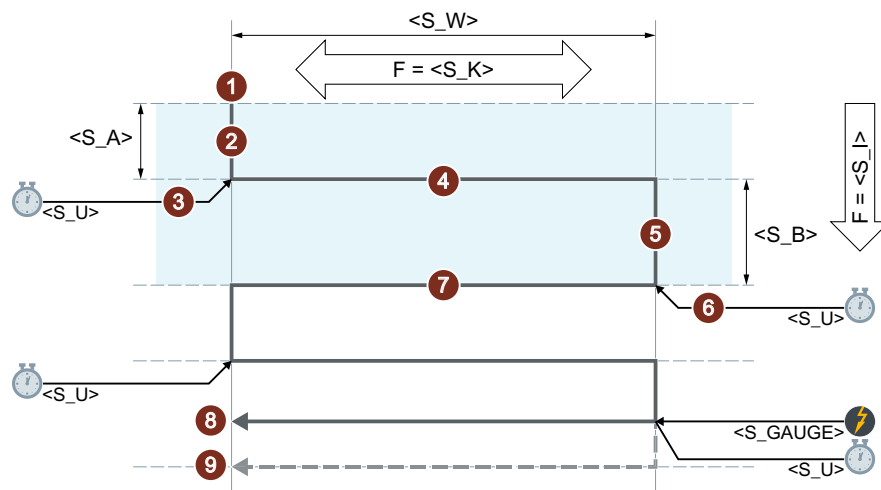

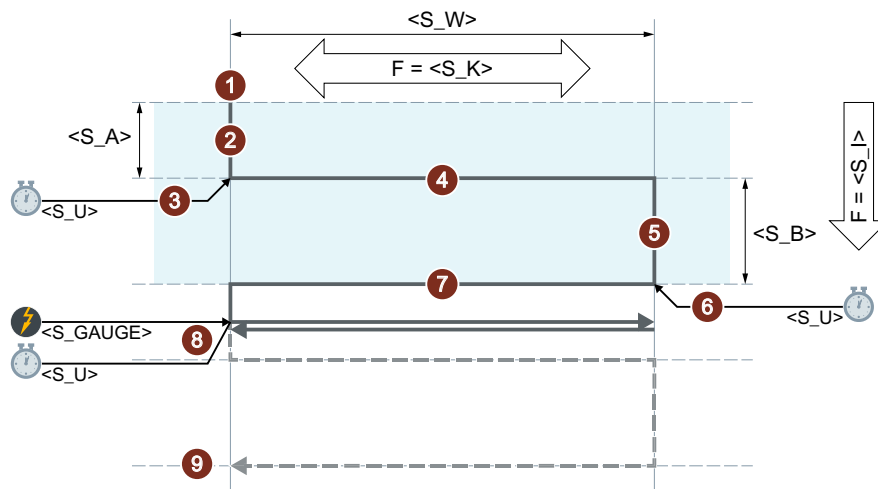Prekinitev dodajanja na začetku

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi.
- ② Premik osi dodatka na globino dodatka na začetku <S_A> s podajanjem za dodajanje <S_I>.
- ③ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
- ④ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K>.
- ⑤ Premik osi dodatka na globino dodatka na koncu <S_B> s podajanjem za dodajanje <S_I>.
- ⑥ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
- ⑤ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika orodja na začetno točko in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K>.
- ① Signal za prekinitev: Obdelava se konča, ko je dosežena naslednja začetna točka.
- ① Brez signala za prekinitev: Postopek se ponovi tolikokrat, da je doseženo programirano število ponovitev <S_H>.

Označuje ponavljajoče se korake postopka.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Viri

Cikel kot vire uporabi sinhronsko akcijo za vse stavke in spremenljivko sinhronske akcije. Sinhronska akcija se določi dinamično iz prostega območja obsega sinhronske akcije (CUS.DIR – 1 ..., CMA.DIR – 1000 ..., CST.DIR – 1199 ...). Kot spremenljivka za sinhronsko akcijo se uporabi SYG_IS[1].

Primeri

Primer 1: Nihanje z dvema hodoma

Parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Podajanje za dodajanje: 1 mm/min
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: hitri vhod 1 (\$A_IN[1])

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4072 ("1", 0.02, 0.01, 100, 1, 1, 1000, 2)
N30 M30
```

Primer 2: Nihanje z dvema hodoma

Parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Podajanje za dodajanje: 1 mm/min
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: Spremenljivka \$A_DBR[20] < 0,01

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4072 ("($A_DBR[20]<0.01)", 0.02, 0.01, 100, 1, 1, 1000, 2)
N30 M30
```

10.5.4 CYCLE4073 - Vzдолžno brušenje z neprekinjenim dodajanjem

Sintaksa

CYCLE4073 (<S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_K>, <S_H>, <S_A1>, <S_A2>)


Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_A>	REAL	Globina dodatka na začetku
2	<S_B>	REAL	Globina dodatka na koncu
3	<S_W>	REAL	Širina brušenja
4	<S_U>	REAL	Čas glajenja
5	<S_K>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
6	<S_H>	INT	Število ponavljanj
7	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno) oz. 1. geometrijska os
8	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno) oz. 2. geometrijska os

Funkcija

Cikel je namenjen izvajanju ponavljajočih se dodajanj. Pri tem se lahko dodajanje od začetka proti koncu razlikuje od dodajanja od konca proti začetku.

Potek

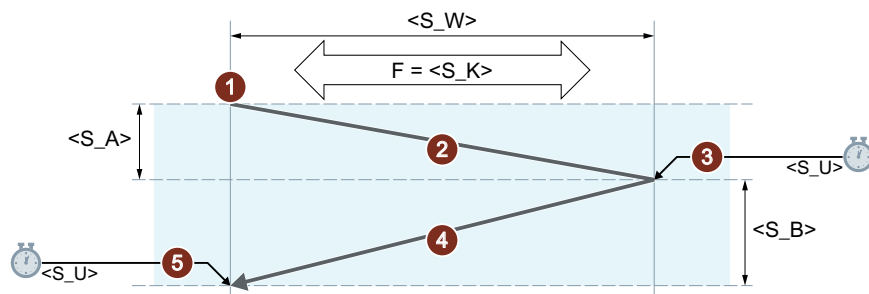

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi z globino dodatka 0.
 - ② Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika orodja in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K> z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na začetku <S_A>.
 - ③ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_W> kot pot premika orodja do začetne točke in s podajanjem za prečno dodajanje <S_K> z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na koncu <S_B>.
 - ⑤ Glajenje s časom glajenja <S_U>.
-  Označuje ponavljajoče se korake postopka.
- Postopek se ponovi tolikokrat, da je doseženo programirano število ponovitev <S_H>.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Primer**Nihanje z dvema hodoma**

Parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4073(0.02,0.01,100,1,1000,2)
N30 M30
```

10.5.5 CYCLE4074 - Vzдолžno brušenje z neprekinjenim dodajanjem in signalom za prekinitev

Sintaksa

```
CYCLE4074(<S_GAUGE>, <S_A>, <S_B>, <S_W>, <S_U>, <S_K>, <S_H>,
<S_A1>, <S_A2>)
```

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_GAUGE>	STRING	Pogoji za prekinitev dodajanja: 1. Številka hitrega vhoda 2. Logični izraz
2	<S_A>	REAL	Globina dodatka na začetku
3	<S_B>	REAL	Globina dodatka na koncu
4	<S_W>	REAL	Širina brušenja
5	<S_U>	REAL	Čas glajenja


Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
6	<S_K>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
7	<S_H>	INT	Število ponavljanj
8	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno) oz. 1. geometrijska os
9	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno) oz. 2. geometrijska os

Funkcija


Cikel je namenjen izvajanju ponavljajočih se dodajanj ob upoštevanju npr. zunanjega signala za prekinitev. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Ko je pogoj za prekinitev izpolnjen, se globinsko dodajanje prekine. Po preinitvi globinskega dodajanja se vedno izvede celotni hod.

Potek

Prekinitev dodajanja od konca proti začetku

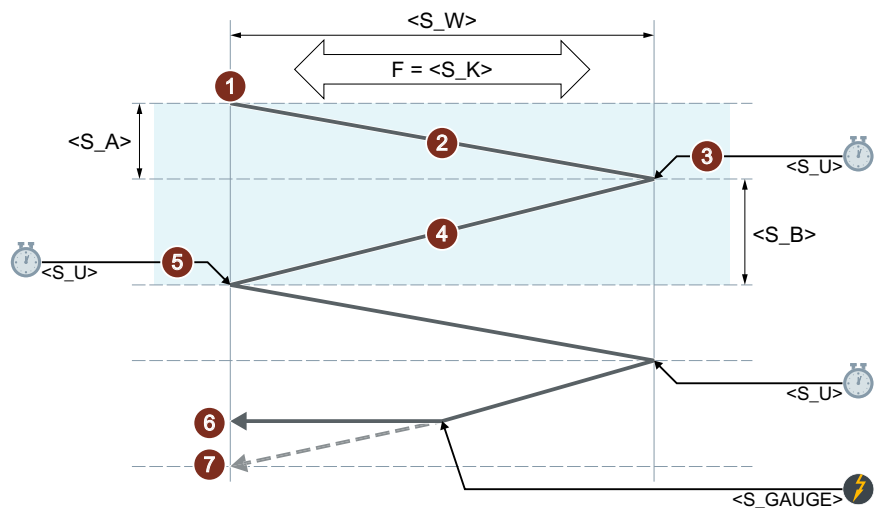

Prekinitev dodajanja od začetka proti koncu

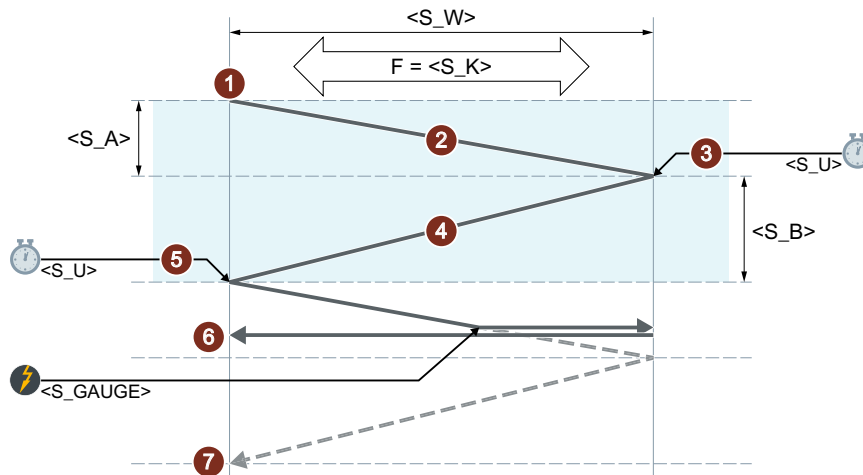

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi z globino dodatka 0.
 - ② Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_W \rangle$ kot pot premika orodja in s podajanjem za prečno dodajanje $\langle S_K \rangle$ z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na začetku $\langle S_A \rangle$.
 - ③ Glajenje s časom glajenja $\langle S_U \rangle$.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_W \rangle$ kot pot premika orodja do začetne točke in s podajanjem za prečno dodajanje $\langle S_K \rangle$ z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na koncu $\langle S_B \rangle$.
 - ⑤ Glajenje s časom glajenja $\langle S_U \rangle$.
 - ⑥ Signal za prekinitev: Globinsko dodajanje se prekine. Obdelava se konča, ko je dosežena naslednja začetna točka.
 - ⑤ Brez signala za prekinitev: Postopek se ponovi tolikokrat, da je doseženo programirano število ponovitev $\langle S_H \rangle$.
- Označuje ponavljajoče se korake postopka.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Viri

Cikel kot vire uporabi sinhronsko akcijo za vse stavke in spremenljivko sinhronske akcije. Sinhronska akcija se določi dinamično iz prostega območja obsega sinhronske akcije (CUS.DIR – 1 ..., CMA.DIR – 1000 ..., CST.DIR – 1199 ...). Kot spremenljivka za sinhronsko akcijo se uporabi SYG_IS[1].

Primeri

Primer 1: Nihanje z dvema hodoma

Parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: hitri vhod 1 (\$A_IN[1])

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4074 ("1", 0.02, 0.01, 100, 1, 1000, 2)
N30 M30
```

Primer 2: Nihanje z dvema hodoma

Parametri cikla:

- Globina dodatka na začetku: 0,02 mm
- Globina dodatka na koncu: 0,01 mm
- Hod: 100 mm
- Čas glajenja: 1 s
- Prečno podajanje: 1000 mm/min
- Ponovitve: 2
- Nihalna os in os dodatka: Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: Spremenljivka \$A_DBR[20] < 0,01

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4074 ("($A_DBR[20]<0.01)", 0.02, 0.01, 100, 1, 1000, 2)
N30 M30
```

10.5.6 CYCLE4075 - Ploskovno brušenje z dodajanjem na točki obrata

Sintaksa

```
CYCLE4075 (<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>, <S_P>, <S_A1>,
<S_A2>)
```

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_I>	REAL	Globina dodatka na začetku
2	<S_J>	REAL	Globina dodatka na koncu
3	<S_K>	REAL	Skupna globina dodatka
4	<S_A>	REAL	Širina brušenja
5	<S_R>	REAL	Podajanje za dodajanje
6	<S_F>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
7	<S_P>	REAL	Čas glajenja
8	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno)
9	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno)

Funkcija

Cikel je namenjen obdelavi s skupno globino dodatka po korakih dodajanja. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Med dodajanjem se izvede tangencialni premik.


Podatki poti od P1 do P4 so lahko negativni ali pozitivni.

Podatki osi dodatka in/ali nihalne osi so izbirni. Če en oz. noben od parametrov ni naveden, cikel uporabi prvi dve geometrijski osi kanala.


Če je vsota globine dodatka na začetku in na koncu enaka 0 oz. če je skupna globina dodatka enaka 0, se izvede samo en hod glajenja.

Potek

Skupna globina dodatka, dosežena pri dodajanju na drugi točki obrata

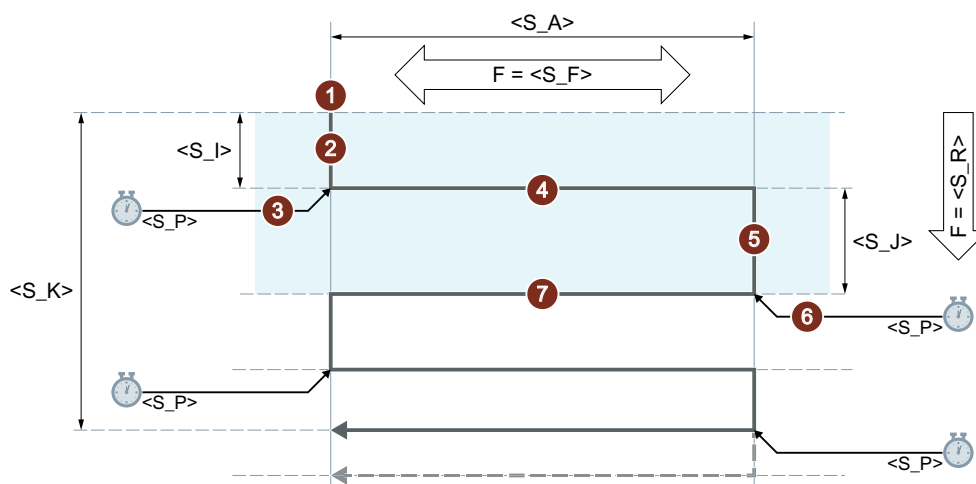

Skupna globina dodatka, dosežena pri dodajanju na prvi točki obrata

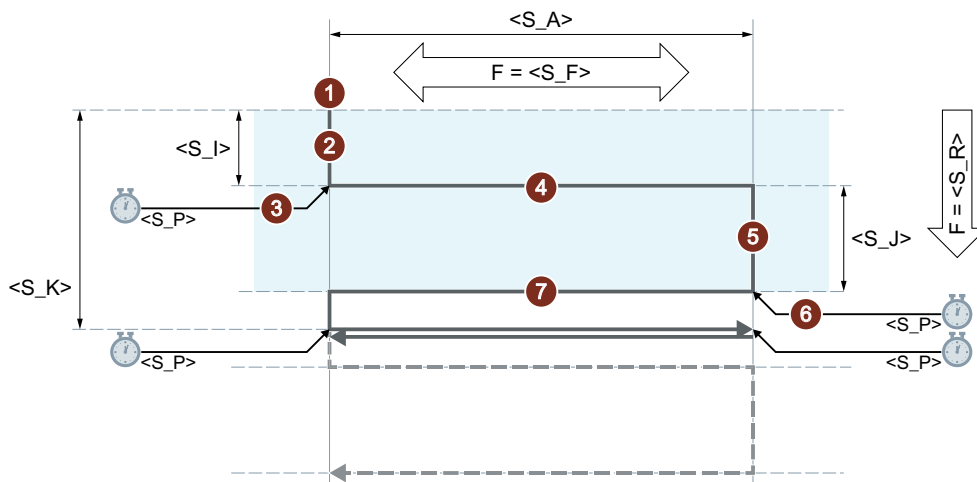

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi.
 - ② Premik osi dodatka na globino dodatka na začetku $\langle S_I \rangle$ s podajanjem za dodajanje $\langle S_R \rangle$.
 - ③ Glajenje s časom glajenja $\langle S_P \rangle$.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_A \rangle$ kot pot premika orodja in s podajanjem za prečno dodajanje $\langle S_F \rangle$.
 - ⑤ Premik osi dodatka na globino dodatka na koncu $\langle S_J \rangle$ s podajanjem za dodajanje $\langle S_R \rangle$.
 - ⑥ Glajenje s časom glajenja $\langle S_P \rangle$.
 - ⑦ Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_A \rangle$ kot pot premika orodja na začetno točko in s podajanjem za prečno dodajanje $\langle S_F \rangle$.
- Označuje ponavljajoče se korake postopka.
- Postopek se ponovi tolikokrat, da je dosežena skupna globina dodatka $\langle S_K \rangle$. Zadnji hod se nato neenakomerno porazdeli.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Primer

Nihanje z:

- 0,02 mm globine dodatka na začetku
- 0,01 mm globine dodatka na koncu
- Skupna globina dodatka 1 mm
- Hod 100 mm
- Podajanje za dodajanje 1 mm/min
- Prečno podajanje 1000 mm/min
- Čas glajenja 1 sekunda
- Standardne geometrijske osi

Programska koda

```

N10 T1 D1
N20 CYCLE4075(0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30

```

10.5.7 CYCLE4077 - Ploskovno brušenje z dodajanjem na točki obrata in s signalom za prekinitev

Sintaksa

```

CYCLE4077(<S_GAUGE>, <S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>,
<S_P>, <S_A1>, <S_A2>)

```

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_GAUGE>	STRING	Pogoj za prekinitev dodajanja: - Številka hitrega vhoda - Logični izraz
2	<S_I>	REAL	Globina dodatka na začetku
3	<S_J>	REAL	Globina dodatka na koncu
4	<S_K>	REAL	Skupna globina dodatka
5	<S_A>	REAL	Širina brušenja
6	<S_R>	REAL	Podajanje za dodajanje
7	<S_F>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
8	<S_P>	REAL	Čas glajenja
9	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno)
10	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno)

Funkcija

Cikel je namenjen obdelavi s skupno globino dodatka po korakih dodajanja. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Med dodajanjem se izvede tangencialni premik. Globinsko dodajanje se prekine, ko je signal za prekinitev hitrega vhoda enak 1 ali ko je dosežen pogoj za prekinitev. Po prekinitvi se izvede celotni hod.


Podatki poti od P2 do P5 so lahko negativni ali pozitivni.

Podatki osi dodatka in/ali nihalne osi so izbirni. Če en oz. noben od parametrov ni naveden, cikel uporabi prvi dve geometrijski osi kanala.


Če je vsota globine dodatka na začetku in na koncu enaka 0 oz. če je skupna globina dodatka enaka 0, se izvede samo en hod glajenja.

Potek

Prekinitev dodajanja na koncu

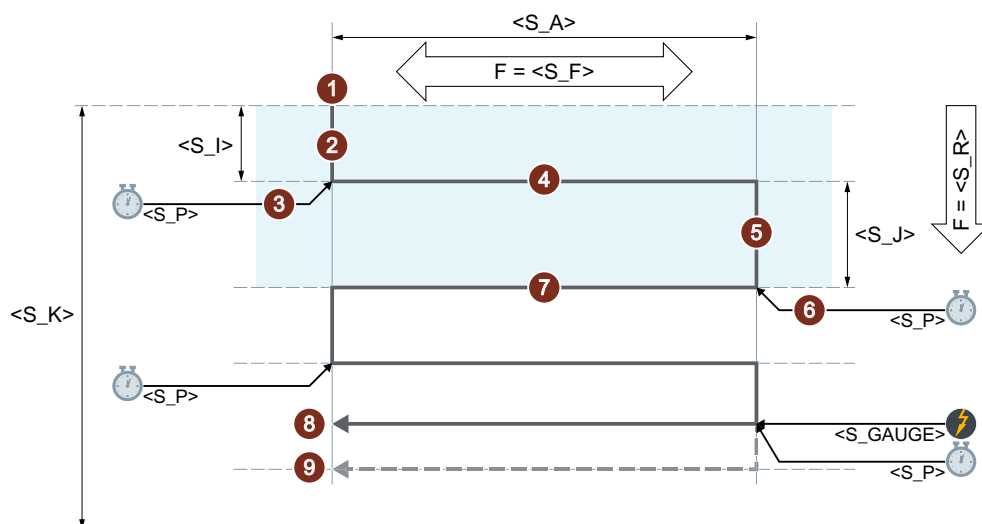

Prekinitev dodajanja na začetku

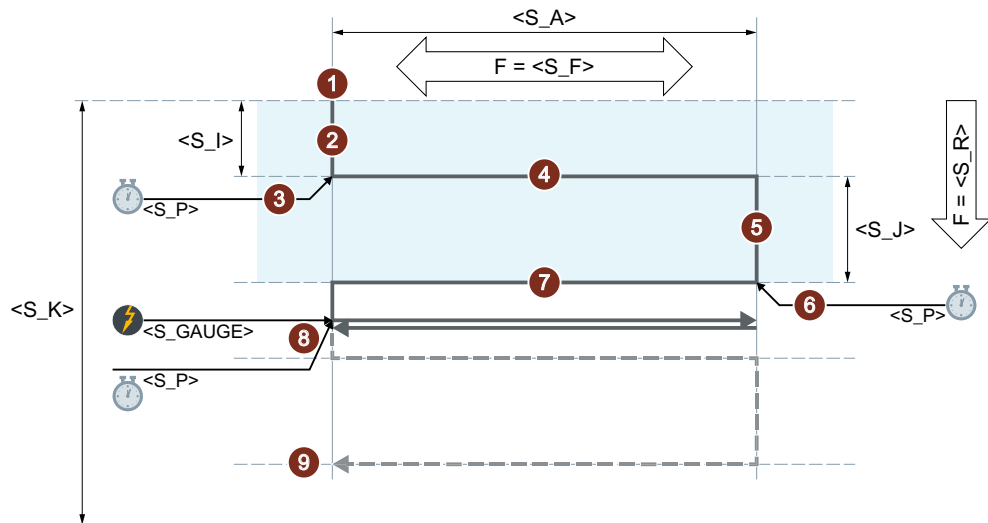

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi.
 - ② Premik osi dodatka na globino dodatka na začetku <S_I> s podajanjem za dodajanje <S_R>.
 - ③ Glajenje s časom glajenja <S_P>.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_A> kot pot premika orodja in s podajanjem za prečno dodajanje <S_F>.
 - ⑤ Premik osi dodatka na globino dodatka na koncu <S_J> s podajanjem za dodajanje <S_R>.
 - ⑥ Glajenje s časom glajenja <S_P>.
 - ⑤ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_A> kot pot premika orodja na začetno točko in s podajanjem za prečno dodajanje <S_F>.
 - ① Signal za prekinitev: Obdelava se konča, ko je dosežena naslednja začetna točka.
 - ① Brez signala za prekinitev: Postopek se ponovi tolikokrat, da je dosežena skupna globina dodatka <S_K>. Zadnji hod se nato neenakomerno porazdeli.
- Označuje ponavljajoče se korake postopka.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Viri

Cikel kot vire uporabi sinhronsko akcijo za vse stavke in spremenljivko sinhronske akcije. Sinhronska akcija se določi dinamično iz prostega območja obsega sinhronske akcije (CUS.DIR – 1 ..., CMA.DIR – 1000 ..., CST.DIR – 1199 ...). Kot spremenljivka za sinhronsko akcijo se uporabi SYG_IS[1].

Primeri

Primer 1

Nihanje z:

- 0,02 mm globine dodatka na začetku
- 0,01 mm globine dodatka na koncu
- Skupna globina dodatka 1 mm
- Hod 100 mm
- Podajanje za dodajanje 1 mm/min
- Prečno podajanje 1000 mm/min
- Čas glajenja 1 sekunda
- Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: hitri vhod 1 (\$A_IN[1])

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4077("1",0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30
```

Primer 2

Nihanje z:

- 0,02 mm globine dodatka na začetku
- 0,01 mm globine dodatka na koncu
- Skupna globina dodatka 1 mm
- Hod 100 mm
- Podajanje za dodajanje 1 mm/min
- Prečno podajanje 1000 mm/min
- Čas glajenja 1 sekunda
- Standardne geometrijske osi

Signal za prekinitev: Spremenljivka RAM-a z dvojnimi vrati 20 manj od 0,01 (\$A_DBR[20] < 0,01)

Programska koda

```
N10 T1 D1
N20 CYCLE4077("($A_DBR[20]<0.01)",0.02,0.01,1,100,1,1000,1)
N30 M30
```

10.5.8 CYCLE4078 - Ploskovno brušenje z neprekinjenim dodajanjem

Sintaksa

CYCLE4078 (<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_F>, <S_P>, <S_A1>, <S_A2>)

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_I>	REAL	Globina dodajanja od začetka proti koncu
2	<S_J>	REAL	Globina dodajanja od konca proti začetku
3	<S_K>	REAL	Skupna globina dodatka
4	<S_A>	REAL	Širina brušenja
5	<S_F>	REAL	Podajanje
6	<S_P>	REAL	Čas glajenja
7	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno)
8	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno)

Funkcija


Cikel je namenjen obdelavi s skupno globino dodatka z neprekinjenim dodajanjem. Globine dodatka od začetka proti koncu se lahko razlikujejo od globin dodatka od konca proti začetku.

Podatki poti od P1 do P4 so lahko negativni ali pozitivni.

Podatki osi dodatka in/ali nihalne osi so izbirni. Če en oz. noben od parametrov ni naveden, cikel uporabi prvi dve geometrijski osi kanala.

Če je vsota globine dodatka P1 in P2 enaka 0 oz. če je skupna globina dodatka enaka 0, se izvede samo en hod glajenja.

Potek

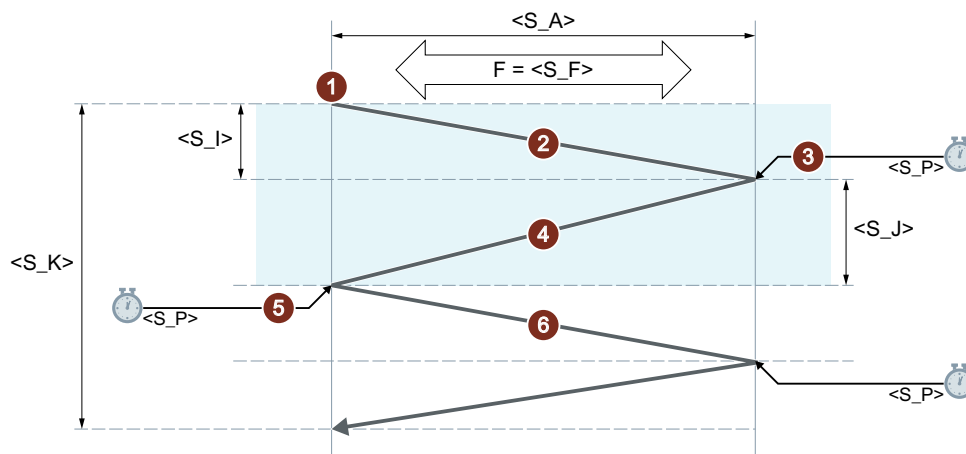

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi z globino dodatka 0.
- ② Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_A \rangle$ kot pot premika orodja in s podajanjem $\langle S_F \rangle$ z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na začetku $\langle S_I \rangle$.
- ③ Glajenje s časom glajenja $\langle S_P \rangle$.
- ④ Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_A \rangle$ kot pot premika orodja do začetne točke in s podajanjem $\langle S_F \rangle$ z neprekinjenim povečevanjem globine dodatka do globine na koncu $\langle S_J \rangle$.
- ⑤ Glajenje s časom glajenja $\langle S_P \rangle$.
- ⑥ Premik nihalne osi s širino brušenja $\langle S_A \rangle$ kot pot premika orodja na začetno točko in s podajanjem $\langle S_F \rangle$.

■ Označuje ponavljajoče se korake postopka.

Postopek se ponovi tolikokrat, da je dosežena skupna globina dodatka $\langle S_K \rangle$. Zadnji hod se nato neenakomerno porazdeli.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Primer

Nihanje z:

- 20 mm globine dodatka na začetku
- 10 mm globine dodatka na koncu
- Skupna globina dodatka 100 mm
- Hod 100 mm
- Podajanje 1000 mm/min
- Čas glajenja 1 sekunda
- Standardne geometrijske osi

Programska koda

```

N10 T1 D1
N20 CYCLE4078(20,10,100,100,1000,1)
N30 M30

```

10.5.9 CYCLE4079 - Ploskovno brušenje z intermitentnim dodajanjem

Sintaksa

CYCLE4079(<S_I>, <S_J>, <S_K>, <S_A>, <S_R>, <S_F>, <S_P>, <S_A1>, <S_A2>)

Parametri

Št.	Parametri	Tip podatkov	Pomen
1	<S_I>	REAL	Globina dodatka na začetku
2	<S_J>	REAL	Globina dodatka na koncu
3	<S_K>	REAL	Skupna globina dodatka
4	<S_A>	REAL	Širina brušenja
5	<S_R>	REAL	Podajanje za dodajanje
6	<S_F>	REAL	Podajanje za prečno dodajanje
7	<S_P>	REAL	Čas glajenja
8	<S_A1>	AXIS	Os dodatka (izbirno)
9	<S_A2>	AXIS	Nihalna os (izbirno)

Funkcija

Cikel je namenjen obdelavi s skupno globino dodatka po korakih dodajanja. Globina dodatka na začetku se lahko razlikuje od globine dodatka na koncu. Med dodajanjem se izvede tangencialni premik.


Podatki poti od P1 do P4 so lahko negativni ali pozitivni.

Podatki osi dodatka in/ali nihalne osi so izbirni. Če en oz. noben od parametrov ni naveden, cikel uporabi prvi dve geometrijski osi kanala.


Če je vsota globine dodatka na začetku in na koncu enaka 0 oz. če je skupna globina dodatka enaka 0, se izvede samo en hod glajenja.

Potek

Skupna globina dodatka, dosežena pri dodajanju na drugi točki obrata

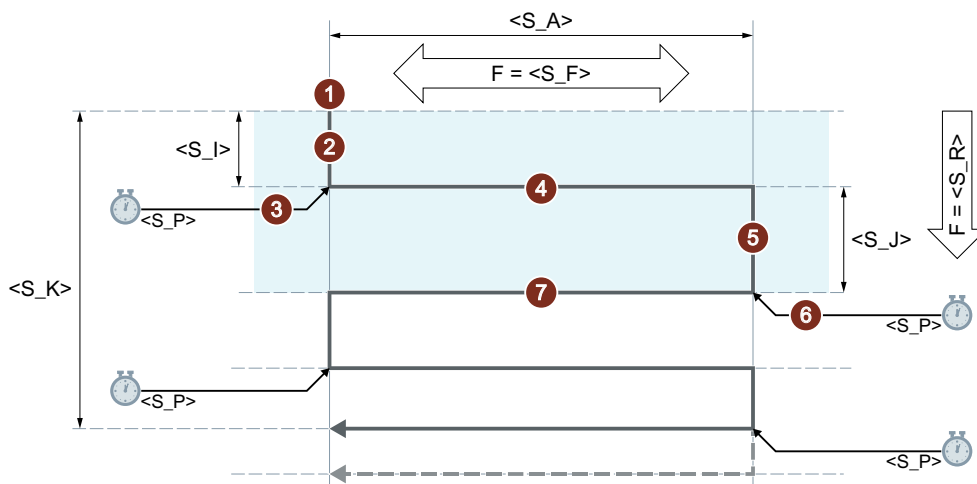

Skupna globina dodatka, dosežena pri dodajanju na prvi točki obrata

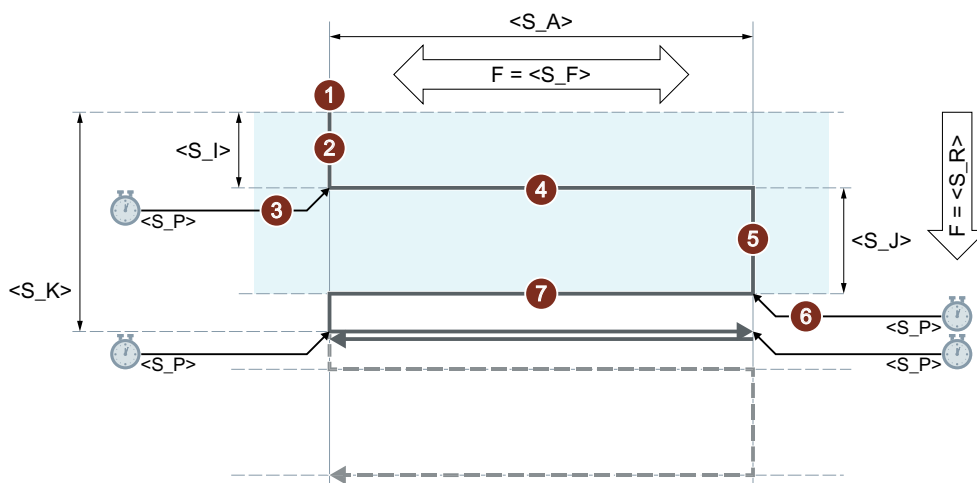

- ① Začetek cikla na trenutnem položaju nihalne osi.
 - ② Premik osi dodatka na globino dodatka na začetku <S_I> s podajanjem za dodajanje <S_R>.
 - ③ Glajenje s časom glajenja <S_P>.
 - ④ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_A> kot pot premika orodja in s podajanjem za prečno dodajanje <S_F>.
 - ⑤ Premik osi dodatka na globino dodatka na koncu <S_J> s podajanjem za dodajanje <S_R>.
 - ⑥ Glajenje s časom glajenja <S_P>.
 - ⑦ Premik nihalne osi s širino brušenja <S_A> kot pot premika orodja na začetno točko in s podajanjem za prečno dodajanje <S_F>.
- Označuje ponavljajoče se korake postopka.
- Postopek se ponovi tolikokrat, da je dosežena skupna globina dodatka <S_K>. Zadnji hod se nato neenakomerno porazdeli.

Napotek

Poteka ni mogoče prekiniti s posameznim stavkom.

Primer

Nihanje z:

- 0,02 mm globine dodatka na začetku
- 0,01 mm globine dodatka na koncu
- Skupna globina dodatka 1 mm
- Hod 100 mm
- Podajanje za dodajanje 1 mm/min
- Prečno podajanje 1000 mm/min
- Čas glajenja 1 sekunda
- Standardne geometrijske osi

Programska koda

```
N10 T1 D1  
N20 CYCLE4079(0.02,0.01,1,100,1,1000,1)  
N30 M30
```

10.6 Poravnava brusilnega koluta (CYCLE400)

10.6.1 Funkcija

S funkcijo "Poravnava brusilnega koluta" so podprti brusilni stroji z vrtljivo B-osjo.

Maksimalno območje kota pri poravnavi je omejeno z območjem premika udeleženih rotacijskih osi. Območje kota je dodatno tehnološko omejeno glede na uporabljeno orodje. Položaj rezalnega roba se po poravnavi samodejno prilagodi.

Definicija kota β

Za poravnavo brusilnih kolotov se uporabi od stroja neodvisen kot β .

V osnovnem položaju kinematike stroja je brusilni kolut lahko usmerjen proti Z ali proti X.

Obdelava na nasprotni strani

Izberete lahko, ali bo obdelava potekala na strani brusilnega koluta, ki ustreza položaju rezalnega roba, ali na nasprotni strani.

Prosti premik

Pred zasukom brusilnega koluta se lahko izvede prosti premik.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

10.6.2 Klic cikla

Postopek



1. Obdelovalni program je nameščen in nahajate se v urejevalniku.
2. Pritisnite programsko tipko "Razno".
3. Pritisnite programsko tipko "Poravnava brusilnega koluta".
Odpre se vnosno okno "Poravnava brusilnega koluta".

Parameter


Parameter	Opis	Ime enote
TC 	Ime zapisa podatkov zasuka	
β 	Kot orodja glede na rotacijsko os	Stopinje
Obdelava na nasprotni strani	- da: Obdelava na nasprotni strani položaja rezalnega roba - ne: Obdelava na strani položaja rezalnega roba	
Prosti premik	- da: Prosti premik pred zasukom - ne: Brez prostega premika pred zasukom	

Brušenje z B-osjo (samo pri stroju za rotacijsko brušenje)

11

11.1 Pregled

Stroji za rotacijsko brušenje z B-osjo so podprti z nosilci orodja.

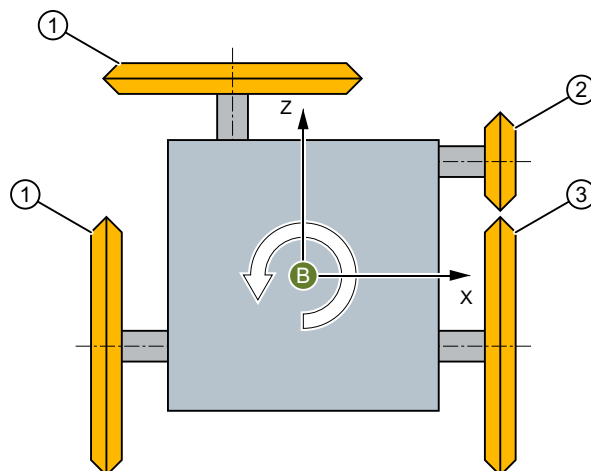

- ① Zunanji brusilni kolut
- ② Notranji brusilni kolut
- ③ Čelni brusilni kolut

Slika 11-1 Primer: Revolverska glava s 4 brusnimi vreteni

Nosilec orodja

Za vsako obstoječe brusno vreteno se pripravi lasten nosilec orodja. Vsak nosilec orodja ima kinematiko glave z B-osjo, ki je nastavljena kot 1. rotacijska os. Kot 2. rotacijska os se nastavi polumodejna rotacijska os v smeri brusnega vretena (vrednosti: 0° ali 180°).

Posamezni osnovni položaj se določi s kotom odmika B-osi (npr. 0° , 90° , 180° , 270° , poljubno). Če je eno od vreten glede na smer 90° mehansko postavljeno v rahlo poševnem položaju (npr. za 3°), se smerni vektor 2. rotacijske osi vnese v ustreznem poševnem položaju (komponenta smeri Y pa mora biti 0).

V "Oknu T, S, M" izberite ustrezni nosilec orodja.




Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Kot poravnave "Beta"


S kotom β lahko definirate zasuk na nasprotni strani osnovnega položaja.

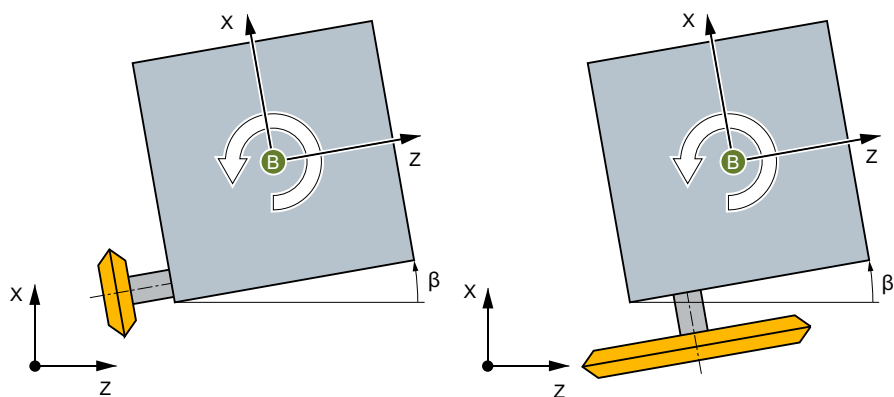


Slika 11-2 Zasuk za kot beta (B-os)

Zamenjava položaja rezalnega roba

Ob pomoči izbirnega polja "Obdelava na nasprotni strani" se upravlja 2. rotacijska os, s funkcijo CUTMOD pa se zamenja položaj rezalnega roba (npr. pri notranjem brušenju).

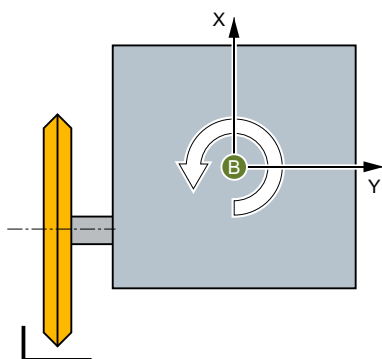

Obdelava na nasprotni strani =
ne

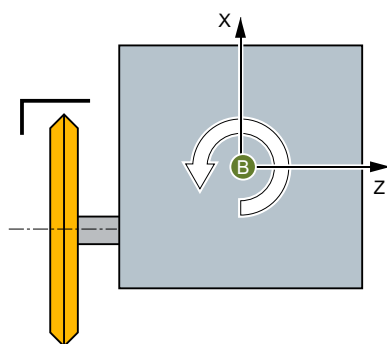

Obdelava na nasprotni strani = da

11.2 Okno T,S,M pri nastavljeni B-osi

Poravnava B-osi

Prikaz	Pomen
T	Vnos orodja (ime ali številka lokacije) S programsko tipko "Izberi orodje" lahko iz seznama orodij izberete želeno orodje.
D	Številka rezalnega roba orodja (1 – 9)
ST	Sestrsko orodje (pri strategiji nadomestnega orodja)
TC	Ime zapisa podatkov zasuka
	
β	Vnos kota za poravnavo orodja
Obdelava na nasprotni strani	- da: Obdelava na nasprotni strani položaja rezalnega roba - ne: Obdelava na strani položaja rezalnega roba
Vreteni 1 in 2 (npr. S1)	Izbira vretena za glavno vreteno in oznaka s številko vretena
M-funkcija vretena	 Vreteno izključeno: Vreteno se ustavi
	 Vrtenje v levo: Vreteno se vrti v nasprotni smeri urnega kazalca
	 Vrtenje v desno: Vreteno se vrti v smeri urnega kazalca
	 Pozicioniranje vretena Vreteno se postavi na želeno pozicijo.
Ostale M-funkcije	Vnos funkcij stroja V tabeli proizvajalca stroja najdete prireditev med pomenom in številko funkcije.
Premik ničelne točke G	Izbira premika ničelne točke (osnovna referenca, G54 - 57) S programsko tipko "Premik ničelne točke" lahko na seznamu nastavljenih premikov ničelne točke izberete premik ničelne točke.
Merska enota	Izbira merske enote (cole, mm) Tukaj izbrana nastavitve vpliva na programiranje.
Ravnina obdelave	Izbira ravnine obdelave (G17(XY), G18 (ZX), G19 (YZ))
Prestava	Določitev prestave (auto, I – V)
Lega ustavitve	Vnos pozicije vretena v stopinjah

Napotek

Pozicioniranje vretena

S to funkcijo je mogoče vreteno pozicionirati na določeno pozicijo kota, npr. pri menjavi orodja.

- Mirujoče vreteno se pozicionira po najhitrejši poti.
 - Pri vrtečem se vretenu se aktualna smer vrtenja ohrani in pozicionira.
-

Postopek



1. Izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "T,S,M".



3. Vnesite ime ali številko orodja T.
- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje", da se odpre seznam orodij, postavite kazalko na želeno orodje in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".

Orodje se prenese v "Okno T, S, M..." in se prikaže v polju s parametri orodja "T".



4. Vnesite želene parametre.
5. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Orodje se vstavi v vreteno.

Napotek

Nastavitev kota in položaja rezalnega roba

Polji "Beta" in "Obdelava na nasprotni strani" morate vedno izpolniti hkrati.

Napotek

Izbira zapisa podatkov zasuka

Če je na voljo samo en zapis podatkov zasuka, se izbirno polje "TC" ne prikaže.

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

11.3 Merjenje v JOG

11.3.1 Poravnava brusilnega koluta pri brušenju

V oknu T, S, M so na voljo vnosna polja za poravnavo brusilnega koluta, če je nastavljen nosilec orodja.

Poravnava orodij pri B-osi

- TC
Ime zapisa podatkov zasuka
Opozorilo: Če je na voljo samo en zapis podatkov zasuka, se izbirno polje "TC" ne prikaže.
- β
Vnos kota za poravnavo orodja
- Obdelava na nasprotni strani
da: Obdelava na nasprotni strani položaja rezalnega roba
ne: Obdelava na strani položaja rezalnega roba

11.3.2 Ročno merjenje brusilnega orodja (z B-osjo)

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine X oz. Z služi poravnalec kot referenčna točka.

Referenčno točko poravnalca lahko predstavlja premik ničelne točke ali poravnalno orodje. Ta nastavev je fiksno shranjena v podatkih stroja in jo določi proizvajalec stroja.



 
Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".
2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".
3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri kolut".

- | | |
|---|---|
|  | 4. Pritisnite programsko tipko "Izberi orodje".
Odpre se okno "Izbira orodja". |
|  | 5. V oknu "Izbira orodja" izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".
Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite brusilno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu". |
|  | |
|  | |
|  | 6. V izbirnem polju "Referenčna točka" izberite vnos "Poravnalec". |
| | Poravnalec kot orodje |
|  | 7. Postavite kazalko v polje "TR", pritisnite programsko tipko "Izbira poravnalca", izberite poravnalec, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine orodja, in pritisnite programsko tipko "V redu". |
|  | - ALI - |
| | Poravnalec kot premik ničelne točke |
|  | 7. Postavite kazalko na polje "Premik ničelne točke" in pritisnite programsko tipko "Izberi PNT". |
|  | 8. V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G509" izberite zeleni premik ničelne točke in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu". |
|  | 9. Pritisnite programsko tipko "X" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti. |
|  | |
|  | 10. Približajte orodje poravnalcu do razenja.
11. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".
Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese v seznam orodij.
Pri tem se prav tako samodejno upošteva tudi položaj rezalnega roba. |

Napotek

Aktivno brusilno orodje

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim brusilnim orodjem.

11.3.3 Ročno merjenje poravnalca (z B-osjo)

Referenčna točka

Pri merjenju dolžine X in dolžine Z služi brusilni kolut kot referenčna točka.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".



3. Pritisnite programsko tipko "Izmeri poravnalec".

Poravnalec kot orodje



4. Pritisnite programsko tipko "Izberi poravnalec".

Odpri se okno "Izbira orodja".



5. V oknu "Izbira orodja" izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Položaj rezalnega roba mora biti vnesen na seznamu orodij.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", na seznamu orodij izberite poravnalno orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".



Orodje se prenese v okno "Merjenje: Poravnalec".

- ALI -

 
Poravnalec kot premik ničelne točke




4. Postavite kazalko na polje "Premik ničelne točke" in pritisnite programsko tipko "Izberi PNT".



5. V oknu "Premik ničelne točke – G54 ... G509" izberite želeni premik ničelne točke in pritisnite programsko tipko "V ročnem načinu".



 6. Postavite kazalko na polje "TR" in pritisnite programsko tipko "Izberi brusilni kolut".




7. Izberite brusilni kolut, ki ga želite uporabiti za merjenje dolžine poravnalca, in pritisnite programsko tipko "V redu".

11.3 Merjenje v JOG



 8. Pritisnite programsko tipko "X" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.



9. Z brusilnim kolutom se približajte poravnalcu do razenja.



10. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".

11.3.4 Kalibracija osi zasuka

Pogoj

- Nastavljen je nosilec orodja.
- Vstavljen je brusilni kolut.
- Zapis podatkov zasuka za izmero je aktiven, pozicija zasuka β_0 se približa.

Napotek

Priporočamo, da pred kalibracijo vrtilne osi brusilni kolut naravnate na $\beta = 0^\circ$.

Postopek



1. V upravljalnem območju "Stroj" izberite način "JOG".



2. Pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".

3. Pritisnite programsko tipko "Os zasuka".
Odpre se okno "Kalibracija: Vrtilna os".



4. Če je nameščenih več zapisov podatkov zasuka, v izbirnem polju "TC" izberite želen zapis podatkov zasuka. Pozicija zasuka β_0 se določi z 0° .
V izbirnem polju "Obdelava na nasprotni strani" "da" ali "ne" izberite, na kateri strani položaja rezalnega roba naj se merjenje izvede.
5. Izberite merilno os (X oz. Z).
Pri merilni osi X se za izračun uporabljajo pozicije premera, pri merilni osi Z se uporabljajo pozicije rame.



6. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
Prvi kot β se samodejno nastavi na fiksno določeni kot 0° .



7. Nato se približajte obdelovancu do razenja in pritisnite programsko tipko "Shrani $\beta 0$ ".



8. Kolut ročno premaknite.
9. V polje "B1" oz. "B2" vnesite želeni kot.



10. Pritisnite tipko <CYCLE START>.
 $\beta 1$ oz. $\beta 2$ se samodejno nastavita.



11. Približajte se obdelovancu do razenja in pritisnite programsko tipko "Shrani B1" oz. "Shrani B2".



12. Pritisnite programsko tipko "Izračunaj".
Kot rezultat merjenja se prikaže vektor odmika I3 (X in Z) zapisa podatkov zasuka. Interno se izračuna tudi zapirajoči vektor I1 in zapiše v nosilec orodja.

Napotek

Kalibracija je mogoča samo z aktivnim orodjem.

Dolžina orodja brusilnega koluta se neposredno vključi v izračun vrtljive ročice. Na ta način so dolžine brusilnega koluta natančno znane.

Če dolžine brusilnega koluta le niso natančno znane, tvorita brusilni kolut in nihajna ročica eno enoto. Pri tej enoti ne morete določiti, ali dolžina izhaja iz koluta ali nihajne ročice. V tem primeru je pri več uporabljenih brusilnih kolutih priporočena uporaba nosilca orodja na en brusilni kolut.

Preprečevanje kolizij

12.1 Preprečevanje kolizij

Ob pomoči preprečevanja kolizij lahko med obdelavo obdelovanca oz. med ustvarjanjem programov preprečite kolizije in s tem škodo.



Programska opcija

Če želite to funkcijo uporabiti za geometrijsko primitivne elemente zaščitnega območja, potrebujete programsko opcijo "Preprečevanje kolizij ECO (stroj)".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Preprečevanje kolizij temelji na modelu stroja. Kinematika stroja je opisana kot kinematična veriga. Na te verige se vežejo zaščitna območja za dele stroja, ki jih želimo zaščititi.

Geometrija zaščitnih območij je opisana z elementi zaščitnega območja. S tem je krmilniku znano, kako se premikajo v koordinatnem sistemu stroja glede na pozicijo strojnih osi. Nato definirajte kolizijske pare, torej po dve zaščitni območji, ki se jih nadzoruje druga proti drugi.

Funkcija "Preprečevanje kolizij" med obdelavo redno izračuna razdaljo teh zaščitnih območij. Ko se dve zaščitni območji približujeta in pri tem dosežeta določeno varnostno razdaljo, se prikaže alarm, medtem ko se program oz. gibanje pred ustreznim stavkom premika zaustavi.

Napotek

Nadzor kolizij velja samo za enokanalne stroje.

Napotek

Referencirane osi

Za nadzorovanje zaščitnih območij morajo biti znane pozicije osi v prostoru stroja. Zato je preprečevanje kolizij aktivno šele po referenciranju.

POZOR
Stroj ni popolnoma zaščiten Nepopolni modeli (npr. nemodelirani deli stroja, obdelovanci ali predmeti, ki so na novo prispeli v delovni prostor) ter nenatančnosti pri vrednostih in dimenzijah lahko povzročajo kolizije.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o kinematični verigi in preprečevanju kolizij najdete v naslednjih dokumentih:

- Priročnik za uporabo osnovnih funkcij
- Priročnik za uporabo funkcij Nadzor in kompenziranje

12.2 Vklop preprečevanja kolizij

Pogoj

- Preprečevanje kolizij je urejeno in aktiven model stroja je na voljo.
- V nastavitvi "Preprečevanje kolizij" je za način delovanja AUTO oz. za načina delovanja JOG in MDA izbrano preprečevanje kolizij.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO>.



3. Pritisnite programsko tipko "Simultano zapisovanje".

- ALI -



4. Pritisnite programski tipki "Drugi pogledi" in "Strojnica".



Pri simultanem zapisovanju se prikaže aktivni model stroja.

12.3 Nastavitev preprečevanja kolizij

Preko "Nastavitev" lahko preprečevanje kolizij za upravljalno območje Stroj (načina AUTO ter JOG/MDA) vklopljate in izklopljate ločeno za stroj in za orodja.

Prek strojnih podatkov določite, od katere ravni zaščite naprej se preprečevanje kolizij za stroj oz. orodja v načinih JOG/MDA oz. AUTO lahko vkloplja in izkloplja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Nastavitev	Učinek
Način JOG/MDA Preprečevanje kolizij	V načinu JOG/MDA vklopite ali izklopite preprečevanje kolizij.
Način "AUTO" Preprečevanje kolizij	V načinu AUTO vklopite ali izklopite preprečevanje kolizij glede na strojne podatke \$MN_JOG_MODE_MASK. Opozorilo: V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.
JOG/MDA Machine	Če je preprečevanje kolizij za načina JOG/MDA vklopljeno, se nadzorujejo vsaj zaščitna območja stroja. Parametra ni možno spreminjati.
AUTO Machine	Če je vklopljeno preprečevanje kolizij za način AUTO, se nadzorujejo vsaj zaščitna območja stroja. Parametra ni možno spreminjati.
JOG/MDA Orodja	Preprečevanje kolizij zaščitnih območij orodja za načina JOG/MDA vklopite ali izklopite.
AUTO Orodja	Preprečevanje kolizij zaščitnih območij orodja za način AUTO vklopite ali izklopite.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Izberite način "JOG", "MDA" ali "AUTO".



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve".





4. Pritisnite programsko tipko "Preprečevanje kolizij".
Okno "Preprečevanje kolizij" se odpre.
5. V vrstici "Preprečevanje kolizij" za želene načine (npr. za JOG/MDA) izberite vnos "Vklop", da preprečevanje kolizij vklopite, oz. "Izklop", da preprečevanje kolizij izklopite.
6. Če želite nadzorovati samo zaščitna območja stroja, deaktivirajte potrditveno polje "Orodja".

Glejte tudi

Okno z dejanskimi vrednostmi (Stran 47)

Večkanalni pogled

13.1 Večkanalni pogled

Večkanalni pogled vam omogoča, da opazujete več kanalov hkrati v naslednjih upravljalnih območjih:

- Upravljalno območje "Stroj"
- Upravljalno območje "Program"

13.2 Večkanalni pogled v upravljalnem območju "Stroj"

Pri večkanalnem stroju lahko opazujete in upravljate izvajanje več programov hkrati.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Prikaz kanalov v upravljalnem območju "Stroj"

V upravljalnem območju "Stroj" lahko nastavite prikaz 2–4 kanalov hkrati.

Prek nastavitve določite, kateri kanali bodo prikazani v kakšnem vrstnem redu. Tukaj tudi nastavite, ali želite kanal skriti.

Napotek

Funkcija "REF POINT" se prikaže le v enokanalnem pogledu.

Večkanalni pogled

V uporabniškem vmesniku se prikažejo 2–4 kanali hkrati v kanalnih stolpcih.

- Za vsak kanal se drugo nad drugim prikažeta 2 okni.
- V zgornjem oknu se vedno nahaja prikaz dejanskih vrednosti.
- V spodnjem oknu se prikaže enako okno za oba kanala.
- Prikaz v spodnjem oknu izberete prek navpičnega stolpca programskih tipk.
Pri izbiri prek navpičnih programskih tipk veljajo naslednje izjeme:
 - Programska tipka "Dejanske vrednosti MKS" preklopi koordinatni sistem obeh kanalov.
 - Programski tipki "Zoom dejanska vrednost" in "Vse G-funkcije" preklopita v enokanalni pogled.

Enokanalni pogled

Če želite pri svojem večkanalnem stroju vedno opazovati le en kanal, nastavite trajen enokanalni pogled.

Vodoravne programske tipke

- Iskanje stavka
Pri izbiri iskanja stavka se ohrani večkanalni pogled. Prikaz stavka se prikaže kot iskalno okno.
- Upravljanje programa
Prikaže se okno "Upravljanje programa" za kanale, konfigurirane v večkanalnem pogledu. Tukaj vnešeni podatki veljajo za vse kanale skupaj.
- Če pritisnete enega od ostalih vodoravnih programskih tipk v upravljalnem območju "Stroj" (npr. "Prepisno shranjevanje", "Sinhronske akcije"), preklopite v začasni enokanalni pogled. Če okno zaprete, se vrnete v večkanalni pogled.

Preklop med eno- in večkanalnim pogledom



Pritisnite tipko <MACHINE> za hiter preklop med eno- in večkanalnim prikazom v območju Stroj.



Pritisnite tipko <NEXT WINDOW>, če želite znotraj kanalskega stolpca preklopiti med zgornjim in spodnjim oknom.

Urejanje programa v prikazu stavka



Preprosti postopki urejanja se lahko kot običajno vršijo prek tipke <INSERT> v aktualnem prikazu stavka.

Če prostor ne zadostuje, preklopite v enokanalni pogled.

Vpeljava programov

Za vpeljavo programa na stroju izberete posamezne kanale.

Pogoj

- Urejenih je več kanalov.
- Nastavitev "2 kanala", "3 kanali" oz. "4 kanali" je izbrana.

Prikaži/skrij večkanalni pogled



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Izberite način "JOG", "MDA" ali "AUTO".

...



3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve".



4. Pritisnite programsko tipko "Večkanalni pogled".



5. V oknu "Nastavitve za večkanalni pogled" v izbirnem polju "Pogled" izberite želeni vnos (npr. "2 kanala") in določite kanale ter vrstni red prikaza.

Na zaslonu načinov "AUTO", "MDA" in JOG" zgornja okna levega in desnega kanalnega stolpca zasedajo dejanske vrednosti.

6. Pritisnite programsko tipko "T,S,F", če želite pogledati okno "T,F,S". Okno "T,F,S" se prikaže v levem in desnem kanalnem stolpcu.

Opozorilo:

Programska tipka "T,F,S" je na voljo samo pri malih operaterjevih konzolah, to je do OP012.

13.3 Večkanalna funkcija pri velikih operaterjevih konzolah

Pri operaterjevih konzolah OP015, OP019 ter na PC lahko nastavite prikaz do 4 kanalov drug poleg drugega. To vam olajša ustvarjanje in vpeljevanje večkanalnih programov.

Robni pogoji

- OP015 z ločljivostjo 1024x768 pikslov: vidni do 3 kanali
- OP019 z ločljivostjo 1280x1024 pikslov: vidni do 4 kanali
- Za upravljanje OP019 je potrebno najmanj PCU50.5.

3- / 4-kanalni pogled v upravljalnem območju "Stroj"

Prek nastavitve Večkanalni pogled izberete kanale in določate pogled.

Kanalni pogled	Prikaz v upravljalnem območju "Stroj"
3-kanalni pogled	Za vsak kanal se drugo nad drugim prikažejo naslednja okna: • Okno z dejanskimi vrednostmi • T,F,S-okno • Okno s prikazom stavka Izbira funkcij • Če pritisnete eno od navpičnih programskih tipk, se T,F,S-okno prekrije.
4-kanalni pogled	Za vsak kanal se drugo nad drugim prikažejo naslednja okna: • Okno z dejanskimi vrednostmi • G-funkcije (programska tipka "G-funkcije" odpade). "Do vseh G-funkcij pride-te prek menijske tipke za naprej. • T,S,F-okno • Okno s prikazom stavka Izbira funkcij • Če pritisnete eno od navpičnih programskih tipk, se okno s prikazom G-kod prekrije.

Preklop med kanali



Pritisnite tipko <CHANNEL>, če želite preklopiti med kanali.



Pritisnite tipko <NEXT WINDOW>, če želite znotraj kanalskega stolpca preklopiti med tremi ali štirimi drug nad drugim razporejenimi okni.

Napotek

2-kanalni pogled

Za razliko od majhnih operaterjevih konzol je pri 2-kanalnem pogledu v upravljalnem območju "Stroj" vidno T,F,S-okno.

Upravljalno območje Program

V urejevalniku je lahko prikazanih do 10 programov drug poleg drugega.

Prikaz programa

Prek nastavitev v urejevalniku lahko določite širino programa v oknu urejevalnika. Tako lahko programe enakomerno razporedite ali razširite stolpec z aktivnim programom.

Status kanala

V prikazu stanja se po potrebi prikažejo obvestila o kanalu.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

13.4 Večkanalni pogled

Nastavitev	Pomen
Pogled	Tukaj določite, koliko kanalov naj se prikaže. • 1 kanal • 2 kanala • 3 kanali • 4 kanali
Izbira in zaporedje kanalov (pri pogledu "2–4 kanalov")	Določite, kateri kanali bodo prikazani v večkanalnem pogledu ter v kakšnem vrstnem redu.
Vidno (pri pogledu "2–4 kanalov")	Tukaj navedete, kateri kanali bodo prikazani v večkanalnem pogledu. Tako lahko na hitro odstranite kanale iz pogleda.

Primer

Vaš stroj ima 6 kanalov.

Konfigurirajte kanale 1–4 za večkanalni pogled in določite zaporedje prikaza (npr. 1,3,4,2).

V večkanalnem pogledu lahko pri preklopu kanala preklapljate le med kanali, ki so konfigurirani za večkanalni pogled, vsi ostali kanali se ne upoštevajo. Če s tipko <CHANNEL> v upravljalnem območju "Stroj" preklopite kanal naprej, dobite naslednje poglede: Kanali "1" in "3", kanali "3" in "4", kanali "4" in "2". Kanala "5" in "6" v večkanalnem pogledu ne bosta prikazana.

V enokanalnem pogledu se med vsemi kanali (1...6) pomikate brez upoštevanja konfiguriranega zaporedja za večkanalni pogled.

S kanalnim menijem lahko vedno izberete vse kanale, tudi tiste, ki niso konfigurirani za večkanalni pogled. Če preklopite v kanal, ki ni konfiguriran za večkanalni pogled, se avtomatično preklopi v enokanalni pogled. Samodejnega preklopa nazaj v večkanalni pogled ni, tudi če se ponovno izbere kanal, ki je konfiguriran za večkanalni pogled.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Izberite način "JOG", "MDA" ali "AUTO".





3. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Nastavitve".



4. Pritisnite programsko tipko "Večkanalni pogled".
Odpre se okno "Nastavitve za večkanalno delovanje".
5. Nastavite večkanalni oz. enokanalni pogled in določite, kateri kanali v upravljalnem območju "Stroj" in v urejevalniku naj bodo prikazani v kakšnem vrtnem redu.

Upravljanje orodij

14.1 Seznami za upravljanje orodij

V seznamih v območju Orodje so prikazana vsa orodja in, v kolikor so konfigurirane, tudi vse lokacije zalogovnika, ki so v NC ustvarjene oz. konfigurirane.

Vsi sezname prikazujejo enaka orodja po enaki razvrstitvi. Ko preklopite med seznamami, ostane kazalka na enakem orodju v istem odseku prikaza.

Seznami se razlikujejo po prikazanih parametrih in razvrstitvi programskih tipk. Preklop med seznamami je namenska zamenjava iz enega tematskega področja v drugega.

- **Seznam orodij**
Prikažejo se vsi parametri in funkcije za namestitvev in nastavitvev orodij.
- **Obraba orodja**
Tukaj so vsi parametri in funkcije, ki jih potrebujete med tekočim delovanjem, npr. funkcije za obrabo in nadzor.
- **Zalogovnik**
Tukaj so navedeni parametri zalogovnika in lokacij zalogovnika ter funkcije za orodja / lokacije zalogovnika.
- **Podatki orodja OEM**
Ta seznam je namenjen OEM-u za prosto načrtovanje.

Razvrščanje seznamov

Na voljo je možnost spreminjanja razvrstitve znotraj seznamov:

- po zalogovniku
- Po imenu (identifikator orodja, po abecedi)
- po tipu orodja
- po T-številki (identifikator orodja, številčno)
- po D-številki

Filtriranje seznamov

Na voljo imate možnost, da sezname filtrirate po naslednjih kriterijih:

- prikaži samo prvi rezalni rob
- Samo orodja, pripravljena za uporabo
- samo orodja z doseženo predhodno opozorilno mejo
- samo blokirana orodja
- samo orodja, označena kot aktivna

Funkcije iskanja

Na voljo imate možnost, da preiščete seznane po naslednjih predmetih:

- Orodje
- Lokacija zalogovnika
- Prazna lokacija

14.2 Upravljanje zalogovnika

Glede na konfiguracijo seznam orodij podpirajo upravljanje zalogovnika.

Funkcije upravljanja zalogovnika

- Prek vodoravne programske tipke "Zalogovnik" prejmete seznam, v katerem so prikazana orodja s podatki, ki se nanašajo na zalogovnik.
- V seznamih se prikaže stolpec zalogovnik/ lokacija zalogovnika.
- V osnovni nastavitvi so prikazani seznam razvrščeni po lokacijah zalogovnikov.
- V naslovni vrstici različnih seznamov se prikaže zalogovnik, ki je izbran prek kazalke.
- Navpična programska tipka "Izbira zalogovnika" se prikaže v seznamu orodij.
- Orodja je mogoče prek seznama orodij naložiti v zalogovnik ali razložiti iz njega.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

14.3 Tipi orodij

Ob namestitvi novega orodja je na voljo izbira različnih tipov orodij. Tip orodja določa, kateri geometrijski podatki so potrebni in kako se izračunajo.

Tipi orodij

New tool – favorites		
Type	Identifier	Tool position
400	Grinding wheel	   
490	Dresser	   
494	Dressing roll	   
496	Dressing wheel	   
710	3D probe	   

Slika 14-1 Primer za seznam priljubljenih orodij (rotacijsko brušenje)

New tool – favorites		
Type	Identifier	Tool position
410	Grinding wheel	   
490	Dresser	   
495	Dressing roll	   
497	Dressing wheel	   
710	3D probe	   

Slika 14-2 Primer za seznam priljubljenih orodij (ploskovno brušenje)

New tool – grinding tools		
Type	Identifier	Tool position
400	Grinding wheel	   
490	Dresser	   
494	Dressing roll	   
496	Dressing wheel	   

Slika 14-3 Razpoložljiva orodja v oknu "Novo orodje – brusilna orodja" (rotacijsko brušenje)

New tool – grinding tools		
Type	Identifier	Tool position
418	Grinding wheel	  
498	Dresser	  
495	Dressing roll	  
497	Dressing wheel	  

Slika 14-4 Razpoložljiva orodja v oknu "Novo orodje – brusilna orodja" (ploskovno brušenje)


New tool – special tools		
Type	Identifier	Tool position
718	3D probe	  
711	Edge finder	  
712	Mono probe	  
713	L probe	  
714	Star probe	  
725	Calibrating tool	  

Slika 14-5 Razpoložljiva orodja v oknu "Novo orodje – posebna orodja"

14.4 Izmera orodja

V tem poglavju je pregled dimenzioniranja orodij.


Tipi orodij

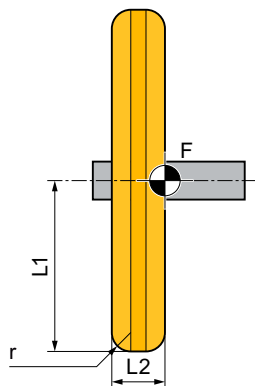

Slika 14-6 Brusilni kolut

Naslednja tabela kaže delovanje delovnih ravnin:

G17	• Dolžina 1 v Y • Dolžina 2 v X • Polmer v X/Y
G18	• Dolžina 1 v X • Dolžina 2 v Z • Polmer v Z/X
G19	• Dolžina 1 v Z • Dolžina 2 v Y • Polmer v Y/Z

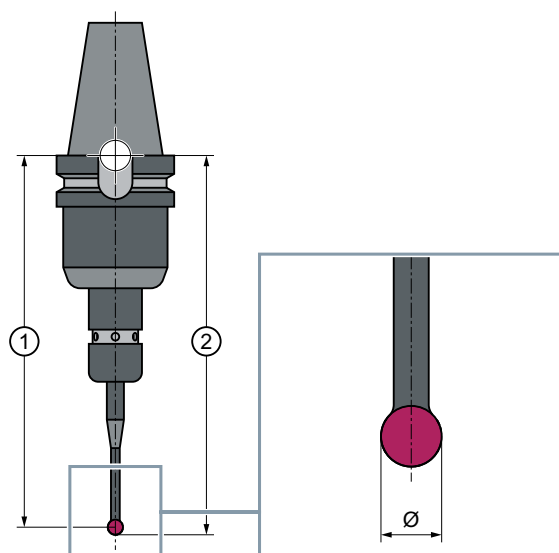

Slika 14-7 3D-merilno tipalo



Proizvajalec stroja

Dolžina orodja se meri do središča krogle ali do obsega krogle.
V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Napotek

3D-merilno tipalo je treba pred prvo uporabo kalibrirati.

14.5 Seznam orodij

14.5.1 Seznam orodij

Na seznamu orodij se prikažejo vsi parametri in funkcije, potrebni za namestitev in nastavitve orodij.

Vsako orodje se edinstveno identificira z identifikatorjem orodja in številko sestrskega orodja.

V prikazu orodij, tj. v prikazu pozicij rezalnih robov, se upošteva koordinatni sistem stroja.

Parametri orodja

Naslov stolpca	Pomen
Lokacija W L B BS  *  * *če je aktivirano v izbiri zalogovnika	Zalagovnik/številka lokacije - Številke lokacij zalogovnika V zalagovniku je najprej navedena številka zalogovnika in potem številka lokacije. Če je na voljo samo en zalagovnik, se prikaže samo številka lokacije. - Prenosna lokacija - Nakladalnik - Nakladalna postaja - Nakladalna točka Pri drugih tipih zalogovnika (npr. pri verigi) se lahko dodatno prikažejo naslednji simboli: - Lokacija vretena kot simbol - Lokacije za prijemalec 1 in prijemalec 2 (velja samo ob uporabi vretena z dvojnim prijemalcem) kot simbol.
Tip	Tip orodja Glede na tip orodja (prikazano s simbolom) se prikažejo določeni korekcijski podatki orodja. Simbol označuje pozicijo orodja, ki je bila izbrana ob nameščanju orodja.
	S tipko <SELECT> lahko spremenite pozicijo in tip orodja.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami. Opozorilo: Maksimalna dolžina imena za orodje je 31 znakov ASCII. Pri azijskih znakih ali znakih Unicode je število znakov manjše. Naslednji posebni znaki niso dovoljeni: # ".
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja).
D	Številka rezalnega roba
Koluti Ø	Premer koluta (pri brusilnem kolutu tipa 400 in tipa 410)
Dolžina X ali dolžina Z – Rotacijsko brušenje	Dolžina orodja Geometrijski podatki za dolžino X oz. dolžino Z

Naslov stolpca	Pomen
Dolžina Y ali dolžina Z – Ploskovno brušenje	Dolžina orodja Geometrijski podatki za dolžino Y oz. dolžino Z
Polmer rezalnega roba	Polmer orodja (pri brusilnem kolutu tipa 400 in tipa 410; poravnalec tipa 490, poravnalni valj tipa 495, poravnalno kolo tipa 497)
Ø	Premier orodja (pri 3D-merilnem tipalu tipa 710; robno tipalo tipa 711; mono tipalo tipa 712; L-tipalo tipa 713; kalibracijsko orodje tipa 725)
Zunanji Ø	Zunanji premer (pri zvezdnem tipalu tipa 714)

Drugi parametri

Če ste nastavili edinstvene številke rezalnih robov, bodo te prikazane v prvem stolpcu.

Naslov stolpca	Pomen
D-št.	Edinstvena številka rezalnega roba
SN	Številka rezalnega roba
EC	Nastavitvene korekcije
	Prikaz obstoječih nastavitvenih korekcij

Prek konfiguracijske datoteke v seznamu določite izbor parametrov.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Informacije o konfiguraciji in nastavitvi seznama orodij najdete v Priročniku za uporabo funkcij, Upravljanje orodij.


Simboli v seznamu orodij

Simbol / Oznaka		Pomen
Tip orodja		
Rdeči križec	✗	Orodje je blokirano.
Rumeni trikotnik – konica navzdol	▽	Predhodna opozorilna meja je dosežena.
Rumeni trikotnik – konica navzgor	△	Orodje je v posebnem stanju. Postavite kazalko na označeno orodje. Orodni namig poda kratek opis.
Zelen okvir	□	Orodje je predizbrano.
Zalogovnik/številka lokacije		
Zelena dvojna puščica	↔	Lokacija zalogovnika se nahaja na menjalni točki.

Simbol / Oznaka		Pomen
Siva dvojna puščica		Lokacija zalogovnika se nahaja na nakladalni točki.
Rdeči križec		Lokacija zalogovnika je blokirana.

**Proizvajalec stroja**

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

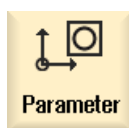Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij".
Odpri se okno "Seznam orodij".

14.5.2 Dodatni podatki

Za naslednji tip orodja so potrebni dodatni geometrijski podatki, ki niso vključeni v prikaz seznama orodij.

Tipi orodij z dodatnimi geometrijskimi podatki

Tip orodja	Dodatni parametri
710 3D-tipalo	Dolžina geometrije (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Dolžina obrabe (Δ dolžina X, Δ dolžina Y, Δ dolžina Z) Dolžina adapterja (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z)
712 Mono tipalo	Dolžina geometrije (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Dolžina obrabe (Δ dolžina X, Δ dolžina Y, Δ dolžina Z) Dolžina adapterja (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Kot korekcije (kot)
713 L-tipalo	Dolžina geometrije (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Dolžina obrabe (Δ dolžina X, Δ dolžina Y, Δ dolžina Z) Dolžina adapterja (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Kot korekcije (kot) Dolžina konzole (dolžina)

Tip orodja	Dodatni parametri
714 Zvezdno tipalo	Dolžina geometrije (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Dolžina obrabe (Δ dolžina X, Δ dolžina Y, Δ dolžina Z) Dolžina adapterja (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Kot korekcije (kot) Premer krogle ($\emptyset$)
725 Kalibracijsko orodje	Dolžina geometrije (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z) Dolžina obrabe (Δ dolžina X, Δ dolžina Y, Δ dolžina Z) Dolžina adapterja (dolžina X, dolžina Y, dolžina Z)

Ob pomoči konfiguracijske datoteke lahko določite, kateri podatki naj se prikažejo v oknu "Dodatni podatki".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.



2. Na seznamu izberite ustrezno orodje, npr. frezalo s kotno glavo.

3. Pritisnite programsko tipko "Dodatni podatki".

Odpre se okno "Dodatni podatki".

Programska tipka "Dodatni podatki" je aktivna samo, če je izbrano orodje, za katero je konfigurirano okno "Dodatni podatki".

14.5.3 Namestitev novega orodja

Okno "Novo orodje – priljubljena" vam pri namestitvi novega orodja omogoča vrsto izbranih tipov orodij, t. i. priljubljenih.

Če želeni tip orodja ni na seznamu priljubljenih, izberite želeno brusilno ali posebno orodje z ustreznimi programskimi tipkami.

Napotek

Brusilna orodja

 
Glede na konfiguracijo stroja so na voljo dodatna brusilna orodja.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.

2. V seznamu orodij postavite kazalko na mesto, kamor želite namestiti orodje.

- Pri tem lahko izberete prazno lokacijo zalagovnika ali NC-pomnilnik orodij izven zalagovnika.
- V območju NC-pomnilnika orodij lahko kazalko postavite tudi na obstoječe orodje. Podatki prikazanega orodja se ne prepišejo.
3.  Pritisnite programsko tipko "Novo orodje".
-  Odpre se okno "Novo orodje – priljubljena".
- ALI -
-  Če želite namestiti orodje, ki ni navedeno na seznamu priljubljenih, pritisnite programsko tipko "Brusilna orodja 400–499" ali "Posebno orodje 700–900".
- ali -
-  Odpre se okno "Novo orodje – brusilna orodja" oz. "Novo orodje – posebna orodja".
4.  Izberite orodje, tako da postavite kazalko na ustrezen tip orodja in na simbol za želeno pozicijo rezalnega roba.
5.  Če so na voljo več kot 4 pozicije rezalnih robov, izberite želeno pozicijo rezalnega roba s tipko <Kazalka levo> oz. <Kazalka desno>.
6.  Pritisnite programsko tipko "V redu".
- Orodje se s predhodno določenim imenom prenese na seznam orodij. Če je kazalka na seznamu orodij na prazni lokaciji zalagovnika, se orodje naloži na to lokacijo zalagovnika.

Potek namestitve orodja se lahko nastavi tudi drugače.

Več nakladalnih točk

Če ste za zalagovnik konfigurirali več nakladalnih točk, se pri nameščanju orodja ter po pritisku programske tipke "Naloži" na prazni lokaciji zalagovnika prikaže okno "Izberi točko nakladanja".

Tam izberite želeno nakladalno točko in svojo izbiro potrdite s programsko tipko "V redu".

Dodatni podatki

Ob ustrezni konfiguraciji se po izbiri želenega orodja in potrditvi s tipko "V redu" prikaže okno "Novo orodje".

Tu lahko določite naslednje podatke:

- Imena
- Tip lokacije orodja
- Velikost orodja

Dodatne informacije

Dodatne informacije o možnostih konfiguracije so na voljo v Priročniku za uporabo funkcij, Upravljanje orodij.

14.5.4 Merjenje orodja – seznam orodja

Na voljo je možnost, da korekcijske podatke posameznih orodij izmerite neposredno na seznamu orodij.

Napotek

Merjenje orodja je mogoče samo z aktivnim orodjem.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.



 
2. Na seznamu orodij izberite orodje, ki ga želite izmeriti, in pritisnite programsko tipko "Izmeri orodje".



Odpri se upravljalno območje "JOG" in orodje, ki ga je treba izmeriti, se v maski "Merjenje: Dolžina, ročno" vnese v polje "T".




3. Izberite številko rezalnega roba D in številko sestrskega orodja ST orodja.



4. Pritisnite programsko tipko "X", "Y" ali "Z" glede na to, katero dolžino orodja želite izmeriti.

 ...



5. Približajte se obdelovancu, ki ga želite izmeriti, in ga obdelajte z razenjem.

6. Vnesite položaj roba obdelovanca v X0, Y0 oz. Z0.

Če za X0, Y0 oz. Z0 ni vnesena nobena vrednost, se vrednost prevzame iz prikaza dejanskih vrednosti.



7. Pritisnite programsko tipko "Nastavi dolžino".

Dolžina orodja se samodejno izračuna in vnese v seznam orodij.

14.5.5 Upravljanje več rezalnih robov

Pri orodjih z več rezalnimi robovi prejme vsak rezalni rob svoj korekcijski nabor podatkov. Koliko rezalnih robov lahko ustvarite, je odvisno od tega, kaj je konfigurirano v krmilniku.

Rezalne robove orodja, ki jih ne potrebujete, lahko izbrišete.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.

2. Postavite kazalko na orodje, za katerega želite shraniti dodatne rezalne robove.



3. V oknu "Seznam orodij" pritisnite programsko tipko "Rezalni robovi".



 
4. Pritisnite programsko tipko "Nov rezalni rob".

V seznamu se ustvari nov podatkovni zapis.

Številka rezalnega roba se poveča za 1. Korekcijski podatki so prirejeni z vrednostmi rezalnega roba, na katerem se nahaja kazalka.

5. Vnesite korekcijske podatke za 2. rezalni rob.

6. Ponovite postopek, če želite ustvariti dodatne korekcijske podatke za rezalne robove.



7. Postavite kazalko na rezalni rob orodja, ki ga želite izbrisati, in pritisnite programsko tipko "Izbriši rezalni rob".

Podatkovni stavek bo izbrisan s seznama. Prvega rezalnega roba orodja ni mogoče izbrisati.

14.5.6 Brisanje orodja

Orodja, ki jih več ne uporabljate, lahko odstranite s seznama orodij, da je seznam bolj pregleden.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.

2. V seznamu orodij postavite kazalko na orodje, ki ga želite izbrisati.



3. Pritisnite programsko tipko "Izbriši orodje".

Prikaže se varnostno vprašanje.



4. Če ste prepričani, da želite orodje izbrisati, pritisnite programsko tipko "V redu".

Orodje se izbriše.

Če se je orodje nahajalo na lokaciji zalogovnika, se razloži in nato izbriše.

Več nakladalnih točk - orodje na lokaciji zalogovnika

Če ste za zalogovnik konfigurirali več nakladalnih točk, se po pritisku programske tipke "Izbriši orodje" prikaže okno "Izberi točko nakladanja".

Tam izberite želeno točko nakladanja in pritisnite programsko tipko "V redu", da se orodje razloži in izbriše.

14.5.7 Nalaganje in razlaganje orodja

Orodja je mogoče prek seznama orodij naložiti v zalogovnik ali razložiti iz njega. Pri nalaganju se orodje namesti na lokacijo zalogovnika. Med razlaganjem se orodje odstrani iz zalogovnika in shrani na seznam orodij.

Pri nalaganju se samodejno predlaga prazna lokacija, na katero lahko naložite orodje. Lahko pa tudi sami neposredno vnesete prazno lokacijo zalogovnika.

Orodja, ki jih v zalogovniku trenutno ne potrebujete, lahko iz zalogovnika razložite. HMI podatke o orodju potem samodejno shrani v seznam orodij izven zalogovnika v NC-pomnilniku.

Če želite orodje pozneje znova nastaviti, ga enostavno znova naložite in s tem se v ustrezni zalogovnik naložijo tudi podatki o orodju. S tem si prihranite večkratno vnašanje istih podatkov o orodju.

Postopek

 


1. Seznam orodij je odprt.




2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite naložiti v zalogovnik (pri razvrščanju po številki lokacije zalogovnika, ga najdete na koncu seznama orodij).

3. Pritisnite programsko tipko "Naloži".



 Opre se okno "Nalaganje na ...".
V polju "... Lokacija" je vnesena številka prve prazne lokacije zalogovnika.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu", če želite orodje naložiti na predlagano prazno lokacijo.



- ALI -

Vnesite želeno številko lokacije in pritisnite programsko tipko "V redu".



- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Vreteno".

. Orodje se naloži na navedeno lokacijo zalogovnika oz. v vreteno.

Več zalogovnikov

Če ste za konfigurirali več zalogovnikov, se po pritisku programske tipke "Naloži" prikaže okno "Naloži na ...".

Tam izberite želeni zalogovnik ter želeno lokacijo, če ne želite izbrati predlagane prazne lokacije, in svojo izbiro potrdite z "V redu".

Več nakladalnih točk

Če ste za zalogovnik konfigurirali več nakladalnih točk, se po pritisku programske tipke "Naloži" prikaže okno "Izberi točko nakladanja".

Tam izberite želeno nakladalno mesto in svojo izbiro potrdite z "V redu".

Razlaganje orodij



1. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite razložiti iz zalogovnika in pritisnite programsko tipko "Razloži".
2. V oknu "Izbira točke nakladanja" izberite želeno nakladalno točko.
3. Izbiro potrdite s tipko "V redu".

- ALI -

Izbiro prekličite s tipko "Prekini".

14.5.8 Izbira zalogovnika

Na voljo imate možnost, da neposredno izberete medpomnilnik, zalogovnik ali NC-pomnilnik.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.
2. Pritisnite programsko tipko "Izbira zalogovnika".

Če je na voljo samo en zalogovnik, med možnostmi preklapljate s programskimi tipkami, tj. z medpomnilnika na zalogovnik, z zalogovnika na NC-pomnilnik in z NC-pomnilnika nazaj na medpomnilnik. Kazalka se vedno postavi na začetek zalogovnika.


- ALI -



Če je na voljo več zalogovnikov, se odpre okno "Izbira zalogovnika". Tu postavite kazalko na želeni zalogovnik in pritisnite programsko tipko "Pojdi na ...".

Kazalka se postavi na začetek izbranega zalogovnika.

Skritje zalogovnika

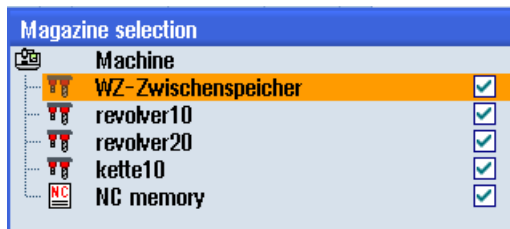

Če deaktivirate potrditveno polje zraven zalogovnika, se ta ne prikaže v seznamu zalogovnikov.

Potek izbire zalogovnika je lahko pri več zalogovnikih različno konfiguriran.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o možnostih konfiguracije so na voljo v Priročniku za uporabo funkcij, Upravljanje orodij.

14.5.9 Upravljanje orodja v datoteki

Če je v nastavitvah seznama orodij aktivirana opcija "Dovoli orodje v/iz datoteke", imate na seznamu priljubljenih na voljo dodatni vnos.

New tool – favorites		
Type	Identifier	Tool position
	Tool from file	
400	- Grinding wheel	
490	- Dresser	
494	- Dressing roll	
496	- Dressing wheel	
710	- 3D probe	

Slika 14-8 Novo orodje iz datoteke v seznamu priljubljenih

Ustvarjanje novega orodja iz datoteke

 


1. Seznam orodij je odprt.
2. V seznamu orodij postavite kazalko na mesto, kamor želite namestiti orodje.
Pri tem lahko izberete prazno lokacijo zalogovnika ali NC-pomnilnik orodij izven zalogovnika.
V območju NC-pomnilnika orodij lahko kazalko postavite tudi na obstoječe orodje. Podatki prikazanega orodja se ne prepišejo.
3. Pritisnite programsko tipko "Novo orodje".





Odpre se okno "Novo orodje – priljubljena".



4. Postavite kazalko na vnos "Orodje iz datoteke" in pritisnite programsko tipko "V redu".

Odpre se okno "Naloži podatke o orodju".



5. Premaknite se na želeno datoteko in pritisnite programsko tipko "V redu". Podatki orodja iz datoteke se preberejo in v oknu "Novo orodje" prikažejo s tipom orodja, imenom orodja in evtl. z določenimi parametri.



6. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Orodje se s predhodno določenim imenom prenese na seznam orodij. Če je kazalka na seznamu orodij na prazni lokaciji zalgovnika, se orodje naloži na to lokacijo zalgovnika.

Potek namestitve orodja se lahko nastavi tudi drugače.

Razlaganje orodja v datoteko



1. Seznam orodij je odprt.



2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite razložiti iz zalgovnika, ter pritisnite programski tipki "Razloži" in "V datoteko".



3. Premaknite se na zelen imenik in pritisnite programsko tipko "V redu".



4. V polje "Ime" vnesite želeno ime datoteke in pritisnite programsko tipko "V redu".



Polju je prirejeno ime orodja.

Orodje se razloži, podatki orodja pa se nato zapišejo v datoteko.

Po ustrezni nastavitvi se orodje, razloženo v datoteko, po branju v datoteko izbriše iz NC-pomnilnika.

Brisanje orodja v datoteki



1. Seznam orodij je odprt.

2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite izbrisati.



3. Pritisnite programski tipki "Briši orodje" in "V datoteki".





3. Premaknite se na želen imenik in pritisnite programsko tipko "V redu".



4. V polje "Ime" vnesite želeno ime datoteke in pritisnite programsko tipko "V redu".

Polju je prirejeno ime orodja.

Orodje se razloži, podatki orodja pa se nato zapišejo v datoteko. Nato se orodje izbriše iz NC-pomnilnika.

14.6 Obraba orodja

14.6.1 Obraba orodja

V seznamu obrabe orodja se nahajajo vsi parametri in funkcije, ki jih potrebujete med tekočim delovanjem.

Orodja, ki so dlje časa v uporabi, se lahko obrabijo. To obrabo lahko izmerite in vnesete v seznam obrabe orodij. Krmilnik te podatke upošteva pri izračunu korekcije dolžin orodja oz. polmerov. Na ta način dosežete enakomerno natančnost pri obdelavi obdelovanca.

Tipi nadzora

Čas uporabe orodja lahko samodejno nadzorujete na podlagi količine, življenjske dobe ali obrabe.

Poleg tega lahko orodja, ki jih ne želite več uporabljati, blokirate.

Napotek

Kombinacija tipov nadzora

Določeno orodje lahko nadzorujete z enim tipom ali s poljubno kombinacijo tipov nadzora.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Parametri orodja

Naslov stolpca	Pomen
Lokacija W L B BS  *  * *če je aktivirano v izbiri zalogovnika	Zalogovnik/številka lokacije - številke lokacij zalogovnika V zalogovniku je najprej navedena številka zalogovnika in nato številka lokacije. Če je na voljo samo en zalogovnik, se prikaže samo številka lokacije. - Prenosna lokacija - Nakladalnik - Nakladalna postaja - Nakladalna točka v nakladalnem zalogovniku Pri drugih tipih zalogovnika (npr. pri verigi) se lahko dodatno prikažejo naslednji simboli: - Lokacija vretena kot simbol - Lokacije za prijemalec 1 in prijemalec 2 (velja samo ob uporabi vretena z dvojnimi prijemalci) kot simbol.
Tip	Tip orodja Glede na tip orodja (prikazano s simbolom) se omogočijo določeni korekcijski podatki orodja.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami. Opozorilo: Maksimalna dolžina imena za orodje je 31 znakov ASCII. Pri azijskih znakih ali znakih Unicode je število znakov manjše. Naslednji posebni znaki niso dovoljeni: # ".
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja).
D	Številka rezalnega roba
Δ dolžina X, Δ dolžina Z – Rotacijsko brušenje	Obraba v smeri X oz. obraba v smeri Z
Δ dolžina Y, Δ dolžina Z – Ploskovno brušenje	Obraba v smeri Y oz. obraba v smeri Z
Δ polmer rezalnega roba	Obraba orodja s polmerom rezalnega roba (pri brusilnem kolutu tipa 400 in tipa 410; poravnalec tipa 490, poravnalni valj tipa 495, poravnalno kolo tipa 497)
Δ Ø	Obraba orodja s premerom (pri 3D-merilnem tipalu tipa 710; robno tipalo tipa 711; mono tipalo tipa 712; L-tipalo tipa 713; kalibracijsko orodje tipa 725)
Δ zunanji Ø	Obraba orodja z zunanjim premerom (pri zvezdnem tipalu tipa 714)
T C	Izbira nadzora orodja – z življenjsko dobo (T) – s količino (C) – z obrabo (W) – Skupna korekcija obrabe (S) Nadzor obrabe se konfigurira prek podatkov stroja. V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Naslov stolpca	Pomen
Življenjska doba, oz. Količina, oz. Obraba Skupna korekcija obrabe * *Parameter odvisen od izbora v TC	Življenjska doba orodja. Število obdelovancev. Obraba orodja.
Želena vrednost	Želena vrednost za življenjsko dobo, količino oz. obrabo
Predhodna opozorilna meja	Navedba življenjske dobe, količine oz. obrabe, pri kateri se izda opozorilo.
G	Orodje je blokirano, ko je aktivirano potrditveno polje.

Drugi parametri

Če ste nastavili edinstvene številke rezalnih robov, bodo te prikazane v prvem stolpcu.

Naslov stolpca	Pomen
D-št.	Edinstvena številka rezalnega roba
SN	Številka rezalnega roba
SC	Skupne korekcije
	Prikaz obstoječih nastavitvenih korekcij

Simboli v seznamu obrabe orodja

Simbol / Oznaka		Pomen
Tip orodja		
Rdeči križec		Orodje je blokirano.
Rumeni trikotnik – konica navzdol		Predhodna opozorilna meja je dosežena.
Rumeni trikotnik – konica navzgor		Orodje je v posebnem stanju. Postavite kazalko na označeno orodje. Orodni namig poda kratek opis.
Zelen okvir		Orodje je predizbrano.
Zalogovnik/številka lokacije		
Zelena dvojna puščica		Lokacija zalogovnika se nahaja na menjalni točki.
Siva dvojna puščica (možno konfigurirati)		Lokacija zalogovnika se nahaja na nakladalni točki.
Rdeči križec		Lokacija zalogovnika je blokirana.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Obraba orodja".

14.6.2 Ponovno aktiviranje orodja

Na voljo imate možnost, da blokirana orodja zamenjate oz. jih obnovite za ponovno uporabo.

Pogoji

Za ponovno aktiviranje orodja mora biti aktivirana funkcija nadzora ter shranjena želena vrednost.

Postopek



1. Seznam obrabe orodij je odprt.
2. Postavite kazalko na orodje, ki je blokirano in ga želite obnoviti za ponovno uporabo.



3. Pritisnite programsko tipko "Ponovno aktiviraj".
Vrednost, vnesena kot zelena vrednost, se vnese kot nova življenjska doba oz. količina.
Blokada orodja se sprosti.

Ponovno aktiviranje in pozicioniranje

Če je konfigurirana funkcija "Ponovno aktiviraj s pozicioniranjem", se lokacija zalgovnika, na kateri je želeno orodje, pozicionira na nakladalno točko. Orodje lahko zamenjate.

Ponovno aktiviranje vseh tipov nadzora

Če je konfigurirana funkcija "Ponovno aktiviraj vse tipe nadzora", se pri ponovnem aktiviranju znova ponastavijo vsi tipi nadzora, nastavljeni v NC.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Več nakladalnih točk

Če ste za zalgovnik konfigurirali več nakladalnih točk, se po pritisku programske tipke "Naloži" prikaže okno "Izberi točko nakladanja".

Tam izberite želeno nakladalno točko in svojo izbiro potrdite s programsko tipko "V redu".

Dodatne informacije

Dodatne informacije o možnostih konfiguracije so na voljo v Priročniku za uporabo funkcij, Upravljanje orodij.

14.7 Podatki orodja OEM

Na voljo imate možnost, da seznam konfigurirate po lastnih potrebah.

Glede na konfiguracijo stroja se na seznamu z OEM-podatki orodij prikažejo parametri, specifični za brušenje.

Parametri, specifični za brusilna orodja

Naslov stolpca	Pomen
Minimalni polmer	Minimalni polmer Mejna vrednost za polmer brusilnega koluta glede na geometrijski nadzor.
aktualni polmer	Aktualni polmer Prikaže vsoto geometrijske vrednosti, vrednosti obrabe in – v kolikor je nastavljena – osnovne dimenzije.
Minimalna širina	Minimalna širina koluta Mejna vrednost za širino brusilnega koluta glede na geometrijski nadzor.
aktualna širina	Aktualna širina koluta Širina brusilnega koluta, ki jo dobimo npr. po poravnavi.
Največje število vrtljajev	Prikaže maksimalno število vrtljajev
Maksimalna obodna hitrost	Maksimalna obodna hitrost
Kot koluta	Kot nagnjenega brusilnega koluta
Številka vretena 	Številka vretena, ki ga je treba nadzorovati (npr. polmer koluta in širina koluta) in programirati (npr. obodna hitrost koluta).
Parameter Izračun polmera 	Izbira parametra za izračun polmera - Dolžina X - Dolžina Y - Dolžina Z - Polmer
Pravilo veriženja	Določa, kateri parametri orodja naj bodo med seboj povezani od rezalnega roba 2 (D2) in rezalnega roba 1 (D1). Sprememba vrednosti enega od verižnih parametrov se pri veriženju parametrov samodejno prenese na druge rezalne robove.

Dodatne informacije

- Več informacij o brusilnih orodjih najdete v Priročniku za uporabo funkcij, Orodja.
- Več informacij o konfiguraciji OEM-podatkov o orodjih najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".
2. Pritisnite programsko tipko "OEM-orodje".
3. Postavite kazalko na brusilno orodje.

14.8 Zalogovnik

Na seznamu zalogovnikov so prikazana orodja s podatki, ki se nanašajo na vaš stroj. Tukaj lahko ciljno izvajate dejanja, ki se nanašajo na zalogovnike in lokacije zalogovnikov.

Posamezne zalogovnike lahko za orodja lokacijsko kodirate oz. blokirate.

Parametri orodja

Naslov stolpca	Pomen
Lokacija W L B BS   *če je aktivirano v izbiri zalogovnika	Zalogovnik/številka lokacije - Številke zalogovnikov V zalogovniku je najprej navedena številka zalogovnika, potem pa številka lokacije. Če je na voljo samo en zalogovnik, se prikaže samo številka lokacije. - Prenosna lokacija - Nakladalnik - Nakladalna postaja - Nakladalna točka v nakladalnem zalogovniku Pri drugih tipih zalogovnika (npr. pri verigi) se lahko dodatno prikažejo naslednji simboli: - Lokacija vretena kot simbol - Lokacije za prijemalec 1 in prijemalec 2 (velja samo ob uporabi vretena z dvojnimi prijemalcem) kot simbol
Tip	Tip orodja Glede na tip orodja (prikazano s simbolom) se omogočijo določeni korekcijski podatki orodja. Simbol označuje pozicijo orodja, ki je bila izbrana ob nameščanju orodja.
	S tipko <SELECT> lahko spremenite pozicijo in tip orodja.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja (ST). Ime lahko vnesete z besedami ali številkami. Opozorilo: Maksimalna dolžina imena za orodje je 31 znakov ASCII. Pri azijskih znakih ali znakih Unicode je število znakov manjše. Naslednji posebni znaki niso dovoljeni: # ".
ST	Številka sestrskega orodja (nadomestnega orodja).
D	Številka rezalnega roba
G	Onemogočanje pozicije v zalogovniku
Ü	Označevanje orodja, ko je preveliko. Orodje v zalogovniku zaseda velikost dveh polovičnih lokacij levo, dveh polovičnih lokacij desno, ene polovične lokacije zgoraj in ene polovične lokacije spodaj.
P	Kodiranje fiksne pozicije Orodje je fiksno prirejeno tej lokaciji zalogovnika.

Drugi parametri


Če ste nastavili edinstvene številke rezalnih robov, bodo te prikazane v prvem stolpcu.

Naslov stolpca	Pomen
D-št.	Edinstvena številka rezalnega roba
SN	Številka rezalnega roba

Simboli na seznamu zalogovnikov

Simbol / Oznaka		Pomen
Tip orodja		
Rdeči križec	✗	Orodje je blokirano.
Rumeni trikotnik – konica navzdol	▼	Predhodna opozorilna meja je dosežena.
Rumeni trikotnik – konica navzgor	▲	Orodje je v posebnem stanju. Postavite kazalko na označeno orodje. Orodni namig poda kratek opis.
Zelen okvir	□	Orodje je predizbrano.
Zalogovnik/številka lokacije		
Zelena dvojna puščica	↔	Lokacija zalogovnika se nahaja na menjalni točki.
Siva dvojna puščica (navstavljlivo)	↔	Lokacija zalogovnika se nahaja na nakladalni točki.
Rdeči križec	✗	Lokacija zalogovnika je blokirana.

Postopek

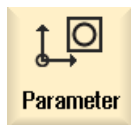

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Zalogovnik".

14.8.1 Pozicioniranje zalogovnika

Lokacije zalogovnika lahko pozicionirate neposredno na nakladalne točke.

Postopek



1. Seznam zalogovnikov je odprt.

2. Postavite kazalko na lokacijo zalogovnika, ki jo želite pozicionirati na nakladalno točko.



3. Pritisnite programsko tipko "Pozicioniraj zalogovnik".

Lokacija zalogovnika se pozicionira na nakladalno točko.

Več nakladalnih točk

Če ste za zalogovnik konfigurirali več nakladalnih točk, se po pritisku programske tipke "Pozicioniraj zalogovnik" prikaže okno "Izberi točko nakladanja".

Tam izberite želeno nakladalno točko in svojo izbiro potrdite z "V redu", da lokacijo zalogovnika pozicionirate na nakladalno točko.

14.8.2

Premestitev orodja

Orodja lahko znotraj zalogovnikov neposredno premestite na drugo lokacijo zalogovnika. To pomeni, da orodij ni treba najprej razložiti iz zalogovnika, da bi jih lahko naložili na drugo lokacijo.

Pri premestitvi se samodejno predlaga prazna lokacija, na katero lahko premestite orodje. Lahko pa tudi sami neposredno vnesete prazno lokacijo zalogovnika.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



 
1. Seznam zalogovnikov je odprt.

2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite premestiti na drugo lokacijo zalogovnika.



3. Pritisnite programsko tipko "Premesti".

Prikaže se okno "... premesti iz lokacije ... na lokacijo ...". V polju "Lokacija" je vnesena številka prve prazne lokacije zalogovnika.




4. Pritisnite programsko tipko "V redu", če želite orodje premestiti na predlagano lokacijo zalogovnika.

- ALI -

V polje "... zalogovnik" vnesite želeno številko zalogovnika, v polje "Lokacija" pa želeno številko lokacije zalogovnika.

 Pritisnite programsko tipko "V redu".



Orodje se premesti na navedeno lokacijo zalogovnika.

Več zalogovnikov

Če ste za nastavili več zalogovnikov, se po pritisku programske tipke "Premesti" prikaže okno "... premesti iz zalogovnika, lokacije ... na ...".

Tam izberite želeni zalogovnik ter želeno lokacijo in svojo izbiro potrdite z "V redu", da se orodje naloži.

14.8.3 Brisanje/razlaganje/nalaganje/premeščanje vseh orodij

Na voljo imate možnost, da s seznama zalogovnikov hkrati izbrišete, razložite, naložite in premeščate vsa orodja.

Pogoji

Da je prikazana in omogočena programska tipka "Izbriši vse", "Razloži vse", "Naloži vse" oz. "Premesti vse", morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Upravljanje zalogovnika je nastavljeno
- V medpomnilniku/vretenu ni orodij

Postopek

1. Seznam zalogovnikov je odprt.



2. Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Razloži vse".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Naloži vse".

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Premesti vse".

Sistem vam pošlje poizvedbo, ali res želite izbrisati, razložiti, naložiti oz. premestiti vsa orodja.



3. Pritisnite programsko tipko "V redu", da nadaljujete z brisanjem, razlaganjem, nalaganjem ali premeščanjem orodij.

Orodja se izbrišejo, razložijo, naložijo ali premestijo v prikazanem zaporedju, tj. odvisno od razvrstitve in nastavljenega filtra.



4. Če želite postopek razlaganja prekiniti, pritisnite programsko tipko "Prekini".

14.9 Razvrščanje seznamov za upravljanje orodij

Če uporabljate veliko orodij z velikimi ali več zalogovniki, vam je lahko v pomoč, da orodja prikažete razvrščena po različnih kriterijih. Tako boste določeno orodje v seznamih hitreje našli.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", "Obraba orodja" ali "Zalogovnik".

...



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Razvrsti".



Seznami so v prikazu številčno razvrščeni po lokacijah zalogovnika.

4. Pritisnite programsko tipko "Po tipu", da se orodja v prikazu razvrstijo po tipu orodja. Orodja istega tipa se razvrstijo po vrednosti polmera.

Pritisnite programsko tipko "Po imenu, da se imena orodij v prikazu razvrstijo po abecednem vrstnem redu.

Pri orodjih z istim imenom se pri razvrščanju upošteva številka sestrskega orodja.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Po T-številki, da se orodja v prikazu razvrstijo po številkah.

Seznam se razvrsti po navedenih kriterijih.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

14.10 Filtriranje seznamov za upravljanje orodij

Funkcija filtriranja vam omogoča, da iz seznamov za upravljanje orodji izločite orodja z določenimi lastnostmi.

Tako imate na primer možnost, da med obdelavo prikažete orodja, ki so že dosegla predhodno opozorilno mejo, da lahko pripravite ustrezna orodja za namestitev.

Kriteriji filtriranja

- prikaži samo prvi rezalni rob
- Samo orodja, pripravljena za uporabo
- samo orodja, označena kot aktivna
- Samo orodja z doseženo predhodno opozorilno mejo
- samo blokirana orodja
- samo orodja s preostalo količino od ... do ...
- samo orodja s preostalo življenjsko dobo od ... do ...
- samo orodja z identifikatorjem razlaganja
- samo orodja z identifikatorjem nalaganja

Napotek

Večstranski izbor

Imate možnost, da izberete več kriterijev. Če izberete opcije filtriranja, ki se izključujejo, se prikaže ustrezno opozorilo.

Za različna merila filtriranja lahko konfigurirate disjunktivno povezavo.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", "Obraba orodja" ali "Zalogovnik".

...





3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Filtriraj".
Odpre se okno "Filter".



4. Aktivirajte želeni kriterij filtriranja in pritisnite programsko tipko "V redu".
Na seznamu se prikažejo orodja, ki ustrezajo izbranim kriterijem.
V glavi okna se prikaže aktivni filter.

14.11 Ciljno iskanje po seznamih za upravljanje orodja

Pri vseh seznamih za upravljanje orodja je na voljo možnost iskanja, s katero lahko iščete naslednje predmete:

- **Orodja**
 - Vnesete ime orodja. Z vnosom številke sestrskega orodja izboljšate iskanje. Kot iskalni izraz lahko vnesete samo del imena orodja.
 - Vnesite D-število in po potrebi aktivirajte potrditveno polje "Aktivno D-število".
- **Lokacije zalogovnikov oz. zalogovniki**

Če je konfiguriran samo en zalogovnik, poteka iskanje glede na lokacijo zalogovnika. Če je konfiguriranih več zalogovnikov, obstaja možnost iskanja določene lokacije v določenem zalogovniku ali samo določenega zalogovnika.
- **Prazne lokacije**


Iskanje po praznih lokacijah poteka preko velikosti orodja. Velikost orodja se določa prek števila potrebnih polovičnih lokacij na desni, na levi, zgoraj in spodaj. Pri ploščatem zalogovniku so pomembne vse štiri smeri. Pri verižnem zalogovniku, disku ali revolverski glavi so pomembne samo polovične lokacije na desni in na levi. Največje število polovičnih lokacij, ki jih orodje lahko zaseda, je omejeno na 7. Če so na seznamih navedeni tipi lokacij, poteka iskanje praznih lokacij po tipu in velikosti lokacije. Tip lokacije lahko glede na konfiguracijo vnesete kot številčno ali besedilno vrednost.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

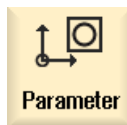

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", "Obraba orodja" ali "Zalogovnik".

...



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Išči".



4. Pritisnite programsko tipko "Orodje", če iščete določeno orodje.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Lokacija zalogovnika", če iščete določeno lokacijo zalogovnika oz. določen zalogovnik.



- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Prazna lokacija", če iščete določeno prazno lokacijo.

5. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Iskanje se prične.

6. Če najdeno orodje ni pravo, znova pritisnite programsko tipko "Išči". Iskalni pojem ostane isti in s pritiskom tipke "V redu" se zažene iskanje naslednjega orodja, ki ustreza vnosu.

7. Če želite iskanje prekiniti, pritisnite programsko tipko "Prekini".

14.12 Večkratna izbira v seznamih za upravljanje orodja

Na seznamih za upravljanje orodja lahko uporabite funkcijo večkratne izbire.

Izberete lahko več orodij hkrati, ki jih želite denimo izbrisati s seznama, naložiti, odstraniti ali premestiti na druge lokacije zalogovnikov.

Pri večkratni izbiri lahko uporabite programsko tipko "Označi", zaslon na dotik oz. miško ali kurzorske tipke.

Večkratno izbiro lahko uporabite pri naslednjih nalogah:

- Brisanje orodja (Stran 314)
- Nalaganje in razlaganje orodja (Stran 315)
- Premestitev orodja (Stran 329)
- Nameščanje orodij v Multitool (Stran 344)
- Odstranjevanje orodij iz Multitoola (Stran 345)
- Brisanje Multitoola
- Nalaganje in razlaganje Multitoola
- Premestitev Multitoola

Glejte tudi

Preverjanje nalaganja (Stran 401)

Brisanje Multitoola (Stran 346)

Nalaganje in razlaganje Multitoola (Stran 346)

Premestitev Multitoola (Stran 347)

14.13 Podrobnosti orodij

14.13.1 Prikaz podrobnosti o orodjih

V oknu "Podrobnosti orodij" se s pomočjo programskih tipk prikažejo vsi parametri izbranega orodja:

- Podatki o orodju (Stran 337)
- Podatki brušenja (Stran 338)
- Podatki o rezalnih robovih (Stran 339)
- Nadzorni podatki (Stran 340)

Postopek



1. Odpre se seznam orodij, seznam obrabe, OEM-seznam orodij oz. zalogovnik.

...



2. Postavite kazalko na želeno orodje.



3. Če ste v prikazu seznama orodij oz. v zalogovniku, pritisnite programski tipki ">>" in "Podrobnosti".



- ALI -



Če ste v prikazu seznama obrabe ali OEM-seznama orodij, pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".



Odpre se okno "Podrobnosti orodja".

Na seznamu so prikazani podatki o orodju.



4. Če si želite ogledati podatke o brušenju, pritisnite programsko tipko "Podatki brušenja".



5. Če si želite ogledati podatke rezalnih robov, pritisnite programsko tipko "Podatki rezalnih robov".



6. Če si želite ogledati podatke o nadzoru, pritisnite programsko tipko "Podatki o nadzoru".

14.13.2 Podatki o orodju

V oknu "Podrobnosti orodij" dobite naslednje podatke o izbranem orodju, če je aktivirana programska tipka "Podatki o orodju".

Parameter	Pomen	
Lokacija zalogovnika	V zalogovniku je najprej navedena številka zalogovnika, potem pa številka lokacije. Če je na voljo samo en zalogovnik, se prikaže samo številka lokacije.	
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami.	
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja)	
Število D	Število ustvarjenih rezalnih robov	
D	Številka rezalnega roba	
Stanje orodja	A	Aktiviranje orodja
	F	Sproščanje orodja
	G	Zaklepanje orodja
	M	Umerjanje orodja
	V	Doseganje predhodne opozorilne meje
	W	Orodje v menjavi
	P	Orodje na fiksni lokaciji Orodje je fiksno prirejeno tej lokaciji zalogovnika
	E	Orodje je bilo v uporabi
Velikost orodja	normalno	Orodje v zalogovniku ne zaseda dodatnega prostora.
		
	prekomerno veliko	Orodje v zalogovniku zaseda velikost dveh polovičnih lokacij levo, dveh polovičnih lokacij desno, ene polovične lokacije zgoraj in ene polovične lokacije spodaj.
	posebna velikost	
	levo	Število polovičnih lokacij levo od orodja
	desno	Število polovičnih lokacij desno od orodja
Orodje, OEM-parameter 1–6	Prosto razpoložljivi parametri	

14.13.3 Podatki brušenja

V oknu "Podrobnosti orodij" dobite naslednje podatke o izbranem orodju, če je aktivirana programska tipka "Podatki o orodju".

Parameter	Pomen
Lokacija zalogovnika	V zalogovniku je najprej navedena številka zalogovnika, potem pa številka lokacije. Če je na voljo samo en zalogovnik, se prikaže samo številka lokacije.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami.
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja)
Število D	Število ustvarjenih rezalnih robov
D	Številka rezalnega roba

Parameter	Pomen
Najmanjši polmer koluta	Navedba najmanjšega polmera koluta
Aktualni polmer koluta	Podatek aktualnega polmera brušenja
Minimalna širina koluta	Podatek minimalne širine koluta
Aktualna širina koluta	Podatek aktualne širine koluta
Maksimalno število vrtljajev	Podatek maksimalnega števila vrtljajev
Maksimalna obodna hitrost	Podatek maksimalne obodne hitrosti
Kot nagnjenega koluta	Podatek kota nagnjenega koluta
Številka vretena	Podatek številke vretena
Parameter za izračun polmera	Izbrani parameter za izračun polmera
Pravilo veriženja	Določa, kateri parametri orodja naj bodo med seboj povezani od rezalnega roba 2 (D2) in rezalnega roba 1 (D1).

14.13.4 Podatki o rezalnih robovih

Če je aktivirana programska tipka "Podatki rezalnih robov" so v oknu "Podrobnosti orodij" na voljo naslednji podatki o izbranem orodju.

Parameter	Pomen
Lokacija zalogovnika	V zalogovniku je najprej navedena številka zalogovnika, potem pa številka lokacije. Če je na voljo samo en zalogovnik, se prikaže samo številka lokacije.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami.
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja)
Število D	Število ustvarjenih rezalnih robov
D	Številka rezalnega roba
Tip orodja	Simbol orodja s številko tipa in aktualnim položajem rezalnega roba
Rotacijsko brušenje	
	Dolžina X oz. premer
	Dolžina Z oz. premer
Geometrija	Geometrijski podatki za dolžino X
	Geometrijski podatki za dolžino Z
Obraba	Obraba orodja, dolžina X
	Obraba orodja, dolžina Z
Ploskovno brušenje	
	Dolžina X
	Dolžina Z oz. premer
	Dolžina Y oz. premer
Geometrija	Geometrični podatki, razdalja v smeri X
	Geometrični podatki, razdalja v smeri Z
	Geometrijski podatki za dolžino Y
Obraba	Obraba orodja, dolžina X
	Obraba orodja, dolžina Z
	Obraba orodja, dolžina Y
	Polmer
Geometrija	Polmer rezalnega roba
Obraba	Obraba polmera rezalnega roba
	Ø
Geometrija	Premer orodja

Parameter	Pomen
Obraba	Premer obrabe orodja
Rezalni rob, OEM parameter 1–2	

14.13.5 Nadzorni podatki

V oknu "Podrobnosti orodij" dobite naslednje podatke o izbranem orodju, če je aktivirana programska tipka "Nadzorni podatki".

Parameter	Pomen
Lokacija zalagovnika	V zalagovniku je najprej navedena številka zalagovnika in potem številka lokacije. Če je na voljo samo en zalagovnik, se prikaže samo številka lokacije.
Ime orodja	Identifikacija orodja se izvede prek imena in številke sestrskega orodja. Ime lahko vnesete z besedami ali številkami.
ST	Številka sestrskega orodja (za strategijo nadomestnega orodja).
Število D	Število ustvarjenih rezalnih robov
D	Številka rezalnega roba
Vrsta nadzora	T – življenjska doba  C – količina W – obraba Nadzor obrabe se konfigurira preko strojnih podatkov. V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.
	Dejanska vrednost
Življenjska doba, količina oz. obraba	Dejanska vrednost za življenjsko dobo, količino oz. obrabo
	Želena vrednost
Življenjska doba, količina oz. obraba	Želena vrednost za življenjsko dobo, količino oz. obrabo
	Prewarning limit (Meja za opozorilo)
Življenjska doba, količina oz. obraba	Navedba življenjske dobe, količine oz. obrabe, pri kateri se izda opozorilo.
Nadzor, OEM-parameter 1–8	

14.14 Sprememba tipa orodja

Postopek



1. Odpre se seznam orodij, seznam obrabe, OEM-seznam orodij oz. zalogovnik.

...



2. V stolpcu "Tip" postavite kazalko na orodje, ki ga želite spremeniti.

 
3. Pritisnite tipko <SELECT>.



Odpre se okno "Tipi orodja – priljubljena".

4. V seznamu priljubljenih ali prek programskih tipk "Brusilno orodje 400–499" ali "Posebno orodje 700–900" izberite želeni tip orodja.

5. Pritisnite programsko tipko "V redu".



Novi tip orodja se prevzame in v stolpcu "Tip" se prikaže ustrezni simbol.

14.15 Delo z Multitoolom

Multitool

S pomočjo Multitool-a lahko na eni lokaciji zalgovnika uporabite več kot eno orodje.

Multitool ima dve ali več lokacij za uporabo orodij. Orodja se montirajo neposredno na Multitool. Multitool se naloži na eno lokacijo v zalgovniku.

Geometrijska razvrstitev orodij na Multitool-u

Geometrijska razvrstitev orodij se določi z razdaljo lokacij Multitoola.

Razdaljo med lokacijami lahko določite na naslednje načine:

- prek številke lokacije Multitool-a ali
- Prek kota lokacije Multitool-a

Če izberete kot, je treba za vsako lokacijo Multitool-a vnesti vrednost kota.

Multitool se glede na nalaganje in razlaganje v zalgovnik obravnava kot enota.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o možnostih konfiguracije najdete v Funkcijskem priročniku Upravljanje orodij.

14.15.1 Seznam orodij pri Multitoolu


Če delate z Multitoolom, se seznam orodij dopolni s stolpcem za številko lokacije Multitoola. Takoj ko kazalko na seznamu orodij postavite na Multitool, se spremenijo določeni naslovi stolpcev.

Naslov stolpca	Pomen
Lokacija	Zalogovnik/številka lokacije
Številka lokacije MT	Številka lokacije Multitoola
TIP	Simbol za Multitool
Ime Multitoola	Ime Multitoola

TOA 1		Tool list		WZ-Zwischenspeic...					
D no	Loc.	MT LO.	Type	Multitool name					
				MULTITool_U57					
1		1		SCHEIBE_RR85	1	1	84.227	22.000	0.200
1		2		SCHEIBE_RX22	1	1	45.360	28.000	0.400
	C								
1	1/1			3D_T_S88	1	1	5.000	110.000	0.000

Slika 14-9 Seznam orodij z Multitoolom v vretenu

Postopek

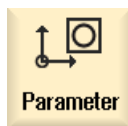

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij".
Odpre se okno "Seznam orodij".

14.15.2 Namestitev Multitoola

Multitool lahko izberete na seznamu posebnih orodij.

New tool – special tools		
Type	Identifier	Tool position
718	3D probe	
711	Edge finder	
712	Mono probe	
713	L probe	
714	Star probe	
725	Calibrating tool	
	Multitool	

Slika 14-10 Izbirni seznam za posebne tipe orodij z Multitoolom

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.
2. Postavite kazalko na pozicijo, kamor želite namestiti orodje.
Pri tem lahko izberete prazno lokacijo zalogovnika ali NC-pomnilnik orodij zunaj zalogovnika.
V območju NC-pomnilnika orodij lahko kazalko postavite tudi na obstoječe orodje. Podatki prikazanega orodja se ne prepišejo.
3. Pritisnite programsko tipko "Novo orodje".
Odpre se okno "Novo orodje – priljubljene".





4. Pritisnite programsko tipko "Posebno orodje 700–900".
5. Izberite Multitool in pritisnite programsko tipko "V redu". Odpre se okno "Novo orodje".
6. Vnesite ime Multitoola in določite število lokacij Multitoola. Če želite razdalje orodij določiti s kotom, aktivirajte potrditveno polje "Vnos kota" in za vsako lokacijo Multitoola vnesite razdaljo do referenčne lokacije v obliki kotne vrednosti.

New tool				
Multitool name	No. of locs.	Angle input	Multitool angle	
MULTITOOL3	3	☒	1	0.000
			2	120.000
			3	230.000

Multitool se namesti v seznam orodij.

Napotek

Potek namestitve orodja se lahko nastavi tudi drugače.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

14.15.3 Nameščanje orodij v Multitool

Pogoj

Multitool je nameščen v seznamu orodij.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.

Nameščanje novega orodja v Multitool



2. Izberite želeni Multitool in postavite kazalko na prazno lokacijo Multitoola.



3. Pritisnite programsko tipko "Novo orodje".
4. Na ustreznem izbirnem seznamu, npr. Priljubljene, izberite želeno orodje.

Nalaganje Multitoola



2. Izberite želeni Multitool in postavite kazalko na prazno lokacijo Multitoola.



3. Pritisnite programsko tipko "Naloži".
Odpre se okno "Naloži z ...".




4. Izberite želeno orodje.

Nalaganje orodja v Multitool

2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite naložiti v Multitool.



3. Pritisnite programski tipki "Naloži" in "Multitool".
Odpre se okno "Naloži na ...".

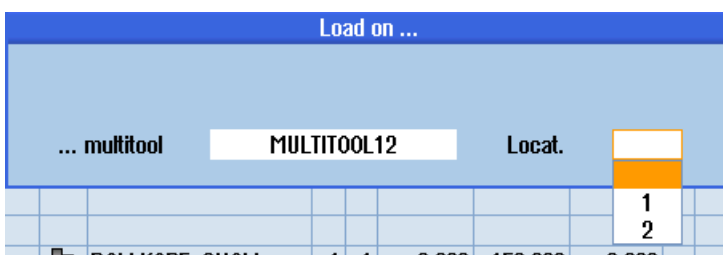

4. Izberite želeni Multitool in lokacijo Multitoola, na katero želite naložiti orodje.

14.15.4 Odstranjevanje orodij iz Multitoola

Če ste orodja v Multitool priključili mehansko, morate stara orodja na seznamu orodij odstraniti iz Multitoola.

Kazalko pri tem postavite v vrstico, v kateri je orodje, ki ga želite odstraniti. Pri razlaganju se orodje nato samodejno shrani v seznam orodij zunaj zalogovnika v NC-pomnilniku.

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.



2. Postavite kazalko na orodje, ki ga želite razložiti iz Multitoola, in pritisnite programsko tipko "Razloži".

- ALI -



Postavite kazalko na orodje, ki ga želite odstraniti iz Multitoola in izbrisati, ter pritisnite programsko tipko "Izbriši orodje".

14.15.5 Brisanje Multitoola

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.



2. Postavite kazalko na Multitool, ki ga želite izbrisati.

3. Pritisnite programsko tipko "Izbriši Multitool".

Multitool in vsa stara orodja, ki so bila v njem nameščena, se izbrišejo.

14.15.6 Nalaganje in razlaganje Multitoola

Postopek



1. Seznam orodij je odprt.

Nalaganje Multitoola v zalogovnik

 


2. Postavite kazalko na Multitool, ki ga želite naložiti v zalogovnik.

3. Pritisnite programsko tipko "Naloži".


Odpre se okno "Naloži na".

V polju "... lokacija" je vnesena številka prve prazne lokacije zalogovnika.



4. Pritisnite programsko tipko "V redu", če želite Multitool naložiti na predlagano prazno lokacijo.

 - ALI -



Vnesite želeno številko lokacije in pritisnite programsko tipko "V redu".

Multitool se naloži na izbrano lokacijo zalogovnika z vsemi orodji, ki so nanj priključena.

Nalaganje Multitoola v zalogovnik



 
2. Postavite kazalko na želeno prazno lokacijo zalogovnika.

3. Pritisnite programsko tipko "Naloži".

Odpre se okno "Naloži z ...".



4. Izberite želeni Multitool.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Razlaganje Multitoola



2. Postavite kazalko na Multitool, ki ga želite razložiti iz zalogovnika.
3. Pritisnite programsko tipko "Razloži".
Multitool se odstrani iz zalogovnika in se shrani v NC-pomnilnik na konec seznama orodij.

14.15.7 Pozicioniranje Multitoola

Pozicionirate lahko zalogovnik. Pri tem se lokacija zalogovnika pozicionira na nakladalno točko.

Multitool, ki so v vretenu, je prav tako mogoče pozicionirati. Multitool se zavrti in s tem se ustrezna lokacija Multitoola postavi na pozicijo obdelave.

Postopek



1. Seznam zalogovnikov je odprt.
Multitool je v vretenu.
2. Postavite kazalko na lokacijo Multitoola, ki ga želite pomakniti v pozicijo obdelave.
3. Pritisnite programsko tipko "Pozicioniraj Multitool".

14.15.8 Premestitev Multitoola

Multitool lahko znotraj zalogovnikov neposredno premestite na drugo lokacijo zalogovnika. To pomeni, da Multitoolov s pripadajočimi orodji ni treba najprej razložiti iz zalogovnika, da bi jih lahko naložili na drugo lokacijo.

Pri premestitvi se samodejno predlaga prazna lokacija, na katero lahko premestite Multitool. Lahko pa tudi sami neposredno vnesete prazno lokacijo zalogovnika.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parametri".
2. Pritisnite programsko tipko "Zalogovnik".
3. Postavite kazalko na Multitool, ki ga želite premestiti na drugo lokacijo zalogovnika.
4. Pritisnite programsko tipko "Premesti".
Prikaže se okno "... premesti z lokacije ... na lokacijo ...". V polju "Lokacija" je vnesena številka prve prazne lokacije zalogovnika.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu", če želite Multitool premestiti na predlagano lokacijo zalogovnika.

- ALI -

V polje "... zalogovnik" vnesite želeno številko zalogovnika, v polje "Lokacija" pa želeno številko lokacije zalogovnika.

Opozorilo:

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pritisnite programsko tipko "V redu".

Multitool se skupaj z orodji premesti na navedeno lokacijo zalogovnika.



14.15.9 Ponovno aktiviranje Multitoola

Multitool in orodja, ki so na njem nameščena, so lahko onemogočeni neodvisno drug od drugega.

Če Multitool onemogočite, orodij na njem ni več mogoče menjati z opcijo menjave orodja.

Če je na Multitoolu nadzor nastavljen le za eno orodje in je potekla življenjska doba ali količina, se onemogočita orodje in Multitool, na katerem je orodje. Preostala orodja na Multitoolu niso onemogočena.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Če je na Multitoolu nadzor nastavljen za več orodij in poteče življenjska doba ali količina za eno orodje, se onemogoči samo to orodje.

TOA 1		Tool wear										WZ-Zwischenspeic...	
D no	Loc.	MT LO.	Type	Tool name	ST	SN	DL SC	ΔLength X	ΔLength Z	Δ cutting edge rad.	T C		
				MULTITool_U57									
1		1		SCHEIBE_RR85	1	1		2.500	1.000	0.000			
1		2		SCHEIBE_RX22	1	1		2.500	2.000	0.000			
	C												
1		1/1		3D_T_S88	1	1		0.000	0.000	0.000			

Ponovno aktiviranje


Če ponovno aktivirate orodje s pretečeno življenjsko dobo ali porabljeno količino, ki je na Multitoolu, se življenjska doba/količina za to orodje ponastavi na želeno vrednost, blokada za orodje in za Multitool pa se razveljavi.

Če ponovno aktivirate Multitool, na katerem so orodja z nadzorom, se za vsa orodja na Multitoolu življenjska doba/količina ponastavi na želeno vrednost ne glede na to, ali so orodja blokirana ali ne.

Pogoji

Za ponovno aktiviranje orodja mora biti aktivirana funkcija nadzora in shranjena zelena vrednost.

Postopek

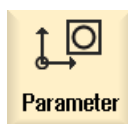

1. Izberite upravljalno območje "Parametri".



2. Pritisnite programsko tipko "Obraba orodja".

3. Postavite kazalko na Multitool, ki je blokiran in ki ga želite znova omogočiti.

- ALI -

Postavite kazalko na orodje, ki ga želite obnoviti za ponovno uporabo.



4. Pritisnite programsko tipko "Ponovno aktiviraj".

Vrednost, vnesena kot zelena vrednost, se vnese kot nova življenjska doba oz. količina.

Blokada orodja in Multitoola se razveljavi.

Ponovno aktiviranje in pozicioniranje

Če je konfigurirana funkcija "Ponovno aktiviraj s pozicioniranjem", se lokacija zalogovnika, na kateri je izbrani Multitool, pozicionira na nakladalno točko. Multitool lahko zamenjate.

Ponovno aktiviranje vseh tipov nadzora

Če je konfigurirana funkcija "Ponovno aktiviraj vse tipe nadzora", se pri ponovnem aktiviranju ponastavijo vsi tipi nadzora, nastavljeni v NC.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

14.16 Nastavitve za sezname orodij

V oknu "Nastavitve" so na voljo naslednje možnosti pogledov seznamov orodij:


- Prikaži samo en zalogovnik pri razvrščanju zalogovnikov
 - Prikaz omejite na en zalogovnik. Zalogovnik se prikaže s prirejenimi lokacijami medpomnilnika in nenaloženimi orodji.
 - Prek konfiguracije nastavite, ali se s programsko tipko "Izberi zalogovnik" preklopi na naslednji zalogovnik oziroma ali se s pogovornim oknom "Izbira zalogovnika" preklopi v poljuben zalogovnik.
- Prikaži samo vreteno v medpomnilniku
Če želite med delovanjem prikazati samo lokacijo vretena, se ostale lokacije medpomnilnika skrijejo.
- Dovolj orodje v/lz datoteke
 - Pri ustvarjanju novega orodja lahko podatke o orodju naložite iz datoteke.
 - Pri brisanju ali razlaganju orodja lahko podatke o orodju shranite v datoteko.
- Vklon pogleda, transformiranega z adapterjem
 - Na seznamu orodij se prikažejo dolžine geometrije in transformirane korekcije uporabe.
 - Na seznamu obrabe orodja se prikažejo dolžine obrabe in transformirane skupne korekcije.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

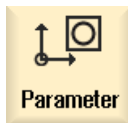

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam orodij", "Obraba orodja" ali "Zalogovnik".

...



3. Pritisnite programski tipki "Naprej" in "Nastavitve".



4. Aktivirajte ustrezno potrditveno polje za izbrano nastavitvev.

Upravljanje programov

15.1 Pregled

Prek upravitelja programa lahko kadarkoli dostopate do programov in jih izvajate, spreminjate, kopirate ali preimenujete.

Da sprostite prostor na disku, lahko programe, ki jih ne potrebujete več, izbrišete.

POZOR

Izvajanje z USB-ključa

Obdelava ali simulacija neposredno z USB-ključa ni priporočljiva.

Med tekočim obratovanjem ni zavarovanja proti težavam v povezavi, izpadu, prekinitvi zaradi sunkov ali nenamernemu izvleku USB-ključa.

Prekinitev med obdelavo obdelovanca povzroči takojšnjo zaustavitev obdelave in s tem tudi poškodbe obdelovanca.

Mesto shranjevanja za programe

Možna mesta shranjevanja so:

- NC
- Lokalni pogon
- Omrežni pogoni
- USB-pogoni
- FTP-pogoni
- V24



Programske opcije

Za prikaz programske tipke "Lokalni pogon" potrebujete možnost "Dodatni 256 MB HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU" (ne pri SINUMERIK Operate na PCU50 oz. PC/PG).

Izmenjava podatkov z drugimi delovnimi mesti

Za izmenjavo programov in datotek z drugimi delovnimi mesti so vam na voljo naslednje možnosti:

- USB-pogoni (npr. USB-ključ)
- Omrežni pogoni
- FTP-pogon

Izbira mesta shranjevanja

V vodoravnem stolpcu programskih tipk lahko izberete mesto shranjevanja, katerega imenike in programe želite prikazati. Poleg programske tipke "NC", prek katere se lahko prikažejo podatki pasivnega datotečnega sistema, je možno prikazati še druge programske tipke.

Programska tipka "USB" je upravljiva le, če je priključen zunanji pomnilniški medij (npr. USB-ključ na USB-vratih operaterjeve konzole).

Prikaz dokumentov

Prikaz dokumentov lahko nastavite na pogonih upravitelja programa (npr. lokalni pogon ali USB) in prek podatkovnega drevesa sistemskih podatkov. Pri tem so podprte različne oblike zapisa datotek:

- PDF
- HTML
Predogled dokumentov v HTML-obliki ni mogoč.
- Različne oblike zapisa grafike (npr. BMP ali JPEG)
- DXF



Programske opcije

Za prikaze datotek v obliki DXF potrebujete opcijo "DXF-Reader".

Napotek

FTP-pogon

Predogled dokumentov na FTP-pogonu ni mogoč.

Struktura imenikov

V pregledu imajo simboli v levem stolpcu naslednji pomen:



Imenik



Program

Pri prvem klicu upravitelja programa so vsi imeniki označeni s plusom.



Slika 15-1 Programski imenik v upravitelju programa

Šele s prvim branjem se plusi pred praznimi imeniki odstranijo.

Imeniki in programi so vedno naštetih skupaj z naslednjimi informacijami:

- Ime
Ime lahko vsebuje največ 24 znakov.
Dovoljene so vse velike črke (razen črk s preglasom), številke in podčrtaji
- Tip
Imenik: DIR ali WPD
Program za poravnavo: DRS-imenik
Program: MPF
Podprogram: SPF
Inicializacijski programi: INI
Seznami opravil: JOB
Podatki o orodju: TOA
Prireditve zalogovnika: TMA
Ničelne točke: UFR
R-parametri: RPA
Globalni uporabnikovi podatki/definicije: GUD
Podatki nastavitve: SEA
Zaščitna območja: PRO
Poves: CEC
- Velikost (v bajtih)
- Datum/čas (ustvarjanja oz. zadnje spremembe)

Aktivni programi

Izbrani, to je aktivni programi, so označeni z zelenim simbolom.

CHAN1	Name	Type	Length	Date	Time
+	Part programs	DIR		11/30/09	3:49:09 PM
+	Subprograms	DIR		12/02/09	11:24:33 AM
+	Workpieces	DIR		12/02/09	2:53:07 PM
+	DREHEN1	WPD		12/02/09	8:40:58 AM
+	GGG	WPD		12/01/09	12:03:39 PM
+	JOBSHOP_MEHRK	WPD		12/03/09	9:18:27 AM
+	MEHR	WPD		11/30/09	3:49:23 PM
+	MEHRKANAL	WPD		12/02/09	12:47:20 PM
+	SIM_CHESS_KING	WPD		11/30/09	3:49:14 PM
+	SIM_CHESS_LADY_26	WPD		11/30/09	3:49:14 PM
+	SIM_CHESS_TOWER	WPD		11/30/09	3:49:15 PM
+	SIM_ZYK_T_26	WPD		11/30/09	3:49:17 PM
+	SWOB	WPD		12/03/09	8:39:49 AM
+	UT	MPF	205	12/03/09	3:22:48 PM
+	TEMP	WPD		11/30/09	3:49:33 PM

Slika 15-2 Zeleno prikazan aktivni program

15.1.1 NC pomnilnik

Prikaže se vam celoten NC-delovni pomnilnik z vsemi obdelovanci, glavnimi programi in podprogrami ter programi za poravnavo.

Tukaj lahko ustvarjate nadaljnje podimenike.

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programsko tipko "NC".

15.1.2 Lokalni pogon

Prikažejo se obdelovanci, glavni programi in podprogrami ter programi za poravnavo, shranjeni na uporabniškem pomnilniku CF-kartice oz. na lokalnem pogonu trdega diska.

Pri odlaganju imate možnost, da prikažete strukturo sistema NC-pomnilnika ali da ustvarite samostojen odlagalni sistem.

Tukaj lahko ustvarite poljubno veliko podimenikov, da tam odložite poljubne datoteke (npr. besedilne datoteke z zaznamki).

**Programske opcije**

Za prikaz programske tipke "Lokalni pogon" potrebujete možnost "Dodatni HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU" (ne pri SINUMERIK Operate na PCU50 oz. PC/PG).

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programsko tipko "Lokalni pogon".

15.1.3 Namestitev NC-imenika na lokalnem pogonu

Imate možnost, da na lokalnem pogonu prikažete strukturo imenika NC-pomnilnika. To vam med drugim olajša zaporedje iskanja.

Ustvarjanje imenikov



 
1. Lokalni pogon je izbran.



2. Postavite kazalko na glavni imenik.



3. Pritisnite programski tipki "Novo ..." in "Imenik".
Odpre se okno "Nov imenik".



4. V vnosnem polju "Ime" vnesite pojme "mpf.dir", "spf.dir" in "wks.dir" in pritisnite programsko tipko "V redu".
Imeniki "Obdelovalni programi", "Podprogrami" in "Obdelovanci" se namestijo pod glavnim imenikom.

15.1.4 USB-pogoni

USB pogoni vam nudijo možnost izmenjave podatkov. Tako lahko na primer v NC kopirate in izvajate programe, ki so bili ustvarjeni eksterno.

POZOR

Prekinitev tekočega obratovanja

Obdelava ali simulacija neposredno z USB-ključa ni priporočljiva, ker se lahko obdelava nehoti prekine, pri čemer se poškoduje obdelovanec.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programsko tipko "USB".

Napotek

Programska tipka "USB" je upravljiva le, če je na sprednjem vmesniku priključen USB-ključ.

15.1.5 FTP pogon

FTP-pogon vam omogoča, da med krmilnikom in zunanjim FTP-strežnikom izmenjujete podatke, npr. obdelovalne programe.

Za shranjevanje v FTP-strežniku lahko ustvarite nove imenike in podimenike, kamor lahko shranjujete poljubne datoteke.

Napotek

Izbiranje/izvajanje programov

Ni možno, da bi program izbrali neposredno v FTP-pogonu in za obdelavo prekllopili v upravljalno območje "Stroj".

Pogoj

V FTP-strežniku sta urejeni uporabniško ime in geslo.

 
Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programsko tipko "FTP".
Pri prvi izbiri FTP-pogona se prikaže prijavno okno.



3. Vnesite uporabniško ime in geslo ter pritisnite programsko tipko "V redu", da se prijavite na FTP-strežniku.

Prikaže se vsebina FTP-strežnika z njegovimi mapami.



4. Po končani obdelavi podatkov pritisnite programsko tipko "Prijava".
Povezava s FTP-strežnikom je prekinjena. Za ponovno izbiro FTP-pogona je potrebna nova prijava.

15.2 Odpiranje in zapiranje programa

Če si želite program podrobneje ogledati ali spreminjati, ga odprite v urejevalniku.

Pri programih v NCK-pomnilniku, lahko navigirate že med odpiranjem. Programski stavki se lahko urejajo šele takrat, ko je program v celoti odprt. V pogovorni vrstici spremljate odpiranje programa.

Pri programih, ki jih odprete prek lokalnega pogona, USB-ja ali omrežne povezave, je navigacija mogoča šele takrat, ko je program v celoti odprt. Pri odpiranju programa se prikaže prikaz napredka.

Napotek

Preklop kanala v urejevalniku

Pri odpiranju programa se odpre urejevalnik za aktualno izbrani kanal. Pri simulaciji programa se uporabi ta kanal.

Če v urejevalniku izvedete prekllop kanala, to ne vpliva na urejevalnik. Šele ob zaprtju urejevalnika preklopite v drugi kanal.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na program, ki ga želite obdelati.



3. Pritisnite programsko tipko "Odpri".

- ALI -

Pritisnite tipko <INPUT>.

- ALI -

Pritisnite tipko <Kazalka desno>.



- ALI -

Dvokliknite program.

Izbrani program se odpre v upravljalnem območju "Urejevalnik".



4. Zdaj izvedite programske spremembe.



5. Pritisnite programsko tipko "NC izbira", da preklopite v upravljalno območje "Stroj" in zaženete obdelavo.

Pri tekočem programu je programska tipka deaktivirana.

Zapiranje programa



Pritisnite programski tipki ">>" in "Zapri", da program in urejevalnik zaprete.



- ALI -



Če se nahajate na začetku prve vrstice programa, pritisnite tipko <Kazalka levo>, da zaprete program in urejevalnik.



Da ponovno odprete program, ki ste ga zapustili prek "Zapri", pritisnite tipko <PROGRAM>.

Napotek

Da se program lahko izvaja, ga ni treba zapreti.

15.3 Izvajanje programa

Ko izberete program za izvajanje, krmilnik samodejno preklopi v upravljalno območje "Stroj".

Programska izbira

Obdelovanci (WPD), glavni programi (MPF) ali podprogrami (SPF) izberete, tako da kazalko postavite na želeni program oz. obdelovanec.

Pri obdelovancih mora biti v seznamu obdelovancev program z enakim imenom, ki se samodejno izbere za obdelavo (npr. z izbiri obdelovanca GRED.WPD se samodejno izbere glavni program GRED.MPF).

Če obstaja INI-datoteka z enakim imenom (npr. GRED.INI), se ta pri prvem zagonu obdelovalnega programa po izbiri obdelovalnega programa enkratno izvede. Glede na strojne podatke MD11280 \$MN_WPD_INI_MODE se po potrebi izvedejo nadaljnje INI-datoteke.

MD11280 \$MN_WPD_INI_MODE=0:

Izvede se tista INI-datoteka, ki ima enako ime kot izbrani obdelovanec. Na primer pri izbiri GRED1.MPF se s <CYCLE START> izvede GRED1.INI.

MD11280 \$MN_WPD_INI_MODE=1:

Izvedejo se vse datoteke tipa SEA, GUD, RPA, UFR, PRO, TOA, TMA in CEC v navedenem vrstnem redu, ki imajo enako ime kot glavni program. Glavne programe, odložene v imeniku obdelovancev, lahko izbere in obdeluje več kanalov.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na obdelovanec/program, ki ga želite izvajati.
3. Pritisnite programsko tipko "Izberi".



Krmilnik samodejno preklopi v upravljalno območje "Stroj".

- ALI -

Če je program že odprt v upravljalnem območju "Program", pritisnite programsko tipko "Izvedi NC".

Pritisnite tipko <CYCLE START>.

Obdelava obdelovanca se zažene.



Napotek

Izbira programa z zunanjih medijev

Če želite izvesti programe z zunanjega pogona (npr. omrežni pogon), potrebujete programsko opcijo "Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)".

15.4 Ustvarjanje imenika/programa/seznama opravil

15.4.1 Imena datotek in imenikov

Pri dodelitvi imen imenikom in datotekam je treba upoštevati naslednja pravila:

- Dovoljene so vse črke (razen črk s preglasom, posebnih znakov, jezikovno specifičnih posebnih znakov, azijskih črk in črk v cirilici).
- Vse številke
- Podčrtaji (_).
- Ime lahko vsebuje največ 24 znakov.

Napotek

Težave z aplikacijami operacijskega sistema Windows preprečite tako, da za ime programa oz. oznako imenika **ne** uporabite naslednjih izrazov:

- CON, PRN, AUX, NUL
- COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9
- LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Upoštevajte, da lahko ti izrazi povzročijo težave tudi z razširitvami (npr. LPT1.MPF, CON.INI), če jih npr. s kopiranjem, z arhiviranjem kot datotečno drevo ali z nalaganjem prenesete v okolje operacijskega sistema Windows.

15.4.2 Ustvarjanje novega imenika

Strukture imenikov vam pomagajo, da svoje programe in podatke upravljate čimbolj pregledno. V ta namen lahko na vseh mestih shranjevanja v imeniku ustvarite podimenike.

V podimeniku pa lahko namestite programe, za katere nato lahko ustvarite programske stavke.

Napotek

Omejitve

- Imeniki morajo imeti končnico .DIR ali .WPD.
 - Maksimalna dolžina imena vključno s končnico je 28 znakov.
 - Maksimalna dolžina imena poti pri ugnezdjenih obdelovancih vključno z vsemi dodatnimi znaki je 100 znakov.
 - Imena se samodejno spremenijo v velike črke.
Ta omejitev ne velja pri delu na USB-pogonih/omrežnih pogonih.
-

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeni pomnilniški medij, to je lokalni pogon oz. USB-pogon.



3. Če želite v lokalnem pogonu ustvariti nov imenik, postavite kazalko na vrhno mapo in pritisnite programski tipki "Novo" in "Imenik".
Odpre se okno "Nov imenik".



4. Vnesite želeno ime imenika in pritisnite programsko tipko "V redu".

15.4.3 Namestitev novega obdelovanca

V enem obdelovancu lahko ustvarite različne tipe datotek, kot so glavni programi, inicializacijska datoteka, korekcije orodja.

Napotek**Imeniki obdelovanja**

Seznane surovcev lahko gnezdite. Pri tem je treba upoštevati, da je dolžine vrstice klice omejena. Če je doseženo maksimalno število znakov, boste pri vnosu imena obdelovanca o tem obveščeni.

Postopek

1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite zeleno mesto shranjevanja in postavite kazalko na mapo, v katero želite namestiti obdelovanec.



3. Pritisnite programsko tipko "Novo".
Odpre se okno "Nov obdelovanec".
4. Po potrebi izberite predlogo, če je ta nameščena.

 


5. Vnesite želeno ime obdelovanca in pritisnite programsko tipko "V redu".

Tip imenika (WPD) je vnaprej določen.

Ustvari se nova mapa z imenom obdelovanca.

Odpre se okno "Nov program G-kode".



6. Ponovno pritisnite programsko tipko "V redu", če želite program namestiti.

Program se odpre v urejevalniku.

15.4.4 Ustvarjanje novega programa G-kode

V imeniku/obdelovancu lahko namestite programe G-kode in nato za njih ustvarite stavke G-kode.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".

2. Izberite želeno mesto shranjevanja in postavite kazalko na mapo, v katero želite namestiti program.



3. Pritisnite programsko tipko "Novo".



Odpre se okno "Nov program G-kode".

4. Po potrebi izberite predlogo, če je ta nameščena.

5. Izberite vrsto datoteke (MPF ali SPF).

Če ste v NC-pomnilniku in ste izbrali mapo "Podprogrami" ali "Obdelovalni programi", lahko namestite samo en podprogram (SPF) oz. glavni program (MPF).



6. Vnesite želeno ime programa in pritisnite programsko tipko "V redu".

Tip programa je ustrezno določen.

15.4.5 Ustvarjanje novega programa za poravnavo

V imeniku/obdelovancu lahko namestite programe za poravnavo in nato za njih ustvarite stavke G-kode.

Postopek



 
1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na mapo "Programi za poravnavo".
3. Pritisnite programsko tipko "Novo".



Odpre se okno "Novi program za poravnavo".
Vrsta datoteke "DRS" je že predhodno nastavljena.



4. Vnesite želeno ime programa in pritisnite programsko tipko "V redu".

15.4.6 Ustvarjanje nove poljubne datoteke


V vsakem imeniku oz. podimeniku lahko ustvarite datoteko v poljubnem formatu, ki ga prav tako navedete.

Napotek

Datotečne končnice

V NC-pomnilniku mora končnica vsebovati 3 znake in se ne sme glasiti DIR ali WPD.

V NC-pomnilniku imate možnost, da pod obdelovancem s programsko tipko "Poljubno" ustvarite naslednje tipe datotek:

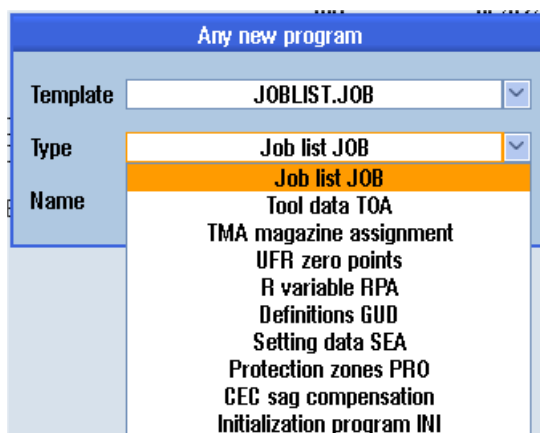

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na mapo, pod katero želite obdelovanec namestiti.



 
3. Pritisnite programske tipke "Novo ..." in "Poljubno".
Odpre se okno "Poljuben nov program".

4. V izbirnem polju "Tip" izberite želeni tip datoteke (npr. "Definicije GUD") in vnesite ime datoteke, ki jo želite ustvariti, ko ste na NC-pomnilniku izbrali imenik obdelovancev.

Datoteka samodejno prejme izbrani format.

- ALI -

Vnesite ime in format datoteke, ki jo želite ustvariti (npr. Moje_besedilo.txt).



5. Pritisnite programsko tipko "V redu".

15.4.7 Ustvarjanje seznama opravil

Imate možnost, da za vsak obdelovanec ustvarite seznam opravil za razširjeno izbiro obdelovancev.

S seznamom opravil dajete navodila za programsko izbiro v različnih kanalih.

Sintaksa

Seznami opravil je sestavljen iz izbirnih navodil SELECT.

SELECT <Program> CH=<Številka kanala> [DISK]

Navodilo SELECT izbere program za obdelavo v določenem NC-kanalu. Izbrani program mora biti naložen v delovni pomnilnik NC-ja. Izbira za obdelavo od zunaj (CF-kartica, USB-nosilec podatkov, omrežni pogon) je možen s parametrom DISK.

- <Program>
Absolutna ali relativna navedba poti programa, ki ga želimo izbrati.
Primeri:
 - //NC/WCS.DIR/GRED.WPD/GRED1.MPF
 - GRED2.MPF
- <Številka kanala>
Številka NC-kanala, v katerem želimo izbrati program.
Primer:
CH=2
- [DISK]
Opcionalni parameter za programe, ki niso naloženi v NC-pomnilniku in jih želimo izvajati od "zunaj".
Primer:
SELECT //remote/myshare/gred3.mpf CH=1 DISK

Komentar

V seznamu opravil se komentarji označujejo z ";" na začetku vrstice ali pa z okroglimi oklepaji.

 
Predloga

Pri ustvarjanju novega seznama opravil lahko izberete predlogo s strani Siemens oz. proizvajalca stroja.

Obdelava obdelovanca

S pritiskom na programsko tipko "Izberi" za obdelovanec se pripadajoči seznam opravil sintaktično preveri in nato izvede. Kazalka je za izbiro lahko postavljena tudi na sam seznam opravil.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".
2. Pritisnite programsko tipko "NC" in kazalko v imeniku "Obdelovanci" postavite na program, za katerega želite ustvariti seznam opravil.
3. Pritisnite programski tipki "Novo" in "Poljubno".
Odpre se okno "Poljuben nov program".
4. V izbirnem polju "Tip" izberite vnos "Seznam opravil JOB" in vnesite želeno ime ter pritisnite programsko tipko "V redu".

15.4.8 Ustvarjanje seznama programov

Imate možnost, da programe vnesete v seznam programov, ki jih potem lahko izbirate in izvajate prek PLC-ja.

Seznam programov lahko vsebuje do 100 vnosov.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Seznam programov".
Odpre se okno "Seznam programov".



3. Postavite kazalko v želeno vrstico (številka programa).



4. Pritisnite programsko tipko "Izberi program".
Odpre se okno "Programi". Prikaže se podatkovno drevo NC-pomnilnika s seznamami obdelovancev, obdelovalnih programov in podprogramov.
5. Postavite kazalko na želeni program in pritisnite programsko tipko "V redu".
Izbrani program se z navedbo poti prevzame v prvo vrstico seznama.
-ALI-



Ime programa vnesite neposredno v seznam.

Pri ročnem vnosu pazite na točne navedbe poti (npr. //NC/WCS.DIR/MOJPROGRAM.WPD/MOJ PROGRAM.MPF).

Po potrebi se //NC in končnica (.MPF) dopolnita.

Pri večkanalnih strojih lahko določite, v katerem kanalu se bodo posamezni programi izbirali.



6. Za odstranitev programa iz seznama postavite kazalko v ustrezno vrstico in pritisnite programsko tipko "Izbriši".

-ALI-



Za odstranitev vseh programov iz seznama, pritisnite programsko tipko "Izbriši vse".

15.5 Ustvarjanje predlog

Za ustvarjanje obdelovalnih programov in obdelovancev lahko shranite svoje predloge. Te predloge služijo kot osnutki za nadaljnje urejevanje.

Za to lahko uporabljate poljubne obdelovalne programe ali obdelovance, ki ste jih ustvarili.


Mesta shranjevanja predlog

Predloge za ustvarjanje obdelovalnih programov oz. obdelovancev se odložijo v naslednjih seznamih:


HMI-podatki/Predloge/Proizvajalec/Obdelovalni programi oz. obdelovanci

HMI-Podatki/Predloge/Uporabnik/Obdelovalni programi oz. obdelovanci

Postopek

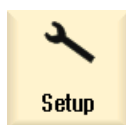

 1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "Sistemiški podatki".



3. Postavite kazalko na želeno datoteko, ki jo želite odložiti kot predlogo in pritisnite programsko tipko "Kopiraj".



4. Izberite seznam "Obdelovalni programi" oz. "Obdelovanci", v katerega želite odložiti podatke, in pritisnite programsko tipko "Vstavi".

Shranjene predloge so na izbiro pri ustvarjanju obdelovalnega programa oz. obdelovanca.

15.6 Iskanje imenikov in datotek

Imate možnost, da v upravitelju programa poiščete določene sezname in datoteke.

Napotek

Iskanje z nadomestnimi znaki

Naslednji nadomestni znaki vam olajšajo iskanje:

- "*": nadomesti poljuben niz
- "?": nadomesti poljuben znak

Če uporabljate nadomestne znake, bodo najdeni le imeniki in datoteke, ki natanko ustrezajo iskalnemu pojmu.

Brez uporabe nadomestnih znakov bodo najdeni tudi imeniki in datoteke, ki vsebujejo iskalni pojem na poljubnem mestu.

Strategija iskanja

Iskanje se vrši v vseh izbranih imenikih in njihovih podimenikih.

Če je kazalka pozicionirana na datoteki, se iskanje vrši od nadrejenega imenika naprej.

Napotek

Iskanje v odprtih imenikih

Za uspešno iskanje zaprte imenike odprite.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".

 


2. Izberite želeno odložišče, v katerem želite izvesti iskanje, in pritisnite programski tipki ">>" in "Iskanje".



Odpre se okno "Poišči datoteko".

3. V polje "Besedilo" vnesite želeni iskalni izraz.
Opozorilo: Pri iskanju datoteke z nadomestnimi znaki vnesite celotno ime s pripono (npr. *VRTANJE.MPF).



4. Po potrebi aktivirajte potrditveno polje "Ločevanje velikih in malih črk".
5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da začnete z iskanjem.
6. Ko je najden ustrezen seznam ali ustrezna datoteka, se ta označi.



7. Pritisnite programski tipki "Išči naprej" in "V redu", če seznam oz. datoteka ne ustreza želenemu rezultatu.

- ALI -

Pritisnite programsko tipko "Prekini", če želite iskanje prekiniti.

15.7 Prikaz programa v predogledu

Imate možnost, da si vsebino programa pred urejanjem ogledate v predogledu.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na želeni program.
3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Okno za predogled".
Okno "Predogled: ..." se prikaže.



4. Ponovno pritisnite programsko tipko "Okno za predogled", da okno zaprete.

15.8 Označevanje več imenikov/programov

Za nadaljnjo obdelavo lahko izbirete več datotek in imenikov. Ko označite imenik, se izberejo tudi vsi imeniki in datoteke, ki se nahajajo pod njem.

Napotek

Izbrani podatki

Če ste izbrali posamezne podatke v imeniku, se ta selekcija pri zaprtju imenika razveljavi.

Če je izbran celoten seznam z vsemi vsebovanimi datotekami, se ta selekcija pri zaprtju ohrani.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na datoteko oz. imenik, od katere/katerega naprej želite označevati.
3. Pritisnite programsko tipko "Označi".



Programska tipka je aktivna.



4. S pomočjo kurzorskih tipk oz. miške izberite želene imenike/programe.
5. Ponovno pritisnite programsko tipko "Označi", da delovanje kurzorskih tipk ustavite.

Preklic selekcije

S ponovnim označenjem elementa se obstoječa oznaka prekliče.

Izbiranje prek tipk

Kombinacija tipk	Pomen
	Ustvari oz. razširi selekcijo. Elemente lahko izberate posamično.
  	Ustvari povezano selekcijo.
	Že obstoječa selekcija se prekliče.

Izbiranje z miško

Kombinacija tipk	Pomen
Leva miška	Klikanje elementa: element se označi. Že obstoječa selekcija se prekliče.
Leva miška +  pritisnjeno	Povezano razširjenje selekcije do naslednje pozicije klika.
Leva miška +  pritisnjeno	Razširjenje selekcije za posamezne elemente s klikanjem. Že obstoječa selekcija se razširi za klikani element.

15.9 Kopiranje in vstavljanje imenika/programa

Če želite ustvariti nov imenik ali program, ki je podoben že obstoječemu, lahko prihranite čas, če stari imenik oz. program kopirate in samo spremenite izbrane programe oz. programske stavke.

Možnost kopiranja imenikov in programov in njihovega vstavljanja na drugem mestu, izkoristite tudi pri izmenjavanju podatkov z drugimi napravami prek USB-pogonov/omrežnih pogonov (npr. USB-ključ).

Kopirane datoteke in imenike lahko ponovno vstavite na drugem mestu.

Napotek

Imenike lahko vstavljate le na lokalnih pogonih ter na USB-pogonih in omrežnih pogonih.

Napotek

Zapisovalne pravice

Če uporabnik v aktualnem imeniku nima zapisovalnih pravic, se ta funkcija ne ponuja

Napotek

Pri kopiranju se manjkajoče končnice za imenike samodejno pripnejo.

Pri dodelitvi imen so dovoljene vse črke (razen črk s preglasom), številke in podčrtaji. Imena se samodejno spremenijo v velike črke in dodatno pike v podčrtaje.

Primer

Če se pri kopiranju ime ne spremeni, se samodejno ustvari kopija:

MYPROGRAM.MPF se kopira na MYPROGRAM__1.MPF. Pri naslednjem kopiranju se kopira na MYPROGRAM__2.MPF, itn.

Če v imeniku že obstajajo datoteke MYPROGRAM.MPF, MYPROGRAM__1.MPF in MYPROGRAM__3.MPF, se kot naslednja kopija MYPROGRAM.MPF ustvari datoteka MYPROGRAM__2.MPF.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite zeleno mesto shranjevanja in kazalko postavite na imenik, ki ga želite kopirati.



3. Pritisnite programsko tipko "Kopiraj".
4. Izberite imenik, v katerega želite vstaviti svoj kopirani imenik/program.
5. Pritisnite programsko tipko "Prilepi".

Če v tem imeniku že obstaja imenik/program z enakim imenom, se prikaže opozorilo. Sistem vas pozove, da imeniku/programu dodelite novo ime, sicer se vstavi pod imenom, ki ga predlaga sistem.

Če ime vsebuje nedovoljene znake ali če je ime predolgo, se prikaže ustrezna poizvedba, v kateri lahko dodelite dovoljeno ime.



6. Pritisnite programsko tipko "V redu" oz. "Prepiši vse", če želite prepisati že obstoječe imenike/programme.



- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Ničesar ne prepiši", če ne želite prepisati več obstoječih imenikov/programov.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Preskoči", če želite, da se postopek kopiranja nadaljuje z naslednjo datoteko.

- ALI -



Vnesite drugo ime, če želite imenik/program vstaviti pod drugim imenom, in pritisnite programsko tipko "V redu".

Napotek

Kopiranje datotek v istem imeniku

Datotek ne morete kopirati znotraj istega imenika. Kopijo morate vstaviti pod novim imenom.

15.10 Brisanje programa/imenika

Občasno lahko izbrišete programe ali imenike, ki jih več ne potrebujete, da ohranite preglednost podatkov. Podatke pred brisanjem varnostno kopirajte na zunanji nosilec podatkov (npr. na USB-ključ) ali na omrežni pogon.

Upoštevajte, da se pri brisanju imenika izbrišejo tudi vsi programi, podatki o orodju in ničelnih točkah ter podimeniki, ki so v imeniku.

 
Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in postavite kazalko na datoteko oz. imenik, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Izbriši".
Prikaže se poizvedba, ali želite res izvesti brisanje.



4. Pritisnite programsko tipko "V redu", da program/imenik izbrišete.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prekliči", da postopek prekličete.

15.11 Spreminjanje lastnosti datotek in imenikov

V oknu "Lastnosti ..." se lahko prikazuje informacije v zvezi z imeniki in datotekami.

Poleg poti in imena datoteke se prikažejo tudi podatki o datumu ustvarjenja.

Ime lahko spremenite.

Sprememba dostopnih pravic

V oknu Lastnosti so prikazane dostopne pravice za izvajanje, pisanje, sestavljanje seznamov in branje.

- Izvajanje: se uporablja za izbiranje za izvajanje
- Pisanje: krmili spreminjanje in brisanje neke datoteke ali seznama

Za NC-datoteke imate možnost, da za vsako datoteko posebej nastavite dostopne pravice od stikala s ključem 0 do aktualne ravni dostopa.

Če je neka raven dostopa višja od aktualne ravni dostopa, je ni mogoče spreminjati.

Za zunanje datoteke (npr. na lokalnem pogonu) se vam dostopne pravice prikažejo samo, če je za te datoteke nastavitve izvedel proizvajalec stroja. Prek okna Lastnosti jih ni možno spreminjati.

Nastavitve dostopnih pravic za imenike in datoteke

Prek konfiguracijske datoteke in MD 51050 je možno dostopne pravice imenikov in tipov datotek NC-pomnilnika in uporabniškega pomnilnika (lokalni pogon) spreminjati in določiti kot privzete.

Dodatne informacije: Priročnik o zagonu SINUMERIK Operate

Postopek



1. Izberite upravitelja programa.



2. Izberite želeno mesto shranjevanja in kazalko postavite na datoteko oz. imenik, katerega lastnosti želite prikazati oz. spremeniti.



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Lastnosti".
Odpre se okno "Lastnosti ...".



4. Po potrebi izvedite spremembe.

Opozorilo: Spremembe prek vmesnika lahko izvedete v NC-pomnilniku.

5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da shranite spremembe.



15.12 Konfiguracija pogonov

15.12.1 Pregled

Možno je konfigurirati do 21 povezav do tako imenovanih logičnih pogonov (nosilcev podatkov). Do teh pogonov je možno dostopati v upravljalnih območjih "Upravitelj programa" in "Zagon".

Nastavite lahko naslednje logične pogone:

- USB-vmesnik
- CompactFlash kartico NCU-ja, samo pri SINUMERIK Operate v NCU-ju
- Omrežni pogoni
- Lokalni trdi disk PCU-ja, samo pri SINUMERIK Operate na PCU-ju



Programska opcija

Če želite kartico CompactFlash uporabiti kot nosilec podatkov, uporabite opcijo "Dodatni HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU".

Napotek

USB-vmesniki NCU-ja za SINUMERIK Operate niso na voljo in jih zato ni mogoče konfigurirati.

15.12.2 Konfiguracija pogonov

Za konfiguracijo programskih tipk v upravitelju programa vam je v upravljalnem območju "Zagon" na voljo okno "Konfiguracija pogonov".

Napotek

Rezervirane programske tipke

Programske tipke 4, 7 in 16 niso na voljo za prosto konfiguriranje.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Datoteka

Ustvarjeni podatki o konfiguraciji se shranijo v datoteko "logdrive.ini". Datoteka je v mapi /user/sinumerik/hmi/cfg.

Splošni podatki

Vnos		Pomen
Pogon 1–24		
Tip	brez pogona	Noben pogon ni definiran.
	Programski pomnilnik NC	Dostop do NC-pomnilnika
	USB lokalno	Dostop do USB-vmesnika aktivne upravljalne enote
	USB globalno	USB-pomnilniški medij je dostopen z vseh TCU-jev, ki se nahajajo v sistemskem omrežju.
	Omrežje Windows	Omrežni pogon v sistemih Windows
	Omrežje Linux	Omrežni pogon v sistemih Linux
	Lokalni pogon	Lokalni pogon Trdi disk oziroma uporabniški pomnilnik na CompactFlash kartici
	FTP	Dostop do zunanjega FTP-strežnika. Pogona ni mogoče uporabljati kot globalnega pomnilnika obdelovalnega programa.
	Uporabniški cikli	Dostop do imenika uporabniških ciklov kartice CompactFlash
	Cikli OEM	Dostop do imenika ciklov proizvajalca kartice CompactFlash
	Pogon Windows	Dostop do lokalnega imenika za PCU/PC

Podatki za USB

Vnos		Pomen
Naprava		Ime TCU-ja, na katerega je priključen USB-pomnilniški medij, npr. tcu1. Ime TCU-ja mora biti v NCU-ju že znano.
Priključek	Spredaj	USB-vmesnik, ki je na sprednji strani operaterjeve konzole.
	X203/X204	USB-vmesnik X203/X204, ki je na zadnji strani operaterjeve konzole.
	X61/X62	Pri SIMATIC Thin Client je USB-vmesnik X61 in X62.
	X212/X213	TCU20.2/20.3
	X20	OP 08T
	X60.P1/P2/P3/P4	PCU
Simbolično		Simbolično ime pogona
Dodatni parametri v Podrobnostih		

Vnos		Pomen
Particija		Številka particije na USB-pomnilniškem mediju, npr. 1 ali vse. Če se uporabi USB-razdelilnik, navedba USB-vrat na razdelilniku.
USB-pot		Pot do USB-razdelilnika. Opozorilo: Tega podatka se trenutno ne vrednoti.

Podatki za lokalne pogone

Vnos		Pomen
Simbolično		Simbolično ime pogona Dodelitev imen v Podrobnostih
Dodatni parametri v Podrobnostih		
Uporaba pogona kot:	LOCAL_DRIVE	Z aktiviranjem potrditvenih polj se pogonu dodeli simbolično ime. Če za določeni pogon že obstaja dodelitev, je ni več mogoče spremeniti. Privzeto so vsa potrditvena polja aktivna.
	CF_CARD	
	SYS_DRIVE	

Podatki za omrežne pogone

Vnos		Pomen
Ime računalnika		Logično ime strežnika ali naslov IP
Ime dovoljenja	Samo za omrežne pogone v sistemih Windows	Ime, pod katerim je bil omrežni pogon omogočen
Pot		Začetni imenik Pot se navede glede na omogočeni imenik.
Uporabniško ime Geslo		Uporabniško ime in pripadajoče geslo, za katerega je omogočen dostop do imenika na omrežnem računalniku. Geslo se prikaže šifrirano z "*" in shrani v datoteki "logdrive.ini".
Simbolično		Simbolično ime pogona Vsebuje lahko do 12 znakov (črke, številke, podčrtaj). Imena NC, GDIR in FTP so rezervirana. Če ni navedeno besedilo programske tipke, bo uporabljeno tudi za oznako programske tipke.

Podatki za FTP

Vnos		Pomen
Ime računalnika		Logično ime FTP-strežnika ali IP-naslov
Pot		Začetni imenik na FTP-strežniku Pot se navede glede na domači imenik.
Uporabniško ime Geslo		Uporabniško ime in pripadajoče geslo za prijavo na FTP-strežniku Geslo se prikaže šifrirano z "*" in shrani v datoteki "logdrive.ini".
Dodatni parametri v Podrobnostih		
Vrata		Vmesnik za povezavo s FTP-strežnikom. Privzeta vrata so inicializirana z 21.
Prekinitev povezave		Po časovni omejitvi (disconnect timeout) se povezava s FTP-strežnikom prekine. Časovna omejitev je lahko od 1 do 150 s. Privzeta časovna omejitev je 10 s.

Dodatni podatki pri uporabi funkcije "Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)"



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.


Vnos		Pomen
Omogočanje pogona	Samo za tip "Pogon Windows (PCU)"	Pogon se omogoči v omrežju. Potrebno je uporabniško ime. Če želite lokalni pogon uporabiti kot globalni pomnilnik obdelovalnega programa, mora biti aktivirano potrditveno polje.
globalni pomnilnik obdelovalnega programa	Samo za lokalne pogone, omrežne pogone in globalne USB-pogone	Potrditveno polje prikazuje, da imajo vsi udeleženci sistema dostop do konfiguriranega logičnega pogona. Udeleženci lahko obdelovalne programe izvajajo neposredno iz pogona. Nastavitev lahko spremenite le v Podrobnostih.
Ta pogon uporabite za izvajanje programa EES	Samo za USB-pogone	Omogoča uporabo lokalnega USB-pomnilniškega medija za izvajanje programov prek EES.
Dodatni parametri v Podrobnostih		

Vnos		Pomen
Uporabniško ime za Windows Geslo za Windows	samo za USB-pogone, lokalne pogone in lokalne imenike	Uporabniško ime in pripadajoče geslo za sprostitvev konfiguriranega pogona Kot predhodna nastavitve se prevzamejo podatki iz okna "Globalne nastavitve".
globalni pomnilnik obdelovalnega programa	samo za lokalne pogone, omrežne pogone in globalne USB-pogone	Potrditveno polje določa, ali imajo vsi udeleženci sistema dostop do konfiguriranega logičnega pogona. Za globalni pomnilnik obdelovalnega programa (GDIR) lahko izberete samo en pogon. Če je kot GDIR že določen drugi pogon in je potrditveno polje aktivirano, se prvotna nastavitve izbriše.

Podatki za konfigurirano programsko tipko

Vnos		Pomen
Raven dostopa		Dodelitev dostopnih pravic do povezav: od ravni dostopa 7 (stikalo s ključem v položaju 0) do ravni dostopa 1 (proizvajalec). Navedena raven dostopa velja za vsa upravljalna območja.
Besedilo programske tipke		Za oznako programske tipke sta na voljo 2 vrstici. Kot prelom vrstice se sprejme %n. Če je prva vrstica predolga, se samodejno prelomi. Če uporabite presledek, se ta uporabi za prelom vrstice. Pri jezikovno odvisnih besedilih programske tipke se vnese ID besedila, prek katerega ste iskali v besedilni datoteki. Če v vnosnem polju ni vnosa, se kot besedilo programske tipke uporabi simbolično ime pogona.
Ikona programske tipke	ni ikone	Prikaže se na programski tipki.
	sk_usb_front.png 	Ime datoteke za ikono, ki je na programski tipki.
	sk_local_drive.png 	
	sk_network_drive_ftp.png 	
Besedilna datoteka	slpmdialog	Datoteka za besedilo programske tipke, ki je odvisno od jezika. Če so vnosna polja prazna, se besedilo na programski tipki prikaže tako, kot je bilo navedeno v vnosnem polju "Besedilo programske tipke".
Besedilni kontekst	SIPmDialog	


Postopek

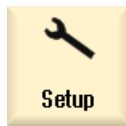

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



 2. Pritisnite programski tipki "HMI" in "Logični pogon".
Odpre se okno "Konfiguracija pogonov".



3. Izberite programsko tipko, ki jo želite konfigurirati.



4. Za konfiguracijo programskih tipk od 9 do 16 oz. programskih tipk od 17 do 24 kliknite programsko tipko ">> Ravnina".



5. Če želite nastaviti urejanje vnosnih polj, pritisnite programsko tipko "Spremeni".



6. Izberite podatke za ustrezni pogon oz. vnesite potrebne podatke.
7. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti", če želite vnesti dodatne parametre.

Z vnovičnim pritiskom programske tipke "Podrobnosti" se vrnete nazaj v okno "Konfiguriraj pogone".



8. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Vnosi se preverijo.



Če so podatki nepopolni ali napačni, se prikaže okno z opozorilom. Potrdite sporočilo s programsko tipko "V redu".




Če pritisnete programsko tipko "Prekliči", bodo vsi še ne aktivirani podatki zavrženi.

9. Znova zaženite krmiljenje, da aktivirate konfiguriranje in v upravljalno območje "Upravitelj programa" dobite programske tipke.

Vnos prednastavitev za sprostitvev pogonov

Napotek


Ta funkcija je na voljo samo za sisteme Windows, če je bila aktivirana programska opcija "Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)".

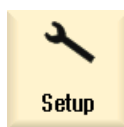


1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



 2. Pritisnite programski tipki "HMI" in "Logični pogon".
Odpri se okno "Konfiguracija pogonov".



 3. Pritisnite programsko tipko "Globalne nastavitve".



4. Vnesite uporabniško ime in pripadajoče geslo, za katerega želite sprostiti konfigurirane pogone.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Podatki se prevzamejo kot prednastavitve za sprostitve sistemov Windows.
Če pritisnete programsko tipko "Prekliči", bodo vsi še ne aktivirani podatki zavrženi.

15.13 Ogled PDF-dokumentov

Imate možnost, da nastavite prikaz HTML-dokumentov ter PDF-ov na vseh pogonih upravitelja programa in prek podatkovnega drevesa sistemskih podatkov.

Napotek

Predogled dokumentov je možen le za PDF-e.

Postopek



1. V upravitelju programa izberite želeni pomnilniški medij.

- ALI -

V upravljalnem območju "Zagon" v podatkovnem drevesu "Sistemski podatki" izberite želeno mesto shranjevanja.

 
2. Postavite kazalko na PDF/HTML-datoteko, ki ga/jo želite prikazati in pritisnite programsko tipko "Odpri".

Izbrana datoteka se prikaže na zaslonu.

V statusni vrstici se prikaže pot shranjevanja dokumenta. Prikaže se aktualna stran ter skupno število strani prikazanega dokumenta.

3. Pritisnite programsko tipko "Zoom +" oz. "Zoom -", da prikaz povečate oz. pomanjšate.

Navigacija in iskanje mest v besedilu



1. Pritisnite programsko tipko "Išči".

Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk.

2. Pritisnite programsko tipko "Pojdi na začetek", da se pomaknete na prvo stran dokumenta.

3. Pritisnite programsko tipko "Pojdi na konec", da se pomaknete na zadnjo stran dokumenta.

4. Pritisnite programsko tipko "Pojdi na stran", da se pomaknete na določeno stran dokumenta.

5. Pritisnite programsko tipko "Išči", če želite v PDF-u namensko iskati mesta v besedilu.

6. Vnesite želeni izraz v masko za iskanje in vnos potrdite z "OK".

Kazalka se postavi na prvi vnos, ki ustreza iskalnemu izrazu.


- | | |
|---|--|
|  | 7. Pritisnite programsko tipko "Išči naprej", če pri najdenem vnosu ne gre za iskano mesto v besedilu. |
|  | 8. Pritisnite programsko tipko "Nazaj", da se vrnete v nadrejeni stolpec programskih tipk. |

Napotek

Če pri ogledu PDF-dokumenta zamenjate jezik, se bo PDF-dokument posodobil v ustreznem jeziku. Če za nastavljen jezik ni na voljo PDF-dokumenta, se prikaže PDF-dokument v angleškem jeziku.

Pozicija v PDF-dokumentu se po menjavi jezika ohrani neodvisno od seje, če PDF-dokument vsebuje bralne znake.

 Sprememba prikaza

- | | |
|---|--|
|  | 1. Pritisnite programsko tipko "Pogled", da spremenite prikaz PDF-a. Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Zoom širina strani", da dokument na zaslonu prikažete v polni širini. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Zoom višina strani", da dokument na zaslonu prikažete v celotni višini strani. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Zavrti levo", da dokument zavrtite za 90 stopinj v levo. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Zavrti desno", da dokument zavrtite za 90 stopinj v desno. |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Nazaj", da se vrnete v nadrejeni stolpec programskih tipk. |

Kopiranje besedila

- | | |
|---|--|
|  | 1. Pritisnite programsko tipko "Označi".
Programska tipka "Kopiranje" se aktivira. |
|  | 2. Z upravljanjem na dotik oz. miško izberite želeno besedilo. |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Kopiraj".
Označeno besedilo je v urejevalniku pripravljeno za vnos. |
| | 4. Ponovno pritisnite programsko tipko "Označi", da z upravljanjem na dotik premaknete prikazan odsek.
Programska tipka "Kopiraj" ni omogočena. |

Zapiranje PDF

- | | |
|---|--|
|  | 1. Pritisnite programsko tipko "Zapri", da zapustite PDF-prikaz. |
|---|--|

15.14 EXTCALL

Iz obdelovalnega programa se lahko z ukazom EXTCALL dostopa do datotek na lokalnem pogonu, USB podatkovnem nosilcu ali omrežnih pogonih.

Programer lahko s podatki nastavitve SD \$SC42700 EXT_PROG_PATH določi izvorni imenik, z ukazom EXTCALL pa ime datoteke za podprogram, ki bo ponovno naložen.

Robni pogoji

Pri klicu EXTCALL je potrebno upoštevati naslednje robne pogoje:

- Z omrežnega pogona se lahko s klicem EXTCALL prikliče samo datoteke s kodo MPF ali PSF.
- Datoteke in poti morajo ustrezati NCK-nomenklaturi (največ 25 znakov za ime, 3 znaki za kodo).
- Program je na omrežnem pogonu najden z ukazom EXTCALL, če
 - programska pot z SD \$SC42700 EXT_PROG_PATH kaže na omrežni pogon ali imenik v njem. Program se mora takoj shraniti na tem mestu, po podimenikih se ne bo iskalo.
 - brez SD \$SC42700: bo program v klicu EXTCALL naveden neposredno – preko popolnoma kvalificirane poti, ki lahko kaže tudi na podimenik omrežnega pogona – in je tam tudi nameščen.
- Pri programih, ki so bili ustvarjeni na zunanjih pomnilniških medijih (sistem Windows), pazite na ločevanje velikih in malih črk.

Napotek

Maksimalna dolžina imena poti za EXTCALL

Dolžina poti ne sme preseči 112 znakov. Pot je sestavljena iz vsebine podatkovnih nastavitvev (SD \$SC42700) in pri klicu EXTCALL iz navedbe poti iz obdelovalnega programa.

Primeri za klice EXTCALL

Z uporabo podatkovnih nastavitvev lahko iskanje programa namensko krmilite.

- Klic USB-pogona na TCU (USB-pomnilnik na vmesniku X203), če je SD42700 prazen: npr. EXTCALL "//TCU/TCU1 /X203 ,1/TEST.SPF"
- ALI -
Klic USB-pogona na TCU (USB-pomnilnik na vmesniku X203), če SD42700 "//TCU/TCU1 /X203 ,1" vsebuje: "EXTCALL "TEST.SPF"
- Klic s sprednjega USB-priključka (USB-ključ), če je SD \$SC 42700 prazen: npr. EXTCALL "//ACTTCU/FRONT,1/TEST.SPF"
- ALI -
Klic s sprednjega USB-priključka (USB-ključ), če SD42700 "//ACTTCU/FRONT,1" vsebuje: EXTCALL "TEST.SPF"

- Klic z omrežnega pogona, če je SD42700: npr. EXTCALL "//Rechnername/freigegebenesLaufwerk/TEST.SPF"
- ALI -
Klic z omrežnega pogona, če SD \$SC42700 "//Rechnername/freigegebenesLaufwerk" vsebuje: EXTCALL "TEST.SPF"
- Uporaba HMI-uporabniškega pomnilnika (lokalni pogon):
 - Na lokalnem pogonu ste shranili mape Obdelovalni programi (mpf.dir), Podprogrami (spf.dir) in Obdelovanci (wks.dir). Vsaka mapa vsebuje imenike obdelovanca (.wpd): SD42700 je prazen: EXTCALL "TEST.SPF"
Na CompactFlash kartici se uporabi enako zaporedje iskanja kot v NCK-pomnilniku obdelovalnega programa.
 - Na lokalnem pogonu ste shranili svoj imenik (npr. my.dir):
Navedba celotne poti: npr. EXTCALL "/user/sinumerik/data/prog/my.dir/TEST.SPF"
Poteka namensko iskanje navedene datoteke.

Napotek

Kratice za lokalni pogon, CompactFlash kartico in sprednji USB-priključek

Za lokalni pogon, CompactFlash kartico in sprednji USB-priključek lahko uporabite kratice LOCAL_DRIVE:, CF_CARD: in USB: (npr. EXTCALL "LOCAL_DRIVE:/spf.dir/TEST.SPF").

Kratice CF_Card in LOCAL_DRIVE lahko uporabite alternativno.



Programske opcije

Za prikaz programske tipke "Lokalni pogon" potrebujete možnost "Dodatni HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU" (ne pri SINUMERIK Operate na PCU50/PC).

POZOR

Možne prekinitve pri obdelavi z USB-ključa

Neposredna izvedba z USB-ključa ni priporočljiva.

Delovanje ni zagotovljeno, saj lahko pride do težav v povezavi, izpada, prekinitve zaradi sunkov ali nenamernega izvleka USB-ključa.

Prekinitev med obdelavo obdelovanca povzroči takojšnjo zaustavitev obdelave in s tem tudi poškodbe obdelovanca.



Proizvajalec stroja

Urejanje klicev EXTCALL lahko vključite in izključite.

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

15.15 Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)

Funkcija "Izvedba z zunanjega pomnilnika" vam omogoča, da obdelovalne programe poljubnih velikosti izvajate neposredno z ustrezno konfiguriranega pogona. Odzivanje pri tem ustreza izvedbi iz NC-pomnilnika obdelovalnega programa, brez omejitev, ki veljajo za "EXTCALL".



Programska opcija

Če želite to funkcijo uporabiti v uporabniškem pomnilniku kartice CompactFlash, potrebujete programsko opcijo "CNC-uporabniški pomnilnik razširjen".



Programska opcija

Da lahko to funkcijo neomejeno uporabljate (npr. za omrežni pogon ali USB-pogon), potrebujete programsko opcijo "Izvedba z zunanjega pomnilnika (EES)".

Napotek

Učenje programa ni mogoče

Učenje programov pri izbiri EES-programa ni na voljo.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Na voljo je možnost, da programe G-kode, ki so shranjeni na konfiguriranih zunanjih pogonih, kot običajno izvajate v Urejevalniku.

Pri izvajanju programov G-kode kot običajno prejmete aktualni prikaz programskih stavkov. Programe lahko izvedete neposredno v načinu Reset.

Poleg trenutnega prikaza stavka lahko prikažete tudi osnovni prikaz stavka. S funkcijo "Korekcija programa" lahko opravljate korekcije kot običajno.

15.16 Shranjevanje podatkov

15.16.1 Ustvarjanje arhiva v upravitelju programa

Arhivirate lahko posamezne datoteke iz NC-pomnilnika in lokalnega pogona.

Formati arhiva

Vaš arhiv lahko shranite v binarnem formatu ali v formatu luknjanega traku.

Cilj shranjevanja

Kot cilj shranjevanja so vam na voljo arhivske mape sistemskih podatkov v upravljalnem območju "Zagon" ter USB-pogoni in omrežni pogoni.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite mesto, kamor boste shranili arhivirane datoteke.



3. V imenikih izberite želeno datoteko, ki jo želite arhivirati.
- ALI -
Če želite shraniti več datotek oz. imenikov, pritisnite programsko tipko "Označi".
Izbiri opravite s kazalko oz. miško.



4. Pritisnite programski tipki ">>" in "Arhiviraj".



5. Pritisnite programsko tipko "Ustvari arhiv".
Odpre se okno "Ustvari arhiv: Izberi mesto shranjevanja".



6. Postavite kazalko na želeno mesto shranjevanja in pritisnite programsko tipko "Išči". Če želite iskati določen imenik oz. podimenik, vnesite v pogovorno okno za iskanje želeni iskalni izraz in pritisnite programsko tipko "V redu".



Opozorilo: Nadomestna znaka "*" (za poljuben niz znakov) in "?" (za poljuben znak) vam olajšata iskanje.

- ALI -



Imenik ustvarite tako, da izberete želeno mesto shranjevanja, pritisnete programsko tipko "Nov imenik", v okno "Nov imenik" vnesete želeno ime in pritisnete programsko tipko "V redu".





7. Pritisnite "V redu".

Odpri se okno "Ustvari arhiv: ime".



9. Izberite format, vnesite želeno ime in pritisnite programsko tipko "V redu".
Prikaže se sporočilo o uspešnem arhiviranju.

15.16.2 Ustvarjanje arhiva prek sistemskih podatkov

Če želite shraniti le določene podatke, lahko želene datoteke izberete neposredno v podatkovnem drevesu in ustvarite arhiv.

Formati arhiva

Vaš arhiv lahko shranite v binarnem formatu ali v formatu luknjanega traku.

Vsebino izbranih datotek (datoteke formatov XML, ini, hsp, syf, programe) lahko prikažete v predogledu.

Informacije datoteke, kot so pot, ime, datum ustvarjenja in spreminjanja, lahko prikažete v oknu Lastnosti.

Pogoj

Dostopne pravice so odvisne od ustreznih področij in segajo od stopnje zaščite 7 (stikalo s ključem v položaju 0) do stopnje zaščite 2 (geslo: Servis).

Mesta shranjevanja

- CompactFlash kartica pod
/user/sinumerik/data/archive, oz.
/oem/sinumerik/data/archive
- Vsi konfigurirani logični pogoni (USB, omrežni pogoni)



Programska opcija

 
 
 
 

Če želite arhive shraniti na kartico CompactFlash v uporabniškem prostoru, potrebujete opcijo "Dodatni HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU".

POZOR

Možna izguba podatkov pri USB-ključih

USB-ključi niso primerni kot trajni pomnilniški mediji.

Postopek

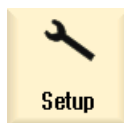

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".
2. Pritisnite programsko tipko "Sistemiški podatki".
Odpri se podatkovno drevo.
3. V podatkovnem drevesu izberite zelene datoteke, ki jih želite arhivirati.
- ALI -
Če želite shraniti več datotek oz. imenikov, pritisnite programsko tipko "Označi".
Izbiri opravite s kazalko oz. miško.
4. Če pritisnete programsko tipko ">>", vam bodo na navpičnem stolpcu na voljo dodatne programske tipke.
5. Pritisnite programsko tipko "Okno za predogled".
V majhnem oknu se prikaže vsebina izbranih datotek.
Če ponovno pritisnete programsko tipko "Okno za predogled", se okno zapre.
6. Pritisnite programsko tipko "Lastnosti".
V majhnem oknu so navedene informacije o izbrani datoteki.
Če pritisnete programsko tipko "V redu", se okno zapre.
7. Pritisnite programsko tipko "Išči".
Če želite iskati določen imenik oz. podimenik, v pogovorno okno za iskanje vnesite zeleni iskalni izraz in pritisnite programsko tipko "V redu".
Opozorilo: Nadomestna znaka "*" (za poljuben niz znakov) in "?" (za poljuben znak) vam olajšata iskanje.
8. Pritisnite programske tipke "Arhiviraj" in "Ustvari arhiv".
Odpri se okno "Ustvari arhiv: Izberi mesto shranjevanja".
Prikažejo se mapa "Arhiv" s podmapama "Uporabnik" in "Proizvajalec" ter pomnilniški mediji (npr. USB).
9. Izberite želeno mesto shranjevanja in pritisnite programsko tipko "Nov imenik", da ustvarite ustrezen podimenik.
Odpri se okno "Nov imenik".
10. Vnesite želeno ime in pritisnite programsko tipko "V redu".
Imenik se ustvari pod izbrano mapo.
11. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Odpri se okno "Ustvari arhiv: ime".



12. Za arhiviranje ene ali več datotek izberite format, vnesite želeno ime in pritisnite programsko tipko "V redu".

Prikaže se sporočilo o uspešnem arhiviranju.



13. Za potrditev sporočila in zaključek postopka arhiviranja pritisnite programsko tipko "V redu".

V izbranem imeniku se shrani arhivska datoteka.

15.16.3 Uvoz v arhiv v upravitelju programa

V upravljalnem območju "Upravitelj programa" lahko uvozite arhive iz arhivske mape sistemskih podatkov ter iz konfiguriranih USB-pogonov in omrežnih pogonov.



Programska opcija

Za uvoz uporabniških arhivov v upravljalnem območju "Upravitelj programa" potrebujete opcijo "dodaten HMI-uporabniški pomnilnik na CF-kartici NCU-ja".

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programski tipki "Arhiviraj" in "Uvozi arhiv".
Odpre se okno "Uvoz arhiva: izbira arhiva".



3. Izberite mesto shranjevanja in postavite kazalko na želeni arhiv.

Opozorilo: Mapa za uporabniške arhive se pri neaktivirani opciji prikaže le, če je vsebovan najmanj en arhiv.

- ALI -



Če želite poiskati določen arhiv, pritisnite programsko tipko "Išči", v pogovornem oknu za iskanje vnesite ime arhivske datoteke s pripomo in pritisnite programsko tipko "V redu".



4. Pritisnite programsko tipko "V redu" oz. "Prepiši vse", če želite prepisati obstoječe datoteke.

...



- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Ničesar ne prepiši", če obstoječih datotek ne želite prepisati.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Preskoči", če želite, da se postopek uvažanja nadaljuje z naslednjo datoteko.

Odpre se okno "Uvoz arhiva", kjer se prikaže postopek uvoza s prikazom napredovanja.

V nadaljevanju prejmete "Dnevnik napak za uvoz arhiva", v katerem so navedene preskočene ali prepisane datoteke.




5. Pritisnite programsko tipko "Prekliči", da prekinete postopek uvoza.

15.16.4 Uvoz arhiva iz sistemskih podatkov

Če želite uvoziti določen arhiv, ga lahko izberete neposredno iz podatkovnega drevesa.

Postopek

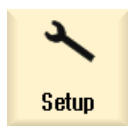

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".

 


2. Pritisnite programsko tipko "Sistemski podatki".

3. V podatkovnem drevesu pod imenikom "Arhivi" v mapi "Uporabnik" izberite želeno datoteko, ki jo želite prebrati.



4. Pritisnite programsko tipko "Preberi".



5. Pritisnite programsko tipko "V redu" oz. "Prepiši vse", če želite prepisati obstoječe datoteke.

...



- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Ničesar ne prepiši", če obstoječih datotek ne želite prepisati.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Preskoči", če želite, da se postopek uvažanja nadaljuje z naslednjo datoteko.

Odpre se okno "Uvoz arhiva", kjer se prikaže postopek uvoza s prikazom napredovanja.

V nadaljevanju prejmete "Dnevnik napak za uvoz arhiva", v katerem so navedene preskočene ali prepisane datoteke.



6. Pritisnite programsko tipko "Prekliči", da prekinete postopek uvoza.

15.17 Podatki za nastavitve

15.17.1 Shranjevanje podatkov za nastavitve

Poleg programov lahko shranite tudi podatke o orodju in nastavitve ničelne točke.

To možnost lahko uporabite, da varnostno kopirate npr. potrebne podatke o orodjih in ničelnih točkah za določen program G-kode. Če želite program pozneje znova poslati v obdelavo, lahko tako hitro dostopate do teh nastavitvev.

Tudi podatke orodij, ki ste jih prejeli na zunanjem orodju-nastavitvenem orodju, lahko tako enostavno prenesete v upravljanje orodij.

Napotek

Shranjevanje podatkov za nastavitve obdelovalnih programov

Podatke za nastavitve obdelovalnih programov lahko varnostno kopirate samo, če so v imeniku "Obdelovanci".

Pri obdelovalnih programih, ki so v imeniku "Obdelovalni programi", možnost "Varnostno kopiranje podatkov za nastavitve" ni na voljo.

Shranjevanje podatkov

Podatki	
Podatki o orodju	- ne - celoten seznam orodij
Prireditve zalognika	- da - ne
Ničelne točke	- ne Izbirno okno "Osnovna ničelna točka" se skriva. - vse
Osnovne ničelne točke	- ne - da
Imenik	Prikaže se imenik, v katerem je izbrani program.
Ime datoteke	Tukaj imate na voljo možnost, da spremenite predlagano ime datoteke.

Napotek

Prireditve zalognika

Odčitavanje prireditve zalognika je možno samo, če sistem omogoča nalaganje in razlaganje podatkov orodja v oz. iz zalognika.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Postavite kazalko na program, katerega podatke o orodju in ničelnih točkah želite shraniti.

...



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Arhiviraj".



4. Pritisnite programsko tipko "Varnostno kopiraj podatke za nastavitve".

Odpre se okno "Varnostno kopiranje podatkov za nastavitve".

5. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati.

6. Po potrebi lahko v polju "Ime datoteke" spremenite predlagano ime izbranega programa.



7. Pritisnite programsko tipko "V redu".

Podatki za nastavitve se shranijo v imenik, v katerem je izbrani program.

Datoteka se samodejno shrani kot datoteka INI.

Napotek

Programska izbira

Če sta v imeniku glavni program ter datoteka INI z enakim imenom, se pri izbiri glavnega programa najprej samodejno zažene datoteka INI. Tako lahko nehote spremenite podatke orodja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

15.17.2 Branje podatkov za nastavitve

Pri branju lahko izberete, katere od shranjenih podatkov potrebujete:

- Podatki o orodju
- Prireditve zalogovnika

- Ničelne točke
- Osnovna ničelna točka

Podatki o orodju

Glede na to, katere podatke ste izbrali, se sistem obnaša takole:

- celoten seznam orodij
Najprej se izbrišejo vsi podatki upravljanja orodja, nato pa se naložijo shranjeni podatki.
- vsa v programu uporabljena orodja
Če vsaj eno od orodij, ki naj se vnese, že obstaja v upravljanju orodja, lahko izbirate med naslednjimi možnostmi.



Pritisnite programsko tipko "Zamenjaj vse", če želite vstaviti vse podatke o orodju. Druga že obstoječa orodja bodo zdaj brez nadaljnjih vprašanj prepisana.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Ničesar ne prepisi", če se obstoječih orodij ne sme prepisati.

Obstoječa orodja se preskočijo, ne da bi prejeli poizvedbe.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Preskoči", če obstoječih orodij ne želite prepisati.

Pri vsakem obstoječem orodju vam sistem pošlje poizvedbo.

Izbira nakladalne točke

Če je bilo za en zalagovnik ustvarjenih več nakladalnih točk, imate možnost, da prek programske tipke "Izberi nakladalno točko" odprete okno, v katerem zalagovniku dodelite nakladalno točko.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Postavite kazalko na datoteko s shranjenimi podatki o orodju in ničelni točki (*.INI), ki jih želite ponovno uvoziti.



3. Pritisnite tipko <Kazalka desno>.

- ALI -

Dvokliknite na datoteko.

Odpre se okno "Preberi podatke o nastavitvi".



4. Izberite, katere podatke (npr. Prirediteljev zalogovnika) želite prebrati.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu".

15.18 Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb

15.18.1 Pregled

S funkcijo "Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb" si lahko pri obdelavi in simulaciji obdelovalnih programov zabeležite vsa potrebna orodja. Na ta način ugotovite potrebo po orodju.



Programske opcije

Za uporabo funkcije "Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb" potrebujete možnost "Ugotavljanje potrebe po orodju".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Funkcija "Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb" je lahko v pomoč pri naslednjih delovnih korakih na enokanalnih in večkanalnih strojih:

- Priprava novega obdelovanca, medtem ko je stari obdelovanec še vedno v obdelavi:
 - Vsa nova orodja je treba dodatno naložiti.
- Menjava obdelovanca na stroju:
 - Vsa stara orodja je mogoče razložiti.
 - Vsa nova orodja je treba naložiti.

Simultano zapisovanje orodij aktivirate v Nastavitvah za samodejni način delovanja. Podatki se zapisujejo med obdelavo.

Simultano zapisovanje lahko aktivirate tudi za simulacijo.

Zabeleženi podatki o orodju se shranijo v TTD-datoteki (Tool Time Data). TTD-datoteka je priložena ustreznemu obdelovalnemu programu.

Napotek

Zabeleženi podatki o orodju za potek orodja so veljavni, le če je bil program v celoti izveden. Sicer se podatki ne shranijo in prejšnja TTD-datoteka se ohrani.

15.18.2 Odpiranje podatkov o orodju

Uvod

Zabeleženi podatki o orodju se shranijo v TTD-datoteki (Tool Time Data). TTD-datoteka je priložena ustreznemu obdelovalnemu programu in vsebuje naslednje informacije:

- Podatki o orodju
- Prireditve zalogovnika
- Čas uporabe, dodatni čas, številka orodja, D-številka, ID po zapisu

TTD-datoteko lahko odprete s programsko tipko "Preverjanje nalaganja".

Napotek

Odprete lahko le TTD-datoteke, ki so dodeljene dejavnemu kanalu.

Odpiranje TTD-datoteke



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".

2. Pod možnostjo Obdelovalni programi odprite ustrezno datoteko s pripono *.TTD.

Odpre se okno "Orodja za programe".

Vsebina datoteke se prikaže v obliki seznama orodij.

Napotek

Če je TTD-datoteka starejša kot pripadajoči obdelovalni program, vas o tem obvesti obvestilo.

15.18.3 Preverjanje nalaganja

Ko pritisnete programsko tipko "Preverjanje nalaganja", se odpre okno "Preverjanje nalaganja".

Pogled v oknu "Preverjanje nalaganja" je razdeljen v naslednje razdelke:

- Manjkajoča orodja: Orodje ni na voljo
- Orodja, ki jih je treba naložiti: Orodje je na voljo, a ni naloženo

15.18 Simultano zapisovanje orodij in ugotavljanje potreb

- Naložena orodja: Orodje je na voljo in naloženo
- Nepotrebna orodja: Orodje je na voljo in naloženo, vendar ni potrebno

Vse podatke o orodju, ki so prikazani v oknu "Preverjanje nalaganja", lahko po potrebi prilagodite, orodja naložite ali razložite posamezno ali z večkratno izbiro in neposredno vnesete dolžine orodij za na novo izmerjena orodja.

Po vsakem dejanju se seznam posodobi.

15.19 Shranjevanje parametra

Poleg programov lahko shranite tudi R-parametre in globalne uporabnikove spremenljivke.

To možnost lahko uporabite, da denimo za določen program shranite potrebne računske parametre in uporabnikove spremenljivke. Če želite program pozneje znova poslati v obdelavo, lahko tako hitro dostopate do teh podatkov.

Napotek

Shranjevanje parametrov za nastavitve obdelovalnih programov

Parametre za nastavitve obdelovalnih programov lahko shranite le, če so v imeniku "Obdelovanci".

Pri obdelovalnih programih, ki so v imeniku "Obdelovalni programi" ali "Podprogrami", možnost "Shranjevanje parametrov" ni na voljo.

Shranjevanje podatkov

Kateri podatki so na voljo za shranjevanje, je odvisno od konfiguracije stroja:

Podatki	
R-parametri	• Ne • Da – vsi kanalski računski parametri
Globalni R-parametri	• Ne • Da – vsi globalni računski parametri
UGUD-parametri	• ne • Da – vse kanalske spremenljivke uporabnika
Globalni UGUD-parametri	• ne • Da – vse globalne spremenljivke uporabnika
MGUD-parametri	• ne • Da – vse kanalske spremenljivke proizvajalca stroja
Globalni MGUD-parametri	• ne • Da – vse globalne spremenljivke proizvajalca stroja
Imenik	Prikaže se imenik, v katerem je izbrani program.
Ime datoteke	Tukaj imate na voljo možnost, da spremenite predlagano ime datoteke.

Pri večkanalnih strojih se vedno shranijo parametri aktivnega kanala.

Seznami opravil

Če za seznam opravil izberete Shranjevanje parametrov, bodo shranjeni parametri vseh programov, ki so zajeti v seznamu.

Ime seznama opravil se ne ujema popolnoma z imenom programov, ki so v njem zajeti. Da je mogoče datoteke parametrov kljub temu jasno razvrstiti, vedno prejmejo enako ime kot pripadajoči program. Imen teh datotek ne morete spremeniti.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Izberite pogon, na katerem je shranjen program.

...



3. Postavite kazalko na program, katerega parametre želite shraniti.



4. Pritisnite programski tipki ">>" in "Arhiviraj".



5. Pritisnite programsko tipko "Shrani parametre".

Odpre se okno "Shranjevanje parametrov".

6. Izberite podatke, ki jih želite varnostno kopirati.



 
7. Pritisnite tipko <CHANNEL> ali kliknite na kanalski prikaz, če želite zamenjati aktivni kanal.

- ALI -



8. Po potrebi lahko v polju "Ime datoteke" spremenite privzeto ime prvotno izbranega programa.

9. Pritisnite programsko tipko "V redu".



Parametri se shranijo v isti imenik, v katerem je tudi izbrani program.

R-parametri (*.RPA) in uporabnikove spremenljivke (*.GUD) se shranijo v ločene datoteke.

Napotek

Programska izbira

Če sta v imeniku glavni program ter RPA-datoteka ali GUD-datoteka z enakim imenom, se pri izbiri glavnega programa najprej samodejno zažene ti datoteki. Tako lahko nehote spremenite podatke orodja ali parametre.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

15.20 V24

15.20.1 Uvoz in izvoz arhivov prek serijskega vmesnika

V arhiv lahko uvozite in izvozite podatke prek serijskega vmesnika V24 v upravljalnem območju "Upravitelj programa" ter v upravljalnem območju "Zagon".

Razpoložljivost serijskega vmesnika V24

Če želite spremeniti razpoložljivost vmesnika V24, lahko v datoteki "slpmconfig.ini" nastavite naslednje parametre:

Parametri	Opis
[V24]	Opiše odsek, v katerem je parameter za nastavev.
useV24	Nastavev za razpoložljivost serijskega vmesnika V24
= true	Na voljo so vmesnik in programske tipke (Standard)
= false	Vmesnik in programske tipke niso na voljo

Mesto shranjevanja datoteke "slpmconfig.ini"

Predloga datoteke "slpmconfig.ini" za SINUMERIK Operate je v naslednjem imeniku:

<Installationspfad>/siemens/sinumerik/hmi/template/cfg

Datoteko kopirajte v enega izmed naslednjih imenikov:

<Installationspfad>/user/sinumerik/hmi/cfg

<Installationspfad>/oem/sinumerik/hmi/cfg

Napotek

Če želite izboljšati pregled lastnih sprememb, preprosto izbrišite nespremenjene parametre iz kopije datoteke "slpmconfig.ini".

Izvoz arhivov

Datoteke, ki jih želite poslati (imeniki ali posamezne datoteke), se stisnejo v arhiv (*.arc). Ko pošljete arhiv (*.arc), je le-ta poslan neposredno, brez dodatnega stiskanja. Če ste izbrali arhiv (*.arc) skupaj s še eno datoteko (npr. imenikom), bodo vsi podatki stisnjeni v nov arhiv in nato poslani.

Uvoz arhivov

Če želite arhive uvoziti, uporabite vmesnik V24. Ti se prenesejo in nato razširijo.

Napotek

Uvoz arhiva s podatki o zagonu

Če arhiv s podatki o zagonu uvozite z vmesnikom V24, se ta takoj aktivira.

Zunanja obdelava formata luknjanega traku

Če želite arhive urediti zunanje, jih ustvarite v obliki luknjanega traku.

Postopek




1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa" in pritisnite programsko tipko "NC" ali "Lokalni pogon".




...



- ALI -

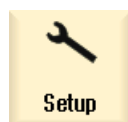

 Izberite upravljalno območje "Zagon" in pritisnite programsko tipko "Sistemske podatke".



Izvoz iz arhiva



2. Označite imenike oziroma datoteke, ki jih želite poslati na V24.
3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Arhiviraj".



4. Pritisnite programsko tipko "Pošlji V24".

- ALI -

Uvoz v arhiv



Če želite datoteke uvoziti z vmesnikom V24, pritisnite programsko tipko "Prejem V24".

15.20.2 nastavitve V24 v upravitelju programa

V24-nastavitev	Pomen
Dnevnik	Pri prenosu prek vmesnika V24 so podprti naslednji dnevnik: - RTS/CTS (prednastavitev) - Xon/Xoff
Prenos	Prenos s shranjenim dnevnikom (ZMODEM-dnevnik): - normalno (prednastavitev) - shranjeno Za izbrani vmesnik se nastavi zaščiteni prenos s preverjanjem istovetnosti RTS/CTS.
Baudna hitrost	Hitrost prenosa: hitrost prenosa do 115 kilobaudov. Uporabna baudna hitrost zavisi od priključene naprave, dolžine vodnika in električnih pogojev okolja. 110 19200 (prednastavitev) ... 115200
Format arhiva	- Format luknjanja (prednastavitev) - Binarni format (PC-format)
V24-nastavitve (podrobnosti)	
Vmesnik	COM1
Parnost	Paritetni biti se uporabljajo za zaznavanje napak: Paritetni biti se dodajo kodiranim znakom, da se število mest, nastavljenih na "1", spremeni v liho število (liha pariteta) ali v sodo število (soda pariteta). - brez (prednastavitev) - liho - sodo
Stop biti:	Število stop bitov pri asinhronem prenosu podatkov. 1 (prednastavitev) 2
Podatkovni biti	Število podatkovnih bitov pri asinhronem prenosu podatkov. 5 bit ... 8 bit (prednastavitev)
XON (heks)	Le pri dnevniku: Xon/Xoff
XOFF (heks)	Le pri dnevniku: Xon/Xoff
Čakanje na XON pri zagonu možnosti Prejem V24	Le pri dnevniku: Xon/Xoff

V24-nastavitev	Pomen
Konec prenosa (heks)	Samo pri formatu luknjanega traku Stop z znakom za konec prenosa Prednastavitev za znak za konec oddaje je (HEX) 1A
Časovna kontrola (sek.)	Časovna kontrola V primeru težav pri prenosu ali ob koncu prenosa (brez znaka za konec prenosa) se prenos po navedenih sekundah prekine. Časovna kontrola se upravlja prek časomera, ki se zažene s prvim znakom in se po vsakem oddanem znaku ponastavi. Časovna kontrola je nastavljiva (sekunde).

Postopek



 
1. Izberite upravljalno območje "Upravitelj programa".



2. Pritisnite programsko tipko "NC" ali "Lokalni pogon".



3. Pritisnite programski tipki ">>" in "Arhiviraj".



4. Pritisnite programsko tipko "Nastavitve V24".

Odpre se okno "Vmesnik: V24".

5. Prikažejo se nastavitve vmesnika.



6. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti", če želite pregledati in obdelati nadaljnje nastavitve za vmesnik.

Alarmna sporočila, sporočila o napakah in sistemska sporočila

16

16.1 Prikaz sporočil

Pri obdelavi so lahko izdana PLC-sporočila in sporočila obdelovalnega programa.

Ta sporočila ne prekinajo obdelave. Sporočila vas opozarjajo na določene načine vedenja ciklov ter na napredovanje obdelave in praviloma ostanejo ohranjene tudi po delovnem koraku ali do konca ciklusa.

Pregled sporočil

Na voljo imate možnost prikaza vseh sporočil.

Pregled sporočil vsebuje naslednje informacije:

- Datum
- Številka sporočila
se prikaže samo pri PLC-sporočilu
- Besedilo sporočila

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite programsko tipko "Sporočila".
Okno "Sporočila" se odpre.

16.2 Prikaz alarmov

Če so med delovanjem stroja zaznane napake, se sproži alarm, obdelava pa se po potrebi prekine.

Opis napake, ki se prikaže istočasno kot številka alarma, vam natančneje pojasni vzrok napake.

Vse pomembne diagnostične podatke lahko shranite v datoteko .zip, da jih lahko za namene analize pošljete tehnični službi.



POZOR

Nevarnost za človeka in stroj

Na podlagi opisa alarmov skrbno preverite situacijo naprave. Odpravite vzrok za pojavljanje alarmov. Nato potrdite alarme na navedeni način.

Pri neupoštevanju obstaja nevarnost za stroj, obdelovanec, shranjene nastavitve in morda za vaše zdravje.

Pregled alarmov

Na voljo imate možnost, da prikažete vse alarme in jih potrdite.

Pregled alarmov vsebuje naslednje informacije:

- Datum in čas
- Kriterij za brisanje
Kriterij za brisanje navaja, s katero tipko oz. programsko tipko potrdite alarm.
- Številka alarma
- Alarmno besedilo

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostika".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam alarmov".

Odpre se okno "Alarmi".

Prikažejo se vsi aktualni alarmi.

Če so aktualni varnostni alarmi, se prikaže programska tipka "Skrij SI-alarme".



3. Pritisnite programsko tipko "Skrij SI-alarme", če ne želite, da so SI-alarmi prikazani.



4. Če vzrok alarma ni znan, pritisnite programsko tipko "Shrani podat. diagnostike".

Funkcija zbira vse razpoložljive LOG-datoteke programske opreme za upravljanje in jih odlaga v naslednji imenik:

\\user\\sinumerik\\didac\\out_<Date-Time>.7z

5. Ob sistemskih težavah pošljite datoteko .zip tehnični pomoči SINUMERIK, da olajšate analizo težave.

Brisanje alarmov

V stolpcu "Brisanje" je prikazano, kako izbrišete alarme s seznama alarmov.

6. Postavite kazalko na alarm.
7. Če se prikaže alarm za NCK-POWER ON, napravo izklopite in znova priključite (glavno stikalo) oz. pritisnite NCK-POWER ON.

- ALI -

Če se prikaže alarm za NC-Start, pritisnite tipko <NC-Start>.

- ALI -

Če se prikaže alarm za RESET, pritisnite tipko <RESET>.

- ALI -

Če se prikaže alarm za prekinitev, pritisnite tipko <ALARM CANCEL> ali programsko tipko "Izbriši alarm za prekinitev".



- ALI -



- ALI -

Če se prikaže alarm za HMI, pritisnite programsko tipko "Izbriši alarm za HMI".

- ALI -

Če se prikaže alarm pogovornega okna za HMI, pritisnite tipko <RECALL>.

- ALI -

Če se prikaže alarm za PLC, pritisnite tipko, ki jo je predvidel proizvajalec stroja.

- ALI -

Če se prikaže alarm za PLC tipa SQ, pritisnite programsko tipko "Potrdi alarm".



Programske tipke se aktivirajo, ko je kazalka postavljena na ustrezen alarm.

Simboli za potrditev

Simbol	Pomen
	NCK-POWER-ON
	NC-Start
	Alarm RESET
	Alarm za prekinitev

16.2 Prikaz alarmov

Simbol	Pomen
	Alarm HMI
	Alarmi pogovornega okna za HMI
	Alarm PLC
	Alarm PLC tipa SQ (številka alarma od 800000 naprej)
	Alarmi za varnost



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

16.3 Prikaz dnevnika alarmov

V oknu "Dnevnik alarmov" je na voljo seznam z vsemi dotedanjimi alarmi in sporočili.

Prikaže se do 500 upravljanih dogodkov prihoda in odhoda v časovnem zaporedju.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite programsko tipko "Dnevnik alarmov".

Okno "Dnevnik alarmov" se odpre.

Ustvari se seznam dogodkov prihoda in odhoda od zagona HMI.



3. Pritisnite programsko tipko "Prikaži novo", da se seznam prikazanih alarmov/sporočil aktualizira.



4. Pritisnite programsko tipko "Shrani dnevnik".

Aktualno prikazani dnevnik se shrani kot besedilna datoteka alarmlog.txt v sistemske podatke v imeniku /user/sinumerik/hmi/log/
alarm_log

16.4 Razvrščanje alarmov, napak in sporočil

Če je v prikazu prikazano veliko število alarmov, sporočil ali dnevnikov alarmov, imate možnost, da le-te razvrščate po naslednjih kriterijih:

- Datum (seznam alarmov, sporočila, dnevnik alarmov)
- Številka (seznam alarmov, sporočila)

Tako pri zelo obsežnih seznamih hitreje pridete do želenih informacij.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite programsko tipko "Seznam alarmov", "Sporočila" ali "Dnevnik alarmov", če želite, da se vam želena sporočila in alarmi prikažejo.

...



3. Pritisnite programsko tipko "Razvrsti".



Vnosi v seznamu so razvrščeni po datumu naraščajoče, kar pomeni, da se najnovejša informacija nahaja na začetku seznama.



4. Pritisnite programsko tipko "Rastoče", da vnose v seznamu razvrstite v obratni smeri.

Najnovejši dogodek se vam prikaže na koncu seznama.



5. Pritisnite programsko tipko "Število", če želite vnose v seznamu alarmov ali v seznamu sporočil razvrstiti po številkah.



6. Pritisnite programsko tipko "Padajoče", če želite, da se vam seznam zopet prikaže po padajočem vrstnem redu.

16.5 Ustvarjanje posnetkov zaslona

Na voljo imate možnost ustvarjanja posnetkov zaslona aktualnega uporabniškega vmesnika.

Vsak posnetek zaslona se shrani kot datoteka in odloži v naslednji mapi:

`/user/sinumerik/hmi/log/screenshot`

 

Postopek

Ctrl + P Pritisnite kombinacijo tipk <Ctrl + P>.

Ustvari se posnetek zaslona aktualnega uporabniškega vmesnika v obliki .png.

Imena datoteke sistem dodeljuje naraščajoče in se glasijo "SCR_SAVE_0001.png" do "SCR_SAVE_9999.png". Ustvarite največ 9999 slik.

Kopiranje datoteke

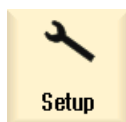

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".
 2. Pritisnite programsko tipko "Sistemske podatke".
 3. Odprite zgoraj navedeno mapo in označite potrebne posnetke zaslona.
 4. Pritisnite programsko tipko "Kopiraj".
- ALI -
- Pritisnite programsko tipko "Izreži".
5. Odprite želeni shranjevalni imenik, npr. na USB-ključu, in pritisnite programsko tipko "Vstavi".

16.6 PLC- in NC-spremenljivke

16.6.1 Prikaz in urejanje NC/PLC-spremenljivk

Spremembe NC-/PLC-spremenljivk so mogoče samo z ustreznim geslom.



OPOZORILO

Napačno parametriranje

Spremembe stanj NC-/PLC-spremenljivk nimajo bistvenega vpliva na stroj. Napačno parametriranje lahko ogroža človeška življenja in povzroči uničenje stroja.

Na seznam v oknu "NC-/PLC-spremenljivke" vnesite sistemske spremenljivke NC in PLC-spremenljivke, ki si jih želite ogledati ali spremeniti:

- Spremenljivka
Naslov za NC-/PLC-spremenljivko
Napačne spremenljivke se označijo z rdečim ozadjem in v stolpcu Vrednost se prikaže znak #.
- Komentar
Poljuben komentar k spremenljivkam.
Stolpec lahko prikažete ali skrijete.
- Oblika
Navedba oblike, v kateri naj bo spremenljivka prikazana.
Oblika je lahko fiksno določena (npr. plavajoča vejica)
- Vrednost
Prikaz trenutne vrednosti NC-/PLC-spremenljivk

PLC-spremenljivke	
Vhodi	• Vhodni bit (Ex), vhodni bajt (EBx), vhodna beseda (EWx), vhodna dvojna beseda (EDx) • Vhodni bit (Ix), vhodni bajt (IBx), vhodna beseda (IWx), vhodna dvojna beseda (IDx)
Izhodi	• Izhodni bit (Ax), izhodni bajt (ABx), izhodna beseda (AWx), izhodna dvojna beseda (ADx) • Izhodni bit (Qx), izhodni bajt (QBx), izhodna beseda (QWx), izhodna dvojna beseda (QDx)
Zaznamki	Bit zaznamka (Mx), bajt zaznamka (MBx), beseda zaznamka (MWx), dvojna beseda zaznamka (MDx)
Časi	Čas (Tx)
Števec	• Števec (Zx) • Števec (Cx)
Podatki	• Podatkovni blok (DBx): Podatkovni bit (DBXx), podatkovni bajt (DBBx), podatkovna beseda (DBWx), podatkovna dvojna beseda (DBDx) • Podatkovni blok (VBx): Podatkovni bit (VBXx), podatkovni bajt (VBBx), podatkovna beseda (VBWx), podatkovna dvojna beseda (VBDx)

Oblike	
B	Binarno
H	Šestnajstiško
D	Decimalno brez predznaka
+/-D	Decimalno s predznakom
F	Plavajoča vejica (pri dvojnih besedah)
A	ASCII-znak

Primeri za načine zapisa

Dovoljeni načini zapisa za spremenljivke:

- PLC-spremenljivke: EB2, A1.2, DB2.DBW2, VB32000002
- NC-spremenljivke:
 - Sistemske spremenljivke NC: Način zapisa \$AA_IM[1]
 - Uporabnikove spremenljivke/GUD: Način zapisa GUD/MyVariable[1,3]
 - BTSS-način zapisa: /CHANNEL/PARAMETER/R[u1,2]

Napotek

Če PLC-uporabniški program niz zapiše v NC/PLC-spremenljivki, je niz prikazan pravilno le, če je spremenljivka na NC-strani parametrirana kot spremenljivka polja tipa "A" (ASCII).

Primer spremenljivke polja

Spremenljivka	Oblika
DBx.DBBy[<število>]	A

Vnašanje spremenljivke

Začetna vrednost pri možnosti "Filtriranje/iskanje" spremenljivk je različna. Za vnos npr. spremenljivke \$R[0] vnesite naslednjo začetno vrednost:

- Začetna vrednost je 0, če filtrirate po "Sistemskih spremenljivkah".
- Začetna vrednost je 1, če filtrirate po "Vse (brez filtra)". Pri tem se prikažejo vsi signali v BTSS-načinu zapisa.

GUD iz podatkov stroja se v oknu za iskanje pri izbiri spremenljivk prikaže, le če je aktivirana pripadajoča definicijska datoteka. Sicer morate iskano spremenljivko vnesti ročno, npr. GUD/SYG_RM[1].

Naslednji strojni podatki so navedeni namesto vseh tipov spremenljivk (INT, BOOL, AXIS, CHAR, STRING): MD18660 \$MN_MM_NUM_SYNACT_GUD_REAL[1].

Napotek

Prikaz spremenljivk NC/PLC

- Sistemske spremenljivke so lahko odvisne od kanala. Pri preklopu kanala se prikažejo vrednosti iz izbranega kanala.
Na voljo imate možnost kanalsko določenega prikaza spremenljivk, npr. \$R1:CHAN1 in \$R1:CHAN2. Pri tem so prikazane vrednosti kanala 1 in kanala 2, ne glede na to, v katerem kanalu se nahajate.
- Za uporabnikove spremenljivke (GUD) specifikacija po globalnih oz. kanalskih GUD-jih ni potrebna. Prvi element GUD-niza se začne z indeksom 0 kot pri NC-spremenljivkah.
- Prikaz BTSS-načina zapisa za NC-spremenljivke (razen pri GUD) je mogoč prek orodnega namiga.

Servo spremenljivke

Servo spremenljivke je mogoče izbrati in prikazati le pod "Diagnostics" → "Sledenje".

Brisanje in spreminjanje vrednosti



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite programsko tipko "NC/PLC-spremenljivke".

Okno "NC/PLC-spremenljivke" se odpre.

3. Postavite kazalko v stolpec "Spremenljivka" in vnesite želeno spremenljivko.



4. Pritisnite tipko <INPUT>.
Prikaže se operand z vrednostjo.



5. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".
Okno "NC/PLC spremenljivke: Podrobnosti" se odpre. Podatki o "Spremenljivka", "Komentar" in "Vrednost" se prikažejo v celoti.



6. Postavite kazalko v polje "Oblika" in prek <SELECT> izberite želeno obliko.



7. Pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje".
Prikaže se stolpec "Komentar". Na voljo imate možnost, da ustvarite nove oz. obdelate obstoječe komentarje.



Ponovno pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje", da skrijete stolpec.



8. Pritisnite programsko tipko "Spremeni", če želite vrednost obdelati.
Stolpec "Vrednost" se zdaj lahko ureja.

- | | |
|---|---|
|  | 9. Pritisnite programsko tipko "Vstavi spremenljivko", če želite iz seznama vseh obstoječih spremenljivk izbrati spremenljivko in jo vstaviti. Odpre se okno "Izberi spremenljivke". |
|  | 10. Pritisnite programsko tipko "Filter/Išči", če želite prek izbirnega polja "Filter" omejiti prikaz spremenljivk (npr. na spremenljivke načinov delovanja) in/ali prek vnosnega polja "Išči" izbrati željeno spremenljivko. |
|  | 11. Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse", če želite izbrisati vse vnose operandov. |
|  | 12. Pritisnite programsko tipko "V redu", da spremembe ali brisanje potrdite. |
| | - ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Prekini", da spremembe zavrzete. |

Urejanje seznama spremenljivk

S programskima tipkama "Vstavi vrstico" in "Izbriši vrstico" lahko uredite seznam spremenljivk.

- | | |
|---|--|
|  | Ko pritisnete programsko tipko, bo pred vrstico, na kateri pravkar stoji kazalka, dodana nova vrstica.
Programska tipka "Vstavi vrstico" je upravljiva le, če je na koncu seznama spremenljivk vsaj ena prazna vrstica.
Če ni prazne vrstice, je programska tipka onemogočena. |
|  | Ko pritisnete programsko tipko "Izbriši vrstico", bo vrstica, na kateri stoji kazalka, izbrisana.
Na koncu seznama spremenljivk bo dodana prazna vrstica. |

Sprememba operandov

S programskima tipkama "Operand +" in "Operand -" lahko glede na tip operanda naslov ali indeks naslova zvišate ali znižate za 1.

Napotek

Ime osi kot indeks

Programski tipki "Operand +" in "Operand -" ne delujeta pri imenih osi kot indeks, npr. pri \$AA_IM[X1].

	Primeri DB97.DBX2.5 Rezultat: DB97.DBX2.6 \$AA_IM[1] Rezultat: \$AA_IM[2]
	MB201 Rezultat: MB200 /Channel/Parameter/R[u1,3] Rezultat: /Channel/Parameter/R[u1,2]

16.6.2 Shranjevanje in nalaganje mask

Na voljo imate možnost, da konfiguracije spremenljivk, ki ste jih izvedli v oknu "NC/PLC-spremenljivke" shranite v masko, ki jo po potrebi lahko ponovno naložite.

Obdelovanje mask

Ko naloženo masko spremenite, se ta označi z * za imenom maske.

Ime maske ostane v prikazu tudi po odklopu.

Postopek

1. V oknu "NC/PLC-spremenljivke" ste vrednosti za želene spremenljivke.
2. Pritisnite programsko tipko ">>".

3. Pritisnite programsko tipko "Shrani masko".
 Odpre se okno "Shrani masko: Izberi mesto shranjevanja".
4. Postavite kazalko na Mapo s predlogami za maske spremenljivk, v katero želite shraniti aktualno masko, in pritisnite programsko tipko "V redu".
 Odpre se okno "Shrani masko: Ime".
5. Vnesite ime datoteke in pritisnite programsko tipko "V redu".
 Sporočilo v statusni vrstici vas obvesti, da je bila mapa shranjena v navedeni mapi.
V kolikor že obstaja datoteka z enakim imenom, premete poizvedbo.
6. Pritisnite programsko tipko "Naloži masko".
 Okno "Naloži masko" se odpre in prikaže mape s predlogami za maske spremenljivk.
7. Vnesite želeno datoteko in pritisnite programsko tipko "V redu".
Vrneta se v pogled spremenljivk. Prikaže se seznam vseh določenih NC- in PLC-spremenljivk.

16.7 Različica

16.7.1 Prikaz podatkov verzije

V oknu "Podatki verzije" so navedene naslednje komponente s pripadajočimi podatki verzije:

- Sistemska programska oprema
- Osnovni PLC-program
- PLC uporabniški program
- Sistemske končnice
- OEM-aplikacije
- Strojna oprema

V stolpcu "Želena verzija" prejmete informacije o tem, ali se verzije komponent razlikujejo od dobavljene verzije na kartici CompactFlash.



Verzija, ki je prikazana v "Dejanski verziji", se ujema z verzijo na CF-kartici.



Verzija, ki je prikazana v "Dejanski verziji", se ne ujema z verzijo na CF-kartici.

Podatke verzije lahko shranite. Podatki verzije, ki ste jih shranili kot besedilne datoteke, lahko poljubno predelujete naprej ali jih v primeru servisa posredujete Hotline svetovalcu.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostika".



2. Pritisnite programsko tipko "Verzija".
Opre se okno "Podatki verzije".
Prikažejo se podatki obstoječih komponent.



3. Izberite želeno komponento, o kateri želite več informacij.



4. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti", če želite prejeti podrobnejše podatke o prikazanih komponentah.

16.7.2 Shranjevanje informacij

Prek uporabniškega vmesnika se vse strojne informacije krmilnika združijo v konfiguracijski datoteki. Informacije, specifične za stroj, lahko shranite prek nameščenih pogonov.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Dijagnostika".



 
2. Pritisnite programsko tipko "Verzija".
Klic prikaza verzije terja nekaj časa. V pogovorni vrstici se vam pridobivanje podatkov prikaže v prikazu napredka in z ustreznim besedilom.




3. Pritisnite programsko tipko "Shrani".
Okno "Shranjevanje informacij verzije: izberi mesto shranjevanja" se odpre. Glede na konfiguracijo se ponudijo naslednja mesta shranjevanja:
 - Lokalni pogon
 - Omrežni pogoni
 - USB
 - Podatki verzije (mesto shranjevanja: podatkovno drevo v imeniku "HMI-podatki")



4. Pritisnite programsko tipko "Nov imenik", če želite ustvariti lastni imenik.




 5. Pritisnite programsko tipko "V redu". Imenik je ustvarjen.



6. Ponovno pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite mesto shranjevanja.
Okno "Shranjevanje informacij verzije: ime" se odpre.

 7. Določite želene predloge.
 - Vnosno polje "Ime:"
Ime datoteke se določi kot privzeto z <Ime/številka stroja>+<št. CF-kartice>. Na ime datoteke se samodejno pripne "_config.xml" oz. "_verzija.txt".
 - Vnosno polje "Komentar:"
Vnesete lahko komentar, ki ga shranite s konfiguracijskimi podatki.
 - Podatki verzije (.TXT)
Če želite izpis čistih podatkov verzije v obliki besedila, aktivirajte potrditveno polje.
 - Konfiguracijski podatki (.XML)
Če želite izpis konfiguracijskih podatkov v obliki zapisa XML, aktivirajte potrditveno polje.
Konfiguracijska datoteka vsebuje podatke, vnesene v identifikacijo stroja, zahtevo po licenci in postavke v dnevniku.



8. Pritisnite programsko tipko "V redu", da potrdite prenos podatkov.

16.8 Dnevnik

16.8.1 Pregled

Dnevnik vam omogoči vpogled v elektronsko zgodovino stroja.

Če se na stroju opravi servis, se to lahko elektronsko shrani. S tem si lahko ustvarite sliko o "življenju" krmilnika in optimirate servis.

Urejanje dnevnika

Urejate lahko naslednje informacije:

- Urejanje informacij o identifikaciji stroja
 - Ime/številka stroja
 - Tip stroja
 - Podatki o naslovu
- Vnašanje v dnevnik (npr. "Filter zamenjan")
- Brisanje postavk v dnevniku

Napotek

Brisanje postavk v dnevniku

Do drugega zagona imate možnost, da vse vnešene podatke razen časa prvega zagona izbrišete.

Izpis dnevnika

Na voljo imate možnost, da si dnevnik izpišete. S pomočjo funkcije "Shrani verzijo" lahko ustvarite datoteko, v kateri je dnevnik vsebovan kot odsek.

16.8.2 Prikaz in obdelava dnevnika

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Dijagnostika".
2. Pritisnite programsko tipko "Verzija".
3. Pritisnite programsko tipko "Dnevnik".
Odpre se okno "Dnevnik stroja".

Obdelava podatkov končnega uporabnika



4. S programsko tipko "Spremeni" imate možnost, da spremenite podatke o naslovu končnega uporabnika.



- ALI -

S programsko tipko "Počisti" lahko izbrisate postavke v dnevniku.



Vsi vnosi razen datuma prvega zagona se izbrišejo. Programska tipka "Počisti" se deaktivira.

Napotek

Brisanje postavk v dnevniku

Čim se drugi zagon zaključi, programska tipka "Počisti" za brisanje postavk v dnevniku ni več na voljo.

16.8.3 Izvedba / iskanje postavke v dnevniku

V oknu "Nova postavka v dnevniku" izvedite nov vnos v dnevnik.

Navedite ime, podjetje in poslovalnico ter vnesite kratek opis ukrepa, ki ga želite zabeležiti, oz. opis napake.

Napotek

Nastavitev prelomov vrstic

Če želite v polju "Dijagnostika napake/ukrep" vstaviti prelome vrstic, za to uporabite kombinacijo tipk <ALT> in <INPUT>.

Datum in številka vnosa se samodejno dodata.

Razvrščanje vnosov

Postavke dnevnika se v oknu "Dnevnik stroja" prikažejo oštevilčene.

V prikazu so novejši vnosi vedno sortirani zgoraj.

Postopek



1. Dnevnik je odprt.
2. Pritisnite programsko tipko "Nov vnos".
Odpre se okno "Nova postavka v dnevniku".



3. Vnesite želene podatke in pritisnite programsko tipko "V redu".
Vrnete se v okno "Dnevnik stroja", vnos pa bo prikazan pod identifikacijskimi podatki stroja

Napotek**Brisanje postavk v dnevniku**

Do zaključka drugega zagona imate možnost, da postavke v dnevniku, razen časa prvega zagona, izbrišete s programsko tipko "Počisti".

Iskanje postavke v dnevniku

Na voljo imate možnost iskanja posebnih vnosov prek funkcije iskanja.



1. Okno "Dnevnik stroja" je odprto.
2. Pritisnite programsko tipko "Išči".
3. Vnesite želeni izraz v masko za iskanje. Iščete lahko po datumu/ uri, imenu podjetja/ poslovalnici ali po diagnostiki napake/ ukrepu.
Kazalka se postavi na prvi vnos, ki ustreza iskalnemu izrazu.
4. Pritisnite programsko tipko "Išči naprej", če pri najdenem vnosu ne gre za tistega, ki ste ga iskali.

**Druga možnost iskanja**

Pritisnite programsko tipko "Pojdi na začetek", da z iskanjem začnete pri najnovejšem vnosu.



Pritisnite programsko tipko "Pojdi na konec", da z iskanjem začnete pri najstarejšem vnosu.

16.9 Diagnostika na daljavo

16.9.1 Nastavitev daljinskega dostopa

V oknu "Diagnostika na daljavo (RCS)" lahko vplivate na daljinski dostop do vašega krmilnika.

V tem oknu nastavite pravice za vse vrste daljinskega upravljanja. Nastavljene pravice so določene v PLC-ju in z nastavitvijo na HMI-ju.

HMI lahko pravice, ki jih predhodno določi PLC, omeji, ne more pa razširiti obstoječih PLC-pravic.

Če izvedene nastavitve dopuščajo zunanji dostop, je ta dodatno odvisen od ročne ali samodejne potrditve.

Pravice za daljinski dostop

Polje "Določil PLC" prikazuje pravico za daljinski dostop oz. daljinski nadzor, ki jo predhodno določi PLC.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

V izbirnem polju "Izbrano v HMI-ju" lahko nastavite naslednje pravice za daljinsko upravljanje:

- Brez dovoljenja za daljinski dostop
- Dovoljenje za daljinski nadzor
- Dovoljenje za daljinsko upravljanje

Glede na povezavo nastavitve v HMI-ju in PLC-ju je v vrstici "Iz tega izhaja" prikazan veljavni status, ki pove, ali je dostop dovoljen ali ne.

Nastavitve za potrditveno pogovorno okno

Če nastavitve, izvedene v poljih "Določeno iz PLC-ja" in "Izbrano v HMI-ju", dopuščajo zunanji dostop, je le-ta še vedno odvisen od ročne ali samodejne potrditve.

Ko se dovoljeni daljinski dostop izvede, se na vseh aktivnih operaterjevih konzolah prikaže pogovorno okno z vprašanjem, kjer mora upravljavec na aktivni operaterjevi konzoli potrditi oz. zavrniti dostop.

Če na kraju samem ni nobenega upravljavca, je možno za tak primer nastaviti odzivanje krmilnika. Določite lahko, kako dolgo naj bo to okno prikazano in ali naj se po preteku časa potrditve daljinski dostop samodejno zavrne ali dovoli.

Prikaz stanja



Daljinski nadzor aktiven



Daljinsko upravljanje aktivno

Če je daljinski dostop aktiven, vas simboli v statusni vrstici informirajo o tem, ali je daljinski dostop trenutno aktiven oz. ali je dovoljen samo nadzor.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostika".



2. Pritisnite programsko tipko "Diagnostika na daljavo".
Odpri se okno "Diagnostika na daljavo (RCS)".



 
3. Pritisnite programsko tipko "Sprememba".
Polje "Izbrano v HMI-ju" se aktivira.



4. Izberite vnos "Dovoljenje za daljinsko upravljanje", če želite daljinsko upravljanje.

Da se daljinsko upravljanje lahko izvede, mora biti v poljih "Določil PLC" in "Izbrano v HMI-ju" naveden vnos "Dovoljenje za daljinsko upravljanje".

5. Če želite spremeniti ravnanje za potrditev daljinskega dostopa, vnesite v skupino "Ravnanje za potrditev daljinskega dostopa" nove vrednosti.



6. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Nastavitve se prevzamejo in shranijo.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o konfiguraciji najdete v Priročniku o zagonu SINUMERIK Operate.

16.9.2 Dovoljenje za modem

Daljinski dostop do svojega krmilnika lahko dovolite z adapterjem Teleservice IE, ki je priključen na vmesnik X127.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.



Programska opcija

Za prikaz programske tipke "Dovoli modem" potrebujete možnost "Access MyMachine/P2P".

Postopek



1. Okno "Diagnostika na daljavo (RCS)" je odprto.
2. Pritisnite programsko tipko "Dovoli modem".
Dostop do krmilnika prek modema se omogoči, tako da lahko vzpostavite povezavo.
3. Znova pritisnite programsko tipko "Dovoli modem", da dostop spet blokirate.

16.9.3 Zahteva za diagnostiko na daljavo

S programsko tipko "Zahteva za diagnostiko na daljavo" lahko z vašega krmilnika aktivno zahtevate diagnostiko na daljavo pri vašem proizvajalcu stroja.

Če se bo dostop izvajal prek modema, morate ta dostop prek modema omogočiti.




Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pri zahtevi za diagnostiko na daljavo, se prikaže okno z ustreznimi privzetimi podatki in vrednostmi Ping storitve. Po potrebi pridobite podatke pri proizvajalcu stroja.

Podatki	Pomen
IP-naslov	IP naslov oddaljenega osebne računalnika
Vrata	Standardna vrata, ki so predvidena za diagnostiko na daljavo
Trajanje prenosa	Trajanje zahteve v minutah
Intervalni čas prenosa	Cikel, v katerem se sporočilo prenese na oddaljeni osebni računalnik, v sekundah
Poslani ping podatki	Sporočila za oddaljeni osebni računalnik

 Postopek



1. Okno "Diagnostika na daljavo (RCS)" je odprto.
2. Pritisnite programsko tipko "Zahteva za diagnostiko na daljavo".
Prikaže se okno "Zahteva za diagnostiko na daljavo".
3. Pritisnite programsko tipko "Sprememba", če želite urediti vrednosti.
4. Pritisnite programsko tipko "V redu".
Zahteva se posreduje oddaljenemu osebnemu računalniku.

16.9.4 Izhod iz diagnostike na daljavo

Postopek



1. Okno "Diagnostika na daljavo (RCS)" je odprto in možno je, da je aktiven daljinski nadzor ali daljinski dostop.
2. Če želite dostop preprečiti, ga blokirajte prek modema.
- ALI -

V oknu "Diagnostika na daljavo (RCS)" ponastavite dostopne pravice na "Brez dovoljenja za daljinski dostop".

Učenje programa

17.1 Pregled

S funkcijo "Teach In" lahko v načinih "AUTO" in "MDA" urejate programe. Lahko ustvarite in spreminjate enostavne stavke premikanja.

Osi pri tem ročno premikate na določene pozicije, da realizirate enostavne poteke obdelovanja in jih naredite reproduktibilne. Dosežene pozicije se prevzamejo.

V načinu "AUTO" učenje se uči izbrani program.

V načinu "MDA" učite v MDA medpomnilnik.

Tako lahko zunanje programe, ki ste jih eventualno ustvarili v nepovezanem načinu, prilagodite in po potrebi modificirate.

Napotek

Učenje programa ni mogoče

Učenje programov pri izbiri EES-programa ni na voljo.

Splošni potek

1. Aktivirajte način učenja.
2. Vstavite stavek.
Kazalko postavite na zeleno mesto v programu in vstavite prazno vrstico.
Pritisnite ustrezno programsko tipko "Učenje pozicije", "Hitri premik G01", "Linija G1" ali "Vmesna točka kroga CIP" in "Končna točka kroga CIP".
- ALI -
3. Spremenite obstoječi stavek.
Označite zeleni programski stavek in pritisnite ustrezno programsko tipko "Učenje pozicije", "Hitri premik G01", "Linija G1" ali "Vmesna točka kroga CIP" in "Končna točka kroga CIP".
Stavek lahko prepisete samo z istovrstnim stavkom.
4. Premaknite osi.
5. Za učenje spremenjenih oz. novo nastavljenih programskih stavkov pritisnite programsko tipko "Prevzemi".

Napotek

Učenje več stavkov

Pri prvem stavku učenja se učijo vse nastavljene osi. Pri vsakem nadaljnjem stavku učenja se učijo samo tiste osi, ki so bile spremenjene s premikom osi ali prek ročnega vnosa.

Ko zapustite način učenja, se potek začne na novo.

Napotek

Izbor osi in parametrov, ki jih želimo učiti

Prek okna "Nastavitve" lahko nastavite, katere osi se pri stavku učenja prevzamejo.

Tukaj določite tudi, če bodo za učenje na voljo parametri za gibanje in parametri za prehod.

Menjava načina delovanja in upravljalnega območja

Če tekom učenja zamenjate način delovanja ali drugo upravljalno območje, se spremembe pozicij prekličejo in izbere način učenja.

17.2 Izbira načina učenja

Za prilagoditev aktualnega programa preklopite v način učenja.

Pogoj

Način "AUTO": Program, ki ga želite obdelati, je izbran.

Način "MDA": Program, ki ga želite obdelati, je naložen v MDA-medpomnilnik.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Stroj".



2. Pritisnite tipko <AUTO> oz. <MDA>.



3. Pritisnite tipko <TEACH IN>.



4. Pritisnite programsko tipko "Učenje programa".

17.3 Obdelava programa

17.3.1 Vstavljanje stavka

Kazalka mora stati na prazni vrstici.

Okna za vstavljanje programskih stavkov vsebujejo vnosna in izhodna polja za dejanske vrednosti v WCS. Glede na predhodno nastavitve so na voljo izbirna polja s parametri za obnašanje pri gibanju in prehodu gibanja.

Pri prvi izbiri vnosna polja niso privzeta, razen če so bile že pred izbiro okna premaknjene osi.

Vsi podatki iz vnosnih/izhodnih polj se s programsko tipko "Prevzemi" prevzamejo v program.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.

2. Postavite kazalko na želeno mesto v programu.

Če ni prazne vrstice, le-to vstavite.



3. Pritisnite programski tipki "Hitri premik G0", "Linija G1", ali "Vmesna točka kroga CIP" ter "Končna točka kroga CIP".



Prikažejo se ustrezna okna z vnosnimi polji.



4. Premaknite osi na želeno pozicijo.

5. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".

Na poziciji kazalke se vstavi nov programski stavek.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prekini", da vnose prekličete.

17.3.2 Sprememba stavka

 
 
Programski stavek lahko prepišete le z istovrstnim stavkom učenja.

Osne vrednosti, prikazane v posameznih oknih, so dejanske vrednosti, ne tiste vrednosti, ki jih v stavku želimo prepisati!

Napotek

Če želite v nekem stavku v oknu programskega stavka stavku spremeniti kakršnokoli velikost razen pozicije in njenega parametra, vam priporočamo alfanumerični vnos.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.
2. Izberite programski stavek, ki ga želite obdelati.
3. Pritisnite ustrezno programsko tipko "Učenje pozicije", "Hitri premik G0", "Linija G1" ali "Vmesna točka kroga CIP" ter "Končna točka kroga CIP".
Prikažejo se ustrezna okna z vnosnimi polji.
4. Premaknite osi na želeno pozicijo in pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Programski stavek se uči s spremenjenimi vrednostmi.
- ALI -
Pritisnite programsko tipko "Prekini", da spremembe zavržete.

 
17.3.3 Izbira stavka

Imate možnost, da kazalec prekinitve postavite na aktualno pozicijo kazalke. Pri naslednjem zagonu se obdelava nadaljuje na tem mestu.

Pri učenju lahko spremenite tudi območja programa, ki so bila že izvedena. Pri tem se obdelava programa samodejno onemogoči.

Za nadaljevanje programa je potreben Reset ali izbira stavka.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.
2. Postavite kazalko na želeni programski stavek.
3. Pritisnite programsko tipko "Izbira stavka".

17.3.4 Brisanje stavka

V načinu učenja imate možnost, da v celoti izbrišete tako stavek učenja kot tudi programski stavek.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.
2. Izberite programski stavek, ki ga želite izbrisati.
3. Pritisnite programski tipki ">>" und "Brisanje stavka".
Programski stavek, na katerem stoji kazalka, se izbriše.

17.4 Stavki učenja

Učenje pozicije

Premikate osi in aktualne dejanske vrednosti zapisujete neposredno v programski stavek.

Učenje hitrega premika G0

Premikate osi in učite stavek hitrega premika s pozicijami, ki se jim približujete.

Učenje linije G1

Premikate osi in učite obdelovalni stavek (G1) s pozicija, ki se jim približujete.

Učenje krožne interpolacije CIP

Pri krožni interpolaciji CIP vnesete vmesno in končno točko. Te učite ločeno v en sam stavek. Vrstni red programiranja obeh točk ni določen.

Napotek

Pazite, da se pozicija kazalke med učenjem obeh točk ne spreminja.

Vmesno točko učite v oknu "Vmesna točka kroga CIP".

Končno točko učite v oknu "Končna točka CIP".

Vmesna oz. oporna točka se uči samo z geometrijskimi osmi. Zato morata biti nastavljeni najmanj 2 geometrijski osi za prevzem.

Učenje A-Spline interpolacije

Pri Akima spline interpolaciji vnesete oporne točke, ki so povezane z gladko krivuljo.

Vnesete začetno točko ter pri tem določite prehod na začetku in na koncu.

Posamezne oporne točke učite prek "Učenje pozicije".



Programska opcija

 
Za A-splin interpolacijo potrebujete opcijo "Splin interpolacija".



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.



2. Pritisnite programski tipki ">>" in "ASPLINE".
Odpre se okno "Akima spline" z vnosnimi polji.



3. Premaknite osi na želeno pozicijo ter po potrebi nastavite način prehoda za začetno in končno točko.



4. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Na poziciji kazalke se vstavi nov programski stavek.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prekini", da vnose prekličete.

17.4.1 Vnosni parametri pri stavkih učenja

Parametri za osi, ki jih želimo učiti

Parameter	Opis
X	Pozicija osi v X-smeri
Y	Pozicija osi v Y-smeri
Z	Pozicija osi v Z-smeri
I	Koordinate vmesne točke kroga v X-smeri
J	Koordinate vmesne točke kroga v Y-smeri
K	Koordinate vmesne točke kroga v Z-smeri

Podajanje (samo pri G1 in končni točki kroga CIP)

Parameter	Opis	Enota
F 	Hitrost podajanja	mm/vrt. mm/min

Načini prehoda

Parameter	Opis
G60	Natančna ustavitev
G64	Glajenje
G641	Programirljivo glajenje
G642	Natančno osno glajenje

Parameter	Opis
G643	Notranje glajenje v stavku
G644	Dinamično osno glajenje
G645	Glajenje

Načini gibanja

Parameter	Opis
CP	sinhronizirano s potjo
PTP	Od točke do točke
PTPGO	samo G0 od točke do točke

Obnašanje na prehodu Spline krivulje

Parameter	Opis
Začetek	Obnašanje na prehodu na začetku • BAUTO – Samodejni izračun • BNAT – Krivina je 0 oz. naravna • BTAN –Tangencialno
Konec	Obnašanje na prehodu na začetku • EAUTO – Samodejni izračun • ENAT – Krivina je 0 oz. naravna • ETAN –Tangencialno

17.5 Nastavitve za učenje

V oknu "Nastavitve" določite, katere osi bodo pri stavku učenja prevzete in če so na voljo parametri za način gibanja in način zvezne poti.

Postopek



1. Način učenja je aktiven.



2. Pritisnite programski tipki ">>" in "Nastavitve".
Odpre se okno "Nastavitve".



3. Pod "Osi za učenje" ter pod "Parametri za učenje" aktivirajte potrditvena polja za želene nastavitve.



4. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi", da potrdite nastavitve.

18.1 Funkcije

Funkcija "Ctrl-Energy" omogoča naslednje možnosti uporabe za izboljšanje izrabe energije vašega stroja.

Ctrl-E Analiza: Vnos in vrednotenje porabe energije

Prvi korak do boljše energijske učinkovitosti predstavlja zajem porabe energije. Ob pomoči večfunkcijske naprave SENTRON PAC se poraba energije izmeri in prikaže na krmilniku.

Glede na konfiguracijo in priključitev naprave SENTRON PAC lahko izmerite zmogljivost celotnega stroja ali pa samo določenega porabnika.

Neodvisno od tega se zmogljivost ugotovi in prikaže neposredno iz pogonov.

Ctrl-E Profili: Krmiljenje stanja varčevanja z energijo stroja

Za izboljšanje porabe energije lahko definirate in shranite profile varčevanja z energijo. Na ta način ima vaš stroj recimo preprost in boljši način varčevanja z energijo ali pa se pri določenih pogojih samodejno izključi.

Ta definirana energijska stanja se shranijo kot profili. Te profile varčevanja z energijo lahko aktivirate z uporabniškim vmesnikom (npr. s tako imenovano tipko za jutranji odmor).

Napotek

Ctrl-E Deaktiviranje profilov

Blokirajte Ctrl-E profile pred serijskim zagonom, da preprečite neželeno izključitev NCU-ja.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Napotek

Klic funkcij s kombinacijo tipk

Za klic funkcije "Ctrl-Energy" pritisnite tipki <CTRL> in <E>.

Dodatne informacije

Več informacij o konfiguraciji najdete v Sistemske priročniku Ctrl-Energy.


18.2 Ctrl-E analiza

18.2.1 Prikaz porabe energije

V vstopni maski SINUMERIK Ctrl-Energy je na voljo jasen pregled nad porabo energije stroja. Za prikaz vrednosti in grafične predstavitev mora biti priključena naprava Sentron PAC in konfigurirana dolgoročna meritev.

S pomočjo naslednjih grafov se prikaže prikaz porabe:

- Trenutni prikaz moči
- Merjenje trenutne porabe energije
- Primerjalna meritev za porabo energije

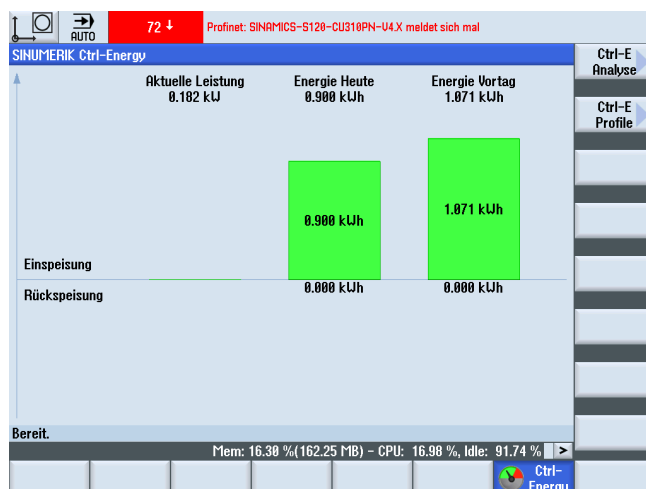


Slika 18-1 Vstopna slika Ctrl-Energy s prikazom trenutne porabe energije

Prikaz v upravljalnem območju "Stroj"

Prva vrstica prikaza poteka kaže, v katerem stanju zmogljivosti je trenutno stroj.

Prikaz	Pomen
	Rdeč graf pomeni, da stroj ne deluje produktivno.
	Temno zelen graf v pozitivni smeri pomeni, da stroj produktivno deluje in porablja energijo.
	Svetlo zelen graf v negativni smeri pomeni, da stroj dovaja energijo v omrežje.

Postopek

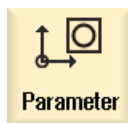

1. Izberite upravljalno območje "Parametri".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Ctrl-Energy".



- ALI -



+

Pritisnite tipki <CTRL> + <E>.



Odpre se okno "SINUMERIK Ctrl-Energy".

18.2.2 Prikaz analiz energije

V oknu "Analiza Ctrl-E" prejmete podroben pregled o porabi energije.

Prikaže se prikaz porabe naslednjih komponent:

- Vsota osi
- Vsota agregatov – če so pomožni agregati projektirani v PLC-ju
- Sentron PAC
- Vsota stroja

Podroben prikaz porabe energije

Dodatno si lahko nastavite prikaz seznama vrednosti porabe za vse pogone in po potrebi pomožne agregate.

Postopek



1. Nahajate se v začetnem oknu "SINUMERIK Ctrl-Energy".



2. Pritisnite programsko tipko "Analiza Ctrl-E".

Odpre se okno "Analiza Ctrl-E". Prikažejo se skupne vrednosti porabe komponent.



3. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti", da se prikaže poraba energije posameznih pogonov in pomožnih agregatov.

18.2.3 Merjenje in shranjevanje porabe energije

Za trenutno izbrane osi, pomožne agregate, SentronPAC ali celotni stroj imate možnost merjenja in zapisovanja porabe energije.

Merjenje porabe energije obdelovalnih programov

Izmerite lahko porabo energije obdelovalnih programov. Pri tem se za merjenje upoštevajo posamezni pogoni.

Določite lahko, v katerem kanalu se morata izvesti zagon in zaustavitev obdelovalnega programa, ter število ponovitev, ki jih želite izmeriti.

Shranjevanje meritev

Shranite izmerjene vrednosti porabe za poznejšo primerjavo podatkov.

Napotek

Shranijo se največ 3 podatkovni zapisi. Če so na voljo več kot 3 meritve, se najstarejši podatkovni zapis samodejno prepiše.

Trajanje merjenja

Čas merjenja je omejen. Ko je maksimalni čas merjenja dosežen, se merjenje konča. V pogovorni vrstici se prikaže ustrezno sporočilo.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Pogoj



Pritisnili ste programsko tipko "Analiza Ctrl-E" in okno "Analiza Ctrl-E" je odprto.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Začetek merjenja".
Odpre se izbirno okno "Nastavitev merjenja: izbira naprave".
2. Na seznamu izberite želeno napravo, po potrebi aktivirajte potrditveno polje "Merjenje obdelovalnega programa", vnesite število ponovitev, po potrebi izberite želeni kanal in pritisnite programsko tipko "V redu".
Zažene se postopek zapisovanja.



3. Pritisnite programsko tipko "Zaustavitev merjenja". Merjenje se zaključi.



4. Pritisnite programsko tipko "Shranjevanje meritve", da shranite vrednosti porabe trenutne meritve.

Izbira osi, ki jo je treba izmeriti, je odvisna od konfiguracije.

18.2.4 Spremljanje meritev

Na voljo imate možnost, da trenutne in shranjene merilne krivulje grafično prikažete.

Pogoj



Pritisnili ste programsko tipko "Analiza Ctrl-E" in okno "Analiza Ctrl-E" je odprto.

Postopek

 


1. Pritisnite programsko tipko "Grafika". V oknu "Analiza Ctrl-E" se trenutna meritev prikaže kot modra merilna krivulja.



2. Pritisnite programsko tipko "Shranjene meritve", da se prikažejo nazadnje shranjene meritve.

Prikažejo se tudi 3 merilne krivulje različnih barv skupaj s časom merjenja.



3. Če si želite ogledati samo trenutno meritev, še enkrat pritisnite programsko tipko "Shranjene meritve".

18.2.5 Spremljanje vrednosti porabe

Na voljo imate možnost, da trenutne in shranjene vrednosti porabe prikažete v podrobni tabeli.

Prikaz	Pomen
Začetek merjenja	Prikazan je čas, ko je bila meritev zagnana s pritiskom programske tipke "Začetek merjenja".
Trajanje merjenja [s]	Prikazan je čas merjenja v sekundah do pritiska programske tipke "Zaustavitev merjenja".
Naprava	Prikazana je izbrana merilna komponenta. • Ročno (fiksna vrednost, npr. osnovna obremenitev, določena v PLC) • Sentron PAC • Vsota agregatov (če je določena v PLC) • Vsota osi • Skupaj stroj

Prikaz	Pomen
Dovedena energija [kWh]	Prikazana je dovedena energija izbrane merilne komponente v kilovatih na uro.
Odvedena energija [kWh]	Prikazana je odvedena energija izbrane merilne komponente v kilovatih na uro.
Vsota energije [kWh]	Prikaz vsote vseh izmerjenih vrednosti pogonov oz. vsote vseh osi, fiksne vrednosti ter vrednosti naprave Sentron PAC.

Prikaz v oknu "Analiza Ctrl-E: tabela"

Pogoj



1. Pritisnili ste programsko tipko "Analiza Ctrl-E" in okno "Analiza Ctrl-E" je odprto.
2. Meritve so že shranjene.

Postopek



Pritisnite programski tipki "Grafika" in "Podrobnosti".

V oknu "Analiza Ctrl-E: podrobnosti" so v tabeli prikazani podatki merjenja in vrednosti porabe zadnjih treh shranjenih meritev ter morebitne trenutne meritve.

18.2.6 Primerjava vrednosti porabe

Na voljo imate možnost, da prikažete primerjavo vrednosti dovedene in odvedene porabe trenutnih in shranjenih meritev.

Pogoj



1. Pritisnili ste programsko tipko "Analiza Ctrl-E" in okno "Analiza Ctrl-E" je odprto.
2. Meritve so že shranjene.

 
Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Grafika".
2. Pritisnite programsko tipko "Primerjava meritev".
Odpre se okno "Analiza Ctrl-E: primerjava".
Dovedene in odvedene vrednosti porabe trenutne meritve se prikažejo v paličnem diagramu.



3. Pritisnite programsko tipko "Shranjene meritve", da se prikaže tudi primerjava zadnjih 3 shranjenih meritev.



4. Če si želite ogledati le trenutno primerjavo, še enkrat pritisnite programsko tipko "Shranjene meritve".

18.2.7 Dolgoročna meritev porabe energije

Dolgoročna meritev porabe energije se izvede in shrani v PLC-ju. Na ta način se zajamejo tudi vrednosti v času, ko HMI ni aktiven.

Merilne vrednosti

Dovedene in odvedene energijske vrednosti ter vsota energije se prikažejo za naslednje obdobja:

- Trenutni in predhodni dan
- Trenutni in predhodni mesec
- Trenutno in predhodno leto

Pogoj

Naprava SENTRON PAC je priključena.

Postopek



1. Okno "Analiza Ctrl-E" je odprto.



2. Pritisnite programsko tipko "Dolgoročna meritev".
Odpri se okno "SINUMERIK Ctrl-analiza, dolgoročna meritev".
Prikažejo se merilni rezultati dolgoročne meritve.



3. Pritisnite programsko tipko "Nazaj", da zaključite dolgoročno meritev.

18.3 Ctrl-E profili

18.3.1 Upravljanje profilov varčevanja z energijo

V oknu "Profili Ctrl-E" se prikažejo vsi definirani profili varčevanja z energijo. Imate možnost, da neposredno aktivirate želeni profil varčevanja z energijo ali blokirate oz. znova omogočite profile.

SINUMERIK Ctrl-Energy, profili varčevanja z energijo

Prikaz	Pomen
Profil varčevanja z energijo	Prikaže se seznam vseh profilov varčevanja z energijo.
aktivno čez [min]	Prikaže se čas do aktiviranja definiranega profila.

Napotek

Blokada vseh profilov varčevanja z energijo

Da npr. stroj pri meritvah, ki so v teku, ni moten, izberite "Blokiraj vse".

Ko je dosežen predopozorilni čas profila, se prikaže sporočilno okno, kjer je prikazan preostali čas. Ko je dosežen način varčevanja z energijo, se prikaže ustrezno sporočilo v alarmni vrstici.

Vnaprej določeni profili varčevanja z energijo

Profil varčevanja z energijo	Pomen
Preprosti način varčevanja z energijo (stroj v stanju pripravljenosti)	Nepotrebni agregati stroja preidejo na nižjo stopnjo delovanja ali se izključijo. Stroj je po potrebi spet v celoti pripravljen za delovanje.
Polni način varčevanja z energijo (NC v stanju pripravljenosti)	Nepotrebni agregati stroja preidejo na nižjo stopnjo delovanja ali se izključijo. Pri prehodu v stanje pripravljenosti za delovanje nastajajo čakalni časi.
Maksimalni način varčevanja z energijo (samodejna izključitev)	Stroj je v celoti izključen. Pri prehodu v stanje pripravljenosti za delovanje nastajajo daljši čakalni časi.




Proizvajalec stroja

Izbira in delovanje prikazanih profilov varčevanja z energijo se lahko razlikujeta.

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

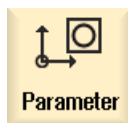

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Ctrl-Energy".



- ALI -

Pritisnite tipki <CTRL> + <E>.



+



3. Pritisnite programsko tipko "Profili Ctrl-E".

Odre se okno "Profili Ctrl-E".



4. Postavite kazalko na zeleni profil varčevanja z energijo in pritisnite programsko tipko "Takojšnje aktiviranje", če želite ta profil neposredno aktivirati.



5. Postavite kazalko na zeleni profil varčevanja z energijo in pritisnite programsko tipko "Blokada profila", če želite ta profil blokirati.

Profil je blokirani in ni dejaven. Profil varčevanja z energijo je sive barve in prikazan brez prikaza časa.

Napis programske tipke se iz "Blokiraj profil" spremeni v "Omogoči profil".



Pritisnite programsko tipko "Omogoči profil", da razveljavite blokado profila varčevanja z energijo.



5. Pritisnite programsko tipko "Blokiraj vse", če želite blokirati vse profile.

Vsi profili so blokirani in jih ni mogoče aktivirati.

Napis programske tipke se iz "Blokiraj vse" spremeni v "Omogoči vse".



6. Pritisnite programsko tipko "Omogoči vse", da razveljavite blokado vseh profilov.

Easy XML

19.1 Easy XML

19.1.1 Easy XML

S funkcijo "Ustvarjanje uporabniških oken" lahko oblikujete HMI-uporabniške vmesnike, specifične za stranke in aplikacije. To naredite s skriptnim jezikom na osnovi XML.

Ta skriptni jezik omogoča, da se v upravljalnem območju <CUSTOM> na HMI prikažejo za stroj specifični meniji in maske pogovornega okna.

Ti skripti se lahko z ukazom MMC(...) izvedejo tudi iz NC-programa.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Uporaba

Definirani ukazi v skriptih omogočajo naslednje lastnosti:

1. Prikaz in priprava pogovornih oken za naslednje:
 - Programske tipke
 - Spremenljivke
 - Besedilo in besedilo pomoči
 - Grafike in prikazi pomoči
2. Priklic pogovornih oken z naslednjim dejanjem:
 - Pritisk (zagonskih) programskih tipk
3. Dinamično prestrukturiranje pogovornih oken:
 - Sprememba, brisanje programskih tipk
 - Definiranje in oblikovanje polj spremenljivk
 - Prikaz, zamenjava, brisanje besedil za prikaz (odvisno ali neodvisno od jezika)
 - Prikaz, zamenjava, brisanje grafik
4. Zagon akcij pri naslednjih dejanjih:
 - Prikaz pogovornih oken
 - Vnos vrednosti (spremenljivke)
 - Pritisk programskih tipk
 - Izhod iz pogovornih oken

5. Izmenjava podatkov med pogovornimi okni
6. Spremenljivke
 - Branje (NC- in PLC-spremenljivke, spremenljivke pogona in uporabnikove spremenljivke)
 - Zapisovanje (NC- in PLC-spremenljivke, spremenljivke pogona in uporabnikove spremenljivke)
 - Povezovanje z matematičnimi, primerjalnimi ali logičnimi operatorji
7. Izvedba funkcij:
 - Podprogrami
 - Funkcije datotek
 - PI-storitve
8. Upoštevanje stopenj zaščite glede na uporabniške skupine
9. Nadzor vsebin pogovornih oken z ukazi obdelovalnega programa

Priklic uporabniških oken

Ko se konfiguracijska datoteka "xmldial.xml" shrani v imenik /oem/sinumerik/hmi/appl, zaženite uporabniška okna s pritiskom tipke <CUSTOM>.

Pri priklicu upravljalnega območja <CUSTOM> se prikažejo konfigurirane programske tipke. S programskimi tipkami odprete in upravljate konfigurirana pogovorna okna.

Napotek

Po prvem kopiranju datoteke v imenik je treba ponastaviti krmilnik.

Napotek

Skripte iz SINUMERIK 802Dsl in 808 je mogoče izvesti brez sprememb v 828D.

Dodatne informacije

Več informacij o konfiguraciji lastnih pogovornih oken najdete v Priročniku za programiranje Easy XML.

19.2 Easy Extend

19.2.1 Pregled

Easy Extend omogoča, da stroje z dodatnimi agregati, ki so PLC-krmiljeni ali ki potrebujejo dodatne NC-osi (kot npr. podajalnik palic, zasučne mize ali frezalne glave), dodatno opremite pozneje. S funkcijo Easy Extend se ti dodatni agregati na enostaven način prvič zaženejo, aktivirajo, deaktivirajo ali preverjajo.

Komunikacija

Komunikacija med upravljalno komponento in PLC-jem poteka v PLC-uporabniškem programu. V seznamu z navodili so navedeni postopki, ki jih morate opraviti za nameščanje, aktiviranje, deaktiviranje in preverjanje naprave.

V seznamu so prikazane razpoložljive naprave in stanja naprav. Pogled razpoložljivih naprav se lahko zaradi različnih dostopnih pravic razlikuje za posameznega uporabnika.

Naslednja poglavja so izbrana kot primeri in niso navedena v vsakem seznamu z navodili.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Upravlajte lahko maksimalno 64 naprav.

Dodatne informacije: Priročnik o zagonu Zagon SINUMERIK 828D

19.2.2 Omogočenje naprave

Opcije naprave, ki so na voljo, so zaščitene z geslom.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

 
Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Easy-Extend". Prejeli boste seznam priključenih naprav.





3. Pritisnite programsko tipko "Omogočenje funkcije".
Odpre se okno "Aktiviranje opcije naprav".
4. Vnesite opsijski ključ in pritisnite programsko tipko "V redu".
V stolpcu "Funkcija" se v ustreznem potrditvenem polju pojavi kljukica in potrditveno polje je omogočeno.

19.2.3 Aktiviranje in deaktiviranje naprave

Status	Pomen
	Naprava aktivirana
	Sistem čaka na PLC – povratno sporočilo
	Naprava ima napako
	Napaka vmesnika v komunikacijskem modulu

Postopek



1. Easy Extend je odprt.
2. S tipkama <spodnja kazalka> oz. <zgornja kazalka> lahko na seznamu izberete želeno napravo.
3. Postavite kazalko na opcijo naprave z omogočeno funkcijo in pritisnite programsko tipko "Omogočenje".
Naprava se označi kot aktivirana in je pripravljena za uporabo.
4. Za izklop naprave izberite želeno aktivirano napravo in pritisnite programsko tipko "Deaktiviranje".


19.2.4 Prvi zagon dodatnih agregatov

Praviloma agregat zažene že proizvajalec stroja.

Imate možnost, da agregate zaženete naknadno, npr. tudi pri dodatni opremi z dodatnimi agregati.

Programska tipka "IBN" je deklarirana kot razred podatkov Proizvajalec (M).

Postopek

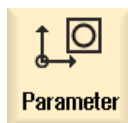

1. Izberite upravljalno območje "Parameter".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Easy Extend".



3. Pritisnite programsko tipko "IBN".



Odpre se nov navpičen stolpec programskih tipk.

4. Pritisnite programsko tipko "IBN-zagon", da izvedete zagon.

Pred zagonom se ustvari popolna varnostna kopija podatkov. V nujnem primeru jo lahko ponovno uporabite.

5. Če želite postopek zagona predčasno prekiniti, pritisnite programsko tipko "Prekinitev".



6. Za branje prvotnih podatkov pritisnite programsko tipko "Obnovitev".



7. Za preizkus delovanja stroja, ki ga je predvidel proizvajalec stroja, pritisnite programsko tipko "Preizkus delovanja naprave".

19.2.5 Zagon funkcije Easy Extend

Upravljanje dodatnih agregatov poteka prek skripta Easy XML.

Dodatne informacije: Priročnik o zagonu Zagon SINUMERIK 828D

19.3 SINUMERIK Integrate Run MyScreens

19.3.1 Pregled

S funkcijo "Run MyScreens" lahko oblikujete lasten uporabniški vmesnik za razširitve funkcij, specifične za proizvajalce strojev ali uporabnike, s postavitvijo po meri.

Poleg tega lahko konfigurirane uporabniške vmesnike podjetja Siemens ali drugih proizvajalcev strojev spreminjate ali zamenjate.

Z na novo ustvarjenimi uporabniškimi vmesniki izvajate denimo obdelovalne programe. Pogovorna okna lahko oblikujete neposredno na krmilniku.



Programska opcija

Da razširite število pogovornih oken, potrebujete eno od naslednjih programskih opcij:

- SINUMERIK Integrate Run MyScreens



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Uporaba

Definirani ukazi v skriptih omogočajo naslednje funkcije:

1. Prikaz in priprava pogovornih oken za naslednje:
 - Programske tipke
 - Spremenljivke
 - Besedilo in besedilo pomoči
 - Grafike in prikazi pomoči
2. Priklic pogovornih oken z naslednjim dejanjem:
 - Pritisk (zagonskih) programskih tipk
3. Dinamično prestrukturiranje pogovornih oken:
 - Sprememba, brisanje programskih tipk
 - Definiranje in oblikovanje polj spremenljivk
 - Prikaz, zamenjava, brisanje besedil za prikaz (odvisno ali neodvisno od jezika)
 - Prikaz, zamenjava, brisanje grafik
4. Zagon akcij pri naslednjih dejanjih:
 - Prikaz pogovornih oken
 - Vnos vrednosti (spremenljivke)
 - Pritisk programskih tipk
 - Izhod iz pogovornih oken

5. Izmenjava podatkov med pogovornimi okni
6. Spremenljivke
 - Branje (NC- in PLC-spremenljivke, uporabnikove spremenljivke)
 - Zapisovanje (NC- in PLC-spremenljivke, uporabnikove spremenljivke)
 - Povezovanje z matematičnimi, primerjalnimi ali logičnimi operatorji
7. Izvedba funkcij:
 - Podprogrami
 - Funkcije datotek
 - PI-storitve
8. Upoštevanje stopenj zaščite glede na uporabniške skupine

Dodatne informacije

Več informacij o konfiguraciji lastnih pogovornih oken najdete v Priročniku za programiranje SINUMERIK Integrate Run MyScreens.

Service Planer

20.1 Izvajanje in opazovanje vzdrževalnih nalog

Opcija "Service planer" vsebuje generirane vzdrževalne naloge, ki jih je treba v določenih časovnih intervalih opraviti za vzdrževanje stroja (npr. dolivanje olja, zamenjava hladilne tekočine).

V seznamu so prikazane vse generirane vzdrževalne naloge ter pripadajoči preostali čas, ki ostane do konca predhodno določenega intervala vzdrževanja.

V prikazu statusa lahko odčitate trenutni status.

Sporočila oz. alarmi vas obveščajo o tem, ali je treba opraviti posamezno nalogo in kdaj.

Potrditev vzdrževalne naloge

Ko je vzdrževalna naloga končana, potrdite sporočilo.

Service Planer

Prikaz	Pomen	
Poz.	Lega vzdrževalne naloge v PLC-vmesniku.	
Vzdrževalna naloga	Oznaka vzdrževalne naloge.	
Interval [h]	Maksimalni čas do naslednjega vzdrževanja v urah.	
Preostali čas [h]	Čas do konca intervala v urah.	
Status	  	Prikaz trenutnega stanja vzdrževalne naloge Vzdrževalna naloga je zagnana. Vzdrževalna naloga je zaključena. Vzdrževalna naloga je deaktivirana.

Postopek



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite menijsko tipko za naprej in programsko tipko "Service planer".
Opre se okno s seznamom vseh generiranih vzdrževalnih nalog.



20.1 Izvajanje in opazovanje vzdrževalnih nalog

**Maintenance
completed**

3. Vzdrževalno nalogo opravite, ko se začne intervalni čas iztekati (proti 0) oz. ko vas k temu pozove alarm ali opozorilo.
4. Ko vzdrževalno nalogo, ki je na vrsti, opravite in jo označite kot "zaključeno", pozicionirajte kazalko na ustrezno nalogo in pritisnite programsko tipko "Vzdrževanje opravljeno".
Prejeli boste sporočilo o potrditvi in interval vzdrževanja se bo ponovno zagnal.

Napotek

Vzdrževalna dela lahko opravite že pred pretekom intervala. Interval vzdrževanja se znova zažene.

Easy Message

21.1 Pregled

Easy Message vam omogoča, da se ob pomoči priključenega modema in SMS-sporočil pozanimате o določenih stanjih stroja:

- Želite se recimo pozanimati le o stanjih USTAVITVE V SILI.
- Radi bi izvedeli, kdaj je bila končana serija.

Krmilni ukazi

Ob pomoči HMI-ukaza aktivirate oz. deaktivirate uporabnika.

Sintaksa: [ID uporabnika] deactivate, [ID uporabnika] activate

Aktivni uporabniki

Če želite pri določenih dogodkih prejeti SMS, morate biti aktivirani kot uporabnik.

Prijava uporabnika

Kot registriran uporabnik se lahko prijavite preko SMS-a in tako preverite sporočila.

Dnevnik dejanj

Podrobnejše informacije o prejetih in poslanih sporočilih prejmete prek SMS-protokolov.

Dodatne informacije

 
Dodatne informacije o modemu najdete v:

- Tehničnem priročniku PPU in komponente
- MODEM MD720 (<https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/102401328?c=70936043019&pnid=15923&lc=en-WW>)

Klic SMS-Messengerja



1. Izberite upravljalno območje "Diagnostics".



2. Pritisnite programsko tipko "Easy Message".

21.2 Aktiviranje programa Easy Message

Za vzpostavitev povezave do modema za SMS-Messenger aktivirajte SIM-kartico pri prvem zagonu.

Pogoji

Modem je priključen in vmesnik je aktiviran.



 
Proizvajalec stroja

Modem aktivirate s podatki stroja 51233 \$MSN_ENABLE_GSM_MODEM.

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

Aktiviranje SIM-kartice



Easy
Msg.

1. Pritisnite programsko tipko "Easy Message".

Odpre se okno "SMS-Messenger".

Pod opcijo "Status" se prikaže, da SIM-kartica še ni bila aktivirana s PIN-kodo.

 


2. Vnesite PIN-kodo, jo ponovite in pritisnite programsko tipko "V redu".



3. V primeru večkratnega napačnega vnosa vnesite v oknu "PUK-vnos" PUK-kodo in pritisnite programsko tipko "V redu", da aktivirate PUK-kodo. Odpre se okno "PIN-vnos", kjer lahko, kot običajno, vnesete PIN-kodo.

Aktiviranje nove SIM-kartice



Easy
Msg.

1. Pritisnite programsko tipko "Easy Message".

Odpre se okno "SMS-Messenger".

Pod opcijo "Status" se prikaže, da je vzpostavljena povezava do modema.



Settings

2. Pritisnite programsko tipko "Nastavitve".



Delete
PIN

3. Pritisnite programsko tipko "Brisanje PIN-kode", da izbrišete shranjeno PIN-kodo.

Pri naslednjem zagonu vnesite v oknu "PIN-vnos" novo PIN-kodo.

21.3 Ustvarjanje/urejanje uporabniškega profila

Identifikacija uporabnika

Prikaz	Pomen
Uporabniško ime	Ime uporabnika, ki ga je treba ustvariti oz. prijaviti.
Telefonska številka	Telefonska številka uporabnika, na katero bodo poslana sporočila programa Messenger. Telefonska številka mora vsebovati mednarodno klicno številko, da lahko krmilni ukazi prepoznajo pošiljatelja (npr. +491729999999)
ID uporabnika	ID uporabnika je 5-mestna številka (npr. 12345) - ID se uporablja za aktiviranje in deaktiviranje uporabnika prek SMS-a (npr. "12345 activate") - ID služi dodatni verifikaciji pri prejetih in poslanih sporočilih in aktiviranju krmilnih ukazov.

Izbirni dogodki

Dogodke, za katere želite prejeti obvestilo, morate nastaviti.

Napotek

Izbira alarmov

Na izbiro imate alarme vrste upravljanja orodij ali merilnih ciklov. Na ta način prejmete obvestilo prek SMS, čim so alarmi izdani, ne da bi morali poznati območja števil.

Pogoj

Modem je priključen.

Postopek

Ustvarjanje novega uporabnika



1. Pritisnite programsko tipko "Uporabniški profili".
Odpre se okno "Uporabniški profili".
2. Pritisnite programsko tipko "Novo".
3. Vnesite ime in telefonsko številko uporabnika.
4. Po potrebi vnesite ID-številko uporabnika.
5. V območju "Pošiljanje SMS-a pri naslednjih dogodkih" aktivirajte ustrezno potrditveno polje in po potrebi vnesite želeno vrednost (npr. količino, ki mora biti dosežena, da boste prejeli obvestilo).

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Standard".

Odpre se ustrezno okno, kjer se prikažejo standardne nastavljene vrednosti.



6. Pritisnite programsko tipko "Pošiljanje testnega SMS-a".

Na navedeno telefonsko številko bo poslan SMS s predhodno določenim besedilom.

Urejanje podatkov uporabnika in dogodkov



1. Izberite uporabnika, za katerega želite urejati podatke, in pritisnite programsko tipko "Urejanje".

Polja za vnos imajo sedaj možnost urejanja.

2. Vnesite nove podatke in aktivirajte zelene nastavitve.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Standard", da prevzamete standardne vrednosti.

21.4 Nastavitev dogodkov

V območju "Pošiljanje SMS-a pri naslednjih dogodkih" izberite v potrditvenem polju dogodka, pri katerih bo uporabniku poslan SMS.

- Programirana sporočila iz obdelovalnega programa (MSG)
V obdelovalnem programu programirate MSG-ukaz, s katerim prejmete SMS.
Primer: MSG ("SMS: SMS iz obdelovalnega programa")
- S tipko <SELECT> izberete naslednje dogodke
 - Števec obdelovancev doseže naslednjo vrednost
Ko števec obdelovancev doseže nastavljeno vrednost, prejmete SMS.
 - Doseženo je naslednje napredovanje programa (odstotek)
Ko je pri izvajanju obdelovalnega programa doseženo nastavljeno napredovanje, prejmete SMS.
 - Trenutni NC-program doseže čas izvajanja (minute)
Ko je pri izvajanju dosežen nastavljen čas izvajanja, prejmete SMS.
 - Čas delovanja orodja doseže naslednjo vrednost (minute)
Ko čas delovanja orodja pri izvajanju obdelovalnega programa doseže nastavljen čas (izpeljano iz \$AC_CUTTING_TIME), prejmete SMS.
- Sporočila/alarmi pri upravljanju orodij
Pri prikazanih sporočilih ali alarmih za upravljanje orodij prejmete SMS.
- Sporočila merilnih ciklov za orodja
Pri prikazanih sporočilih za merilne cikle v zvezi z orodji prejmete SMS.
- Sporočila merilnih ciklov za obdelovance
Pri prikazanih sporočilih za merilne cikle v zvezi z obdelovanci prejmete SMS.
- Sporočila/alarmi sistema SINUMERIK (napaka pri izvajanju)
Pri prikazanih alarmih ali sporočilih NCK-ja, ki imajo za posledico mirovanje stroja, prejmete SMS.
- Napaka stroja
Pri prikazanih alarmih ali sporočilih PLC-ja, ki imajo za posledico mirovanje stroja (tj. PLC-alarmi z odzivom izklopa v sili), prejmete SMS.
- Intervali vzdrževanja
Če načrt vzdrževanja (Service Planer) zazna bližajoče se vzdrževanje, prejmete SMS.
- Dodatne številke alarmov:
Na tem mestu navedete dodatne alarme, pri katerih želite prejeti sporočilo, ko se le-ti sprožijo.
Vnesete lahko posamezne alarme, več alarmov skupaj ali številčna območja alarmov.
Primeri:
1234,400
1000–2000
100,200–300

Pogoj

- Odprto je okno "Uporabniški profili".
- Izbrali ste dogodek "Sporočila merilnih ciklov za orodja", "Sporočila merilnih ciklov za obdelovance", "Sporočila/alarmi sistema SINUMERIK (napaka pri izvajanju)", "Napaka stroja" ali "Intervali vzdrževanja".

Urejanje dogodkov



1. Aktivirajte zeleno potrditveno polje in pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".

Odpre se ustrezno okno (npr. "Sporočila merilnih ciklov za obdelovance"), v katerem je prikazan seznam določenih številok alarmov.



2. Izberite ustrezen vnos in pritisnite programsko tipko "Brisanje", da odstranite številko alarma iz seznama.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Novo", če želite ustvariti nov vnos.

Odpre se okno "Ustvarjanje novega vnosa".



Vnesite podatke in pritisnite programsko tipko "V redu", da se vnos doda v seznam.



Pritisnite programsko tipko "Shranjevanje", da shranite nastavitve za dogodek.



3. Pritisnite programsko tipko "Standard", da preidete nazaj v standardne nastavitve za dogodke.

21.5 Prijava in odjava aktivnega uporabnika

Samo aktivni uporabniki prejmejo pri določenih dogodkih SMS.

Uporabnike, ki ste jih za funkcijo Easy Message že ustvarili, lahko z določenimi krmilnimi ukazi aktivirate z vmesnikom in s SMS-sporočilom.

Pogoj



Povezava z modemom je vzpostavljena.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Uporabniški profili".



2. V polju "Uporabniško ime" izberite zelenega uporabnika in pritisnite programsko tipko "Uporabnik aktiven".



Opozorilo

Za aktiviranje drugih uporabnikov ponovite korak 2.

- ALI -

Pošljite krmilniku SMS z ID-jem uporabnika in besedilom "activate" (npr. "12345 activate").

Če se telefonska številka in ID uporabnika ujemata s shranjenimi podatki, se aktivira vaš uporabniški profil.

Prejeli boste SMS o uspehu ali napaki.



3. Pritisnite programsko tipko "Uporabnik aktiven", da odjavite aktiviranega uporabnika.



- ALI -

Pošljite SMS z besedilom "deactivate" (npr. "12345 deactivate"), da se v funkciji Messenger odjavite.

Pri dogodkih, ki so določeni v uporabniškem profilu, deaktivirani uporabniki ne prejmejo SMS-a.

21.6 Prikaz SMS-protokolov

V oknu "SMS-protokoli" se zapisuje podatkovni promet. Tako lahko v primeru motenj aktivnosti časovno razvrstite.

Simboli	Opis
	SMS, poslan funkciji Messenger.
	Sporočilo, ki je bilo dostavljeno funkciji Messenger, vendar ga ni bilo mogoče obdelati (npr. napačen ID uporabnika ali neznan račun).
	SMS, poslan uporabniku.
	Sporočilo, ki ga uporabnik zaradi napake ni prejel.

Pogoj



Povezava z modemom je vzpostavljena.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "SMS-protokol".



Odpre se okno "SMS-protokol".

Prikaže se seznam vseh sporočil, ki so bila do zdaj poslana oz. prejeta prek funkcije Messenger.



2. Pritisnite programsko tipko "Prejeto" oz. "Poslano", da omejite seznam.

21.7 Izvedba nastavitve za funkcijo Easy Message

V oknu "Nastavitve" imate možnost, da spremenite naslednje konfiguracije funkcije Messenger:

- Oznaka krmilnika, ki je sestavni del SMS-sporočil
- Število poslanih sporočil
 - Števec SMS-ov daje informacije o vseh poslanih sporočilih.
 - Omejite število poslanih sporočil, da tako dobite recimo boljši pregled nad stroški, nastalimi zaradi SMS-sporočil.

Ponastavitev SMS-števca na 0



Ko je dosežen nastavljen limit, se SMS-sporočila ne pošiljajo več. Pritisnite programsko tipko "Ponastavitev SMS-števca", da ponastavite števec na 0.

Pogoj



Povezava z modemom je vzpostavljena.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Nastavitve".



2. Vnesite v polje "Imena strojev" poljubno oznako za krmilnik.
3. Če želite omejiti število poslanih SMS-ov, izberite vnos "Določitev limita za SMS-števec" in vnesite želeno število.

Ko je doseženo maksimalno število sporočil, prejmete ustrezno sporočilo o napaki.

Opozorilo

Informacije o točnem času, ko je bil nastavljen limit dosežen, poiščite v SMS-protokolu.



4. Pritisnite programsko tipko "Standard".

Če ste izbrali poljubno ime stroja, se to zamenja s standardnim imenom (npr. 828D).

Urejanje PLC-uporabniškega programa

22.1 Uvod

PLC-uporabniški program je v večjem delu sestavljen iz logičnih povezav za realizacijo varnostnih funkcij in podporo procesnih potekov. Pri tem je povezanih veliko število različnih kontaktov in relejev. Te povezave so prikazane v načrtu kontaktov.

Obdelava načrtov kontaktov

Načrte kontaktov lahko urejate z urejevalnikom lestvičnega programa.

Pri tem lahko izbirate, ali boste uporabili vse operacije, ki jih podpira tip PLC.

Pri nekaterih funkcijah obstajajo odstopanja od obsega, ki je opisan v priročniku.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Dodatne informacije

Dodatne informacije najdete v Priročniku o uporabi funkcij PLC.

22.2 Prikaz in obdelava PLC-lastnosti


22.2.1 Prikaz PLC-lastnosti

V oknu "SIMATIC KOP" se prikažejo naslednje PLC-lastnosti:

- Obratovalno stanje
- Ime PLC-projekta
- PLC-sistemska verzija
- Čas cikla
- Čas obdelave
Čas obdelave lahko ponastavite.

Poleg tega lahko posodobite projektne podatke ali naložite nov PLC-uporabniški program.

Postopek

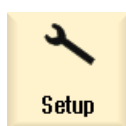

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "PLC".
Odpre se prikaz načrta kontaktov, v katerem so prikazane PLC-informacije.



22.2.2 Ponastavitev časa obdelave

Čas obdelave PLC-uporabniškega programa lahko ponastavite.

Postopek



1. Urejevalnik lestvičnega programa je odprt.



2. Pritisnite programsko tipko "Ponastavitev časa obdelave".
Podatki časa izvajanja se ponastavijo.

22.2.3 Nalaganje spremenjenega PLC-uporabniškega programa

Če so se projektni podatki kakorkoli spremenili in če je na voljo novi PLC-uporabniški program, prenesite projektne podatke v PLC.

Pri prenosu projektnih podatkov se razredi podatkov shranijo in prenesejo v PLC.

Pogoj

Preverite, ali je PLC v stanju Stop.

Napotek

PLC v stanju Run

Če je PLC v stanju Run, prejmete ustrezno obvestilo, prav tako pa se pojavijo programske tipke "Prenos v stanju Stop" in "Prenos v stanju Run".

S tipko "Prenos v stanju Stop" preide PLC v stanje Stop, projekt se shrani in naloži v CPU.

S tipko "Prenos v stanju Run" nadaljujete s prenosom in PLC-projekt se naloži v PLC. Prenesejo pa se le razredi podatkov, ki so bili dejansko spremenjeni, to pomeni praviloma razredi podatkov INDIVIDUAL.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Urejevalnik lestvičnega programa je odprt. Spremenili ste projektne podatke. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "PLC Stop", če je PLC v stanju Run. |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Prenos v CPU", da zaženete postopek prenosa. Preneseni bodo vsi razredi podatkov. |
|  | 4. Ko je PLC-projekt prenesen, pritisnite programsko tipko "Zagon PLC-ja", da PLC preide v stanje Run. |

22.3 Prikaz in urejanje NC/PLC-spremenljivk

Spremembe NC-/PLC-spremenljivk so mogoče samo z ustreznim geslom.



OPOZORILO

Napačno parametriranje

Spremembe stanj NC-/PLC-spremenljivk nimajo bistvenega vpliva na stroj. Napačno parametriranje lahko ogroža človeška življenja in povzroči uničenje stroja.

Na seznam v oknu "NC-/PLC-spremenljivke" vnesite sistemske spremenljivke NC in PLC-spremenljivke, ki si jih želite ogledati ali spremeniti:

- Spremenljivka
Naslov za NC-/PLC-spremenljivko
Napačne spremenljivke se označijo z rdečim ozadjem in v stolpcu Vrednost se prikaže znak #.
- Komentar
Poljuben komentar za spremljivke.
Stolpec lahko prikažete ali skrijete.
- Oblika
Navedba oblike, v kateri je spremljivka prikazana.
Oblika je lahko fiksno določena (npr. plavajoča vejica)
- Vrednost
Prikaz trenutne vrednosti spremljivk NC/PLC.

PLC-spremenljivke	
Vhodi	• Vhodni bit (Ex), vhodni bajt (EBx), vhodna beseda (EWx), vhodna dvojna beseda (EDx) • Vhodni bit (Ix), vhodni bajt (IBx), vhodna beseda (IWx), vhodna dvojna beseda (IDx)
Izhodi	• Izhodni bit (Ax), izhodni bajt (ABx), izhodna beseda (AWx), izhodna dvojna beseda (ADx) • Izhodni bit (Qx), izhodni bajt (QBx), izhodna beseda (QWx), izhodna dvojna beseda (QDx)
Zaznamki	Bit zaznamka (Mx), bajt zaznamka (MBx), beseda zaznamka (MWx), dvojna beseda zaznamka (MDx)
Časi	Čas (Tx)
Števec	• Števec (Zx) • Števec (Cx)
Podatki	• Podatkovni blok (DBx): Podatkovni bit (DBXx), podatkovni bajt (DBBx), podatkovna beseda (DBWx), podatkovna dvojna beseda (DBDx) • Podatkovni blok (VBx): Podatkovni bit (VBXx), podatkovni bajt (VBBx), podatkovna beseda (VBWx), podatkovna dvojna beseda (VBDx)

Oblike	
B	Binarno
H	Šestnajstiško
D	Decimalno brez predznaka
+/-D	Decimalno s predznakom
F	Plavajoča vejica (pri dvojnih besedah)
A	ASCII-znak

Primeri za načine zapisa

Dovoljeni načini zapisa za spremenljivke:

- PLC-spremenljivke: EB2, A1.2, DB2.DBW2, VB32000002
- NC-spremenljivke:
 - Sistemske spremenljivke NC: Način zapisa \$AA_IM[1]
 - Uporabnikove spremenljivke/GUD: Način zapisa GUD/MyVariable[1,3]
 - BTSS-način zapisa: /CHANNEL/PARAMETER/R[u1,2]

Napotek

Če PLC-uporabniški program niz zapiše v NC/PLC-spremenljivki, je niz prikazan pravilno le, če je spremenljivka na NC-strani parametrirana kot spremenljivka polja tipa "A" (ASCII).

Primer spremenljivke polja

Spremenljivka	Oblika
DBx.DBBy[<število>]	A

Vnašanje spremenljivke

Začetna vrednost pri možnosti "Filtriranje/iskanje" spremenljivk je različna. Za vnos npr. spremenljivke \$R[0] vnesite naslednjo začetno vrednost:

- Začetna vrednost je 0, če filtrirate po "Sistemskih spremenljivkah".
- Začetna vrednost je 1, če filtrirate po "Vse (brez filtra)". Pri tem se prikažejo vsi signali v BTSS-načinu zapisa.

GUD iz podatkov stroja se v oknu za iskanje pri izbiri spremenljivk prikaže samo, če je aktivirana pripadajoča definicijska datoteka. Alternativno lahko iskano spremenljivko vnesete ročno, npr. GUD/SYG_RM[1].

Naslednji strojni podatki so navedeni namesto vseh tipov spremenljivk (INT, BOOL, AXIS, CHAR, STRING): MD18660 \$MN_MM_NUM_SYNACT_GUD_REAL[1].

Napotek

- Sistemske spremenljivke so lahko odvisne od kanala. Pri preklopu kanala se prikažejo vrednosti iz izbranega kanala.
Na voljo imate možnost kanalsko določenega prikaza spremenljivk, npr. \$R1:CHAN1 in \$R1:CHAN2. Pri tem so prikazane vrednosti kanala 1 in kanala 2, ne glede na to, v katerem kanalu se nahajate.
- Za uporabnikove spremenljivke (GUD) specifikacija po globalnih oz. kanalskih GUD-jih ni potrebna. Prvi element GUD-niza se začne z indeksom 0 kot pri NC-spremenljivkah.
- Prikaz BTSS-načina zapisa za NC-spremenljivke (razen pri GUD) je mogoč prek orodnega namiga.

Servo spremenljivke

Servo spremenljivke je mogoče izbrati in prikazati le pod "Diagnostika" → "Sledenje".

Brisanje in spreminjanje vrednosti




1. Izberite upravljalno območje "Diagnostika".



2. Pritisnite programsko tipko "NC/PLC-spremenljivke".

- ALI -

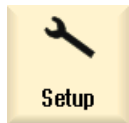

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programski tipki "PLC" in "NC-/PLC-spremenljivka".



Okno "NC/PLC-spremenljivke" se odpre.

3. Postavite kazalko v stolpec "Spremenljivka" in vnesite želeno spremenljivko.



 
4. Pritisnite tipko <INPUT>.
Prikaže se operand z vrednostjo.



5. Pritisnite programsko tipko "Podrobnosti".
Okno "NC/PLC spremenljivke: Podrobnosti" se odpre. Podatki o "Spremenljivka", "Komentar" in "Vrednost" se prikažejo v celoti.



6. Postavite kazalko v polje "Oblika" in prek <SELECT> izberite želeno obliko.

- | | |
|---|---|
|  | 7. Pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje".
Prikaže se stolpec "Komentar". Na voljo imate možnost, da ustvarite nove oz. obdelate obstoječe komentarje.
Ponovno pritisnite programsko tipko "Prikaži komentarje", da skrijete stolpec. |
|  | 8. Pritisnite programsko tipko "Spremeni", če želite vrednost obdelati.
Stolpec "Vrednost" se zdaj lahko ureja. |
|  | 9. Pritisnite programsko tipko "Vstavi spremenljivko", če želite iz seznama vseh obstoječih spremenljivk izbrati spremenljivko in jo vstaviti.
Odpre se okno "Izberi spremenljivke". |
|  | 10. Pritisnite programsko tipko "Filter/Išči", če želite prek izbirnega polja "Filter" omejiti prikaz spremenljivk (npr. na spremenljivke načinov delovanja) in/ali prek vnosnega polja "Išči" izbrati želeno spremenljivko. |
|  | 11. Pritisnite programsko tipko "Izbriši vse", če želite izbrisati vse vnose operandov. |
|  | 12. Pritisnite programsko tipko "V redu", da spremembe ali brisanje potrdite. |
|  | - ALI -
Pritisnite programsko tipko "Prekini", da spremembe zavržete. |

Urejanje seznama spremenljivk

S programskima tipkama "Vstavi vrstico" in "Izbriši vrstico" lahko uredite seznam spremenljivk.

- | | |
|---|--|
|  | Ko pritisnete programsko tipko, bo pred vrstico, na kateri pravkar stoji kazalka, dodana nova vrstica.
Programska tipka "Vstavi vrstico" je upravljiva le, če je na koncu seznama spremenljivk vsaj ena prazna vrstica.
Če ni prazne vrstice, je programska tipka onemogočena. |
|  | Ko pritisnete programsko tipko „Izbriši vrstico“, bo vrstica, na kateri stoji kazalka, izbrisana.
Na koncu seznama spremenljivk bo dodana prazna vrstica. |

Sprememba operandov

S programskima tipkama „Operand +“ in „Operand -“ lahko glede na tip operanda naslov ali indeks naslova zvišate ali znižate za 1.

Napotek

Identifikator osi kot indeks

Programski tipki „Operand +“ in „Operand -“ ne delujeta pri identifikatorjih osi kot indeks, npr. pri \$AA_IM[X1].



Primeri

DB97.DBX2.5

Rezultat: DB97.DBX2.6

\$AA_IM[1]

Rezultat: \$AA_IM[2]



MB201

Rezultat: MB200

/Channel/Parameter/R[u1,3]

Rezultat: /Channel/Parameter/R[u1,2]

22.4 Prikaz in obdelava PLC-signalov v seznamu statusov

V oknu "PLC-seznam statusov" so prikazani PLC-signali, ki jih lahko na tem mestu tudi spreminjate.

Na izbiro so naslednji seznam

Vhodi (IB)

Zaznamki (MB)

Izhodi (QB)

Spremenljivke (VB)

Podatki (DB)


Nastavitev naslova

Za opazovanje signalov imate možnost, da preidete neposredno do želenega PLC-naslova.

Sprememba

Imate možnost urejanja podatkov.

Postopek

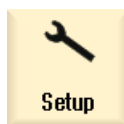

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Urejevalnik lestvičnega programa je odprt.



3. Pritisnite programsko tipko "Seznam statusov".
Odpri se okno "Seznam statusov".



4. Pritisnite programsko tipko "Nastavitev naslova".
Odpri se okno "Nastavitev naslova".



5. Aktivirajte želeno vrsto naslova (npr. DB), vnesite vrednost in pritisnite programsko tipko "Prevzemi".
Kazalka skoči do navedenega naslova.



6. Pritisnite programsko tipko "Sprememba".
Vnosno polje "RW" ima sedaj možnost urejanja.



7. Vnesite želeno vrednost in pritisnite programsko tipko "Prevzemi".


22.5 Pogled programskih modulov

22.5.1 Prikaz informacij o programskih modulih

Nastavite si lahko prikaz vseh logičnih in grafičnih informacij posameznega programskega modula:

- Logične informacije
V prikazu načrta kontaktov (LAD) se prikažejo naslednje informacije:
 - Omrežja s programskimi deli in električne sheme
 - Električni tok z vrsto logičnih povezav
- Izbira programskega modula
Izberite programski modul, za katerega želite, da se prikaže.
- Status programa
Prikličete si lahko informacije v zvezi s statusom programa.
- Simbolični naslov
Izbirate lahko med navedbo v absolutnem ali simboličnem naslovu.
- Povečava/pomanjšava
Načrt kontaktov lahko povečate ali pomanjšate.
- Iskanje
S funkcijo "Iskanje" lahko v PLC-uporabniškem programu hitro pridete do mesta, kjer želite denimo izvajati spremembe.
- Obdelava
Na voljo imate možnost vstavljanja, urejanja ali brisanja omrežij.
- Informacije o simbolih
Na voljo imate možnost prikaza vseh uporabljenih simboličnih identifikatorjev v izbranem omrežju.

Postopek

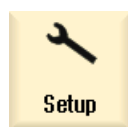


1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "PLC".




 3. Pritisnite programsko tipko "Okno 1" oz. "Okno 2".



22.5.2 Struktura uporabniškega vmesnika

Na naslednji sliki je prikazan uporabniški vmesnik.

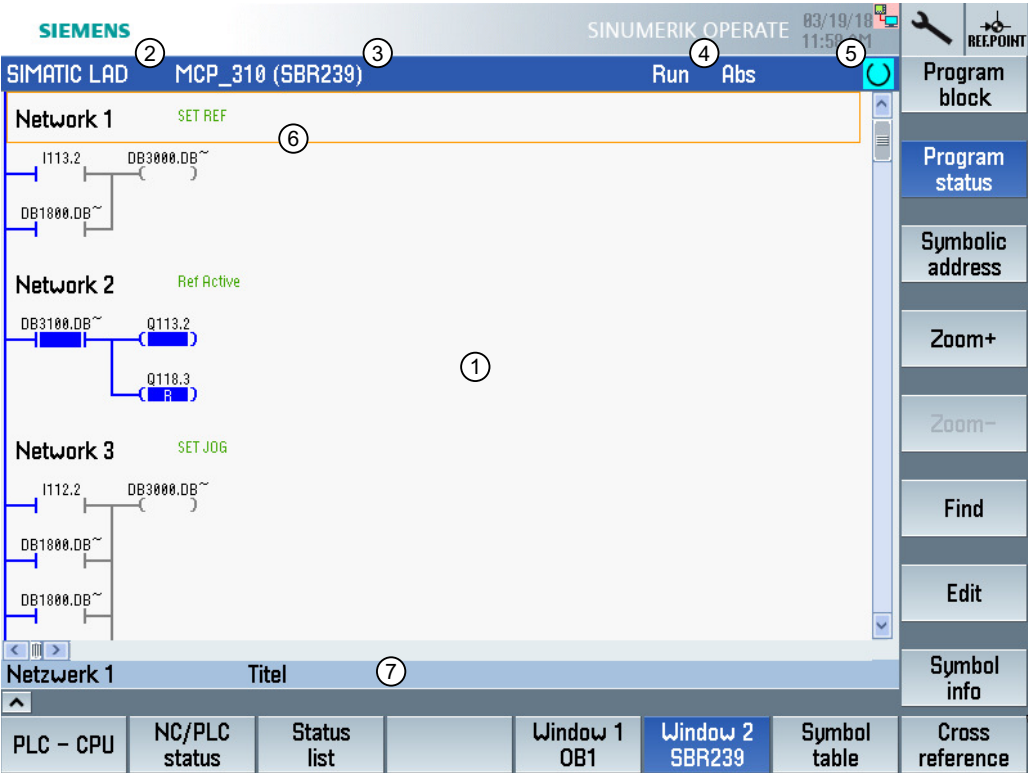

Slika 22-1 Struktura zaslona

Tabela 22-1 Legenda za strukturo zaslona

Element zaslo-na	Prikaz	Pomen
1	Območje aplikacij	
2	Podprt PLC-programski jezik „KOP“	
	KOP*	Obstaja sprememba programa
3	Ime aktivnega programskega modula Prikaz: Simbolično ime (absolutno ime)	
4	Status programa	
	Run	Program se izvaja
	Stop	Program ustavljen
	Status območja aplikacij	
	Sym	Simbolični prikaz
	absolutno	Absolutni prikaz
5	Prikaz aktivnih tipk (<INPUT>, <SELECT>)	

Element zaslo- na	Prikaz	Pomen
6	Fokus Prevzame naloge kazalke	
7	Opozorilna vrstica Prikaz opozoril, npr. pri iskanju	

22.5.3 Možnosti upravljanja

Poleg programskih in navigacijskih tipk imate v tem območju na voljo še druge kombinacije tipk.

Kombinacije tipk

Puščične tipke premikajo fokus prek PLC-uporabniškega programa. Ko je dosežena meja okna, se zaslon samodejno pomakne.

Kombinacije tipk	Akcija
	Do prvega stolpca vrstice
CTRL 	
END	Do zadnjega stolpca vrstice
CTRL 	
	Ena stran navzgor
	Ena stran navzdol
 	Eno polje v levo, desno, navzgor ali navzdol
 	
CTRL 	Do prvega polja prvega omrežja
- ALI -	
CTRL 	

Kombinacije tipk		Akcija
		Do zadnjega polja zadnjega omrežja
- ALI -		
		
		Odpiranje naslednjega programskega stavka v istem oknu
		Odpiranje prejšnjega programskega stavka v istem oknu
		Funkcija tipke SELECT je odvisna od pozicije fokusa vnosa. - Vrstica v tabeli: prikaz celotne vrstice besedila - Naslov omrežja: prikaz komentarja omrežja - Ukaz: celotni prikaz operandov
		Če je fokus vnosa postavljen na ukaz, se prikažejo vsi operandi, vključno s komentarji.

22.5.4 Prikaz statusa programa

Na voljo imate možnost prikaza statusa programa.

Prikaže se naslednja informacija:

- Status programa: "Run" ali "Stop"
- Status območja aplikacij: "Sym" ali "Abs"

Prikaz statusa programa

Če vaš PLC razpolaga s funkcijo "Status programa", se prikažejo statusne vrednosti in prenos signala v času izvajanja operacij. Prikaže se tudi status pomnilnika lokalnih podatkov in akumulatorjev.

Prikaz "Status programa" lahko upravljate tudi s programsko tipko "Status programa".

Barve za prikaz statusa programa

V statusu programa se za prikaz informacij uporabljajo različne barve.

Prikaz


Prenos signala tokovne zbiralke, če je status Aktivno
 Prenos signala v omrežjih
 Vse operacije, ki so aktivne in se izvajajo brez napak (ustreza prenosu signala)
 Status Boolovih operacij (ustreza prenosu signala)
 Časi in števcji aktivni
 Napaka pri izvedbi
 Ni prenosa signala

Barva

modra
 modra
 modra
 modra
 zelena
 rdeča
 siva

Ni aktivnega omrežja	siva
Obratovalno stanje STOP	siva

 Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Pogled programskega modula je odprt. |
|  | |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Status programa", da prikažete status programa v prikazu statusov. |
|  | 3. Znova pritisnite programsko tipko "Status programa", da skrijete status programa v prikazu statusov. |

22.5.5 Sprememba prikaza naslovov

Izbirate lahko med navedbo v absolutnem ali simboličnem naslovu.

Elementi, za katere ni simboličnih identifikatorjev, se samodejno prikažejo z absolutnim identifikatorjem.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Pogled programskega modula je odprt. |
|  | |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Simbolični naslov".
Operandi na seznamu so razvrščeni glede na simbolične naslove. |
|  | 3. Da preidete nazaj v prikaz absolutnih naslovov, znova pritisnite programsko tipko „Simbol. naslov“. |

22.5.6 Povečanje, pomanjšanje načrta kontaktov

Prikaz načrta kontaktov lahko povečate ali pomanjšate.

Postopek



1. Pogled programskega modula je odprt.



2. Pritisnite programsko tipko "Povečava +", da povečate odsek načrta kontaktov.

Po izvedeni povečavi imate na voljo programsko tipko "Pomanjšava –".



3. Pritisnite programsko tipko "Pomanjšava –", da odsek načrta kontaktov spet pomanjšate.

22.5.7 Programski modul

22.5.7.1 Prikaz in urejanje programskega modula

Na naslednji način lahko ustvarite in uredite programske module ter prikažete podrobnejše informacije:


- Lokalne spremenljivke
Na voljo imate možnost prikaza lokalnih spremenljivk modula.
- Ustvarjanje novega programskega modula
Na voljo imate možnost, da ustvarite nov programski modul.
- Odpiranje programskega modula
Imate možnost, da nastavite prikaz vseh logičnih in grafičnih informacij posameznega programskega modula ter obdelate modul.
- Lastnosti
Na voljo imate možnost prikaza lastnosti modula, ki jih lahko po potrebi uredite.
- Zaščita
Modul lahko zaščitite z geslom. Nato modula ne bo mogoče odpreti brez vnosa gesla.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Postopek

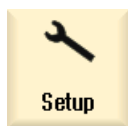

1. Izberite upravljalno območje "Zagon".



2. Pritisnite programsko tipko "PLC".

- | | | |
|---|----|--|
|  | 3. | Pritisnite programsko tipko: |
|  | | <ul style="list-style-type: none"> • "Okno 1 OB1" - ALI - • "Okno 2 SBRO" |
|  | 4. | Pritisnite programsko tipko "Programski modul". |

22.5.7.2 Prikaz lokalne tabele spremenljivk

Nastavite lahko prikaz lokalne tabele spremenljivk INT-modula.

Tabela vsebuje naslednje informacije.

Ime	Poljubno dodelite.
Tip spremenljivke	Izbira: • IN • IN_OUT • OUT • TEMP
Tip podatkov	Izbira: • BOOL • BYTE • WORD • INT • DWORD • DINT • REAL
Komentar	Poljubno dodelite.

Postopek

- | | | |
|---|----|---|
|  | 1. | Okno "Programski modul" je odprto. |
| | 3. | Pritisnite programsko tipko "Lokalne spremenljivke". |
| | | Odpre se okno "Lokalne spremenljivke", kjer se prikaže seznam ustvarjenih spremenljivk. |

22.5.7.3 Ustvarjanje programskega modula

Pregled

S pomočjo urejevalnika lestvičnega programa lahko izvedete PLC-diagnozo in na ta način najdete in odpravite vzroke motenj ali programske napake.

V primeru izpada vhoda ali izhoda lahko npr. pride do motnje sistema, zaradi česar je treba spremeniti PLC-uporabniški program. Na voljo imate možnost ustvarjanja novih programskih modulov.

Ustvarjanje novega programskega modula

Če manjkajo programski moduli, jih dodajte prek navpičnega stolpca programskih tipk. Programske module lahko tudi brišete s pomočjo navpičnega stolpca programskih tipk. Poleg tega lahko spreminjate omrežja prekinitvenih rutin in podprogramov na krmilniku, te spremembe pa lahko shranite ali naložite.

Rangiranje podatkov

Če želite, lahko „spremenite ožičenje“ vhodov (prek INT_100) oz. izhodov (prek INT_101), npr. v primeru servisiranja.

Napotek

Shranjevanje PLC-projekta pri spremembi upravljalnega območja

Če ste generirali programske module oz. vstavili, odstranili ali urejali omrežja v INT-modulu, morate projekt shraniti, preden preidete iz PLC-območja v drugo upravljalno območje. S programsko tipko "Nalaganje v CPU" prenesete projekt v PLC. Če tega ne storite, bodo vse spremembe izgubljene in jih boste morali ponovno izvesti.

Upoštevajte ustrezno programsko navodilo.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Ustvarjanje novega modula

Z urejevalnikom lestvičnega programa postavljate nove programske module.

Ime	SBR, INT_100, INT_101, INT_0 Za ime INT-modula se prevzame številka iz izbirnega polja "Številka podprograma".
Avtor	Dovoljenih je največ 48 znakov.
Številka podprograma	Izbrati morate število podprogramov med 0 in 255. Pri INT100, INT101 in INTO se polje izpolni samodejno in ga ne morete spreminjati.
Razred podatkov	Posameznik/proizvajalec Sistem samodejno izpolni razred podatkov in tega vnosa ne morete spreminjati.
Komentar	Dovoljenih je največ 100 vrstic in 4096 znakov.

Napotek

Zaščita dostopa

Na novo ustvarjene module lahko zaščitite pred dostopom.

Postopek



1. Okno "Programski modul" je odprto.
2. Pritisnite programsko tipko "Novo".
Okno "Lastnosti" se odpre.
3. Izberite želeni modul ter vnesite ime avtorja, številko podprograma in morebitni komentar.

Opozorilo:

Za vstavljanje prelomov vrstic uporabljajte kombinacijo tipk <ALT> + <INPUT>.

Za potrditev vnosov pritisnite programsko tipko „Prevzemi“.



22.5.7.4 Odpiranje programskega modula v oknu

Imate možnost, da nastavite prikaz vseh logičnih in grafičnih informacij posameznega programskega modula.

Postopek



1. Posamezni modul je izbran in okno "Programski modul" je odprto.
2. Izberite želeni modul in pritisnite "Odpri".



Modul se prikaže v trenutno dejavnem oknu 1 oz. oknu 2.



22.5.7.5 Prikaz/razveljavitev zaščite dostopa

V programskem orodju PLC 828 imate možnost, da zaščitite organizacijske enote programa (POU) z geslom. Na ta način preprečite dostop drugih uporabnikov do tega dela programa. Tako za ostale uporabnike ni viden in je pri nalaganju šifriran.

POU-ji, zaščiteni z geslom, so v pregledu modulov in v načrtu kontaktov označeni s simbolom ključavnice.

Postopek



1. Posamezni modul je izbran in okno "Programski modul" je odprto.

2. Pritisnite programsko tipko "Zaščita".

Odpre se okno "Zaščita".

Razveljavitev zaščite

3. Vnesite geslo.

- Možnost "Zaščita za ta programski modul se ohrani" je vključena: Modul lahko urejate ali ga izbrišete. Zaščita se znova vključi, ko prenesete PLC-uporabniški program v PLC.
- Možnost "Zaščita za ta programski modul se ohrani" je izključena: Zaščita modula se trajno razveljavi. PLC-uporabniški program po prenosu v PLC ni več zaščiten.

Nastavitev zaščite

4. Vnesite zeleno geslo v prvo vrstico z besedilom "Prosim, vnesite geslo" in še enkrat v drugo vrstico.

5. Če želite zaščititi vse module uporabniškega programa, aktivirajte potrditveno polje "S tem geslom zaščiti vse programske module".

Opozorilo:

To ne vpliva na programske module, ki so že zaščiteni z geslom.



6. Pritisnite programsko tipko "Prezemi".

22.5.7.6 Naknadno urejanje lastnosti modula

Urejate lahko naslov, avtorja in komentar modula.

Opozorilo:

Za vstavljanje prelomov vrstic v komentarju uporabljajte kombinacijo tipk <ALT> + <INPUT>.

Napotek

Imen modulov, števil podprogramov in dodelitev razredov podatkov ni mogoče spreminjati.

Postopek



1. Posamezni modul je izbran in okno "Programski modul" je odprto.

2. Pritisnite programsko tipko "Lastnosti".

Okno "Lastnosti" se odpre.

22.5.8 Obdelava programskega modula

22.5.8.1 Urejanje PLC-uporabniškega programa

PLC-uporabniške programe lahko spremenite in razširite.

Za urejanje imate na voljo vse operacije, ki jih podpira PLC-tip. Dodajate in brišete lahko podprograme in prekinitvene programe.

Napotek

Shranjevanje sprememb

Če ste v programu naredili spremembe, morate projekt shraniti, preden preidete iz PLC-območja v katero drugo upravljalno območje. S programsko tipko "Prenesi v CPU" prenesete program v PLC. Če tega ne storite, bodo vse spremembe izgubljene in jih boste morali ponovno izvesti.

Upoštevajte ustrezno programsko navodilo.

Funkcije urejanja

- Obdelava modula
 - Ustvarjanje povezovalnih črt, kontaktov, navitij in blokov
 - Sprememba operandov
 - Brisanje operacij
- Omrežje
 - namestitvev
Ustvarjanje in obdelava novega omrežja
 - speminjanje
Naknadna obdelava omrežij
 - brisanje
Brisanje omrežij

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s tem najdete v Priročniku o uporabi funkcij PLC.

22.5.8.2 Obdelava programskega modula

Programske module lahko urejate.

Pogoj

Za obdelavo programskih modulov mora biti status programa zaključen.

Ko je stanje aktivno, dobite obvestilo, da je treba status programa zaključiti.

1. Za samodejno zaključevanje statusa programa pritisnite programsko tipko „OK“.
- ALI -
Za zaključevanje statusa programa znova pritisnite programsko tipko „Status programa“.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Prikaz načrta kontaktov (LAD) je odprt. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Programski modul" in izberite modul, ki ga želite obdelati. |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Odpri".
Programski modul se odpre v ustreznem oknu. |
|  | 4. Pritisnite programsko tipko "Spremeni", da preidete v način urejanja.
Če je prikaz statusa programa aktiven, prejmete opozorilo, ki ga potrdite z "V redu". |
|  | 5. Če želite vstaviti povezovalne črte, postavite kazalko na želeno mesto in pritisnite ustrezno programsko tipko, npr. "-->".
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Kontakti" in iz seznama, ki se odpre, izberite želeno operacijo.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Navitja" in iz seznama, ki se odpre, izberite želeno operacijo.
- ALI - |
|  | Pritisnite programsko tipko "Blok" in iz seznama, ki se odpre, izberite želeno operacijo. |
|  | 5. Pritisnite programsko tipko "Prevzemi", da potrdite posamezno akcijo.
Spremembe se shranijo. |
- Opozorilo:**
Spremembe začnejo veljati, šele ko se uporabniški program prenese v CPU.

Napotek

Shranjevanje sprememb

 
Če ste v programu naredili spremembe, morate projekt shraniti, preden preidete iz PLC-območja v katero drugo upravljalno območje. S programsko tipko "Prenesi v CPU" prenesete program v PLC. Če tega ne storite, bodo vse spremembe izgubljene in jih boste morali ponovno izvesti.

Upoštevajte ustrezno programsko navodilo.

Prenos programa v CPU



1. Pritisnite programski tipki "PLC-CPU" in "Prenos v CPU".



2. Pritisnite programsko tipko "V redu", da zaženete postopek prenosa. Po brezhibnem prevodu programa preide PLC v status STOP in se prenese v PLC.

 
22.5.8.3 Brisanje programskega modula

Programske module lahko brišete.

Postopek



1. Posamezni modul je izbran in okno "Programski modul" je odprto.
2. Izberite želeni modul in pritisnite „Izbriši“.



5. Da izbrišete modul, pritisnite "V redu".

- ALI -



Pritisnite "Prekini", da akcijo prekinete.



Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

22.5.8.4 Vstavljanje in urejanje omrežja

Ustvarite lahko novo omrežje, nato pa na izbrani poziciji kazalke vstavite operacije (bitna operacija, dodelitev itd.).



 
Proizvajalec stroja

V zvezi s tem upoštevajte navodila proizvajalca stroja.

Bitne povezave obsegajo eno ali več logičnih operacij in dodelitev izhodu/zaznamku.

Če kazalko s puščičnimi tipkami pomaknete bolj v levo, lahko izberete vrsto dodelitve ali logično operacijo. Desno od dodelitve ne morete dodati nobene dodatne logične operacije. Omrežje se mora načeloma zaključiti z dodelitvijo.

Postopek

- | | |
|---|---|
|  | 1. Izbran je modul. |
| | 2. Pritisnite programsko tipko "Urejanje". |
|  | 3. Postavite kazalko na omrežje. |
| | 4. Pritisnite programsko tipko "Vstavljanje omrežja". |
| | - ALI - |
|  | Pritisnite tipko <INSERT>. |
| | Če je kazalka postavljena na "Omrežje x", se za tem omrežjem vstavi novo, prazno omrežje. |
|  | 5. Postavite kazalko na želeni element pod naslovom omrežja in pritisnite programsko tipko "Vstavljanje operacije". |
| | Odpri se okno "Vstavljanje operacije". |
|  | 6. Vnesite želeno bitno operacijo in pritisnite programsko tipko „V redu“. |
|  | 7. Pritisnite programsko tipko "Vstavljanje operanda". |
|  | 8. Vnesite povezavo oz. ukaz in pritisnite tipko <INPUT>, da zaključite vnos. |
|  | 9. Kazalko pomaknite na operacijo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite programsko tipko „Brisanje operacije“. |
| | - ALI - |
|  | Kazalko pomaknite na naslov omrežja, ki ga želite izbrisati, in pritisnite programsko tipko „Brisanje omrežja“. |
| | - ALI - |
|  | Pritisnite tipko . |
- Omrežje skupaj z vsemi povezavami in operandi oz. izbrana operacija se izbriše.

22.5.8.5 Urejanje lastnosti omrežja

Lastnosti omrežja modula lahko urejate.

Naslov in komentar omrežja

Naslov lahko obsega največ 3 vrstice in 128 znakov. Komentar lahko obsega maksimalno 100 vrstic in 4096 znakov.

Postopek



1. Prikaz načrta kontaktov (LAD) je odprt.



2. S puščičnimi tipkami izberite omrežje, ki ga želite urediti.



3. Pritisnite tipko <SELECT>.

Odpre se okno "Naslov/komentar omrežja", kjer se prikažeta naslov in morebitni komentar za izbrano omrežje.

 


5. Pritisnite programsko tipko "Sprememba".

Polja dobijo možnost urejanja.

Opozorilo:

Za vstavljanje prelomov vrstic v komentarju uporabljajte kombinacijo tipk <ALT> + <INPUT>.



6. Vnesite spremembe in pritisnite programsko tipko "V redu", da prevzamete podatke v uporabniški program.

22.5.9

Prikaz informacijske tabele o simbolih omrežij

V oknu "Informacijska tabela o simbolih omrežij" so prikazani vsi uporabljeni simbolični identifikatorji v izbranem omrežju.

Prikažejo se naslednje informacije:

- Imena
- Absolutni naslovi
- Komentarji

Za omrežja, ki nimajo globalnih simbolov, ostane informacijska tabela o simbolih prazna.

Postopek



1. Prikaz načrta kontaktov (LAD) je odprt.



2. Izberite želeno omrežje in pritisnite programsko tipko "Informacije o simbolih".

Prikaže se okno "Informacijska tabela o simbolih omrežij".



3. Znotraj tabele se premikate s pomočjo puščičnih tipk.



22.6 Prikaz tabel simbolov

Lahko si prikažete uporabljene tabele simbolov, da na ta način dobite pregled nad globalnimi operandi v projektu.

Pri vsakem vnosu se vam prikaže ime, naslov in po potrebi komentar.

Postopek

- | | | |
|--|----|--|
|  | 1. | Urejevalnik lestvičnega programa je odprt. |
|  | 2. | Pritisnite programski tipki „Tabela simbolov“ in „Izbira tab. simbolov“. Prikaže se seznam z vnosi iz tabele simbolov. |
|  | | |
|  | 3. | Izberite želeno tabelo in pritisnite programsko tipko "Odpri". Prikaže se tabela. |
|  | 4. | S puščičnimi tipkami izberite želeni vnos. |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

22.7 Prikaz navzkrižnih referenc

V seznamu navzkrižnih referenc lahko nastavite prikaz vseh operandov, uporabljenih v PLC-uporabniškem projektu, in njihovo uporabo.

V tem seznamu je prikazano, v katerih omrežjih se uporabljajo vhodi, izhodi, zaznamki itd.

Seznam navzkrižnih referenc vsebuje naslednje informacije:

- Modul
- Naslov v omrežju
- Kontekst (ID ukaza)

Simbolični in absolutni naslov

 
Izbirate lahko med navedbo v absolutnem ali simboličnem naslovu.

Elementi, za katere ni simboličnih identifikatorjev, se samodejno prikažejo z absolutnim identifikatorjem.

Odpiranje programskih modulov v načrtu kontaktov

Neposredno iz navzkrižnih referenc lahko preidete na mesto v programu, kjer se operand uporablja. Ustrezni modul se odpre v oknu 1 ali 2, kazalka pa se postavi na ustrezni element.

Postopek

- | | |
|---|--|
|  | 1. Urejevalnik lestvičnega programa je odprt. |
|  | 2. Pritisnite programsko tipko "Navzkrižne reference".
Odpre se seznam navzkrižnih referenc in prikažejo se operandi, razvrščeni glede na absolutne naslove. |
|  | 3. Pritisnite programsko tipko "Simbolični naslov".
Operandi na seznamu so razvrščeni glede na simbolične naslove. |
|  | 4. Da preidete nazaj v prikaz absolutnih naslovov, pritisnite programsko tipko "Absolutni naslov". |
|  | 5. Izberite želeno navzkrižno referenco in pritisnite programsko tipko „Odpri v oknu 1“ ali „Odpri v oknu 2“. |
|  | Odpre se načrt kontaktov, kjer je izbrani operand označen. |
|  | 6. Pritisnite programsko tipko "Iskanje".
Odpre se okno "Iskanje/Pojdi na". |
|  | 7. Izberite „Iskanje operanda“ oz. „Pojdi na“, vnesite iskani element oz. želeno vrstico in izberite zaporedje iskanja (npr. iskanje navzgor). |
|  | 8. Pritisnite programsko tipko "V redu", da zaženete iskanje. |
|  | 9. Če je najden element, ki ustreza iskanemu, vendar se ne nahaja na želenem mestu, pritisnite programsko tipko "Nadaljevanje iskanja", da se prikaže naslednje mesto iskanega izraza. |

22.8 Iskanje operandov

Da npr. v zelo velikih PLC-uporabniških programih hitro pridete do mesta, kjer želite npr. izvajati spremembe, lahko uporabite funkcijo iskanja.

Omejitev iskanja

- "Okno 1"/"Okno 2"
S funkcijo "Pojdi na" preidete neposredno do zelenega omrežja.
- "Navzkrižne reference", "tabela simbolov"
S funkcijo "Pojdi na" preidete neposredno do zelene vrstice.

Pogoj

Okno 1/okno 2, tabele simbolov oz. seznam navzkrižnih referenc je odprt.

Postopek



1. Pritisnite programsko tipko "Išči".
Prikaže se nov navpični stolpec programskih tipk. Hkrati se odpre okno "Iskanje/Pojdi na".



 
2. Če iščete določen operand, izberite v prvem vnosnem polju vnos "Iskanje operanda", in vnesite iskalni izraz v vnosno polje "Najdi".



3. Izberite obseg iskanja (npr. Najdi vse).



4. Če ste v "Oknu 1" oz. "Oknu 2" ali v tabeli simbolov, izberite vnos "V tej programski enoti" ali "V vseh programskih enotah", da omejite iskanje.



5. Pritisnite programsko tipko "V redu", da začnete z iskanjem.

Ko je iskani operand najden, se ustrezna vrstica poudari.



Pritisnite programsko tipko "Nadaljevanje iskanja", če operand, ki je bil najden v postopku iskanja, ne ustreza zelenemu elementu.

- ALI -



Pritisnite programsko tipko "Prekini", če želite iskanje prekiniti.

Indeks

"

"SINUMERIK Operate generacije 2"
Večdotični zaslon, 71

A

ABC-tipkovnica, 87
Advanced Surface, 197
Alarmi
 Brisanje, 411
 prikaz, 410
 razvrščanje, 414
 Shranjevanje dnevniških podatkov, 410
Analiza energije
 Dolgoročna meritev, 447
 Podrobnosti, 443
 prikaz, 443
Aplikacija "Siemens Industry Online Support", 21
arhiv
 Format luknjanega traku, 391
 ustvarjanje v sistemskih podatkih, 392
 ustvarjanje v upravitelju programa, 391
 uvoz iz sistemskih podatkov, 395
 uvoz v upravitelju programa, 394

B

Binarni format, 391
Blok funkcijskih tipk
 Uporabniški vmesnik "SINUMERIK Operate Generation 2", 77
B-os
 Kalibracija osi zasuka, 284
Brisanje
 Imenik, 376
 Multitool, 346
 Program, 376

C

Ctrl-Energy
 Analiza energije, 442, 443
 Funkcije, 441
 Merjenje porabe energije, 444
 Prikaz merilnih krivulj, 445

Prikaz vrednosti porabe, 445
Primerjava vrednosti porabe, 446
Profil varčevanja z energijo, 448
Shranjene merilne krivulje, 445, 446
CYCLE4071
 zunanje programiranje, 253
CYCLE4072
 zunanje programiranje, 255
CYCLE4073
 zunanje programiranje, 259
CYCLE4074
 zunanje programiranje, 260
CYCLE4075
 zunanje programiranje, 263
CYCLE4077
 zunanje programiranje, 266
CYCLE4078
 zunanje programiranje, 270
CYCLE4079
 zunanje programiranje, 272
CYCLE435 – nastavitev koordinatnega sistema
poravnalca
 zunanje programiranje, 247
CYCLE495 – profiliranje
 zunanje programiranje, 249
CYCLE62 – klic konture
 Funkcija, 245
 Parametri, 246
Časi obdelave
 Brisanje, 174
 ponastavi v uporabniškem programu PLC, 472
 Prikaz, 227

D

Daljinski dostop
 Dovoljenje, 427
 nastavitev, 426
Diagnostika na daljavo, 426
 izhod, 429
 zahteva, 428
Dimenzija vpenjalne glave, 124
Dnevnik
 Brisanje postavk, 424
 Iskanje vnosa, 425
 izpis, 421
 Izvedba vnosa, 424
 Obdelava podatkov o naslovu, 423

Pregled, 423
 prikaz, 423
 Dnevnik alarmov
 prikaz, 413
 razvrščanje, 414
 Dokumentacija mySupport, 20
 Dolgoročna meritev
 Analiza energije, 447
 Dopolnitev
 Uporabniški vmesnik, 456
 DRF (Premik ročnega kolesa), 159
 DRY (podajanje v suhem teku), 159
 Duplo številka, (Glej številko sestrskega orodja)
 DXF-datoteka
 Brisanje elementa, 182
 Brisanje območja, 181
 čiščenje, 176
 Delitev loka, 180
 Določitev referenčne točke, 183
 Izbira in prevzem konture, 183
 Izbira območja obdelave, 181
 Ničelna točka, 183
 odpiranje, 176
 Povečanje oz. pomanjšanje odseka, 177
 Ravnina obdelave, 180
 shranjevanje, 182
 Sprememba odseka, 178
 Sukanje risbe, 178
 zapiranje, 176
 DXF-Reader, 175

E

Easy Extend
 Aktiviranje/deaktiviranje naprave, 454
 Dodatni agregati, 453
 Omogočenje naprave, 453
 Prvi zagon, 455
 Prvi zagon dodatnih agregatov, 454
 Easy Message, 461
 Nastavitve, 469
 Prijava/odjava uporabnika, 467
 Zagon, 462
 Edinstvene številke rezalnih robov
 edinstveno, 309
 EES (izvedba z zunanjega pomnilnika), 382
 EXTCALL-klic, 388

F

FTP-pogon, 356

Funkcija

Posamezni stavek, 94
 REF POINT, 93
 REPOS, 93
 TEACH IN, 94

Funkcija iskanja

PLC-uporabniški program, 498

G

G-funkcije

Izdelava kalupov, 197
 prikaz izbranih G-skupin, 195
 prikaži vse G-skupine, 197

Glavno vreteno, 125

Globalne uporabnikove spremenljivke, 189

Globalni R-parametri, 187

Grobi in fini premik, 102

I

IME

Kitajski znaki, 58
 Korejski znaki, 62

Imenik

brisanje, 376
 izbiranje, 372
 Konvencija poimenovanj, 361
 kopiranje, 374
 Lastnosti, 377
 namestitve, 361
 označevanje, 372
 vstavljanje, 374

Iskanje

Postavka v dnevniku, 425
 v upravitelju programa, 369

Iskanje stavka

Določitev cilja iskanja, 155
 Način, 157
 Parameter cilja iskanja, 156, 157
 Prekinitev programa, 156
 uporabi, 153

Izbira plasti, 176

Izbiranje

Imenik, 372
 Program, 372

Izključeni stavki, 160

K

Kalibracija osi zasuka
 B-os, 284
 Klic konture – CYCLE62
 Funkcija, 245
 Parametri, 246
 Koda Data-Matrix, 22
 Količina, 321
 Kombinacije tipk
 Operaterjeve konzole, 32
 Kombinacije tipk – Simulacija
 Korektura, 215
 Način posameznih stavkov, 216
 Podajanje, 215
 Povečanje/pomanjšanje grafike, 221
 Premik grafike, 222
 Sprememba odseka, 223
 Vrtenje prikaza, 222
 Kompenzacija napake cilindra, 127
 Konfigurirana ustavitve, 160
 Konjiček, 126
 Kontekstna zaslonska pomoč, 67
 Koordinatni sistem
 preklop, 97
 Korekcija programa, 151
 Kretnje prstov, 73

L

Lastnosti
 Imenik, 377
 Program, 377
 Lastnosti omrežja, 493
 Lokalni pogon
 Ustvarjanje NC-imenika, 354

M

Maske spremenljivk, 420
 MDA
 Brisanje programa, 134
 Izvajanje programa, 133
 Shranitev programa, 132
 merjenje
 ničelna točka obdelovanca, 121
 Merjenje
 Orodje, 313

Merjenje orodja

 Ploskovno brušenje, 114
 Rotacijsko brušenje, 110

Merska enota

 preklop, 97

Mesto prekinitve

 približevanje, 156

Model stroja, 287**MRD (Measuring Result Display), 160****Multitool, 342**

 brisanje, 346
 nalaganje, 346
 namestitev, 343
 Nameščanje orodij, 344
 Odstranjevanje orodij, 345
 Parametri na seznamu orodij, 342
 ponovno aktiviranje, 348
 pozicioniranje, 347
 premestitev, 347
 razlaganje, 347

N**Način**

 AUTO, 94
 JOG, 93, 135
 MDA, 94
 REPOS, 93
 spremeniti, 50

Način čiščenja, 66**Način iskanja, 157****Nalaganje**

 Multitool, 346

Namestitev

 Multitool, 343
 Program za poravnavo, 363
 Programski stavek, 169

Nameščanje orodij

 Multitool, 344

Nastavitev dejanskih vrednosti, (Glej Nastavitev premika ničelne točke)**Nastavitev koordinat poravnalca – CYCLE435**
 zunanje programiranje, 247**Nastavitve**

 Preprečevanje kolizij, 290
 Seznami orodij, 350
 Učenje, 440
 Urejevalnik, 171
 Večkanalni pogled, 299
 za ročni način, 143
 za samodejni način, 205

Nastavitve ničelne točke
 shranjevanje, 396
 uvoz, 397
 Navzkrižne reference, 497
 Prikaz operandov, 497
 NC/PLC-spremenljivke
 prikaz, 416, 474
 spreminjanje, 418, 476
 Ničelna točka
 DXF-datoteka, 183
 ničelna točka obdelovanca
 ročno merjenje, 121
 samodejno merjenje, 121
 Nova kontura
 Funkcija - frezanje, 235
 Parameter – Frezanje, 237

O

Obdelovanec
 namestitev, 362
 Ustavitev obdelave, 145, 146
 Zagon obdelave, 145
 Obraba, 321
 Obraba orodja, 321
 Odpiranje podatkov o orodju, 401
 Odstranjevanje orodij
 Multitool, 345
 Omejitev delovnega območja, 123
 Omejitev vrtljajev vretena, 124
 Omrežje
 obdelava, 492
 Prikaz simboličnega identifikatorja, 494
 OpenSSL, 23
 Operacija
 brisanje, 492
 vstavljanje, 492
 Operacijski elementi
 Upravljalna plošča stroja, 40
 Operandi
 Navzkrižne reference, 497
 vstavljanje, 492
 Operaterjeva konzola, 30
 Operaterjeve konzole
 Tipke, 32
 Orodje
 brisanje, 314
 dimenzioniranje, 306
 merjenje, 313
 nalaganje, 315
 Podrobnosti, 337
 ponovno aktiviranje, 323

premestitev, 329
 razlaganje, 315
 Sprememba tipa, 341
 osi
 fiksni pomik, 140
 pomik, 140
 referenciranje, 90
 spremenljiv pomik, 141
 Osi
 neposredno pozicioniranje, 142
 repozicioniranje, 152
 Osnovni stavki, 149
 Označevanje
 Imenik, 372
 Program, 372
 Označi, 336

P

Parametri
 izračun, 52
 shranjevanje, 403
 spreminjanje, 52
 vnos, 52
 Parametri orodja, 306
 PLC-lastnosti, 472
 PLC-signali
 obdelava, 479
 prikaz, 479
 PLC-uporabniški program
 Absolutni naslov, 484
 Dijagnostika, 471, 487
 Funkcija iskanja, 498
 Kombinacije tipk, 482
 nalaganje, 472
 Ponastavitev časov obdelave, 472
 Povečanje/pomanjšanje načrta kontaktov, 484
 Simbolični naslov, 484
 Uporabniški vmesnik, 481
 Urejevalnik lestvičnega programa, 471
 PLC-uporabniški programi
 obdelava, 490
 Ploskovno brušenje
 Merjenje orodja, 114
 plošča
 čiščenje, 66
 Podatki o orodju
 Okno z dejanskimi vrednostmi, 49
 shranjevanje, 396
 uvoz, 397
 Podatki podajanja
 Okno z dejanskimi vrednostmi, 49

- Podatki vpenjalne glave vretena
 - Parameter, 126
 - Shranjevanje dimenzij vpenjalne glave, 124
- Podatki vretena
 - Okno z dejanskimi vrednostmi, 50
- Podatki za nastavitev
 - shranjevanje, 396
 - uvoz, 397
- Podpora za izdelke, 21
- Pogled, transformiran z adapterjem, 350
- Pogon
 - logični pogon, 379
- Pogoni
 - Konfiguracija, 379
- Poljubna datoteka, 364
- Pomožne funkcije
 - H-funkcije, 198
 - M-funkcije, 198
- Ponovno aktiviranje
 - Multitool, 348
 - Orodje, 323
- Poraba energije
 - merjenje, 444
 - prikaz, 442
- Porazdelitev zaslona, 76
- Posamezni stavek
 - fino (SB3), 148
 - grobo (SB1), 148
- Posebni znaki, 31
- Posnetki zaslona
 - kopiranje, 415
 - ustvarjanje, 415
- Pošlji povratno informacijo, 19
- Pozicioniranje
 - Multitool, 347
- Predloge
 - Mesta shranjevanja, 368
 - ustvarjanje, 368
- Predogled
 - Program, 371
- Preklop
 - Koordinatni sistem, 97
- Preklop kanala, 96
- Premestitev
 - Multitool, 347
 - Orodje, 329
- Premik osnove, 102
- Premiki ničelne točke
 - aktivni PNT, 102
 - brisanje, 108, 109
 - Brušenje, okviri, 105
 - nastavitev, 99
 - nastavljivi PNT, 104
 - Popravki položaja, 105
 - Pregled, 101, 103
 - Prikaz podrobnosti, 106
- Preprečevanje kolizij, 287
 - Nastavitve, 290
 - Prikaz modela stroja, 289
 - Upravljalno območje Stroj, 290
- Preverjanje nalaganja, 401
- Prikaz dejanskih vrednosti, 47
- Prikaz statusa, 45
- Pripomočki, 80
- Profil varčevanja z energijo, 448
- Profiliranje – CYCLE495
 - zunanje programiranje, 249
- Program
 - brisanje, 376
 - Iskanje programskega mesta, 164
 - izbira, 147
 - izbiranje, 372
 - izvajanje, 359
 - Konvencija poimenovanj, 361
 - kopiranje, 374
 - korigiranje, 151
 - Lastnosti, 377
 - obdelovanje, 164
 - odpiranje, 357
 - označevanje, 372
 - Predogled, 371
 - Preštevilčenje stavkov, 168
 - učenje, 431
 - ustvarjanje s podporo ciklov, 231
 - vpeljevanje, 148
 - vstavljanje, 374
 - Zamenjava besedil, 166
 - zapiranje, 357
- Program G-kode
 - namestitev, 363
- Program za poravnavo
 - namestitev, 363
 - Programski imenik, 353
- Programi
 - upravljanje, 351
- Programirana ustavitev 1, 159
- Programirana ustavitev 2, 159
- Programska raven, 150
- Programski modul
 - brisanje, 492
 - dodajanje, 487
 - Informacije, 480, 485
 - obdelava, 485, 487, 489
 - obdelovanje, 490

- odpiranje v oknu, 488
- ustvarjanje, 485, 487
- Zaščita dostopa, 488
- Programski stavek
 - brisanje, 167
 - iskanje, 164
 - kopiranje in vstavljanje, 167
 - oštevilčenje, 168
 - označevanje, 167
 - vstavljanje, 167
- Programski stavki, 169
- Protivreteno, 125
- PRT (ni gibanja osi), 159
- Prvi zagon
 - Easy Extend, 455

R

- Računski stavek (SB2), 148
- Razlaganje
 - Multitool, 347
- Referenca, 90
- Repozicioniranje, 152
- RG0 (zmanjšan hitri premik), 159
- Ročni način, 135
 - Nastavitve, 143
 - Premik osi, 140
- Ročno kolo
 - prirediti, 130
- Rokavice, 72
- Rotacijsko brušenje
 - Merjenje orodja, 110
- R-parametri, 188
 - shranjevanje, 403
- Run MyScreens, 456

S

- SB (posamezni stavki), 159
- SB1, 148
- SB2, 148
- SB3, 148
- Service Planer, 459
- Seznam obrabe orodja
 - odpiranje, 320
- Seznam orodij, 308
- Seznam programov, 367
- Seznam zalogovnikov, 327
- Seznami opravi, 365
- Seznami orodij
 - Nastavitve, 350

- Shranjevanje
 - Parametri, 403
 - Podatki – prek sistemskih podatkov, 392
 - Podatki – v upravitelju programa, 391
 - Podatki za nastavitve, 396
- Simbolični identifikator
 - Prikaz v omrežju, 494
- Simulacija
 - 3D-pogled, 218
 - Čelni pogled (pri rotacijskem brušenju), 218
 - Drugi stranski pogledi (ploskovno brušenje), 219
 - Krmiljenje programa, 215
 - po stavkih, 216
 - Pogled poravnave, 217
 - Pogledi, 217
 - Poti orodja, 220
 - Pred obdelavo, 211
 - Pregled, 207
 - prekinitve, 211
 - Premik grafike, 222
 - Sprememba odseka grafike, 223
 - Sprememba podajanja, 215
 - Stranski pogled, 217
 - Strojnica, 219
 - Vrtenje grafike, 222
 - zagon, 211
 - zaustavitev, 211
- Simultano zapisovanje
 - 3D-pogled, 218
 - Čelni pogled (pri rotacijskem brušenju), 218
 - Drugi stranski pogledi (ploskovno brušenje), 219
 - Med obdelavo, 214
 - Pogled poravnave, 217
 - Pogledi, 217
 - Poti orodja, 220
 - pred obdelavo, 213
 - Pregled, 207
 - Premik grafike, 222
 - Sprememba odseka grafike, 223
 - Stranski pogled, 217
 - Strojnica, 219
 - Vrtenje grafike, 222
 - Zagon – pred obdelavo, 213
- Simultano zapisovanje orodij, 400
- Sinhronske akcije
 - Prikaz statusa, 201
- SINUMERIK, 15
- SINUMERIK Operate generacije 2
 - Porazdelitev zaslona, 76
- Sistemski podatki
 - Prikaz HTML-dokumentov, 386
 - Prikaz PDF-dokumentov, 386

SKP (izključeni stavki), 159
 Skupine načinov delovanja, 95
 Skupna korekcija obrabe, 321
 Slovar
 uvažanje, 61
 SMS-sporočila, 461
 Dnevnik, 468
 Spletna podpora Siemens Industry
 Aplikacija, 21
 Spletne strani tretjih oseb, 16
 Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, 23
 Sporočila
 prikaz, 409
 razvrščanje, 414
 Standarden obseg, 16
 Standardni pripomoček
 Alarmi, 83
 Dejanske vrednosti, 83
 Kamera, 86
 Ničelna točka, 83
 Orodje, 84
 Osna obremenitev, 84
 Spremenljivke, 84
 Življenjska doba, 85
 Status programa, 483
 Stavek
 iskanje, 153
 iskanje – mesto prekinitve, 156
 Stopnje zaščite
 Programske tipke, 64
 Strani, 80
 Stranski zaslon
 ABC-tipkovnica, 86
 MCP, 86
 Pogoji, 80
 Pregled, 80
 prikaži, 82
 Pripomočki, 80
 Standardni pripomočki, 82
 Strani, 86
 Upravljalni elementi, 80
 Vrstica za krmarjenje, 80
 Strojne informacije, 421
 Števec obdelovancev, 203
 Številka sestrskega orodja, 308
 Številke rezalnih robov, 309

T

Tabela lokalnih spremenljivk, 486
 Tabele simbolov, 496
 Tehnična podpora, 21

Tipi orodij, 304
 Trajanje programa, 203
 Transformiran pogled, 350
 TTD-datoteka
 Odpiranje, 401

U

Učenje, 431
 Brisanje stavkov, 435
 Hitri premik G0, 437
 izbira, 433
 Izbira stavka, 435
 Način gibanja, 438
 Način zvezne poti, 439
 Nastavitve, 440
 Parameter, 438
 splošni potek, 431
 Sprememba stavkov, 434
 Stavek premika G1, 437
 Vmesna točka kroga CIP, 437
 Vstavljanje pozicije, 437
 Vstavljanje stavkov, 434
 Ugotavljanje potrebe, 400
 Uporabnikova potrditev, 91
 Uporabnikove spremenljivke, 186
 aktiviranje, 194
 definiranje, 194
 Globalni GUD, 189, 194
 Globalni R-parametri, 187
 iskanje, 193
 Kanalski GUD, 191
 Lokalni LUD-ji, 192
 Program PUD, 193
 R-parametri, 188
 shranjevanje, 403
 Uporabniški vmesnik
 dopolnitev, 456
 Uporabniški vmesnik "SINUMERIK Operate
 Generation 2", 71
 Blok funkcijskih tipk, 77
 Upravljalni elementi na dotik, 77
 Virtualna tipkovnica, 78
 Uporabniško okno
 ustvarjanje, 451
 Upravitelj programa, 351
 Iskanje imenikov in datotek, 369
 Prikaz HTML-dokumentov, 386
 Prikaz PDF-dokumentov, 386
 Upravljalna območja, 29
 izbira, 50
 spremeniti, 50

- Upravljalna plošča stroja
 - na stranskem zaslonu, 86
 - Operacijski elementi, 40
- Upravljalni elementi na dotik
 - Brisanje alarmov, 78
 - Preklop kanala, 78
- Upravljanje orodij, 301
 - Filtriranje seznamov, 332
 - Razvrščanje seznamov, 331
- Upravljanje programa
 - Aktiviranje, 160
 - Načini delovanja, 159
- Upravljanje zalogovnika, 303
- Urejevalnik
 - klicanje, 164
 - Nastavitve, 171
- Urejevalnik lestvičnega programa
 - Urejanje PLC-uporabniškega programa, 471
- USB-pogon, 355
- Usposabljanje, 21
- Ustvarjanje
 - Uporabniško okno, 451
 - Premeščanje orodja, 330
 - Razlaganje orodja, 330
- zaslonska pomoč
 - kontekstna, 67
- Zaščita dostopa
 - Programski modul, 488
- Življenjska doba, 321

V

- Večdotični zaslon
 - SINUMERIK Operate generacije 2, 71
 - Široki format, 80
- Večkanalni pogled, 293
 - Nastavitve, 299
 - OP015, OP019, 297
 - Upravljalno območje "Stroj", 294
- Večkratna izbira, 336
- Virtualna tipkovnica
 - Uporabniški vmesnik "SINUMERIK Operate Generation 2", 78
- Virtualne tipke
 - ABC-tipkovnica, 80
 - MCP-tipke, 80
- Vrstica za krmarjenje
 - Stranski zaslon, 80
- Vzdrževalne naloge
 - Opazovanje/izvajanje, 459

Z

- Zagon, 89
- Zalogovnik
 - Brisanje orodja, 330
 - Nalaganje orodja, 330
 - pozicioniranje, 328