

SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl/828D Ciclos de medida

Manual de programación

Introducción

1

Consignas básicas de
seguridad

2

Descripción

3

Variantes de medida

4

Listas de parámetros

5

Modificaciones a partir de la
versión SW4.4 de los ciclos

A

Anexo

B

Válido para:

Control
SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D
Software
software CNC versión 4.95

07/2021

6FC5398-4BP40-6EA5

Notas jurídicas

Filosofía en la señalización de advertencias y peligros

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue.

PELIGRO

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **se producirá** la muerte o bien lesiones corporales graves.

ADVERTENCIA

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas **puede producirse** la muerte o bien lesiones corporales graves.

PRECAUCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse lesiones corporales.

ATENCIÓN

Significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas pueden producirse daños materiales.

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una consigna de seguridad con triángulo de advertencia de alarma de posibles daños personales, la misma consigna puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales.

Personal cualificado

El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por **personal cualificado** para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros.

Uso previsto de los productos de Siemens

Considere lo siguiente:

ADVERTENCIA

Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada.

Marcas registradas

Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares.

Exención de responsabilidad

Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles correcciones se incluyen en la siguiente edición.

Índice

1	Introducción.....	9
1.1	Acerca de SINUMERIK.....	9
1.2	Acerca de esta documentación.....	10
1.3	Documentación en Internet.....	11
1.3.1	Vista general de la documentación SINUMERIK 840D sl.....	11
1.3.2	Vista general de la documentación de SINUMERIK 828D	12
1.3.3	Vista general de la documentación sobre componentes de manejo SINUMERIK	12
1.4	Opinión sobre la documentación técnica	14
1.5	Documentación de mySupport.....	15
1.6	Service and Support.....	16
1.7	Información importante del producto	18
2	Consignas básicas de seguridad	19
2.1	Consignas generales de seguridad.....	19
2.2	Garantía y responsabilidad para ejemplos de aplicación	20
2.3	Información de seguridad	21
3	Descripción	23
3.1	Fundamentos	23
3.2	Requisitos generales	25
3.3	Comportamiento en búsqueda de número de secuencia, marcha de prueba, test del programa, simulación	26
3.4	Puntos de referencia en máquina y pieza	28
3.5	Definición de planos, tipos de herramienta	30
3.6	Palpadores utilizables.....	34
3.7	Palpador, cuerpo de calibrado, herramienta de calibrado	38
3.7.1	Medición de piezas en fresadoras, centros de mecanizado	38
3.7.2	Medición de herramientas en fresadoras, centros de mecanizado	39
3.7.3	Medición de piezas en tornos	41
3.7.4	Medición de herramientas en tornos	44
3.8	Principio de medición.....	47
3.9	Estrategia de medición en la medición de piezas con corrección de herramienta	52
3.10	Parámetros para control del resultado de medición y corrección	55
3.11	Efecto de los valores empírico y medio y de los parámetros de tolerancia	60
3.12	Estrategia de corrección de la herramienta	62

3.12.1	Estrategia de corrección de herramienta para la medición de pieza respecto a grupos de herramientas (herramientas de sustitución)	62
3.13	Subprogramas para los ciclos de medida	63
3.13.1	CYCLE116: Cálculo de centro y radio de una circunferencia	63
3.13.2	CYCLE119: Ciclo de cálculo para la determinación de la posición en el espacio	66
3.13.3	CUST_MEACYC: Programa de usuario antes de/tras la ejecución de la medición	68
3.14	Funciones adicionales	69
3.14.1	Ayuda gráfica de ciclos de medida en el editor de programas	69
3.14.2	Visualización de pantallas de resultados	69
3.14.3	Protocolo	73
3.14.3.1	Generalidades	73
3.14.3.2	Ciclo de control CYCLE150	74
3.14.3.3	Protocolo "Última medición"	77
3.14.3.4	Protocolo estándar	78
3.14.3.5	Protocolo de usuario	80
3.14.3.6	Visualización de un protocolo de usuario en forma de pantalla de resultados de medición	84
3.14.3.7	Comportamiento al buscar, realizar simulaciones y con varios canales	85
3.14.4	Reacción a fallo avanzada al medir herramientas	86
3.14.4.1	Salto de CUST_MEACYC adicional antes de la emisión de alarmas	86
3.14.4.2	Supresión de la emisión de alarmas	86
4	Variantes de medida	87
4.1	Requisitos generales	87
4.1.1	Vista general de los ciclos de medida	87
4.1.2	Selección de las variantes de medida mediante pulsadores de menú (Tornear)	89
4.1.3	Selección de las variantes de medida mediante pulsadores de menú (Fresar)	92
4.1.4	Parámetros de resultados	94
4.2	Medición pieza (Tornear)	96
4.2.1	Generalidades	96
4.2.2	Calibración palpador: longitud (CYCLE973)	97
4.2.3	Calibración palpador: Radio en superficie (CYCLE973)	100
4.2.4	Calibración palpador: Calibración en ranura (CYCLE973)	103
4.2.5	Medición Torneado: Borde delantero (CYCLE974)	107
4.2.6	Medición Torneado: Diámetro interior (CYCLE974, CYCLE994)	110
4.2.7	Medición Torneado: Diámetro exterior (CYCLE974, CYCLE994)	115
4.2.8	Medición ampliada	122
4.3	Medir pieza (fresado)	124
4.3.1	Generalidades	124
4.3.2	Calibración palpador: Longitud (CYCLE976)	125
4.3.2.1	Función	125
4.3.2.2	Llamada de la variante de medida	127
4.3.2.3	Parámetro	127
4.3.2.4	Parámetros de resultados	129
4.3.3	Calibración palpador: Radio en anillo (CYCLE976)	129
4.3.4	Calibración palpador: Radio en borde (CYCLE976)	134
4.3.5	Calibración palpador: radio entre 2 bordes (CYCLE976)	138
4.3.5.1	Función	138
4.3.5.2	Llamada de la variante de medida	139
4.3.5.3	Parámetros de resultados	141
4.3.6	Calibración palpador: calibración en esfera (CYCLE976)	142

4.3.7	Distancia borde: Definir borde (CYCLE978)	146
4.3.8	Distancia borde: Alinear borde (CYCLE998).....	152
4.3.9	Distancia borde: Ranura (CYCLE977)	159
4.3.10	Distancia borde: Nervio (CYCLE977)	165
4.3.11	Esquina: Esquina rectangular (CYCLE961).....	171
4.3.12	Esquina: Ángulo cualquiera (CYCLE961)	176
4.3.13	Taladro: Caja rectangular (CYCLE977)	181
4.3.13.1	Parámetros: tecnología de mezclado	187
4.3.14	Taladro: 1 taladro (CYCLE977)	188
4.3.15	Taladro: Segmento circular interior (CYCLE979)	194
4.3.16	Saliente: Saliente rectangular (CYCLE977)	200
4.3.17	Saliente: 1 saliente circular (CYCLE977)	205
4.3.18	Saliente: Segmento circular exterior (CYCLE979)	211
4.3.19	3D: Alinear plano (CYCLE998)	217
4.3.20	3D: Esfera (CYCLE997)	222
4.3.21	3D: 3 esferas (CYCLE997).....	228
4.3.22	3D: desviación angular cabezal (CYCLE995).....	233
4.3.23	Medir cinemática completa (CYCLE9960)	237
4.3.23.1	Función	237
4.3.23.2	Montaje de la esfera de calibración	239
4.3.23.3	Posicionamiento de los ejes giratorios	240
4.3.23.4	Variantes de medida	241
4.3.23.5	Imagen de resultados de medición	244
4.3.23.6	Calibración en esfera de calibración.....	245
4.3.23.7	Rodeo de la esfera de calibración	246
4.3.23.8	Límites de tolerancia	246
4.3.23.9	Ajuste de valor fijo (normalización).....	247
4.3.23.10	Solo corregir cinemática.....	248
4.3.23.11	Medición de la cinemática de un torno	249
4.3.23.12	Medir cinemática con la contraseña USER.....	249
4.3.23.13	Compensación de la orientación de los ejes giratorios con VCS y CYCLE996.....	250
4.3.23.14	Parámetros	251
4.3.24	Medición 3D en máquinas con transformación de orientación	253
4.3.25	Medición con palpador no posicionable.....	254
4.3.25.1	Cabezal no apto para SPOS.....	255
4.3.25.2	Palpador fijo en la máquina	256
4.3.26	Medición simultánea en cabezales dobles.....	257
4.3.26.1	Información general.....	257
4.3.26.2	Calibración	258
4.3.26.3	Medición	258
4.3.26.4	Vigilancias	260
4.3.26.5	Limitaciones	260
4.3.26.6	Medición en JOG.....	261
4.4	Medición de pieza en máquina con tecnología combinada	262
4.4.1	Medición de pieza en tornos/fresadoras.....	262
4.4.2	Medición de pieza en torno/fresadora.....	262
4.4.2.1	Modificación de los valores de conmutación	263
4.4.2.2	Homogeneidad de la utilización de un palpador 3D del tipo 710	264
4.4.3	Medición con prevención de colisiones activa	265
4.5	Medir herramienta (Tornear)	266
4.5.1	Generalidades.....	266

4.5.2	Calibración palpador (CYCLE982)	268
4.5.3	Herramienta de tornear (CYCLE982)	274
4.5.4	Fresa (CYCLE982)	279
4.5.5	Broca (CYCLE982)	286
4.5.6	Medir herramienta con portaherramientas orientable.....	292
4.6	Medir herramienta (fresado)	294
4.6.1	Generalidades.....	294
4.6.2	Calibración palpador (CYCLE971)	296
4.6.3	Fresa o broca (CYCLE971).....	303
4.6.3.1	Medición con el cabezal parado.....	307
4.6.3.2	Medición con el cabezal girando	307
4.6.3.3	Probar dientes individualmente	309
4.6.3.4	Llamada de la variante de medida Fresa	310
4.6.3.5	Llamada de la variante de medida Broca	311
4.6.3.6	Parámetro.....	311
4.6.3.7	Parámetros de resultados	313
4.6.3.8	Medición de herramienta en máquinas con tecnología combinada	314
5	Listas de parámetros.....	315
5.1	Vista general de parámetros de ciclos de medida	315
5.1.1	Parámetros de ciclo de medida CYCLE973	315
5.1.2	Parámetros de ciclo de medida CYCLE974.....	317
5.1.3	Parámetros de ciclo de medida CYCLE994.....	320
5.1.4	Parámetros de ciclo de medida CYCLE976.....	323
5.1.5	Parámetros de ciclo de medida CYCLE978.....	326
5.1.6	Parámetros de ciclo de medida CYCLE998.....	329
5.1.7	Parámetros de ciclo de medida CYCLE977	331
5.1.8	Parámetros de ciclo de medida CYCLE961	335
5.1.9	Parámetros de ciclo de medida CYCLE979.....	338
5.1.10	Parámetros de ciclo de medida CYCLE997	341
5.1.11	Parámetros de ciclo de medida CYCLE995.....	344
5.1.12	Parámetros de ciclo de medida CYCLE996.....	345
5.1.13	Parámetros de ciclo de medida CYCLE9960.....	348
5.1.14	Parámetros de ciclo de medida CYCLE982.....	350
5.1.15	Parámetros de ciclo de medida CYCLE971	352
5.1.16	Parámetros de ciclo de medida CYCLE150.....	355
5.2	Parámetros adicionales	357
5.3	Parámetros de resultados adicionales	359
5.4	Parámetros	360
A	Modificaciones a partir de la versión SW4.4 de los ciclos.....	361
A.1	Asignación de parámetros de ciclo de medida a parámetros MEA_FUNCTION_MASK	361
A.2	Modificaciones en los datos de máquina y operador a partir de SW 4.4.....	364
A.3	Vista general de los datos de máquina y operador para ciclo modificados	365
A.4	Comparativa de los parámetros GUD (referidos a las funciones de medida)	367
A.5	Cambios de nombre de programas de ciclos y bloques GUD	371

B	Anexo.....	373
	B.1 Abreviaturas	373
	Glosario.....	375
	Índice alfabético	381

Introducción

1.1 Acerca de SINUMERIK

Tanto para máquinas con CNC simples o máquinas estandarizadas como para máquinas modulares de clase "premium", los controles CNC SINUMERIK ofrecen la solución adecuada para cada tipo de máquina. Ya sea para producción en masa o de piezas únicas, simples o complejas: SINUMERIK es un control de alta productividad apto por igual para todas las áreas de fabricación, desde la de piezas de muestras y utillaje, pasando por la de moldes, y llegando a la de grandes series.

Para más información visite la página web de SINUMERIK (<https://www.siemens.com/sinumerik>).

1.2 Acerca de esta documentación

Contenido

Un procedimiento típico para configurar fresadoras de CNC es alinear la pieza en paralelo al eje de máquina y determinar el origen p. ej. contactando o palpando con palpadores de bordes o medición. El manual describe todos ciclos de medida disponibles mediante SINUMERIK Operate (subprogramas para hacer determinadas medidas) en técnicas de fresado y torneado.

Destinatarios

El presente manual de programación está orientado a los programadores de máquinas herramienta para el software SINUMERIK Operate. El Manual de programación capacita a los destinatarios para diseñar, escribir y probar programas, y para resolver errores.

Estructura

- El capítulo "Descripción" aclara los conocimientos técnicos y previos necesarios para emplear ciclos de medida.
- El capítulo "Variantes de medida" tiene varias exposiciones de los ciclos de medida disponibles en cada técnica (por subcategorías). A continuación se describe cada ciclo de medida y su función y llamada por pulsadores de menú y se explican los parámetros posibles y de resultados.
- El capítulo "Listas de parámetros" presenta tabular y sucintamente los parámetros de los ciclos de medida.

Alcance estándar

La presente documentación contiene una descripción de las funciones del alcance estándar. Este puede diferir del alcance de las funciones del sistema suministrado. Las funciones del sistema suministrado se obtienen exclusivamente de la documentación del pedido.

En el sistema pueden ejecutarse otras funciones adicionales no descritas en la presente documentación. Sin embargo, no existe derecho a reclamar estas funciones en nuevos suministros o en intervenciones de servicio técnico.

Por motivos de claridad expositiva, puede que en esta documentación no se detallen todos los datos referentes a todos los tipos de producto. Tampoco se pueden considerar aquí todos los casos posibles de instalación, servicio y mantenimiento.

El fabricante de la máquina documentará las posibles ampliaciones o modificaciones que realice en el producto.

Páginas web de terceros

El presente documento puede contener enlaces a páginas web de terceros. Siemens no asume responsabilidad alguna por los contenidos de dichas páginas web ni comparte necesariamente los contenidos ni las opiniones vertidos en ellas. Siemens no controla la información publicada en estas páginas web ni tampoco es responsable del contenido o la información que ponen a disposición. Cualquier riesgo asociado a su uso es responsabilidad del usuario.

1.3 Documentación en Internet

1.3.1 Vista general de la documentación SINUMERIK 840D sl

Una amplia documentación sobre las funciones de SINUMERIK 840D sl a partir de la versión 4.8 SP4 se encuentra en Vista general de la documentación 840D sl (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766213>).



Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.

La documentación se divide en las siguientes categorías:

- Usuario: Manejo
- Usuario: Programación
- Fabricante/servicio: Funciones
- Fabricante/servicio: Hardware
- Fabricante/servicio: Configuración/puesta en marcha
- Fabricante/servicio: Safety Integrated
- Fabricante/servicio: SINUMERIK Integrate/MindApp
- Información y cursos
- Fabricante/servicio: SINAMICS

1.3.2 Vista general de la documentación de SINUMERIK 828D

Una amplia documentación sobre las funciones de SINUMERIK 828D a partir de la versión 4.8 SP4 se encuentra en Vista general de la documentación 828D (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109766724>).



Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.

La documentación se divide en las siguientes categorías:

- Usuario: Manejo
- Usuario: Programación
- Fabricante/servicio: Configuración
- Fabricante/servicio: Puesta en marcha
- Fabricante/servicio: Funciones
- Fabricante/servicio: Safety Integrated
- SINUMERIK Integrate/MindApp
- Información y cursos

1.3.3 Vista general de la documentación sobre componentes de manejo SINUMERIK

Una amplia documentación sobre los componentes de manejo SINUMERIK se encuentra en Vista general de la documentación sobre componentes de manejo SINUMERIK (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109783841/technische-dokumentation-zu-sinumerik-bedienkomponenten?dti=0&lc=en-WW>).

Puede visualizar los documentos o descargarlos en formato PDF o HTML5.

La documentación se divide en las siguientes categorías:

- Paneles de operador
- Paneles de mando de máquina
- Panel de botones de la máquina

- Unidad portátil / Miniequipos portátiles
- Más componentes de manejo

Una vista general de los documentos, artículos y enlaces más importantes sobre el tema SINUMERIK se encuentra en Página temática en vista general de SINUMERIK (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109766201/sinumerik-an-overview-of-the-most-important-documents-and-links?dti=0&lc=en-WW>).

1.4 Opinión sobre la documentación técnica

En caso de preguntas, sugerencias o correcciones relacionadas con la documentación técnica publicada en el Siemens Industry Online Support, utilice el enlace "Enviar feedback" que figura al final del artículo.

1.5 Documentación de mySupport

El sistema basado en la web "Documentación de mySupport" permite recopilar de manera personalizada documentación basada en los contenidos de Siemens y adaptarla a la documentación propia de la máquina.

La aplicación se inicia mediante el icono "Mi documentación" en la página de inicio de mySupport (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/my>):



El manual configurado puede exportarse a los formatos RTF, PDF o XML.

Nota

Los contenidos de Siemens que soportan la aplicación Documentación de mySupport se identifican por la presencia del enlace "Configurar".

1.6 Service and Support

Product Support

Encontrará más información sobre el producto en Internet:

Product Support (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/>)

En esta dirección encontrará lo siguiente:

- Información actual sobre productos (notificaciones sobre productos)
- FAQ (preguntas frecuentes)
- Manuales
- Descargas
- Newsletter con la información más reciente sobre sus productos
- Foro de intercambio a escala mundial de información y experiencia para usuarios y expertos
- Personas de contacto locales a través de nuestra base de datos de personas de contacto (→ "Contacto")
- Información sobre servicio técnico in situ, reparaciones, repuestos y mucho más (→ "Servicios")

Technical Support

Los números de teléfono específicos de cada país para el asesoramiento técnico se encuentran en Internet, en la dirección (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/sc/4868>), en el área "Contacto".

Para formular una pregunta técnica, utilice el formulario online en el área "Support Request".

Formación

En esta dirección (<https://www.siemens.com/sitrain>) encontrará información sobre SITRAIN. SITRAIN ofrece formación sobre productos de Siemens, sistemas y soluciones de accionamientos y automatización.

Siemens Support en cualquier lugar





Con la galardonada aplicación "Siemens Industry Online Support" se puede acceder en cualquier momento y lugar a más de 300.000 documentos sobre productos de Siemens Industry. La aplicación le ofrece asistencia, entre otros, en los siguientes campos de aplicación:

- Solución de problemas en la implementación de un proyecto
- Eliminación de errores en caso de anomalías
- Ampliación o rediseño de una instalación

Asimismo, tendrá acceso al foro técnico y a otros artículos redactados por nuestros expertos para usted:

- FAQ
- Ejemplos de aplicación
- Manuales
- Certificados
- Información sobre productos y mucho más

La aplicación "Siemens Industry Online Support" está disponible para Apple iOS y Android.

Código de matriz de datos de la placa de características

El código de matriz de datos de la placa de características contiene los datos específicos del equipo. Este código se puede leer con cualquier smartphone y, a través de la aplicación móvil "Industry Online Support", permite visualizar información técnica sobre el equipo correspondiente.

1.7 Información importante del producto

Utilización de OpenSSL

Este producto puede contener el software siguiente:

- Software desarrollado por el Proyecto OpenSSL para su uso en el toolkit OpenSSL
- Software criptográfico creado por Eric Young
- Software desarrollado por Eric Young

Encontrará más información en Internet:

- OpenSSL (<https://www.openssl.org>)
- Cryptsoft (<https://www.cryptsoft.com>)

Cumplimiento del reglamento general de protección de datos

Siemens respeta los principios básicos de la protección de datos, en especial los preceptos relativos a la minimización de datos (privacy by design).

Para este producto, esto significa:

El producto no procesa ni almacena datos personales, únicamente datos técnicos asociados a las funciones (p. ej., etiquetas de fecha/hora). Si el usuario enlaza estos datos con otros datos (p. ej., horarios de turnos) o almacena datos personales en el mismo medio (p. ej., disco duro), creando de esta manera un vínculo con personas específicas, deberá garantizar él mismo el cumplimiento de las prescripciones legales relativas a la protección de datos.

Consignas básicas de seguridad

2.1 Consignas generales de seguridad

 ADVERTENCIA
Peligro de muerte en caso de incumplimiento de las consignas de seguridad e inobservancia de los riesgos residuales Si no se cumplen las consignas de seguridad ni se tienen en cuenta los riesgos residuales de la documentación de hardware correspondiente, pueden producirse accidentes con consecuencias mortales o lesiones graves. • Respete las consignas de seguridad de la documentación de hardware. • Tenga en cuenta los riesgos residuales durante la evaluación de riesgos.

 ADVERTENCIA
Fallos de funcionamiento de la máquina a consecuencia de una parametrización errónea o modificada Una parametrización errónea o modificada puede provocar en máquinas fallos de funcionamiento que pueden producir lesiones graves o la muerte. • Proteja la parametrización del acceso no autorizado. • Controle los posibles fallos de funcionamiento con medidas apropiadas, p. ej., DESCONEXIÓN o PARADA DE EMERGENCIA.

2.2 Garantía y responsabilidad para ejemplos de aplicación

Los ejemplos de aplicación no son vinculantes y no pretenden ser completos en cuanto a la configuración y al equipamiento, así como a cualquier eventualidad. Los ejemplos de aplicación tampoco representan una solución específica para el cliente; simplemente ofrecen una ayuda para tareas típicas.

El usuario es responsable del correcto manejo y uso de los productos descritos. Los ejemplos de aplicación no le eximen de la obligación de trabajar de forma segura durante la aplicación, la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento.

2.3 Información de seguridad

Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.

Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que este conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto.

Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red).

Para obtener información adicional sobre las medidas de seguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://www.siemens.com/industrialsecurity>).

Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones de los productos anteriores o que ya no sean soportadas y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.

Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://new.siemens.com/global/en/products/services/cert.html#Subscriptions>).

Encontrará más información en Internet:

Manual de configuración de Industrial Security (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/108862708/en>)



ADVERTENCIA

Estados operativos no seguros debidos a una manipulación del software

Las manipulaciones del software (p. ej. mediante virus, troyanos o gusanos) pueden provocar estados operativos inseguros en la instalación, con consecuencias mortales, lesiones graves o daños materiales.

- Mantenga actualizado el software.
- Integre los componentes de automatización y accionamiento en un sistema global de seguridad industrial de la instalación o máquina conforme a las últimas tecnologías.
- En su sistema global de seguridad industrial, tenga en cuenta todos los productos utilizados.
- Proteja los archivos almacenados en dispositivos de almacenamiento extraíbles contra software malicioso tomando las correspondientes medidas de protección, p. ej. programas antivirus.
- Al finalizar la puesta en marcha, compruebe todos los ajustes relevantes para la seguridad.

Descripción

3.1 Fundamentos


Generalidades

Los ciclos de medida son subprogramas generales que resuelven determinadas tareas de medición y que se adaptan al problema concreto mediante parametrización.

En general, a la hora de realizar mediciones se distingue entre:

- **medición de herramientas y**
- **medición de piezas.**

Medición de piezas

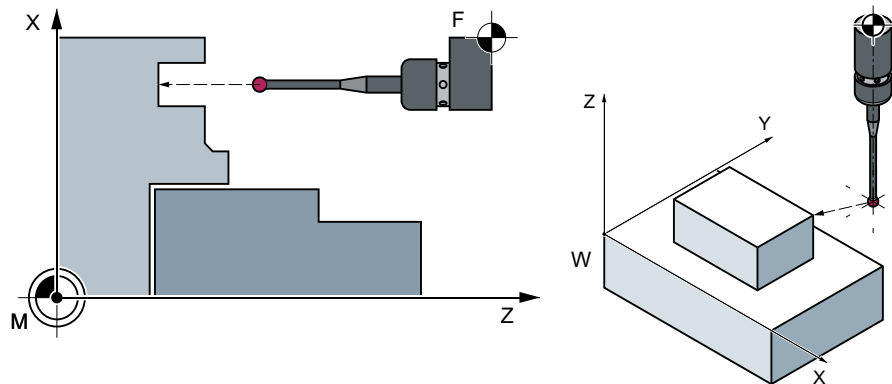

Medición de piezas, ejemplo Torneado


Medición de piezas, ejemplo Fresado

Para realizar mediciones de piezas se utiliza un palpador a modo de herramienta, con el que se realiza contacto en algún punto de la pieza amarrada y se registran los valores medidos. La estructura flexible de los ciclos de medida permite realizar mediciones en prácticamente cualquier fresadora o torno.

El resultado de la medición de la pieza se puede utilizar, a elección, como sigue:

- Corrección en decalaje de origen
- Corrección de herramienta automática
- Medición sin corrección

Medición de herramientas

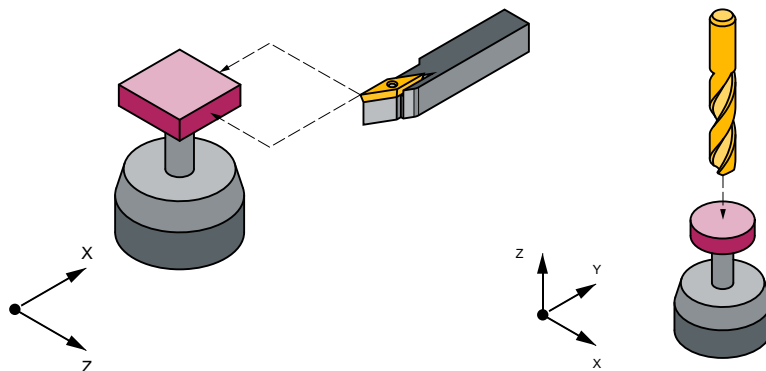

Medición de herramientas, ejemplo Herramienta de torneear

Medición de herramientas, ejemplo Broca

En la medición de herramientas se aproxima la herramienta cargada al palpador y se registran los valores medidos. El palpador está montado de forma fija o se gira mediante un dispositivo mecánico al área de trabajo. El ciclo de medida almacena la geometría de la herramienta en las memorias para corrección de la geometría de la herramienta.

3.2 Requisitos generales

Requisitos

Para poder utilizar los ciclos de medida, se debe cumplir una serie de requisitos. Encontrará **más información** sobre estos requisitos en el Manual de puesta en marcha *SINUMERIK 840D sl software básico y software de manejo*.

Los requisitos deben comprobarse con ayuda de la siguiente lista de chequeo:

- **Máquina**
 - Los ejes de la máquina se han definido siguiendo la norma DIN 66217.
 - Se han adaptado los datos de máquina.
- **Posición inicial**
 - Los ejes han sido referenciados.
 - La posición inicial se puede alcanzar realizando una interpolación lineal sin que ello provoque colisión alguna.
- **Canal de mecanizado**

Los ciclos de medida y funciones de medición en JOG solo se pueden ejecutar en el canal de mecanizado. En un canal de manipulación no son ejecutables.
(Solo válido para controles numéricos 828D a partir de SW 4.94)
- **Funciones de visualización de los ciclos de medida**

Para la visualización de pantallas de resultados de medición y la ayuda para ciclos se precisa un HMI/TCU o una HMI/PCU.
- **Durante la programación se debe observar:**
 - La corrección del radio de herramienta está cancelada antes de la llamada (G40).
 - El ciclo de medida se llamará como máximo desde el 5º nivel del programa.
 - La medición también es posible en un sistema de acotado distinto al sistema básico (con datos tecnológicos conmutados).
En el sistema básico **métrico**, con G70 o G700 activo.
En el sistema básico basado en **pulgadas**, con G71 o G710 activo.

Información adicional

Encontrará más información sobre el presente documento en los siguientes manuales:

- Manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*
- Manual de programación *Programación CN*
- Manual de funciones *Funciones básicas*
- Manual de funciones *Transformaciones*
- Manual de funciones *Herramientas*
- Manual de funciones *Tecnologías*
- Manual de funciones *Gestión de herramientas*

3.3 Comportamiento en búsqueda de número de secuencia, marcha de prueba, test del programa, simulación

Funcionamiento

Los ciclos de medida se omiten en el proceso si está activo uno de los siguientes modos de ejecución:

- "Marcha de prueba" (\$P_DRYRUN=1)
- "Test del programa" (\$P_ISTEST=1)
- "Búsqueda n° se- (\$P_SEARCH=1), solo si \$A_PROTO=0. cuencia"

Simulación, dibujo sincrónico

Ajuste de los ciclos de medida en entorno simulado

Dato de operador SD55618 \$SCS_MEA_SIM_ENABLE

= 0: Los ciclos de medida finalizan sin función.

= 1: Los ciclos de medida se ejecutan.

Se distingue entre las siguientes variantes de simulación:

- Simulación en el editor de HMI Operate

Se visualizan los movimientos de desplazamiento.

No están disponibles los resultados de medición ni su visualización.

- SinuTrain

Están disponibles los resultados de medición y su visualización.

Con la función Dibujo sincrónico se pueden visualizar los movimientos de desplazamiento.

- En sistemas que trabajan exclusivamente con ejes simulados (p. ej., máquinas virtuales, NCU en aplicación Testrack)

Se dispone de resultados de medición y su visualización.

Con la función Dibujo sincrónico se pueden visualizar los movimientos de desplazamiento.

Para la simulación en SinuTrain y en sistemas con ejes simulados deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros:

Si MD13230 \$MN_MEAS_PROBE_SOURCE = 1 a 8,

ajustar MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS >= 1.

SD55619 \$SCS_MEA_SIM_MEASURE_DIFF = Especificación de diferencia de medición simulada

Los ciclos de medida y los resultados de medida en entorno simulado (SinuTrain) sirven para la programación para fines de formación si no hay disponible ninguna máquina real. Los resultados de medición son asimismo valores "simulados" que pueden diferir del ajuste de MD13231 MEAS_PROBE_OFFSET pero que se ven afectados por este.

3.3 Comportamiento en búsqueda de número de secuencia, marcha de prueba, test del programa, simulación

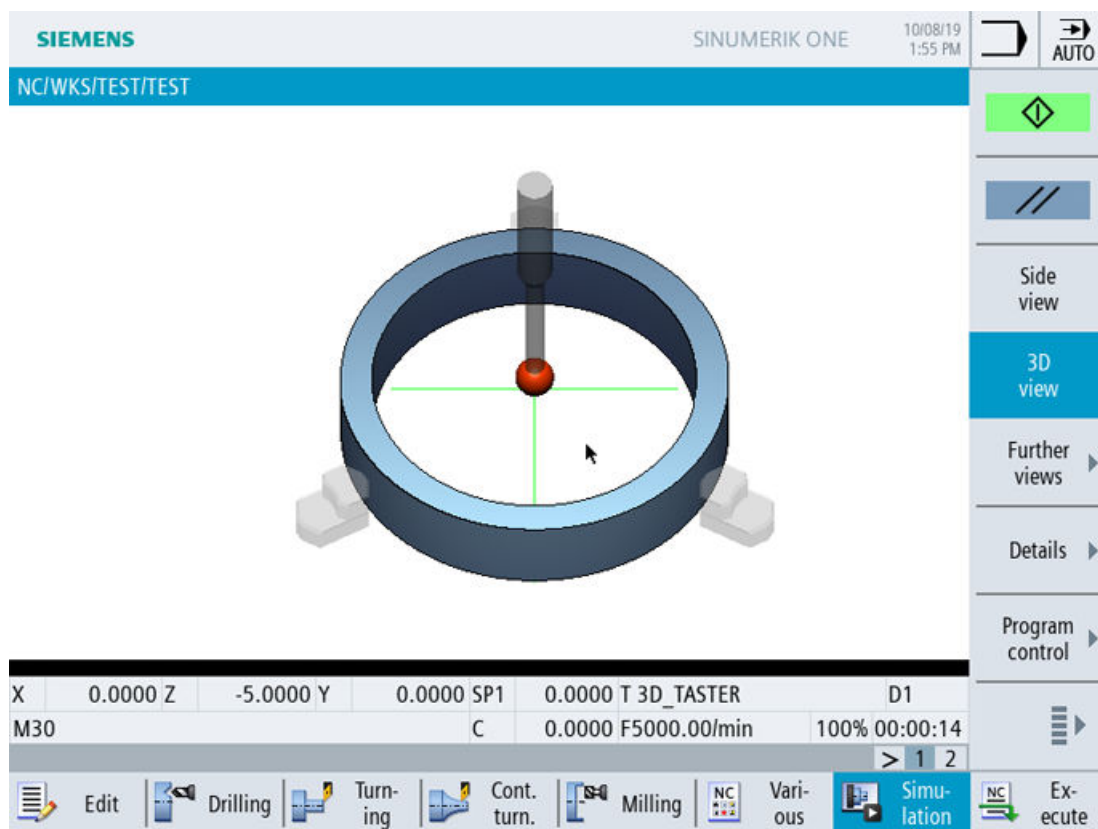


Figura 3-1 Medición - Simulación

3.4 Puntos de referencia en máquina y pieza

Generalidades

Según la tarea de medición se pueden necesitar valores medidos en el sistema de coordenadas de máquina (MKS) o en el sistema de coordenadas de pieza (WKS).


P. ej.: la determinación de la longitud de la herramienta se puede realizar de forma ventajosa en el sistema de coordenadas de máquina.

La medición de medidas de pieza se realiza en el sistema de coordenadas de pieza.

Se trata de:

- M = origen de la máquina en el MKS
- W = origen de la pieza en el WKS
- F = Punto de referencia de la herramienta

Puntos de referencia

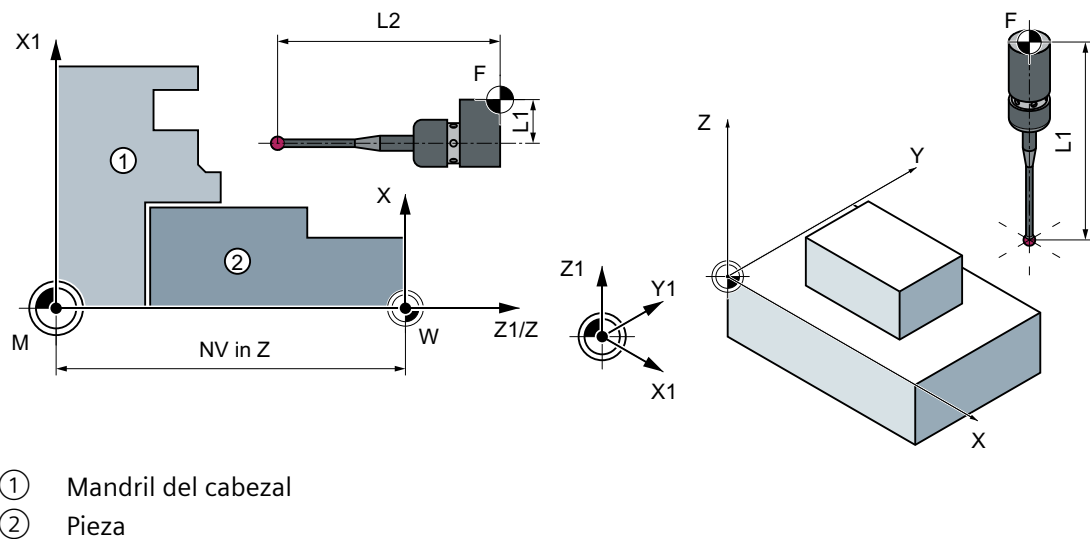

Como **valor real de máquina** se definirá la posición del punto de referencia de herramienta F en el sistema de coordenadas de máquina con el origen de máquina M.

Como **valor real de pieza** se indica la posición de la punta/filo de la herramienta activa en el sistema de coordenadas de pieza con el origen de pieza W. Como punta de la herramienta puede definirse el centro o el extremo de la esfera del palpador de pieza.

El **decalaje de origen** (DO) caracteriza la posición del origen de pieza W en el sistema de coordenadas de máquina.

Los decalajes de origen (DO) incluyen los componentes de decalaje, giro, imagen simétrica y factor de escala (el decalaje de origen base global es el único que no incluye giro).

Se distingue entre base, decalaje de origen (G54 ... G599) y decalaje de origen programable. La zona base contiene subzonas como decalajes de origen base global o específico de canal y en función de la configuración (p. ej. referencia de mesa giratoria o referencia base).

Los decalajes de origen mencionados actúan conjuntamente como cadena y dan como resultado el sistema de coordenadas de pieza.

Con la "Corrección en un decalaje de origen" se distinguen dos casos en relación con los ciclos de medida.

- Corrección en el decalaje grueso:
Se determina el valor de decalaje absoluto entre el origen de máquina y el origen de pieza medido. Este decalaje se escribe en el componente grueso del decalaje de origen seleccionado y se borra el componente fino.
- Corrección en el decalaje fino:
La diferencia de medida se escribe como decalaje en el componente fino del decalaje de origen seleccionado y se suma al componente grueso.

La activación de las ventanas de entrada de las correcciones de origen gruesa/fina en las máscaras de ciclos de medida en el modo automático se efectúa con SD54760

\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE, bit 10 = 1.

Nota

Los factores de escala con un valor de normalización distinto de "1" no son compatibles con los ciclos de medida. Las imágenes simétricas solo se admiten con contracabezales en tornos.

El sistema de coordenadas de máquina y de pieza puede estar ajustado o programado por separado en el sistema de medida "pulgadas" o "métrico".

Nota

Transformación

- Medición de pieza
Las mediciones de pieza se realizan siempre en el sistema de coordenadas de pieza. Todas las descripciones de medición de piezas se refieren a dicho sistema.
 - Medir herramienta
Al medir herramientas con la transformación cinemática activada se distingue entre el **sistema de coordenadas básico** y el **sistema de coordenadas de máquina**. Si la transformación cinemática está desactivada, no se precisa ninguna distinción. Todas las descripciones siguientes sobre medición de herramientas presuponen que la transformación cinemática está desactivada y, por tanto, se refieren al sistema de coordenadas de máquina.
-

3.5 Definición de planos, tipos de herramienta

Cuando se realizan mediciones con la tecnología de fresado, pueden estar seleccionados los planos de mecanizado G17, G18 o G19.

Cuando se realizan mediciones con la tecnología de torneado, debe estar seleccionado el plano de mecanizado G18.


Para la medición de herramientas se permiten los siguientes tipos de herramienta:

- Fresas del tipo 1...
- Brocas del tipo 2...
- Herramientas de tornear del tipo 5...

Para la medición de piezas se admiten los siguientes tipos de herramienta:

- Palpadores de pieza Fresado: Tipos de palpador 710, 712, 713, 714
 - Palpadores de pieza Torneado: Tipo de palpador 580 en tornos sin tecnología ampliada de Fresado; de lo contrario, 710
- Ver "Medición de pieza en máquina con tecnología combinada (Página 262)".

Fresado

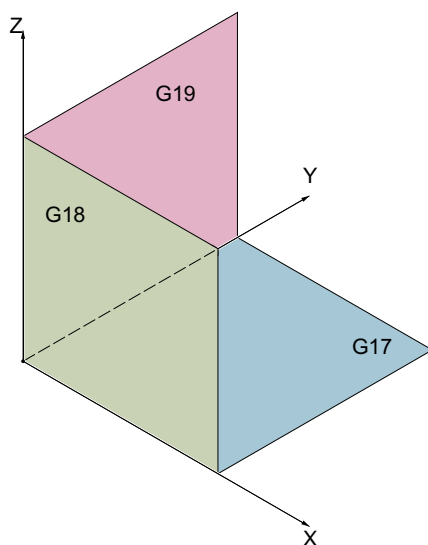

Según el tipo de herramienta, se asignan las longitudes de herramienta a los ejes del siguiente modo:

	Actúa en...	Plano G17	Plano G18	Plano G19
	Tipo de herramienta:	1xy / 2xy / 710		
Longitud 1	1.er eje del plano:	Z	Y	X
Longitud 2	2.º eje del plano:	Y	X	Z
Longitud 3	3.er eje del plano:	X	Z	Y

Nota

Al asignar las longitudes de herramienta observe los ajustes en los siguientes datos de operador:

- SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST
- SD42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST_T
- SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE

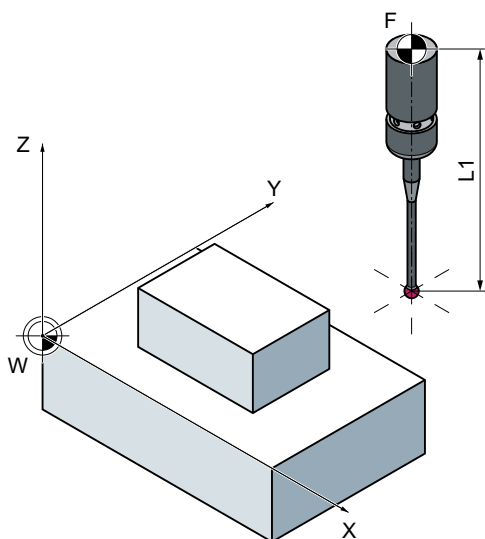
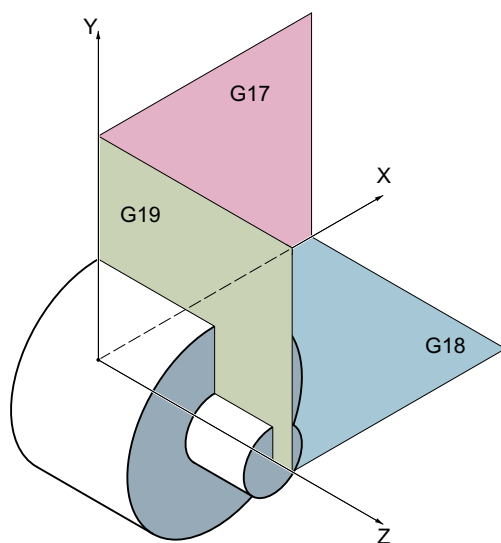
Ejemplo de definición de planos de fresado

Figura 3-2 Ejemplo: fresadora con G17

Rotación

En los tornos existen, generalmente, solo los ejes Z y X y, en consecuencia:

Plano G18

Tipo de herramienta	5xy (herramienta de torneado, palpador de pieza)
Longitud 1	Actúa en X (2.º eje del plano)
Longitud 2	Actúa en Z (1.er eje del plano)

G17 y G19 se utilizan en fresados en tornos. Si no existe ningún eje de máquina Y, el fresado se puede realizar a través de las siguientes transformaciones cinemáticas:

- TRANSMIT
- TRACYL

Por principio, los ciclos de medida soportan transformaciones cinemáticas. Una correspondiente explicación figura en los distintos ciclos y variantes de medida. Encontrará información sobre la transformación cinemática en el Manual de programación *Programación CN* o en la documentación del fabricante de la máquina.

Nota

Si se miden brocas o fresas en tornos, se suele activar el dato de operador específico de canal SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2 . De este modo, estas herramientas se tratan en la corrección de longitud como herramientas de torneado.

Además, existen en controles SINUMERIK otros datos de máquina y de operador que pueden influir en el cálculo de una herramienta.

Más información en:

- Manual de *Funciones básicas*
- Manual de funciones *Transformaciones*
- Manual de funciones *Herramientas*
- Manual de funciones *Tecnologías*
- Manual de funciones *Gestión de herramientas*

Ejemplo de definición de planos de torneado

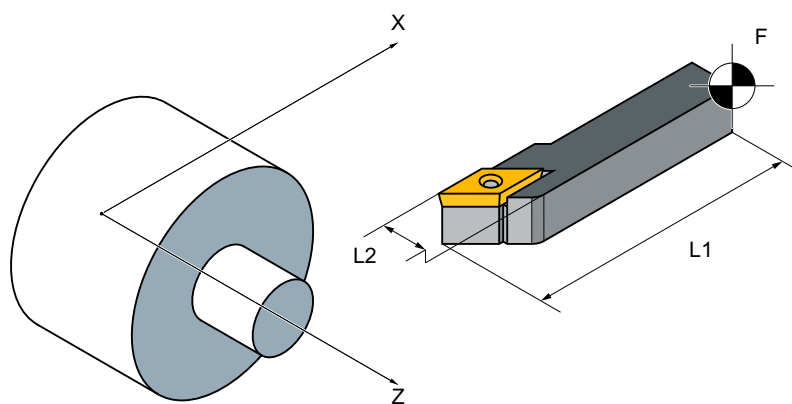


Figura 3-3 Ejemplo: Torno con G18

3.6 Palpadores utilizables

Generalidades

Para medir piezas y herramientas se necesita un palpador electrónico "todo o nada" (activado/no activado). Cuando conmute, dicho palpador deberá suministrar una modificación de la señal (flanco) con la repetibilidad requerida.

El palpador se deberá de ajustar de forma que no rebote.

Distintos fabricantes ofrecen distintos tipos de palpadores.





Nota

Respete las indicaciones del fabricante de los palpadores electrónicos o de la máquina en lo que se refiere a los puntos siguientes:

- Conexión eléctrica
- Calibración mecánica del palpador
- Al utilizar palpadores de pieza se tiene que observar, además del sentido de conmutación, también la transferencia de la señal de conmutación al soporte de la máquina (por radiotransferencia, infrarrojos o cable). En algunas versiones, la transmisión solo es posible en determinadas posiciones del cabezal o en determinadas áreas. Esto puede limitar el uso del palpador.

Los palpadores se distinguen por el número de sentidos de medición:

- multidireccional (palpador multidireccional);
- monodireccional (palpador monodireccional).

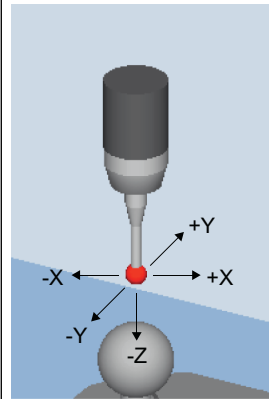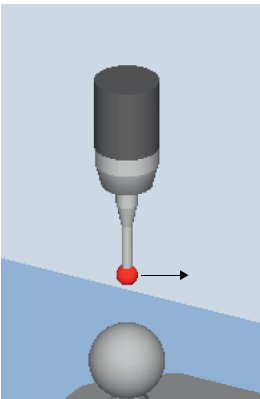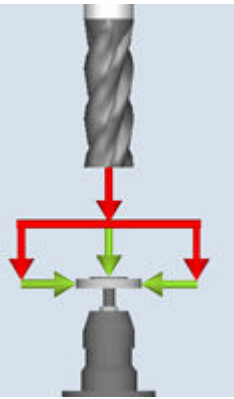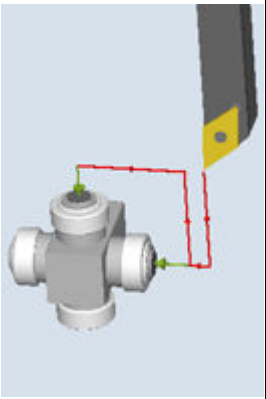Palpador de pieza		Palpador de herramienta	
Multidireccional (3D)	monodireccional	Fresadoras	Tornos
			

Los palpadores también se diferencian por la forma de la punta palpadora:
Los ciclos de medida admiten palpadores de esfera, en L y en estrella como tipos de herramienta independientes. En los distintos ciclos de medida se hace referencia a la utilización de los tipos de palpador. El palpador multidireccional es de uso universal.

En los palpadores monodireccionales, el sentido de conmutación se corrige en cada medición mediante rotación del cabezal. Esto puede hacer que el tiempo de ejecución del programa sea mayor.

Tipos de palpadores de pieza

En la gestión de herramientas están disponibles los siguientes tipos de palpadores de pieza, así como una herramienta de calibración para palpadores de herramienta:

 
 
710	-	Palpador 3D fresado	
712	-	Palp. monodir.	
713	-	Palpador L	
714	-	Palpador estrella	
725	-	Herr. calibración	

Figura 3-4 Tipos de palpador en la gestión de herramientas

Datos de herramienta de palpadores

Los palpadores se diferencian por el tipo de herramienta y por sus propiedades especiales, p. ej., los sentidos de conmutación que admiten.

Un palpador puede abarcar varios tipos de herramienta. Para ello deben crearse varios filos (D1, D2...) para el palpador.

Ejemplo: Palpador multidireccional con un brazo

D1 3D_TASTER Tipo 710

D2 L_TASTER Tipo 713

Al preposicionar el palpador, el usuario debe tener en cuenta su geometría. Para ello es posible leer distintos datos de herramienta en el programa de usuario:


Ejemplo:

```
IF (($P_TOOLNO>0) AND ($P_TOOL>0))
    R1= ($P_AD[6]) ; Leer: radio de la herramienta actual
ENDIF
```


Ángulo de corrección

Con el parámetro de herramienta "Ángulo de corrección" se orienta el palpador en el sentido +X.

Palpador 3D (palpador multidireccional)

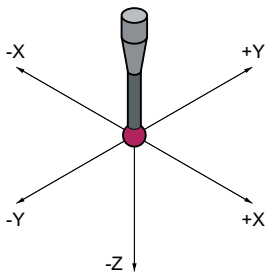
Representación	Características	Valor
	Aplicación:	Universal
	Tipo:	\$TC_DP1 = 710
	Longitud de herramienta:	En Z (con G17) ¹⁾
	Radio de la esfera del palpador	\$TC_DP6
1) Medición de piezas, referencia de longitud del palpador 3D La longitud de herramienta en la dirección del eje de penetración (con G17: eje Z) se define como la distancia entre el punto de referencia de la herramienta en el portaherramientas y un punto de referencia parametrizable de la esfera del palpador. El siguiente dato de máquina permite ajustar el centro o la circunferencia de la esfera como punto de referencia: MD51740 \$MN_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1		

Palpador monodireccional

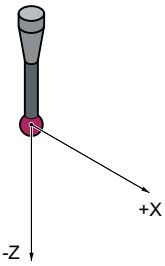Representación	Características	Valor
	Aplicación:	Alineación del sentido de conmutación al medir
	Tipo:	\$TC_DP1 = 712
	Longitud de herramienta:	En Z (con G17) ¹⁾
	Ángulo de corrección:	\$TC_DP10 = 0,0° a 359,9°
	Radio de la esfera del palpador	\$TC_DP6
1) Medición de piezas, referencia de longitud del palpador monodireccional La longitud de herramienta en la dirección del eje de penetración (con G17: eje Z) se define como la distancia entre el punto de referencia de la herramienta en el portaherramientas y un punto de referencia parametrizable de la esfera del palpador. El siguiente dato de máquina permite ajustar el centro o la circunferencia de la esfera como punto de referencia: MD51740 \$MN_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1		

Como posición básica para los ciclos de medida se define que con el cabezal en 0°, el sentido de conmutación del palpador monodireccional en el plano de trabajo está orientado en el sentido de eje +X. Si para ello se necesita una corrección de ángulo, debe introducirse el valor en el parámetro de herramienta "ángulo de corrección" (\$TC_DP10).

 
Palpador en L

Representación	Características	Valor
	Aplicación:	Medición progresiva en +Z
	Tipo:	\$TC_DP1 = 713
	Longitud de herramienta:	En Z (con G17) ¹⁾
	Ángulo de corrección:	\$TC_DP10 = 0,0° a 359,9°
	Radio de la esfera del palpador:	\$TC_DP6
	Longitud L del brazo:	\$TC_DP7
1) Medición de piezas, referencia de longitud La longitud de herramienta se define como la distancia entre el punto de referencia de la herramienta en el portaherramientas y el punto de contacto de la esfera del palpador en sentido +Z.		

La posición básica del palpador en L, referida a los ciclos de medida, está definida de tal modo que, con el cabezal en 0°, el brazo y, con él, el sentido de conmutación del plano de trabajo se orienta en el sentido de eje +X.

Si para ello se requiere una corrección del ángulo del cabezal portaherramientas, el valor debe indicarse en el parámetro de herramienta "Ángulo de corrección" (\$TC_DP10).

Palpador en estrella

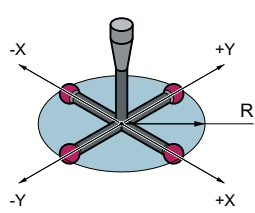Representación	Características	Valor
	Aplicación:	Medición: taladro en paralelo al eje ¹⁾
	Tipo:	\$TC_DP1 = 714
	Longitud de herramienta:	En Z (con G17) ²⁾
	Ángulo de corrección:	\$TC_DP10 = 0,0° a 359,9°
	Radio exterior R de la estrella:	\$TC_DP6
	Radio de una esfera del palpador:	\$TC_DP7
1) La aplicación se refiere exclusivamente a la medición en el plano (con G17: plano XY). La medición en la dirección de la herramienta (con G17: dirección Z) no está permitida con un palpador en estrella. Para medir en la dirección de la herramienta, se debe parametrizar un elemento de la estrella (brazo) como palpador en L (\$TC_DP1 = 713).		
2) Medición de piezas, referencia de longitud del palpador en estrella La longitud de herramienta se define como la distancia entre el punto de referencia de la herramienta en el portaherramientas y el centro de una de las esferas de medición.		

Los brazos del palpador en estrella deben orientarse en paralelo a los ejes geométricos del plano de trabajo. Si para ello se necesita una corrección de ángulo, debe introducirse el valor en el parámetro de herramienta "ángulo de corrección" (\$TC_DP10).

3.7 Palpador, cuerpo de calibrado, herramienta de calibrado

3.7.1 Medición de piezas en fresadoras, centros de mecanizado

Calibración palpador

Todos los palpadores deben estar ajustados mecánicamente antes de ser utilizados. Antes del primer uso en los ciclos de medida es preciso calibrar los sentidos de conmutación. Esto se aplica también en caso de cambiar la punta palpadora del palpador.

Al calibrar se determinan los puntos de conmutación, la desviación de posición (inclinación) y el radio activo de la esfera del palpador de pieza y se introducen en los campos de datos del dato general de operador SD54600 \$SNS_MEA_WP_BALL_DIAM . Hay 40 campos de datos disponibles.

El calibrado puede tener lugar en un anillo de calibración (taladro conocido), en una esfera de calibración o en superficies de pieza que muestran una correspondiente precisión de forma y una reducida rugosidad de superficie.

Utilice las mismas velocidades de medición para calibrar y medir. Esto se aplica en particular a la corrección del avance. Si está ajustado \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 6 = 1 en el MD51740 y la corrección de avance está ajustada a un valor > 0, las secuencias de medición (MEAS) se ejecutan en los ciclos de medida con una corrección de avance del 100%. Al calibrar varias veces con el mismo juego de datos de calibración, debe estar ajustada la misma velocidad de medición ya que, en caso contrario, la primera calibración se declarará no válida.

Para calibrar el palpador se dispone del ciclo de medida CYCLE976 con distintas variantes de medición.

Nota

Aumentar el número de juegos de datos de calibración

El número de juegos de datos de calibración que se pueden utilizar (máximo 40) debe ajustarse en los datos de máquina MD 51600 \$MNS_MEA_CAL_WP_NUM. Hay que tener en cuenta que ese valor se puede sobrescribir al leer un archivo de CN.

Medición

Todos los tipos de palpador deben utilizarse preferentemente en combinación con un cabezal con capacidad de posicionamiento. De esta forma se garantiza que pueden aplicarse todas las variantes de medida para fresado.

Los ciclos de medida se refieren siempre al cabezal maestro activo para el posicionamiento del palpador. Si hay varios cabezales disponibles, el usuario debe asegurarse de que se cumpla esta condición. Para ello puede hacerse uso del comando de CN SETMS en tiempo de ejecución del programa.

Ejemplo: SETMS(3); el tercer cabezal se define como cabezal maestro.

Si los palpadores se utilizan en combinación con cabezales sin capacidad de posicionamiento, habrá limitaciones en relación con las variantes de medida y los tipos de palpador. En caso de

variantes de medida inadmisibles, pueden mostrarse alarmas en el tiempo de ejecución del ciclo.

En el momento de la calibración y la medición, el usuario debe garantizar una orientación idéntica (posición del cabezal) del palpador, por ejemplo, mediante inmovilización o indexación.

Si los palpadores están montados de forma fija en una instalación, habrá limitaciones en relación con las variantes de medida y los tipos de palpador. En caso de variantes de medida inadmisibles, pueden mostrarse alarmas en el tiempo de ejecución del ciclo.

Con un montaje fijo del palpador en la máquina, puede haber un decalaje mecánico en los tres ejes geométricos entre el centro de la esfera del palpador (punta de la herramienta) y el punto de referencia de la herramienta.

Este decalaje debe indicarse en la cota del adaptador (acotado básico) de los datos de herramienta del palpador de pieza.

Consulte también

Calibración palpador: Radio en anillo (CYCLE976) (Página 129)

Calibración palpador: Radio en borde (CYCLE976) (Página 134)

Calibración palpador: calibración en esfera (CYCLE976) (Página 142)

3.7.2 Medición de herramientas en fresadoras, centros de mecanizado

Palpador de herramienta

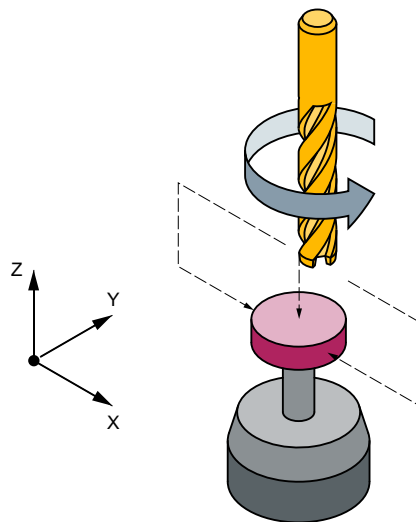


Figura 3-5 Medición de fresas

Parámetros de los palpadores de herramienta

Datos de operador

- Para medición/calibración referida a la máquina:
 - SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2
 - SD54629 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3
 - SD54630 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3
- Para medición/calibración referida a la pieza:
 - SD54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2
 - SD54644 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX3
 - SD54645 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX3

En el ajuste estándar existen campos de datos para 6 palpadores.

Calibrado, herramientas de calibrado

Antes de utilizar un palpador, es necesario calibrarlo. Para ello, si se utilizan los ciclos de medida en el modo de operación AUTOMÁTICO, los valores aproximados deben introducirse en los datos de operador mencionados anteriormente **antes** de la calibración del palpador en cuestión. Solo así es posible detectar la posición aproximada del palpador durante el ciclo de medida.

Al calibrar se calculan exactamente los puntos de conmutación del palpador de herramienta y se introducen en los parámetros correspondientes.


La calibración puede realizarse con la herramienta de calibrado (tipo 725), la fresa (tipo 1xy) o la herramienta de taladrado (tipo 2xy). Las medidas de la herramienta se conocen exactamente.

Para el proceso de calibrado se dispone de la variante de medición Calibración palpador (CYCLE971) (Página 296).

Nota

Velocidades de medición

El proceso de medición utiliza automáticamente la velocidad que se guarda en el juego de datos al efecto durante la calibración.

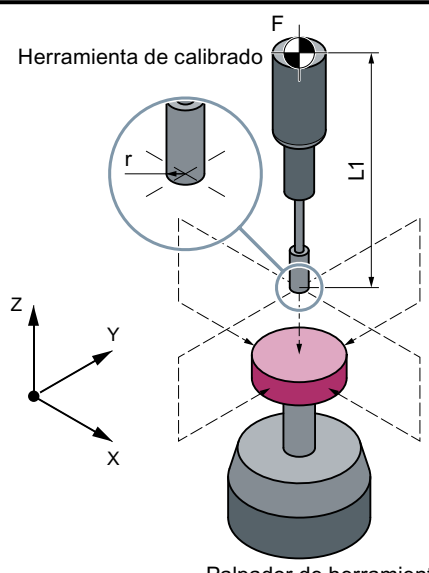Parámetros de herramienta		Calibrar palpador de herramienta
Tipo de herramienta (\$TC_DP1[]):	725, 1xy o 2xy	
Longitud 1, geometría (\$TC_DP3[]):	L1	
Radio (\$TC_DP6[]):	r	
Longitud 1, acotado básico (\$TC_DP21[]):	Solo en caso necesario	

Todos los demás parámetros de herramienta, como, p. ej., el desgaste, se deben ajustar a cero.

3.7.3 Medición de piezas en tornos


Palpador de pieza

En los tornos, los palpadores de pieza se tratan como tipo de herramienta 580 con posiciones de filo admisibles de 5 a 8. En los datos de corrección de herramienta debe haber una posición del filo de 5 a 8 para el palpador de pieza.

Los datos de longitud en herramientas de torneado se refieren a la punta de la herramienta; en los palpadores de pieza en tornos, en cambio, al centro de la esfera.

Los palpadores se dividen por su posición:


Palpador de pieza SL 7

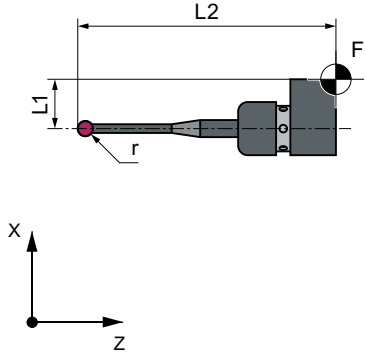Introducción en la memoria de herramientas		Palpador de pieza para torno
Tipo de herramienta (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	
Posición del filo (\$TC_DP2[]):	7	
Longitud 1, geometría:	L1	
Longitud 2, geometría:	L2	
Radio (\$TC_DP6[]):	r	
Longitud 1, acotado básico (\$TC_DP21[]):	Solo en caso necesario	
Longitud 2, acotado básico (\$TC_DP22[]):	Solo en caso necesario	

¹⁾ Con la tecnología combinada torneado/fresado (1.ª tecnología de torneado. 2.ª tecnología de fresado) con los requisitos de dato de operador SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (o -18) y dato de operador SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

El desgaste y otros parámetros de herramienta se tienen que ajustar a cero.


Palpador de pieza SL 8

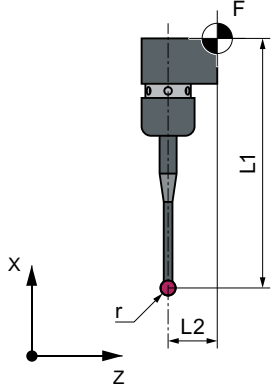Introducción en la memoria de herramientas		Palpador de pieza para torno
Tipo de herramienta (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	
Posición del filo (\$TC_DP2[]):	8	
Longitud 1, geometría:	L1	
Longitud 2, geometría:	L2	
Radio (\$TC_DP6[]):	r	
Longitud 1, acotado básico (\$TC_DP21[]):	Solo en caso necesario	
Longitud 2, acotado básico (\$TC_DP22[]):	Solo en caso necesario	

¹⁾ Con la tecnología combinada torneado/fresado (1.ª tecnología de torneado. 2.ª tecnología de fresado) con los requisitos de dato de operador SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (o -18) y dato de operador SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

El desgaste y otros parámetros de herramienta se tienen que ajustar a cero.

Palpador de pieza SL 5 y 6

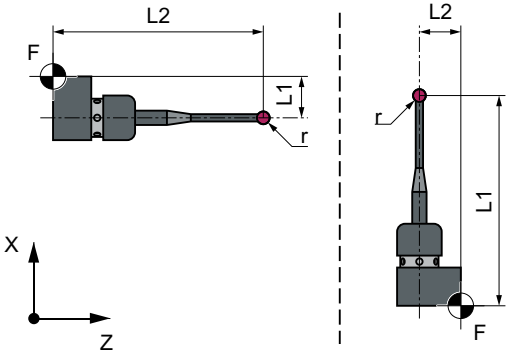Introducción en la memoria de herramientas		Palpador de pieza para torno	
Tipo de herramienta (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	SL = 5	SL = 6
Posición del filo (\$TC_DP2[]):	5 o 6		
Longitud 1, geometría:	L1		
Longitud 2, geometría:	L2		
Radio (\$TC_DP6[]):	r		
Longitud 1, acotado básico (\$TC_DP21[]):	Solo en caso necesario		
Longitud 2, acotado básico (\$TC_DP22[]):	Solo en caso necesario		

¹⁾ Con la tecnología combinada torneado/fresado (1.ª tecnología de torneado. 2.ª tecnología de fresado) con los requisitos de dato de operador SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (o -18) y dato de operador SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

El desgaste y otros parámetros de herramienta se tienen que ajustar a cero.

Calibrado, cuerpos de calibrado

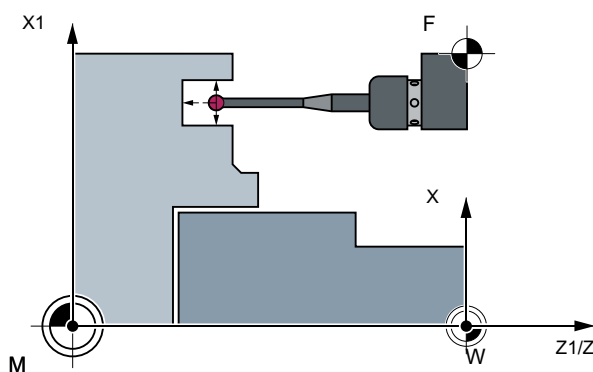


Figura 3-6 Calibrado del palpador de pieza, ejemplo: Calibrado en ranura de referencia

Antes de utilizar un palpador, se tiene que calibrar. Al calibrar se determinan los puntos de conmutación, la desviación de posición (inclinación) y el radio exacto de la esfera del palpador de pieza y se introducen en los campos de datos correspondientes del dato general de operador SD54600 \$SNS_MEA_WP_BALL_DIAM.

En el ajuste estándar existen campos de datos para 40 palpadores.

El calibrado del palpador de pieza en tornos se realiza generalmente con cuerpos de calibrado (ranuras de referencia). Las medidas exactas de la ranura de referencia se conocen y figuran en los campos de datos correspondientes de los siguientes datos generales de operador:

- SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1
- SD54616 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX1
- SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1

3.7 Palpador, cuerpo de calibrado, herramienta de calibrado

- SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1
- SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2
- SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2
- SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2
- SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2

En el ajuste estándar existen campos de datos para 3 cuerpos de calibrado. En el programa del ciclo de medida, la selección se realiza por el número del cuerpo de calibrado (S_CALNUM).

También es posible calibrar en una superficie conocida.

Para el proceso de calibrado se dispone del ciclo de medida CYCLE973 con distintas variantes de medición.

Consulte también

Calibración palpador: longitud (CYCLE973) (Página 97)

Calibración palpador: Radio en superficie (CYCLE973) (Página 100)

Calibración palpador: Calibración en ranura (CYCLE973) (Página 103)

3.7.4 Medición de herramientas en tornos

Palpador de herramienta

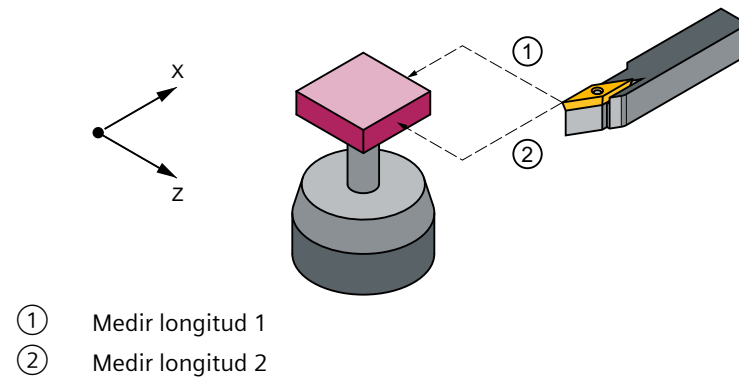


Figura 3-7 Medir herramienta de torneado

Parámetros de los palpadores de herramienta


Datos de operador:

- Para medición/calibración referida a la máquina:
 - SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2
- Para medición/calibración referida a la pieza:
 - SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2

En el ajuste estándar existen campos de datos para 6 palpadores.

Además de herramientas de torneado también se pueden medir brocas y fresas.

Calibrado, cuerpos de calibrado

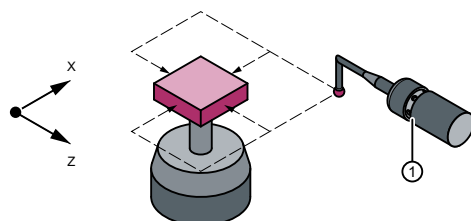

① Herramienta de calibrado

Antes de utilizar un palpador, es necesario calibrarlo. Para ello, si se utilizan los ciclos de medida en el modo de operación AUTOMÁTICO, los valores aproximados deben introducirse en los datos de operador mencionados anteriormente **antes** de la calibración del palpador en cuestión. Solo así es posible detectar la posición aproximada del palpador durante el ciclo de medida.


Al calibrar se determinan exactamente los puntos de conmutación del palpador de herramienta y se introducen en los parámetros correspondientes.

La calibración puede realizarse con la herramienta de calibrado (tipo 585 o tipo 725) o la herramienta de torneado (tipo 5xy). Las medidas de la herramienta se conocen exactamente.

Para el proceso de calibrado se dispone de la variante de medición Calibración palpador (CYCLE982) (Página 268).


3.7 Palpador, cuerpo de calibrado, herramienta de calibrado

En los tornos, la herramienta de calibrado se considera como una herramienta de torneado. Para la calibración pueden utilizarse las posiciones de filo 1 - 4. Los datos de longitud se refieren al ecuador de la esfera, no a su centro.

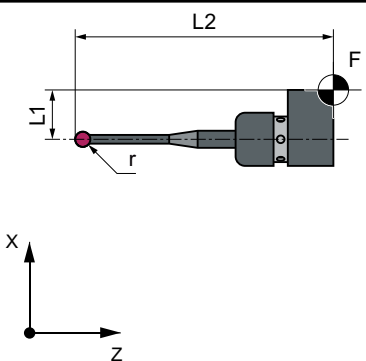Introducción en la memoria de herramientas		Herramienta de calibrado para palpador de herramienta en torno
Tipo de herramienta (\$TC_DP1[]):	585, 725 o 5xy	
Posición del filo (\$TC_DP2[]):	3	
Longitud 1, geometría:	L1	
Longitud 2, geometría:	L2	
Radio (\$TC_DP6[]):	r	
Longitud 1, acotado básico (\$TC_DP21[]):	Solo en caso necesario	
Longitud 2, acotado básico (\$TC_DP22[]):	Solo en caso necesario	

Todos los demás parámetros, como, p. ej., el desgaste, se deben ajustar a cero.

3.8 Principio de medición

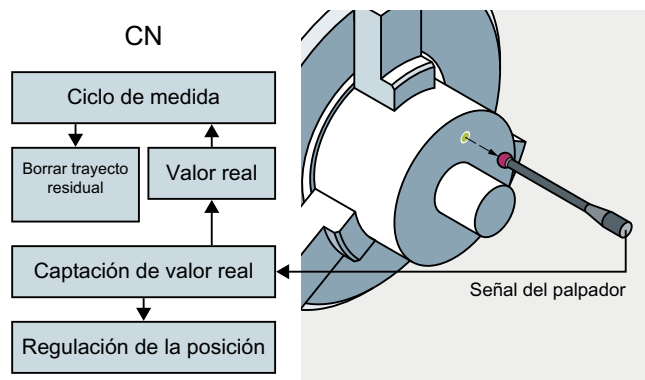

Disparado por el impulso del palpador, la posición real del eje se registra durante el movimiento de eje y se memoriza en el CNC. Al detectar la señal del palpador, los ejes se frenan de modo definido, el trayecto residual de la secuencia de medición se borra y dentro del ciclo se cambia a la siguiente secuencia CN. La ejecución del programa se reanuda.

Conexión del palpador

En la interconexión de señales de periferia (de E/S) de los controles numéricos SINUMERIK se dispone de dos entradas para la conexión de palpadores de contacto ("todo o nada").



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Desarrollo del proceso de medición tomando como ejemplo Definir borde (CYCLE978)

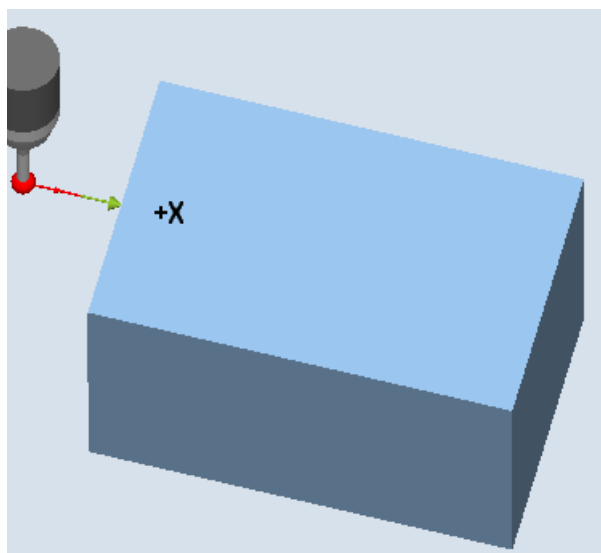


Figura 3-8 Desarrollo del proceso de medición, ejemplo Definir borde (CYCLE978)

El desarrollo se describe tomando como ejemplo la variante de medición Definir borde (CYCLE978). Para el resto de los ciclos de medida se aplica análogamente este mismo desarrollo.

La **posición inicial** para el proceso de medición es la posición **DFA** delante de la **posición teórica** definida (contorno esperado).

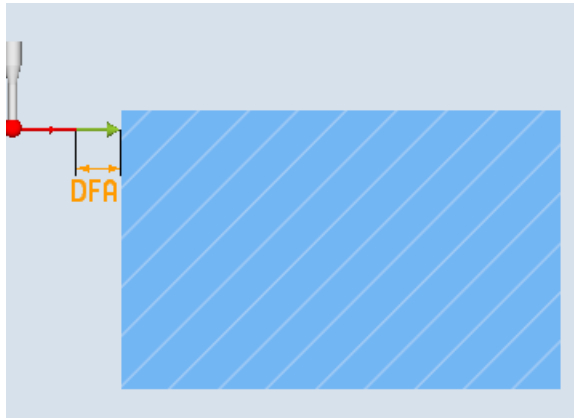


Figura 3-9 Posición inicial

La posición inicial se calcula en el ciclo en base a parámetros y datos de palpador. El desplazamiento desde la posición previa determinada por el programa de usuario hasta la posición inicial del trayecto de medición se lleva a cabo opcionalmente con la marcha rápida G0 o con la velocidad de posicionado G1 (en función del parámetro). A partir de la posición inicial se utiliza la **velocidad de medición** guardada en los datos de calibrado.

La señal de conmutación se espera en un recorrido $2 \cdot \text{DFA}$ a partir de la posición inicial. De lo contrario se emite una alarma o se repite la medición.

La **posición de medición máxima** resultante se encuentra en los parámetros de resultados `_OVR[ ]` y `_OVI[ ]` del ciclo de medida.

En el momento que el CN detecta la señal emitida por el palpador, se almacena internamente la **posición real** "próxima al proceso", se detiene el eje de medición y se ejecuta la función "**Borrar trayecto residual**".

El trayecto residual es el trayecto sin recorrer de la secuencia de medición. Después del borrado se puede ejecutar la siguiente secuencia en el ciclo. El eje de medición vuelve a la posición inicial. Las eventuales repeticiones de medición seleccionadas se vuelven a iniciar desde este punto.

Trayecto de medición DFA

Con el parámetro DFA se define la longitud del trayecto de medición delante del valor teórico indicado. Dentro del ciclo se vuelve a recorrer este trayecto detrás de la posición teórica. De esta forma se garantiza que se registre una posición real diferente a la especificación de valor teórico.

Velocidad de medición

Todos los ciclos de medición utilizan como avance de medición el valor guardado en el dato general de operador SD54611 tras el ajuste (calibrado) del palpador de pieza. Se puede asignar otro avance de medición a cada campo de calibrado [n].

Para calibrar el palpador se utiliza el avance de medición definido por el dato de operador específico de canal SD55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE (valor estándar: 300 mm/min) o también es posible sobrescribir el avance de medición en la máscara de entrada en el momento de realizar la calibración. Para ello, en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE debe haberse ajustado bit 4=1.

La **máxima velocidad de medición admisible** resulta:

- del tiempo necesario para detener los ejes.
- del recorrido de desviación admisible del palpador.
- del retardo en el procesamiento de señales.

Recorrido de frenado, desviación del palpador

ATENCIÓN

Frenado seguro del eje de medición

El frenado seguro del eje de medición hasta la parada dentro del recorrido de desviación admisible del palpador tiene que estar garantizado siempre. De lo contrario, se producen daños.

Desde la detección de la señal de conmutación hasta la activación del comando de frenado al eje de medición existe un retardo t típico del control en el procesamiento de señales (ciclo IPO: datos generales de máquina MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME y MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO). De ello resulta una parte de recorrido de frenado.

Se va reduciendo el error de seguimiento de la máquina. El error de seguimiento depende de la velocidad y, al mismo tiempo, del factor de regulación ajustado para el eje de medición (ganancia del lazo del correspondiente eje de máquina: factor de ganancia del lazo de regulación).

Adicionalmente se tiene que considerar la deceleración del eje.

El conjunto produce un recorrido de frenado específico del eje y dependiente de la velocidad.

El factor de ganancia del lazo de regulación es el DM eje 32200 \$MA_POSCTRL_GAIN.

La máxima aceleración del eje/deceleración de frenado está consignada en el DM eje 32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL. Sin embargo, puede quedar reducida por otras influencias.

Utilice siempre los valores más bajos de los ejes que participan en la medición.

Precisión de medición

De la detección de la señal de conmutación del palpador hasta la adopción del valor medido en el control media un retardo. Este se basa en la transferencia de señales del palpador y en el hardware del control. Durante este tiempo se realiza un recorrido que altera el valor medido. Esta influencia se puede minimizar reduciendo la velocidad de medición.

En la medición de herramienta de una fresa con cabezal girando, el giro tiene una influencia adicional. Esto se puede compensar con la ayuda de tablas de corrección.

La precisión de medición que se puede alcanzar depende de los siguientes factores:

- Repetibilidad de la máquina
- Repetibilidad del palpador
- Resolución del sistema de medida

Nota

Una medición exacta exige un palpador calibrado en las condiciones de medición; es decir, hay concordancia entre el plano de trabajo, la orientación del cabezal en el plano y la velocidad de medición al medir y al calibrar. Las desviaciones causan errores de medición. Si está ajustado el bit 6 = 1 en MD51740 \$MNS_MEAS_FUNCTION_MASK y la corrección del avance está ajustada con un valor > 0, las secuencias de medición (MEAS) se ejecutan en los ciclos de medida con una corrección del avance del 100 %.

Cálculo de la distancia de frenado

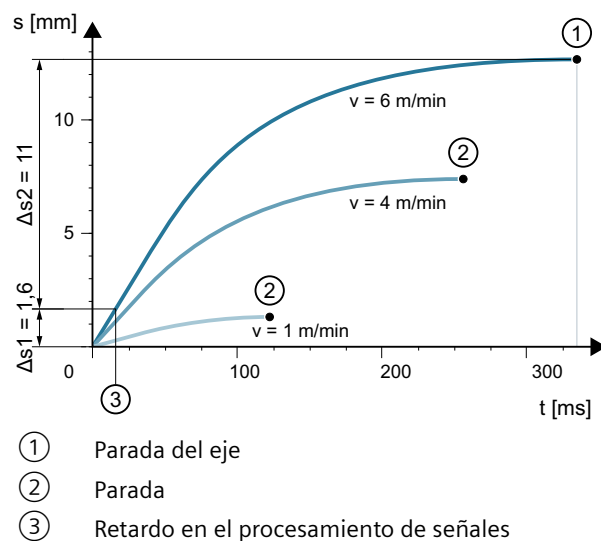


Figura 3-10 Diagrama trayectoria-tiempo con distintas velocidades de medición según ejemplo de cálculo

La distancia de frenado a tener en cuenta se calcula de la siguiente manera:

$$s_b = \underbrace{v \cdot t}_{\Delta s_1} + \underbrace{\frac{v^2}{2a}}_{\Delta s_2} + \Delta s$$

s_b	Distancia de frenado	en mm
v	Velocidad de medición	en m/s
t	Retardo señal	en s
a	Deceleración de frenado	en m/s ²

Δs	Error de seguimiento	en mm
$\Delta s = v / K_v$		v aquí en m/min
K_v	Ganancia de lazo	en (m/min)/mm

Ejemplo de cálculo:

- $v = 6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ m/s}$ velocidad de medición
- $a = 1 \text{ m/s}^2$ deceleración de frenado
- $t = 16 \text{ ms}$ retardo de señal
- $K_v = 1$ en (m/min)/mm

Pasos intermedios:

$\Delta s = v / K_v$	$= 6 [\text{m/min}] / 1 [(\text{m/min})/\text{mm}]$	$= 6 \text{ mm}$	Error de seguimiento
$\Delta s_2 = v^2 / 2a$	$= 0,1 [\text{m/s}]^2 / 2 \cdot 1 [\text{m/s}^2]$	$= 5 \text{ mm}$	Parte específica del eje
$\Delta s_1 = v \cdot t$	$= 0,1 [\text{m/s}] \cdot 0,016 [\text{s}]$	$= 1,6 \text{ mm}$	Parte por retardo de señal

Resultado total:

$$s_b = \Delta s_1 + \Delta s_2 + \Delta s = 6 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 1,6 \text{ mm} = \mathbf{12,6 \text{ mm}}$$
 Distancia de frenado

La desviación del palpador = distancia de frenado hasta la parada del eje es de **12,6 mm**.

3.9 Estrategia de medición en la medición de piezas con corrección de herramienta

Para poder obtener y corregir las oscilaciones de las medidas de una determinada pieza, es necesario conocer las cotas reales de la pieza y compararlas con los valores teóricos especificados. De ello se puede derivar una corrección de la herramienta utilizada en el mecanizado.

Función

Las cotas reales de la pieza se obtienen del lazo de regulación de posición del control numérico para los ejes de avance. Las diferencias entre las dimensiones teóricas de la pieza y las dimensiones reales pueden deberse a multitud de causas, que se dividen básicamente en 3 categorías:

- **Desviaciones cuyas causas no están sujetas a ninguna tendencia**, p. ej., dispersión de posicionamiento de los ejes de avance o diferencias de valor medido entre la medición interna (palpador) y el dispositivo de medición externo (palmer, máquina de medición, etc.). Para estos casos existe la posibilidad de utilizar los **valores empíricos**, que se memorizan en memorias separadas y que permiten corregir las diferencias obtenidas entre el valor real y el teórico.
- **Diferencias que siguen una determinada tendencia**, p. ej., desgaste de herramientas o dilatación térmica del husillo a bolas.
- **Diferencias ocasionales**, p. ej., por variaciones de temperatura, degradación del refrigerante o realización de medidas en puntos con suciedad. Para la determinación de los valores de corrección, el caso ideal solamente comprendería las diferencias dimensionales que siguen una tendencia. Como las diferencias ocasionales nunca se pueden conocer de antemano, se puede definir una estrategia (p. ej., cálculo de un valor medio) que realice el cálculo de un valor de corrección para la diferencia entre el valor real y el teórico.

Promediado

Una operación adecuada ha resultado ser el cálculo de valor medio asociado a una ponderación, de carácter supraordenado, del valor medido.

Al corregir una herramienta se puede seleccionar si la corrección se efectúa directamente basándose en la medición actual o si debe calcularse un valor medio de las diferencias de medidas para varias mediciones con el cual se realizará la corrección.

La fórmula que rige dicha estrategia es:

$$Mi_{\text{nuevo}} = Mi_{\text{antiguo}} - \frac{Mi_{\text{antiguo}} - D_i}{k}$$

Mi_{nuevo}	Nuevo valor medio = Valor de corrección
Mi_{antiguo}	Valor medio antes de realizar la última medición
k	Factor de ponderación para el cálculo del valor medio
D_i	Diferencia medida entre el valor real y el teórico (menos el posible valor empírico)

3.9 Estrategia de medición en la medición de piezas con corrección de herramienta

El cálculo del valor medio tiene en cuenta la tendencia de las desviaciones geométricas de series en operaciones de mecanizado. Se puede seleccionar el valor para el **factor de ponderación k**, a partir del cual se genera el valor medio.

Si se obtiene un nuevo resultado de medida afectado por una desviación dimensional ocasional, éste solamente repercute parcialmente sobre el nuevo valor de corrección de herramienta, dependiendo del factor de ponderación.

Proceso de cálculo del valor medio utilizando diferentes ponderaciones k

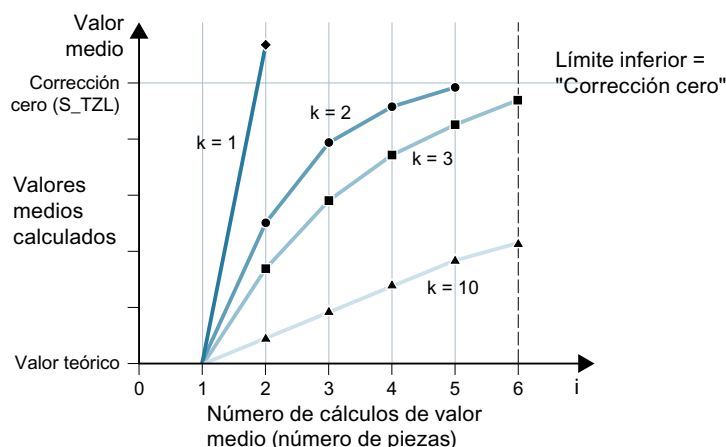


Figura 3-11 Cálculo de valor medio con efecto de la ponderación k

- Cuando mayor sea el valor k, la fórmula reacciona más suavemente cuando se produzcan grandes desviaciones en las medidas, simultáneamente las diferencias ocasionales de medida se reducirán al incrementar el valor k.
- Cuando menor sea el factor k, más variable será el resultado de la fórmula cuando se produzcan desviaciones grandes en las mediciones, y mayor será el efecto de las posibles variaciones ocasionales.
- El valor medio M_i se calcula a partir de 0 incrementando el número de piezas i hasta que el valor medio calculado sobrepase la zona de corrección cero (S_{TZL}). A partir de este límite se corrige el valor medio calculado.
- Si se ha corregido con el valor medio, éste se borra a continuación en la memoria. En consecuencia, la siguiente medición vuelve a empezar con $M_{i_{antiguo}} = 0$.

3.9 Estrategia de medición en la medición de piezas con corrección de herramienta

Tabla 3-1 Ejemplo de cálculo del valor medio y corrección

	Límite inferior = 40 μm (S_TZL = 0.04)			Evolución de los valores medios con dos factores de ponderación distintos	
i	Di [μm]	Mi k = 3 [μm]	Mi k = 2 [μm]		
1.ª medición	30	10	15	Valor medio Valores medios > S_TZL se ejecutan como corrección Corrección cero (S_TZL) Número de cálculos de valor medio (número de piezas) --- k = 2 — k = 3	
2.ª medición	50	23,3	32,5		
3.ª medición	60	35,5	46,2 ③		
4.ª medición	20	30,3	10		
5.ª medición	40	32,6	25		
6.ª medición	50	38,4	37,5		
7.ª medición	50	42,3 ①	43,75 ④		
8.ª medición	30	10	15		
9.ª medición	70	30	42,5 ⑤		
10.ª medición	70	43,3 ②	35		

En las mediciones con los campos marcados, la corrección de herramienta se ejecuta con el valor medio (valor medio calculado > S_TZL):

- Si $k = 3$ en la 7.ª y 10.ª medición (① y ②).
- Si $k = 2$ en la 3.ª, 7.ª y 9.ª medición (③, ④ y ⑤).

3.10 Parámetros para control del resultado de medición y corrección

Para desviaciones dimensionales constantes sin tendencia se puede corregir el resultado en determinadas variantes de medición con un valor empírico.

Para otras correcciones a base de desviaciones en la medición se tienen asignadas bandas de tolerancia de efecto simétrico sobre la cota teórica, que se traducen en reacciones diferentes.

Valor empírico/valor medio EVN (S_EVNUM)

Los valores empíricos sirven para corregir desviaciones **que no siguen ninguna tendencia**.

Nota

Si no se quieren aplicar valores empíricos, se tiene que ajustar $S_EVNUM = 0$.

Los propios valores empíricos se guardan en el dato de operador específico de canal SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE .

EVN indica el número en esta memoria de valores empíricos. La diferencia entre el valor real y teórico, determinada por el ciclo de medida, es corregida conforme a este valor **antes** que todas las demás acciones correctoras.

Este es el caso:

- Al medir piezas con corrección automática de herramienta.
- En la medición de piezas en 1 punto con corrección automática del DO.
- En la medición de herramientas.

El valor medio se refiere exclusivamente a la medición de pieza con corrección automática de herramienta.

En caso de corrección automática de herramienta, los valores medios se calculan a partir de la diferencia entre la medición anterior y la actual. Esta funcionalidad posee especial relevancia dentro de una serie de mecanizado con mediciones en el mismo punto.

La función no tiene que activarse.

Los valores medios se guardan en el dato de operador específico de canal SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE . El número de la memoria de valores medios se transfiere en el ciclo de medida con la variable S_EVNUM.

Zona de confianza TSA (S_TSA)

La zona de confianza actúa en casi todas las variantes de medición y no tiene influencia alguna sobre el cálculo de la corrección; sirve para fines de diagnóstico.

3.10 Parámetros para control del resultado de medición y corrección

Si se alcanza este límite, se puede deducir

- un defecto en el palpador o
- una definición incorrecta de la posición teórica o
- una desviación no admisible de la posición teórica

Nota

Modo AUTOMÁTICO

Se interrumpe el modo AUTOMÁTICO y el programa no puede continuar. El operario recibirá un texto de alarma en la pantalla.

Control de diferencia dimensional DIF (S_TDIF)

DIF solo actúa en la medición de piezas con corrección automática de herramienta, así como en la medición de herramientas.

Este límite tampoco tiene influencia alguna sobre el cálculo de la corrección. Al alcanzarlo, la herramienta está seguramente gastada y debe ser sustituida.

Nota

Se visualiza un texto de alarma al operario y el programa puede continuar pulsando la tecla "Marcha CN".

Este límite de tolerancia lo utiliza generalmente el PLC para la gestión de herramientas (herramienta duplo o gemela, control del desgaste).

Tolerancia de la pieza: límite inferior TLL (S_TLL), límite superior TUL (S_TUL)

Ambos parámetros solo actúan en la medición de piezas en lo que se refiere a la corrección de herramientas.

Si se seleccionan valores asimétricos para los parámetros de tolerancia TLL y TUL, el valor teórico $\varnothing S$ se adapta dentro del ciclo de manera que se encuentre en el centro de un margen de tolerancia simétrico recién creado internamente. Estos valores modificados se guardan en los parámetros de resultados siguientes:

- `_OVR[0]`: valor teórico
- `_OVR[8]`: límite superior de tolerancia
- `_OVR[12]`: límite inferior de tolerancia.

Los parámetros introducidos por el usuario TLL, TUL y $\varnothing S$ no cambian.

Ejemplo: TUL= 0.0, TLL= -0.004, $\varnothing S$ = 10

El resultado es: `_OVR[8]` = 0.002, `_OVR[12]` = -0.002, `_OVR[0]` = 9.998

Si en la corrección de herramienta se trabaja con cálculo de valor medio y la diferencia de medidas se encuentra en un rango entre "Tolerancia 2/3 de la pieza" (S_TMV) y "Control de diferencia dimensional" (S_TDIF), la diferencia de medidas se aplica al 100% como corrección de

3.10 Parámetros para control del resultado de medición y corrección

herramienta y el valor medio anterior se borra. De esta manera se pueden realizar rápidamente correcciones cuando se produzcan grandes diferencias dimensionales.

Nota

Si la diferencia de medidas sobrepasa uno de los límites de tolerancia de la pieza, al operario se le muestra "creces" (tolerancia rebasada por exceso) o "subdimensionado" (tolerancia rebasada por defecto), en función de la situación de la tolerancia. En CYCLE995, TUL es el límite superior de tolerancia de la desviación angular.

Tolerancia 2/3 de la pieza TMV (S_TMV)

TMV solo actúa en caso de medición de piezas con corrección automática de herramienta.

Dentro del rango "Límite inferior" y "Tolerancia 2/3 de la pieza" se efectúa el cálculo del valor medio según la fórmula descrita en el apt. "Estrategia de medición".

Nota

Mi_{nuevo} se compara con la zona de corrección cero:

- Si Mi_{nuevo} es **mayor**, entonces se realiza una corrección en el valor Mi_{nuevo} y se borra el antiguo valor medio.
- Si Mi_{nuevo} es **menor**, entonces no se realiza ninguna corrección. De esta manera se evitan correcciones "escalonadas".

Factor de ponderación para calcular el valor medio FW (S_K)

FW solo actúa en caso de medición de piezas con corrección automática de herramienta. El factor de ponderación permite discriminar de forma diferente una medición individual.

De esta manera es posible limitar el efecto de la última medición sobre la corrección de herramienta, dependiendo de FW.

Zona de corrección cero TZL (S_TZL)

TZL actúa con

- medición de piezas con corrección automática de herramienta,
- medición de herramientas y calibrado de palpadores de herramienta y pieza.

Esta zona de tolerancia corresponde a la magnitud de las desviaciones máximas admisibles accidentalmente. Se debe determinar para cada máquina.


Dentro de esta banda no se realiza corrección de herramienta.

Sin embargo, con la diferencia real-teórica medida, eventualmente corregida en el valor empírico, se actualiza y se memoriza de nuevo el valor medio de este punto en caso de medición de piezas con corrección automática de herramienta.

3.10 Parámetros para control del resultado de medición y corrección

Las bandas de tolerancia (rango permitido para la tolerancia dimensional) y las reacciones resultantes se describen a continuación:


- **Al medir piezas con corrección automática de herramienta**

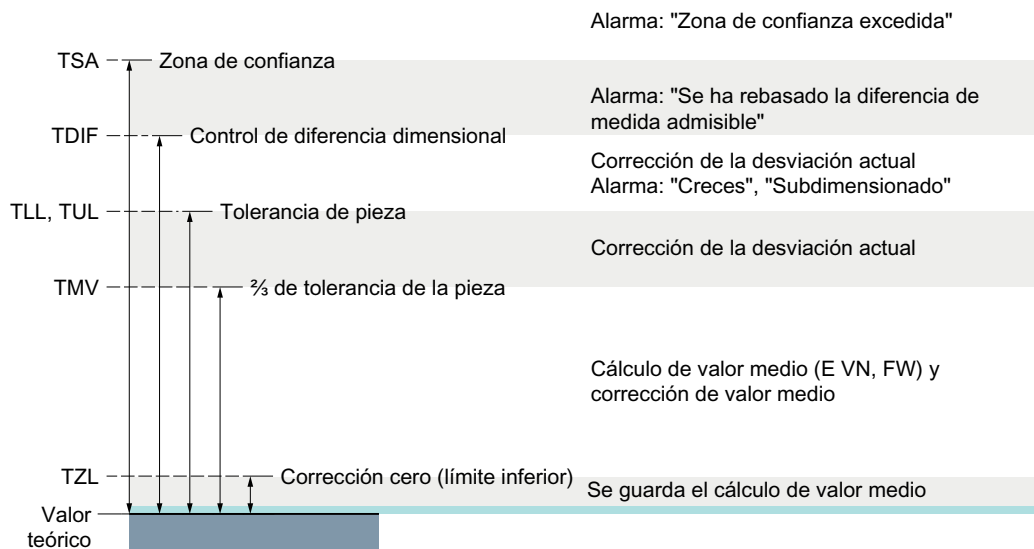

Nota


En los ciclos de medida, la medida teórica de la pieza se coloca, por razones de simetría, en el centro del límite de tolerancia $\pm$ admisible.

- **Al medir herramientas**

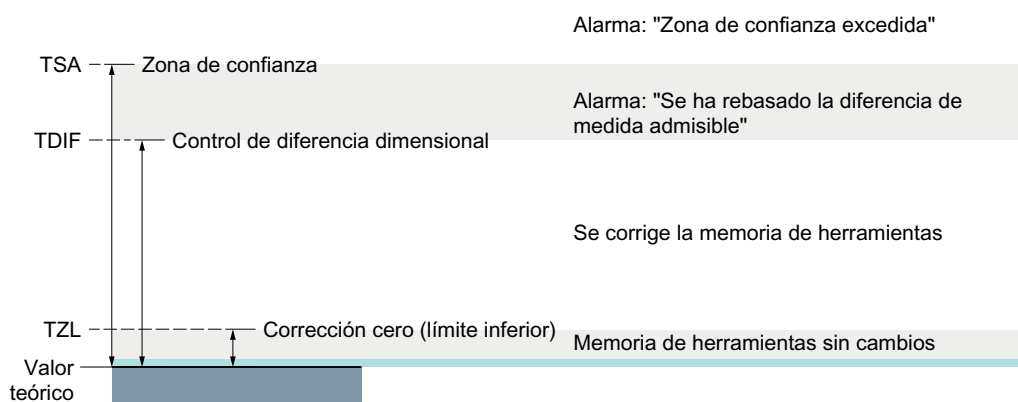


3.10 Parámetros para control del resultado de medición y corrección


- **Al medir piezas con corrección del decalaje de origen**

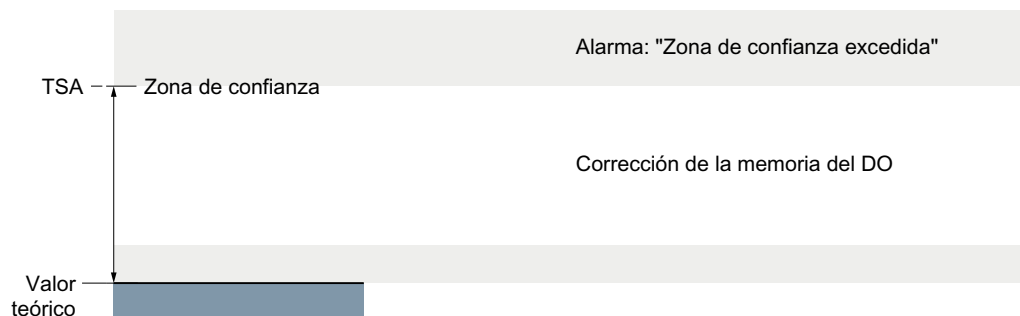

- **Al calibrar palpadores de pieza**

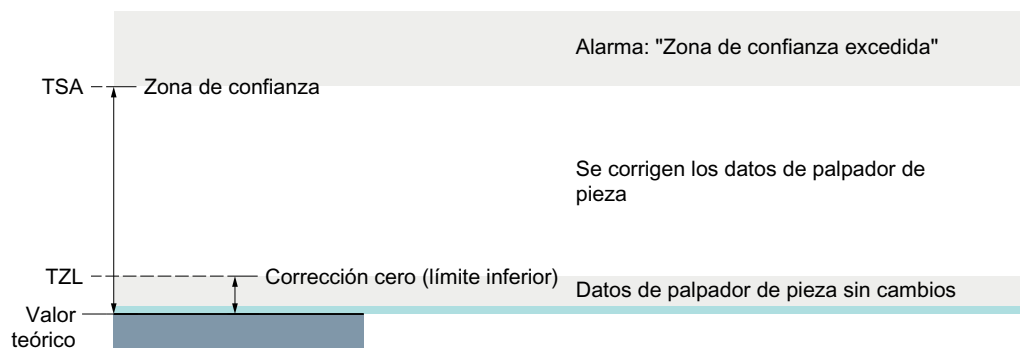


- **Al calibrar palpadores de herramienta**

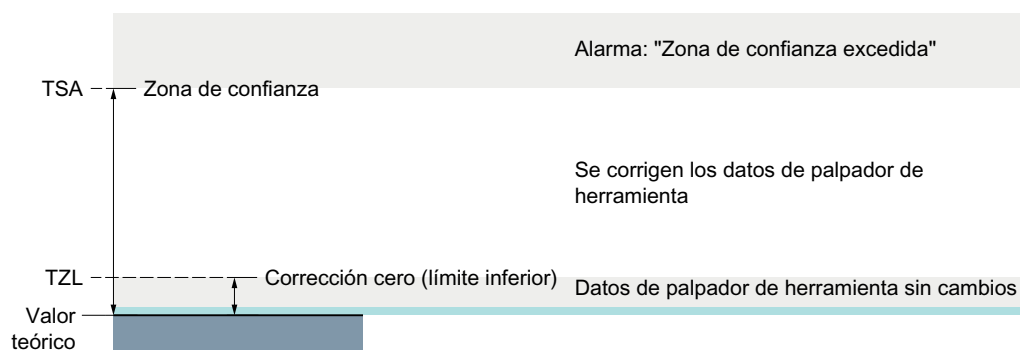

3.11 Efecto de los valores empírico y medio y de los parámetros de tolerancia

El diagrama de flujo siguiente representa el principio del efecto de los valores empírico y medio y de los parámetros de tolerancia por medio de la medición de piezas con corrección automática de herramienta.

3.11 Efecto de los valores empírico y medio y de los parámetros de tolerancia

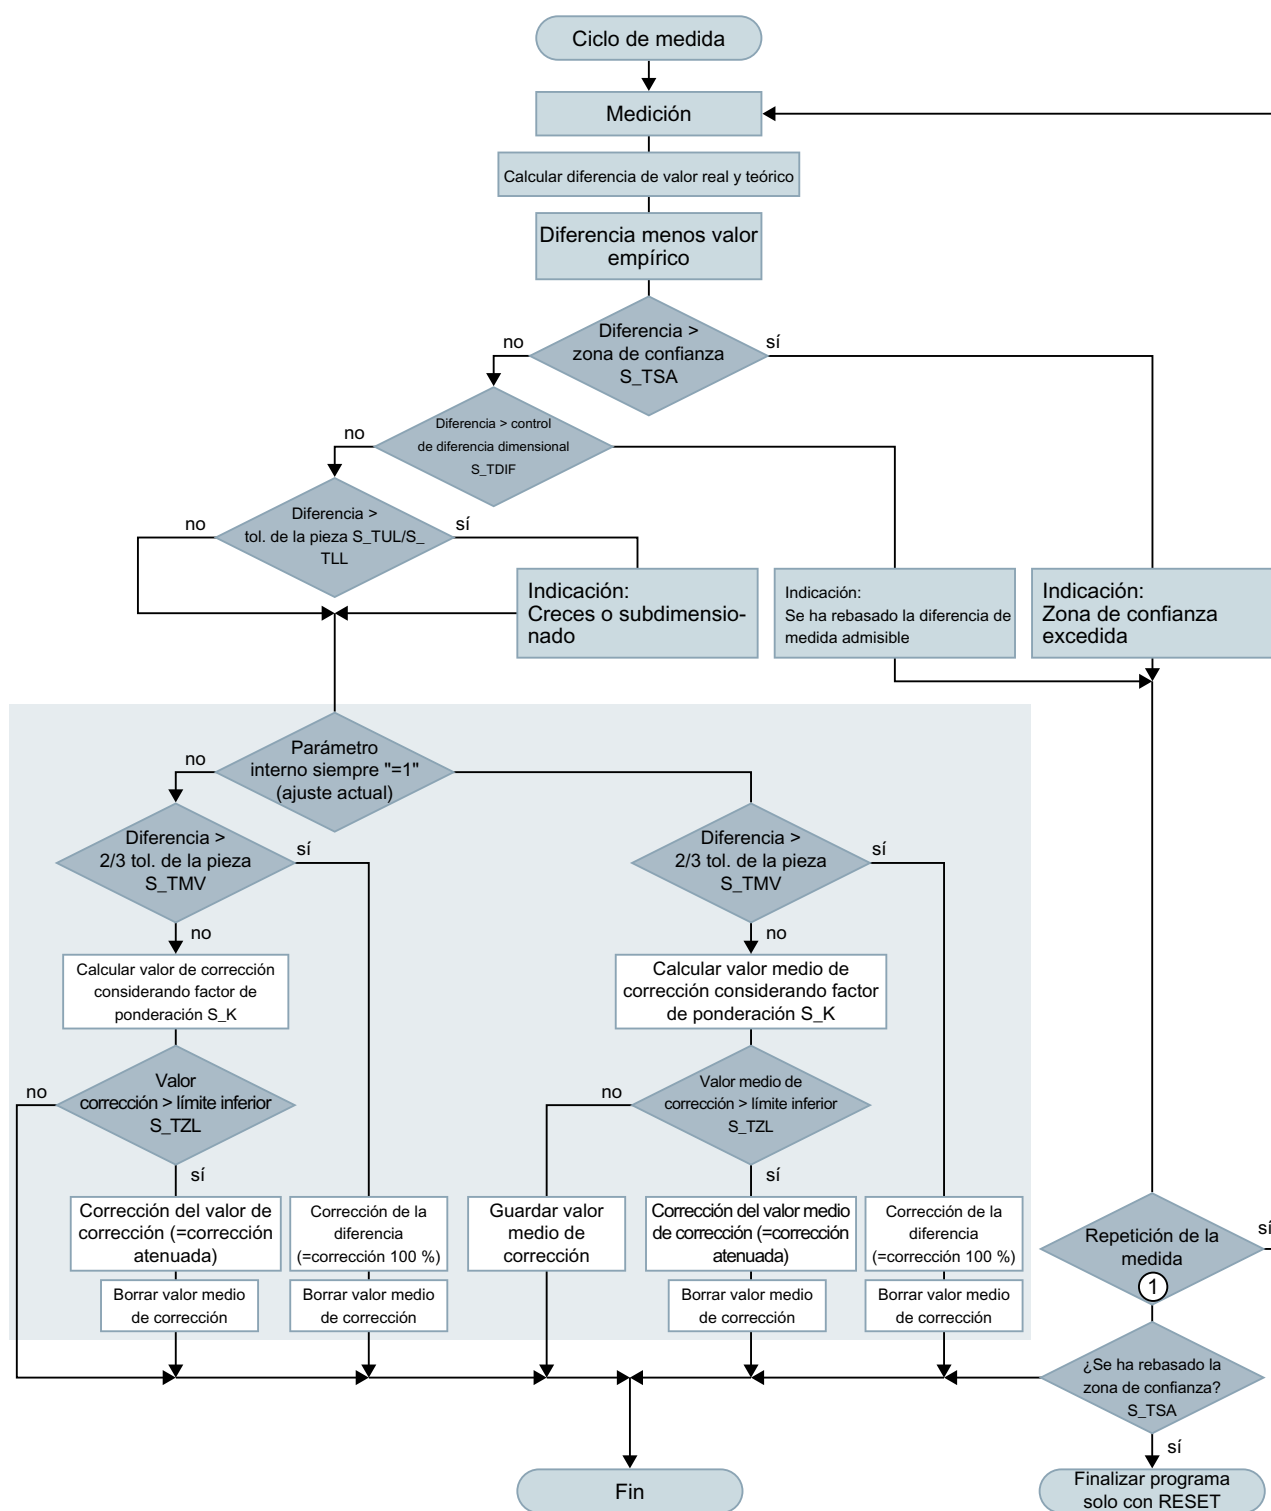

3.12 Estrategia de corrección de la herramienta

3.12.1 Estrategia de corrección de herramienta para la medición de pieza respecto a grupos de herramientas (herramientas de sustitución)

Para la corrección de herramienta tras la medición de pieza, por lo general los ciclos de medida comprueban los siguientes estados de herramienta:

- "Herramienta activa" y
- "La herramienta estaba en uso"

Solo se corrigen herramientas con este estado siempre y cuando no estén bloqueadas.

Comportamiento de los ciclos de medida en detalle

Estado	Comportamiento de corrección
Exactamente una herramienta de un grupo de herramientas tiene el estado: • "Herramienta activa" y • "La herramienta estaba en uso"	Esta herramienta se corrige. Si la herramienta tiene el estado "bloqueado", se emite la alarma de ciclos 61404 "No se pudo ejecutar la corrección de la herramienta".
No se ha encontrado ninguna herramienta con ese nombre.	No se corrige, sino que se emite la alarma de ciclo 61343 "La herramienta no existe".
En el grupo de herramientas no se ha encontrado ninguna herramienta con el estado arriba indicado.	No se corrige, sino que se emite la alarma de ciclo 61404 "No se pudo ejecutar la corrección de la herramienta".
En el grupo de herramientas se han encontrado varias herramientas con el estado arriba indicado.	No se corrige, sino que se emite la alarma de ciclo 61344 "Hay varias herramientas activas".

3.13 Subprogramas para los ciclos de medida

3.13.1 CYCLE116: Cálculo de centro y radio de una circunferencia

Funcionamiento

Este ciclo calcula a partir de tres o cuatro puntos ubicados en el mismo plano, el centro y el radio de la circunferencia a la que pertenecen.

Para poder utilizar este ciclo de forma universal, deberá parametrizarse a través de una lista de parámetros.

Como parámetro se deberá pasar una matriz de variables REAL de longitud 13.

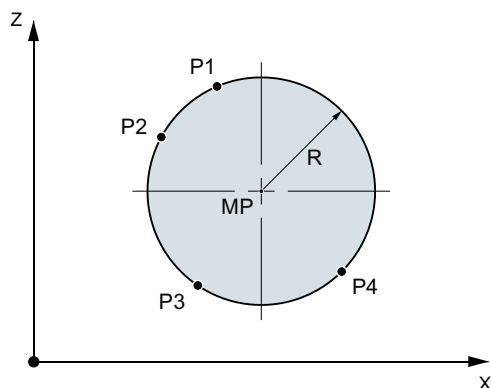


Figura 3-12 Cálculo de datos de circunferencia a partir de 4 puntos

Programación

```
CYCLE116 (_CAL[ ], _MODE)
```

Parámetros de transferencia

- Datos de entrada

Parámetro	Tipo de datos	Descripción
_CAL [0]	REAL	Número de puntos para el cálculo (3 o 4)
_CAL [1]	REAL	1.er eje del plano del primer punto
_CAL [2]	REAL	2.º eje del plano del primer punto
_CAL [3]	REAL	1.er eje del plano del segundo punto
_CAL [4]	REAL	2.º eje del plano del segundo punto
_CAL [5]	REAL	1.er eje del plano del tercer punto
_CAL [6]	REAL	2.º eje del plano del tercer punto
_CAL [7]	REAL	1.er eje del plano del cuarto punto
_CAL [8]	REAL	2.º eje del plano del cuarto punto

- Datos de salida

Parámetro	Tipo de datos	Descripción
_CAL [9]	REAL	1.er eje del plano del centro de la circunferencia
_CAL [10]	REAL	2.º eje del plano del centro de la circunferencia
_CAL [11]	REAL	Radio del círculo
_CAL [12]	REAL	Estado del cálculo 0 = cálculo realizado 1 = se ha producido un error
_MODE	INTEGER	Código de error (posible 61316 o 61317)

Nota

Este ciclo se llama como subprograma desde el ciclo de medida CYCLE979, p. ej.

Ejemplo

```
%_N_Kreis_MPF

DEF INT _MODE

DEF REAL _CAL[13]= (3,0,10,-10,0,0,-10,0,0,0,0,0,0) ; especificando 3 puntos
                                                    P1: 0,10
                                                    P2: -10,0
                                                    P3: 0,-10
```


3.13 Subprogramas para los ciclos de medida

CYCLE116(_CAL, _MODE)	;Resultado:
	_CAL[9]=0
	_CAL[10]=0
	_CAL[11]=10
	_CAL[12]=0
	_ALM=0
M0	
STOPRE	
M30	

3.13.2 CYCLE119: Ciclo de cálculo para la determinación de la posición en el espacio

Función

Este ciclo auxiliar calcula tres posiciones reales en el espacio, la desviación de posición y ángulo con respecto al frame activo a partir de tres posiciones teóricas en el espacio (triángulo de referencia). La corrección tiene lugar en el frame seleccionado para ello.

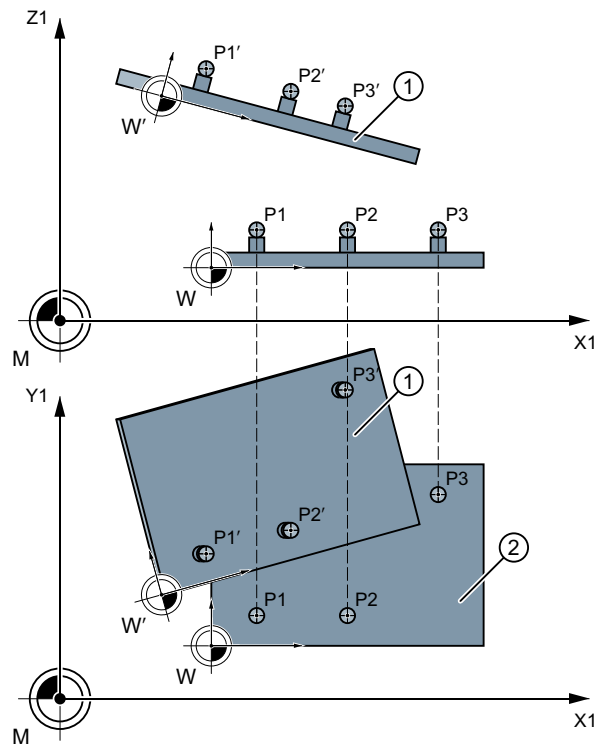

- ① Posición real
- ② Pieza

3 puntos relacionados P1 a P3 (triángulo) con una posición y orientación diferentes en el espacio: P1', P2', P3'

El ciclo Cycle119 lo llama el ciclo de medida CYCLE997 como subprograma, o bien un programa de usuario por separado.

Para el uso universal del ciclo, sus datos se transfieren a través de una interfaz de parámetros.

Programación

```
CYCLE119 (_SETPOINT, _MEASPOINT, _ALARM, _RES, _REFFRAME, _COR,
_RES LIM)
```

Parámetro

Datos de entrada	Tipo de dato	Significado
_SETPOINT [3, 3]	REAL	Campo para 3 posiciones teóricas en el orden 1.er, 2.º, 3.er eje geométrico (X, Y, Z). Estos puntos conforman el triángulo de referencia.
_MEASPOINT [3, 3]	REAL	Campo para 3 posiciones medidas en el orden 1.er, 2.º, 3.er eje geométrico (X, Y, Z). Esta es la posición efectiva en el espacio del triángulo descrito.
_COR	INTEGER	Corrección
		Valores: 0: sin corrección
		1...99: corrección del decalaje de origen en G54...G57, G505..G599
		1000: corrección del decalaje de origen en el último frame básico de canal activo según MD28081
		1011 a 1026: corrección del decalaje de origen en el frame básico de canal
		2000: corrección del decalaje de origen en el frame de sistema para aproximación con contacto y ajuste de valor real (\$P_SETFR).
		9999: corrección del decalaje de origen en el frame activo, frame ajustable G54 a G57, G505 a G599 o con G500 en el último frame básico activo, según \$P_CHBFRMASK
_RESLIM	REAL	Valor límite de distorsión (solo relevante si _COR > 0). Si _RES está bajo este valor límite, se corrige el decalaje de origen; en caso contrario, se emite una alarma.

Los resultados del cálculo se guardan en estos parámetros de transferencia.

Datos de salida	Tipo de dato	Significado
_ALARM	INTEGER	Número de alarma de ciclo para respuesta. (El valor de transferencia debe ser = 0 en la llamada de ciclo.)
_RES	REAL	Resultado del cálculo
		Valores: < 0: No ha podido calcularse ningún frame. Se notifica una alarma (_ALARM > 0)
		>= 0: El cálculo se ha efectuado correctamente. La magnitud del valor es una medida de la distorsión del triángulo, p. ej., por imprecisiones de medición. Es la suma de las desviaciones de cada uno de los puntos en mm.
_REFRAME	FRAME	Frame de resultado, diferencia con respecto al frame activo. Si este frame de resultado se encadena con el frame activo, la posición medida del triángulo recibe la posición teórica deseada (coordenadas de pieza).

Nota**Acerca de la corrección**

El frame que debe corregirse no debe incluir ninguna imagen simétrica ni ningún factor de escala. Si no existe ningún frame básico de canal con G500, se notifica una alarma de ciclo (_ALARM > 0).

Si el ciclo Cycle997 llama al ciclo Cycle119, se activa automáticamente el frame corregido.

Si el ciclo Cycle119 se llama por separado en un programa de usuario, se activan fuera de ese ciclo los nuevos datos del frame con nueva programación del comando G del frame ajustable correspondiente (G500, G54 a ...).

3.13.3 CUST_MEACYC: Programa de usuario antes de/tras la ejecución de la medición

Función

El ciclo CUST_MEACYC se llama en cada ciclo de medida antes y después de la medición.

Puede ser utilizado por el usuario para programar operaciones necesarias antes de iniciar una medición (p. ej., activar palpador).

En el estado de entrega, este ciclo contiene una instrucción CASE que realiza para cada ciclo de medida un salto a una meta con un posterior M17 (Fin del subprograma).

Ejemplo

```
_M977:      ;antes del palpador de pieza con CYCLE977 (medir taladro/eje/ranura/nervio)
GOTOF _AM_WP_MES
;
.....
;
_AM_WP_M   ;antes de la medición general de pieza
ES:
;
;
M17        ;Final del ciclo
```

A partir de las metas de salto pueden programarse acciones que se ejecuten con cada llamada de CYCLE977 (meta _M977) o con la medición de pieza en general (meta _AM_WP_MES).

Información adicional

Encontrará más información en el Manual de puesta en marcha *SINUMERIK 840D sl software básico y software de manejo*.

3.14 Funciones adicionales

3.14.1 Ayuda gráfica de ciclos de medida en el editor de programas

El editor de programas ofrece una ayuda ampliada para ciclos de medida con el fin de insertar llamadas a ciclos de medida en el programa.

Función

Esta ayuda para ciclos de medida ofrece la siguiente funcionalidad:

- Selección de ciclos de medida con pulsadores de menú
- Máscaras de entrada para el ajuste de parámetros con pantallas de ayuda
- Con las diferentes máscaras se genera un código de programa que puede decompilarse.

3.14.2 Visualización de pantallas de resultados

Función

Durante la ejecución de un ciclo de medida se pueden visualizar automáticamente pantallas de resultados de medición. La visualización de resultados de medida puede activarse, desactivarse y parametrizarse desde el ciclo CYCLE150, que también controla la función de documentación. Los decimales de los resultados de medición en su pantalla dependen de las resoluciones de visualización configuradas en el control.

Nota

El CYCLE150 debe programarse antes de la primera llamada del ciclo de medida afectado. La posibilidad que había hasta ahora de controlar la visualización de resultados de medida mediante el dato de operador SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY se mantiene por motivos de compatibilidad.

Visualización de pantallas de resultados

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopMill o el programa de pieza que se desea editar y está abierto en el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza" o "Medir herr."
2. Accione el pulsador de menú "Result. med.". Se abre la ventana de entrada "Resultado de medición".
3. Seleccione la opción deseada en el campo de alternancia.

3.14 Funciones adicionales

En la máscara para pantalla de resultados de medición "activada" puede seleccionarse el modo de visualización de la siguiente manera:

- "Automáticamente 8 s" ... La pantalla de resultados de medición permanece durante un tiempo fijo de 8 s.
- "Marcha CN" ... Con la pantalla de resultados de medición, el ciclo se detiene con M0; con Marcha CN, el ciclo continúa y se deselecta la pantalla de resultados de medición.
- "Con alarma" ... La pantalla de resultados de medición solo se visualiza con las alarmas de ciclo 61303, 61304, 61305 y 61306.

Estas posibilidades de selección se corresponden con las posibilidades que había hasta ahora con SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY .

La visualización de pantallas de resultados de medición y la función de documentación pueden activarse y desactivarse de forma independiente. En cada caso habrá que programar una llamada adicional de CYCLE150.

Cuando finaliza el programa (RESET de canal), la función se desactiva automáticamente; no es necesario programarlo expresamente.

Nota

La posibilidad que había hasta ahora de controlar la visualización de resultados de medida mediante el dato de operador SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY se mantiene por motivos de compatibilidad.

Los ciclos de medida pueden visualizar diferentes pantallas de resultados de medición en función de las diferentes posibilidades de medición:

- Calibrar palpador de herramienta
- Medir herramientas
- Calibrar palpador de pieza
- Medición de piezas

Contenido de pantallas de resultados de medición

Las pantallas de resultados de medición contienen los siguientes datos:

Calibrar palpador de herramienta

- Ciclo de medida, variante de medida y número de canal
- Valores de conmutación del palpador en los sentidos de los ejes y diferencias
- Número del palpador
- Zona de confianza

Medir herramientas

- Ciclo de medida y variante de medida
- Valor real y diferencias para los correctores de herramienta

- Zona de confianza y máxima diferencia permitida
- Nombre T, número D

Calibrar palpador de pieza

- Ciclo de medida y variante de medida
- Valores de conmutación del palpador en los sentidos de los ejes y diferencias
- Desviación de posición (inclinación del palpador) al calibrar en el plano
- Número del palpador
- Zona de confianza

Medición de piezas

- Ciclo de medida y variante de medida
- Valor teórico, valor real y diferencias
- Límites superior e inferior de la banda de tolerancia (con corrección de herramienta)
- Valor de corrección
- Número del palpador
- Zona de confianza y máxima diferencia permitida
- Nombre T, número D y número DL o número de memoria de decalaje de origen en la corrección automática

Ejemplo pantalla de resultados de medición

Please acknowledge with NC-Start

Meas. result CYCLE961 Channel 1

WO calculation corner

	Setpt. value	Cornerpoint coord.	Difference	
X	5.000	4.5600	-0.440	mm
Y	5.000	4.5600	-0.440	mm
Angle alpha1		90.000		deg
Angle to X		0.000		deg
Offset G54		Safe area	1.0000	mm

^

Influenciación del programa para la visualización y desactivación de las pantallas de resultados de medición

La influenciación del programa MRD ("Mostrar resultado de medición") permite activar y desactivar fácilmente llamadas programadas de la pantalla de resultados de medición. Para ello no es necesario modificar el programa.

La influenciación del programa MRD tiene efecto en todas las llamadas de visualización de resultados de medida, independientemente de si están implementadas en el programa mediante llamadas de CYCLE150 o mediante la programación del dato de operador SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY.

3.14.3 Protocolo

3.14.3.1 Generalidades

Función

- Protocolo estándar
Salida de los resultados de medición de los ciclos de medida automáticos en un fichero de protocolo.
Cada variante de medida de los ciclos de medida estándar tiene asignado un protocolo estándar fijo para su contenido. Concuerda, en lo que respecta al contenido, con la pantalla de resultados de medición mostrada en la pantalla. No es preciso que el usuario introduzca contenido en el protocolo.
- Protocolo de usuario
Salida de datos relevantes para el usuario como protocolo aparte o como complemento del protocolo de medida.
El diseño del contenido y del formato son responsabilidad del usuario exclusivamente. Al efecto existe un campo de variables predefinido que incluye el contenido del protocolo.

Es posible realizar la documentación en medios externos como unidades locales, unidades USB o la memoria de programas de pieza, si los hay. El protocolo puede emitirse como texto con formato o como tabla (carácter de separación ";") para seguir editándose en programas de hojas de cálculo.

Los decimales de los resultados de la medición en el protocolo dependen de las resoluciones de visualización configuradas en el control.

Requisitos

Si se documenta en medios externos, como USB o unidades de red, es necesaria la opción "EES" (ver "Manual de puesta en marcha SINUMERIK Operate (IM9)").

Contenido de un protocolo estándar

- Fecha/hora (en las que se escribió el protocolo), nombre del protocolo con su ruta
- Variante de medida
- Valores de entrada más importantes (introducidos en la máscara antes de la medición)
- Objetivo de corrección
- Valores teóricos, valores medidos y diferencias

Se registran tantos decimales como se muestran en la pantalla. Los términos e identificadores de eje se corresponden asimismo con los que se muestran en la pantalla, aunque en su forma completa (no abreviados). La unidad de medida (mm o pulgadas) depende del sistema de medida activo durante la medición.

3.14.3.2 Ciclo de control CYCLE150

Función

La función de documentación se activa mediante una sencilla programación de la llamada del ciclo CYCLE150. La visualización de los resultados y la documentación pueden seleccionarse por separado y controlarse de forma independiente. Los parámetros del ciclo CYCLE150 actúan de forma modal hasta que finalice el programa o se realice un reset; es decir, hasta que se vuelva a producir una llamada de ciclo.

Procedimiento

La documentación la activa o desactiva el programa a través de la correspondiente parametrización del ciclo CYCLE150. Debe programarse una vez al inicio del programa de medición. Solo es necesario volver a programarla antes de la llamada de ciclo de medida pertinente si se modifican los parámetros de entrada. Cuando finaliza el programa (RESET de canal) las funciones se desactivan automáticamente; no es necesario programarlo expresamente.

El programa Shop Mill o el programa de pieza que se desea editar está creado y aparece en el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza" o "Medir herr."
2. Accione el pulsador de menú "Result. med.". Se abre la ventana de entrada "Result. med.".
3. Seleccione la opción deseada en el campo de alternancia (ver la siguiente tabla).

La máscara contiene un campo de selección para activar y desactivar la pantalla de resultados de medición alternando los estados "des"/"con". Incluye también un campo de selección para activar y desactivar el protocolo alternando los estados "des"/"con"/"última medición".

Si los dos campos de selección presentan el estado "des", se ocultan todos los campos de entrada siguientes de la función correspondiente.

Parámetro

Parámetro	Descripción
Imagen de resultados de medición	des/con
Modo de visualización	autom. 8 s/Marcha CN/en caso de alarma
Protocolo	
Tipo de protocolo	Protocolo estándar/protocolo de usuario
Formato de protocolo (en el estándar)	Formato de texto/formato de tabla (extensión de fichero TXT/CSV)
Datos de protocolo	nuevo/añadir

Parámetro	Descripción
Almacenamiento de protocolos	Directorio/como programa de pieza/variable
Nombre del fichero de protocolo	Tipo de fichero conforme al formato de protocolo ajustado

Tipo de protocolo

Al mismo tiempo debe ponerse a disposición del usuario la infraestructura existente para documentar los resultados de medición para sus propios fines (salida de protocolos de usuario). Por tanto, se distingue entre protocolo estándar y protocolo de usuario.

Formato de protocolo

Los protocolos estándar pueden emitirse en dos formatos de protocolo distintos, como formato de texto o de tabla. El formato de texto se basa en la visualización en pantalla de la pantalla de resultados de medición. El formato de tabla es un formato de salida que puede importarse en Excel (u otros programas de hojas de cálculo). Esto permite realizar un tratamiento estadístico de los protocolos de resultados de medición.

La selección del formato de texto/tabla solo es posible para protocolos estándar. En los protocolos de usuario es el usuario el responsable del formato, es decir, en el protocolo de usuario se oculta el campo de selección.

Datos de protocolo

El fichero de protocolo puede volver a crearse o seguir complementándose. Se selecciona a través de los datos de protocolo "nuevo" y "añadir". Con el fichero "nuevo" se borra un fichero existente con el mismo nombre y se crea uno nuevo en el proceso de documentación.

Almacenamiento de protocolos

Para almacenar protocolos se puede indicar la ruta de forma explícita o implícita, es decir, se puede seleccionar "directorio", "como programa de pieza" o "variable".

Con la opción "como programa de pieza" los ciclos de documentación determinan automáticamente la ruta del programa CN de orden superior y el fichero de protocolo se almacena allí. El siguiente campo de entrada para la ruta se oculta. Con la opción "Directorio" existe un campo de entrada adicional en el que se introduce la ruta. No es necesario introducir la ruta, sino que puede seleccionarse a través de un cuadro de diálogo que se abre en la barra vertical de pulsadores adicional (VSK1) "Seleccionar directorio".

Con la opción "variable" se introduce el nombre de la variable en el campo siguiente. El nombre del fichero de protocolo se programa con esta variable. Se puede definir la ruta, aunque no es necesario. En este caso, el fichero de protocolo se encuentra en la misma ruta que el programa CN de orden superior.

El pulsador de menú "Seleccionar directorio" aparece únicamente si en el campo de selección para el almacenamiento de protocolos está ajustada la opción "Directorio".

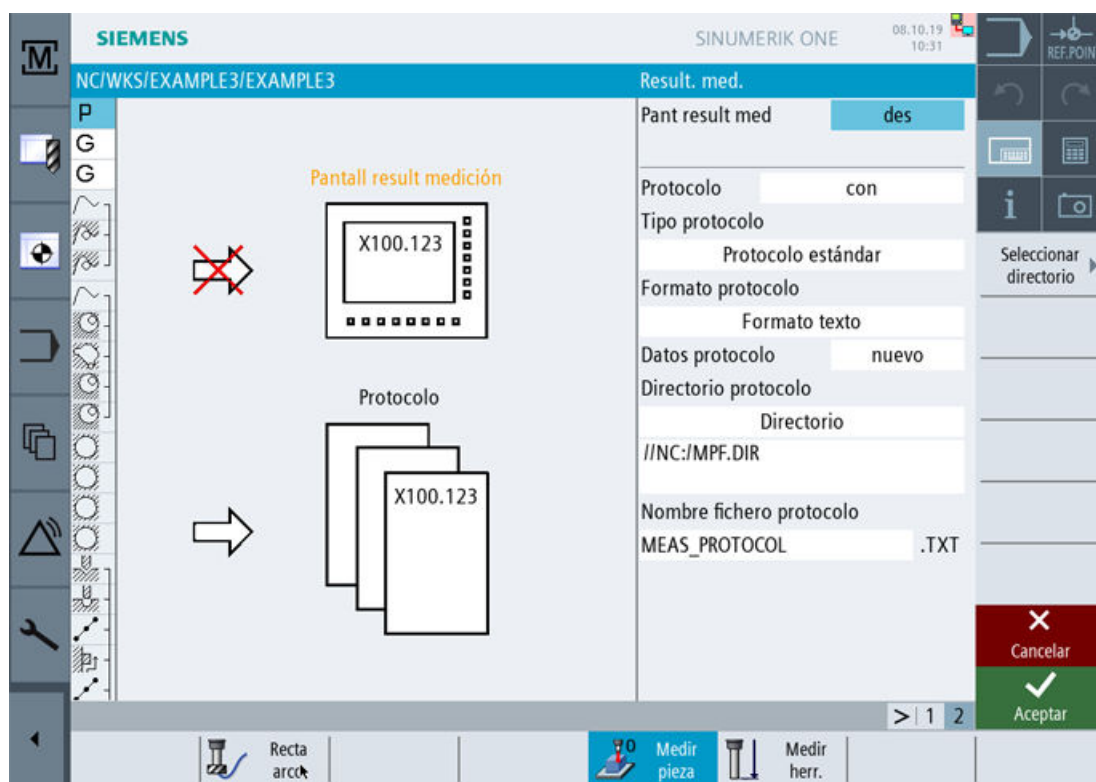


Figura 3-13 Acceso al cuadro de diálogo de selección para el almacenamiento de protocolos

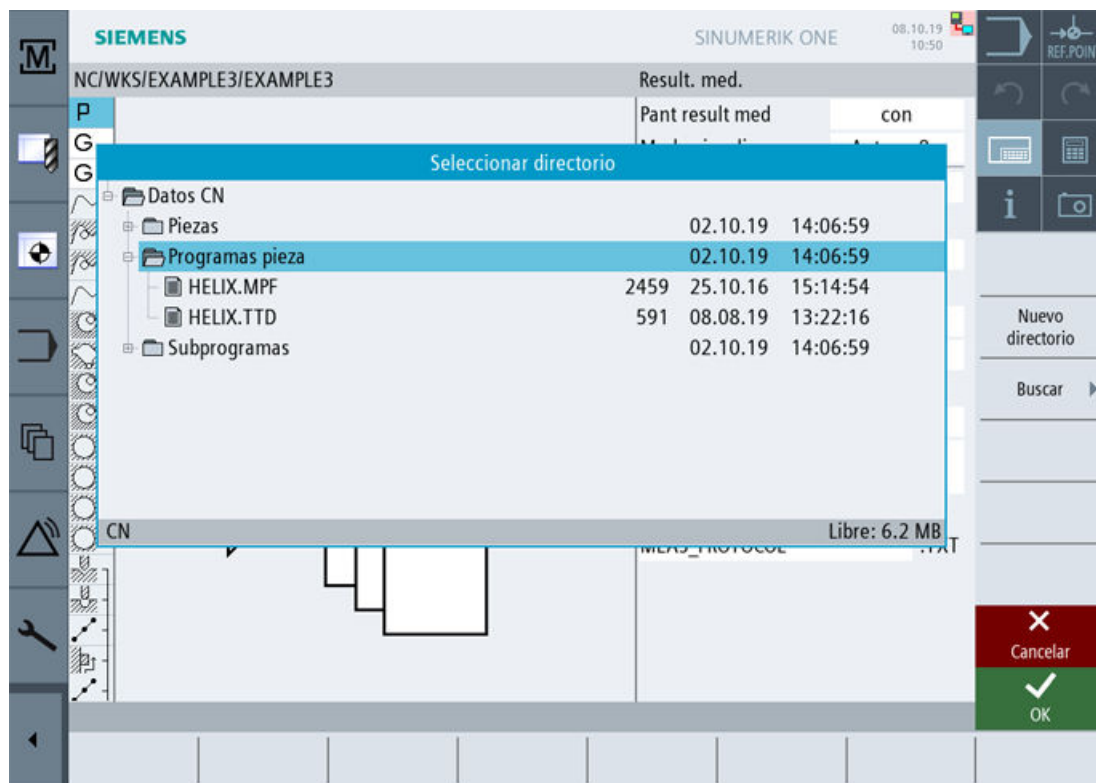


Figura 3-14 Cuadro de diálogo de selección para el almacenamiento de protocolos

Se pueden seleccionar todas las unidades y rutas existentes en el gestor de programas.

- Unidad local
- Datos CN (memoria de programas de pieza)
- Unidades de red, si están conectadas
- USB (si existe)

En el cuadro de diálogo puede seleccionarse solo una ruta o también un fichero existente.

Si se selecciona solo una ruta, la selección con la ruta completa se transfiere a la máscara con el pulsador de menú Aceptar, pero aún se puede modificar. Se introduce el nombre del fichero de protocolo. Si se selecciona un fichero, la ruta y el nombre del fichero completos se transfieren a la máscara, pero aún se pueden modificar.

También es posible introducir el archivo.

Ejemplos del archivo seleccionado:

1. Datos CN -> Pieza -> Pieza "Protocolos"
//NC:/WKS.DIR/PROTOKOLLE.WPD
2. Unidad de protocolos
//d:/Protokolle
3. USB -> Messzyklen_Protokolle
//USB:/01/Messzyklen_Protokolle

Nombre del fichero de protocolo

El nombre del fichero de protocolo se puede elegir libremente. Debe cumplir las reglas establecidas para los nombres de programas de CN o para nombres de ficheros al grabarlos en unidades externas.

Tipo de fichero

Se soportan los siguientes tipos de ficheros:

- Fichero de texto, tipo TXT
- Formato de hoja de cálculo, tipo CSV

Estos tipos de ficheros dependen del formato del protocolo seleccionado.

El tipo de fichero no se puede modificar, solo se muestra.

3.14.3.3 Protocolo "Última medición"

Función

La función "Documentar última medición" se programa mediante una única llamada del ciclo de documentación CYCLE150. No mide, sino que accede a los valores existentes de la última medición que están aún en los parámetros de resultados de los ciclos de medida (variable GUD), y solo se llama un subciclo para documentarlo. Esta función solo resulta útil si durante la medición estaba seleccionado protocolo "des".

Requisitos

La emisión de un protocolo estándar solo es posible si antes ha estado activo un ciclo de medida en el modo automático.

Procedimiento

Se ha creado un programa de pieza para documentar la "Última medición" y este se encuentra en el editor.



1. Se selecciona "Última medición" en el campo de entrada "Protocolo".
2. Se introducen otros parámetros como se ha descrito antes.
3. Accione el pulsador de menú "Aceptar". En el editor aparece la llamada de ciclo generada.

Ejemplo de programación:

```
CYCLE150 (30,11012,"//NC/MPF.DIR/LAST_MEASURE.TXT")  
M30
```

3.14.3.4 Protocolo estándar

Función

Los protocolos estándar representan los resultados de los ciclos de medida en una estructura de protocolos clara. Se pueden emitir tanto en formato de texto como de tabla. El contenido y la estructura están predefinidos.

Requisitos

Los protocolos estándar solo son posibles en combinación con llamadas de ciclos de medida.

Contenido del protocolo

Los protocolos se crean por lo general con textos fijos en inglés. (Las pantallas de resultados de medición aparecen en el idioma de Operate.)

Los protocolos de los ciclos de medida tienen los contenidos y estructuras siguientes:

- Bloque de encabezado - encabezado del protocolo
 - Fecha/hora (en las que se creó el protocolo)
 - Nombre y ruta del fichero de protocolo
 - Nombre del programa de pieza desde el que se ha llamado la función de medición
 - Número de pieza
- Bloque de valores - resultados por punto de medida
 - Número del punto de medida, variante de medida como está programada, hora de medición
variante de medida como texto (p. ej., "1 Hole")
 - Datos sobre el objetivo de corrección
Solo medición (measure only) – sin corrección – o bien
en variantes de medida con corrección de DO: indicación de DO corregido, objetivo de corrección (DO/decalaje fino) – o bien
en variante de medida con corrección de herramienta: nombre de herramienta, número D, tipo de herramienta, objetivo de corrección (longitud/radio, geometría/desgaste)
 - Valores teóricos (Setpoint), valores medidos (Measured), diferencias (Difference) con indicación de los nombres de ejes o los objetos de medida correspondientes (p. ej. "Diámetro") y de la unidad de medida

Procedimiento

La llamada del ciclo de control CYCLE150 se produce siempre al inicio del programa. Después se programan las llamadas de ciclos de medida correspondientes. Si es necesario parametrizar CYCLE150 de forma distinta, se debe llamar de nuevo la parametrización en el punto del programa pertinente.

Ejemplo de programación

N10 G54	
N20 T710 D1 M6	; Llamada de palpador
...	; Posicionamiento, etc.
N50 CYCLE150 (10,1001,"MESSPROT.TXT")	; Activación de la documentación
N60	; 1.ª Medición
CYCLE997 (109,1,1,10,1,5,0,45,0,0,0,5,5,5,10,10,10,0,1,,0,)	
...	; Posicionamiento, etc.
N90	; 2.ª Medición
CYCLE978 (200,,4000001,1,77,2,8,1,1,1,"END_MILL_D8",,0,1.01,0.1,0.1,0.34,1,10001,,1,0)	
...	; Posicionamiento, etc.

3.14 Funciones adicionales

N120 ; 3.ª Medición
 CYCLE998 (100105,10004,0,1,1,1,,1,5,201,1,10,,,,,1
 ,,1,)
 N140 M30

Protocolo en formato de tabla

En la máscara de entrada de CYCLE150 debe seleccionarse "Formato tabla" en "Formato de protocolo". Este formato puede importarse y seguir procesándose en programas de hojas de cálculo.

El "Formato de tabla" viene definido por los siguientes ajustes predeterminados:

Separación de los campos de datos: Punto y coma
 Símbolo decimal: Coma
 Formato de fecha: aaaa-MM-dd
 Número de cifras decimales: Como en la pantalla
 Formato hora: hh:mm:ss

Los protocolos en formato de tabla contienen la misma información que en formato de texto. Para evaluar estadísticamente las series de mediciones estos protocolos requieren una edición posterior en el programa de cálculo correspondiente.

3.14.3.5 Protocolo de usuario

Función

La función se basa en que el usuario defina libremente el contenido de sus líneas de protocolo y lo introduzca en un campo de variables de cadena (longitud de la cadena 200).

Al llamar un nuevo ciclo CYCLE160 se documenta el contenido de este campo de cadena. La documentación comienza siempre con el índice de campo 0 y se documenta hasta que se identifique una cadena vacía (es decir, una cadena de longitud 0).

Para aplicaciones sencillas, en el bloque PGUD hay un campo global de NCK predefinido de variables de cadena:

```
DEF NCK STRING[200] S_PROTTXT[10]
```

Esto significa que se pueden documentar de inmediato 10 líneas.

Si esto no fuera suficiente, el usuario puede asimismo crear en un bloque GUD propio (p. ej., MGUD o UGUD) un segundo campo de cadenas con el nombre predefinido S_USERTXT[n] con la longitud necesaria.

```
DEF NCK STRING[200] S_USERTXT[n]
```

La función de documentación comprueba la presencia de este campo S_USERTXT. Si existe, el contenido de este campo se documenta; si no existe, documenta el contenido de S_PROTTXR.

En el punto del programa en el que se llame a CYCLE160, se lleva a cabo la documentación conforme al objetivo de documentación ajustado por la llamada de CYCLE150, exactamente igual que al documentar resultados de medición.

Con esta función es posible tanto emitir un protocolo completo específico del usuario (sin referencia a la medición) como insertar líneas adicionales en protocolos estándar.

Si se escriben líneas adicionales en protocolos estándar en formato de tabla, el usuario debe encargarse de dar formato a las columnas en esta cadenas (insertar el carácter de separación ";").

Procedimiento

En la máscara de entrada del CYCLE150 para controlar el protocolo se selecciona "Protocolo de usuario".

No hay ninguna diferencia entre el formato de texto y el formato de tabla: es el propio usuario quien determina el contenido. El campo de selección correspondiente se oculta en el protocolo de usuario.

Si se introduce la ruta, se realiza a través del mismo cuadro de diálogo que en el protocolo estándar.

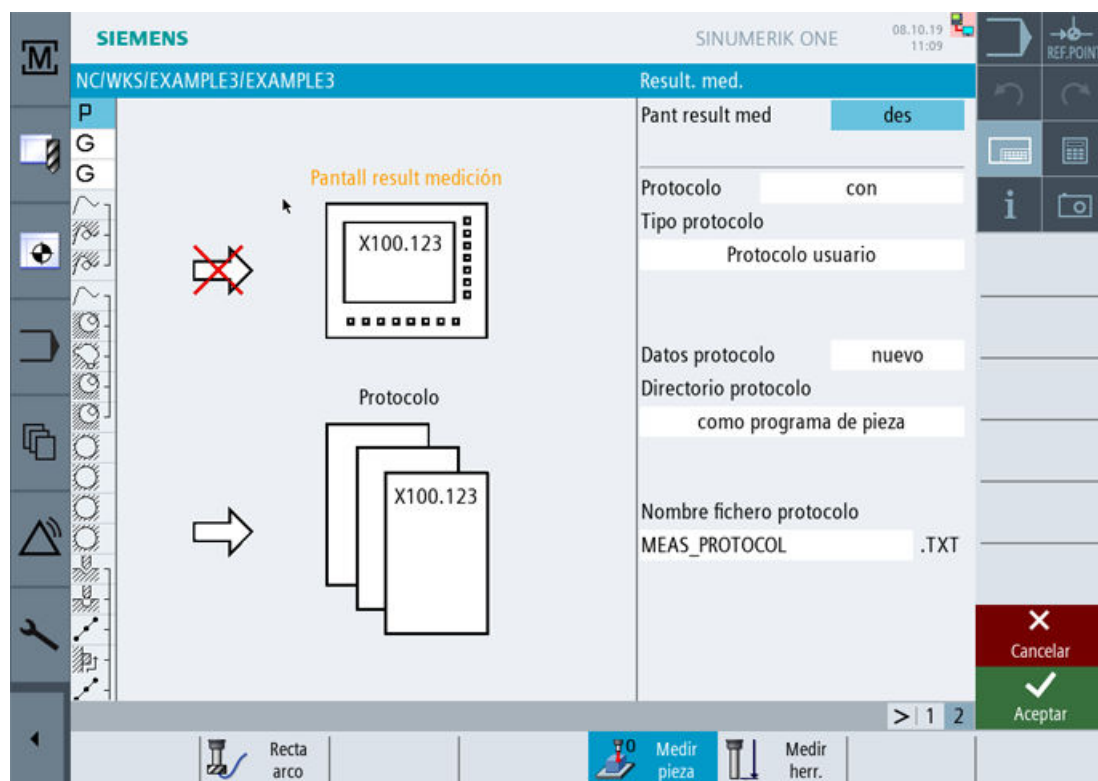


Figura 3-15 Máscara de entrada del protocolo de usuario

En el programa de pieza hay que escribir lo siguiente:

- Llamada CYCLE150 para activar el protocolo de usuario
- Asignación del contenido del protocolo a las variables de cadena predefinidas
- CYCLE160 para la salida del contenido del protocolo

El ciclo CYCLE160 no tiene parámetros de transferencia. El usuario debe programarlo por sí mismo sin máscara de entrada.

Protocolo de usuario de libre definición

Ejemplo de programación:

```

...
N50 CYCLE150 (10,1111,                ; Protocolo CON
"MY_PROT.TXT")
N51 S_USERTXT[0]=REP("")                ; Borrado de datos antiguos del campo
N52 S_USERTXT[0]="MASCHINE:            ; Recopilación del contenido del protocolo
ABC_12345"
N53 S_USERTXT[1]="LOGFILE KOMPENSATIONSDATEN"
N54 S_USERTXT[2]=" "                    ; Programación de líneas vacías: 1 espacio
N55 S_USERTXT[3]="WERT1 = "<<R101
N56 S_USERTXT[4]="WERT2 = "<<R102
N60 CYCLE160                            ; Escritura del protocolo de usuario
...
M30

```

Extracto de protocolo:

```

MASCHINE: ABC_12345
LOGFILE KOMPENSATIONSDATEN

```

```

WERT1 = 123.456

```

```

WERT2 = 789.333

```

Aclaraciones:

- N50 ... La documentación se activa
 - Objetivo: en la misma ruta que en el programa que lo llama
 - El protocolo sigue escribiéndose
 - Tipo de protocolo: protocolo de usuario
 - Protocolo "con"
- N52 - N56 Contenido del protocolo
- N60 ... llamada de CYCLE160: ahora se escriben los datos
- Los valores 1 y 2 reflejan el contenido de los parámetros R R101 y R102 en el momento de emisión del protocolo.

Protocolo estándar con datos de usuario adicionales

Ejemplo de programación:

```

---
N50 CYCLE150 (10,1001,...)              ; Protocolo CON, escritura de encabezado
N51 S_PROTTXT[0]=REP("")                ; Borrado de datos antiguos del campo
N52 S_PROTTXT[0]="BOHRUNG DM 20H7"      ; Descripción de datos de usuario

```

```

N53
S_PROTTXT[1]="GROESSTMAS:20.021"
N54
S_PROTTXT[2]="KLEINSTMAS:20.000"
N55 S_PROTTXT[3]="SPINDELTEMPERATUR:"<<R99<<" GRD"
N60 CYCLE160 ; Escritura de datos de usuario en el protocolo
T="3D_TASTER_FR" D1 M6
G0 X0 Y0 Z5
N70 CYCLE977(201,,4000001,1,24,,,2,8,0,1,1,,,1,"
",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1)
...
M30

```

Extracto de protocolo:

```

*****
*****
Date      : 2013-08-05           Time: 11:59:10
Protocol: /_N_WKS_DIR/_N_WP1_WPD/_PROT_TE_977_BOHR_TXT
Program  : _N_TE_977_BOHR_MPF
Workpiece No: 123
*****
*****

BOHRUNG DM 20H7
GROESSTMAS:20.021
KLEINSTMAS:20.000
SPINDELTEMPERATUR:68.7 GRD

```

```

-----
1                      : 977 / 101           Time: 11:58:10
Results measure: 1 Hole / CYCLE977
-----

```

Correction into: Work offset, Coarse

	G508	
	Coarse [mm]	Rotation [deg]
X	-0.0200	0.0000
Y	0.0300	45.0000
Z	-0.0128	0.0000

Results:	Setpoint	Measured	Difference
X	12.9900	12.9700	-0,0200 mm

3.14 Funciones adicionales

Y	7.5000	7.5300	0.0300 mm
Diameter	24.0000	23.8400	-0,1600 mm

3.14.3.6 Visualización de un protocolo de usuario en forma de pantalla de resultados de medición

Un protocolo de usuario se muestra en forma de pantalla de resultados de medición si se cumplen las siguientes condiciones:

- CYCE150: pantalla de resultados de medición "con"
 - Tipo de protocolo "Protocolo de usuario" O BIEN
 - Protocolo "des"
- Llamada de CYCLE160
Si se selecciona el protocolo "última medición", no se debe llamar a CYCLE160.

Si "MRD" está activado mediante la influenciación de programa, el contenido del campo de variables "S_PROTTEXT" o "S_USERTXT" se muestra en forma de pantalla de resultados de medición. El contenido de la pantalla de resultados se corresponde con el del protocolo. La continuación del programa se realiza con "Marcha" o "Automático", según la selección realizada en CYCLE150. Si el protocolo está en "des", solo se muestra la pantalla de resultados. El modo de visualización "Con alarma" se activa solamente en ciclos de medida.

Ejemplo de programación 1

Si las líneas del protocolo de usuario deben mostrarse con la misma división de columnas que un protocolo estándar en formato de texto, la descripción del formato puede adoptarse de las variables GUD_PROTVAL[35],[36]. Luego, utilizando la palabra clave "SPRINT", se puede programar como se indica:

```
%_N_TEST_3.MPF
CYCLE150 (31,11,"MEAS_PROTOCOL.TXT")
S_PROTTEXT[0]=REP("",10)
S_PROTTEXT[0]="SPRINT(_PROTVAL[35],'''Axis''','''Setpoint''','''Measur
rd''','''Difference''','''Unit''') "
S_PROTTEXT[1]="SPRINT(_PROTVAL[36],'''Z''',R11,R12,R13,S_TXT[3]) "
CYCLE160
M30
```

Explicación

En el protocolo de medición estándar, la salida de los valores de medición se produce por líneas y dividida en 5 columnas estándar. La cadena de formato es la regla de formateo que debe aplicarse a los valores de cada una de estas columnas, separados por comas.

_PROTVAL[35] = Cadena de formato para la representación de los títulos de las columnas (solo texto)

`_PROTVAL[36]` = Cadena de formato para la representación del contenido de las columnas (texto, valores)

`S_TXT[3]` = Medida de longitud del sistema activo (mm o pulgadas)

El inicio y el final de la cadena deben marcarse con comillas ("..."), con la palabra clave `SPRINT` incluida. Si la columna en cuestión solo contiene texto, el identificador de la cadena debe escribirse entre comillas (p. ej., ' "NAME" ').

Ejemplo de programación 2

Al llamar a `CYCLE150` con la función "Última medición" se protocoliza y se muestra el contenido actual del campo de variables (si `MRD` está activo).

```
%_N_LASTMEAS_MPF
CYCLE150 (31, 12, "MEAS_PROTOCOL_LAST.TXT")
M30
```

3.14.3.7 Comportamiento al buscar, realizar simulaciones y con varios canales

Búsqueda de secuencias

Si en la búsqueda de secuencia se ejecuta una llamada de ciclo para el protocolo "con", se guarda este estado. Las siguientes llamadas de ciclo de medida que se ejecuten en el modo de búsqueda de secuencia no documentan nada (ya que tampoco existen resultados de medición). Se documenta entonces a partir del inicio del programa tras lograr el objetivo de búsqueda.

Del mismo modo, al llamar el ciclo para el protocolo "des" se guarda el estado en la búsqueda de secuencia y no se documenta nada a partir del inicio del programa.

Simulación

En la simulación de Operate rige el siguiente comportamiento:

Los programas con llamada de la función de documentación son ejecutables, pero no se crean protocolos.

Los ciclos de medida no devuelven resultados de medición en la simulación, sino que muestran solo los movimientos de desplazamiento a los puntos de medición; por tanto, no hay nada que documentar.

Varios canales

Los programas de medición con documentación pueden ejecutarse en principio en dos canales.

El usuario debe encargarse de que las funciones de medición y documentación se ejecuten una tras otra de canal a canal y no se solapen. Eso se aplica también a los protocolos de usuario.

3.14.4 Reacción a fallo avanzada al medir herramientas

En el modo "headless", puede ser de utilidad definir reacciones adicionales a determinadas alarmas o suprimir la emisión de las alarmas. Con este fin se ha implementado la función "Reacción a fallo avanzada" para la medición de herramientas (CYCLE971 y CYCLE982).

Se soportan las siguientes alarmas:

- 61301 - "El palpador no conecta"
- 61303 - "Zona de confianza excedida"
- 61306 - "Se ha rebasado la diferencia de medida admisible"
- 62320 - "El filo único se encuentra fuera de la diferencia de medidas"

También se escriben los siguientes parámetros GUD:

- _OVI[2] - número de ciclo (971 o 982)
- _OVI[9] - número de alarma

3.14.4.1 Salto de CUST_MEACYC adicional antes de la emisión de alarmas

Con SD54750 \$SNS_MEA_ALARM_MASK bit 16=1, para las alarmas mencionadas anteriormente se salta a la etiqueta _MEACYC_ERROR antes de emitir la alarma a CUST_MEACYC. Tras esta etiqueta se pueden programar reacciones adicionales, p. ej., aproximación del palpador de herramienta. Se puede distinguir entre los diferentes ciclos y números de alarma consultando los parámetros GUD _OVI[2] y _OVI[9].

Ejemplo

```
IF _OVI[2]==971
  IF _OVI[9] == 61303 ; Zona de confianza excedida
    ...
  ENDIF
  ...
ENDIF
...
```

3.14.4.2 Supresión de la emisión de alarmas

Con SD54750 \$SNS_MEA_ALARM_MASK bit 17 = 1, no se emitirán las alarmas mencionadas anteriormente. El bit 17 solo actúa en combinación con SD54750 bit 16.

Nota

La alarma 61301 "El palpador no conecta" no apunta necesariamente a una rotura de herramienta. Se indica que no hay ninguna señal de conmutación del palpador. También podría deberse a un problema de conexión entre el palpador y el control.

Variantes de medida

4.1 Requisitos generales

4.1.1 Vista general de los ciclos de medida

Función de los ciclos de medida

La siguiente tabla describe todas las funciones de los ciclos de medida para las tecnologías Tornear y Fresar.

Tabla 4-1 Ciclos de medida

Ciclo de medida	Descripción	Variantes de medida
CYCLE973 ²⁾	Con este ciclo de medida se puede calibrar un palpador de pieza en una superficie de la pieza o en una ranura.	- Calibración palpador: longitud - Calibración palpador: radio en superficie - Calibración palpador: palpador en ranura
CYCLE974 ²⁾	Con este ciclo de medida se puede determinar el origen de la pieza en el eje de medición seleccionado o una corrección de herramienta con la medición en 1 punto.	- Medición Torneado: borde delantero - Medición Torneado: diámetro interior - Medición Torneado: diámetro exterior
CYCLE994 ²⁾	Con este ciclo de medida el origen de la pieza se puede determinar en el eje de medición seleccionado con la medición en 2 puntos. Para ello se realiza automáticamente el desplazamiento a dos puntos de medición diametralmente opuestos de forma sucesiva.	- Medición Torneado: diámetro interior - Medición Torneado: diámetro exterior
CYCLE976	Con este ciclo de medida se puede calibrar un palpador de pieza en un anillo o esfera de calibración, ya sea en el plano de trabajo o en un borde, para un eje y sentido determinados.	- Calibración palpador: longitud en superficie - Calibración palpador: radio en anillo - Calibración palpador: radio en borde - Calibración palpador: calibración en esfera
CYCLE961	Con este ciclo de medida, la posición de una esquina de una pieza (interior o exterior) se puede determinar y utilizar como decalaje de origen.	- Esquina: ángulo recto - Esquina: ángulo cualquiera
CYCLE977	Con este ciclo de medida se puede determinar el centro del plano y también la anchura o el diámetro.	- Distancia borde: ranura - Distancia borde: nervio - Taladro: caja rectangular - Taladro: 1 taladro - Saliente: saliente rectangular - Saliente: 1 saliente circular
CYCLE978	Con este ciclo de medida se puede medir la posición de un borde en el sistema de coordenadas de pieza.	Distancia borde: definir borde

4.1 Requisitos generales

Ciclo de medida	Descripción	Variantes de medida
CYCLE979	Con este ciclo de medida se puede medir el centro del plano y el radio de segmentos circulares.	- Taladro: segmento circular interior - Saliente: segmento circular exterior
CYCLE995	Con este ciclo de medida puede medirse la angularidad del cabezal en una máquina herramienta.	3D: desviación angular cabezal
CYCLE996	Con este ciclo de medida se pueden determinar datos relevantes para transformaciones cinemáticas que contienen ejes giratorios.	3D: cinemática
CYCLE9960	Con este ciclo de medida se pueden determinar datos relevantes para transformaciones cinemáticas que contienen ejes giratorios.	3D: cinemática
CYCLE997	Con este ciclo de medida se pueden determinar el centro y el diámetro de una esfera. Asimismo, es posible medir los centros de tres esferas distribuidas. La posición del plano formado por los centros de las tres esferas se determina en relación con el plano de trabajo en el sistema de coordenadas de pieza.	3D: esfera 3D: 3 esferas
CYCLE998	Con este ciclo de medida se determina la posición angular de una superficie (plano) referida al plano de trabajo, así como el ángulo de bordes en el sistema de coordenadas de pieza.	- Distancia borde: alinear borde 3D: alinear plano
CYCLE971 ¹⁾	Este ciclo de medida sirve para calibrar un palpador de herramienta y para medir la longitud y/o el radio de una fresa.	- Calibración palpador - Medición herramienta
CYCLE982 ²⁾	Este ciclo de medida sirve para calibrar un palpador de herramienta y medir herramientas de torneear, taladrar y fresar en tornos.	- Calibración palpador - Herramienta de torneear - Fresa - Broca


¹⁾ Solo para la tecnología Fresar

²⁾ Solo para la tecnología Torneear


4.1.2 Selección de las variantes de medida mediante pulsadores de menú (Tornear)

A continuación se representan las variantes de medida de la tecnología de torneado como árbol de menú en el editor de programas. En la representación se muestran todas las variantes de medida existentes en el control. No obstante, en una instalación concreta solo se pueden seleccionar las operaciones posibles de acuerdo con la tecnología ampliada ajustada.









Árbol de menú de tecnología Tornear

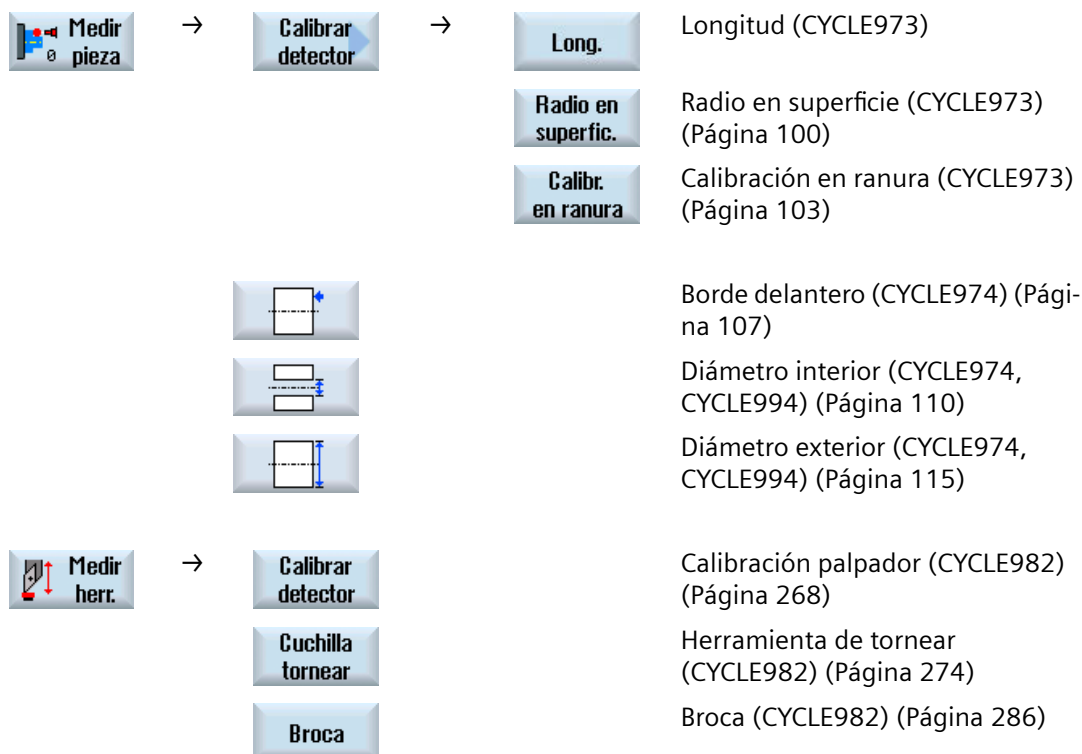

Los siguientes pulsadores de menú se muestran **solo** si está ajustada la tecnología ampliada de fresado (dato específico de canal MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 2).

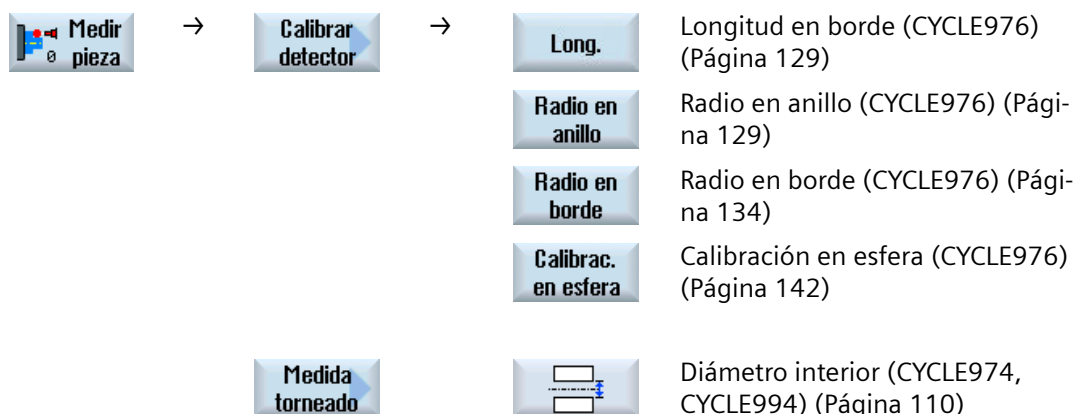

        4.1 Requisitos generales

	→		Definir borde (CYCLE978) (Página 146)
			Alinear borde (CYCLE998) (Página 152)
			Ranura (CYCLE977) (Página 159)
			Nervio (CYCLE977) (Página 165)
	→		Esquina rectangular (CYCLE961) (Página 171)
			Ángulo cualquiera (CYCLE961) (Página 176)
	→		Caja rectangular (CYCLE977) (Página 181)
			1 taladro (CYCLE977) (Página 188)
			Segmento circular interior (CYCLE979) (Página 194)
	→		Saliente rectangular (CYCLE977) (Página 200)
			1 saliente circular (CYCLE977) (Página 205)
			Segmento circular exterior (CYCLE979) (Página 211)
	→		Alinear plano (CYCLE998) (Página 217)
			El pulsador de menú "3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 1 = 1.
			Esfera (CYCLE997) (Página 222)
			3 esferas (CYCLE997) (Página 228)
			Desviación angular cabezal (CYCLE995) (Página 233)
			El pulsador de menú "Desviación angular cabezal" se muestra únicamente en el programa en código G.



Medir cinemática completa
(CYCLE9960) (Página 237)

El pulsador de menú "Cinemática" se muestra en el programa en código G tan solo si está activada la opción "Medir cinemática".



Fresa (CYCLE982) (Página 279)

Consulte también

Calibración palpador: longitud (CYCLE973) (Página 97)


Medición de pieza en máquina con tecnología combinada (Página 262)

4.1.3 Selección de las variantes de medida mediante pulsadores de menú (Fresar)

A continuación se representan las variantes de medida de la tecnología de fresado como árbol de menú en el editor de programas.

En la representación se muestran todas las variantes de medida existentes en el control. No obstante, en una instalación concreta solo se pueden seleccionar las operaciones posibles de acuerdo con la tecnología ampliada ajustada.

Árbol de menú de tecnología Fresar

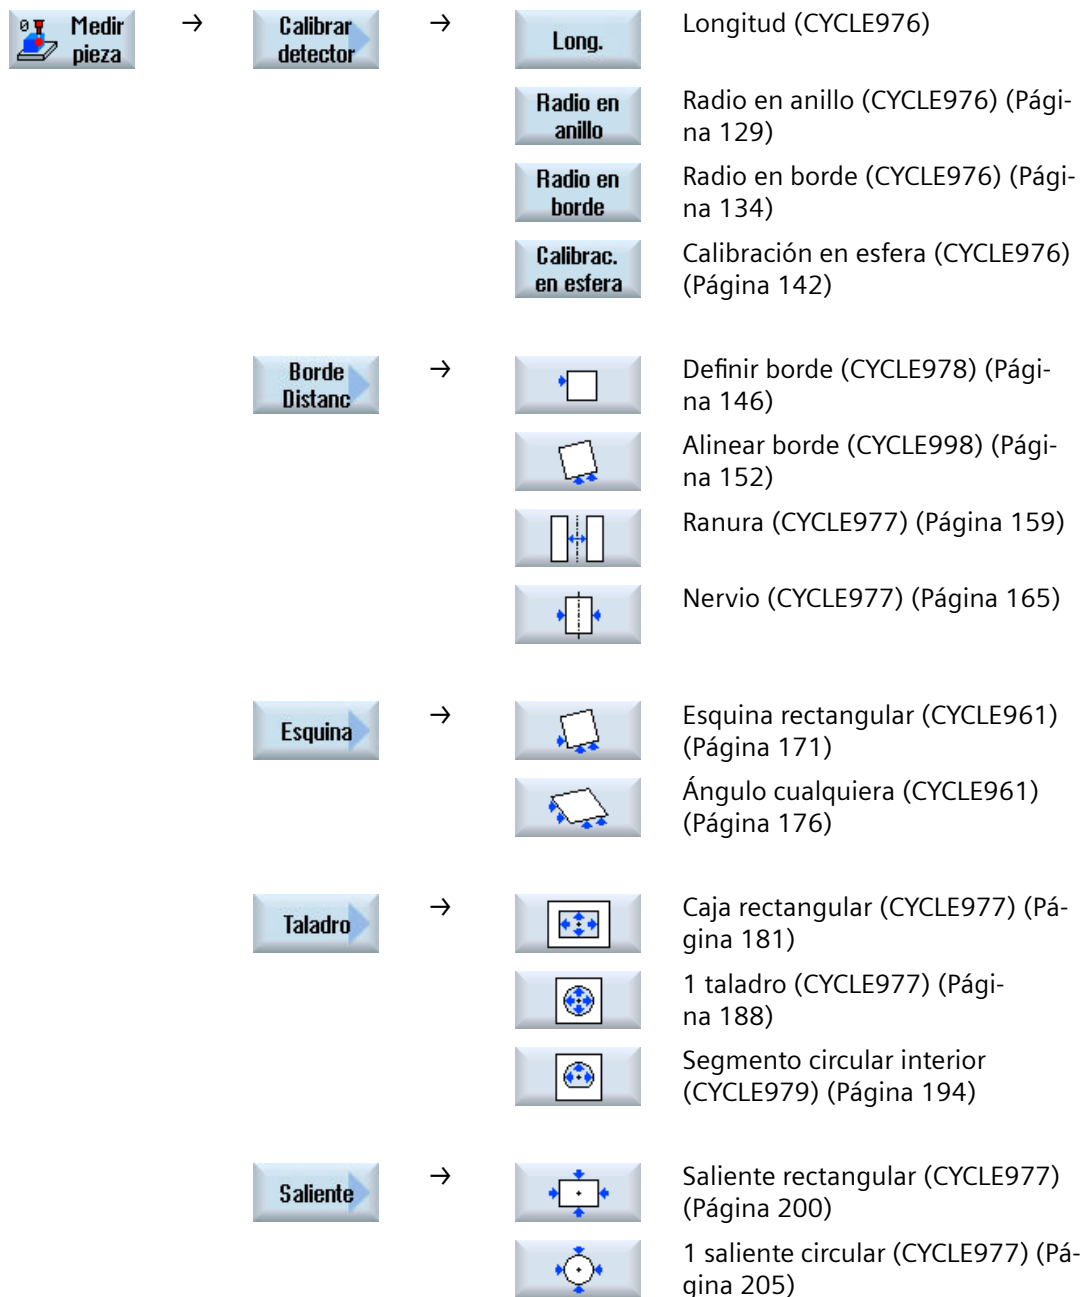

El pulsador de menú "3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNC-TION_MASK_PIECE está ajustado el bit 1 = 1.



Segmento circular exterior (CYCLE979) (Página 211)

Alinear plano (CYCLE998) (Página 217)



Esfera (CYCLE997) (Página 222)



3 esferas (CYCLE997) (Página 228)



Desviación angular cabezal (CYCLE995) (Página 233)

El pulsador de menú "Desviación angular cabezal" se muestra únicamente en el programa en código G.



Medir cinemática completa (CYCLE9960) (Página 237)

El pulsador de menú "Cinemática" se muestra en el programa en código G tan solo si está ajustada la opción "Medir cinemática".



Calibración palpador (CYCLE971) (Página 296)

Fresa o broca (CYCLE971) (Página 303)

Fresa o broca (CYCLE971) (Página 303)

Los siguientes pulsadores de menú solo se muestran si está ajustada la tecnología ampliada "Tornear" (dato específico de canal MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1).



Herramienta de tornear (CYCLE982) (Página 274)

Consulte también

Calibración palpador: Calibración en ranura (CYCLE973) (Página 103)

Medición Torneado: Borde delantero (CYCLE974) (Página 107)

Medición Torneado: Diámetro interior (CYCLE974, CYCLE994) (Página 110)

Medición Torneado: Diámetro exterior (CYCLE974, CYCLE994) (Página 115)

4.1.4 Parámetros de resultados**Definición**

Los parámetros de resultado son resultados de medición generados por los ciclos de medida.

Parámetro	Tipo	Descripción
_OVR[]	REAL	Parámetros de resultados, número real: valores teóricos, valores reales, diferencias, valores de corrección, etc.
_OVI[]	INTEGER	Parámetros de resultados, enteros

Llamada

Los parámetros de resultados de los ciclos de medida están consignados en las variables de usuario específicas del canal. Estas pueden llamarse desde el campo de manejo de la manera siguiente:



1. Accione el pulsador de menú "Parámetros".



3. Accione el pulsador de menú "Variables de usuario".

En la ventana "Variables de usuario específicas de canal" se muestran los parámetros de resultados _OVR[] y _OVI[].



2. Accione el pulsador de menú "GUD de canal".

Nota

Si no solo hay variables SGUD disponibles, debe seleccionarse "SGUD" con el pulsador de menú "Selección GUD".

Variantes de medida

En las distintas variantes de medición se describe qué parámetros de resultados son emitidos por los ciclos de medida.

Algunas variantes de medida suministran parámetros de resultados adicionales en la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección en DO; ver apartado Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.2 Medición pieza (Tornear)

4.2.1 Generalidades

Los siguientes ciclos de medida están previstos para el uso en tornos.

Cabezal

En los ciclos de medida, los comandos de cabezal se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.

Cuando los ciclos de medida se utilizan en máquinas de varios cabezales, el cabezal en cuestión debe definirse como cabezal maestro antes de la llamada al ciclo.

Nota

Una medición exacta exige un palpador calibrado en las condiciones de medición; es decir, que coincidan el plano de trabajo y la velocidad de medición en la medición y en el calibrado.

En caso de uso del palpador en el cabezal para herramientas accionadas también se tiene que considerar la orientación del cabezal. Las desviaciones pueden causar errores de medición.

Más información en: Manual de programación *Programación CN*

Programación de diámetro, sistema de medida

Los ciclos de medida en Torneado trabajan con el plano actual G18.

Las especificaciones de valores del eje de refrentado (X) de los ciclos de medida de Torneado se efectúan en el diámetro (DIAMON). Los ciclos de medida en Torneado (*CYCLE973*, *CYCLE974* y *CYCLE994*) también trabajan internamente con programación activa de diámetros (DIAMON).

El sistema de medida (sistema base) de la máquina puede ser diferente al de la pieza.

Al medir la pieza en PULGADAS en una máquina métrica se debe utilizar el comando G G700.

Al medir la pieza en mm en una máquina en PULGADAS se debe utilizar el comando G G710.

Información sobre la medición en combinación con un 3.er eje, ver capítulo Medición ampliada (Página 122).

Nota

En el anexo Modificaciones a partir de la versión SW4.4 de los ciclos (Página 361) encontrará una lista de asignación/correspondencias de los parámetros de ciclo de medida utilizados, los datos de máquina y los datos de operador para las versiones de ciclo de medida 7.5, 2.6 y 4.4.

4.2.2 Calibración palpador: longitud (CYCLE973)

Función

Solo aplicable a torno sin la tecnología Fresado.

Con esta variante de medida se puede calibrar un palpador de pieza con las posiciones de filo SL=5 a 8 en una superficie conocida (referida a la pieza). De este modo, se determinan los puntos de conmutación del palpador.

Opcionalmente, a través del parámetro "Adaptar longitud de herramienta" se puede registrar la longitud real en la memoria de corrección de herramienta.

Principio de medición

La posición de conmutación determinada del palpador de pieza en un eje se calcula con la longitud del palpador en cuestión. El punto de conmutación calculado se determina en el eje y el sentido correspondientes y se registra en el juego de datos de calibración seleccionado (campo de datos de calibración) del palpador de pieza.

El palpador se desplaza hacia la superficie de calibrado (p. ej. pieza) en la dirección de medición.

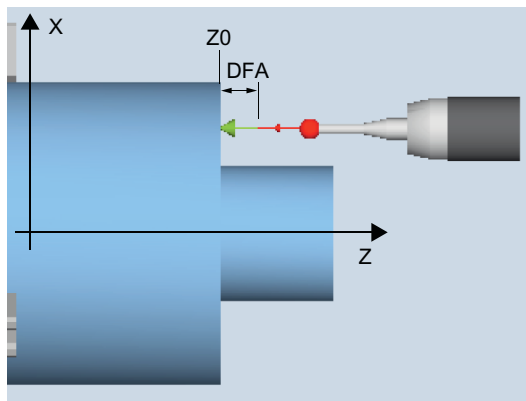


Figura 4-1 Calibración: Longitud en superficie (CYCLE973), ejemplo: G18, SL=7

Requisitos

- La superficie debe ser paralela a uno de los ejes del sistema de coordenadas de pieza (WKS).
- La superficie de calibrado debe presentar poca rugosidad superficial.
- El palpador de pieza debe llamarse como herramienta con corrección de herramienta.
- Debe acordarse 580 como tipo de palpador.
- La calibración de la longitud del palpador no representa ninguna medición de la herramienta. La desviación de la longitud física del palpador respecto a los valores de los datos de la herramienta debe ser menor que 5 mm / 0.2 inch.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse enfrente de la superficie de calibrado.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se encuentra frente a la superficie de calibrado a la distancia del trayecto de medición (DFA) seleccionado.

Consulte también

Medición de pieza en máquina con tecnología combinada (Página 262)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Longitud".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: longitud en superficie".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación • (0 grados) • (90 grados) • Entrada de valores	Grados
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			CP	Ángulo de posicionamiento para el rango de medida	grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Adaptar longitud de herramienta 	Adaptar longitud de palpador y punto de conmutación: • Sí • No (adaptar solo el punto de conmutación)	-
Sentido de medición 	Eje de medición (con G18): • +/- Z • +/- X	-
Z0/X0	Punto de referencia Z/X (según la dirección de medición)	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Longitud" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-2 Parámetros de resultados "Longitud"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.2.3 Calibración palpador: Radio en superficie (CYCLE973)

Función

Solo aplicable a tornos sin la tecnología Fresado.

Con esta variante de medida se puede calibrar el radio de un palpador de pieza con las posiciones de filo SL=5 a 8 en una superficie. De este modo, se determinan los puntos de conmutación del palpador.

La superficie de calibrado está referida a la pieza. Solo se puede calibrar en el eje y el sentido seleccionados, en perpendicular a esta superficie de calibrado.

Principio de medición

La posición de conmutación del palpador de pieza determinada en el eje y el sentido parametrizados se calcula con el valor teórico de la superficie de referencia y de ello resulta el punto de conmutación correspondiente.

Si no se producen alarmas, el valor de conmutación se introduce en el juego de datos de calibración seleccionado del palpador de pieza.

El palpador se desliza hacia la superficie de referencia (p. ej. pieza) en la dirección de medición.

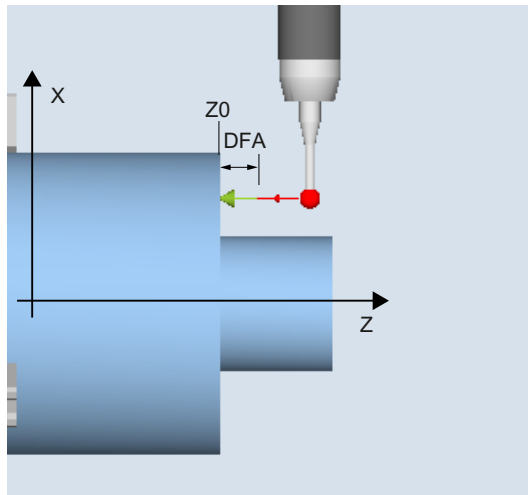


Figura 4-2 Calibración: Radio en superficie (CYCLE973), ejemplo: G18, SL=8

Requisitos

- La superficie debe ser paralela a uno de los ejes del sistema de coordenadas de pieza (WKS).
- La superficie de calibrado debe presentar poca rugosidad superficial.
- El palpador de pieza debe llamarse como herramienta con corrección de herramienta.
- Debe acordarse 580 como tipo de palpador.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse enfrente de la superficie de calibrado.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador (radio de esfera) está frente a la superficie de calibrado a la distancia del trayecto de medición.

Consulte también

Medición de pieza en máquina con tecnología combinada (Página 262)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en superficie".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en superficie".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación ← (0 grados) ↓ (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.2 Medición pieza (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
Sentido de medición 	Eje de medición (con plano de medición G18): • +/- Z • +/- X	-
Z0/X0	Punto de referencia Z/X (según la dirección de medición)	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Radio en superficie" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-3 Parámetros de resultados de "Radio en superficie"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.2.4 Calibración palpador: Calibración en ranura (CYCLE973)

Función

Solo aplicable a tornos sin la tecnología Fresado.


Con esta variante de medida se puede calibrar un palpador de pieza con posición de filo SL=7 o SL=8 en una ranura de referencia respecto a la máquina en los ejes del plano. La calibración permite determinar a elección la longitud del palpador o el radio de la esfera del palpador.

Al determinar el radio, se puede calibrar un eje en un sentido o en sentidos opuestos. Adicionalmente, al calibrar en sentidos opuestos se pueden determinar la desviación de posición (inclinación) del palpador y el diámetro efectivo de la esfera del palpador.


Principio de medición

Las posiciones de conmutación medidas del palpador de pieza en el eje parametrizado se calculan con los datos referidos a la máquina de la ranura de calibración seleccionada, y a partir de ahí se calculan los puntos de conmutación en sentido positivo y negativo, así como la desviación de posición en este eje y el diámetro efectivo de la esfera del palpador. Los puntos de conmutación se refieren siempre al centro de la esfera del palpador (TCP).

El palpador se desplaza por el eje de medición seleccionado en los dos sentidos en la ranura de calibración.

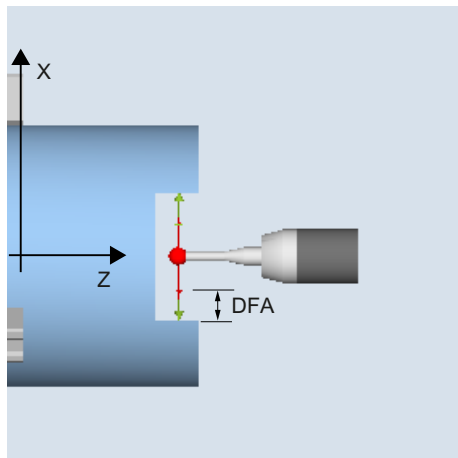


Calibración: palpador en ranura (CYCLE973),
ejemplo G18, SL=7

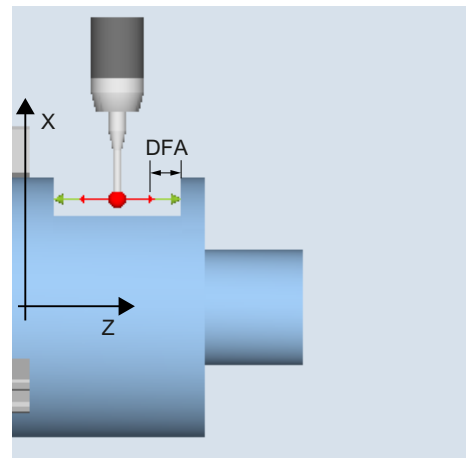


Calibración: palpador en ranura (CYCLE973),
ejemplo G18, SL=8

Requisitos

- El palpador de pieza debe llamarse como herramienta con la correspondiente corrección de herramienta.
- Las dimensiones geométricas de la ranura de calibrado seleccionada referidas a la máquina deben haberse consignado en los datos generales de operador correspondientes antes de la calibración.

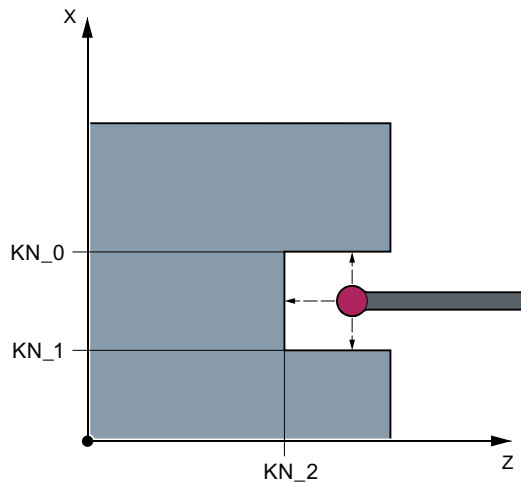

Geometría de la ranura de calibrado,
ejemplo G18, SL=7

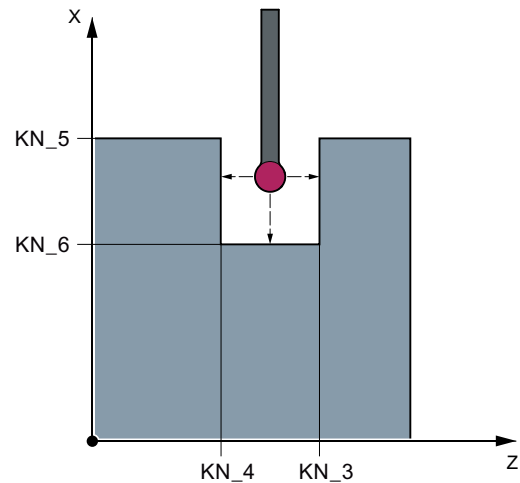

Geometría de la ranura de calibrado,
ejemplo G18, SL=8

Tabla 4-4 Datos generales de operador para dimensiones de la ranura de calibrado

Ranura de calibrado	Dato general de operador	Descripción
KN_0	SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2	Borde de la ranura de calibrado en sentido positivo del 2.º eje de medición
KN_1	SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2	Borde de la ranura de calibrado en sentido negativo del 2.º eje de medición
KN_2	SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1	Fondo de la ranura de calibrado del 1.er eje de medición
KN_3	SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1	Borde de la ranura de calibrado en sentido positivo del 1.er eje de medición
KN_4	SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1	Borde de la ranura de calibrado en sentido negativo del 1.er eje de medición
KN_5	SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2	Borde superior de la ranura de calibrado del 2.º eje de medición
KN_6	SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2	Fondo de la ranura de calibrado del 2.º eje de medición

Posición de salida antes de la medición

La posición inicial se tiene que elegir de modo que el palpador de pieza seleccionado se pueda posicionar por la vía más corta con movimientos paralelos al eje y sin colisiones en la ranura de referencia seleccionada conforme a la posición del filo activa.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Una vez finalizado el proceso de calibrado con un sentido de calibrado, el palpador se encuentra a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) respecto a la superficie de calibrado. Al calibrar con dos sentidos de calibración, la posición del palpador al final del proceso de medición es la posición inicial.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Calibración en ranura".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: palpador en ranura".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación • (0 grados) • (90 grados) • Entrada de valores	Grados
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.2 Medición pieza (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
Calibración 	- Longitud (calibrar la longitud del palpador) - Radio (calibrar el radio del palpador)	-
Sentidos de calibrado  (solo con la calibración "Radio")	1: calibración en un sentido 2: calibración en sentidos opuestos	-
Sentido de medición 	Eje de medición (correspondiente al plano de medición): (+/-) Z (+/-) X	-
Adaptar longitud herramienta  (solo con calibración "Longitud")	- No (adaptar solo el punto de conmutación) - Sí (adaptar la longitud del palpador y el punto de conmutación)	-
Juego de datos de ranura de calibración 	1 2 3	-
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Calibración en ranura" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-5 Parámetros de resultados "Calibración en ranura"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.2.5 Medición Torneado: Borde delantero (CYCLE974)

Función

Esta variante de medida permite medir cotas de pieza en bordes en el sentido del eje de penetración, y derivar correcciones a partir de ellas.

El resultado de la medición, la diferencia de medidas, se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un decalaje de origen
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Nota

Medición ampliada

Encontrará información sobre la medición en combinación con un tercer eje en el apartado Medición ampliada (Página 122).

Principio de medición

El ciclo de medida determina el valor real de un punto de medida en un borde de la pieza de torneado, referido al origen de pieza.

Se calcula la diferencia entre el valor real actual (valor medido) y un valor teórico predeterminado en el 1.er eje del plano (con G18: Z).

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación.

En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

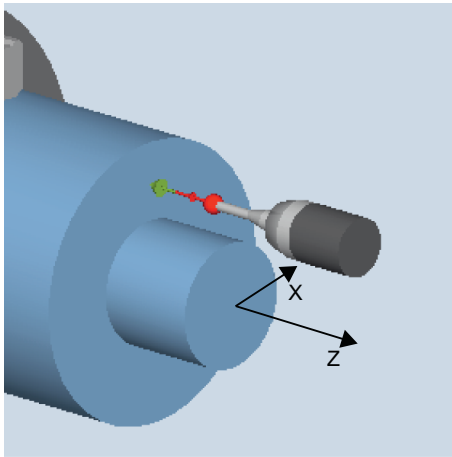


Figura 4-3 Medición: borde delantero (CYCLE974)

Requisitos

- El palpador debe estar calibrado en el sentido de medición y activo como herramienta. El tipo de palpador es el 580. En la tecnología combinada de "torno/fresadora", el tipo de palpador es el 710.
- La posición del filo puede ser de 5 a 8 y tiene que corresponder a la tarea de medición.
- La pieza deberá colocarse en la posición angular deseada posicionando, si es necesario, el cabezal principal (SPOS).

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse frente a la superficie/el borde que se desea medir. A partir de esta posición, el ciclo de medida se desplaza por el eje de medición siempre en el sentido del valor teórico.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Una vez finalizado el proceso de medición, el palpador queda posicionado a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) frente a la superficie de medición.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Medición Torneado".
3. Accione el pulsador de menú "Definir borde delantero".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Borde delantero".

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D 	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β 	Orientación de herramienta con eje de orientación  (0 grados)  (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable)²⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valor medido en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Z0	Punto de referencia Z	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Utilizar tolerancia dimensional (solo con objetivo de corrección "Corrección de herramienta") - Sí - No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE general.

4.2 Medición pieza (Tornear)

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Borde delantero" pone a disposición los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-6 Parámetros de resultados "Borde delantero"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico eje de medición	mm
_OVR [1]	Valor teórico en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [2]	Valor teórico en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [3]	Valor teórico en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [4]	Valor real eje de medición	mm
_OVR [5]	Valor real en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [6]	Valor real en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [7]	Valor real en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [16]	Diferencia eje de medición	mm
_OVR [17]	Diferencia en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [18]	Diferencia en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [19]	Diferencia en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.2.6 Medición Torneado: Diámetro interior (CYCLE974, CYCLE994)**Función**

Esta variante de medida permite medir diámetros interiores de piezas cilíndricas. Se soporta la programación de diámetros y de radios.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección en el decalaje de origen (solo para mediciones en 1 punto)
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Nota**Medición ampliada**

Encontrará información sobre la medición en combinación con un tercer eje en el apartado Medición ampliada (Página 122).

Principio de medición

El ciclo de medida determina el valor real de un diámetro interior con una medición en 1 punto o en 2 puntos simétricamente al origen de pieza (centro de giro). La medición en 2 puntos se realiza mediante un giro del cabezal de 180 grados de la pieza o midiendo por encima y por debajo del centro de giro.

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación.

En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.


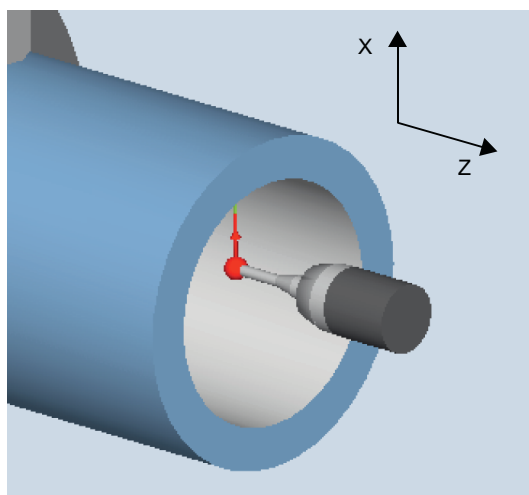


Figura 4-4 Medición: diámetro interior (CYCLE974)

Posicionado "Desplazamiento con respecto al centro" (CYCLE994)

En el "Desplazamiento con respecto al centro" se mide el diámetro interior de la pieza con una medición en 2 puntos con el ciclo de medida CYCLE994. Se efectúa la aproximación a dos puntos enfrentados simétricamente con respecto al origen de pieza (centro de giro) a la distancia especificada por el usuario como valor teórico.

Se puede programar una zona protegida que debe tenerse en cuenta al desplazar. El usuario tiene que considerar adicionalmente el radio de la esfera del palpador al acotar la zona protegida.

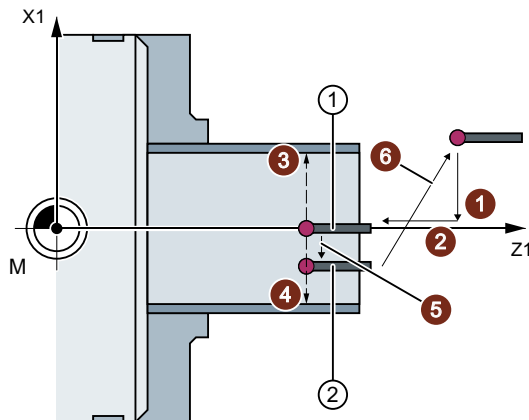

- ① Inicio de medición
- ② Fin de medición

Figura 4-5 Posiciones del palpador al medir el diámetro interior con una medición en 2 puntos (CYCLE994)

Medición con giro de la pieza (CYCLE974)

Nota

El cabezal principal debe ser posicionable (SPOS).

Con esta variante de medida se determina el valor real de la pieza referido a su origen a lo largo del eje de medición, registrando dos puntos opuestos en el diámetro.

El ciclo posiciona la pieza antes de la primera medición con la posición angular programada en el parámetro $\alpha 0$. Tras la 1.ª medición el ciclo genera también automáticamente el giro de 180 grados antes de la segunda medición. Se calcula la media de los dos valores medidos.

La corrección del decalaje de origen (DO) solo es posible en la medición sin giro (medición en 1 punto).

Requisitos

- El palpador debe estar calibrado en el sentido de medición.
- El tipo de palpador 580 debe estar activo. En la tecnología combinada de "torno/fresadora", el tipo de palpador 710 está activo.
- La posición del filo puede ser de 5 a 8 y tiene que corresponder a la tarea de medición.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse enfrente de la superficie que se desea medir, por encima del centro de giro.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) enfrente de la superficie de medición, por encima del centro de giro.

Si se selecciona "Desplazamiento con respecto al centro de giro", al finalizar el ciclo de medida el palpador se encuentra a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) enfrente de la superficie de medición, por debajo del centro de giro.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Medición Torneado".
3. Accione el pulsador de menú "Diámetro interior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Diámetro interior".

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación ← (0 grados) ↓ (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm

4.2 Medición pieza (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valor medido en DO ajustable)^{2), 3)} - Corrección de herramienta (memorizar valor medido en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Ø	Diámetro interior	mm
Posicionar 	- Medición sin giro de la pieza - Medición con giro de la pieza (180°)⁴⁾ - Desplazamiento con respecto al centro (medición sobre y bajo el centro de giro)	-
α0	Ángulo inicial para giro del cabezal (solo con posicionamiento "con giro")	Grados
XR	Retirada en X (diámetro)	mm
ZR (con G18)	Retirada en Z	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Utilizar tolerancia dimensional (solo con objetivo de corrección "Corrección de herramienta") - Sí - No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ Solo con posicionamiento "sin giro"

³⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE general.

⁴⁾ La función "Medición con giro de la pieza" se muestra cuando en el dato general de operador SD54764 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN está seteado el bit 0.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Diámetro interior" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-7 Parámetros de resultados "Diámetro interior"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro (tener en cuenta el eje de medición S_MA)	mm
_OVR [1]	Valor teórico diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [2]	Valor teórico diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [3]	Valor teórico diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro	mm
_OVR [5]	Valor real diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [6]	Valor real diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [7]	Valor real diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro	mm
_OVR [17]	Diferencia diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [18]	Diferencia diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [19]	Diferencia diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVI [0]	Número D	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.2.7 Medición Torneado: Diámetro exterior (CYCLE974, CYCLE994)

Función

Esta variante de medida permite medir diámetros exteriores de piezas cilíndricas. Se soporta la programación de diámetros y de radios.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección en el decalaje de origen (solo para mediciones sin giro, medición en 1 punto)
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección


Nota

Medición ampliada


Encontrará información sobre la medición en combinación con un tercer eje en el apartado Medición ampliada (Página 122).

Principio de medición

El ciclo de medida determina el valor real de un diámetro exterior con una medición en 1 punto o en 2 puntos simétricamente al origen de pieza (centro de giro). La medición en 2 puntos se realiza mediante un giro del cabezal de 180 grados de la pieza o midiendo por encima y por debajo del centro de giro.

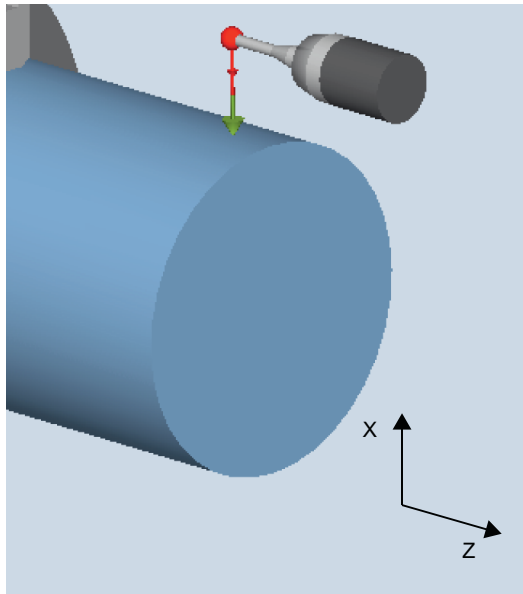


Medición: Diámetro exterior (CYCLE974)
con/sin giro de la pieza

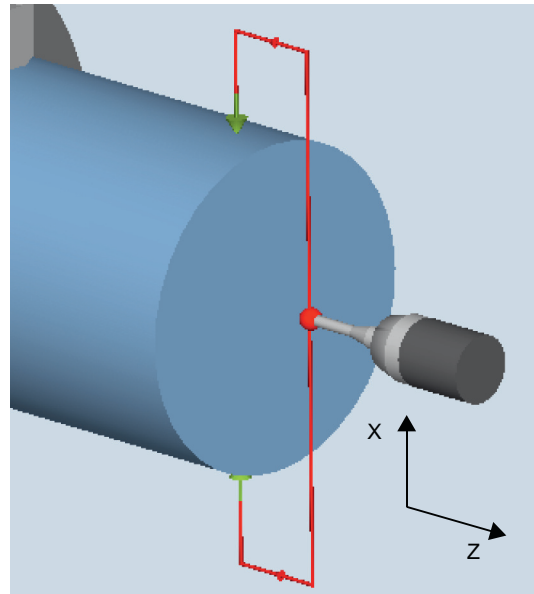

Medición: Diámetro exterior (CYCLE994)
por encima y por debajo del centro de giro

Posicionado "Desplazamiento con respecto al centro" (CYCLE994)

En el "Desplazamiento con respecto al centro" se mide el diámetro exterior de la pieza con una medición en 2 puntos con el ciclo de medida CYCLE994. Se efectúa la aproximación a dos puntos enfrentados simétricamente con respecto al origen de pieza (centro de giro) a la distancia especificada por el usuario como valor teórico. Durante el desplazamiento se considera una zona protegida. El usuario tiene que considerar adicionalmente el radio de la esfera del palpador al acotar la zona protegida.

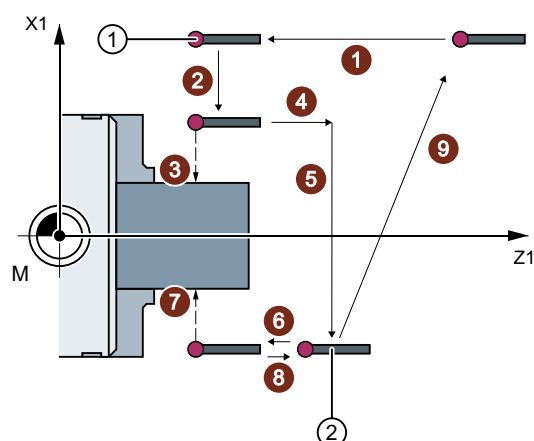

- ① Inicio de medición
② Fin de medición

Figura 4-6 Posiciones del palpador al medir el diámetro exterior (CYCLE994) con trayecto de retirada en X y Z

Medición con giro de la pieza (CYCLE974)

Nota

El cabezal principal debe ser posicionable (SPOS).

Con esta variante de medida se determina el valor real de la pieza referido a su origen a lo largo del eje de medición, registrando dos puntos opuestos en el diámetro.

El ciclo posiciona la pieza antes de la primera medición con la posición angular programada en el parámetro **α0**. Tras la 1.ª medición el ciclo genera también automáticamente el giro de 180 grados antes de la segunda medición. Se calcula la media de los dos valores medidos.

La corrección del decalaje de origen (DO) solo es posible en la medición sin giro (medición en 1 punto).

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación.

En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Requisitos

- El palpador debe estar calibrado en los sentidos de medición.
- El tipo de palpador 580 debe estar activo. En la tecnología combinada de "torno/fresadora", el tipo de palpador 710 está activo.
- La posición del filo puede ser de 5 a 8 y tiene que corresponder a la tarea de medición.

Nota

En la variante de medida "Desplazamiento con respecto al centro de giro" es posible medir incluso sin calibración previa si en el programa de usuario antes de la llamada de CYCLE994 se ajusta el _CHBIT[7] (compatibilidad con versiones antiguas).

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse enfrente de la superficie que se desea medir, por encima del centro de giro.

 
Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) enfrente de la superficie de medición, por encima del centro de giro.

Si se ha seleccionado "Desplazamiento con respecto al centro de giro", al finalizar el ciclo de medida el palpador se encuentra a una distancia igual al trayecto de medición (DFA) enfrente de la superficie de medición, por debajo del centro de giro.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Medición Torneado".
3. Accione el pulsador de menú "Diámetro exterior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Diámetro exterior".

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D 	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β 	Orientación de herramienta con eje de orientación  (0 grados)  (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valor medido en DO ajustable)^{2), 3)} - Corrección de herramienta (memorizar valor medido en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
$\emptyset$	Diámetro exterior	mm
Posicionar 	- Medición sin giro de la pieza - Medición con giro de la pieza⁴⁾ - Desplazamiento con respecto al centro (medición sobre y bajo el centro de giro)	-
$\alpha 0$	Ángulo inicial para giro del cabezal (solo con posicionamiento "Medición con giro")	Grados
ZR (con G18)	Retirada en Z	mm
XR	Retirada en X (en el diámetro)	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Utilizar tolerancia dimensional (solo con objetivo de corrección "Corrección de herramienta") - Sí - No	-

4.2 Medición pieza (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
- ²⁾ Solo con posicionamiento "Medición sin giro"
- ³⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE general.
- ⁴⁾ La función "Medición con giro de la pieza" se muestra cuando en el dato general de operador SD54764 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN está seteado el bit 0.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Fresado en torno**Procedimiento**

 
El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Medición Torneado".



3. Accione el pulsador de menú "Diámetro exterior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: diám. exterior".

Parámetros

Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
β	Orientación de herramienta con eje de orientación (0 grados) (90 grados) - Entrada de valores	Grados
Z	Punto inicial Z de la medición	mm
X	Punto inicial X de la medición	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Diámetro exterior" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-8 Parámetros de resultados "Diámetro exterior"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro (tener en cuenta el eje de medición S_MA)	mm
_OVR [1]	Valor teórico diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [2]	Valor teórico diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [3]	Valor teórico diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro	mm
_OVR [5]	Valor real diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [6]	Valor real diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [7]	Valor real diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro	mm
_OVR [17]	Diferencia diámetro en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [18]	Diferencia diámetro en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [19]	Diferencia diámetro en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVI [0]	Número D	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.2.8 Medición ampliada

Medición en combinación con un 3.er eje (Y)

Si un torno dispone de un 3.er eje, puede que por motivos tecnológicos sea conveniente utilizarlo también como eje de medición. Para ello, el preposicionamiento y el proceso de medición se llevan a cabo en el 3.er eje (eje Y), pero la corrección de los resultados de medición se introduce en los componentes de herramienta y de DO del 2.º eje geométrico (eje X). El 3.er eje soporta la programación de radios y de diámetros según las condiciones del 2.º eje geométrico (X).

Nota

La función de la inclusión de un 3.er eje en tornos se refiere a los ciclos de medida CYCLE974 y CYCLE994. Esta función debe habilitarse:

Más información en: Manual de puesta en marcha *SINUMERIK 840D sl software básico y software de manejo/SINUMERIK Operate*

Posibilidades de rodeo ampliadas para la medición en 2 puntos (CYCLE994)


Si un torno dispone de un 3.er eje, existe la posibilidad de utilizarlo también como eje para rodear.

Las estrategias de rodeo mencionadas a continuación pueden llevarse a cabo a través de las pantallas de parametrización o el número del eje de medición (parámetro S_MA).

La estrategia de rodeo ampliada requiere la previa habilitación del 3.er eje para ciclos de medida.

S_MA, varias cifras = 102


El 1.er eje del plano es el eje para rodear (Z)
El 2.º eje del plano es el eje de medición (X)

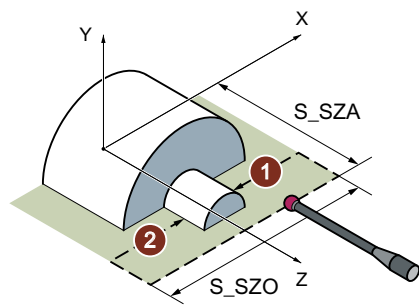

Palpador con posición de filo SL = 7

S_MA, varias cifras = 103


El 1.er eje del plano es el eje para rodear (Z)
El 3.er eje es el eje de medición (Y)

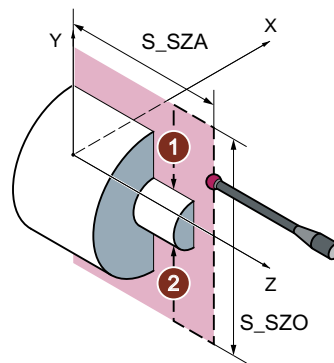

Palpador con SL = 7

S_MA, varias cifras = 302


El 3.er eje es el eje para rodear (Y)
El 2.º eje del plano es el eje de medición (X)

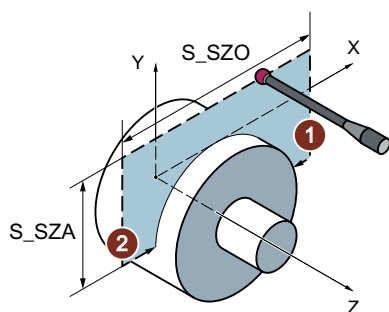

Palpador con SL = 7

S_MA, varias cifras = 203

El 2.º eje del plano es el eje para rodear (X)
El 3.er eje es el eje de medición (Y)

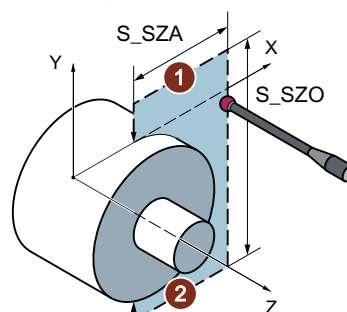

Palpador con SL = 7

4.3 Medir pieza (fresado)

4.3.1 Generalidades

Fresadoras

Los siguientes ciclos de medida están previstos para el uso en fresadoras.

Nota

Cabezal

En los ciclos de medida, los comandos de cabezal se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.

Cuando los ciclos de medida se utilizan en máquinas de varios cabezales, el cabezal en cuestión debe definirse como cabezal maestro antes de la llamada al ciclo.

Nota

Una medición exacta exige un palpador calibrado en las condiciones de medición; es decir, que coincidan el plano de trabajo y la velocidad de medición al medir y al calibrar.

En caso de uso del palpador en el cabezal para herramientas accionadas también se tiene que considerar la orientación del cabezal. Las desviaciones pueden causar errores de medición.

Más información en: Manual de programación *Programación CN*

Definición de planos, sistema de medida

Los ciclos de medición de Fresado trabajan con los planos activos G17, G18 o G19.

El sistema de medida (sistema base) de la máquina puede ser diferente al de la pieza.

Al medir la pieza en PULGADAS en una máquina métrica se debe utilizar el comando G G700.

Al medir la pieza en mm en una máquina en PULGADAS se debe utilizar el comando G G710.

4.3.2 Calibración palpador: Longitud (CYCLE976)

4.3.2.1 Función

Nota

Nota para todas las variantes de calibración

Para realizar mediciones exactas en relación con las funciones Orientación/Cycle800 o Traori, es necesario realizar la calibración del palpador del mismo modo en que se vaya a realizar la medición posteriormente.

Esto significa que la calibración del palpador debe realizarse en la configuración mecánica de ejes lineales y giratorios que corresponda a la medición.

Función

Con esta variante de medida se puede calibrar la longitud de un palpador de pieza en el eje de herramienta en una superficie conocida (superficie de referencia). Esto se puede realizar, p. ej. en una pieza.

Principio de medición

El palpador se desplaza hacia el borde (p. ej. pieza) en el sentido de la medición.

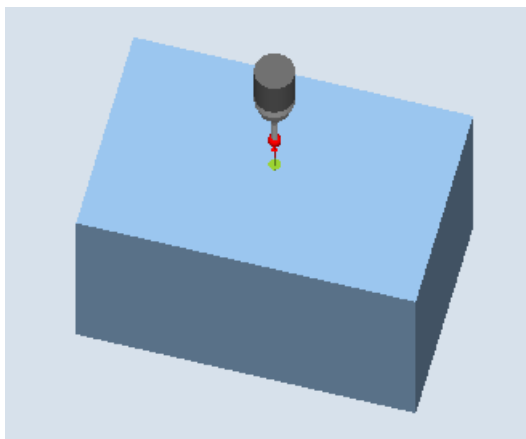


Figura 4-7 Calibración: Longitud en borde (CYCLE976)

Se determina la longitud del palpador según el ajuste del dato general de operador MD 51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1. El ajuste determina si la longitud de herramienta se refiere al centro de la esfera del palpador o a su circunferencia.

En la variante en que la longitud de la herramienta se refiere al centro de la esfera, se introduce un valor de conmutación en los datos de calibración según el sentido de calibración.

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en L (tipo 713)

Nota

Aplicación Palpador en L (tipo 713)

El palpador en L permite realizar la calibración en +Z (para medición progresiva).

La orientación básica del brazo palpador en L es en dirección +X (ángulo de corrección = 0). Si el brazo palpador debe orientarse en otra dirección en el programa de medición, esto puede hacerse mediante un giro en torno al eje de herramienta (p. ej. ROT Z = 90).

- Para realizar el posicionamiento sin colisiones del palpador de pieza en el programa, la longitud del palpador debe estar registrada en la memoria de corrección de herramienta.
- El radio de la esfera debe conocerse con exactitud y haberse indicado en los datos de herramienta. Esto puede realizarse, por ejemplo, mediante un calibrado previo en el anillo o en la esfera (aplicable al tipo 710, 712).
- La superficie de calibrado es perpendicular al eje de medición o al eje de herramienta.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse enfrente de la superficie de calibrado.

La distancia del palpador con respecto a la superficie de calibrado debe ser aproximadamente igual al trayecto de medición elegido (DFA).

Posición tras el fin del ciclo de medida

Según la dirección de medición (X, Y, Z), en modo AUTOMÁTICO el palpador se encuentra separado de la superficie de calibrado una distancia igual al trayecto de medición seleccionado (DFA). En el modo JOG se alcanza de nuevo la posición inicial.

4.3.2.2 Llamada de la variante de medida

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Longitud".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: longitud en borde".

4.3.2.3 Parámetro

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Adaptar longitud de herramienta	• Sí (adaptar la longitud del palpador y el punto de conmutación) ²⁾ • No (adaptar solo el punto de conmutación)	-
Sentido de medición	Eje de medición (+/-) Z (con plano de medición G17)	-
Z0	Punto de referencia Z (con plano de medición G17)	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Mediciones	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ El parámetro "Adaptar longitud de herramienta" solo está disponible si este campo se ha habilitado mediante el dato de operador SD54780 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE, bit 28.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D si)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Longitud".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: longitud en borde".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

4.3.2.4 Parámetros de resultados

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Longitud" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-9 Parámetros de resultados "Longitud"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [16]	Punto de conmutación valor real 3.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [17]	Punto de conmutación diferencia 3.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [18]	Punto de conmutación valor real 3.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [19]	Punto de conmutación diferencia 3.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [22]	Longitud del palpador de pieza	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.3 Calibración palpador: Radio en anillo (CYCLE976)

Función

Con esta variante de medida pueden calibrarse los siguientes datos de calibrado:

- Inclinación del palpador de pieza
- Valores de conmutación
- Radio de la esfera del palpador en un anillo de calibración (en los ejes del plano)

La calibración del palpador en el anillo se puede efectuar partiendo de un centro conocido o desconocido en el anillo. Si el centro es conocido, corresponde al punto inicial.

Si se elige la variante de calibración "Inicio en el centro del anillo", también puede calibrarse teniendo en cuenta un ángulo inicial. Si se utiliza un ángulo inicial, se pueden evitar posibles obstáculos en el trayecto de medición o en el punto de medición.

Principio de medición

La calibración siempre comienza en el sentido positivo del 1.er eje del plano de trabajo actual. Se registran 8 posiciones de calibrado, divididas en 2 pasadas. Dependiendo del tipo de palpador utilizado se realizan las pasadas con una misma posición de cabezal o bien con un giro de 180 grados.

4.3 Medir pieza (fresado)

En el transcurso del proceso de calibración se determinan el centro del anillo de calibración (según la variante de calibración) y su distancia a la posición inicial.

En el resultado, los datos de calibración/valores de conmutación se ven afectados esencialmente por las siguientes magnitudes:

- Radio físico de la esfera del palpador
- Construcción del palpador
- Velocidad de medición
- Anillo de calibración con la precisión correspondiente
- Fijación correcta del anillo de calibración

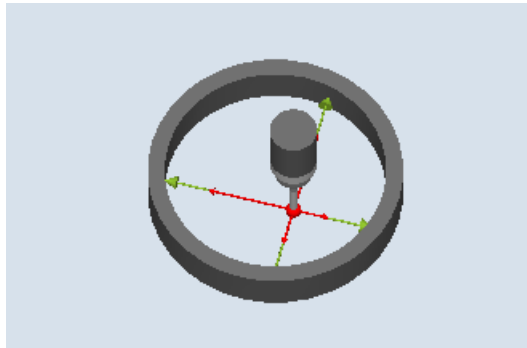


Figura 4-8 Calibración: Radio en anillo (CYCLE976)

Requisitos

Los siguientes requisitos deben cumplirse para el calibrado en anillo:

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)

Nota

Cuando se utilice un palpador monodireccional, palpador en estrella y la variante de calibración "Pto. inic. en centro "NO"", se requiere un cabezal apto para SPOS.

Nota

los brazos de un palpador en estrella (tipo 714) tienen que guardar entre sí ángulo exacto de 90 grados.

- Se conoce el diámetro exacto del anillo de calibración.

Posición de salida antes de la medición

Si el ciclo de medición no se inicia en el centro del anillo, el centro de la esfera del palpador de pieza debe posicionarse cerca del centro del anillo de calibración y a una altura de calibrado dentro de dicho anillo.

Si el ciclo de medición se inicia en el centro del anillo, el centro de la esfera del palpador de pieza debe posicionarse exactamente en el centro del anillo y a una altura de calibrado dentro del anillo.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Una vez finalizado el proceso de calibrado, el centro del palpador se encuentra en el centro del anillo a la altura de calibrado.

Nota

Si se imponen requisitos muy elevados de precisión de medida, conviene adoptar la distancia entre el centro y la posición inicial en el decalaje de origen, y realizar una calibración adicional con esta optimización.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en anillo".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en anillo".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Punto inicial en centro 	• Sí (seleccionar ejes y direcciones para la calibración) • No (calibración en todos los ejes y direcciones del plano)	-
Sentidos de calibración 	• 1 (calibración en un sentido) • 2 (calibración en sentidos opuestos) • 4 (calibración en sentidos opuestos del plano)	-
Calcular desviación de posición 	• Sí (calcular desviación de posición del palpador) • No (no calcular desviación de posición del palpador)	-
Eje de medición 	Eje de medición (X, Y)	-
Sentido de medición 	Sentido de medición (+/-), eje de medición (X, Y)	-
Ø	Diámetro de anillo	mm
α0	Ángulo de palpado	Grados
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Mediciones	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

 
Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en anillo".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: radio en anillo".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Radio en anillo" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-10 Parámetros de resultados "Radio en anillo"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [6]	Centro del anillo de calibración en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [7]	Centro del anillo de calibración en el 2.º eje del plano	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [24]	Ángulo con el que se determinan los puntos de conmutación	Grados
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.4 Calibración palpador: Radio en borde (CYCLE976)

Función


Con esta variante de medición es posible calibrar un palpador de pieza en el eje y el sentido que elija el usuario, en una superficie de referencia perpendicular. Esto se puede realizar, p. ej. en una pieza.

El punto de conmutación calculado se aplica en el campo de datos de calibración direccionado.

Principio de medición

El palpador se desplaza hacia la superficie de referencia en el eje y el sentido elegidos.

El valor de calibración obtenido (punto de conmutación + desviación de posición) se escribe en el campo de datos de calibración direccionado. También se escribe en el campo de datos de calibración el radio de la esfera del palpador (convertido al diámetro), a partir de los datos de herramienta del palpador.

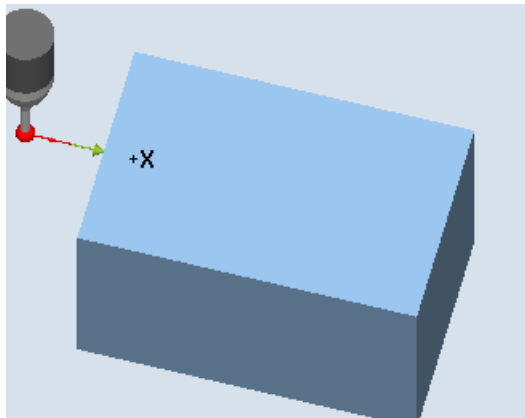

Calibración: radio en borde (CYCLE976), sentido de calibración

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)
 - Palpador en L (tipo 713)

Nota

Cuando se utilicen palpador monodireccional, palpador en L y palpador en estrella, se requiere un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse a la altura de medida y frente al borde, aproximadamente a la distancia del trayecto de medición (DFA).

Posición tras el fin del ciclo de medida

El centro de la esfera del palpador se encuentra frente al borde de referencia, a una distancia igual al trayecto de medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en borde".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en borde".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Sentidos de calibración 	1: calibración en un sentido 2: calibración en sentidos opuestos	-
Calcular desviación de posición 	- Sí (calcular desviación de posición del palpador) - No (no calcular desviación de posición del palpador)	-
Eje de medición 	- X (con G17) - Y (con G17 y G19) - Z (con G19)	-
Sentido de medición 	Eje de medición: (+/-) X (con G17) (+/-) Y (con G17 y G19) (+/-) Z (con G19)	-
X0 / Y0 / Z0	Punto de referencia	mm
X1 / Y1 / Z1	Posición 2.º borde referida a X0 / Y0 / Z0	inc
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Mediciones 	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en borde".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en borde".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
 D	Número de filo (1 - 9)	-
  U	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Radio en borde" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-11 Parámetros de resultados de "Radio en borde"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [40]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [24]	Ángulo con el que se determinan los puntos de conmutación	Grados
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.5 Calibración palpador: radio entre 2 bordes (Cycle976)

4.3.5.1 Función

Función

Con esta variante de medición es posible calibrar un palpador de pieza en el eje del plano de mecanizado que elija el usuario, entre dos superficies de referencia paralelas entre sí.

Principio de medición

El palpador se desplaza con una orientación constante del cabezal en el eje elegido, entre las superficies de referencia. El recorrido de desplazamiento debe ser perpendicular a las superficies de referencia.

El valor de calibración obtenido (punto de conmutación + desviación de posición) y el diámetro de la esfera del palpador se escriben en el campo de datos de calibración direccionado. En caso de seleccionar la función "Calcular desviación de posición", se escriben los puntos de conmutación y la desviación de posición por separado en los parámetros de calibración correspondientes.

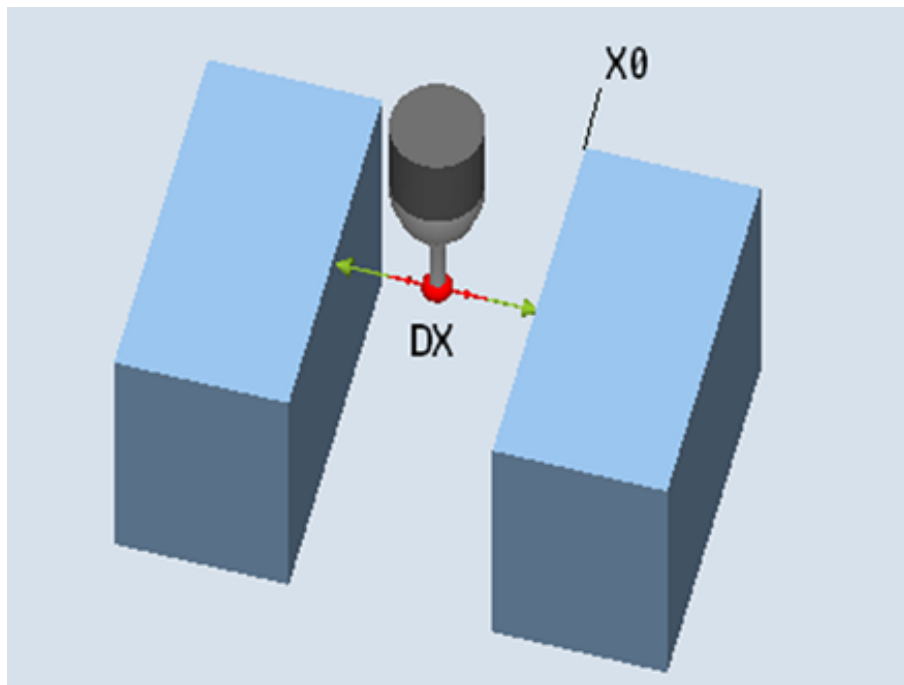


Figura 4-9 Calibración: radio entre 2 bordes (CYCLE976)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)

Posición de salida antes de la medición

La esfera del palpador debe situarse a la altura de calibración, aproximadamente en el centro entre los dos bordes.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El centro del palpador está en el centro entre las superficies de referencia.

4.3.5.2 Llamada de la variante de medida

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en borde".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en borde".
4. En el campo de selección Sentidos de calibrado, seleccione "2".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Sentidos de calibración 	1: calibración en un sentido 2: calibración en sentidos opuestos	-
Calcular desviación de posición 	- Sí (calcular desviación de posición del palpador) - No (no calcular desviación de posición del palpador)	-
Eje de medición 	- X (con G17) - Y (con G17 y G19) - Z (con G19)	-
Sentido de medición 	Eje de medición: (+/-) X (con G17) (+/-) Y (con G17 y G19) (+/-) Z (con G19)	-
X0 / Y0 / Z0	Punto de referencia	mm
X1 / Y1 / Z1	Posición 2.º borde referida a X0 / Y0 / Z0	inc
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Mediciones 	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Nota

Durante el primer calibrado, el campo de datos del palpador sigue estando por defecto a "0". Por dicho motivo, debe programarse el parámetro **TSA** > radio de la esfera del palpador para evitar la alarma "Zona de confianza excedida".

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Radio en borde".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Radio en borde".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
 D	Número de filo (1 - 9)	-
 F	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

4.3.5.3 Parámetros de resultados

Lista de los parámetros de resultados

El palpador "Radio entre dos bordes" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-12 Parámetros de resultados "Radio entre dos bordes"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR[5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR[8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[9]	Punto conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[11]	Punto conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[13]	Punto conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[15]	Punto conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR[21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR[27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[9]	Número de alarma	-

Se describen los parámetros de resultados que corresponden al eje elegido.

4.3.6 Calibración palpador: calibración en esfera (CYCLE976)

Función

Con esta variante de medición es posible calibrar un palpador de pieza con una posición espacial cualquiera. Esto posee especial relevancia en relación con las funciones de orientación y las transformaciones.

Se generan los mismos datos de calibrado que para el calibrado en anillo:

- Inclinación del palpador de pieza
- Valores de conmutación
- Radio de la esfera del palpador.

Además, mediante el dato de máquina se puede determinar la longitud del palpador en el eje de herramienta:

MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1 (centro o circunferencia de la esfera del palpador)

Como resultado adicional se determina el centro de la esfera de calibración.

Nota

En la variante "Posicionamiento en trayectoria circular" el posicionamiento se realiza de 90° en 90°, siempre en sentido positivo matemático.

Principio de medición

La ejecución de la medición se divide en los siguientes pasos:

1. Determinación de las coordenadas del centro de la esfera de referencia
2. Determinación de los datos de calibrado

En principio, este proceso se puede realizar en paralelo al eje pasando por encima de la esfera de referencia o rodeándola.

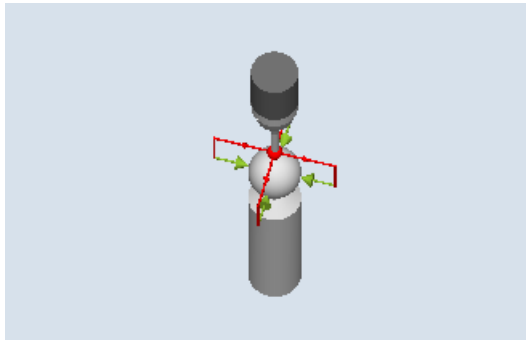


Figura 4-10 Calibración en esfera (CYCLE976), ejemplo: paso por encima (posicionamiento intermedio en paralelo al eje)

Requisitos

- Debe conocerse el diámetro de la esfera de referencia.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
- Se requiere husillo apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador de pieza debe posicionarse sobre la esfera de referencia de modo que sea posible aproximarse a ella desde arriba y en su circunferencia sin que se produzcan colisiones.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador de pieza se encuentra por encima del centro de la esfera.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Calibración en esfera".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: palpador en esfera".

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min	 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Posicionar 	Rodeo de la esfera - En paralelo al eje - Rodeo en trayectoria circular	-
Calcular desviación de posición 	- Sí (calcular desviación de posición del palpador) - No (no calcular desviación de posición del palpador)	-
Calibración en eje de penetración 	- Sí (calibrar palpador en plano y eje de penetración) - No (calibrar palpador en plano)	-
Adaptar long. herra. 	- Sí (adaptar la longitud del palpador y el punto de conmutación) - No (adaptar solo el punto de conmutación)	-
ZS (con G17)	Borde superior de esfera de calibración (solo para Adaptar longitud herramienta "Sí")	mm
Ø	Diámetro de esfera	mm
α0	Ángulo de palpado ²⁾	Grados
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Mediciones 	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

 
¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
3. Accione el pulsador de menú "Calibración en esfera".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: palpador en esfera".

Programa ShopTurn		
Parámetros	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Radio en esfera" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-13 Parámetros de resultados de "Radio en esfera"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Valor real diámetro bola del palpador	mm
_OVR [5]	Diferencia diámetro bola del palpador	mm
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [16]	Punto de conmutación valor real 3.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [18]	Punto de conmutación valor real 3.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [17]	Punto de conmutación diferencia 3.er eje del plano en sentido negativo	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [19]	Punto de conmutación diferencia 3.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR [20]	Desviación de posición 1.er eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [21]	Desviación de posición 2.º eje del plano (inclinación del palpador)	mm
_OVR [22]	Longitud del palpador de pieza	mm
_OVR [24]	Ángulo con el que se determinan los puntos de conmutación	Grados
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.7 Distancia borde: Definir borde (CYCLE978)

Función

Esta variante de medida determina la posición de un borde paralelo al eje en el sistema de coordenadas de pieza mediante una medición en 1 punto.

Cuando se utilizan palpadores con brazo lateral (palpador en L, tipo 713) existe la posibilidad de medición progresiva en el sentido positivo del eje de herramienta.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.


El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un decalaje de origen
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección
- Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.


Principio de medición

El ciclo de medida determina, teniendo en cuenta los valores de calibración, el valor real de un punto de medida en un borde de la pieza, referido al origen de dicha pieza.

Se calcula la diferencia entre el valor real actual (valor medido) y un valor teórico predeterminado en el eje de medición parametrizado.

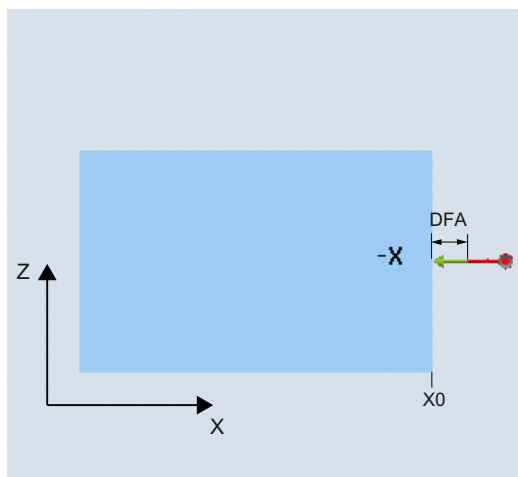

Medición: Borde (CYCLE978)
Sentido de medición: -X

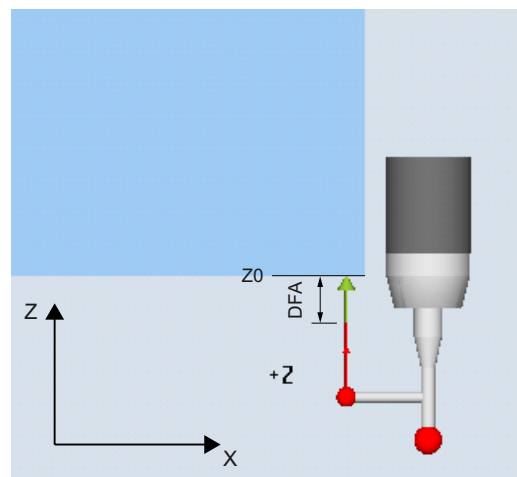

Medición: Borde (CYCLE978)
Sentido de medición: +Z (medición progresiva)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en L (tipo 713)

Nota

Aplicación Palpador en L (tipo 713)

El palpador en L permite realizar la medición en +Z (para medición progresiva).

La orientación básica del brazo palpador en L es en dirección +X (ángulo de corrección = 0). Si el brazo palpador debe orientarse en otra dirección en el programa de medición, esto puede hacerse mediante un giro en torno al eje de herramienta (p. ej. ROT Z = 90).

- Palpador en estrella (tipo 714)

4.3 Medir pieza (fresado)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

En caso de uso de la variante de medida en tornos:

- Utilizar tipo de palpador 710 ó 580
- Ajustar la referencia de longitud del palpador de pieza al centro de la esfera del palpador:
MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1 = 0

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712, 713 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse frente a la superficie que se va a medir a una distancia un poco mayor que el trayecto de medición (DFA).

Posición tras el fin del ciclo de medida

Una vez finalizado el proceso de medición, el palpador con su circunferencia de esfera queda posicionado a una distancia igual al trayecto de medición DFA frente a la superficie de medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".
3. Accione el pulsador de menú "Definir borde".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Borde".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D 	Número de filo (1 - 9)	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valor medido en DO ajustable) ⁴⁾ - Memorizar valores medidos en decalaje de origen ajustable (DO activo, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Referencia base (guardar valor medido en referencia base) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Base específica de canal - Guardar valores medidos en frame número (1-4) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Corrección de herramienta (memorizar valor medido en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir (1-9)	-
	- Geometría: Memorizar valores medidos en geometría de herramienta - Desgaste: Memorizar valores medidos en desgaste de herramienta	-

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
	- Automático: selección automática de la longitud o el radio de la herramienta - Longitud L1-L3: Corregir la longitud de la herramienta L1-L3 - Radio: Corregir el radio de la herramienta	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Cálculo 	- No invertido (usar valor de corrección de herramienta no invertido) - Invertido (usar valor de corrección de herramienta invertido)	-
Sentido de medición 	Eje de medición +/- X +/- Y +/- Z	-
X0 / Y0 / Z0	Valor teórico (correspondiente al sentido de medición)	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Si")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Si")	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección cero	mm
Juego de datos valor empírico 	- sin (no usar valores empíricos) 1-20 (juego de datos para valor empírico)	-
Juego de datos valor medio 	sin (no realizar cálculo de valor medio) 1-20 (juego de datos para cálculo de valor medio)	-
TMV	Rango para corrección con cálculo de valor medio	-
FW	Factor de ponderación para cálculo de valor medio	-
Mediciones 	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

- ¹⁾ La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- ²⁾ La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- ³⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
- ⁴⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".
3. Accione el pulsador de menú "Definir borde".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Borde".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Definir borde" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-14 Parámetros de resultados de "Definir borde"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico eje de medición	mm
_OVR [1]	Valor teórico en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [2]	Valor teórico en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [3]	Valor teórico en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [4]	Valor real eje de medición	mm
_OVR [5]	Valor real en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm
_OVR [6]	Valor real en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [7]	Valor real en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [16]	Diferencia eje de medición	mm
_OVR [17]	Diferencia en 1.er eje del plano → solo con S_MA=1	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [18]	Diferencia en 2.º eje del plano → solo con S_MA=2	mm
_OVR [19]	Diferencia en 3.er eje del plano → solo con S_MA=3	mm
_OVR [21]	Valor medio	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.8 Distancia borde: Alinear borde (CYCLE998)

Función

La pieza se sitúa en la mesa de trabajo en cualquier posición, es decir, sin quedar paralela al sistema de coordenadas de pieza (WKS). Midiendo dos puntos en el borde de referencia de la pieza seleccionado, se determina el ángulo respecto al sistema de coordenadas activo. Este ángulo se puede corregir como giro en torno a un eje geométrico o como decalaje de traslación en un eje giratorio (mesa giratoria) en el DO activo u otro cualquiera.

Nota**Ángulo de medición máximo**

Con la variante de medida "Alinear borde" se pueden medir como máximo ángulos de +/- 45 grados.

Principio de medición

La variante de medida Alinear borde se efectúa conforme al principio de medición en 1 ángulo:

- En una pieza con amarre girada en el plano, la corrección de ángulo tiene lugar en la parte giratoria del eje geométrico, que es perpendicular al plano de medición.

Ejemplo para el plano G17: eje de medición X, eje de desplazamiento Y


- La corrección de ángulo se realiza girando en torno a Z
- La corrección del giro en el DO se realiza de forma que la posición real del borde (valor real) y el ángulo teórico deseado (α) se tengan en cuenta en el sistema de coordenadas de pieza.

- En una pieza colocada sobre una mesa giratoria, la corrección de ángulo se efectúa de forma aditiva en el decalaje de translación del eje giratorio (eje de mesa). En ese caso, la corrección solo tiene sentido si el eje giratorio gira alrededor del geométrico, que es perpendicular al plano de medición.


Ejemplo para el plano G17: eje de medición X, eje de desplazamiento Y

- La corrección de ángulo se realiza en el eje C. El eje giratorio C es el eje de rotación de una mesa giratoria alrededor del eje Z.
- Después de la medición se debe volver a posicionar el eje giratorio para alinear la pieza.
- Ejemplo: G55 G0 C0.

En las dos variantes de corrección, las partes de traslación del DO no varían y deben volver a determinarse después de alinear el borde. Esto puede realizarse en un programa de medición subsiguiente con la función "Definir borde".

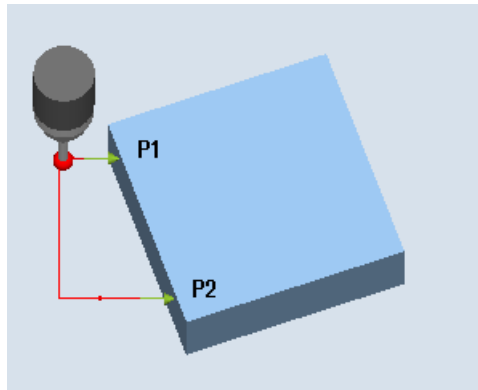

Medición: Alinear borde (CYCLE998),
Pieza amarrada en el plano

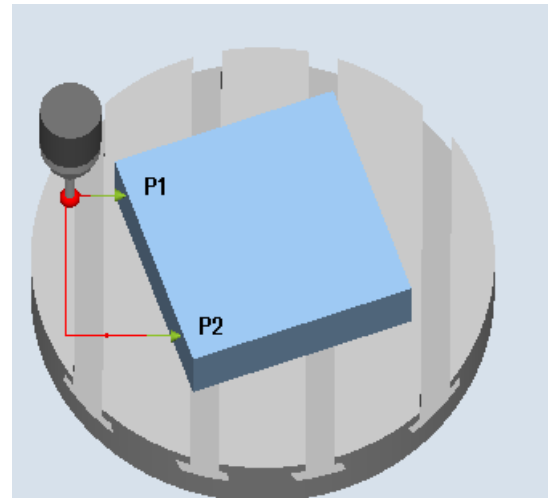

Medición: Alinear borde (CYCLE998),
Pieza amarrada en la mesa giratoria, eje C

Medición sin giro del cabezal

Una medición exacta exige un palpador calibrado; es decir, que coincidan el plano de trabajo, la orientación del cabezal en el plano y la velocidad de medición al medir y al calibrar. Las desviaciones pueden causar errores de medición adicionales.

4.3 Medir pieza (fresado)

Medición con giro del cabezal

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", el punto P1 se mide dos veces con un giro del cabezal de 180 grados (giro del palpador de 180 grados) y 0 grados. Con ello se vuelven a determinar los puntos de conmutación actuales para el sentido de eje correspondiente a esta medición (no se requiere calibración del palpador en el sentido de medición). El método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal" solo tiene sentido para la alineación de borde de los ejes en el plano de trabajo (con G17 XY).

El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Nota

Una determinación precisa del ángulo requiere al menos una calidad de superficie suficiente en los puntos de medida. Deben elegirse distancias lo más grandes posibles entre los puntos de medida.

Nota

La función "Palpador 3D con giro del cabezal" (medición diferencial) solo es posible en los ejes del plano. Para este método de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con la función "Palpador 3D con giro del cabezal" o si se utilizan los tipos de palpador 712, 713 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El eje de medición y el eje de posicionado (de desplazamiento) pueden preseleccionarse a voluntad, pero no deben ser iguales.

Posicionado considerando una zona protegida

- Zona protegida = no
El palpador se posiciona en el eje de medición a una distancia como máximo igual al trayecto de medición DFA frente a la superficie que se desea medir, delante del punto de medida P1 a la altura de medida.
- Zona protegida = sí
El palpador se posiciona en el eje de medición a una distancia como máximo igual al trayecto de medición DFA y el valor absoluto del parámetro DX (con G17 y eje de medición X) frente a la superficie que se desea medir, delante del punto de medida P1 a la altura de medida.

En los dos casos se debe alcanzar de forma segura el punto de medida P1 en el proceso de medida.

Si en la 1.^a medición se eligen unas distancias al borde de referencia demasiado grandes, no se efectúa la medición.

Posicionado intermedio del punto de medida P1 al punto de medida P2

Posicionado intermedio "en paralelo al borde"


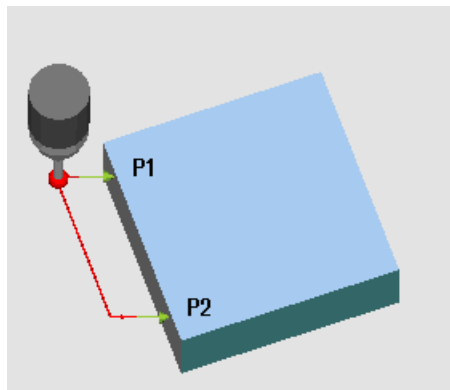


Figura 4-11 Alinear borde (CYCLE998), posicionado intermedio "en paralelo al borde"

El palpador se desplaza en paralelo al borde de referencia una distancia igual al parámetro L2 delante del punto de medida P2. Se tiene en cuenta el ángulo de los parámetros α y TSA. TSA contiene el valor para la desviación angular máxima admisible.

Posicionado intermedio "en paralelo al eje"

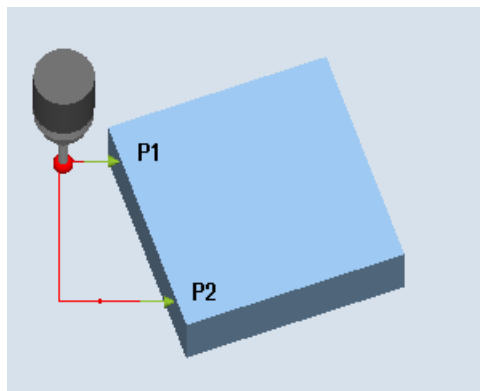

4.3 Medir pieza (fresado)

Figura 4-12 Alinear borde (CYCLE998), posicionado intermedio "en paralelo al eje"

 
El palpador se desplaza en paralelo al eje de posicionado (de desplazamiento) una distancia igual al parámetro L2 delante del punto de medida P2.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Una vez finalizado el proceso de medición, el palpador se encuentra en el punto de medida P2 frente a la superficie de medición a la distancia del trayecto de medición DFA.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".
3. Accione el pulsador de menú "Alinear borde".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Alinear borde".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D	Número de filo (1 - 9)	-
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ²⁾ (solo para método de medición estándar)	-		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ²⁾ (solo para método de medición estándar)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ³⁾ - Referencia base - Base específica de canal (guardar valores medidos en frame número 1-4)	-
Corrección de ángulo  (solo con "Decalaje de origen")	La corrección produce: - un giro del sistema de coordenadas - Giro del eje giratorio C ⁴⁾	-
Posicionar 	Posicionar el palpador: - en paralelo al eje - en paralelo al borde	-
Sentido de medición 	Eje de medición (+/-) X (+/-) Y (+/-) Z	-
Eje de posicionamiento 	Eje de desplazamiento (nota: el eje de medición y el eje de desplazamiento no deben ser iguales) - X - Y - Z	-
α	Ángulo entre el eje de posicionado y el borde ⁵⁾	Grados
L2	Distancia al 2.º punto de medida ⁶⁾	mm
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
DX / DY / DZ (según sentido de medición)	Distancia al borde en el punto de medida 1 (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	Grados
Juego de datos valor empírico 	- sin (no usar valores empíricos) 1-20 (juego de datos para valor empírico)	-
Mediciones 	Número de mediciones en el mismo punto (1-9)	-

¹⁾ La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.

²⁾ El nombre de variable no puede estar vacío.

³⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

⁴⁾ Para mostrar el eje giratorio correspondiente como objetivo de corrección, en el dato de máquina específico de canal MD52207 \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB debe haberse seteado el bit 6 = 1.

Si la corrección contiene más de una rotación en torno a uno de los ejes geométricos, dicha corrección no puede ser ejecutada por un eje giratorio. Se emitirá la alarma 61403 "Corrección del decalaje de origen no ejecutada".

4.3 Medir pieza (fresado)

- 5) Indicando el eje de medición en el parámetro **Dirección de medición** son posibles los 3 planos de medición. El ángulo teórico α se refiere por tanto al sentido positivo del eje de desplazamiento y es negativo en sentido horario y positivo en sentido antihorario.
El ángulo teórico α indica el ángulo deseado entre el borde y el sentido positivo del eje de desplazamiento. Para $\alpha=0$ ($S_STA=0$), el borde estará alineado paralelamente al eje de desplazamiento tras haber realizado la corrección.
En el posicionado "en paralelo al borde" se toma también el ángulo α para el posicionado. Junto con el parámetro **TSA** se obtiene el ángulo de posicionado. Por tanto, el parámetro α solo debe diferir levemente del ángulo medido.
- 6) Con el parámetro **L2** (S_ID) se define la distancia en el eje de desplazamiento entre P1 y P2. Solo se admiten valores positivos para **L2**. P1 debe elegirse en consecuencia en el eje de desplazamiento al comienzo del ciclo.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".



3. Accione el pulsador de menú "Alinear borde".
Se abre la ventana de entrada "Medición: alinear borde".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para método de medición estándar)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Alinear borde" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-15 Parámetros de resultados de "Alinear borde"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico ángulo	Grados
_OVR [4]	Valor real ángulo	Grados
_OVR [16]	Diferencia ángulo	Grados
_OVR [20]	Valor de corrección ángulo	Grados
_OVR [28]	Zona de confianza	Grados
_OVR [30]	Valor empírico	Grados
_OVI [0]	Número de DO	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [7]	Número para la memoria de valores empíricos	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.9 Distancia borde: Ranura (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir una ranura en una pieza. Se mide el ancho de la ranura y se determina su centro. También es posible realizar mediciones en una ranura oblicua. Para ello, en la pantalla de parametrización debe introducirse el ángulo correspondiente a la posición real de la ranura. El contacto con los bordes de ranura es siempre en ángulo recto. Dentro de la ranura se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas de la ranura de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro de la ranura.
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

4.3 Medir pieza (fresado)

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Principio de medición


Se mide 1 punto en cada uno de los bordes opuestos de la ranura utilizando el eje de medición seleccionado. El sentido positivo del eje geométrico se mide en primer lugar.

A partir de las dos posiciones reales, y teniendo en cuenta los valores de calibración, se calcula el ancho de la ranura.


La posición del centro de la ranura como origen de la pieza se determina según el decalaje de origen seleccionado que se quiere corregir.

Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro de la ranura como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

La diferencia de medida del ancho de la ranura sirve como magnitud fundamental para una corrección de herramienta, mientras que la posición del origen de la ranura sirve de base para una corrección de origen.

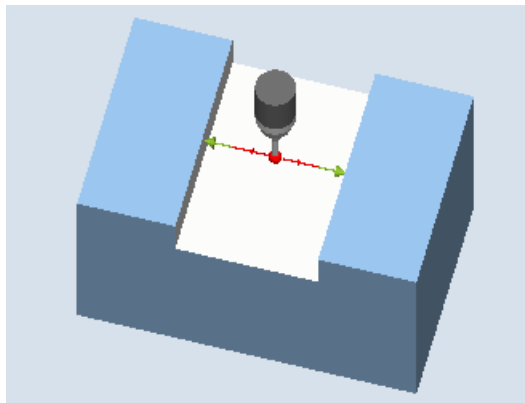

Medición: Ranura (CYCLE977)

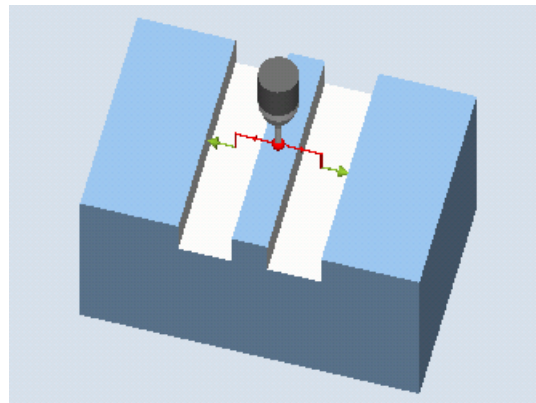

Medición: Ranura con zona protegida (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712, 713 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse aproximadamente en el centro de la ranura y a la altura de medida, con el centro de la esfera en el eje de medición. En caso de haber una zona protegida, la esfera del palpador debe posicionarse en el eje de medición más o menos centrada respecto a la ranura y a cierta altura por encima de la zona protegida. Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, desde esa altura pueda alcanzarse la altura de medida deseada en la ranura.

Nota

 
Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Si no se ha activado una zona protegida, la esfera del palpador se sitúa a la altura de medida en el centro de la ranura. Si hay zona protegida, la esfera del palpador está centrada respecto a la ranura por encima de dicha zona protegida, en la posición inicial de los ciclos de medida.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".
3. Accione el pulsador de menú "Ranura".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Ranura".

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D 	Número de filo (1 - 9)	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-			
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Memorizar valores medidos en decalaje de origen ajustable (DO activo, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Referencia base - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Base específica de canal - Guardar valores medidos en frame número (1-4) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir (1-9)	-
	- Geometría: Memorizar valores medidos en geometría de herramienta - Desgaste: Memorizar valores medidos en desgaste de herramienta	

Parámetro	Descripción	Unidad
	- Automático: selección automática de la longitud o el radio de la herramienta - Longitud L1-L3: Corregir la longitud de la herramienta L1-L3 - Radio: Corregir el radio de la herramienta	
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Cálculo 	- No invertido (usar valor de corrección de herramienta no invertido) - Invertido (usar valor de corrección de herramienta invertido)	
Eje de medición 	Eje de medición (con G17): - X - Y	-
W	Valor teórico ancho de ranura	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para el centro de la ranura, conforme al eje de medición (solo con centro teórico "Sí").	mm
α_0	Ángulo entre eje de medición y pieza	Grados
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
WS	Ancho de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DZ	Recorrido de penetración a altura de medida (con G17) (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección cero	mm
Juego de datos valor empírico 	- sin (no usar valores empíricos) 1-20 (juego de datos para valor empírico)	-
Juego de datos valor medio 	sin (no realizar cálculo de valor medio) 1-20 (juego de datos para cálculo de valor medio)	-
TMV	Rango para corrección con cálculo de valor medio	-
FW	Factor de ponderación para cálculo de valor medio	-
Mediciones 	Número de mediciones en la misma posición	-

- 1) La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- 2) La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- 3) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 4) Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

4.3 Medir pieza (fresado)

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

 
Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".



3. Accione el pulsador de menú "Ranura". Se abre la ventana de entrada "Medición: Ranura".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Ranura" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-16 Parámetros de resultados "Ranura"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico ancho de ranura	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro de ranura en 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de ranura en 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real ancho de ranura	mm
_OVR [5]	Valor real centro de ranura en 1.er eje del plano	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [6]	Valor real centro de ranura en 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia ancho de ranura	mm
_OVR [17]	Diferencia centro de ranura en 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de ranura en 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.10 Distancia borde: Nervio (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir un nervio en una pieza. Se mide el ancho del nervio y se determina su centro.

También es posible realizar mediciones en un nervio oblicuo. Para ello, en la pantalla de parametrización debe introducirse el ángulo correspondiente a la posición real del nervio. El contacto con los bordes del nervio es siempre en ángulo recto. En un lado del nervio se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas del nervio de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro del nervio.
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección


Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Principio de medición


Se mide 1 punto en cada uno de los bordes opuestos del nervio utilizando el eje de medición seleccionado. El sentido positivo del eje geométrico se mide en primer lugar. A partir de las dos posiciones reales, y teniendo en cuenta los valores de calibración, se calcula el ancho del nervio. La posición del centro del nervio como origen de la pieza se determina según el decalaje de origen seleccionado que se quiere corregir.

Con la selección de centro teórico "SÍ", puede definirse la posición del centro del nervio como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

La diferencia de medida del ancho del nervio sirve como magnitud fundamental para una corrección de herramienta, mientras que la posición del origen del nervio sirve de base para una corrección de origen.

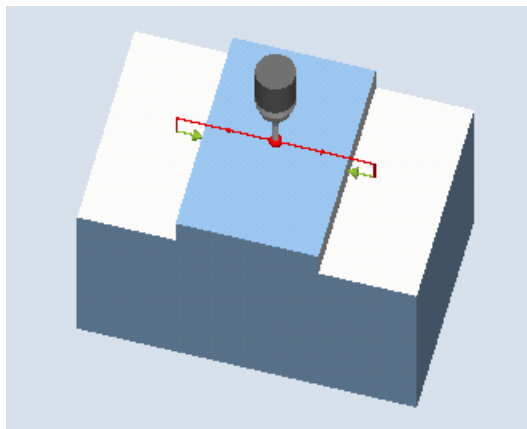

Medición: Nervio (CYCLE977)

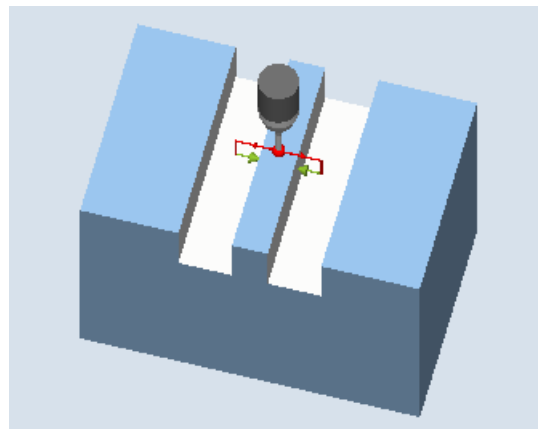

Medición: Nervio con zona protegida (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712, 713 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse aproximadamente sobre el centro del nervio, con el centro de la esfera en el eje de medición. Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, desde la altura inicial pueda alcanzarse la altura de medida deseada en el nervio.

Nota

 
Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

La esfera del palpador está centrada sobre el nervio, a la altura de la posición inicial de los ciclos de medida.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".
3. Accione el pulsador de menú "Nervio".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Nervio".

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Memorizar valores medidos en decalaje de origen ajustable (DO activo, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Referencia base - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Base específica de canal - Guardar valores medidos en frame número (1-4) - Basto/fino (guardar valor medido en decalaje basto/guardar valor medido en decalaje fino) - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir (1-9)	-
	- Geometría: Memorizar valores medidos en geometría de herramienta - Desgaste: Memorizar valores medidos en desgaste de herramienta	-

Parámetro	Descripción	Unidad
	- Automático: selección automática de la longitud o el radio de la herramienta - Longitud L1-L3: Corregir la longitud de la herramienta L1-L3 - Radio: Corregir el radio de la herramienta	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Cálculo 	- No invertido (usar valor de corrección de herramienta no invertido) - Invertido (usar valor de corrección de herramienta invertido)	-
Eje de medición 	Eje de medición (con plano de medición G17): - X - Y	-
W	Valor teórico ancho de nervio	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para el centro del nervio, conforme al eje de medición (solo con centro teórico "Sí").	mm
α_0	Ángulo entre eje de medición y pieza	Grados
DZ	Recorrido de penetración a la altura de medida (con plano de medición G17)	mm
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
WS	Ancho de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección cero	mm
Juego de datos valor empírico 	- sin (no usar valores empíricos) 1-20 (juego de datos para valor empírico)	-
Juego de datos valor medio 	- sin (no realizar cálculo de valor medio) 1-20 (juego de datos para cálculo de valor medio)	-
TMV	Rango para corrección con cálculo de valor medio	-
FW	Factor de ponderación para cálculo de valor medio	-
Mediciones 	Número de mediciones en la misma posición	-

- 1) La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- 2) La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- 3) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 4) Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

 
Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Distancia borde".



3. Accione el pulsador de menú "Nervio".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Nervio".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Nervio" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-17 Parámetros de resultados de "Nervio"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico ancho de nervio	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro de nervio en 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de nervio en 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real ancho de nervio	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [5]	Valor real centro de nervio en 1.er eje del plano	mm
_OVR [6]	Valor real centro de nervio en 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia ancho de nervio	mm
_OVR [17]	Diferencia centro de nervio en 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de nervio en 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.11 Esquina: Esquina rectangular (CYCLE961)

Función

Esta variante de medida permite medir una esquina interior o exterior en ángulo recto de una pieza.

Aparte de la medición, la posición de la esquina también se puede utilizar como origen de la pieza en un decalaje de origen (DO) definido.

La medición se realiza paralelamente al eje de WKS. Con el parámetro de máscara $\alpha 0$, se puede adaptar el desplazamiento de medición en paralelo al borde. Esta especificación de ángulo no tiene efecto en el resultado.


Principio de medición

El ciclo de medición realiza la aproximación a 3 puntos de medida y determina el punto de intersección de las rectas resultantes, así como el ángulo de giro respecto al 1.er eje positivo del plano actual.


El punto de intersección/ángulo de la esquina representa su posición. Esta se guarda como valor MKS y WKS en los parámetros de resultados OVR[.]. Si el vértice calculado se emplea como origen

4.3 Medir pieza (fresado)

de la pieza, se tienen en cuenta las especificaciones de valores teóricos X0,Y0 (p. ej., G17) al calcular el decalaje de origen.

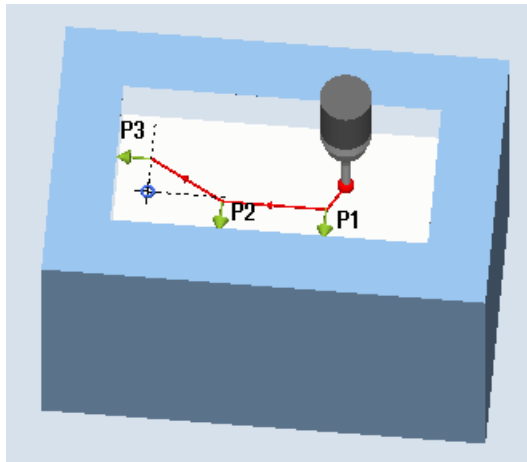

Medición: Esquina rectangular interior (CYCLE961)

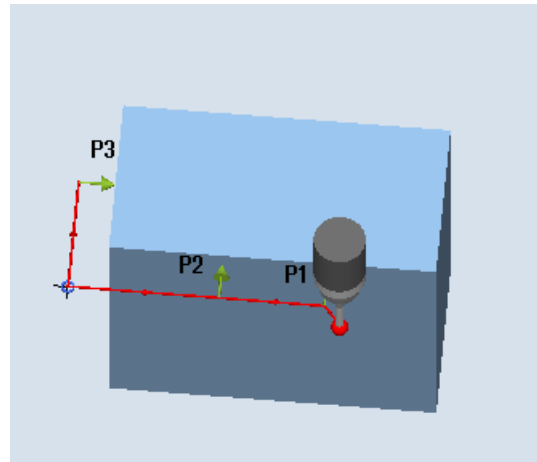

Medición: Esquina rectangular exterior (CYCLE961)

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712), solo para variante de parametrización "polar"

Nota

Cuando se utilice el tipo de palpador 712, se requiere un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador se sitúa a la altura de medida o encima de la esquina (ver zona protegida) frente a la esquina que se desea medir o delante del 1.er punto de medida.

Desde allí, debe ser posible desplazarse hacia los puntos de medida sin que se produzcan colisiones.

Los puntos de medida se obtienen de las distancias programadas L1 a L3 y la posición polar (XP, YP). En el posicionamiento se tiene en cuenta además α_0 (ángulo entre el eje X y el 1.er borde en el MKS).

El ciclo de medida genera las secuencias de desplazamiento necesarias y realiza las mediciones en los puntos de medida P1 a P3, comenzando por P1.

Posicionado de los puntos de medida P1 a P3 considerando una zona protegida

- Zona protegida = no
El palpador se posiciona previamente a la altura de medida y permanece en ella durante la medición de la esquina. Se rodea una esquina exterior.
- Zona protegida = sí
El palpador se posiciona previamente encima de la esquina. Durante la medición se efectúa un desplazamiento en el 3.er eje del plano (Z con G17) del valor del parámetro DZ hasta la altura de medida, y se mide el correspondiente punto de medida. Tras la medición, el palpador se eleva el valor del parámetro DZ y se desplaza al siguiente punto de medida, en el que se vuelve a bajar.

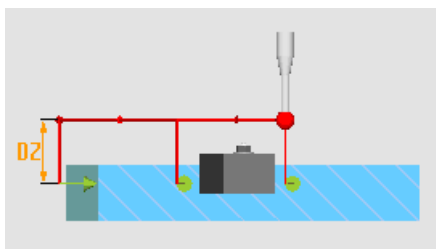


Figura 4-13 Zona protegida = sí: paso por encima de la esquina exterior con $DZ > 0$ (altura de medida + DZ) con G17

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa de nuevo en la posición de salida (enfrente de la esquina medida).

En función del parámetro Zona protegida sí/no el palpador se sitúa a la altura de medida o encima de la esquina.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Esquina".
3. Accione el pulsador de menú "Esquina rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Esquina rectangular".

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción		Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ²⁾		-
Posición 	Tipo de esquina:		-
	Esquina exterior	Esquina interior	-
Posición de la esquina 	   	   	-
X0	Valor teórico X de la esquina (con plano de medición G17)		mm
Y0	Valor teórico Y de la esquina (con plano de medición G17)		mm
XP	Polo (con plano de medición G17)		mm
YP	Polo (con plano de medición G17)		mm
$\alpha 0$	Especificación de ángulo respecto al borde de referencia angular que se va a medir y al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de máquina (MKS). Esto permite desplazar los ejes en paralelo al borde con respecto al ángulo.		Grados
L1	Distancia entre el polo y el punto de medida P1 en la dirección del 1.er eje del plano (con G17 X).		mm
L2	Distancia entre el polo y el punto de medida P2 en la dirección del 1.er eje del plano		mm
L3	Distancia entre el polo y el punto de medida P3 en la dirección del 2.º eje del plano (con G17 Y)		mm
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No		-
DZ	Recorrido de penetración a altura de medida (solo con zona protegida "Sí")		mm

Parámetro	Descripción	Unidad
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
²⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760
 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Esquina".
3. Accione el pulsador de menú "Esquina rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Esquina rectangular".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

4.3 Medir pieza (fresado)

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Esquina rectangular" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-18 Parámetros de resultados de "Esquina rectangular"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Ángulo real del borde de referencia angular que se va a medir, referido al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de pieza (WKS).	Grados
_OVR [5]	Valor real vértice en 1.er eje del plano en el WKS	mm
_OVR [6]	Valor real vértice en 2.º eje del plano en el WKS	mm
_OVR [20]	Ángulo real del borde de referencia angular que se va a medir, referido al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de máquina (MKS).	Grados
_OVR [21]	Valor real vértice en 1.er eje del plano en el MKS	mm
_OVR [22]	Valor real vértice en 2.º eje del plano en el MKS	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.12 Esquina: Ángulo cualquiera (CYCLE961)

Función

Esta variante de medida permite medir la esquina interior o exterior de una geometría de pieza desconocida. La medición se realiza paralelamente al eje de WKS. Con el parámetro de máscara $\alpha 0$, se puede adaptar el desplazamiento de medición en paralelo al borde. Esta especificación de ángulo no tiene efecto en el resultado.


Tras la medición, la posición de la esquina también se puede utilizar como origen de la pieza en un decalaje de origen (DO) predefinido.

Principio de medición


El ciclo de medición realiza el desplazamiento a 4 puntos de medida sucesivamente (P1 a P4) y determina el punto de intersección de las rectas resultantes, así como el ángulo de giro respecto al borde de referencia de los puntos de medida P1 y P2 respecto al 1.er eje del plano (X con G17) en sentido positivo.

El punto de intersección/ángulo de la esquina representa su posición. Esta se guarda como valor MKS y WKS en los parámetros de resultados OVR[]. Si el vértice calculado se emplea como origen de la pieza, se tienen en cuenta las especificaciones de valores teóricos X0,Y0 (p. ej., G17) al calcular el decalaje de origen.

La posición de los puntos P1 y P2 entre sí determina la dirección del 1.er eje del plano del nuevo sistema de coordenadas.

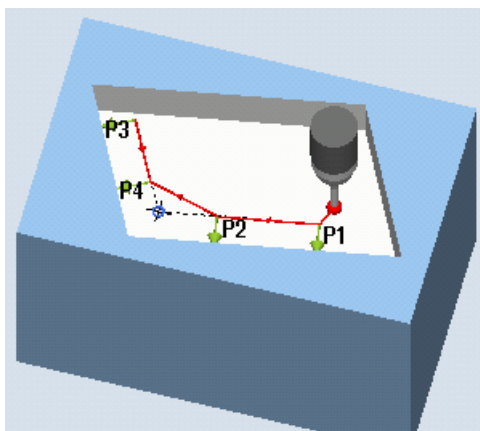

Medición: Ángulo cualquiera interior
(CYCLE961)

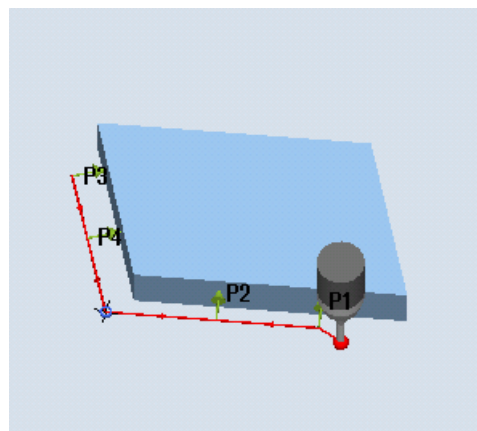

Medición: Ángulo cualquiera exterior
(CYCLE961)

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712), solo para variante de función "polar"

Nota

Quando se utilice el tipo de palpador 712, se requiere un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador se sitúa a la altura de medida o encima de la esquina (ver zona protegida) frente a la esquina que se desea medir o delante del 1.er punto de medida.

Desde allí, debe ser posible desplazarse hacia los puntos de medida sin que se produzcan colisiones.

El ciclo de medida genera las secuencias de desplazamiento necesarias y realiza las mediciones en los puntos de medida P1 a P4, comenzando por P1.

4.3 Medir pieza (fresado)

Posicionado de los puntos de medida P1 a P4 considerando una zona protegida

- Zona protegida = no
El palpador se posiciona previamente a la altura de medida y permanece en ella durante la medición de la esquina. Se rodea una esquina exterior.
- Zona protegida = sí
El palpador se posiciona previamente encima de la esquina. Durante la medición se efectúa un desplazamiento en el 3.er eje del plano (Z con G17) del valor del parámetro DZ hasta la altura de medida, y se mide el correspondiente punto de medida. Tras la medición, el palpador se eleva el valor del parámetro DZ y se desplaza al siguiente punto de medida, en el que se vuelve a bajar.

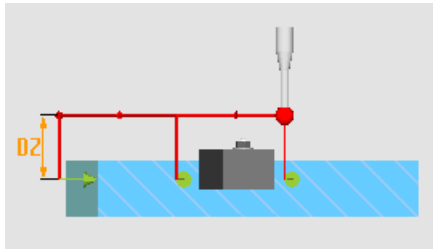


Figura 4-14 Zona protegida = sí: paso por encima de la esquina exterior con $DZ > 0$ (altura de medida + DZ) con G17

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa en el punto de medida P4 tras la última medición.

En función del parámetro Zona protegida (sí/no), el palpador se sitúa a la altura de medida o encima de la esquina.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Esquina".
3. Accione el pulsador de menú "Ángulo cualquiera".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Ángulo cualquiera".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción		Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ²⁾		-
Sistema de coordenadas 	- polar - rectangular		-
Posición 	Tipo de esquina:		-
	Esquina exterior	Esquina interior	-
Posición de la esquina 	   	   	-
X0	Valor teórico X de la esquina medida (X con G17)		mm
Y0	Valor teórico Y de la esquina medida (X con G17)		mm
Solo con sistema de coordenadas = "polar":			
XP	Posición del polo en el 1.er eje del plano (X con G17)		mm
YP	Posición del polo en el 2.º eje del plano (Y con G17)		mm
α0	Especificación de ángulo respecto al borde de referencia angular que se va a medir y al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de máquina (MKS). Esto permite desplazar los ejes en paralelo al borde con respecto al ángulo.		Grados
L1	Distancia al punto inicial de la 1.ª medición		mm
L2	Distancia al punto inicial de la 2.ª medición		mm
α1	Ángulo en el vértice		Grados
L3	Distancia al punto inicial de la 3.ª medición		mm
L4	Distancia al punto inicial de la 4.ª medición		mm
Solo con sistema de coordenadas = "rectangular":			
X1	Punto inicial X de la 1.ª medición		mm
Y1	Punto inicial Y de la 1.ª medición		mm
X2	Punto inicial X de la 2.ª medición		mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Y2	Punto inicial Y de la 2.ª medición	mm
X3	Punto inicial X de la 3.ª medición	mm
Y3	Punto inicial Y de la 3.ª medición	mm
X4	Punto inicial X de la 4.ª medición	mm
Y4	Punto inicial Y de la 4.ª medición	mm
Zona protegida 	Usar zona protegida • Sí • No	-
DZ	Recorrido de penetración a altura de medida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
- ²⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Nota

Los 4 puntos de medida o el trayecto de medición DFA deben elegirse de forma que el contorno se alcance dentro del trayecto total: $2 \cdot \text{DFA}$ [en mm]. De lo contrario, no se lleva a cabo la medición.

El ciclo genera internamente un valor mínimo para el trayecto de medición DFA de 20 mm.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Esquina".
3. Accione el pulsador de menú "Ángulo cualquiera".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Ángulo cualquiera".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Ángulo cualquiera" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-19 Parámetros de resultados de "Ángulo cualquiera"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [4]	Ángulo real del borde de referencia angular que se va a medir, referido al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de pieza (WKS).	Grados
_OVR [5]	Valor real vértice en 1.er eje del plano en el WKS	mm
_OVR [6]	Valor real vértice en 2.º eje del plano en el WKS	mm
_OVR[8]	Valor real ángulo de esquina	Grados
_OVR [20]	Ángulo real del borde de referencia angular que se va a medir, referido al 1.er eje geométrico del plano activo en el sistema de coordenadas de máquina (MKS).	Grados
_OVR [21]	Valor real vértice en 1.er eje del plano en el MKS	mm
_OVR [22]	Valor real vértice en 2.º eje del plano en el MKS	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.3.13 Taladro: Caja rectangular (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir una caja rectangular en una pieza. Se mide el ancho y la longitud de la caja y se determina su centro.

Las mediciones se realizan siempre en paralelo a los ejes geométricos del plano activo. Las mediciones en una caja rectangular girada en torno al eje de penetración también son posibles.

4.3 Medir pieza (fresado)

Para ello, en la pantalla de parametrización debe introducirse el ángulo correspondiente a la posición real de la caja. El contacto con los laterales de la caja es siempre en ángulo recto. En la caja se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas de la caja rectangular de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:


- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro de la caja rectangular
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.


Principio de medición

Se miden dos puntos opuestos en cada uno de los dos ejes geométricos del plano. Las mediciones comienzan en sentido positivo del 1.er eje geométrico. A partir de las cuatro posiciones reales medidas de los lados de la caja se calcula el ancho y la longitud de la caja, teniendo en cuenta los valores de calibración. La posición del centro de la caja como origen de la pieza se determina según el decalaje de origen seleccionado que se quiere corregir. Las diferencias de medida de las longitudes de los lados sirven como magnitud fundamental para una corrección de herramienta, mientras que la posición del origen de la caja sirve de base para una corrección de origen.

Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro de la caja rectangular como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

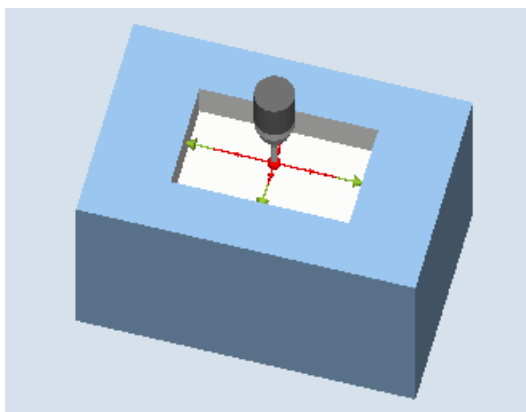

Medición: Caja rectangular (CYCLE977)

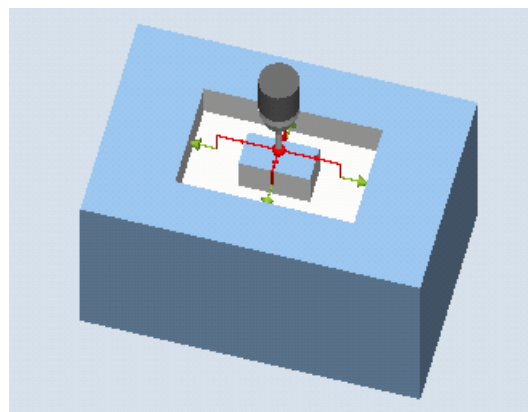

Medición: Caja rectangular con zona protegida (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe colocarse en la posición teórica del centro de la caja. Esta posición alcanzada en la caja representa simultáneamente la posición inicial y el valor teórico para las correcciones que deben determinarse. En una zona protegida la posición de la esfera del palpador se encuentra a una altura por encima de la zona protegida.

4.3 Medir pieza (fresado)

Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, desde esa altura pueda alcanzarse la altura de medida deseada en la caja.

Nota

Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Si no se ha activado una zona protegida, al terminar el ciclo de medida la esfera del palpador se sitúa a la altura de medida en el centro de la caja.

Si hay zona protegida, al terminar el ciclo de medida la esfera del palpador está centrada sobre la caja, a la altura de la posición inicial de los ciclos de medida.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Taladro".
3. Accione el pulsador de menú "Caja rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Caja rectangular".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
W	Valor teórico ancho de caja	mm
L	Valor teórico longitud de caja	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para centro de la caja rectangular (solo con centro teórico "Sí")	mm
α0	Ángulo entre eje de medición y pieza	Grados
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
WS	Ancho de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
LS	Longitud de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DX/DY/DZ	Recorrido de penetración a altura de medida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta • Sí • No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

- ¹⁾ La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- ²⁾ La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- ³⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
- ⁴⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Taladro".
3. Accione el pulsador de menú "Caja rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Caja rectangular".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida 	• Método de medida estándar • Palpador 3D con giro de cabezal • Alinear palpador 3D	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

4.3.13.1 Parámetros: tecnología de mezclado

Variante de medida Torneado con fresadora

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Taladro".



3. Accione el pulsador de menú "Caja rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Caja rectangular".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Caja rectangular" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-20 Parámetros de resultados de "Caja rectangular"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [1]	Valor teórico longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [3]	Valor teórico centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [5]	Valor real longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [6]	Valor real centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [7]	Valor real centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [17]	Diferencia longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [19]	Diferencia centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.14 Taladro: 1 taladro (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir un taladro en una pieza. Se mide el diámetro del taladro y se determina su centro. Las mediciones se realizan siempre en paralelo a los ejes geométricos del plano activo.

Con un ángulo inicial, los puntos de medida se pueden desplazar a la periferia del taladro girando en torno al eje de penetración como centro.

En el taladro se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas del taladro de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:


- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro del taladro
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.


Principio de medición

Se miden 2 puntos opuestos en cada uno de los dos ejes geométricos del plano. A partir de las 4 posiciones reales medidas, y teniendo en cuenta los valores de calibración, se calcula el diámetro y el centro del taladro. A partir de los puntos de medida del 1.er eje geométrico del plano se calcula el centro de ese eje y se posiciona el palpador en dicho centro. Partiendo de ese centro, se realiza la medición de los dos puntos en el 2.º eje geométrico, con lo que se determina el diámetro real del taladro. Las mediciones comienzan en sentido positivo del 1.er eje geométrico. La diferencia de medida del diámetro del taladro se utiliza para una corrección de herramienta, mientras que la posición del origen del taladro sirve de base para una corrección de origen.

Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro del taladro como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

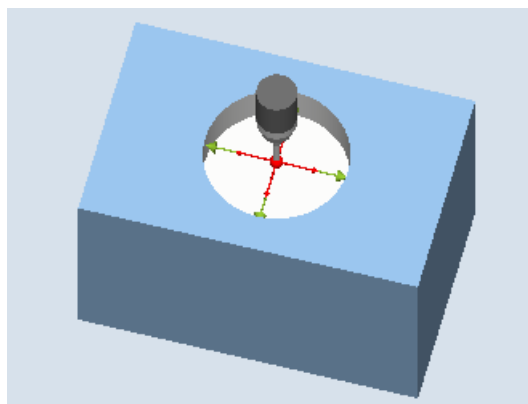

Medición: taladro (CYCLE977)

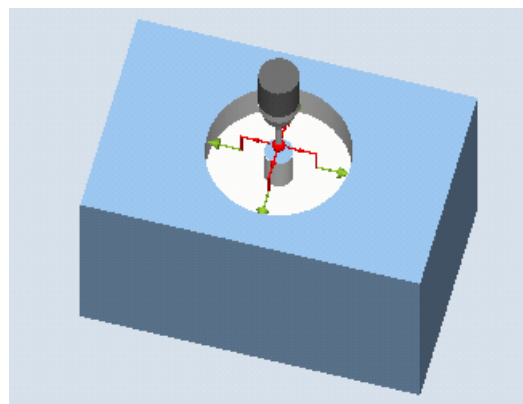

Medición: taladro con zona protegida (CYCLE977)

4.3 Medir pieza (fresado)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

Durante la medición de anillos de referencia, el diámetro del anillo de referencia solo se reproduce con exactitud en los resultados de medida si se tiene en cuenta la complejidad mecánica de la totalidad de las posiciones de ejes. Para conseguirlo, es necesario que la calibración se realice de acuerdo con la situación de medición posterior. Este principio puede aplicarse a todas las mediciones.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe colocarse en la posición teórica del centro del taladro. Esta posición alcanzada en el taladro representa simultáneamente la posición inicial y el valor teórico para las correcciones que deban determinarse.

En caso de usarse una zona protegida, el centro de la esfera del palpador se encuentra a una altura por encima de la zona protegida. Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, desde esa altura pueda alcanzarse la altura de medida deseada en el taladro.

Nota

Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Si no se ha activado una zona protegida, la esfera del palpador se sitúa a la altura de medida en el centro del taladro.

Si hay zona protegida, al terminar el ciclo de medida la esfera del palpador está centrada sobre el taladro, a la altura de la posición inicial.

Nota

La dispersión del punto inicial del ciclo de medida respecto al centro del taladro debe estar dentro de los valores del trayecto de medición DFA; de lo contrario, existe peligro de colisión o no se puede ejecutar la medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Taladro".
3. Accione el pulsador de menú "1 taladro".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 1 taladro".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (herramienta DUPLO, número ST)	-
Ø	Valor teórico diámetro de taladro	mm
α0	Ángulo de palpado ⁵⁾	Grados
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
ØS	Diámetro de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para centro del taladro (solo con centro teórico "Sí")	mm
DX / DY / DZ	Recorrido de penetración a altura de medida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta - Sí - No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

¹⁾ La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.

²⁾ La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.

³⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

⁴⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

⁵⁾ El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Taladro".



3. Accione el pulsador de menú "1 taladro".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 1 taladro".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Taladro" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-21 Parámetros de resultados de "Taladro"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro de taladro	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro de taladro en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de taladro en el 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro de taladro	mm
_OVR [5]	Valor real centro de taladro en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [6]	Valor real centro de taladro en el 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro de taladro	mm
_OVR [17]	Diferencia centro de taladro en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de taladro en el 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.15 Taladro: Segmento circular interior (CYCLE979)

Función

Esta variante de medida permite medir un segmento circular desde dentro. Se determinan el diámetro y el centro del segmento circular en el plano. Con la selección de centro teórico "SÍ", puede definirse la posición del centro del segmento circular como origen de la pieza mediante la especificación de valores teóricos.

Con un ángulo inicial, referido al 1.er eje geométrico del plano, los puntos de medida se pueden desplazar a la periferia del segmento circular. La distancia periférica entre los puntos de medida se define por medio de un ángulo de incremento.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro del segmento circular
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Principio de medición

El segmento circular se puede medir con 3 ó 4 puntos de medida. Las posiciones intermedias respecto a los puntos de medida se adoptan en una trayectoria circular de forma no paralela al eje geométrico. La distancia entre la circunferencia de la esfera del palpador y el taladro corresponde al trayecto de medición FDA. El sentido de la trayectoria circular viene determinado por el signo del ángulo de incremento. El trayecto de medición desde las posiciones intermedias hasta los puntos de medida es en sentido radial respecto a la periferia del taladro.

El segmento circular que resulta de la cantidad de puntos de medida y del ángulo de incremento no debe sobrepasar 360 grados. La diferencia de medición del diámetro del segmento se utiliza para la corrección de herramienta, mientras que el origen del segmento sirve de base para una corrección de origen.

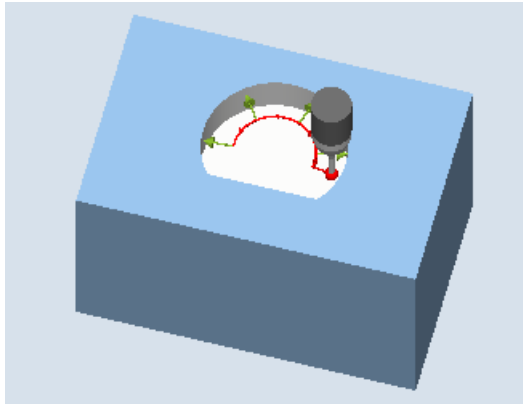


Figura 4-15 Medición: Segmento circular interior (CYCLE979), ejemplo de 4 puntos de medida

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

4.3 Medir pieza (fresado)

Nota

En la medición de segmentos circulares < 90 grados, debe tenerse en cuenta que los puntos de medida diferentes de la forma circular, por razones matemáticas, ejercen una gran influencia sobre la precisión de los resultados (centro, diámetro).

Por eso, la medición de segmentos circulares pequeños debe realizarse con especial cuidado. Con las siguientes medidas es posible obtener buenos resultados.

El segmento circular que va a medirse debería:

- estar libre de residuos de fabricación,
 - garantizado por la tecnología de fabricación, poseer una forma circular lo más exacta posible,
 - garantizado por la tecnología de fabricación, mostrar una rugosidad de superficie lo más baja posible,
 - medirse con palpadores de alta calidad, es decir, la esfera del palpador debería poseer una forma esférica lo más homogénea posible,
 - medirse con 4 puntos (ajuste mediante parámetros),
 - medirse con un palpador calibrado recientemente.
-

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utiliza el tipo de palpador 712, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador se debe posicionar en el 3.er eje (eje de herramienta) del plano de trabajo, a la altura de medida deseada, aproximadamente a la distancia del trayecto de medición DFA antes del primer punto de medida. Al seleccionar esta posición previa en los ejes del plano, debe tenerse en cuenta el ajuste del ángulo inicial, ya que el primer punto de medición y todos los siguientes están desplazados el equivalente al ángulo inicial en la trayectoria circular.

Por ejemplo, con un ángulo inicial de 180°, el primer punto de palpado se encuentra en el lado opuesto del taladro que se desea medir. Si esto no se tiene en cuenta en la posición de aproximación, podría producirse una colisión con los obstáculos que pudiera haber en el taladro.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Al finalizar el proceso de medición, la circunferencia de la esfera del palpador se encuentra a la altura de medida y a una distancia en sentido radial del último punto de medida correspondiente al trayecto de medición DFA.

Nota

La dispersión del punto inicial del ciclo de medida respecto al centro del segmento circular debe estar dentro de los valores del trayecto de medición DFA; de lo contrario, existe peligro de colisión o no se puede ejecutar la medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Taladro".
3. Accione el pulsador de menú "Segmento circular interior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Segmento circular interior".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D	Número de filo (1 - 9)	-
			Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-		Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Número de puntos de medida	Medición con: 3 puntos 4 puntos	-

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Ø	Diámetro del taladro	mm
XM	Centro X (con plano de medición G17)	mm
YM	Centro Y (con plano de medición G17)	mm
XMS	Especificación de valor teórico para centro X	mm
YMS	Especificación de valor teórico para centro Y	mm
α0	Ángulo de palpado ⁵⁾	Grados
α1	Ángulo de incremento ⁶⁾	Grados
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta • Sí • No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm


- ¹⁾ La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- ²⁾ La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- ³⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
- ⁴⁾ Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.
- ⁵⁾ El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.
- ⁶⁾ El signo del ángulo de incremento indica el sentido de posicionamiento de ese ángulo.

**Fabricante de la máquina**

 Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Taladro".
3. Accione el pulsador de menú "Segmento circular interior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Segmento circular interior".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Segmento circular interior" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-22 Parámetros de resultados de "Segmento circular interior"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro de taladro	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro en 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro de taladro	mm
_OVR [5]	Valor real centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [6]	Valor real centro en 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro de taladro	mm
_OVR [17]	Diferencia centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro en 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.16 Saliente: Saliente rectangular (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir un saliente rectangular en una pieza. Se mide el ancho y la longitud del saliente y se determina su centro.

Las mediciones se realizan siempre en paralelo a los ejes geométricos del plano activo. Las mediciones en un saliente rectangular girado en torno al eje de penetración también son posibles. Para ello, en el eje de parametrización debe introducirse el ángulo correspondiente a la posición real del saliente. El contacto con los laterales del saliente es siempre en ángulo recto.

Alrededor del saliente se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas del saliente rectangular de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:


- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro del saliente rectangular
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.


Principio de medición

Se miden 2 puntos opuestos en cada uno de los dos ejes geométricos del plano. Las mediciones comienzan en sentido positivo del 1.er eje geométrico. A partir de las 4 posiciones reales medidas de los lados del saliente se calcula el ancho y la longitud del saliente, teniendo en cuenta los valores de calibración. La posición del centro del saliente como origen de la pieza se determina según el decalaje de origen seleccionado que se quiere corregir. Las diferencias de medida de las longitudes de los lados sirven como magnitud fundamental para una corrección de herramienta. La posición del origen del saliente sirve de base para una corrección de origen.

Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro del saliente rectangular como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

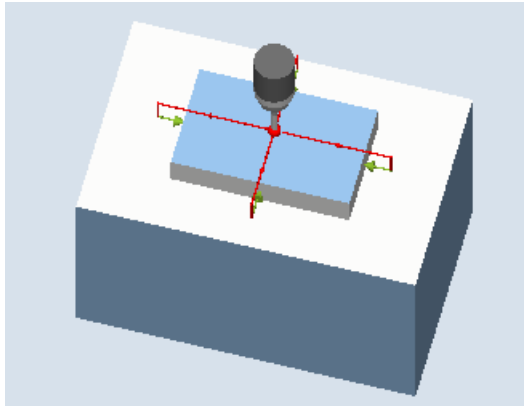

Medición: Saliente rectangular (CYCLE977)

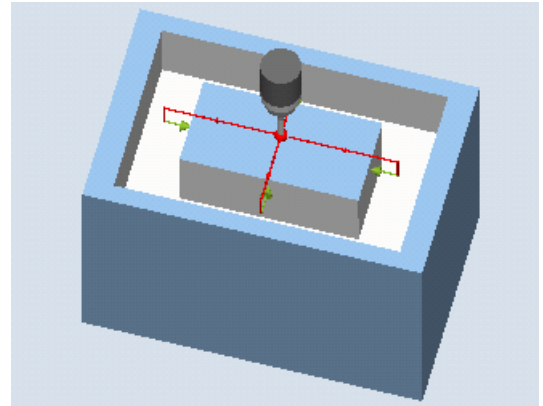

Medición: Saliente rectangular con zona protegida (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe colocarse sobre el saliente rectangular en la posición teórica del centro. Esta posición alcanzada sobre el saliente representa simultáneamente la posición inicial y el valor teórico para las correcciones que deben determinarse.

4.3 Medir pieza (fresado)

Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, pueda alcanzarse la altura de medida deseada en el saliente rectangular desde la altura de la posición inicial.

Una zona protegida no influye para nada en la posición inicial.

Nota

Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

 
Al terminar el ciclo de medida, la esfera del palpador está centrada sobre el saliente, a la altura de la posición inicial de los ciclos de medida.

Nota

La dispersión del punto inicial del ciclo respecto al centro del saliente debe estar dentro de los valores del trayecto de medición DFA; de lo contrario, existe peligro de colisión o no se puede ejecutar la medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Saliente".
3. Accione el pulsador de menú "Saliente rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Saliente rectangular".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
W	Ancho teórico de saliente	mm
L	Longitud teórica de saliente	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para centro del saliente rectangular (solo con centro teórico "Sí")	mm
α0	Ángulo de palpado ⁵⁾	Grados
DZ	Recorrido de penetración a la altura de medida (con G17)	mm
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
WS	Ancho de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
LS	Longitud de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta • Sí • No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm


- 1) La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- 2) La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- 3) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 4) Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.
- 5) El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

**Fabricante de la máquina**

 Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Saliente".
3. Accione el pulsador de menú "Saliente rectangular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Saliente rectangular".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida 	• Método de medida estándar • Palpador 3D con giro de cabezal • Alinear palpador 3D	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Saliente rectangular" pone a disposición los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-23 Parámetros de resultados "Saliente rectangular"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [1]	Valor teórico longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [3]	Valor teórico centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [5]	Valor real longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [6]	Valor real centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [7]	Valor real centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia longitud de caja rectangular (en el 1.er eje del plano)	mm
_OVR [17]	Diferencia longitud de caja rectangular (en el 2.º eje del plano)	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de caja rectangular 1.er eje del plano	mm
_OVR [19]	Diferencia centro de caja rectangular 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.17 Saliente: 1 saliente circular (CYCLE977)

Función

Esta variante de medida permite medir un saliente circular en una pieza.

Se mide el diámetro del saliente y se determina su centro. Las mediciones se realizan siempre en paralelo a los ejes geométricos del plano activo.

4.3 Medir pieza (fresado)

Con un ángulo inicial, los puntos de medida en torno al eje de penetración como centro de giro se pueden desplazar a la periferia del saliente.

Alrededor del saliente se puede definir una zona protegida.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. Se efectúan automáticamente dos mediciones completas del saliente de forma sucesiva, una con posición del cabezal a 180 grados y otra con 0 grados. El proceso especial de esta medición permite el uso de un palpador multidireccional no calibrado. Sin embargo, el radio correcto de la herramienta del palpador debe determinarse una vez mediante el calibrado (calibración) del palpador. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un DO de modo que el origen se refiera al centro del saliente
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección


Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Principio de medición


Se miden 2 puntos opuestos en cada uno de los dos ejes geométricos del plano. A partir de las 4 posiciones reales medidas, y teniendo en cuenta los valores de calibración, se calcula el diámetro y el centro del saliente. A partir de los puntos de medida del 1.er eje geométrico del plano se calcula el centro de ese eje y se posiciona el palpador en dicho centro.

Partiendo de ese centro, la medición de los puntos se realiza en el 2.º eje geométrico, con lo que se determina el diámetro real del saliente. Las mediciones comienzan en sentido positivo del 1.er eje geométrico. La diferencia de medida del diámetro del saliente se utiliza para la corrección de herramienta, mientras que la posición del origen del saliente sirve de base para una corrección de origen.

Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro del saliente como origen de pieza mediante la especificación de valores teóricos.

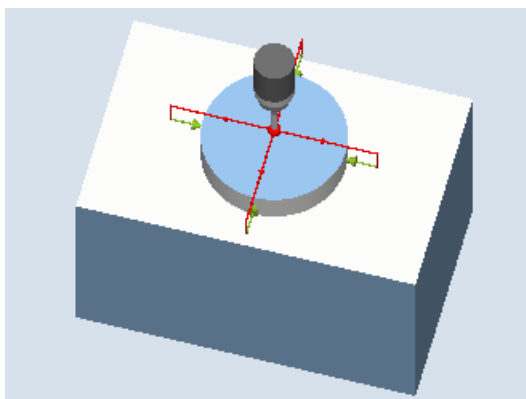

Medición: saliente circular (CYCLE977)

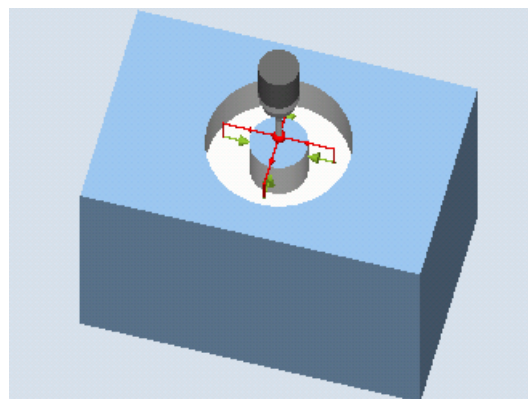

Medición: saliente circular con zona protegida (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
 - Palpador en estrella (tipo 714)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utilizan los tipos de palpador 712 y 714, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe colocarse sobre el saliente circular en la posición teórica del centro. Esta posición alcanzada sobre el saliente representa simultáneamente la posición inicial y el valor teórico para las correcciones que deben determinarse.

4.3 Medir pieza (fresado)

Debe garantizarse que, con el recorrido de penetración introducido, pueda alcanzarse la altura de medida deseada en el saliente desde la altura de la posición inicial.

Una zona protegida no influye para nada en la posición inicial.

Nota

Si el trayecto de medición DFA seleccionado es tan grande que se vulneraría la zona protegida, la distancia se reduce automáticamente en el ciclo. Sin embargo, debe haber suficiente espacio para la esfera del palpador.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Al terminar el ciclo de medida, la esfera del palpador está centrada sobre el saliente, a la altura de la posición inicial de los ciclos de medida.

Nota

La dispersión del punto inicial del ciclo de medida respecto al centro del saliente debe estar dentro de los valores del trayecto de medición DFA; de lo contrario, existe peligro de colisión o no se puede ejecutar la medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Saliente".
3. Accione el pulsador de menú "1 saliente circular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 1 saliente circular".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
			D 	Número de filo (1 - 9)	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Ø	Valor teórico diámetro de saliente	mm
XM, YM	Especificación de valor teórico para centro del saliente (solo con centro teórico "Sí")	mm
α0	Ángulo de palpado ⁵⁾	Grados
DZ	Recorrido de penetración a la altura de medida (con G17)	mm
Zona protegida 	Usar zona protegida - Sí - No	-
ØS	Diámetro de zona protegida (solo con zona protegida "Sí")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta - Sí - No	-

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

- 1) La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- 2) La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- 3) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 4) Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.
- 5) El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Fresado en torno (solo 840D sl)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Saliente".



3. Accione el pulsador de menú "1 saliente circular".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 1 saliente circular".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal - Alinear palpador 3D	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "1 saliente circular" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-24 Parámetros de resultados de "1 saliente circular"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro de saliente circular	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro de saliente circular en 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro de saliente circular en 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro de saliente circular	mm
_OVR [5]	Valor real centro de saliente circular en 1.er eje del plano	mm
_OVR [6]	Valor real centro de saliente circular en 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro de saliente circular	mm
_OVR [17]	Diferencia centro de saliente circular en 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro de saliente circular en 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.18 Saliente: Segmento circular exterior (CYCLE979)

Función

Esta variante de medida permite medir un segmento circular desde el exterior. Se determinan el diámetro y el centro del segmento circular en el plano. Con la selección de centro teórico "Sí", puede definirse la posición del centro del segmento circular como origen de la pieza mediante la especificación de valores teóricos. Con un ángulo inicial, referido al 1.er eje geométrico del plano, los puntos de medida se pueden desplazar a la periferia del segmento circular. La distancia periférica entre los puntos de medida se define por medio de un ángulo de incremento.

Con el método de medida "Palpador 3D con giro del cabezal", la medición se lleva a cabo en los ejes del plano como medición diferencial. El proceso especial de esta medición permite el uso de

4.3 Medir pieza (fresado)

un palpador multidireccional no calibrado. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

Con el método "Alinear palpador 3D", el sentido de conmutación del palpador se alinea siempre según el sentido de medición actual. Esta función se recomienda cuando se imponen requisitos muy elevados en cuanto a la precisión de medida. Los tipos de palpador 712, 713 y 714 no son aptos para este propósito. Es absolutamente necesario un cabezal posicionable.

El resultado de la medición (diferencia de medidas) se puede utilizar como sigue:

- Corrección de un DO de modo que el origen de la pieza se refiera al centro del segmento circular
- Corrección de una herramienta
- Medición sin corrección

Es posible la corrección ampliada de herramienta en herramientas de sustitución y en correcciones aditivas y de preparación. En la corrección de herramienta pueden incluirse valores empíricos generales.

Principio de medición

El segmento circular se puede medir con 3 ó 4 puntos de medida. Las posiciones intermedias respecto a los puntos de medida se adoptan en una trayectoria circular de forma no paralela al eje geométrico. La distancia entre la circunferencia de la esfera del palpador y el taladro corresponde al trayecto de medición DFA. El sentido de la trayectoria circular viene determinado por el signo del ángulo de incremento. El trayecto de medición desde las posiciones intermedias hasta los puntos de medida es en sentido radial respecto a la periferia del taladro.

El segmento circular que resulta de la cantidad de puntos de medida y del ángulo de incremento no debe sobrepasar 360 grados. La diferencia de medición del diámetro del segmento se utiliza para la corrección de herramienta y el origen del segmento sirve de base para una corrección de origen.

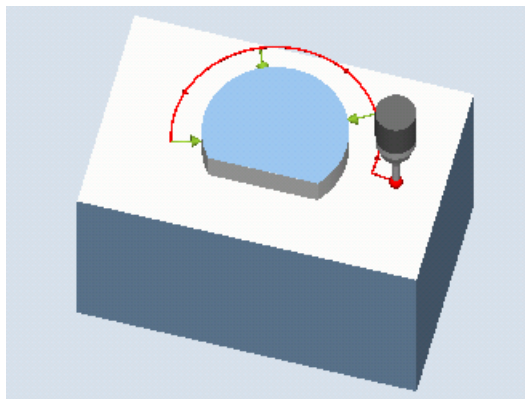


Figura 4-16 Medición: Segmento circular exterior (CYCLE977)

Requisitos

- El palpador debe estar activo como herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Nota

Los siguientes métodos de medida solo son posibles en los ejes del plano:

- Palpador 3D con giro de cabezal (medición diferencial)
- Alinear palpador 3D

Para estos métodos de medida, en general **no** es posible utilizar los tipos de palpador 712, 713 y 714.

Nota

En la medición de segmentos circulares < 90 grados, debe tenerse en cuenta que los puntos de medida diferentes de la forma circular, por razones matemáticas, ejercen una gran influencia sobre la precisión de los resultados (centro, diámetro).

Por eso, la medición de segmentos circulares pequeños debe realizarse con especial cuidado. Con las siguientes medidas es posible obtener buenos resultados.

El segmento circular que va a medirse debería:

- estar libre de residuos de fabricación,
 - garantizado por la tecnología de fabricación, poseer una forma circular lo más exacta posible,
 - garantizado por la tecnología de fabricación, mostrar una rugosidad de superficie lo más baja posible,
 - medirse con palpadores de alta calidad, es decir, la esfera del palpador debería poseer una forma esférica lo más homogénea posible,
 - medirse con 4 puntos (ajuste mediante parámetros),
 - medirse con un palpador calibrado recientemente.
-

Nota

En combinación con las funciones "Palpador 3D con giro del cabezal", "Alinear palpador 3D" o si se utiliza el tipo de palpador 712, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador se debe posicionar en el 3.er eje (eje de herramienta) del plano de trabajo, a la altura de medida deseada, aproximadamente a la distancia del trayecto de medición DFA antes del primer punto de medida. Al seleccionar esta posición previa en los ejes del plano, debe tenerse en cuenta el ajuste del ángulo inicial, ya que el primer punto de medición y todos los siguientes están desplazados el equivalente al ángulo inicial en la trayectoria circular.

4.3 Medir pieza (fresado)

Por ejemplo, con un ángulo inicial de 180°, el primer punto de palpado se encuentra en el lado opuesto del saliente que se desea medir. Si esto no se tiene en cuenta en la posición de aproximación, podría producirse una colisión con el objeto de medida.

Posición tras el fin del ciclo de medida

Al final del proceso de medición, la circunferencia de la esfera del palpador se encuentra a la altura de medida y a una distancia en sentido radial del último punto de medida correspondiente al trayecto de medición DFA.

Nota

La dispersión del punto inicial del ciclo de medida respecto al centro del segmento circular debe estar dentro de los valores del trayecto de medición DFA; de lo contrario, existe peligro de colisión o no se puede ejecutar la medición.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Saliente".
3. Accione el pulsador de menú "Segmento circular exterior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Segmento circular exterior".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-	T	Nombre del palpador	-
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-	Método de medida 	- Método de medida estándar - Palpador 3D con giro de cabezal ¹⁾ - Alinear palpador 3D ²⁾	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ³⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ⁴⁾ - Corrección de herramienta (memorizar valores medidos en datos de herramienta) - Corrección de herramienta (ST) (memorizar valor medido en la herramienta DUPLO, número ST)	-
TR	Nombre de la herramienta a corregir	-
D 	Número del filo de la herramienta a corregir	-
ST	Número de la herramienta de sustitución (número DUPLO)	-
Número de puntos de medida 	Medición con: 3 puntos 4 puntos	-
Ø	Diámetro del saliente	mm
XM	Centro X (con plano de medición G17)	mm
YM	Centro Y (con plano de medición G17)	mm
XMS	Especificación de valor teórico para centro X	mm
YMS	Especificación de valor teórico para centro Y	mm
α0	Ángulo de palpado ⁵⁾	Grados
α1	Ángulo de incremento ⁶⁾	Grados
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Tolerancia dimensional 	Usar tolerancia dimensional en corrección de herramienta • Sí • No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm
TLL	Límite inferior de tolerancia de la pieza (incremental respecto al valor teórico, solo con tolerancia dimensional "Sí")	mm

- 1) La función "Palpador 3D con giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 16.
- 2) La función "Alinear palpador 3D" se muestra si en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE está seteado el bit 17.
- 3) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 4) Se pueden ajustar otros parámetros y objetivos de corrección en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.
- 5) El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.
- 6) El signo del ángulo de incremento indica el sentido de posicionamiento de ese ángulo.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D si)**Procedimiento**

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "Saliente".
3. Accione el pulsador de menú "Segmento circular exterior".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Segmento circular exterior".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
Método de medida 	• Método de medida estándar • Palpador 3D con giro de cabezal • Alinear palpador 3D	-

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾ (solo para medición sin giro del cabezal)	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Segmento circular exterior" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-25 Parámetros de resultados de "Segmento circular exterior"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico diámetro de segmento circular	mm
_OVR [1]	Valor teórico centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [2]	Valor teórico centro en 2.º eje del plano	mm
_OVR [4]	Valor real diámetro de segmento circular	mm
_OVR [5]	Valor real centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [6]	Valor real centro en 2.º eje del plano	mm
_OVR [16]	Diferencia diámetro de segmento circular	mm
_OVR [17]	Diferencia centro en 1.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia centro en 2.º eje del plano	mm
_OVI [0]	Número D o número del decalaje de origen	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVS_TNAME	Nombre de herramienta	-

En la medición de pieza con corrección de herramienta o corrección del decalaje de origen se muestran parámetros adicionales, ver Parámetros de resultados adicionales (Página 359).

4.3.19 3D: Alinear plano (CYCLE998)

Función

Esta variante de medida permite determinar y corregir la posición angular de un plano inclinado en el espacio en una pieza mediante la medición de 3 puntos. Los ángulos se refieren al giro alrededor de los ejes del plano activo G17 a G19.

4.3 Medir pieza (fresado)

Son válidos los mismos requisitos que en la medición de ángulo sencilla, ver variante de medida Alinear borde (Página 152).

Se necesitan datos adicionales para especificar el valor teórico del 2.º ángulo. Una corrección en el decalaje de origen se realiza en las partes de rotación (giro) del decalaje de origen (DO) indicado.

Las partes de traslación del DO no varían y deben corregirse en una medición subsiguiente (p. ej., definir borde, esquina).

Tras la medición puede orientarse el palpador perpendicularmente al plano de medición (plano de mecanizado) en máquinas adecuadas en las que se haya configurado una transformada de orientación (TRAORI).

- Encontrará **más información** sobre el tema Orientación en el manual del usuario "Fresado".
- TRAORI
G0 C3=1 ;Alineación según el eje de la herramienta Z con G17

Principio de medición

La variante de medida Alinear plano se efectúa conforme al principio de medición en 2 ángulos:

En una pieza con un plano inclinado en el espacio, las correcciones de ángulo se realizan en la parte giratoria de los ejes geométricos.

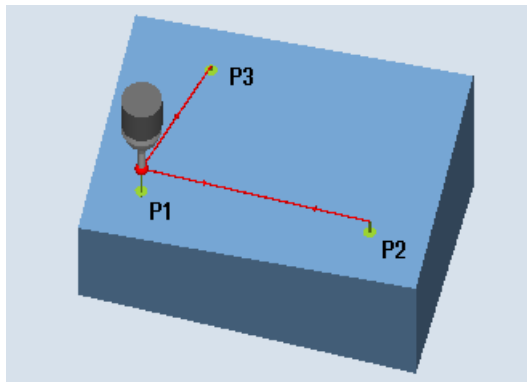


Figura 4-17 Medición: Alinear plano (CYCLE998)

Nota

Ángulo de medición máximo

El ciclo de medida CYCLE998 puede medir como máximo ángulos entre -45 y +45 grados.

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)

Posición de salida antes de la medición

El palpador está posicionado previamente sobre el 1.er punto de medida P1 en los ejes del plano (con G17: XY).

Posicionado considerando una zona protegida

- Zona protegida "no"
El palpador se posiciona en el eje de medición a una distancia como máximo igual al trayecto de medición DFA encima de la superficie que se desea medir, sobre el punto de medida P1 a la altura de medida.
- Zona protegida "sí"
El palpador se posiciona en el eje de medición a una distancia como máximo igual al trayecto de medición DFA y el valor absoluto del parámetro **DZ** (con G17 siempre eje de medición Z) encima de la superficie que se desea medir, sobre el punto de medida P1 a la altura de medida.

En los dos casos se debe alcanzar de forma segura el punto de medida P1 en el proceso de medida.

Sí en la 1.ª medición se eligen unas distancias a la superficie de referencia demasiado grandes, no se efectúa la medición.

El eje de medición es siempre el 3.er eje del plano (con G17: Z). El punto de medida P1 debe seleccionarse en el plano de tal manera que la distancia con respecto al 2.º punto de medida (L2) y al 3.er punto de medida (L3) dé como resultado valores positivos.

Posicionado entre los puntos de medida P1, P2, P3

Posicionado intermedio "en paralelo al plano"

El palpador se desplaza en paralelo a la superficie de referencia una distancia igual al parámetro L2 hacia el punto de medida P2, o bien tras la 2.ª medición, una distancia igual al parámetro L3 hacia el punto de medida P3. Se tiene en cuenta el ángulo de los parámetros α y **TSA**. TSA contiene el valor para la desviación angular máxima admisible.

Tras realizarse la medición en P1 se efectúa un posicionado hacia P2 en el 1.er eje del plano y en el 3.er eje del plano (con G17 en X y Z), teniendo en cuenta el ángulo β y una desviación máxima en **TSA**. Tras ejecutar la medición en P2 se realiza el reposicionado hacia P1 por el mismo trayecto. Entonces se realiza el posicionado de P1 a P3 en el 2.º eje del plano (con G17 en X e Y) y en el 3.er eje del plano teniendo en cuenta el ángulo α y la desviación máxima en **TSA**, y seguidamente se mide.

Posicionado intermedio "en paralelo al eje"

El posicionado de P1 a P2 se realiza en el 1.er eje del plano, y de P1 a P3 en el 2.º eje del plano. P2 o P3 deben ser siempre accesibles con la posición inicial P1 en el 3.er eje del plano (con G17 en Z) sin colisiones.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se encuentra sobre el último punto de medida (P3) frente a la superficie de medición a la distancia del trayecto de medición.

4.3 Medir pieza (fresado)

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "3D".
3. Accione el pulsador de menú "Alinear plano".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Alinear plano".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ²⁾	-
Posicionar	Posicionar el palpador: - en paralelo al eje - en paralelo al plano	-
α	Inclinación del plano frente al eje X (X con G17)	Grados
L2X	Distancia al 2.º punto de medida en la dirección del eje X	mm
β	Inclinación del plano frente al eje Y (Y con G17)	Grados
L3X	Distancia al 3.er punto de medida en la dirección del eje X	mm
L3Y	Distancia al 3.er punto de medida en la dirección del eje Y	mm
Zona protegida	Usar zona protegida - Sí - No	-
DZ (solo con zona protegida "Sí")	Recorrido de penetración a la altura de medida en el eje Z (con G17)	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.
²⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "3D".



3. Accione el pulsador de menú "Alinear plano".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Alinear plano".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

- ¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

4.3 Medir pieza (fresado)

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Alinear plano" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-26 Parámetros de resultados de "Alinear plano"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [0]	Valor teórico ángulo entre superficie de la pieza y 1.er eje del plano del sistema de coordenadas de pieza activo	Grados
_OVR [1]	Valor teórico ángulo entre superficie de la pieza y 2.º eje del plano del sistema de coordenadas de pieza activo	Grados
_OVR [4]	Valor real ángulo entre superficie de la pieza y 1.er eje del plano del sistema de coordenadas de pieza activo	Grados
_OVR [5]	Valor real ángulo entre superficie de la pieza y 2.º eje del plano del sistema de coordenadas de pieza activo	Grados
_OVR [16]	Diferencia ángulo alrededor de 1.er eje del plano	Grados
_OVR [17]	Diferencia ángulo alrededor de 2.º eje del plano	Grados
_OVR [20]	Valor de corrección ángulo	Grados
_OVR [21]	Valor de corrección ángulo alrededor de 1.er eje del plano	Grados
_OVR [22]	Valor de corrección ángulo alrededor de 2.º eje del plano	Grados
_OVR [23]	Valor de corrección ángulo alrededor de 3.er eje del plano	Grados
_OVR [28]	Zona de confianza	Grados
_OVR [30]	Valor empírico	Grados
_OVI [0]	Número de DO	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [7]	Número para la memoria de valores empíricos	-
_OVI [9]	Número de alarma	-
_OVI [11]	Estado tarea de corrección	-

4.3.20 3D: Esfera (CYCLE997)

Función

Esta variante de medida permite medir una esfera. La medición se puede realizar en paralelo al eje o en una trayectoria circular en el sistema de coordenadas de pieza.

Con el diámetro conocido se determina el centro (posición de la esfera) a partir de 3 ó 4 puntos de medida en la circunferencia y un punto de medida en el "polo norte" de la esfera (punto más alto). Al seleccionar "Determinar diámetro de esfera" y "Sin repetición de medida" se obtiene el diámetro correcto de la esfera con una medición adicional.

Si se seleccionan "Determinar diámetro de esfera" y "Con repetición de la medida", la medición adicional solo se lleva a cabo en la 1.ª pasada.

En la 2.ª pasada (pasada de repetición), el diámetro se calcula de forma interna sin medición adicional.


El ciclo de medida CYCLE997 puede medir la esfera y, de acuerdo con la posición del centro de la esfera, corregir además automáticamente un decalaje de origen (DO) en los decalajes de traslación de los 3 ejes del plano activo.

Principio de medición


La siguiente descripción se refiere al plano de mecanizado G17:

- Ejes del plano: XY
- Eje de herramienta: Z

Partiendo de la posición inicial se efectúa un desplazamiento hacia el ecuador de la esfera (valor teórico), primero en -X y después en -Z. A esta altura de medida se efectúa la medición de 3 ó 4 puntos de medida.

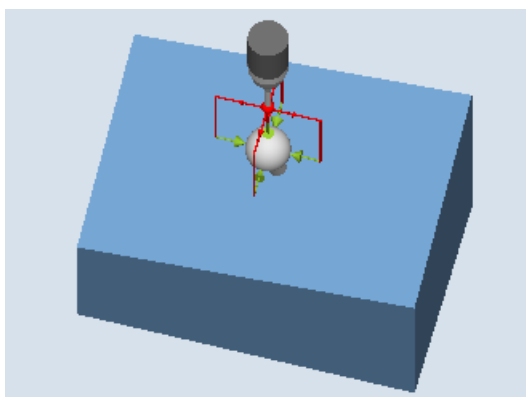

Medición: Esfera (CYCLE997),
ejemplo de posicionamiento "en paralelo al eje"

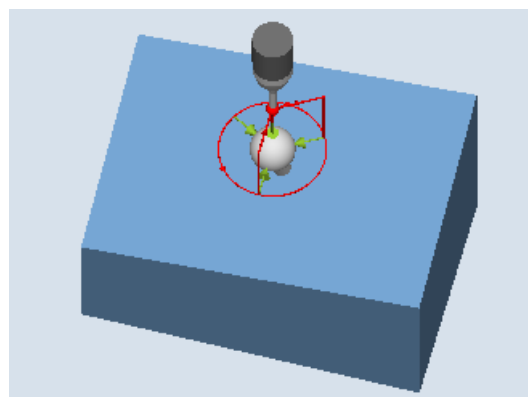

Medición: Esfera (CYCLE997),
ejemplo de posicionamiento "en trayectoria circular"

- Variante de medida con posicionamiento "en paralelo al eje":
En el posicionamiento entre puntos de medida (p. ej., P1->P2, P2->P3), siempre se vuelve a la posición inicial (en el polo norte de la esfera).
Con el ángulo de palpado α_0 (ángulo inicial) se determina la posición angular al medir el punto de medida P1.
- Variante de medida con posicionamiento "en trayectoria circular":
El posicionamiento entre puntos de medida (p. ej., P1->P2, P2->P3) se efectúa en una trayectoria circular a la altura del ecuador de la esfera.
Con el ángulo de palpado α_0 (ángulo inicial) se determina la posición angular al medir el punto de medida P1; con α_1 , el ángulo de incremento a P2 y luego a P3 y, con la variante de medida con 4 puntos de medida, a P4.
El número de puntos de medida multiplicado por el ángulo de incremento α_1 no debe superar los 360 grados.

A partir de estas medidas se determina internamente el centro real del círculo XY (centro de la esfera en el plano). Después se efectúa un desplazamiento con +Z y en XY hacia el "polo norte" calculado de la esfera. Allí se efectúa una medición en -Z.

4.3 Medir pieza (fresado)

A partir de los puntos de medida se calcula el centro real de la esfera completa en los 3 ejes del plano (XYZ).

Con una repetición de la medida, se efectúa un desplazamiento al ecuador exacto de la esfera (de la 1.^a medición) y se mide, lo que mejora el resultado de medición.

Si, además del centro de esfera, también debe medirse el diámetro real de la esfera, en la 1.^a pasada de la medición se efectúa con el ciclo una medición adicional en paralelo al eje en el ecuador en dirección +X.

Si se ha seleccionado "Con repetición de la medida", en la 2.^a pasada (pasada de repetición) no se efectúa una medición adicional y el diámetro se calcula internamente.

Preferentemente debe medirse con la variante de medida "Posicionamiento en una trayectoria circular", puesto que permite un óptimo comportamiento de posicionamiento. Con esta variante de medida también es posible orientar el palpador en el sentido de conmutación al girar alrededor de la esfera (ver parámetro "Alinear palpador").

Corrección en un decalaje de origen (DO)

Se calculan las diferencias entre el valor real y teórico de las coordenadas del centro en la parte de traslación del DO. En la corrección, el centro de esfera determinado adopta la posición teórica especificada en el DO corregido (coordenadas de pieza, tres ejes).

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta y estar activo.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
- El diámetro de la esfera que se va a medir debe ser mucho mayor que el de la esfera del palpador (aprox. 10:1).

Nota

En combinación con la función "Alinear palpador 3D" o si se utiliza el tipo de palpador 712, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Nota

Durante la medición de esferas de referencia, el diámetro de la esfera de referencia solo se reproduce con exactitud en los resultados de medida si se tiene en cuenta la complejidad mecánica de la totalidad de las posiciones de ejes. Para conseguirlo, es necesario que la calibración se realice de acuerdo con la situación de medición posterior. Este principio puede aplicarse a todas las mediciones de esferas.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse sobre el centro de esfera teórico a la altura de seguridad.

El mismo ciclo de medida genera los movimientos de desplazamiento para la aproximación a los puntos de medida y ejecuta las mediciones según la variante de medición elegida.

Nota

La esfera que va a medirse debe estar montada de modo que, al posicionar el palpador, la esfera del palpador pueda alcanzar el ecuador del objeto de medida en WKS de forma segura y no se produzca ninguna colisión con la sujeción de la esfera. Esto es posible incluso con sujeciones difíciles indicando un ángulo inicial y un ángulo de incremento variables en el posicionado en una trayectoria circular.

 
En el parámetro DFA se debe seleccionar un trayecto de medición lo suficientemente grande como para que todos los puntos de medida estén comprendidos en el trayecto de medición total $2 \cdot \text{DFA}$. De lo contrario, no se lleva a cabo ninguna medición o las mediciones quedan incompletas.

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa sobre el centro de esfera determinado a la altura de seguridad (altura igual a la de la posición de salida).

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "3D".
3. Accione el pulsador de menú "Esfera".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Esfera".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección 	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ²⁾	-
Posicionar 	Rodear esfera: - en paralelo al eje - en trayectoria circular	-
Solo con posicionamiento "en trayectoria circular":		
Alinear palpador 	Alinear siempre el palpador en la misma dirección de contacto - No - Sí	-
Número de puntos de medida 	Medición de la esfera con 3 o 4 puntos de medida en el ecuador de la esfera	-
Repetición de la medida 	Repetir medición con los valores determinados - No - Sí	-
Determinar diámetro de esfera 	- No - Sí	-
$\emptyset$	Valor teórico de diámetro de esfera	mm
$\alpha 0$	Ángulo de palpado ³⁾	Grados
$\alpha 1$	Ángulo de incremento (solo con posicionamiento "en trayectoria circular") ⁴⁾	Grados
XM	Centro de la esfera en eje X (con G17)	mm
YM	Centro de la esfera en eje Y	mm
ZM	Centro de la esfera en eje Z	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

³⁾ El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

⁴⁾ El signo del ángulo de incremento indica el sentido de posicionamiento de ese ángulo.

**Fabricante de la máquina**

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "3D".
3. Accione el pulsador de menú "Esfera".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Esfera".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D	Número de filo (1 - 9)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Esfera" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-27 Parámetros de resultados de "Esfera"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[0]	Valor teórico de diámetro de esfera	mm
_OVR[1]	Valor teórico coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR[2]	Valor teórico coordenada del centro 2.º eje del plano	mm
_OVR[3]	Valor teórico coordenada del centro 3.er eje del plano	mm
_OVR[4]	Valor real diámetro de esfera	mm
_OVR[5]	Valor real coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR[6]	Valor real coordenada del centro 2.º eje del plano	mm
_OVR[7]	Valor real coordenada del centro 3.er eje del plano	mm
_OVR[8]	Diferencia diámetro de esfera	mm
_OVR[9]	Diferencia coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR[10]	Diferencia coordenada del centro 2.º eje del plano	mm
_OVR[11]	Diferencia coordenada del centro 3.er eje del plano	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVI[0]	Número de DO	-

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[9]	Número de alarma	-
_OVI[11]	Estado tarea de corrección	-
_OVI[12]	Indicación de error complementaria en caso de alarma, ponderación interna del valor medido	-

4.3.21 3D: 3 esferas (CYCLE997)

Función

Esta variante de medida permite medir 3 esferas del mismo tamaño fijadas en una base común (pieza).


La medición de cada una de las esferas se efectúa tal como se describe en la medición de una esfera; ver 3D: esfera (CYCLE997) (Página 222).

Tras la medición de la 3.ª esfera, con la corrección en un decalaje de origen (DO) se corrige la posición de la pieza en la que están fijadas las esferas como giro en el DO.


Principio de medición

La posición de los centros de las 3 esferas se especifica como valor teórico en los parámetros XM1 a ZM3 en el WKS activo. La medición comienza con la 1.ª esfera y termina con la 3.ª esfera.

El posicionamiento entre las esferas se efectúa en una recta a la altura de la posición inicial de la 1.ª esfera. Los ajustes de los parámetros (como, p. ej., número de puntos de medida, determinar diámetro, diámetro) son válidos para las 3 esferas.

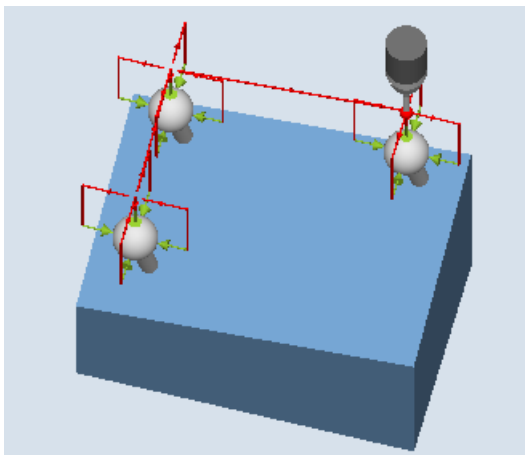

Medición: 3 esferas (CYCLE997),
ejemplo de posicionamiento "en paralelo al eje"

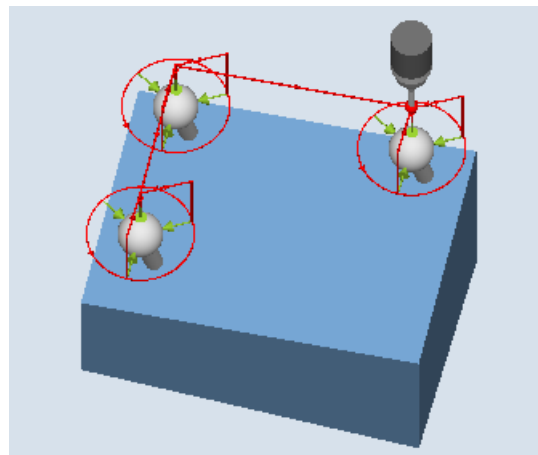

Medición: 3 esferas (CYCLE997),
ejemplo de posicionamiento "en trayectoria circular"

Corrección de decalaje de origen (DO)

Tras la medición de la 3.^a esfera se calcula un DO a partir de los centros medidos de las esferas. Este se compone de partes de translación (decalaje) y partes de rotación (giro) y describe la posición de la pieza en la que están fijadas las esferas.

Durante la corrección, el triángulo formado por los centros de esfera determinados adopta la posición teórica del centro definida (coordenadas de pieza). La suma de las desviaciones entre las esferas se tiene que situar dentro del valor del parámetro TVL. De lo contrario no se corrige y se emite una alarma.

Requisitos

- El palpador debe llamarse como herramienta con corrección de la longitud de herramienta y estar activo.
- Tipo de herramienta del palpador:
 - Palpador multidireccional 3D (tipo 710)
 - Palpador monodireccional (tipo 712)
- En el DO activo se han introducido y activado los valores aproximados de posición de las esferas en el decalaje y el giro. El valor del decalaje de DO se refiere a la 1.^a esfera.
- El ciclo solo espera pequeñas desviaciones de la posición real de la pieza.
- El diámetro de la esfera que se va a medir debe ser mucho mayor que el de la esfera del palpador (aprox. 10:1).

Nota

En combinación con la función "Alinear palpador 3D" o si se utiliza el tipo de palpador 712, se requiere el uso de un cabezal apto para SPOS.

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse sobre el centro teórico de la 1.^a esfera a la altura de seguridad.

Nota

Los puntos de medida deben seleccionarse de tal modo que, en las mediciones o en el posicionado intermedio, quede excluida una colisión con una fijación de esfera u otro obstáculo.

En el parámetro DFA se debe seleccionar un trayecto de medición lo suficientemente grande como para que todos los puntos de medida estén comprendidos en el trayecto de medición total $2 \cdot DFA$. De lo contrario, no se lleva a cabo ninguna medición o las mediciones quedan incompletas.

 
4.3 Medir pieza (fresado)

Posición tras el fin del ciclo de medida

El palpador se sitúa sobre el centro de esfera determinado de la 3.ª esfera a la altura de seguridad (altura igual a la de la posición de salida).

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "3D".
3. Accione el pulsador de menú "3 esferas".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 3 esferas".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre del palpador	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Objetivo de corrección	- Solo medida (sin corrección) - Decalaje de origen (memorizar valores medidos en DO ajustable) ²⁾	-
Posicionar	Rodear esfera: - en paralelo al eje - en trayectoria circular	-
Solo con posicionamiento "en trayectoria circular":		
Alinear palpador	Alinear siempre el palpador en la misma dirección de contacto - Sí - No	-
Número de puntos de medida	Medición de la esfera con 3 o 4 puntos de medida en el ecuador de las esferas	-

Parámetro	Descripción	Unidad
Repetición de la medida 	Repetir medición con los valores determinados • Sí • No	-
Determinar diámetro de esfera 	• Sí • No	-
Ø	Valor teórico de diámetro de esfera	mm
α0	Ángulo de palpado ³⁾	Grados
α1	Ángulo de incremento (solo con posicionamiento "en trayectoria circular") ⁴⁾	Grados
XM1	Centro de la 1.ª esfera eje X	mm
YM1	Centro de la 1.ª esfera eje Y	mm
ZM1	Centro de la 1.ª esfera eje Z	mm
XM2	Centro de la 2.ª esfera eje X	mm
YM2	Centro de la 2.ª esfera eje Y	mm
ZM2	Centro de la 2.ª esfera eje Z	mm
XM3	Centro de la 3.ª esfera eje X	mm
YM3	Centro de la 3.ª esfera eje Y	mm
ZM3	Centro de la 3.ª esfera eje Z	mm
TVL	Valor límite del ángulo interior mínimo del triángulo medido de las tres mediciones de los ejes giratorios.	-
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ Otros parámetros y objetivos de corrección se pueden ajustar en el dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

³⁾ El ángulo de palpado se refiere siempre al sentido positivo del 1.er eje del sistema de coordenadas activo, p. ej., con G17 a +X, G18/+Z, G19/+Y.

⁴⁾ El signo del ángulo de incremento indica el sentido de posicionamiento de ese ángulo.



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "3D".



3. Accione el pulsador de menú "3 esferas".
Se abre la ventana de entrada "Medición: 3 esferas".

4.3 Medir pieza (fresado)

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "3 esferas" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-28 Parámetros de resultados de "3 esferas"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[0]	Valor teórico diámetro de esfera 1.ª esfera	mm
_OVR[1]	Valor teórico coordenada del centro 1.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[2]	Valor teórico coordenada del centro 2.º eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[3]	Valor teórico coordenada del centro 3.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[4]	Valor real diámetro de esfera 1.ª esfera	mm
_OVR[5]	Valor real coordenada del centro 1.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[6]	Valor real coordenada del centro 2.º eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[7]	Valor real coordenada del centro 3.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[8]	Diferencia diámetro de esfera 1.ª esfera	mm
_OVR[9]	Diferencia coordenada del centro 1.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[10]	Diferencia coordenada del centro 2.º eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[11]	Diferencia coordenada del centro 3.er eje del plano 1.ª esfera	mm
_OVR[12]	Valor real diámetro de esfera 2.ª esfera	mm
_OVR[13]	Valor real coordenada del centro 1.er eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[14]	Valor real coordenada del centro 2.º eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[15]	Valor real coordenada del centro 3.er eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[16]	Diferencia diámetro de esfera 2.ª esfera	mm
_OVR[17]	Diferencia coordenada del centro 1.er eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[18]	Diferencia coordenada del centro 2.º eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[19]	Diferencia coordenada del centro 3.er eje del plano 2.ª esfera	mm
_OVR[20]	Valor real diámetro de esfera 3.ª esfera	mm
_OVR[21]	Valor real coordenada del centro 1.er eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[22]	Valor real coordenada del centro 2.º eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[23]	Valor real coordenada del centro 3.er eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[24]	Diferencia diámetro de esfera 3.ª esfera	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[25]	Diferencia coordenada del centro 1.er eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[26]	Diferencia coordenada del centro 2.º eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[27]	Diferencia coordenada del centro 3.er eje del plano 3.ª esfera	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVI[0]	Número de DO	-
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[9]	Número de alarma	-
_OVI[11]	Estado tarea de corrección	-
_OVI[12]	Indicación de error complementaria en caso de alarma, ponderación interna del valor medido	-

4.3.22 3D: desviación angular cabezal (CYCLE995)

Función

Con esta variante de medida se puede medir en una esfera de calibración la angularidad (paralelismo) de un cabezal con la máquina herramienta. La medición se realiza combinando las variantes de medida "Esfera" (CYCLE997) y "Segmento circular exterior" (CYCLE979).

La desviación angular del cabezal con los ejes del plano se calcula mediante los valores medidos.

Con las desviaciones angulares medidas puede orientarse mecánicamente el cabezal en paralelo al eje de la herramienta o bien se pueden actualizar las tablas correspondientes para la compensación de la flexión.

Si existen ejes giratorios, pueden emplearse los datos angulares obtenidos para la alineación del eje giratorio. Para ello deben utilizarse los parámetros de resultados (_OVR) de CYCLE995.

Principio de medición

La 1.ª medición de la esfera de calibración se realiza con CYCLE997 y repetición de la medida. El ángulo inicial se puede seleccionar libremente. El ángulo de incremento entre los puntos de medida se ha ajustado a 90 grados. A partir de 2 puntos de medida en el perímetro y un punto de medida en el "polo norte" de la esfera (punto más alto) se determina el centro (posición de la esfera). También puede determinarse el diámetro de la esfera de calibración.

La 2.ª medición se realiza con CYCLE979 en el mango del palpador a una distancia DZ. El ángulo inicial y el ángulo de incremento se toman de la 1.ª medición. El trayecto de medición y la zona de confianza también se toman de la 1.ª medición y se multiplican por 1,5. Se obtiene el centro del mango del palpador en el plano.

En ambas mediciones se sigue el sentido de conmutación del palpador en cada medición individual.

La desviación angular en XY se calcula a partir de los resultados de ambos centros en XY y la distancia de las dos mediciones en Z (en G17).


4.3 Medir pieza (fresado)

Opcionalmente se comprueban los parámetros de tolerancia de los valores angulares (tolerancia dimensional "sí").


Nota:

El ciclo CYCLE995 está basado en el método Renishaw AxiSet™ patentado (patente n.º WO 2007068912 A1).

Para trabajar con el CYCLE995 se recomienda usar palpadores de la máxima precisión de marca Renishaw.

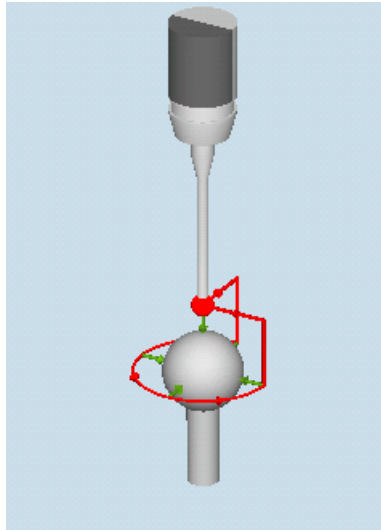

Medición: desviación angular cabezal
(CYCLE995), 1.ª medición

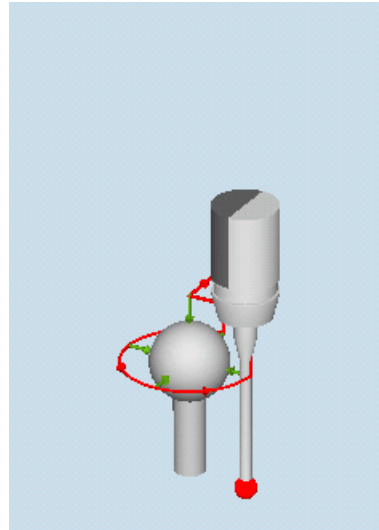

Medición: desviación angular cabezal
(CYCLE995), 2.ª medición

Requisitos

- La precisión de la esfera de calibración debe ser menor que 0,001 mm.
- En el cabezal se ha insertado un palpador electrónico con una punta palpadora preferiblemente larga (> 100 mm).
- El mango del palpador debe poseer una buena calidad superficial (p. ej., mango de acero pulido).

Posición de salida antes de la medición

El palpador debe posicionarse antes de la llamada del ciclo a la distancia del trayecto de medición (DFA) sobre la esfera de calibración montada (polo norte) de forma que esta pueda desplazarse sin colisiones al perímetro (ecuador).

Posición tras el fin del ciclo de medida

Después del ciclo de medida, el palpador se encuentra en la posición inicial. En la dirección del palpador (en G17 Z), el palpador se encuentra a la distancia del trayecto de medición (DFA) sobre el polo norte.

Procedimiento

Se ha creado el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".
2. Accione el pulsador de menú "3D".
3. Accione el pulsador de menú "Desviación angular cabezal".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Desviación angular cabezal".

Parámetro

Programa en código G		
Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-
	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
Determ diám esfera	Determinar diámetro de esfera • No • Sí	-
Ø	Diámetro de esfera	mm
α0	Ángulo de palpado	Grados
DZ	Penetración en profundidad para la 2.ª medición	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Tolerancia dimensional	Utilizar tolerancia dimensional • Sí • No	-
TUL	Límite superior de tolerancia de la desviación angular (solo con tolerancia dimensional "Sí")	Grados

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

4.3 Medir pieza (fresado)

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Geometría de máquina" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-29 Parámetro de resultado "Geometría de máquina" (CYCLE995)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [2]	Valor real ángulo entre X y Z (X = 1.er eje del plano con G17, Z = 3.er eje del plano con G17)	Grados
_OVR [3]	Valor real ángulo entre Y y Z (Y = 2.º eje del plano con G17)	Grados
_OVR [4]	Distancia en Z entre la esfera del palpador y la posición de medida en el mango del palpador	mm
_OVR [5]	Superación de la tolerancia entre X y Z (con tolerancia dimensional "sí")	mm
_OVR [6]	Superación de la tolerancia entre Y y Z (con tolerancia dimensional "sí")	mm
_OVR [7]	Inclinación del cabezal en XZ (XZ con G17)	mm
_OVR [8]	Inclinación del cabezal en YZ (YZ con G17)	mm
_OVR [9]	Límite superior de tolerancia de los valores angulares medidos (_OVR[2], _OVR[3])	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVI [5]	Número campo de datos calibración palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

Tabla 4-30 Resultados intermedios de la 1.ª medición (esfera de calibración)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [10]	Valor teórico esfera de calibración	mm
_OVR [11]	Valor teórico coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR [12]	Valor teórico coordenada del centro 2.º eje del plano	mm
_OVR [13]	Valor teórico coordenada del centro 3.er eje del plano	mm
_OVR [14]	Valor real diámetro de esfera	mm
_OVR [15]	Valor real coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR [16]	Valor real coordenada del centro 2.º eje del plano	mm
_OVR [17]	Valor real coordenada del centro 3.er eje del plano	mm
_OVR [18]	Diferencia diámetro de esfera	mm
_OVR [19]	Diferencia coordenada del centro 1.er eje del plano	mm
_OVR [20]	Diferencia coordenada del centro en 2.º eje del plano	mm
_OVR [21]	Diferencia coordenada del centro en 3.er eje del plano	mm

Tabla 4-31 Resultados intermedios de la 2.ª medición (mango del palpador o 2.ª esfera de calibración en el mango)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [22]	Valor teórico diámetro esfera de calibración	mm
_OVR [23]	Valor teórico centro 1.er eje del plano	mm
_OVR [24]	Valor teórico centro 2.º eje del plano	mm
_OVR [25]	Valor real centro 1.er eje del plano	Grados
_OVR [26]	Valor real centro 2.º eje del plano	Grados
_OVR [27]	Diferencia centro en el 1.er eje del plano	Grados
_OVR [28]	Diferencia centro en el 2.º eje del plano	Grados

4.3.23 Medir cinemática completa (CYCLE9960)

4.3.23.1 Función

Con la variante de medida "Medir cinemática completa" (CYCLE9960) y midiendo posiciones de esferas en el espacio, se pueden corregir los vectores geométricos para definir la transformada cinemática de 5 ejes sobre la base de cadenas cinemáticas y del ToolCarrier (típicamente mediante \$TC_CARR y sobre la base de la cadena cinemática).

La medición se realiza de manera que, mediante palpadores de pieza, se palpan hasta doce posiciones de una esfera de medición para cada eje giratorio. Las posiciones de la esfera están definidas de manera uniforme en un área especificada por el usuario en función de las condiciones geométricas en la máquina. Las posiciones de la esfera se ajustan automáticamente solo mediante el reposicionamiento del eje giratorio que se vaya a medir.

Para el uso de CYCLE9960, la cinemática debe estar configurada de forma precisa según las cotas del plano a fin de garantizar el reposicionamiento automático.

Tras la medición y la corrección de la cinemática, CYCLE9960 ofrece además la posibilidad de medir la desviación en la punta de la herramienta (TCP) con la transformada activa para diferentes posiciones de los ejes giratorios. Estas desviaciones pueden compensarse con el ciclo compilado "VCS Rotary".

Posibles campos de aplicación

- Comprobación y corrección de la cinemática de máquina
 - Servicio técnico después de colisiones
 - Comprobación de la cinemática durante el proceso de mecanizado
 - Una cinemática ya medida puede corregirse
- Medir referencia (solo con cinemáticas con cabezales intercambiables)
 - Utilización de la cota Z de un cabezal de referencia
 - El vector del eje de herramienta se mantiene tal como lo ha introducido el fabricante de la máquina y no se modifica
- Adaptar a referencia (solo con cinemáticas con cabezales intercambiables)
 - Permite la utilización de varios cabezales para el mecanizado de una pieza
- Medir y corregir puntos de interpolación (solo si "VCS Rotary" está instalado)
 - Compensación del TCP con movimiento de eje giratorio por medio del ciclo de compilación "VCS Rotary"
 - Creación automática de un fichero de compensación
- Medir y compensar la orientación de los ejes giratorios (solo si "VCS" está instalado)
 - Compensación de la orientación de los ejes giratorios por medio del ciclo de compilación "VCS"
 - Creación automática de un fichero de compensación

Al efectuarse la medición, debe haber una transformada o un ToolCarrier activos.

Requisitos

Para utilizar CYCLE9960 (Medir cinemática), deben cumplirse los requisitos siguientes:

- Palpador 3D calibrado o palpador monodireccional
- Esfera de calibración montada
- Debe haber una transformada configurada sobre la base de cadenas cinemáticas o un ToolCarrier.
- Geometría básica de la máquina (X, Y, Z) ortogonal y referenciada
- La ortogonalidad se refiere al cabezal portaherramientas y debe controlarse preferentemente mediante un calibre cilíndrico o con el ciclo de medida CYCLE995.
- Posición definida de los ejes giratorios que intervienen en la transformada
- Direcciones de desplazamiento definidas y normalizadas de todos los ejes que intervienen en la transformada según ISO 841-2001 o DIN 66217 (regla de la mano derecha)
- Los ejes lineales y giratorios deben estar ajustados dinámicamente de forma óptima.
- El palpador debe estar calibrado con exactitud. La longitud de herramienta del palpador calibrada pasa directamente a los vectores de la cinemática calculados.

- Cuando se realizan mediciones, debe utilizarse la variante de medida "Giro alrededor de la esfera de calibración con seguimiento del sentido de conmutación".
- Medir con orientación activa (TCARR) o TRAORI activo, ajustar SD55740:
\$SCS:MEA_FUNCTION_MASK bit 8 = 1.

Nota

Una cinemática solo puede corregirse si no hay activa ninguna transformada persistente. En este caso, la cinemática puede medirse con "Solo medir". Los vectores de resultado pueden leerse de los parámetros _OVR[1] a _OVR[20].



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

La medición del eje giratorio debe realizarse en el sistema base de la máquina. Máquina métrica con G710 y posicionamiento en mm. Máquina en PULGADAS con G700 y posicionamiento en PULGADAS.



4.3.23.2 Montaje de la esfera de calibración

La esfera de calibración debe montarse en máquinas en la mesa de máquina. Para medir cinemáticas para medios de sujeción orientables, la esfera debe estar alojada en el medio de sujeción correspondiente. En todo caso, es necesario garantizar que la esfera de calibración montada con el palpador pueda desplazarse a todas las posiciones seleccionadas del eje giratorio y rodearlas sin que se produzcan colisiones.

La esfera de calibración debe montarse lo más alejada posible del centro de giro del eje giratorio que se vaya a medir teniendo en cuenta la libertad de movimiento sin colisiones.

Esfera de calibración montada lo suficiente-
mente lejos del centro de giro, triángulo de su-
jeción grande

Esfera de calibración montada demasiado cer-
ca del centro de giro, triángulo de sujeción de-
masiado pequeño

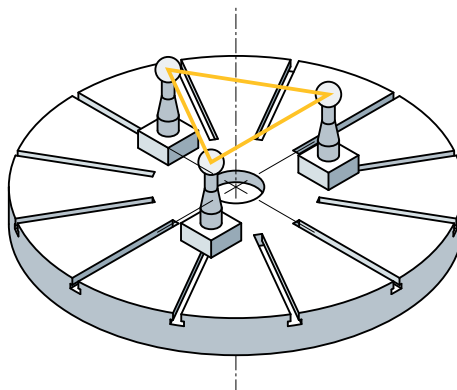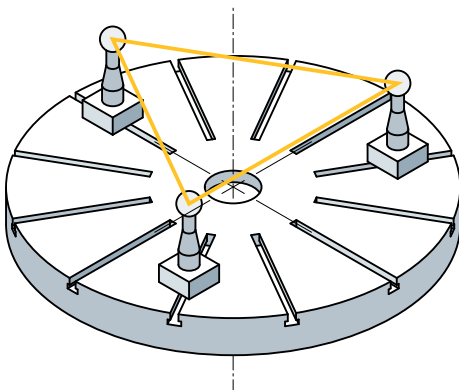

Nota

Durante la medición de un eje giratorio no se debe cambiar la fijación mecánica de la esfera de calibración.

4.3.23.3 Posicionamiento de los ejes giratorios

El usuario indica el área que debe medirse para cada eje giratorio y el número de puntos de medida de esa área.

CYCLE9960 calcula las posiciones del eje giratorio a las que hay que desplazarse en el área de medida indicada. El sentido de posicionamiento para ejes de módulo se puede ajustar en la máscara. Para ejes no módulo, se puede efectuar la medición con el valor inicial y final en sentido matemáticamente positivo o negativo.

Primero se realiza siempre una medición de referencia en la posición básica (generalmente 0°). Si la posición básica se encuentra dentro del área de medida definida, esta no vuelve a medirse.

Para medir los puntos de interpolación, es necesario que la posición básica sea un punto incluido en el área de medida. El área de medida no debe sobrepasar los 360°. Se efectúa un desplazamiento a tantos puntos de medida como se especifique.

En caso de ejes con dentado Hirth, las posiciones de medida se redondean y se ajustan a la retícula de forma correspondiente. El ángulo inicial y el ángulo final de los ejes giratorios se refieren siempre a la posición del eje giratorio (no al ángulo de ataque efectivo).

Ejemplo 1a: eje no módulo con rango angular -100° ... 100°

Ángulo inicial = -90°, ángulo final = 0°, número de puntos de medida = 3

Punto de medida 1 = 0°, punto de medida 2 = -90°, punto de medida 3 = -45°

Ejemplo 1b: eje no módulo con rango angular -100° ... 100°

Ángulo inicial = 0°, ángulo final = 90°, número de puntos de medida = 3

Punto de medida 1 = 0°, punto de medida 2 = 45°, punto de medida 3 = -90°

Ejemplo 2a: eje de módulo con rango angular 0° ... 360°

Ángulo inicial = 270°, ángulo final = 0°, número de puntos de medida = 4

Punto de medida 1 = 0°, punto de medida 2 = 270°, punto de medida 3 = 300°, punto de medida 4 = 330°

Ejemplo 2b: eje de módulo con rango angular 0° ... 360°

Ángulo inicial = 0°, ángulo final = 270°, número de puntos de medida = 4

Punto de medida 1 = 0°, punto de medida 2 = 90°, punto de medida 3 = 180°, punto de medida 4 = 270°

Ejemplo 3 (se efectúa la medición de referencia en la posición básica)

Ángulo inicial = 30° , ángulo final = 180° , número de puntos de medida = 6 (puntos de interpolación)

Medición de referencia = 0° , PM 1 = 30° , PM 2 = 60° , PM 3 = 90° , PM 4 = 120° , PM 5 = 150° , PM 6 = 180°

Ejemplo 4

Ángulo inicial = -180° , ángulo final = 180° , número de puntos de medida = 6

Medición de referencia = 0° , PM 1 = -180° , PM 2 = -120° , PM 3 = -60° , PM 4 = 0° , PM 5 = 60° , PM 6 = 120°

El PM 4 se omite y se utilizan los valores de la medición de referencia. $+180^\circ$ no se miden, ya que equivale a esta posición MP 1 -180° .

Ejemplo 5: Cinemática de cabezal con 2 ejes giratorios

1.er y 2.º eje giratorio: ángulo inicial = -120° , ángulo final = 120° , número de puntos de medida = 6

1.er eje giratorio: medición de referencia no necesaria

PM 1 = -120° , PM 2 = -72° , PM 3 = -24° , PM 4 = 24° , PM 5 = 72° , PM 6 = 120°

2.º eje giratorio:

Medición de referencia: PM 1 = 0° , PM 2 = -120° , PM 3 = -60° , PM 4 = 0° , PM 5 = 60° , PM 6 = 120°

El PM 4 se omite ya que la medición de referencia ya se ha efectuado.

Para que el resultado de la medición sea lo más preciso posible, el área del eje giratorio que va a medirse no debe ser demasiado pequeña. El dato de operador 55648

\$SCS_MEA_KIN_MIN_ANG_POS permite ajustar un ángulo mínimo para el área del eje giratorio que va a medirse.

Para una medición de los ejes giratorios con 3 puntos de medida, el dato de operador 55647 \$SCS_MEA_KIN_MIN_ANG_TRIANGLE permite definir un ángulo interior mínimo del triángulo medido.

Con cinemática de cabezal se puede emplear el 2.º eje giratorio para obtener un mayor circuito de medida con que medir el primero. Habiendo un eje giratorio en el cabezal y otro en la mesa, se puede emplear el eje de mesa para medir el de cabezal. Con cinemática de mesa, se puede inclinar el disco giratorio para medir con el otro eje giratorio.

4.3.23.4 Variantes de medida

Medir cinemática

Los vectores lineales de los ejes de orientación se calculan a partir de un máximo de doce puntos de medida por eje giratorio y se introducen opcionalmente.

Al corregir una transformada de orientación o un ToolCarrier sobre la base de una cadena cinemática, estos se corrigen en los elementos de corrección de la cadena cinemática indicados

4.3 Medir pieza (fresado)

por el fabricante de la máquina. Para la transformada de orientación, los nombres de los elementos de corrección se encuentran en las variables \$NT_CORR_ELEM_P y \$NT_CORR_ELEM_T. Para TCARR, los nombres de los elementos de corrección se guardan en la variable \$TC_CARR_CORR_ELEM. Para un ToolCarrier clásico, las variables \$TC_CARR se corregirán directamente como hasta ahora.

En caso de cinemáticas intercambiables (p. ej., cabezales intercambiables en herramientas de taladrado), se miden de forma independiente. No se establece ninguna referencia de la longitud Z entre las diferentes cinemáticas. El DO activo no se modifica.

Medir referencia

La selección de referencia solo se muestra si hay al menos dos cabezales orientables a elegir. En caso de cinemáticas de mesa, no se muestra el conmutador. Aquí se suele tratar solo de la referencia de Z entre MKS y WKS. La función puede conectarse por medio del bit 10 del dato de operador 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK.

Aquí se utiliza la cota Z del cabezal de referencia para determinar el centro de la esfera de medición en Z. El origen del DO ajustable activo se corrige de forma correspondiente al efectuarse la medición. Con la corrección de los vectores, solo se corrigen los dos ejes del plano (X, Y con G17) y no el vector del eje de herramienta (Z). El vector del eje de herramienta se mantiene tal como lo ha introducido el fabricante de la máquina y no se modifica. Los datos del DO activo se guardan para la comprobación de mediciones posteriores.

Adaptar a referencia

Aquí se adaptan todos los vectores de longitud del cabezal (X, Y, Z). Como referencia se utiliza el origen del DO activo que se ha adaptado de forma correspondiente con el método de medida "Medir cabezal de referencia". Con ello es posible usar varios cabezales para el mecanizado de una pieza. El operador es responsable de seguir el orden adecuado al efectuar la medición (primero "Medir cabezal de referencia", después todos los demás cabezales con "Adaptar cabezal a cabezal de referencia"). No obstante, con el método de medida "Adaptar cabezal a cabezal de referencia", se vigila que sean idénticos el DO guardado con "Medir cabezal de referencia" y el DO activo.

Se corrigen todos los vectores de longitud de la cinemática (p. ej., de cotas de plano a valores reales).

Medir puntos de interpolación

Para la función "Medir puntos de interpolación" se necesita el ciclo compilado "VCS Rotary".

Primero siempre debe medirse y corregirse la cinemática. En el caso de máquinas que requieran mucha precisión, puede ser necesario implementar la compensación más exacta a través del ciclo compilado "VCS Rotary". La selección "Medir puntos de interpolación" solo se muestra si está instalado el ciclo compilado "VCS Rotary".

Se registran hasta doce puntos de medida en una retícula de medida uniforme para cada eje giratorio.

CYCLE9960 genera un fichero con una tabla (una longitud de palpador).

Proceso de medición

La desviación se determina y se guarda para cada punto de medida en los tres ejes geométricos con diferentes orientaciones. Además se determina la compensación, que automáticamente se guarda como fichero y se activa.

Fichero de compensación

El fichero de compensación se crea automáticamente y se guarda en el directorio de ciclos de fabricante o de usuario.

MD62738 \$MC_E996_FILE_LOCATION: Ubicación del fichero de compensación, 1 = CMA.DIR, 2 = CUS.DIR

CYCLE9960 proporciona un fichero de compensación con el siguiente nombre:
E996<TC_NAME>_<ChanNo>.SPF

TC_NAME es el nombre de la transformada activa y ChanNo, el número del canal (p. ej., E996HEAD_1.spf).

Un fichero de compensación que esté activo antes del inicio permanecerá activo. Antes de la medición se comprueba si el nombre del fichero de compensación se corresponde con la transformada activa. (A partir de SW 4.7 SP2)

- **Medir y corregir puntos de interpolación**

Un fichero de compensación ya existente se guarda automáticamente con el nombre E996<TC_NAME>_OLD<n>_<ChanNo>.SPF.

n es un número consecutivo inferior a doce. La ventaja del almacenamiento automático es que, si se produce un error al efectuar la medición o el resultado no es satisfactorio, el fichero anterior puede volver a activarse. Tras la medición, el operador puede escribir y activar el fichero de compensación mediante una confirmación (Marcha CN).

- **Solo medir puntos de interpolación**

Al medir nuevamente los puntos de interpolación, se escribe un nuevo fichero que incluye la nueva compensación medida. El fichero se llama E996>TC_NAME>_MEA<n>.SPF y se escribe automáticamente tras la medición. La ventaja de este fichero es que puede activarse la nueva compensación fácilmente modificando el nombre del fichero si el operador piensa que se debe utilizar tras la medición.

Tabla 4-32 Activación y desactivación de un fichero de compensación

CC_E996()	Desactivación del ciclo compilado "compensación volumétrica en el espacio Rotary"
CC_E996("TC_NAME")	Activación del fichero de compensación E996<TC_NAME>_<ChanNo>.SPF. Si solo se ha medido y se desea activar ese fichero de compensación (E996TC_NAME_MEA1.MPF), es necesario cambiar el nombre del fichero a E996TC_NAME_1.MPF para que se active con CC_E996("TC_NAME"). También puede cambiarse el nombre del fichero de compensación a E996TC_NAME_MEA_1.MPF y activarse con CC_E996("TC_NAME_MEA"). Esto tiene la ventaja de que también se conserva el fichero de compensación anterior.

4.3 Medir pieza (fresado)

4.3.23.5 Imagen de resultados de medición

La pantalla de resultados de medición es muy parecida al protocolo. En el encabezado se puede leer la variante de medida, la transformada activa, los ejes giratorios medidos y el área de medida correspondiente. A continuación se muestran las diferencias de medida de cada medición en el sistema de coordenadas básico. Para estimar si la cinemática medida también debe corregirse, se muestra el elemento de corrección actual y recalculado.

Ejemplo 1: Transformada sobre la base de la cadena cinemática:

```

-----
2:
Time: 08:59:42
Results measure: Kinematic measure complete /CYCLE9960
Variant   : S_MVAR=11400
Measuring plane: G17
Name / number : HEAD_CA_Y100/2
Rotary axis 1 : C1 start: 120.000 final: 240.000 no.:3
Position of rotary axis 2: 30
Rotary axis 2 : A1 start: 30.000 final: 90.000 no.:3
Position of rotary axis 1: 0
-----

Difference of measure:      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
max Value                  0.03663      0.01208      0.04873
min Value                 -0.02591     -0.05250      0.00000
C1[deg]      A1[deg]      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
120.0000     30.0000     -0.02591      0.00373      0.01599
180.0000     30.0000     -0.00379     -0.03623      0.03088
240.0000     30.0000      0.03663     -0.05250      0.04800
0.0000       0.00000      0.00000      0.00000      0.00000
0.0000       30.0000      0.00682     -0.00950      0.04377
0.0000       90.0000      0.00505      0.01208      0.01473
Difference of vector      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
before:
MC1_OFFSET_2_CORR        0.00000      0.00000      0.00000
MA1_OFFSET_2_CORR        0.00000      0.00000      0.00000
Results:
Difference of vector:      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
MC1_OFFSET_2_CORR        0.00470     -0.00449      0.15641
MA1_OFFSET_2_CORR       -0.01612     -0.00129     -0.25343
Overwrite kinematics data record, yes -> NC start, no -> reset

```

Ejemplo 2: ToolCarrier (clásico)

```
-----  
-----  
2:  
Time: 08:59:42  
Results measure: Kinematic measure complete /CYCLE9960  
Variant : S_MVAR=11400  
Measuring plane: G17  
Name / number : HEAD_CA / 2  
Rotary axis 1 : C1 start: 120.000 final: 240.000 no.:3  
Position of rotary axis 2 : 30  
Rotary axis 2 : A1 start: 30.000 final: 90.000 no.:3  
Position of rotary axis 1 : 0  
-----  
-----  
Difference of measure:      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]  
max Value                  0.03663      0.01208      0.04873  
min Value                  -0.02591     -0.05250      0.00000  
C1[deg]      A1[deg]      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]  
120.0000      30.0000     -0.02591      0.00373      0.01599  
180.0000      30.0000     -0.00379     -0.03623      0.03088  
240.0000      30.0000      0.03663     -0.05250      0.04800  
0.0000      0.00000      0.00000      0.00000      0.00000  
0.0000      30.0000      0.00682     -0.00950      0.04377  
0.0000      90.0000      0.00505      0.01208      0.01473  
vectors before:      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]  
I1                  -9.50000      0.00000     -80.00000  
I2                   9.50000      0.00000      30.00000  
I3                   0.00000      0.00000      50.00000  
Results:  
vectors:      X [mm]      Y [mm]      Z [mm]  
I1                  -9.50470      0.00449     -79.90200  
I2                   9.50470     -0.00440      30.15640  
I3                   0.00000      0.00000      49.74650  
Overwrite kinematics data record, yes -> NC start, no -> reset
```

4.3.23.6 Calibración en esfera de calibración

Antes de medir la cinemática con preposicionamiento en el polo norte de la esfera de calibración, en CYCLE9960 puede seleccionarse una calibración automática en la esfera de calibración. Con esta operación solo se calibra de nuevo en el plano (X, Y con PL = G17). Antes debe determinarse la longitud del palpador con la mayor precisión posible.

4.3.23.7 Rodeo de la esfera de calibración

Para asegurarse de que no se produzca ninguna colisión con el mango de la esfera de calibración durante la medición automática de dicha esfera, puede especificarse la orientación del mango en los datos de máquina 55649 \$SCS_MEA_KIN BALL_VEC[0..2]. El vector va de la esfera de calibración al mango. Si este vector está definido, al efectuarse la medición de la esfera se calculan automáticamente los ángulos iniciales α_1 y α_2 de modo que no llegue a producirse ninguna colisión con el mango.

La velocidad con la que pueden reposicionarse los ejes giratorios se puede indicar en SD55637 \$SCS_MEA_FEED_POS_DEG. El desplazamiento se realiza en grados/min.

4.3.23.8 Límites de tolerancia

Tolerancia de los vectores de offset (TLIN)

Activando los límites de tolerancia al parametrizar CYCLE9960 (comparar valores iniciales y valores calculados) es posible extraer conclusiones sobre cambios inusuales en la cinemática. Con los límites de tolerancia se puede evitar que los valores iniciales se sobrescriban automáticamente de forma involuntaria.

Tolerancia de los vectores de dirección de los ejes giratorios

Los vectores de los ejes giratorios determinados permiten principalmente predecir un estado mecánico teórico-real de la cinemática. En función de la configuración de cinemática existente, unas desviaciones muy pequeñas de la posición de los vectores de eje giratorio, determinadas y corregidas, pueden causar movimientos de compensación considerables.

El dato de operador SD41611 \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX permite definir la desviación angular máxima admisible de los vectores de dirección de los ejes giratorios calculados.

El SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK BIT12 permite conmutar entre CANCEL y RESET Alarm si se rebasan las tolerancias.

Nota

Los vectores de eje giratorio V1/V2 (orientación de los ejes giratorios) no se sobrescriben automáticamente en ningún caso.

Vigilancia de tolerancia del diámetro de la esfera

Si el dato de operador SD55644 \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL > 0, después de cada medición se efectuará una comprobación del diámetro medido de la esfera de calibración. Si la diferencia es mayor que en el dato de operador SD55644 \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL, se emite el error 62321 o 62322.

62321 Eje giratorio 1: Tolerancia de diámetro de esfera de calibración entre mediciones %4 superada.

62322 Eje giratorio 2: Tolerancia de diámetro de esfera de calibración entre mediciones %4 superada.

4.3.23.9 Ajuste de valor fijo (normalización)

Para cada eje giratorio puede ajustarse un valor fijo en un sentido de eje (X, Y, Z). Esto es especialmente necesario en las cinemáticas de mesa porque el resultado del cálculo de la cinemática se refiere a la altura de medida de la esfera de calibración. Con el valor fijo puede calcularse, p. ej., la componente Z en el punto de referencia de la mesa de trabajo.

El ajuste de un valor fijo solo tiene sentido con determinados sentidos de eje.

Ejemplo

Cinemática de mesa

- El eje giratorio C gira alrededor de Z → Ajuste de valor fijo para eje giratorio C en sentido de eje Z.

Cinemática mixta

- El eje giratorio C gira en el cabezal alrededor de Y y Z (vector de eje giratorio = (0,1,1)) → Ajuste de valor fijo para eje giratorio C en sentido de eje Y o Z.
- La mesa gira alrededor de Y → Ajuste de valor fijo para eje giratorio B en sentido de eje Y.

Los datos de operador SD55645 \$SCS_MEA_KIN_MODE y SD55646 \$SCS_MEA_KIN_VALUE permiten configurar qué componente se ajusta para qué eje giratorio.

SCS_MEA_KIN_MODE[0]	Componente libre del vector lineal del 1.er eje giratorio
=0	Se calculan todas las componentes del vector lineal.
=1	La componente para X se adopta de \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
=2	La componente para Y se adopta de \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
=3	La componente para Z se adopta de \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
=4	La componente para X se adopta de la transformada activa.
=5	La componente para Y se adopta de la transformada activa.
=6	La componente para Z se adopta de la transformada activa.
SCS_MEA_KIN_MODE[1]	Componentes libres del vector lineal del 2.º eje giratorio

Nota

El ajuste del valor fijo se efectúa siempre tomando como base los vectores de orientación de los ejes giratorios introducidos en la cadena cinemática o en el ToolCarrier.

4.3 Medir pieza (fresado)

Cerrar cadena

En una transformada sobre la base de cadenas cinemáticas, la cadena de herramientas o cadena de piezas se cierra mediante la variable de sistema \$NT_CNTRL Bit7 y 8, respectivamente. Para un ToolCarrier se puede ajustar el dato de operador en la decena SD55645 \$SCS_MEA_KIN_MODE si hay que calcular el vector de cierre.

Tabla 4-33 SCS_MEA_KIN_MODE[0]

Valor	Significado
0x predeterminado	Se cierra la cadena de cabezal, es decir, se calcula I1 como vector de cierre.
1x	No se cierra la cadena de cabezal, es decir, I1=(0,0,0).

Tabla 4-34 SCS_MEA_KIN_MODE[1]

Valor	Significado
0x predeterminado	Se cierra la cadena de mesa, es decir, se calcula I4 como vector de cierre.
1x	No se cierra la cadena de mesa, es decir, I4=(0,0,0)

4.3.23.10 Solo corregir cinemática

Una cinemática ya medida puede corregirse nuevamente con "Solo corregir". Si la cinemática se ha medido, p. ej., mediante la variante "Solo medir", la misma puede corregirse sin tener que efectuar nuevamente una medición.

Las variables necesarias se guardan en los siguientes GUD al medir la cinemática:

Parámetro	Significado
_OVR[120]	Número de posiciones de medida del 1.er eje giratorio
_OVR[121]	Número de posiciones de medida del 2.º eje giratorio
_MEA_MKS[n,m]	Campo de todos los puntos de medida
_MEA_MKS[n,0..2]	Posición X, Y, Z en la medición n
_MEA_MKS[n,3]	Posición del 1.er eje giratorio en la medición n
_MEA_MKS[n,4]	Posición del 2.º eje giratorio en la medición n
_MEA_MKS[0,m]	Medición en posición básica; este valor puede repetirse
_MEA_MKS[1,m]	1.ª medición del 1.er eje giratorio
_MEA_MKS[_OVR[120],m]	Última medición del 1.er eje giratorio
_MEA_MKS[_OVR[120]+1,m]	1.ª medición del 2.º eje giratorio
_MEA_MKS[_OVR[120]+_OVR[121],m]	Última medición del 2.º eje giratorio
_OVR[7..9]	Orientación del 1.er eje giratorio
_OVR[10..12]	Orientación del 2.º eje giratorio
_OVR[50]	Longitud del palpador
_OVR[66..68]	Frame activo con 1.ª medición

Los ajustes de "Vigilancia de tolerancia" o "Ajuste de valor fijo" para "Solo corregir" no tienen que coincidir con los ajustes para la propia medición de la cinemática. Asimismo, es posible aplicar nuevamente "Solo corregir" a una cinemática ya corregida. Por ejemplo, aplicando un valor fijo

nuevo. Tras la corrección se efectúa una consulta al usuario sobre si los datos de la cinemática deben escribirse, la cual debe confirmarse con "Marcha CN".

4.3.23.11 Medición de la cinemática de un torno

Los tornos no tienen una posición básica para la 1.ª medición, como se asume generalmente en fresadoras. Para tornos hay que elegir la posición de medida inicial y la de referencia del eje B para la medición. En la interfaz de usuario, se puede elegir mediante un campo de alternancia antes de la medición la posición de referencia del eje B, que no tiene que corresponder con la posición básica. Son posibles las siguientes orientaciones:

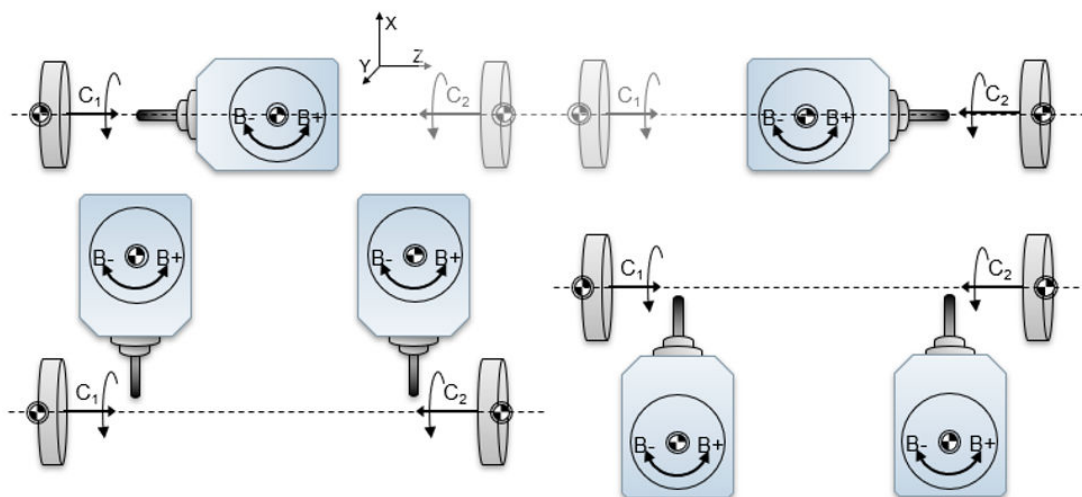


Figura 4-18 Medición de cinemática de torno

Dos ejes giratorios

Habiendo 2 ejes giratorios o un portaherramientas en una transformación, se miden y corrigen también los dos ejes giratorios en la medición cinemática. En el torneado se puede optar por corregir solo el eje B aunque se miden ambos ejes giratorios.

4.3.23.12 Medir cinemática con la contraseña USER

La medición de la cinemática la realiza normalmente el fabricante de la máquina con la contraseña de fabricante ajustada.

El fabricante de la máquina puede decidir si el usuario final podrá efectuar la medición de la cinemática. Para este caso de aplicación deben ajustarse los siguientes datos de máquina:

Procedimiento

1. Ajustar MD11160 \$NM_ACCESS_EXEC_CST = 1.
2. Ajustar MD51742 \$MNS_MEA_ACCESS_EXEC[0] = 1 a 7.

El ajuste limita los niveles de protección en la escritura de variables del sistema al ejecutar ciclos de medida. El MD51742 delimita un rango del nivel de protección actual entre el ajuste de

4.3 Medir pieza (fresado)

MD11160 y el ajuste de MD51742 al ejecutar ciclos de medida. Significado de los valores numéricos (nivel de protección): ver MD11160.

El ajuste de MD51742 solo es efectivo si está ajustado el MD11160 = 1.

Ejemplo

MD11160 = 1

MD51742[0] = 3

El ciclo de medida CYCLE9960 puede ejecutarse con los niveles de protección 1 (fabricante) a 3 (usuario final).

4.3.23.13 Compensación de la orientación de los ejes giratorios con VCS y CYCLE996

La cinemática se mide con el CYCLE9960. Los vectores de giro calculados se determinan, pero no se corrigen. CYCLE9960 escribe el fichero de transferencia VCSROTVEC.SPF, VCS lo lee y compensa así la desviación de los vectores de giro respecto a los vectores ideales.

Nota

Esta función solo funciona para el TCARR clásico.

Creación de fichero de compensación para VCS

VCSROTVEC_VERIFICATION=0 (estándar)

El fichero /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF existente se borra en el 1.er punto de medida y se escribe de nuevo con los vectores ideales de Toolcarrier.

Tras las mediciones, se calculan los vectores de orientación y se vuelve a escribir el fichero /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF. El fichero VCS se vuelve a activar.

Ejemplo /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF:

```
[ROTV1]
-0.9999998863 0.000325562546 0.000348567077
[ROTV2]
0.000605196161 -0.000244774126 -0.9999997869
```

Verificación de fichero de compensación para VCS

VCSROTVEC_VERIFICATION=1

El fichero /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF existente se conserva en la medición. Tras la medición, se crea un nuevo fichero /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_VERIFI_SPF.

El fichero contiene los vectores de orientación de la compensación y los vectores de orientación calculados con la compensación activa.

Ejemplo /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_VERIFI_SPF:

```
//activ compensation for rotary axis orientation
[ROTV1]
-0.9999998863 0.000325562546 0.000348567077
[ROTV2]
0.000605196161 -0.000244774126 -0.9999997869
//measured rotary axis orientation with activ compensation
[ROTV1]
-0.999999998 0.000003232074 0.000003458678
[ROTV2]
0.000006049775 -0.000002447851 -0.9999999997
```

4.3.23.14 Parámetros

Programa en código G		
Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Nivel en el que se realiza la medición	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 40), introducción de variables posible ¹⁾	-
TC	Nombre de la transformada	-
Método de medida	- Medir cinemática - Medir referencia - Adaptar a referencia - Medir puntos de interpolación	-
Decalaje de origen	Solo con Medir referencia	
Medir variantes de medida de cinemática:	- Solo corregir - Solo medir	
Calibración	Calibración del palpador en el plano con la primera medición ²⁾ - Sí - No	
Posicionar	- En paralelo al eje - En trayectoria circular	
Ø	Diámetro de esfera	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
Eje giratorio 1 	Nombre del 1.er eje giratorio que va a medirse	-
AX1S	Ángulo inicial de la serie de mediciones 1	Grados
AX1E	Ángulo final de la serie de mediciones 1	Grados
AX1N	Número de puntos de medida para la 1.ª serie de mediciones (3...12)	-
Ax2P	Posición del 2.º eje giratorio durante la medición	Grados
αAx1	Ángulo de palpado en la esfera de calibración para la serie de mediciones Eje giratorio 1 ³⁾	Grados
Eje giratorio 2 	Nombre del 2.º eje giratorio que va a medirse	-
AX2S	Ángulo inicial de la serie de mediciones 2	Grados
Ax2E	Ángulo final de la serie de mediciones 2	Grados

4.3 Medir pieza (fresado)

Programa en código G		
Parámetro	Descripción	Unidad
Ax2N	Número de puntos de medida para la 2.ª serie de mediciones (3...12)	-
Ax1P	Posición del 1.er eje giratorio durante la medición	Grados
αAx2	Ángulo de palpado en la esfera de calibración para la serie de mediciones Eje giratorio 2 ³⁾	Grados
Tolerancia	• Sí • No Valor de tolerancia de los vectores lineales con Tolerancia sí: Valor en SD \$SN_CORR_TRAFO_LIN_MAX	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ El palpador de pieza solo puede calibrarse antes de la medición si se utiliza en un cabezal apto para SPOS.

³⁾ Si está indicado el sentido del mango de la esfera de calibración (\$SCS_MEA_KIN_BALL_VEC), el ángulo de palpado se calcula automáticamente.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Medir cinemática completa" ofrece los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-35 Transformada sobre la base de cadenas cinemáticas

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[21,22,23]	Valores de corrección del offset del eje giratorio 1	mm
_OVR[24,25,26]	Valores de corrección del offset del eje giratorio 2	mm
_OVR[130,131,132]	Diferencia de medida de la 1.ª medición en la posición básica	mm
_OVR[133,134]	Posición del eje giratorio 1 y 2 en la 1.ª medición	Grados
_OVR[135,136,137]	Diferencia de medida de la 2.ª medición	mm
_OVR[138,139]	Posición del eje giratorio 2 y 2 en la 2.ª medición	Grados
_OVR[140,141,142]	Diferencia de medida de la 2.ª medición	mm
_OVR[143,144]	Posición del eje giratorio 1 y 2 en la 3.ª medición	Grados
...	...	

A partir de _OVR[130] se guardan las diferencias de medida con las posiciones de eje giratorio correspondientes. El número de variables _OVR escritas va en función del número de puntos que se midan.

Tabla 4-36 ToolCarrier (clásico)

Parámetros	Descripción	Unidad
_OVR[1,2,3]	Vector de offset I1 ¹⁾	mm
_OVR[4,5,6]	Vector de offset I2	mm
_OVR[7,8,9]	Vector de eje giratorio calculado V1 (no corregido)	mm
_OVR[10,11,12]	Vector de eje giratorio calculado V2 (no corregido)	mm

Parámetros	Descripción	Unidad
_OVR[15,16,17]	Vector de offset I3	mm
_OVR[18,19,20]	Vector de offset I4 ²⁾	mm
_OVR[130,131,132]	Diferencia de medida de la 1.ª medición en la posición básica	mm
_OVR[133,134]	Posición del eje giratorio 1 y 2 en la 1.ª medición	Grados
_OVR[135,136,137]	Diferencia de medida de la 2.ª medición	mm
_OVR[138,139]	Posición del eje giratorio 1 y 2 en la 2.ª medición	Grados
...	...	

Los parámetros de resultados que no se calculan son iguales a 0.

1) Cinemática de cabezal: Cerrar cadena vectorial $I1=-(I3+I2)$; en cinemática de máquina montada de forma fija.

2) Cinemática de mesa: Cerrar cadena vectorial $I4=-(I3+I2)$; en cinemática de máquina montada de forma fija.

Cinemática mixta: Cerrar cadena vectorial $I1=-I2$ $I4=-I3$; en cinemática de máquina montada de forma fija.

4.3.24 Medición 3D en máquinas con transformación de orientación

Función

Se puede medir con transformación de orientación activa, es decir, con el ciclo de orientación CYCLE800 (portaherramientas orientable TCARR) o con la transformada cinemática de 5 ejes (TRAORI) con los ciclos de medida.

Antes de llamar los ciclos de medida el palpador se debe posicionar en vertical al plano de mecanizado en paralelo al eje de herramienta.

Las funciones de medida Alinear plano (CYCLE998) y Medir cinemática (CYCLE9960/CYCLE996) son una excepción. Aquí el palpador por principio está en posición oblicua con respecto al objeto de medida.

La medición de pieza se basa por lo general en el sistema de coordenadas de pieza WKS.

Control del sentido de conmutación correcto al medir la pieza

Si los elementos (taladro, borde...) deben medirse en el WKS orientado y girado, al poner en marcha la máquina por 1.ª vez el sentido de conmutación del palpador de pieza 3D en el modo JOG y AUTO debe controlarse de la siguiente manera:

- En el SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK debe estar ajustado bit 1 = 1 (acoplamiento del cabezal con giro de coordenadas).
- En el palpador debe marcarse correspondientemente el sentido de conmutación en X+ (con G17) en la posición básica de la cinemática de la máquina.

4.3 Medir pieza (fresado)

- En el ejemplo de medición de un taladro con *CYCLE977* en el plano orientado, el sentido de giro marcado debe estar alineado hacia X+ en la aproximación y el contacto del 1.er punto de medida.
En los ciclos de medida, cuando está activa la transformada de orientación (TCARR, *CYCLE800*, TRAORI), se calcula internamente la posición de cabezal modificada mediante la orientación de la herramienta y el cabezal se sigue correspondientemente. El resultado del cálculo se guarda en la variable GUD_MEA_CORR_ANGLE[1]. La posición del cabezal correcta en la medición debe controlarse con distintas orientaciones del objeto de medida en la pieza.
- Una vez que el test ha finalizado correctamente puede ajustarse el SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit1 = 0. Los resultados de medición deben corresponderse con los de las mediciones con acoplamiento del cabezal.

Nota

Adaptación adicional del ángulo de corrección

En las cinemáticas de máquina o aplicaciones seleccionadas puede ser necesario realizar una adaptación adicional del ángulo de corrección para posicionar el cabezal.

Para ello, en el ciclo de fabricante CUST_MEACYC.SPF tiene la posibilidad de describir el ángulo de corrección _MEA_CORR_ANGLE[0] y _MEA_CORR_ANGLE[1].

Estos ángulos actúan sobre la posición del cabezal/alineación del palpador al medir o sobre la conversión interna de los valores de conmutación cuando el cabezal no debe orientarse en el sentido de conmutación (SD55740 Bit1 = 0, SPOS = 0 al medir).

4.3.25 Medición con palpador no posicionable

Generalidades

Si un palpador de la máquina no se puede posicionar en torno al eje de penetración, no se puede ejecutar ninguna función de medida que requiera un posicionamiento o una alineación.

Ejemplos de este tipo de funciones de medida:

- Calibrado en el anillo de referencia con punto inicial no en el centro del anillo
- Calibrado en la esfera
- Función palpador 3D con giro de cabezal
- Función alinear palpador 3D
- Función acoplamiento de cabezal con giro de coordenadas

Las explicaciones siguientes se refieren a ciclos de medida de fresado.

Se distinguen dos casos de aplicación básicos:

- El palpador se encuentra en un "Cabezal no apto para SPOS". Estos pueden ser, p. ej., cabezales con velocidad regulada sin regulación de posición o cabezales de alta velocidad.
- El palpador está montado "fijo en la máquina". Esto se puede dar, p. ej., en máquinas de mecanizado con láser sin cabezal o rectificadoras.

4.3.25.1 Cabezal no apto para SPOS

Requisitos

- Palpador de pieza 3D electrónico (palpador multidireccional)
- Entre la calibración y la medición, el usuario debe garantizar una orientación idéntica (posición del cabezal) del palpador, p. ej., mediante inmovilización o indexación.

Función

Se presupone que el cabezal que contiene el palpador está definido como cabezal maestro por dato de máquina o comando de programa. El centro del palpador y el centro del cabezal de mecanizado se corresponden con la posición de eje programada.

El comportamiento de los ciclos de medida se ajusta con el siguiente dato de máquina específico de canal:

MD 52207[n] \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB, bit 9

Valor bit 9	Significado
=0	Cabezal apto para SPOS (predeterminado)
=1	Independientemente de la propiedad del cabezal, los ciclos de medida solo ejecutan funciones de medida sin posicionamiento del cabezal. La programación de los ciclos de medida se realiza del mismo modo que con un palpador posicionable. Todas las funciones que requieran un cabezal posicionable no están disponibles para su selección en las máscaras de ciclos de medida.

En el ciclo de medida se aplica que no se puedan ejecutar comandos SPOS o que se rechacen las funciones de medida no ejecutables en el tiempo de ejecución del ciclo con un mensaje de alarma.

Nota

Calibración

Si un palpador no es apto para SPOS o si está montado de forma fija en la máquina, deben cumplirse ciertos requisitos para la calibración.

Estas son las variantes de calibración permitidas:

- Calibración en anillo, con "Punto inicial en centro de anillo"
 - BA AUTO: SD54760 Bit 22 = 1
 - BA JOG: SD55740 Bit 15 = 1
 - Calibración en un borde/entre dos bordes
-

4.3.25.2 Palpador fijo en la máquina

Requisitos

- Palpador de pieza 3D electrónico (palpador multidireccional)

Función

Con un montaje fijo del palpador en la máquina, puede haber un decalaje mecánico en los tres ejes geométricos:

- Entre la esfera del palpador (punta de la herramienta)
- El punto de referencia de la herramienta del cabezal de mecanizado
- Y el medio de mecanizado (láser)

Este decalaje debe indicarse en la cota del adaptador (acotado básico) de los datos de herramienta del palpador de pieza. La cota del adaptador como componente de la geometría de herramienta ya está incluida en el CNC.

Con la adaptación explicada de la geometría de herramienta se consigue que la posición de eje programada se corresponda con la esfera del palpador (punta de la herramienta). Se debe tener en cuenta si la longitud del palpador se refiere al centro de la esfera del palpador o a la circunferencia de esta.

El comportamiento de los ciclos de medida se ajusta con el siguiente dato de máquina general:

MD 51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 4

Valor bit 4	Significado
=0	El palpador de pieza se encuentra en un cabezal (predeterminado).
=1	El palpador se encuentra siempre fijo en la máquina. La programación de los ciclos de medida se realiza del mismo modo que con un palpador posicionable. Todas las funciones que requieran un cabezal posicionable no están disponibles para su selección en las máscaras de ciclos de medida. En el ciclo de medida se aplica que no se puedan ejecutar comandos SPOS o que se rechacen las funciones de medida no ejecutables en el tiempo de ejecución del ciclo con un mensaje de alarma.

Nota

Calibración

Si un palpador no es apto para SPOS o si está montado de forma fija en la máquina, deben cumplirse ciertos requisitos para la calibración.

Estas son las variantes de calibración permitidas:

- Calibración en anillo, con "Punto inicial en centro de anillo"
 - BA AUTO: SD54760 Bit 22 = 1
 - BA JOG: SD55740 Bit 15 = 1
- Calibración en un borde/entre dos bordes

4.3.26 Medición simultánea en cabezales dobles

4.3.26.1 Información general

La medición simultánea permite medir 2 piezas idénticas al mismo tiempo en cabezales dobles. Se admiten exclusivamente ciclos de medida de piezas. Las herramientas no pueden medirse simultáneamente.

- Para utilizar la función "Medición simultánea", se necesita la licencia "Medición nivel 2".
- Con el bit 0 y bit 16 de MD52740 se define la entrada de medida a la que están conectados los palpadores de pieza y de herramienta.
- Sin embargo, para la medición simultánea se conectará un palpador de pieza a las dos entradas centrales de palpador.
- La asignación es la siguiente:
 - El primer palpador corresponde a la entrada del palpador de pieza.
 - El segundo palpador corresponde a la entrada del palpador de herramienta

4.3 Medir pieza (fresado)

- Los 2 campos de datos de calibración de los 2 palpadores deben ser consecutivos. Es decir, el campo de datos de calibración del segundo palpador es el campo de datos de calibración del primer palpador más 1. Para la medición, en la interfaz de usuario siempre se indicará solo el primer campo de datos de calibración.
- Los palpadores se orientan con comandos SPOS. El usuario se ocupará de que el comando SPOS actúe sobre todos los cabezales con palpador.

El resto de la parametrización de los ciclos de medida se comporta del mismo modo que con un solo palpador.

4.3.26.2 Calibración

Los dos palpadores se calibran de forma individual (uno después del otro). Puesto que en la gestión de herramientas siempre hay una sola herramienta activa, pero en realidad los 2 palpadores realizan una medición simultánea, los resultados de la calibración no pueden escribirse en los datos de herramienta. Para impedir la escritura del radio del palpador, debe ajustarse el dato de operador 54740, bit3 = 0. En la interfaz de usuario "Calibración de longitud", se impide la corrección de longitud de herramienta en los datos de herramienta con el ajuste "Adaptar longitud de herramienta = NO".

Conmutación manual de las entradas de medida

Una forma de realizar la calibración por separado sería colocar el anillo de calibración solo debajo de un palpador en cada caso. La función "Medición simultánea" debe estar desconectada (MD51740, bit14 = 0). Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Entre los dos procesos de calibración, el campo de datos de calibración se incrementa en 1 (se muestra en la pantalla con SD54760, bit 3 = 1 o bien SD54780, bit 3 = 1).
- La entrada de medida se conmuta (MD52740, bit 0/bit 16).

Conmutación automática de las entradas de medida

Para una conmutación automática de las entradas de medida, la función "Medición simultánea" debe estar activa (MD51740, bit14 = 1).

El palpador creado en la gestión de herramientas posee 2 filos ("D1" y "D2"). Con esta configuración se pueden calibrar los palpadores de forma consecutiva: una vez con el primer filo y otra con el segundo filo. Para cada filo se debe seleccionar el juego de datos de calibración correcto en la interfaz de usuario. Los números de filos superiores a 2 provocan una alarma cíclica.

4.3.26.3 Medición

La medición de piezas se efectúa simultáneamente, es decir, ambos palpadores miden en paralelo. En el estado de desarrollo actual se admiten las siguientes variantes de medida:

- Medir borde
- Medir nervio
- Medir ranura

- Medir taladro
- Medir saliente circular
- Medir caja rectangular
- Medir saliente rectangular
- Alinear borde
- Medir plano
- Esquina rectangular
- Cualquier esquina
- Medir segmento circular

Los parámetros de resultados del segundo palpador están guardados en el campo GUD "_OVR[]" paralelamente a los parámetros del primer palpador. El offset entre ellos es de 100. Por tanto, _OVR[0] es el parámetro de resultados del primer palpador y _OVR[100] el parámetro correspondiente al segundo palpador. A partir del parámetro _OVR[900], se guardan los valores medios de la medición del primer y segundo palpador. Por ejemplo, _OVR[900] es el valor medio de _OVR[0] y _OVR[100].

El resultado del primer palpador puede mostrarse a través de la imagen de resultados de medición y documentarse mediante la función de documentación de la forma habitual. Los resultados del segundo palpador pueden mostrarse y documentarse con la función "Protocolo de usuario".

Ejemplo de programación

```
T="3D_TASTER"
M6
G54
F2000
CYCLE150(31,1,"MEAS_PROTOCOL.TXT")

CYCLE977(103,1,,1,50,,,5,5,0,1,1,,1,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0
,,1,1)

;Protocolo/imag. resultados med. 2.º palpador taladro circular/
saliente
S_PROTTXT[0]=REP("")
S_PROTTXT[0]="2. Probe:"
S_PROTTXT[1]=SPRINT("X %10.3F      %10.3F      %10.3F
mm",_OVR[101],_OVR[105],_OVR[117])
S_PROTTXT[2]=SPRINT("Y %10.3F      %10.3F      %10.3F
mm",_OVR[102],_OVR[106],_OVR[118])
```

4.3 Medir pieza (fresado)

```
S_PROTTEXT[3]=SPRINT("Diameter %10.3F      %10.3F      %10.3F
mm",_OVR[100],_OVR[104],_OVR[116])
```

```
CYCLE160 ;escritura y visualización de protocolo
M2
```

4.3.26.4 Vigilancias

Protección del palpador

El palpador podría sufrir daños en los siguientes casos:

- La medición simultánea está activa accidentalmente, pero solo hay una pieza sujeta.
- Los elementos que deben medirse durante la medición simultánea son muy distintos entre sí.

A fin de evitarlo, se vigila el trayecto de rebase máximo de los palpadores. El trayecto de rebase es la diferencia entre la posición de conmutación del palpador deflectado en primer lugar y la posición actual. Este trayecto de rebase puede parametrizarse con SD55700 \$SCS_MEA_SIMULTAN_LIMIT. Por defecto, el SD está preajustado a 1 mm y puede parametrizarse libremente en el rango de 0,5 mm a 5 mm. Si durante una medición se supera el trayecto de rebase máximo parametrizado, la medición se interrumpe con una alarma.

Desviación de la posición

Para obtener resultados de alta precisión es imprescindible que la desviación de posición entre ambos palpadores no sea muy grande. Con SD55701 \$SCS_MEA_SIMULTAN_POS_DEV_MAX se puede especificar una tolerancia para tal fin. De rebasarse se da la alarma 61967 "Diferencia excesiva de desviación de posición entre palpadores " antes de la medición.

Campo de datos de calibración

Cada palpador tiene un juego de datos de calibración. Debido al uso simultáneo de 2 palpadores se crean parejas de juegos de datos de calibración. Esto implica que, para la medición con el modo de operación AUTO, solo pueden seleccionarse juegos de datos de calibración impares. Si se seleccionan juegos de datos de calibración pares, se emite una alarma.

Para el modo de operación JOG y calibración con CYCLE976, se comprueba si se ha seleccionado un juego de datos de calibración impar para el filo D1 y uno par para el filo D2.

4.3.26.5 Limitaciones

- No se soporta la medición de herramientas.
- No se soporta la medición de esferas ni de cinemática.
- Los valores de calibración no pueden escribirse en los parámetros de herramienta.
- No se soportan las máquinas con más de 2 cabezales.

Encontrará más información sobre la tecnología de fresado/torneado en el *Manual de puesta en marcha SINUMERIK Operate*.

4.3.26.6 Medición en JOG

Si la función "Medición simultánea" está activa, en el modo de operación JOG se mide sin embargo secuencialmente, es decir, de forma sucesiva. El palpador correspondiente puede seleccionarse mediante el número D, como en la calibración. El almacenamiento de los parámetros de resultados y el cálculo de la corrección se llevan a cabo como en la medición de un solo cabezal. Para cada filo se debe indicar el juego de datos de calibración correcto.

4.4 Medición de pieza en máquina con tecnología combinada

4.4.1 Medición de pieza en tornos/fresadoras

Generalidades

Este capítulo aborda la medición de pieza en tornos/fresadoras. El fresado está configurado como 1.ª tecnología y el torneado, como 2.ª tecnología.

Requisito:

1. Tecnología Fresar: MD52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 2
2. Tecnología Tornear: MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1

Asimismo, deben ajustarse los siguientes datos de operador:

- SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 3
- SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 17
- SD42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST_T = 19

La medición de piezas realizada con la tecnología de torneado en una fresadora tiene lugar con los ciclos de medida de la tecnología de fresado. Si, p. ej., debe medirse el diámetro exterior de un contorno, esta operación puede efectuarse con el ciclo CYCLE977 "Medición de saliente" en el plano G17. Si los valores medidos deben corregirse en una herramienta de tornear, el programador puede indicar la longitud de herramienta que debe corregirse (L3x o L1z) y, dado el caso, el signo de la corrección. El ajuste "Automático" permite que el ciclo seleccione la longitud y el signo correctos. La selección de la corrección depende de la orientación de la herramienta de tornear (función Orientar cuch. tornear, beta y gamma) en el torneado. Tenga en cuenta los bits 12 y 13 de SD55760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

La corrección de los valores medidos de la pieza torneada en un decalaje de origen solo tiene sentido para el eje Z. El fabricante de la máquina efectúa el ajuste correcto del centro de giro en XY durante la puesta en marcha.

Preste atención a las indicaciones del fabricante de la máquina

Si debe cambiarse la orientación del palpador de pieza para la medición, se utiliza la función "Orientac. plano" (CYCLE800).

Encontrará más ajustes/indicaciones referentes a la tecnología de fresado/torneado en IM9, capítulo "Tornear en fresadoras".

Para la parametrización de cada una de las variantes de medida, debe recurrirse a las descripciones de los ciclos correspondientes de este manual.

4.4.2 Medición de pieza en torno/fresadora

El siguiente capítulo se refiere a la medición de pieza en tornos/fresadoras. El torneado está configurado como 1.ª tecnología y el fresado, como 2.ª tecnología.

En los tornos y fresadoras el palpador de pieza no puede calibrarse con el plano de trabajo activo G18 (torneado) por razones geométricas. Las mediciones de las piezas se deben realizar con

torneado en G18. Por lo tanto, el palpador se calibra con G17 o G19 y los valores de conmutación se modifican correspondientemente a nivel interno.

Medición Torneado (medición del diámetro exterior, interior...)

Si la medición se debe realizar en distintas orientaciones de la herramienta (eje B con tecnología de torneado), el palpador se puede posicionar previamente con la función "Orientac. herramienta" (CYCLE800).

Medición de fresado (medición del taladro, definición del borde, alineación del borde...)

Si la medición se debe realizar en distintas orientaciones de la herramienta, el palpador se puede posicionar previamente con la función "Orientac. plano" (CYCLE800).

Las especificaciones de los valores del eje de refrentado (X) de los ciclos de medida en el fresado se efectúan en el radio (DIAMOF). Los ciclos de medida del fresado trabajan internamente referidos a un eje de refrentado también con programación de radios.

En la medición del taladro y el saliente (CYCLE977, CYCLE979) el objeto de medida se indica en el diámetro.

Nota

Medición en el contracabezal con CYCLE978

Se parte del supuesto de que para trabajar y medir en el contracabezal está activa una simetría especular en el eje de la herramienta (Z).

Además hay que alinear la herramienta en cuanto a cabezal principal y contracabezal mediante giro de un eje B con un portaherramientas orientable. Para no modificar la posición del cabezal portaherramientas con el palpador interno, al medir en el contracabezal hay que establecer el SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit1 = 0 específico de canal. Es decir, la función "Acoplamiento de la posición del cabezal portaherramientas con un giro de coordenadas en el eje de herramienta (Z)" está desactivada. El cabezal portaherramientas permanece en la posición prescrita por el ciclo de orientación anterior CYCLE800.

Para medir en el contracabezal hay que calibrar en el cabezal principal con G17 activo.

4.4.2.1 Modificación de los valores de conmutación

Función

Con la función "Plano entre calibración y medición puede ser distinto", a partir de SW 4.5SP2 es posible el siguiente caso de aplicación:

- Calibrado (con CYCLE976) en el plano de trabajo G17 o G19
- Medición de pieza en G18 como torneado (con CYCLE974, CYCLE994)

4.4 Medición de pieza en máquina con tecnología combinada

Requisitos

- 1.ª tecnología de torneado: MD 52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 1
- 2.ª tecnología de fresado: MD 52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 2
- La herramienta activa es un palpador múltiple 3D, tipo 710

4.4.2.2 Homogeneidad de la utilización de un palpador 3D del tipo 710

Función

De acuerdo con la función "Plano entre calibración y medición puede ser distinto", en un torno/ fresadora el tipo de palpador 3D (tipo 710) se puede utilizar para todas las variantes de medición de pieza (torneado y fresado) tomando como base un juego de datos de calibración.

Requisitos

- Dato de operador SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (o -18)
- Dato de operador SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2
- La herramienta activa es un palpador múltiple 3D, tipo 710

Nota

Si los requisitos antedichos no se cumplen en la medición con torneado, se emite la alarma 61309 "Comprobar tipo de palpador".

4.4.3 Medición con prevención de colisiones activa

Para efectuar mediciones con ciclos de medida en una máquina con la prevención de colisiones activa, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- El usuario debe especificar la longitud de la secuencia de medición para los ciclos de medición:
 - En el modo Automático, con el parámetro de máscara DFA
 - En el modo JOG, con el dato de máquina general MD51751
\$MNS_J_MEA_M_DIST_MANUELL = 10 mm (predeterminado)
- Al definir las zonas protegidas debe tenerse en cuenta que estos trayectos de medición se realizan con el DOBLE de longitud. Si esto no se tiene en cuenta durante la definición, la "Alarma 26260 - Colisión de las dos zonas protegidas" puede dispararse antes de tiempo. El comportamiento de los ciclos de medición de recorrer el doble del trayecto de medición especificado es correcto. Esto es así porque la secuencia de medición (en su longitud total) es simétrica alrededor de la posición teórica: el punto de contacto esperado. De esta forma se garantiza que, a pesar de la desviación entre el punto de contacto esperado y el real (diferencia de medida), pueda efectuarse la medición.

Nota

Si se activa la vigilancia de colisiones en la secuencia de medición, se pueden reducir estos trayectos de medición de forma correspondiente. Esto será más efectivo cuanto más cerca estén entre sí el valor teórico y el valor medido, es decir, ya se conozca la posición de medida (p. ej., al volver a medir).

- Si los ciclos de medida se aplican en un entorno simulado, p. ej., VNCK, SINUTRAIN o una NCU con simulación completa de ejes, el trayecto de medición solo se recorre UNA VEZ.

4.5 Medir herramienta (Tornear)

4.5.1 Generalidades

Los siguientes ciclos de medida están previstos para el uso en tornos.

Nota

Cabezal

En los ciclos de medida, los comandos de cabezal se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.

Cuando los ciclos de medida se utilizan en máquinas de varios cabezales, el cabezal en cuestión debe definirse como cabezal maestro antes de la llamada al ciclo.

Más información en: Manual de programación *Programación CN*

Definición de los planos

Los ciclos de medida trabajan internamente con el 1.er y el 2.º eje del plano actual G17 a G19.

En tornos, el ajuste estándar es G18.

Nota

El ciclo de medida para Medir herramienta, Torneado (CYCLE982) no posiciona en el 3.er eje (Y con G18). El usuario debe encargarse del posicionamiento en el 3.er eje.

Medición/calibración referida a la pieza/máquina

- Medición/calibración referida a la máquina:
La medición tiene lugar en el sistema de coordenadas básico (sistema de coordenadas de máquina con transformación cinemática desactivada). Las posiciones del palpador de herramienta se refieren al origen de la máquina. Se utilizan los datos de los siguientes datos generales de operador (PLUS y MINUS indican el sentido de desplazamiento de la herramienta):

- ① SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
- ② SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ③ SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
- ④ SD54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2

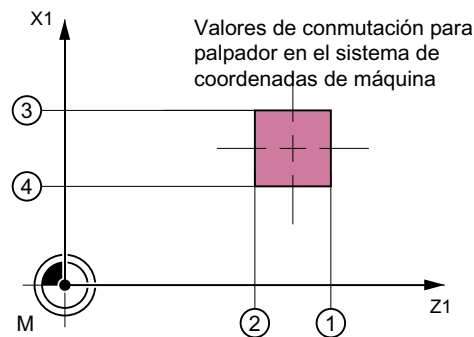


Figura 4-19 Palpador de herramienta, referido a la máquina (G18)

- Medición/calibración referida a la pieza:
Las posiciones del palpador de herramienta se refieren al origen de la pieza. Se utilizan los datos de los siguientes datos generales de operador (PLUS y MINUS indican el sentido de desplazamiento de la herramienta):
- ① SD54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - ② SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - ③ SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2

– ④ SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2

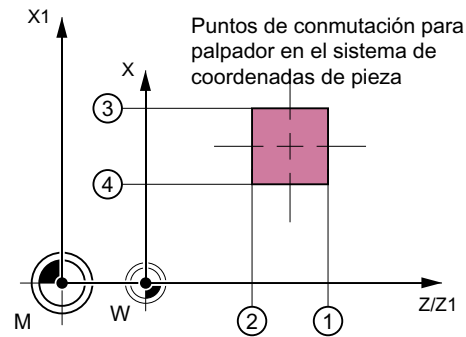


Figura 4-20 Palpador de herramienta, referido a la pieza (G18)

Nota

Para la medición referida a la pieza o la máquina se necesita un palpador de herramienta con el correspondiente calibrado, ver capítulo Calibración palpador (CYCLE982) (Página 268).

Estrategia de corrección

El ciclo de medida de herramienta se puede utilizar para varias aplicaciones:

- Primera medición de una herramienta (dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL Bit9):
Se sustituyen los valores de corrección de herramienta en geometría y desgaste.
La corrección se realiza en el componente geométrico de la correspondiente longitud.
El componente de desgaste se borra.
- Medición posterior de una herramienta (dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL Bit9):
La diferencia determinada se incluye en el componente de desgaste (longitud) de la herramienta.

A elección, se pueden tener en cuenta valores empíricos. No se calculan valores medios.

Consulte también

Modificaciones a partir de la versión SW4.4 de los ciclos (Página 361)

4.5.2 Calibración palpador (CYCLE982)

Función

Esta variante de medida permite calibrar un palpador de herramienta. Con ayuda de la herramienta de calibrado se determina la distancia actual entre el origen de la máquina y la pieza y los puntos de conmutación del palpador.

Los cálculos se realizan sin tener en cuenta valores empíricos ni valores medios.

Nota

Si no se dispone de una herramienta de calibrado especial, se puede utilizar, como alternativa, una herramienta de torneado con posiciones de filo 1 a 4 para la calibración de los 2 lados del palpador.


Principio de medición

Calibrado con tipo de herramienta Herramienta de calibrado (tipo 585)


La herramienta de calibrado tiene una forma (en ángulo) de manera que permite calibrar el palpador de herramienta desde los 4 lados.

Calibrado con tipo de herramienta Herramienta de calibrado (tipo 725) o Herramienta de torneado (tipo 5xy)

Si se utiliza una herramienta de torneado o herramienta de calibrado del tipo 725, el palpador solo se puede calibrar desde 2 lados.

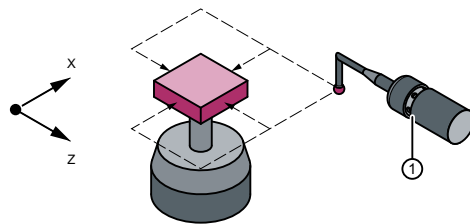

Calibrar palpador de herramienta con herramienta de calibrado

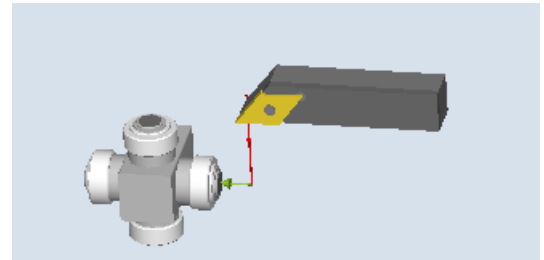

Calibrar palpador de herramienta con herramienta de torneado

El ciclo realiza el posicionado de la herramienta de calibrado o de torneado frente al palpador. La posición de conmutación se calibra en el eje y el sentido de medición indicados con una llamada de ciclo.

Requisitos

- Las longitudes 1 y 2 y el radio de la herramienta de calibrado o de torneado deben conocerse con exactitud y estar almacenados en un juego de datos de corrección de herramienta. Esta corrección de herramienta debe estar activa antes de la llamada al ciclo de medida.
- Para el calibrado se puede utilizar una herramienta de referencia para torneado del tipo 5xy con geometría que se conozca exactamente o una herramienta de calibrado del tipo 585 o 725 (no se puede utilizar el palpador 3D Torneo tipo 580).
- La calibración con la herramienta de calibrado o de torneado se puede realizar con posiciones de filo de 1 a 4.

4.5 Medir herramienta (Tornear)


- Las caras del cubo del palpador deben alinearse paralelamente a los ejes de máquina Z1, X1 (ejes del plano).
- Las posiciones aproximadas de las superficies activas del palpador en relación con el origen de la máquina y de la pieza deben introducirse en los datos generales de operador antes del inicio de la calibración.

Información adicional: manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*

Estos valores sirven para la aproximación automática al palpador con la herramienta de calibrado y su magnitud en valor absoluto no debe desviarse del valor real más allá del valor de parámetro TSA.

El palpador debe alcanzarse dentro del recorrido completo 2. · DFA.


Posición de salida antes de la medición

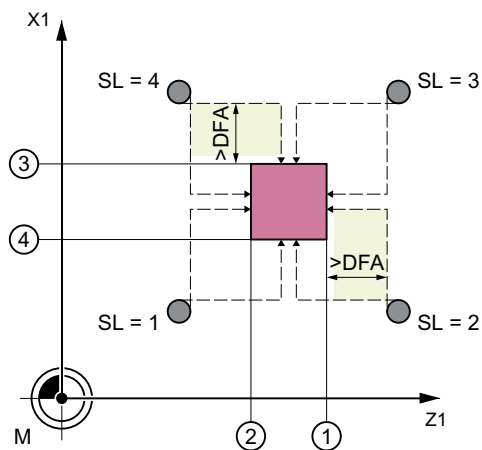

Posición de filo 1 a 4 y posiciones de aproximación adecuadas para ambos ejes (referidas a la máquina)

- ① Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido negativo (SD54625 general)
- ② Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido positivo (SD54626 general)
- ③ Punto de disparo del 2º eje de medición en sentido negativo (SD54627 general)
- ④ Punto de disparo del 2º eje de medición en sentido positivo (SD54628 general)

Figura 4-21 Calibrar palpador de herramienta con herramienta de calibrado

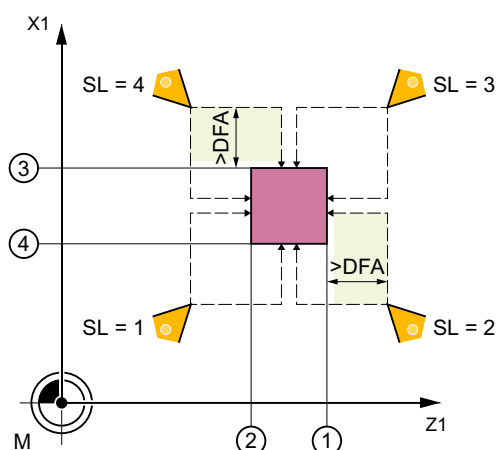

Posición de filo 1 a 4 y posiciones de aproximación adecuadas para ambos ejes (referidas a la máquina)


- ① Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido negativo (SD54625 general)
- ② Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido positivo (SD54626 general)
- ③ Punto de disparo del 2º eje de medición en sentido negativo (SD54627 general)
- ④ Punto de disparo del 2º eje de medición en sentido positivo (SD54628 general)

Figura 4-22 Calibrar palpador de herramienta con herramienta de torneado

La aproximación al palpador la realiza el ciclo.

Posición tras el fin del ciclo de medida

La herramienta de calibrado o de torneado queda posicionada a una distancia igual al trayecto de medición frente a la superficie de medición.

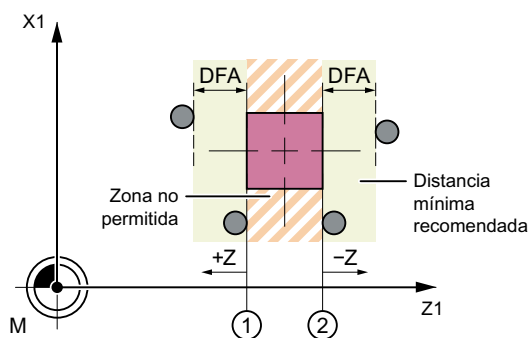

- ① Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido positivo (SD54626 general)
- ② Punto de disparo del 1.er eje de medición en sentido negativo (SD54625 general)

Figura 4-23 Posición al final del ciclo de medida, ejemplo 1.er eje del plano (con G18: Z)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Palpador".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	T	Nombre de la herramienta de calibrado	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación ← (0 grados) ↓ (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			V	Orientación de herramienta con cabezal portaherramientas	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Eje de medición	Eje de medición (con plano de medición G18) - X - Z	-
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Variante de medida Fresado en el torno

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".

Parámetro

Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
 D	Número de filo (1 - 9)	-
 U	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Calibración palpador" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-37 Parámetros de resultados de "Calibración palpador"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[9]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[13]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido negativo	mm
_OVR[15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje del plano en sentido positivo	mm
_OVR[27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[3]	Variante de medida	-

4.5 Medir herramienta (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[9]	Número de alarma	-

4.5.3 Herramienta de torneear (CYCLE982)

Función

Esta variante de medida permite determinar la longitud de herramienta (L1 y/o L2) de una herramienta de torneear con las posiciones de filo de 1 a 8. La variante de medida comprueba si la diferencia que debe corregirse respecto a la longitud de herramienta anterior se encuentra dentro de un rango de tolerancia definido:

- Límites superiores: zona de confianza TSA y control de la diferencia de medidas DIF
- Límite inferior: zona de corrección cero TZL

Cuando la longitud calculada por el ciclo se encuentre dentro de los valores de tolerancia aceptables, se realizará una corrección automática de la longitud de la herramienta; en caso contrario el ciclo emite una alarma. Cuando el valor medido se encuentre por debajo del límite inferior, no se realizará corrección alguna.

Principio de medición

La medición "completa" mide todas las longitudes de una herramienta de torneear:

- Herramienta de torneear con posición del filo de 1 a 4: L1 y L2
- Herramienta de torneear con posición del filo 5 ó 7: L2
- Herramienta de torneear con posición del filo 6 ó 8: L1

Si la herramienta de torneear tiene una posición del filo entre 1 y 4, se efectúa contacto con el palpador en los dos ejes del plano (con G18 Z y X), con lo que la medición comienza con el 1.er eje del plano (con G18 Z). Para las posiciones de filo 5 a 8, la medición solo se realiza en un eje:

- Posición del filo 5 ó 7: 1. eje de medición con G18 Z
- Posición del filo 6 ó 8: 2. eje de medición con G18 X

Con la medición "por eje", se mide la longitud de la herramienta de torneear en el eje de medición parametrizado.

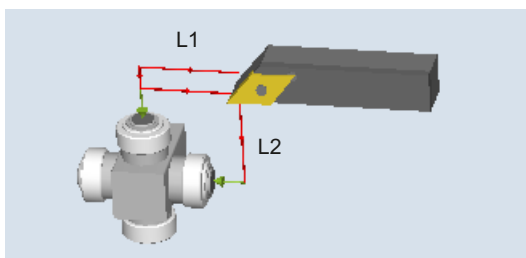


Figura 4-24 Medición: Herramienta de torneado (CYCLE982), ejemplo: medición completa

Requisitos

El palpador de herramienta debe estar calibrado, ver Calibración palpador (CYCLE982) (Página 268).

Las dimensiones aproximadas de la herramienta tienen que estar introducidas en los datos de corrección de herramienta.

- Tipo de herramienta 5xx
- Posición del filo, radio del filo
- Longitudes en X y Z

La herramienta que se desea medir tiene que estar activa con sus valores de corrección de herramienta en el momento de la llamada al ciclo.

Posición de salida antes de la medición

Antes de la llamada al ciclo se tiene que ocupar una posición inicial de la punta de herramienta según la siguiente figura.

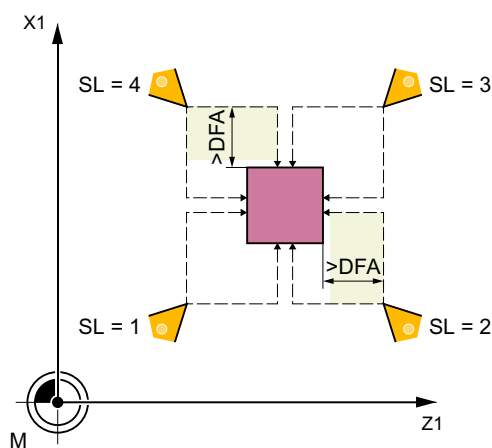


Figura 4-25 Posiciones de filo 1 a 4 y posiciones de salida adecuadas para ambos ejes

El correspondiente centro del palpador de herramienta y los trayectos de aproximación se calculan automáticamente y a partir de ellos se generan las secuencias de desplazamiento necesarias. El centro del radio del filo se posiciona en el centro del palpador.

4.5 Medir herramienta (Tornear)

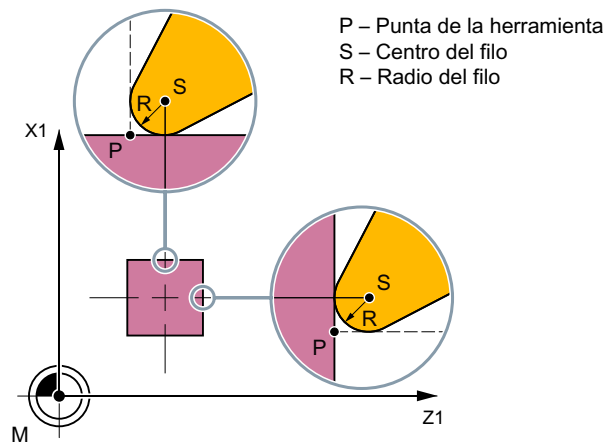


Figura 4-26 Medición de la longitud de la herramienta de torneado: decalaje igual al radio del filo, ejemplo $SL=3$

Posición tras el fin del ciclo de medida

Al medir "por eje", la punta de la herramienta queda posicionada a una distancia igual al trayecto de medición frente a la superficie de medición del palpador en la que se ha hecho contacto.

Si se realiza una medición "completa", tras la medición la herramienta se posiciona en el punto inicial antes de llamar al ciclo.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Herramienta de torneado".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Herramienta de torneado".

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre de la herramienta que se desea medir	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-
			β 	Orientación de herramienta con eje de orientación:  (0 grados)  (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			V	Orientación de herramienta con cabezal portaherramientas	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Medición 	Medir longitudes de herramienta (con plano de medición G18) - Completa (medir longitud Z y longitud X) - Medir solo longitud de herramienta Z - Medir solo longitud de herramienta X	-
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección cero	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Variante de medida Fresado en torno

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a editar ya ha sido creado y nos encontramos en el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herr."
2. Accione el pulsador de menú "Herramienta de torneear".

4.5 Medir herramienta (Tornear)

Parámetro

Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
 D	Número de filo (1 - 9)	-
 F	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Herramienta de torneado" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-38 Parámetros de resultados "Herramienta de torneado"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[8]	Valor real longitud L1	mm
_OVR[9]	Diferencia longitud L1	mm
_OVR[10]	Valor real longitud L2	mm
_OVR[11]	Diferencia longitud L2	mm
_OVR[12]	Valor real longitud L3	mm
_OVR[13]	Diferencia longitud L3	mm
_OVR[27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVR[29]	Diferencia dimensional permitida	mm
_OVR[30]	Valor empírico	mm
_OVI[0]	Número D	-
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[3]	Variante de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[7]	Número para la memoria de valores empíricos	-
_OVI[8]	Número de herramienta	-
_OVI[9]	Número de alarma	-

4.5.4 Fresa (CYCLE982)

Función

Esta variante de medida permite medir una herramienta de fresado en un torno.

Se pueden realizar las siguientes mediciones:

- Longitud
- Radio
- Longitud y radio

El ciclo de medida comprueba si la diferencia que debe corregirse respecto a la longitud o el radio de herramienta anteriores se encuentra dentro de un rango de tolerancia definido:

- Límites superiores: zona de confianza TSA y control de la diferencia de medidas DIF,
- Límite inferior: zona de corrección cero TZL.

Cuando la longitud calculada por el ciclo se encuentre dentro de los valores de tolerancia aceptables, se realizará una corrección automática de la longitud de la herramienta; en caso contrario el ciclo emite una alarma. Cuando el valor medido se encuentre por debajo del límite inferior, no se realizará corrección alguna.

La corrección de la longitud de herramienta se realiza en función del torno. En consecuencia, la asignación de longitudes (L1 en X, L2 en Y) a los ejes geométricos se realiza como en una herramienta de torneear.

Principio de medición




Con una medición "completa" se determinan todas las magnitudes de medición definibles (longitudes L1 y L2 y radio). Se realiza un contacto con el palpador en ambos ejes (con G18: Z y X) del plano, con lo que empieza la medición con el 1.er eje del plano (con G18: Z).

Con la medición "por eje" se miden las magnitudes de acuerdo con la selección "solo longitud (L1 o L2)", "solo radio" o "longitud (L1 o L2) y radio" únicamente en el eje de medición parametrizado del plano activo.

Medición "por eje": solo longitud (L1 o L2)

Se mide la longitud L1 o L2 en el eje de medición parametrizado correspondiente.



Tabla 4-39 Medición "por eje": solo longitud (L1 o L2)

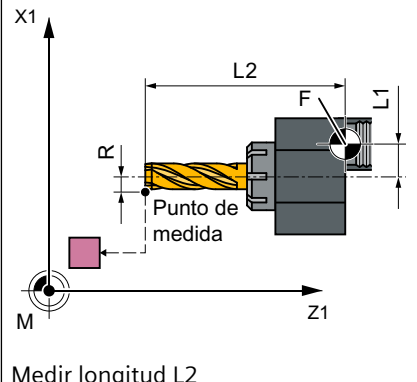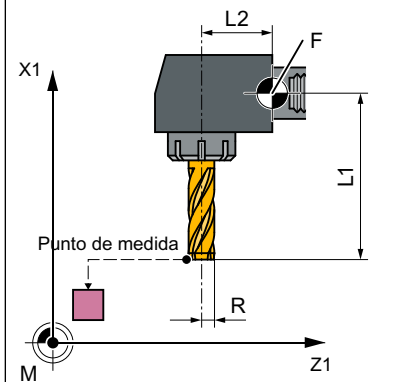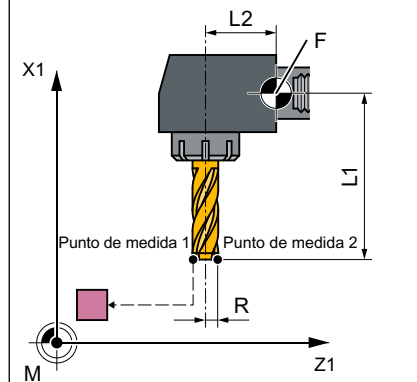sin giro de fresa		con giro de fresa
 Medir longitud L2	 Medir longitud L1	 Medir longitud L2 Requisitos: el radio R tiene que ser conocido.

Medición "por eje": solo radio

El radio se mide en el eje de medición parametrizado correspondiente. Al realizar una medición con giro se mide el punto de medida 1 en el eje y la posición del cabezal de fresado seleccionados; a continuación se gira la herramienta 180 grados y se efectúa otra medición. El valor medio es el valor medido.



Tabla 4-40 Medición "por eje": solo radio

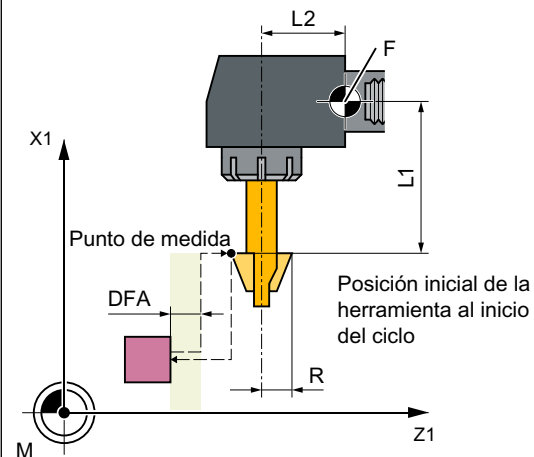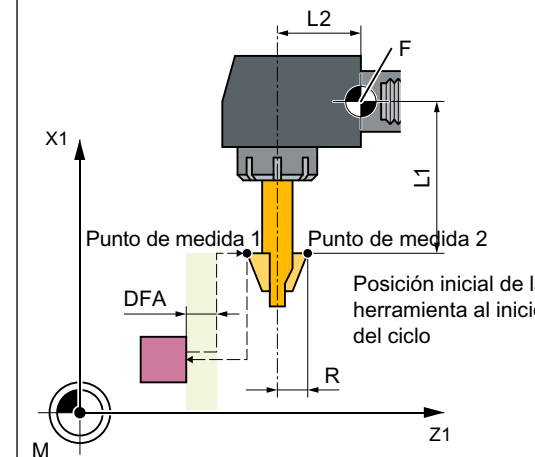sin giro de fresa	con giro de fresa
 Posición inicial de la herramienta al inicio del ciclo	 Posición inicial de la herramienta al inicio del ciclo

Medición "por eje": solo longitud (L1 o L2) y radio

La longitud L1 o L2 y el radio se miden en el eje de medición parametrizado correspondiente haciendo contacto dos veces en dos lados diferentes del palpador.

Tabla 4-41 Medición "por eje": solo longitud (L1 o L2) y radio

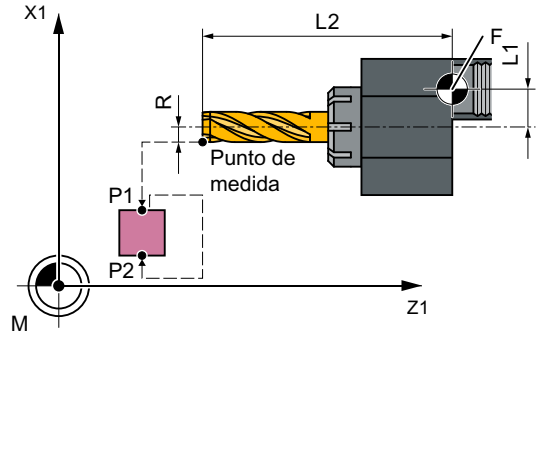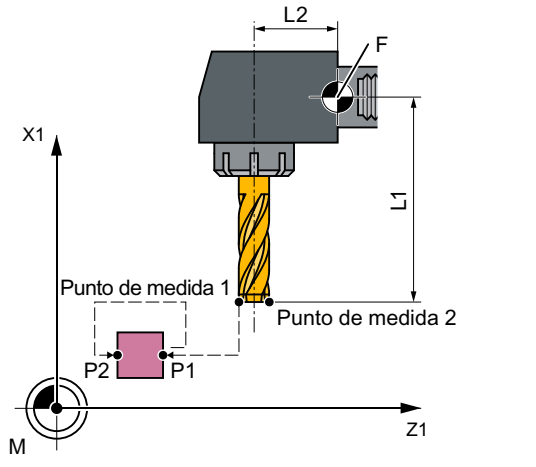Medir longitud L1 y radio sin giro de fresa	Medir longitud L2 y radio con giro de fresa
	

Medición "completa": longitudes (L1 o L2) y radio

En la medición completa se determinan todas las correcciones:

- Ambas longitudes y el radio (4 mediciones).
- Si el radio está predefinido como = 0, solo se determinan las dos longitudes (2 mediciones).


El ciclo de medida genera las secuencias de aproximación hacia el palpador y los movimientos de desplazamiento para la medición de la longitud 1 y la longitud 2, y también del radio.

Requisito: una posición inicial correctamente seleccionada.

Giro de fresa

Al realizar una medición con giro, primero se mide el punto de medida en el eje seleccionado y una posición del cabezal de fresado según el ángulo inicial SPOS. A continuación se gira la herramienta (cabezal) 180 grados y se efectúa otra medición.

El valor medio es el valor medido. La medición con giro produce en cada punto de medida una segunda medición con un giro del cabezal en 180 grados con respecto al ángulo inicial. El dato del ángulo de corrección en SCOR se suma a estos 180 grados. De este modo se puede seleccionar un determinado 2.º filo de la fresa que no está decalado exactamente 180 grados frente al 1.er filo. La medición con giro permite medir dos filos de una herramienta. El valor medio representa la magnitud de corrección.

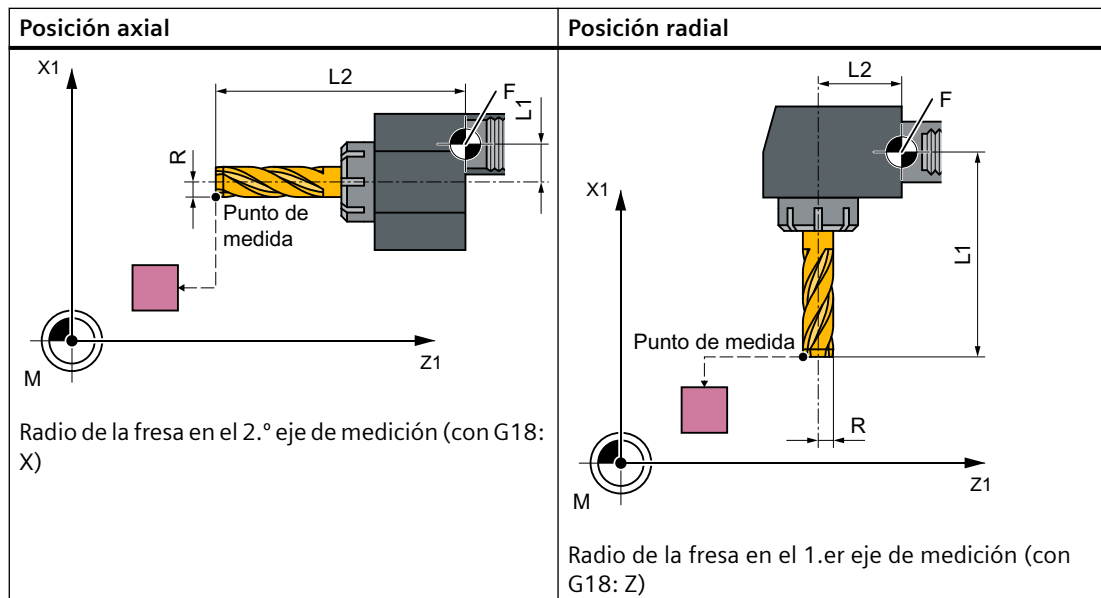Posición de herramienta**Medición con el cabezal girando/parado**

Se puede medir con el cabezal de fresado girando (M3, M4) y parado (M5).

Con el cabezal de fresado parado, éste se posiciona al inicio en el ángulo inicial indicado SPOS.

Nota**Medición con el cabezal girando**

Si no es posible seleccionar un determinado filo de la fresa, se puede medir con el cabezal girando. En este caso, el usuario tiene que programar el sentido de giro, la velocidad de giro y el avance con especial cuidado antes de llamar a CYCLE982, a fin de evitar daños en el palpador. Para la velocidad de giro y el avance se tiene que seleccionar un correspondiente valor reducido.

A elección, se pueden tener en cuenta valores empíricos. No se calculan valores medios.

Requisitos

- El palpador de herramienta debe estar calibrado, ver Calibración palpador (CYCLE982) (Página 268).
- Las dimensiones aproximadas de la herramienta tienen que estar introducidas en los datos de corrección de herramienta.
 - Tipo de herramienta: 1xy (herramienta de fresado)
 - Radio, longitud 1, longitud 2.
- La herramienta que se desea medir tiene que estar activa con sus valores de corrección de herramienta en el momento de la llamada al ciclo.

- Con la fresa debe estar ajustado el dato de operador específico de canal SD42950:
\$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2 (cálculo de longitud como en la herramienta de torneado).
- El cabezal portaherramientas debe estar declarado como cabezal maestro.

Posición de salida antes de la medición

Desde la posición inicial debe ser posible una aproximación al palpador sin colisión.

Las posiciones de salida se encuentran fuera de la zona no permitida (ver la siguiente figura).

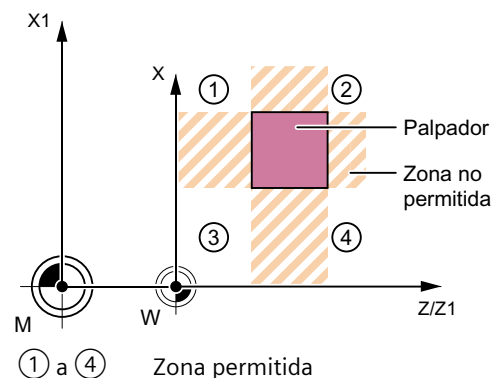


Figura 4-27 Medir fresas: posiciones de salida posibles en el 2.º eje del plano (con G18: X)

Posición tras el fin del ciclo de medida

Al medir "por eje", la punta de la herramienta queda posicionada a una distancia igual al trayecto de medición frente a la última superficie de medición del palpador en la que se ha hecho contacto.

Si se realiza una medición "completa", tras la medición la herramienta se posiciona en el punto inicial antes de llamar al ciclo.

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Fresa".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Fresa".

4.5 Medir herramienta (Tornear)

Parámetros

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL 	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre de la herramienta que se desea medir	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	D 	Número de filo (1 - 9)	-
			 	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β 	Orientación de herramienta con eje de orientación ← (0 grados) ↓ (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
Tipo de medida 	- por eje - completa (medición de longitudes y radio)	-
Posición de herramienta 	- axial (←) - radial (↓)	-
Con el tipo de medida "completa":		
Medición	Longitudes X, Z y radio (según posición de herramienta)	-
Filo 	- Lado frontal - Lado posterior	-
Aproximación 	Aproximar el palpador desde la siguiente dirección (con plano de medición G18): - Con posición de herramienta "axial": +/- X - Con posición de herramienta "radial": +/- Z	-
Con el tipo de medida "por eje":		
Medición 	Con plano de medición G18: - longitud X/Z y radio (según posición de herramienta) - solo longitud Z - solo longitud X - solo radio	-
Giro de fresa 	- Sí (medición con giro de la fresa (180 °)) - No (medición sin giro)	-

Parámetro	Descripción	Unidad
Posicionamiento de cabezal 	Ajuste de la posición del cabezal portaherramientas (solo con giro de fresa "No") - No (posición de cabezal portaherramientas cualquiera) - Sí (posicionamiento de cabezal portaherramientas en ángulo inicial)	-
SPOS	Ángulo para posicionado en una plaquita de corte (solo con giro de fresa "Sí" o posicionamiento de cabezal "Sí" o en el tipo de medición "completa")	Grados
SCOR	Ángulo de corrección para giro (solo con giro de fresa "Sí")	Grados
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección cero	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Variante de medida Fresado en el torno

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".



2. Accione el pulsador de menú "Fresa".

Parámetros

Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Fresa" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-42 Parámetros de resultados "Fresa"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[8]	Valor real longitud L1	mm
_OVR[9]	Diferencia longitud L1	mm
_OVR[10]	Valor real longitud L2	mm
_OVR[11]	Diferencia longitud L2	mm
_OVR[12]	Valor real del radio	mm
_OVR[13]	Diferencia para el radio	mm
_OVR[27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVR[29]	Diferencia dimensional permitida	mm
_OVR[30]	Valor empírico	mm
_OVI[0]	Número D	-
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[7]	Memoria de valores empíricos	-
_OVI[8]	Número de herramienta	-
_OVI[9]	Número de alarma	-

4.5.5 Broca (CYCLE982)

Función



Con esta variante de medida se puede medir la longitud de herramienta (L1 o L2) de una broca. La variante de medida comprueba si la diferencia que debe corregirse respecto a la longitud de herramienta anterior se encuentra dentro de un rango de tolerancia definido:

- Límites superiores: zona de confianza TSA y control de la diferencia de medidas DIF
- Límite inferior: zona de corrección cero TZL

Cuando la longitud calculada por el ciclo se encuentre dentro de los valores de tolerancia aceptables, se realizará una corrección automática de la longitud de la herramienta; en caso contrario el ciclo emite una alarma. Cuando el valor medido se encuentre por debajo del límite inferior, no se realizará corrección alguna.

Principio de medición

Se mide la longitud (L1 o L2) de la broca en el eje de medición parametrizado.

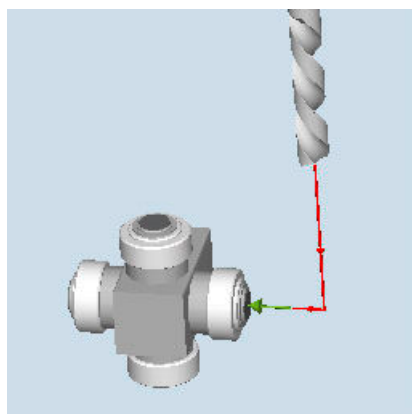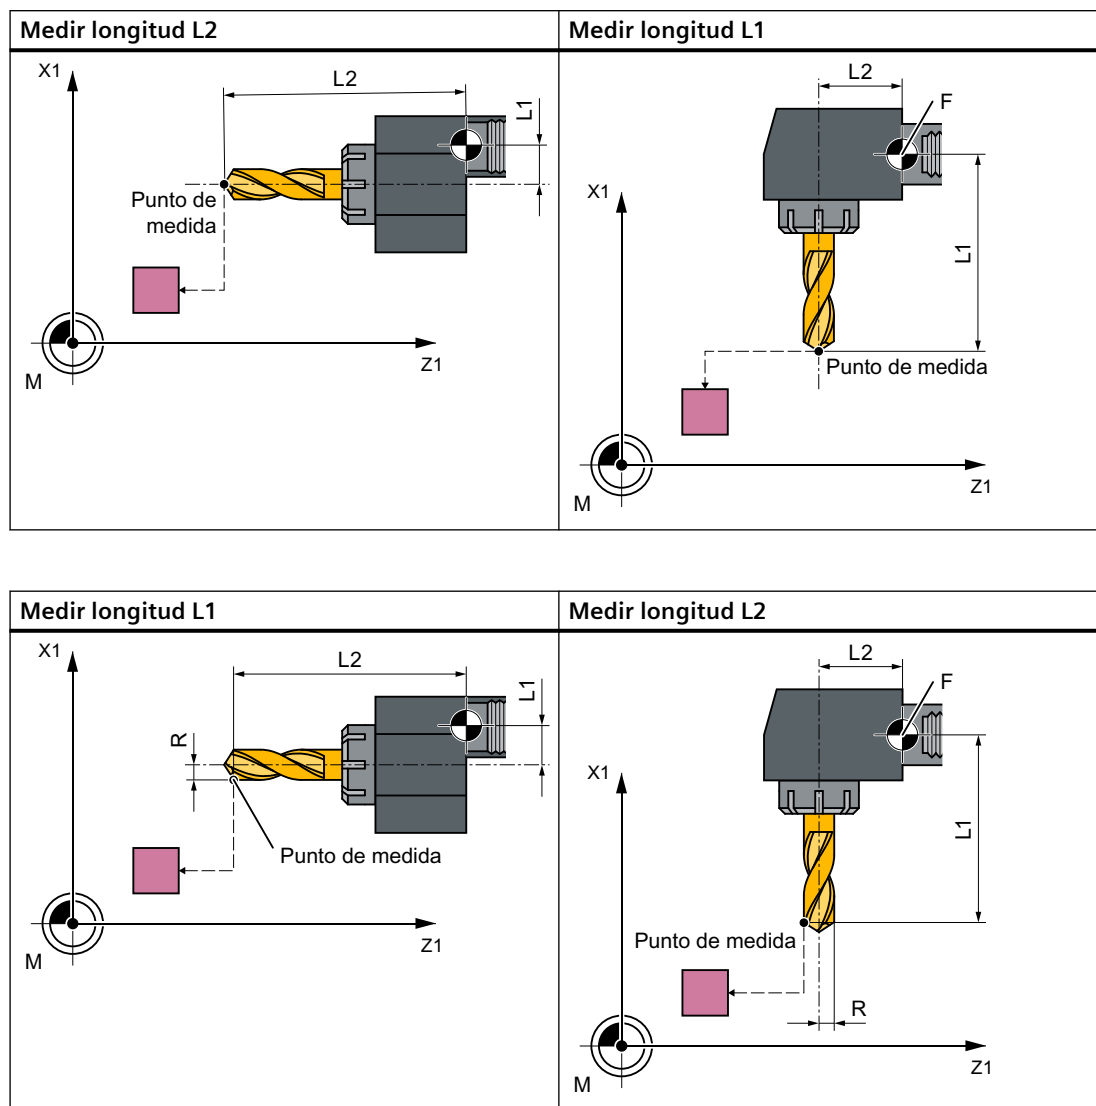

4.5 Medir herramienta (Tornear)

Figura 4-28 Medir longitud: Broca (CYCLE982), ejemplo posición de herramienta: ↓ posición radial

Nota

Si se va a medir la longitud de la broca mediante la aproximación lateral al palpador, hay que asegurarse de que la broca que se vaya a medir no desvíe al palpador a la zona de la ranura o a la zona de la punta de la broca.

Esto requiere la introducción previa del radio de la broca en la corrección de la herramienta; de lo contrario, se dispara una alarma.

Requisitos

- El palpador de herramienta debe estar calibrado.
- Las dimensiones aproximadas de la herramienta tienen que estar introducidas en los datos de corrección de herramienta.
 - Tipo de herramienta: 2xy (broca)
 - Longitud 1, Longitud 2
- La herramienta que se desea medir tiene que estar activa con sus valores de corrección de herramienta en el momento de la llamada al ciclo.
- El dato de operador específico de canal SD42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE debe estar ajustado por defecto a 2 (asignación de longitud como en las herramientas de torneado). El valor 0 puede utilizarse para aplicaciones especiales.

Posición de salida antes de la medición

Desde la posición inicial debe ser posible una aproximación al palpador sin colisión.

Las posiciones de salida se encuentran fuera de la zona no permitida (ver la siguiente figura).

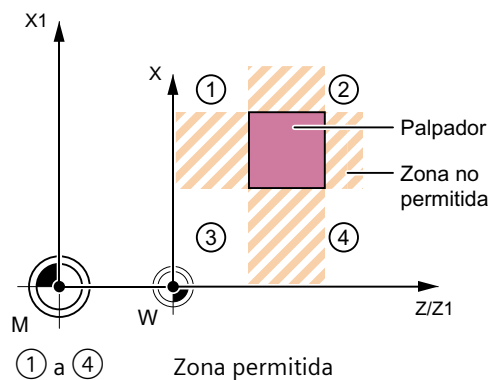


Figura 4-29 Medir broca: posiciones de salida posibles en el 2.º eje del plano (con G18: X)

Posición tras el fin del ciclo de medida

La punta de la herramienta queda posicionada a una distancia igual al trayecto de medición frente a la superficie de medición.

Consulte también

Broca (CYCLE982) (Página 286)

Medir broca: aplicaciones especiales

El palpador de herramienta ha sido calibrado con **G18** activo, como es habitual para el uso de herramientas de torneado.

Función

Si se utilizan en tornos **brocas** con una corrección de longitud como en fresadoras (dato de operador específico de canal SD42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE=0), también se puede medir una broca en esta aplicación.

La **longitud L1** se calcula siempre en el 3.er eje (eje de corrección de herramienta) del plano actual G17 a G19. De este modo también se caracteriza la posición de la herramienta.

G17: L1 en el eje Z (corresponde a la posición axial)


G18: L1 en el eje Y (ninguna aplicación en tornos)

G19: L1 en el eje X (corresponde a la posición radial)


Condiciones

La longitud L1 se determina si se cumplen las siguientes condiciones:

- La herramienta activa es del tipo 2xy (broca)
- Dato de operador específico de canal SD42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE=0
- G17 o G19 están activos y

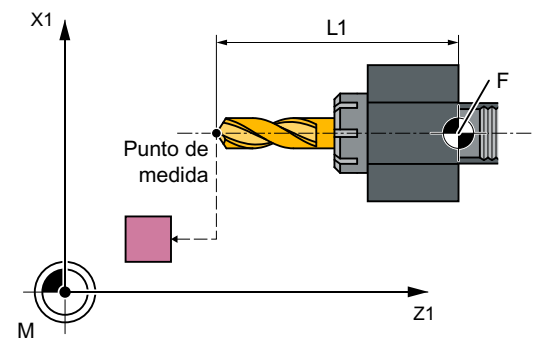

Medir la longitud de broca L1 con G17

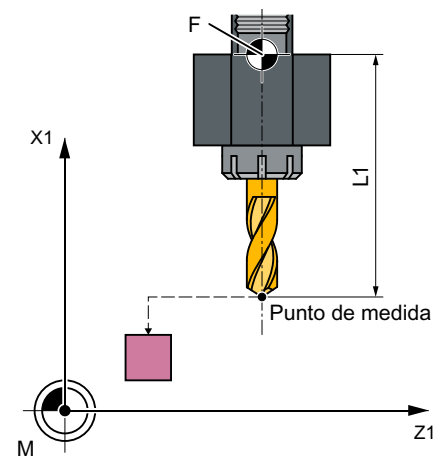

Medir la longitud de broca L1 con G19

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para editar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Broca".
Se abre la ventana de entrada "Medición: Broca".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre de la herramienta que se desea medir	-
	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
Posición de herramienta	- axial (←) - radial (↓)	-		Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
			β	Orientación de herramienta con eje de orientación ← (0 grados) ↓ (90 grados) - Entrada de valores	Grados
			Z	Punto inicial Z de la medición	mm
			X	Punto inicial X de la medición	mm
			Y	Punto inicial Y de la medición	mm

Parámetro	Descripción	Unidad
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm
TZL	Zona de tolerancia para corrección del cero	mm
TDIF	Zona de tolerancia para control de diferencia dimensional	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Variante de medida Fresado en el torno

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".

2. Accione el pulsador de menú "Broca".

Parámetros

Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
 D	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Broca" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-43 Parámetros de resultados "Broca"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR[8]	Valor real longitud L1	mm
_OVR[9]	Diferencia longitud L1	mm
_OVR[10]	Valor real longitud L2	mm
_OVR[11]	Diferencia longitud L2	mm
_OVR[27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR[28]	Zona de confianza	mm
_OVR[29]	Diferencia dimensional permitida	mm
_OVR[30]	Valor empírico	mm
_OVI[0]	Número D	-
_OVI[2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI[3]	Variante de medida	-
_OVI[5]	Número del palpador	-
_OVI[7]	Memoria de valores empíricos	-

4.5 Medir herramienta (Tornear)

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVI[8]	Número de herramienta	-
_OVI[9]	Número de alarma	-

4.5.6 Medir herramienta con portaherramientas orientable

Vista general

La funcionalidad apunta a una determinada configuración de máquina para tornos (tornos y fresadoras). Los tornos deben poseer, además de los ejes lineales (Z y X) y el cabezal, un eje basculante Y con el correspondiente cabezal de herramienta. Con el eje basculante puede alinearse la herramienta en el plano XZ.

Requisitos

- Las superficies laterales del palpador de herramienta se tienen que alinear paralelas a los correspondientes ejes (sistema de coordenadas de máquina o de pieza en 1.er y 2.º eje del plano). La entrada de medición de herramienta tiene que estar calibrada en el eje de medición y el sentido en los que se va a medir.
- La herramienta que se desea medir tiene que estar activa con sus valores de corrección de herramienta en el momento de la llamada al ciclo.
- Para la medición de herramientas de torneado, la posición de filo de la herramienta debe introducirse en la corrección de herramienta conforme a la **posición básica del portaherramientas**.
- En la medición de brocas y fresas, el dato de operador SD42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 2 es decir, la asignación de longitudes a los ejes se realiza como con las herramientas de torneado.
- El plano activo debe ser G18.

Funcionamiento

Para considerar el portaherramientas orientable en el ciclo de medida CYCLE982, debe ajustarse el siguiente dato de máquina:

MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 16 = 1

Con ello, la corrección de los componentes de herramienta se efectúa de acuerdo a la orientación del portaherramientas en la posición básica.

Al medir herramientas de torneado, especialmente útiles de desbaste, de acabado y fungiformes, el eje de orientación puede adoptar cualquier posición en torno a Y. En fresas y herramientas de taladrado se permiten múltiplos de 90°. Para el cabezal portaherramientas se permiten posicionamientos que correspondan a múltiplos de 180°.

Esto se vigila de forma interna dentro del ciclo.

Si se miden herramientas de tornear utilizando cualquier posición (distinta de un múltiplo de 90°) del eje de orientación alrededor de Y, debe tenerse en cuenta que la herramienta de tornear se mida con la misma posición en los dos ejes X/Z siempre que sea posible.

Ejecución

Antes de la llamada a CYCLE982, la herramienta debe alinearse de la forma en que va a medirse después.

La alineación de la herramienta debe efectuarse preferentemente con el CYCLE800; ver manual del usuario *Torneado*, capítulo "Orientar plano/Alinear herramienta (CYCLE800)".

Debe tenerse en cuenta que para el ciclo de medida se presupone que la herramienta ya viene alineada.

A partir de la posición ocupada por la herramienta, debe ser posible un avance a X,Z en la entrada de medición a través del ciclo de medida.

El resto del proceso de medición es análogo a las variantes de medida en los ajustes básicos de los portaherramientas.

Nota

Medición de fresas

Las siguientes variantes de medida no se admiten con el uso de un portaherramientas orientable:

Tipo de medida: "completa" y filo: medir "lado posterior".

Con el uso de estas variantes de medida se emite la alarma 61037: "Variante de medida incorrecta".

4.6 Medir herramienta (fresado)

4.6.1 Generalidades

Los ciclos de medida descritos en este capítulo están previstos para el uso en fresadoras y centros de mecanizado.

Nota

Cabezal

En los ciclos de medida, los comandos de cabezal se refieren siempre al cabezal maestro activo del control.

Cuando los ciclos de medida se utilizan en máquinas de varios cabezales, el cabezal en cuestión debe definirse como cabezal maestro antes de la llamada al ciclo.

Más información en: Manual de programación *Programación CN*

Definición de los planos

Con fresadoras y centros de mecanizado, el ajuste estándar del plano de mecanizado actual es G17.

Medición/calibración referida a la pieza/máquina

- Medición/calibración referida a la máquina:
La medición tiene lugar en el sistema de coordenadas básico (sistema de coordenadas de máquina con transformación cinemática desactivada).
Las posiciones del palpador de herramienta se refieren al origen de la máquina. Se utilizan los datos de los siguientes datos generales de operador:

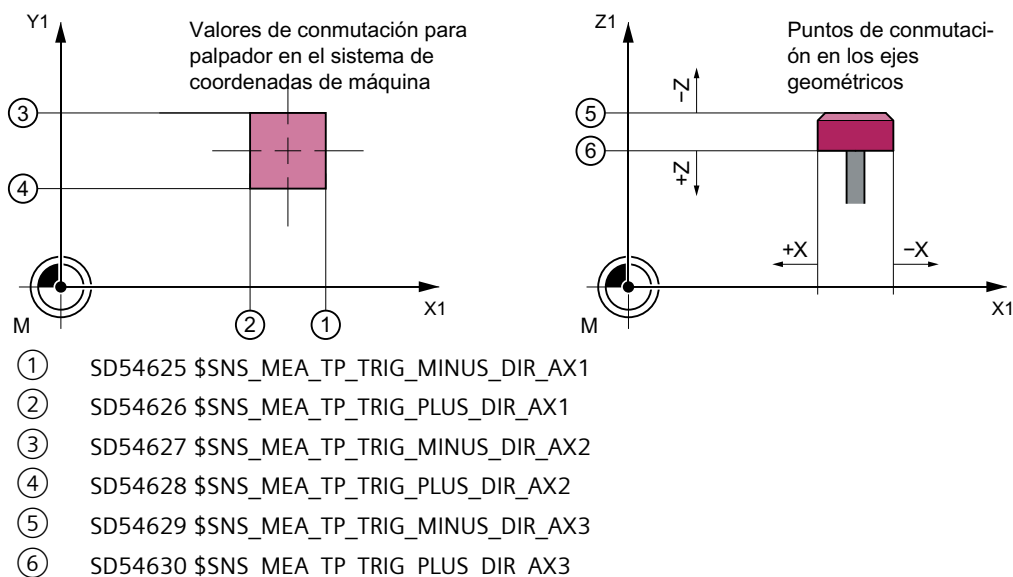


Figura 4-30 Palpador de herramienta, referido a la máquina (G17)

- Medición/calibración referida a la pieza:
Las posiciones del palpador de herramienta se refieren al origen de la pieza. Se utilizan los datos de los siguientes datos generales de operador:

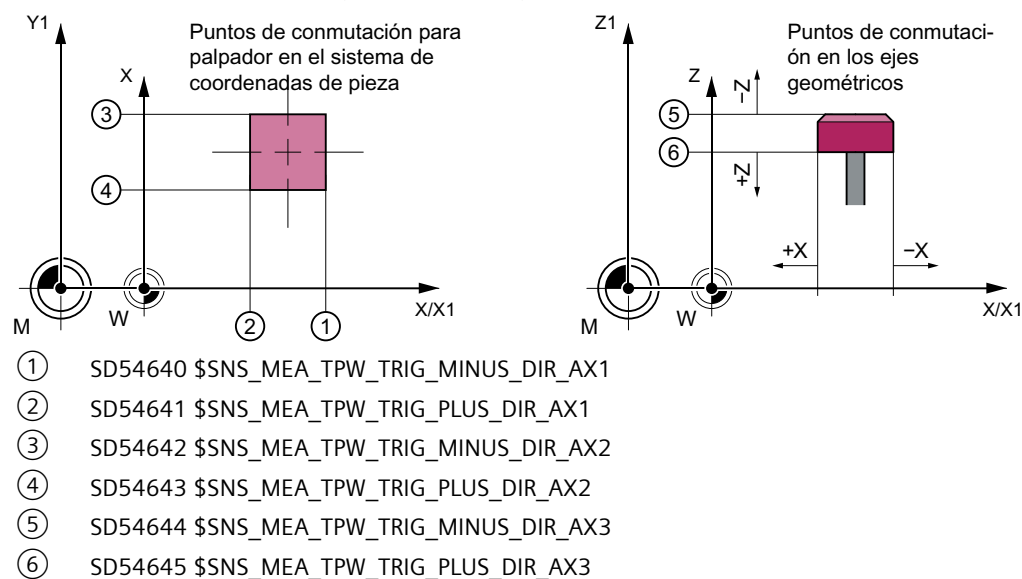


Figura 4-31 Palpador de herramienta, referido a la pieza (G17)

Nota

Para la medición referida a la pieza o la máquina se necesita un palpador de herramienta con el correspondiente calibrado, ver capítulo Calibración palpador (CYCLE971) (Página 296).

Estrategia de corrección

El ciclo de medida de herramienta se puede utilizar para varias aplicaciones:

- Primera medición de una herramienta (dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[Bit9]):
Se sustituyen los valores de corrección de herramienta en geometría y desgaste.
La corrección se realiza en el componente geométrico de la longitud o el radio.
El componente de desgaste se borra.
- Medición posterior de una herramienta (dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[bit9]):
La diferencia determinada se incluye en el componente de desgaste (longitud o radio) de la herramienta.

A elección, se pueden tener en cuenta valores empíricos. No se calculan valores medios.

4.6.2 Calibración palpador (CYCLE971)

Función

Esta variante de medida permite calibrar un palpador de herramienta en referencia a la máquina o la pieza.

Los cálculos se realizan sin tener en cuenta valores empíricos ni valores medios.


Principio de medición

La herramienta de calibrado permite determinar las distancias actuales entre el origen de máquina (calibración referida a la máquina) o el origen de pieza (calibración referida a la pieza) y el punto de conmutación del palpador de herramienta. El ciclo posiciona la herramienta de calibrado respecto al palpador.


Nota

Si se usa un palpador plano y las variantes de calibrado "por eje" o "completa, con direcciones de aproximación limitadas en el plano", entonces es necesario preajustar en los datos de operador exactamente las posiciones del palpador para garantizar una precisa medida subsiguiente.

Encontrará **más información** en el Manual de puesta en marcha SINUMERIK Operate.

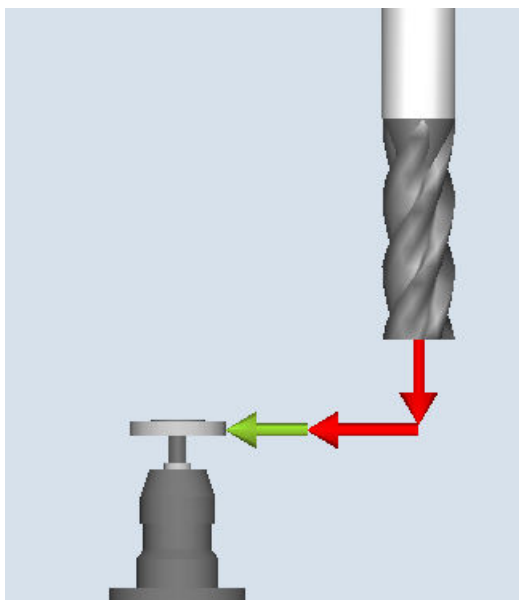


Calibración: palpador (CYCLE971), por eje

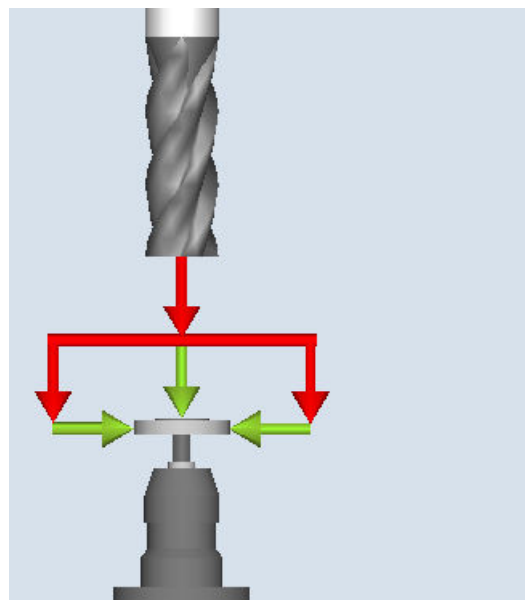

Calibración: palpador (CYCLE971), completa

Calibración por eje

Si se calibra "por eje", el palpador se calibra en el eje y la dirección de medición parametrizados. El punto de contacto en el eje de desplazamiento debe centrarse. En este caso se determina primero el centro real del palpador de herramienta en el eje de desplazamiento antes de la calibración en el eje de medición.

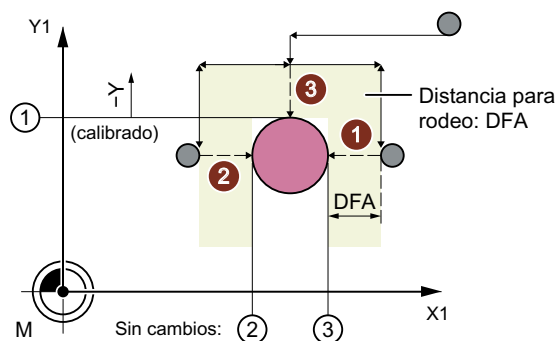

- ① Dato general de operador SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
- ② Dato general de operador SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ③ Dato general de operador SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1

Figura 4-32 Calibración palpador (CYCLE971) con eje de desplazamiento, ejemplo G17: Determinar el centro en X, calibrar en Y

Calibración completa

Con la calibración "completa", el palpador de herramienta se calibra de forma automática. Con ayuda de la herramienta de calibrado, el ciclo de medida determina los puntos de conmutación del palpador de herramienta en todos los ejes y sentidos de eje en los que es posible desplazarse hasta el palpador.

Más información: Manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*
`$$$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL` o `SD54647 $$$SNS_MEA_TPW_AX_DIR_AUTO_CAL`.

La aproximación al eje de herramienta (con G17: Z) debe poder realizarse siempre en sentido negativo. De lo contrario, no es posible realizar una calibración "completa". Se empieza con la calibración del 3.er eje y se sigue con los ejes del plano. Las siguientes imágenes muestran la calibración "completa" (ejemplo: G17).


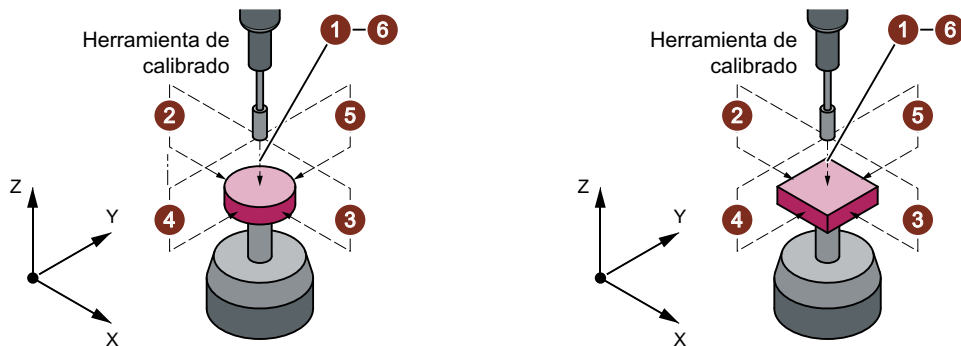


Figura 4-33 Palpador de herramienta, variante disco y cubo

Antes del primer proceso de calibrado en el plano, p. ej. sentido positivo del 1.er eje, se determina el centro exacto del palpador en el otro eje (2.º eje), siempre que sea posible la aproximación en este eje al palpador. Para ello, se ejecutan movimientos de desplazamiento adicionales en el plano.

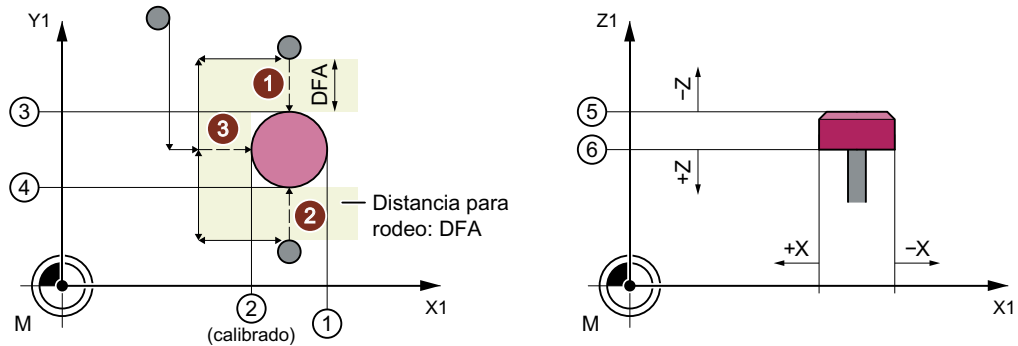

- ① Dato general de operador SD54625 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1`
- ② Dato general de operador SD54626 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1`
- ③ Dato general de operador SD54627 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2`
- ④ Dato general de operador SD54628 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2`
- ⑤ Dato general de operador SD54629 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3`
- ⑥ Dato general de operador SD54630 `$$$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3`

Figura 4-34 Determinación del centro del palpador en el 2.º eje del plano, calibración +X

Requisitos

- La longitud y el radio exactos de la herramienta de calibrado deben estar consignados en un juego de datos de corrección de herramienta. Dicha corrección debe estar activa al llamar al ciclo de medida.
- Tipo de herramienta:
 - Herramienta de calibrado (tipo 725)
 - Fresa (tipo 1xy)
- El plano de mecanizado G17, G18 o G19 debe definirse antes de la llamada de ciclo.
- Las coordenadas aproximadas del palpador de herramienta deben introducirse en los datos generales de operador antes de iniciar la calibración (encontrará **más información** en el manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*).
Estos valores sirven para la aproximación automática al palpador con la herramienta de calibrado y su magnitud en valor absoluto no debe desviarse del valor real más allá del valor de parámetro TSA.
- El palpador debe alcanzarse dentro del recorrido completo $2 \cdot \text{DFA}$.

Posición de salida antes de la medición

En la **calibración "por eje"**, el ciclo calcula el recorrido de aproximación al palpador desde la posición inicial y genera las correspondientes secuencias de desplazamiento. Debe garantizarse que la aproximación pueda realizarse sin colisión.

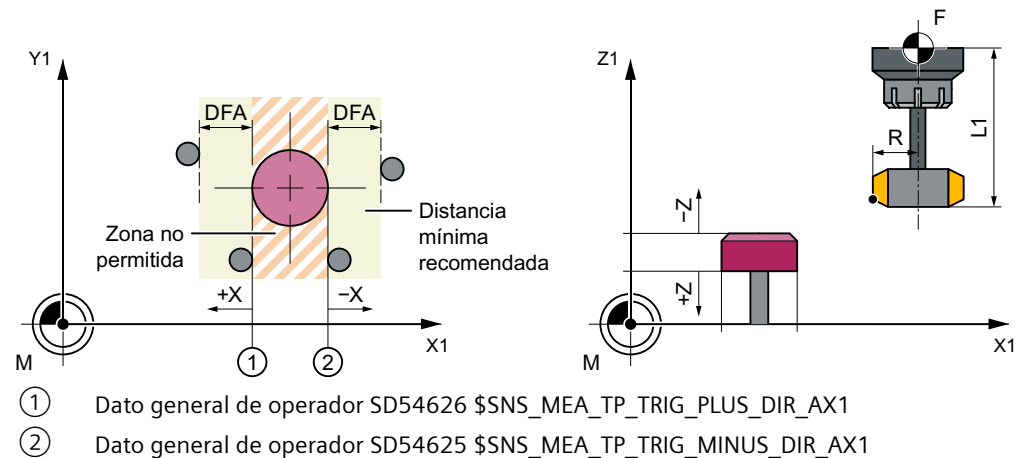


Figura 4-35 Posiciones iniciales para la calibración en el plano, ejemplo: G17

Nota

Calibración en el 3.er eje del plano de medición

Si el diámetro de la herramienta es mayor, la herramienta de calibrado se posiciona con un decalaje correspondiente al radio de la herramienta frente al centro del palpador. El valor del decalaje se resta.

4.6 Medir herramienta (fresado)

Con **Calibración "completa"** debe seleccionarse una posición antes de la llamada de ciclo que permita una aproximación centrada y sin colisión igual al trayecto de medición DFA por encima del centro del palpador. La secuencia de ejes para el desplazamiento de aproximación es, primero, el eje de herramienta (3.er eje) y, después, los ejes del plano.

Posición tras el fin del ciclo de medida

En la calibración "por eje", la herramienta de calibrado se encuentra frente a la superficie de medición a la distancia del trayecto de medición DFA.

En la calibración "completa", la herramienta de calibrado se encuentra encima del centro del palpador a la distancia del trayecto de medición DFA.

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram.".
2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".
Se abre la ventana de entrada "Calibración: Palpador".

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre de la herramienta de calibrado	-
	Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
F	Avance de calibración y medición	Tray/min		Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-
			F	Avance de calibración y medición	mm/min

Parámetro	Descripción			Unidad
Tipo de medida 	- Calibración por eje - Calibración completa			-
Solo con el tipo de medida "por eje" (con G17):				
Eje de medición 	X	Y	Z	-
Centrar punto de contacto 	- No - En Y	- No - En X	Ver decalaje de herramienta	-

Parámetro	Descripción	Unidad
Decalaje de herramienta 	Dirección del eje de decaje de herramienta con herramientas grandes - No - Calibración en el 3.er eje: se calibra centrado encima del palpador. - Calibración en el plano: el centro exacto del palpador no se determina en otro eje distinto al eje de medición. - En X - Calibración en el plano: antes de la calibración en Y se determina el centro exacto del palpador en X. - Calibración en el 3.er eje: ver el decaje. - En Y - Calibración en el plano: antes de la calibración en X se determina el centro exacto del palpador en Y. - Calibración en el 3.er eje: ver el decaje.	-
Giro del cabezal 	Compensación de errores de concentricidad mediante giro del cabezal ²⁾ - Sí - No	-
V	Decalaje lateral (solo con eje de medición "Z", con G17) El decaje afecta a la calibración del 3.er eje de medición, si el diámetro de la herramienta de calibrado es mayor que el diámetro superior del palpador. La herramienta se desplaza aquí desde el centro del palpador según el radio de herramienta menos el valor de V. Debe indicarse un eje de desplazamiento.	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

²⁾ La función "Giro del cabezal" se muestra si en el dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL está seteado el bit 11.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D sl)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Calibrar palpador".

Parámetro

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
	Número de filo (1 - 9)	-

4.6 Medir herramienta (fresado)

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

¹⁾ El nombre de variable no debe estar vacío.

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Calibración palpador" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-44 Parámetros de resultados de "Calibración palpador"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [8]	Punto de conmutación valor real 1.er eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [10]	Punto de conmutación valor real 1.er eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [12]	Punto de conmutación valor real 2.º eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [14]	Punto de conmutación valor real 2.º eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [16]	Punto de conmutación valor real 3.er eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [18]	Punto de conmutación valor real 3.er eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [9]	Punto conmutación diferencia 1.er eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [11]	Punto de conmutación diferencia 1.er eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [13]	Punto conmutación diferencia 2.º eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [15]	Punto de conmutación diferencia 2.º eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [17]	Punto conmutación diferencia 3.er eje geométrico en sentido negativo	mm
_OVR [19]	Punto de conmutación diferencia 3.er eje geométrico en sentido positivo	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

4.6.3 Fresa o broca (CYCLE971)

Función

Esta variante de medida permite medir la longitud o el radio de las herramientas de fresado y torneado. Para las herramientas de fresado existe la opción de medir la longitud o el radio del filo (p. ej., para comprobar si determinados filos de la herramienta de fresado se han roto), ver apartado "Probar dientes individualmente".

Se comprueba si la diferencia que debe corregirse respecto a la longitud o el radio indicados para la herramienta se encuentra dentro de un rango de tolerancia definido en la gestión de herramientas:

- Límite superior: zona de confianza TSA y control de la diferencia de medidas DIF
- Límite inferior: zona de corrección cero TZL

Si se respeta este rango, la longitud o el radio medidos de la herramienta se introducen en la gestión de herramientas; de lo contrario, se emite una alarma. Cuando el valor medido se encuentre por debajo del límite inferior, no se realizará corrección alguna.


La medición se puede realizar con

- el cabezal parado (ver apartado Medición de herramientas con el cabezal parado (Página 307));
- el cabezal girando (ver apartado Medición de herramientas con el cabezal girando (Página 307)).


Nota

La función "Probar dientes individualmente" solo es posible junto con la función "Medición de herramientas con el cabezal girando".

Principio de medición

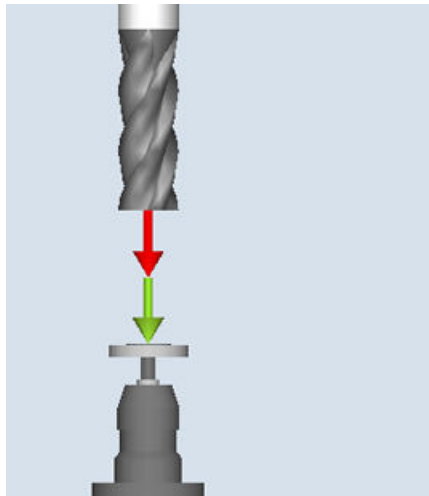

Medición: fresa (CYCLE971),
ejemplo de longitud


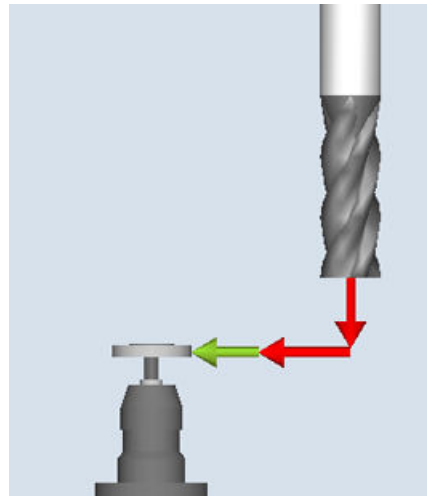


Medición: fresa (CYCLE971),
ejemplo de radio

Antes de la llamada del ciclo de medida, la fresa o la broca debe orientarse siempre verticalmente respecto al palpador. Es decir, el eje de herramienta se encuentra paralelo a la línea central del palpador.

Ejemplo: G17

Referido a la máquina

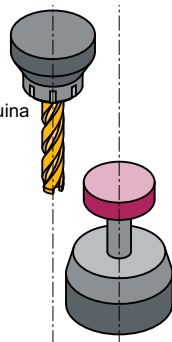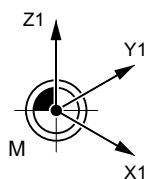

Referido a la pieza

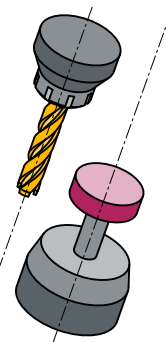
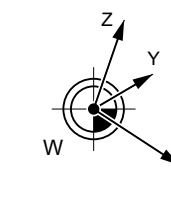


Figura 4-36 Orientación paralela del eje de herramienta, eje del palpador y eje del sistema de coordenadas

Medición de longitud

Al medir la longitud de la herramienta, el palpador efectúa contacto en la dirección de la herramienta.

Es posible medir con y sin decalaje de herramienta. Decalaje de herramienta significa un desplazamiento lateral desde el centro del palpador en un eje de desplazamiento igual al radio de herramienta, corregido por una corrección de decalaje.

Al medir la longitud con decalaje de herramienta existen dos posibilidades:

1. Decalaje de herramientas "auto":

Un decalaje en el eje de desplazamiento seleccionado solo se produce cuando el diámetro de la herramienta es mayor que el diámetro para la medición de longitud del palpador de la herramienta (\$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE o \$SNS_MEA_TPW_EDGE_DISK_SIZE). La orientación del decalaje en el eje de desplazamiento seleccionado se obtiene a partir de la posición inicial de la herramienta antes de la medición. Si la posición inicial del eje de decalaje es mayor respecto al centro del palpador, el desplazamiento se produce en sentido "+" del eje de desplazamiento, de lo contrario, en sentido "-". El valor absoluto del decalaje de la herramienta es igual al radio de la herramienta menos la corrección de decalaje.

2. Decalaje de herramienta "sí"

El decalaje se realiza independientemente del tamaño del diámetro de la herramienta respecto al diámetro del palpador en el eje de desplazamiento seleccionado y es idéntico al decalaje de herramienta "auto" en lo que se refiere a la aproximación.

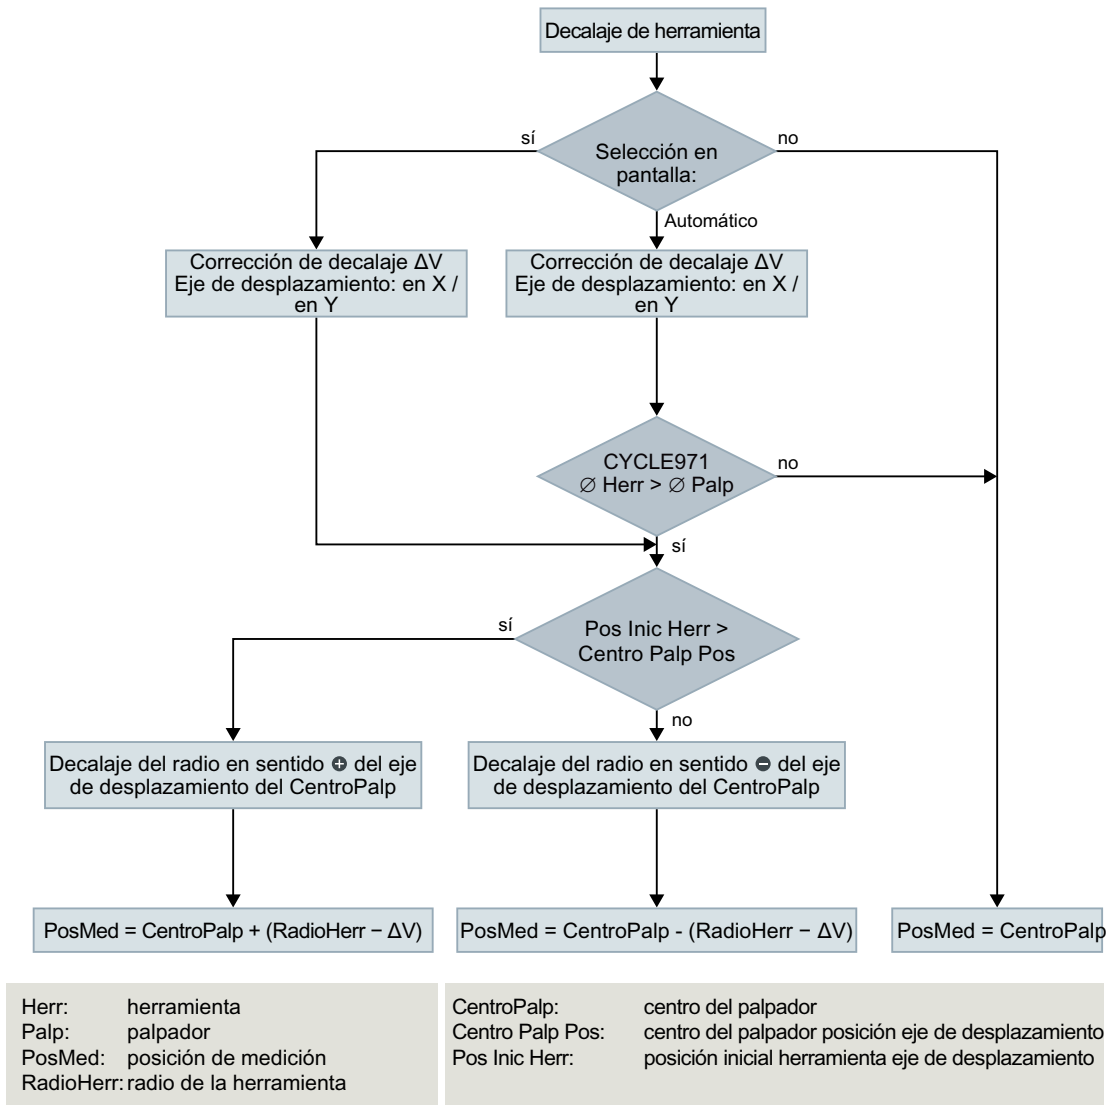


Figura 4-37 Efecto del decalaje de herramienta (radio) y corrección del decalaje al medir herramienta, longitud o calibración en el 3.er eje con CYCLE971 en el plano G17

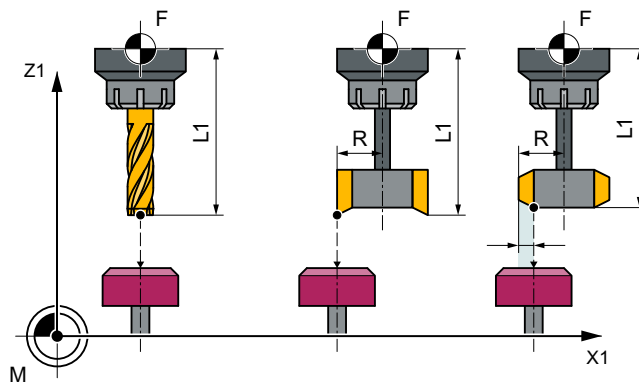


Figura 4-38 Medición de longitud sin y con decalaje

Medición del radio

El radio de la herramienta se mide mediante contacto lateral del palpador en el eje de medición y el sentido de medición parametrizados (ver la siguiente figura).

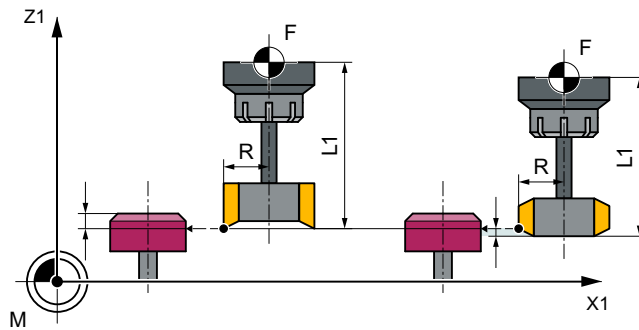


Figura 4-39 Medición del radio sin y con decalaje

Requisitos


Nota

El palpador de herramienta debe estar calibrado antes de la medición de herramienta (ver Calibración palpador (CYCLE971) (Página 296)).

- Los datos geométricos de la herramienta (valores aproximados) deben estar previamente introducidos en un juego de datos de corrección de herramienta.
- La herramienta debe estar activa.
- Debe estar programado el plano de mecanizado en el que se calibró el palpador.
- La herramienta debe posicionarse previamente de modo que el palpador pueda aproximarse sin colisión en el ciclo de medida.

Posición de salida antes de la medición

Antes de la llamada del ciclo debe haberse adoptado una posición inicial desde la que sea posible una aproximación sin colisiones al palpador. El ciclo de medida calcula el posterior trayecto de aproximación y genera las correspondientes secuencias de desplazamiento.

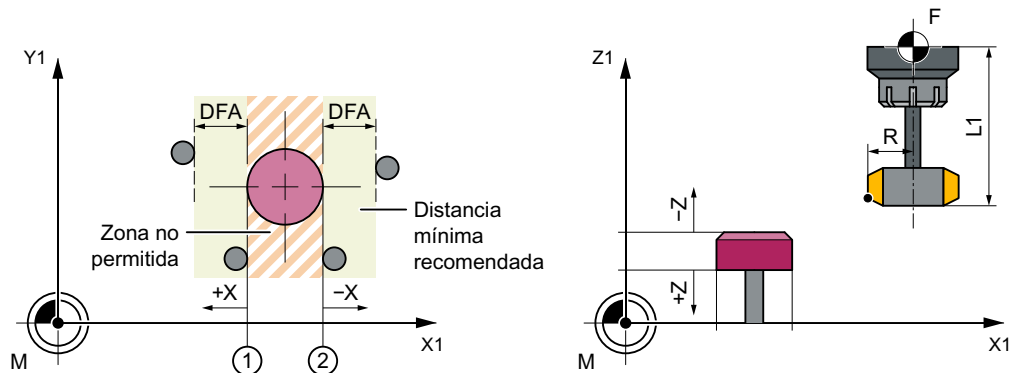

① Dato general de operador SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1

② Dato general de operador SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1

Figura 4-40 Medición de herramienta (CYCLE971), posiciones iniciales para la medición en el plano

Posición tras el fin del ciclo de medida

La herramienta queda posicionada a una distancia igual al trayecto de medición frente a la superficie de medición.

4.6.3.1 Medición con el cabezal parado

Medición de herramientas con el cabezal parado

Al medir herramientas de fresado, antes de la llamada al ciclo de medida, la herramienta debe girarse con el cabezal de modo que se pueda medir el filo seleccionado (longitud o radio).

4.6.3.2 Medición con el cabezal girando

Medición de herramientas con el cabezal girando

Normalmente, el radio de fresas se mide con herramientas de fresado con el cabezal girando, es decir, el mayor de los filos determina el resultado de la medición.

También puede ser conveniente una medición de la longitud de las herramientas de fresado con el cabezal girando.

Se ha de tener en cuenta lo siguiente:

- ¿Es válido el palpador de herramienta para medir con cabezal girando al calcular longitudes y/o radios? (Indicaciones del fabricante)
- Velocidad periférica permitida para la herramienta que se desea medir

4.6 Medir herramienta (fresado)

- Velocidad de giro máxima admisible
- Avance máximo permitido para el contacto
- Avance mínimo para el contacto
- Selección del sentido de giro en función de la geometría de corte para evitar golpes fuertes al contactar el palpador
- Precisión de medida requerida

Al medir con la herramienta girando debe tenerse en cuenta la relación entre el avance de medición y la velocidad de giro. Para ello, debe considerarse un filo. En el caso de herramientas con varios filos, el más largo es el que determina el resultado de la medición.

Deben tenerse en cuenta las siguientes relaciones:

$$n = S / (2\pi \cdot r \cdot 0,001)$$

$$F = n \cdot \Delta$$

Donde:

		Sistema básico	
		métrico	pulgadas
n	Velocidad de giro	r/min	r/min
S	Velocidad periférica máxima permitida	m/min	pies/min
r	Radio de la herramienta	mm	pulgadas
F	Avance de medición	mm/min	pulgadas/min
Δ	Precisión de medición	mm	pulgadas

Características especiales de la medición con cabezal girando

- De forma predeterminada, se realiza un cálculo interno del ciclo del avance y de la velocidad con los valores límite establecidos en los datos generales de operador SD54670 - SD54677 para la velocidad periférica, la velocidad de giro, el avance mínimo, el avance máximo y la precisión de medición, así como del sentido de giro del cabezal previsto en la medición (encontrará **más información** en el manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*). La medición se realiza haciendo dos veces contacto, donde el 1.er contacto se realizará con un avance mayor. Como máximo se pueden realizar una medición efectuando tres contactos. En caso de un contacto múltiple, la velocidad de giro se reduce adicionalmente en el último. Esta reducción de la velocidad de giro puede suprimirse seteando el dato general de operador SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK[bit19].
- El dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[bit5] permite al usuario ocultar el cálculo interno del ciclo y especificar los valores para el avance y la velocidad de giro en la máscara de entrada del ciclo.
Los campos de entrada de la máscara F1 (avance 1) y S1 (velocidad de giro 1), F2 (avance 2) y S2 (velocidad de giro 2) o F3 (avance 3) y S3 (velocidad de giro 3) sirven para predefinir los valores con el bit 5 seteado en el dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL. Con el primer contacto se activan los valores de F1 y S1 y, con el segundo, los valores de F2 y S2. Si S2=0, solo se realiza un contacto. Si S3>0 y S2>0, se realiza un 3.er contacto con el cual se activan los valores de F3 y S3.
Las vigilancias de los datos generales de operador SD54670 - SD54677 no tienen efecto.
- Si el cabezal está parado cuando se llama el ciclo de medida, el sentido de giro se determina a partir del dato general de operador SD54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR.

Nota

Si el cabezal ya está girando cuando se llama el ciclo de medida, se mantiene este sentido de giro independientemente del dato general de operador SD54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR.

4.6.3.3 Probar dientes individualmente

Probar dientes individualmente

La función "Probar dientes individualmente" puede usarse para medir nuevamente (corrección en el desgaste) y para la primera medición (corrección en la geometría). Es posible medir fresas con un máximo de 100 filos.

Se comprueba si los valores medidos de todos los filos están dentro de un rango de tolerancia definido:

- Límite superior: zona de confianza TSA y control de la diferencia de medidas DIF
- Límite inferior: zona de corrección cero TZL

Si los valores medidos están fuera del rango de tolerancia, se emite una alarma.

Si el valor medido del filo más largo está dentro del rango de tolerancia, se introduce en la gestión de herramientas. Cuando el valor medido se encuentre por debajo del límite inferior, no se realizará corrección alguna.

Nota

La función "Probar dientes individualmente" solo es posible junto con la función "Medición de herramienta con el cabezal girando" (Página 307).

Medición de longitud

La herramienta se posiciona en el eje de desplazamiento por un lado del palpador y por debajo del borde superior del palpador. Para determinar la posición de cabezal de un filo, se efectúa contacto con el palpador dos veces con la herramienta girando.

A continuación tiene lugar la medición de longitud con el cabezal parado. Para ello la herramienta se posiciona sobre el palpador y desplazada respecto al centro del palpador, con un decalaje correspondiente al radio de la herramienta.

Primero se mide el filo cuya posición de cabezal se haya determinado mediante el contacto lateral. El resto de filos se miden mediante orientación del cabezal.

Tras las mediciones, el valor medido del filo más largo se introduce en la corrección de herramienta siempre y cuando dicho valor se encuentre dentro del rango de tolerancia.

Medición del radio

Para la medición del radio, la separación entre los filos debe ser uniforme (ejemplo: 3 filos con una separación de 120 grados entre sí).

4.6 Medir herramienta (fresado)

La herramienta se posiciona en el eje de desplazamiento por un lado del palpador y por debajo del borde superior del palpador. Para determinar la posición de cabezal del filo más largo, se efectúa contacto con el palpador dos veces con la herramienta girando.

A continuación, por medio de contactos repetidos con el cabezal parado, se mide la posición exacta del cabezal y el radio del filo en su punto más alto.

El resto de filos se miden modificando la orientación del cabezal. El radio medido del filo más largo se introduce en la corrección de herramienta siempre y cuando el valor esté dentro del rango de tolerancia.

Particularidades de la función "Probar dientes individualmente"

Se aplican las siguientes condiciones adicionales:

- La cantidad de filos de la fresa debe haberse introducido en la corrección de herramienta.
- Cabezal de herramienta con sistema de medida de la posición.
- El palpador de herramienta debe estar calibrado, ver Calibración palpador (CYCLE971) (Página 296)

Antes de la llamada al ciclo es preciso posicionar la herramienta lateralmente junto al palpador y encima del borde del palpador.

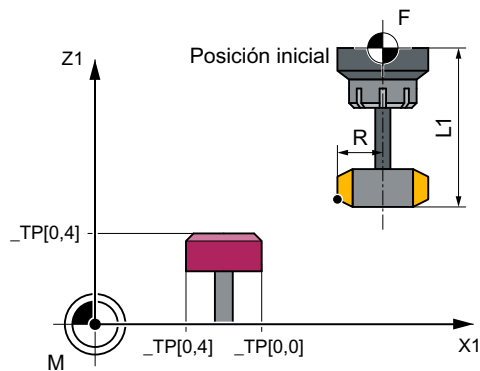


Figura 4-41 "Probar dientes individualmente" (CYCLE971), posición inicial antes de la llamada del ciclo de medida

4.6.3.4 Llamada de la variante de medida Fresa

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram." en el menú de pulsadores vertical.
2. Accione el pulsador de menú "Fresa" en el menú de pulsadores horizontal.

Se abre la ventana de entrada "Medición: Herramienta".

4.6.3.5 Llamada de la variante de medida Broca

Procedimiento

El programa de pieza o ShopMill que se va a ejecutar ya ha sido creado y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir herram." en el menú de pulsadores vertical.
2. Accione el pulsador de menú "Broca" en el menú de pulsadores horizontal.

Se abre la ventana de entrada "Medición: Herramienta".

4.6.3.6 Parámetro

Parámetro

Programa en código G			Programa ShopMill		
Parámetro	Descripción	Unidad	Parámetro	Descripción	Unidad
PL	Plano de medición (G17 - G19)	-	T	Nombre de la herramienta que se desea medir	-
	Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-	D	Número de filo (1 - 9)	-
				Juego de datos de calibración (1 - 6), introducción de variables posible ¹⁾	-

Parámetro	Descripción	Unidad
Medición	- Longitud (medición de longitud de herramienta) - Radio (medición de radio de herramienta)	-
Cabezal	Comportamiento del cabezal al medir: - Cabezal parado - Cabezal girando	-
Probar dientes individualmente	Control de rotura de dientes (solo con "Cabezal girando") ²⁾ - Sí - No	-
Solo con la medición "Radio":		-
Eje de medición	En función del plano de medición ajustado: - X (con G17) - Y (con G17)	-
DZ	Decalaje longitudinal (con G17)	mm
Solo con la medición "Longitud":		-

4.6 Medir herramienta (fresado)

Parámetro	Descripción	Unidad
Decalaje de herramienta 	Eje de desplazamiento - Sí: con indicación del eje de desplazamiento - No: la herramienta se mide en el centro - auto: con indicación del eje de desplazamiento (actúa solo en herramientas grandes)	-
ΔV	Corrección de decalaje (solo para decalaje de herramientas "sí" o "auto")	mm
DFA	Trayecto de medición	mm
TSA	Zona de confianza para resultado de medida	mm

- 1) El nombre de variable no debe estar vacío.
- 2) Se muestra la función "Probar dientes individualmente" si en el dato general de operador SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTIONS_MASK_TOOL está seteado el bit 10.

Variante de medida Torneado con fresadora (solo 840D si)

Procedimiento

Se ha creado el programa ShopTurn o el programa de pieza para ejecutar y aparece el editor.



1. Accione el pulsador de menú "Medir pieza".



2. Accione el pulsador de menú "Fresa".

Parámetros

Programa ShopTurn		
Parámetro	Descripción	Unidad
T	Nombre del palpador	-
D 	Número de filo (1 - 9)	-
 	Juego de datos de calibración (1 - 6), posibilidad de entrada de variables ¹⁾	-
F	Avance de calibración y medición	mm/min
X	Punto inicial X de la medición	mm
Y	Punto inicial Y de la medición	mm
Z	Punto inicial Z de la medición	mm

- 1) El nombre de variable no debe estar vacío.

4.6.3.7 Parámetros de resultados

Lista de los parámetros de resultados

La variante de medida "Medir fresa" o "Medir broca" proporciona los siguientes parámetros de resultados:

Tabla 4-45 Parámetros de resultados "Medir herramienta"

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [8]	Valor real longitud L1 ¹⁾ / Longitud del filo más largo ³⁾	mm
_OVR [9]	Diferencia longitud L1 ¹⁾ / Diferencia longitud del filo más largo ³⁾	mm
_OVR [10]	Valor real radio R ²⁾ / Valor real radio del filo más largo ⁴⁾	mm
_OVR [11]	Diferencia radio R ²⁾ / Diferencia radio del filo más largo ⁴⁾	mm
_OVR [12]	Valor real longitud del filo más corto ³⁾	mm
_OVR [13]	Diferencia longitud del filo más corto ³⁾	mm
_OVR [14]	Valor real radio del filo más corto ⁴⁾	mm
_OVR [15]	Diferencia radio del filo más corto ⁴⁾	mm
_OVR [27]	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28]	Zona de confianza	mm
_OVR [29]	Diferencia dimensional permitida	mm
_OVR [30]	Valor empírico	mm
_OVR [100] - _OVR [199]	Valores reales de los distintos radios ⁴⁾	mm
_OVR [200] - _OVR [299]	Diferencia de los distintos radios ⁴⁾	mm
_OVR [300] - _OVR [399]	Valor real de las distintas longitudes ³⁾	mm
_OVR [400] - _OVR [499]	Diferencia de las distintas longitudes ³⁾	mm
_OVI [0]	Número D	-
_OVI [2]	Número de ciclo de medida	-
_OVI [3]	Variante de medida	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [7]	Número para la memoria de valores empíricos	-
_OVI [8]	Nombre T	-
_OVI [9]	Número de alarma	-

¹⁾ Solo con la medición "Longitud"

²⁾ Solo con la medición "Radio"

³⁾ Solo con la función "Probar dientes individualmente", medición de longitud de filo

⁴⁾ Solo con la función "Probar dientes individualmente", medición de radio del filo

4.6.3.8 Medición de herramienta en máquinas con tecnología combinada

Generalidades

Este capítulo aborda la medición de herramienta en tornos/fresadoras. El fresado está configurado como 1.ª tecnología y el torneado, como 2.ª tecnología.

Requisito:

1. Tecnología Fresar: MD52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 2
2. Tecnología Tornear: MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1

Encontrará más información sobre la tecnología de fresado/torneado en el Manual de puesta en marcha *SINUMERIK Operate*.

Función

En tornos/fresadoras, con los ciclos de medida es posible calibrar el palpador y medir fresas, herramientas de taladrado y herramientas de torneear.

- La calibración del palpador se efectúa con el ciclo CYCLE971.
- La medición de fresas y herramientas de taladrado se efectúa con el ciclo CYCLE971.
- La medición de herramientas de torneear se efectúa con el ciclo CYCLE982.

Para la parametrización de cada una de las variantes de medida, debe recurrirse a las descripciones de los ciclos correspondientes de este manual.

Listas de parámetros

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

5.1.1 Parámetros de ciclo de medida CYCLE973

```
PROC CYCLE973 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, INT S_CALNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, INT S_MD, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabla 5-1 Parámetros de llamada CYCLE973 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 0012103) Valores: UNIDADES: calibración en una superficie, un borde o una ranura 0 = longitud en superficie/borde (en WKS) con valor teórico conocido 1 = radio en superficie (en WKS) con valor teórico conocido 2 = longitud en ranura (en MKS), ver S_CALNUM 3 = radio en ranura (en MKS), ver S_CALNUM DECENAS: reservado 0 = 0 CENTENAS: reservado 0 = 0 MILLARES: selección de eje de medición y sentido de medición al calibrar ²⁾ 0 = sin indicación (sin selección de eje de medición y sentido de medición al calibrar en superficie del fondo de la ranura) ⁴⁾ 1 = indicar selección de eje de medición y sentido de medición, ver S_MA, S_MD (un sentido de medición en un eje de medición) 2 = indicar selección de eje de medición, ver S_MA (dos sentidos de medición en un eje de medición) DECENAS DE MILLAR: determinación de desviación de posición (inclinación del palpador) ^{2), 3)} 0 = determinar desviación de posición 1 = no determinar desviación de posición CENTENAS DE MILLAR: reservado 0 = 0 UNIDADES DE MILLÓN: adaptar longitud de herramienta ⁷⁾ 0 = No adaptar longitud de herramienta (solo puntos de conmutación) 1 = Adaptar longitud de herramienta

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
2	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
3		S_CALNUM	Número de la ranura de calibrado al calibrar en una ranura (predeterminado = 1) ⁵⁾
4		S_SETV	Valor teórico al calibrar en una superficie
5	X0	S_MA	Eje de medición (número del eje) ⁶⁾ (predeterminado = 1) Valores: 1 = 1.er eje del plano (con G18 Z) 2 = 2.º eje del plano (con G18 X) 3 = 3.er eje del plano (con G18 Y) ⁶⁾
6	+-	S_MD	Sentido de medición (predeterminado = 1) Valores: 0 = sentido de medición positivo 1 = sentido de medición negativo
7	DFA	S_FA	Trayecto de medición
8	TSA	S_TSA	Zona de confianza
9	VMS	S_VMS	Velocidad de medición variable al calibrar ²⁾
10	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
11		S_MCBIT	reservado
12		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
13		_AMODE	Modo alternativo

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Solo relevante al calibrar en dos sentidos de eje

⁴⁾ Solo el eje de medición y el sentido de medición se determinan automáticamente a partir de la posición de filo (SL) del palpador. SL = 8 → -X, SL = 7 → -Z

⁵⁾ El número de la ranura de calibrado (n) remite a los siguientes datos generales de operador (todas las posiciones en MKS):

Con posición de filo SL=7:

SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1[n] Posición del fondo de la ranura en el 1.er eje del plano (con G18 Z)

SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2[n] Posición de la pared de la ranura en el sentido positivo del 2.º eje del plano (con G18 X)

SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2[n] Posición de la pared de la ranura en el sentido negativo del 2.º eje del plano

Con posición de filo SL=8:

SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2[n] Posición del fondo de la ranura en el 2.º eje del plano

SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2[n] Posición del borde superior de la ranura en el 2.º eje del plano (solo para el preposicionamiento del palpador)

SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1[n] Posición de la pared de la ranura en el sentido positivo del 1.er eje del plano

SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1[n] Posición de la pared de la ranura en el sentido negativo del 1.er eje del plano

Nota:

Los valores de posición para la pared de la ranura +- pueden haberse determinado de forma aproximada.

El ancho de la ranura, que se obtiene a partir de la diferencia de los valores de posición de la pared de la ranura, debe haberse determinado con exactitud (reloj comparador).

Al calibrar en la ranura, se parte de la base de que la longitud de herramienta del palpador del eje calibrado = 0.
Los valores de posición para el fondo de la ranura también deben determinarse de forma exacta en la máquina (sin cotas de plano).

- 6) Eje de medición $S_MA=3$ al calibrar en una superficie y en un torno con el 3.er eje real del plano (con G18 Y).
- 7) Adaptar longitud de herramienta con calibración de longitud en ranura o con longitudes en superficie.
El palpador de pieza en tornos puede describirse con 2 longitudes (X, Z).
Palpador torneado tipo 580
Posición de filo 7: con la calibración de longitud se corrige opcionalmente la longitud Z.
Palpador torneado tipo 580
Posición de filo 8: con la calibración de longitud se corrige opcionalmente la longitud X
Con las variantes de medida de radio en ranura o radio en superficie, no se efectúa ninguna adaptación de la longitud de herramienta.
Solo se guardan siempre los puntos de conmutación correspondientes.

5.1.2 Parámetros de ciclo de medida CYCLE974

```
PROC CYCLE974 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL
S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT
_AMODE, INT _DP)
```

Tabla 5-2 Parámetros de llamada CYCLE974 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores:
			UNIDADES:
			0 = medición de superficie frontal 1 = medición interior 2 = medición exterior
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) ³⁾ 2 = medición y corrección de herramienta (ver S_KNUM1)
			MILLARES: reservado
			DECENAS DE MILLAR: medición con o sin giro del cabezal principal (husillo de cabezal) 0 = medición sin giro 1 = medición con giro

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
2	Selección	S_KNUM	Corrección en decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección en DO, DO base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 3 = corrección DO base global 9 = corrección DO activo o, con G500, último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
3	Selección	S_KNUM1	Corrección en corrección de herramienta ²⁾ , ⁴⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS:
			CENTENAS:
			0 = sin corrección 1 a máx. 999 números D (número de filo) para corrección de herramienta; para corrección aditiva y de preparación, ver también S_DLNUM
			MILLARES: 0 o bien números D unívocos
			DECENAS DE MILLAR: 0 o bien números D unívocos de 1 a máx. 32.000 si hay configurados números D unívocos en DM
			CENTENAS DE MILLAR: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta) 1 = corrección de longitud L1 2 = corrección de longitud L2 3 = corrección de longitud L3 4 = corrección radio
			UNIDADES DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección del desgaste de la longitud de herramienta) 1 = corrección de herramienta, corrección aditiva (SK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la SK existente 2 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ EK (nueva) = EK (antigua) + valor de corrección SK (antigua), SK (nueva) = 0 3 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la EK existente 4 = corrección de herramienta, geometría
			DECENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta normal, no invertida) 1 = corrección invertida
			CENTENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta 0 = corrección de herramienta sin herramienta Duplo 1 = corrección de herramienta en la herramienta Duplo (_DP)
4	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
5	X0	S_SETV	Valor teórico
6	X	S_MA	Eje de medición (número del eje) (predeterminado = 1)
			Valores: 1 = 1.er eje del plano (con G18 Z) 2 = 2.º eje del plano (con G18 X) 3 = 3.er eje del plano (con G18 Y) ⁵⁾
7	DFA	S_FA	Trayecto de medición
8	TSA	S_TSA	Zona de confianza
9	α	S_STA1	Ángulo inicial al medir con giro
10	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
11	T	S_TNAME	Nombre de herramienta ²⁾
12	DL	S_DLNUM	Número DL, corrección aditiva de preparación ⁵⁾
13	ST	_DP	Número de la herramienta de sustitución a corregir (número Duplo)

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
14	TZL	S_TZL	Corrección cero ^{2), 4)}
15	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional ^{2), 4)}
16	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
17	TLL	S_TLL	Límite inferior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
18	TMV	S_TMV	Zona de corrección con cálculo de valor medio ²⁾
19	FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio ²⁾
20	EVN	S_EVNUM	Número para la memoria de valores medios empíricos ^{2), 7)}
21		S_MCBIT	reservado
22		_DMODE	Modo display
		Valores:	UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
23		_AMODE	Modo alternativo
		Valores:	UNIDADES: tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

- ¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x
- ²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- ³⁾ Corrección en DO solo posible con medición sin giro
- ⁴⁾ En la corrección de herramienta, considerar el dato de máquina específico de canal MD 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK bit 0 y bit 1
- ⁵⁾ Solo si la función "Corrección aditiva de preparación" está configurada en el dato general de máquina MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Además, en el dato general de máquina MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK debe estar ajustado bit 8 = 1.
- ⁶⁾ Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".
- ⁷⁾ Cálculo de valor medio empírico solo posible en la corrección de herramienta
Rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:
1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 a 200000 números (n) de la memoria de valores medios, ver dato de operador específico de canal SD55625
\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

5.1.3 Parámetros de ciclo de medida CYCLE994

```
PROC CYCLE994 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_SZA, REAL S_SZO, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL
S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE, INT _DP)
```

Tabla 5-3 Parámetros de llamada CYCLE994 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores:
			UNIDADES: medición interior o exterior (predeterminado = 1) 1 = medición interior 2 = medición exterior
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) ³⁾ 2 = medición y corrección de herramienta (ver S_KNUM1)
			MILLARES: zona para rodear 0 = sin zona para rodear 1 = Eje para rodear 1.er eje del plano (con G18 Z). Eje de medición, ver "S_MA". 2 = Eje para rodear 2.º eje del plano (con G18 X). Eje de medición, ver "S_MA". 3 = Eje para rodear 3.er eje real del plano (con G18 Y). Eje de medición, ver "S_MA". ⁸⁾
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 3 = corrección DO base global 9 = corrección DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
3	Selección	S_KNUM1	Corrección en corrección de herramienta ^{2), 4)}
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS:
			CENTENAS:
			0 = sin corrección 1 a máx. 999 números D (número de filo) con corrección de herramienta; para corrección aditiva y de preparación, ver también S_DLNUM
			MILLARES: 0 o bien números D unívocos
			DECENAS DE MILLAR: 0 o bien números D unívocos de 1 a máx. 32.000 si hay configurados números D unívocos en DM
			CENTENAS DE MILLAR: corrección de herramienta ²⁾
			0 = sin indicación (corrección de geometría de herramienta) 1 = corrección de longitud L1 2 = corrección de longitud L2 3 = corrección de longitud L3 4 = corrección de radio
4	icono+ número	S_PRNUM	UNIDADES DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾
			0 = sin indicación (corrección del desgaste de la longitud de herramienta) 1 = corrección de herramienta, corrección aditiva (SK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la SK existente 2 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ EK (nueva) = EK (antigua) + valor de corrección SK (antigua), SK (nueva) = 0 3 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la EK existente 4 = corrección de herramienta, geometría
			DECENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾
			0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta normal, no invertida) 1 = corrección invertida
			CENTENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta
			0 = corrección de herramienta sin herramienta Duplo 1 = corrección de herramienta en la herramienta Duplo (_DP)
4	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
5	X0	S_SETV	Valor teórico
6	X	S_MA	Número del eje de medición (predeterminado = 1)
			Valores:
7	X1	S_SZA	1 = 1.er eje del plano (con G18 Z)
			2 = 2.º eje del plano (con G18 X)
8	Y1	S_SZO	3 = 3.er eje del plano (con G18 Y) ⁸⁾
7	X1	S_SZA	Extensión de rodeo en el eje de medición
8	Y1	S_SZO	Extensión de rodeo en el eje para rodear
9	DFA	S_FA	Trayecto de medición
10	TSA	S_TSA	Zona de confianza
11	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
12	T	S_TNAME	Nombre de herramienta ²⁾
13	DL	S_DLNUM	Número DL, corrección aditiva de preparación ⁵⁾

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
14	ST	_DP	Número de la herramienta de sustitución a corregir (número Duplo)
15	TZL	S_TZL	Corrección cero ²⁾ , ⁴⁾
16	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional ²⁾ , ⁴⁾
17	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
18	TLL	S_TLL	Límite inferior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
19	TMV	S_TMV	Zona de corrección con cálculo de valor medio ²⁾
20	FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio ²⁾
21	EVN	S_EVNUM	Número para la memoria de valores empíricos ²⁾ , ⁷⁾
22		S_MCBIT	reservado
23		_DMODE	Modo display
			Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
24		_AMODE	Modo alternativo
			Valores: UNIDADES: tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Corrección en DO solo posible con medición sin giro

⁴⁾ En la corrección de herramienta, considerar el dato de máquina de canal MD 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK

⁵⁾ Solo si la función "Corrección aditiva de preparación" está configurada en el dato general de máquina MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Además, en el dato general de máquina MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK debe estar ajustado bit 8 = 1.

⁶⁾ Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".

⁷⁾ Cálculo de valor medio empírico solo posible en la corrección de herramienta

Rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:

1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623

\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

10000 a 200000 números (n) de la memoria de valores medios, ver dato de operador específico de canal SD55625

\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

⁸⁾ Si eje Y está disponible en la máquina

5.1.4 Parámetros de ciclo de medida CYCLE976

```
PROC CYCLE976 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, INT S_MA, INT S_MD, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_STAL, INT S_NMSP, INT S_SETV1, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-4 Parámetros de llamada CYCLE976 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 1000) Valores: UNIDADES: calibración en superficie, en esfera de calibración o en anillo de calibración ²⁾ 0 = longitud en superficie con valor teórico conocido 1 = radio en anillo de calibración con diámetro conocido (valor teórico) y centro conocido. 2 = radio en anillo de calibración con diámetro conocido (valor teórico) y centro desconocido 3 = radio y longitud en esfera de calibración 4 = radio en borde con valor teórico conocido. Considerar la selección de eje de medición y sentido de medición. ³⁾ 5 = radio entre dos bordes con conocimiento de valor teórico y distancia entre bordes. Debe seleccionarse el eje de medición. DECENAS: reservado 0 = 0 CENTENAS: reservado 0 = 0 MILLARES: selección de eje de medición y sentido de medición al calibrar 0 = sin indicación (la selección de eje de medición y sentido de medición no es necesaria) ⁸⁾ 1 = indicar selección de eje de medición y sentido de medición, ver S_MA, S_MD (un sentido de medición en un eje de medición) 2 = indicar selección de eje de medición, ver S_MA (dos sentidos de medición en un eje de medición) DECENAS DE MILLAR: determinación de desviación de posición (inclinación del palpador) ²⁾ 0 = determinar desviación de posición del palpador ⁶⁾ 1 = no determinar desviación de posición CENTENAS DE MILLAR: calibración en paralelo al eje o en ángulo 0 = calibración en paralelo al eje en WKS activo 1 = calibración en ángulo ⁷⁾ UNIDADES DE MILLÓN: determinación de longitud de herramienta al calibrar en superficie o en esfera 0 = sin determinación de la longitud de herramienta 1 = determinación de la longitud de herramienta ⁴⁾ 2 = calibración del eje de penetración en la esfera, determinación de la longitud de herramienta, entrada de la diferencia de medida de las longitudes de herramienta en los datos de calibración
2	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
3		S_SETV	Valor teórico
4	Z0	S_SETV0	Valor teórico de la referencia de longitud con calibración de esfera

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
5	X/Y/Z	S_MA	Eje de medición (número del eje) ^{2), 6)} (predeterminado = 1)
			Valores: 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = 3.er eje del plano (con G17 Z)
6	+ -	S_MD	Sentido de medición ^{2), 6)}
			Valores: 0 = positivo 1 = negativo
7	DFA	S_FA	Trayecto de medición
8	TSA	S_TSA	Zona de confianza
9	VMS	S_VMS	Velocidad de medición variable al calibrar ²⁾
10	α	S_STA1	Ángulo inicial ^{2), 5)}
11	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
12	X0	S_SETV1	Punto de referencia borde con calibración entre 2 bordes ³⁾
13		_DMODE	Modo display
			Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
14		_AMODE	Modo alternativo

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Al efectuar la calibración "Radio en anillo de calibración", deben conocerse el diámetro y el centro del anillo (4 sentidos de medición).

Al efectuar la calibración "Radio en dos bordes", solo debe conocerse la distancia de los bordes en dirección al eje de medición (2 sentidos de medición).

Al efectuar la calibración "Radio en un borde", debe conocerse el valor teórico de la superficie.

⁴⁾ Con la variante de medida de solo calibración en una superficie (longitud en superficie), la longitud de herramienta corregida se obtiene de S_MD y S_MA

⁵⁾ Solo con la variante de medida "Anillo de calibración ... y centro conocido" (S_MVAR=1xxx02)

⁶⁾ Eje de medición solo con variante de medida S_MVAR=0 o=xx1x01 o=xx2x01 o=20000

Variante de medida: "Calibración en una superficie" → selección de eje de medición y sentido de medición

o en "Anillo de calibración... y centro conocido" → selección de un sentido de eje y selección de eje de medición y sentido de medición

o en "Anillo de calibración... y centro conocido" → selección de dos sentidos de eje y selección de eje de medición

o "Determinación de longitud de palpador" → S_MA=3 → 3.er eje del plano (con G17 Z)

⁷⁾ Variante de medida de solo calibración en anillo de calibración o en esfera de calibración

Con "Calibración en esfera de calibración" y medición en ángulo, la esfera se rodea en el ecuador.

⁸⁾ Con la calibración "Radio en anillo de calibración" con centro desconocido, cuatro sentidos de medición en el plano (con G17 +-X +-Y).

Con la calibración "Longitud en superficie" en sentido negativo del eje de herramienta (con G17 -Z).

5.1.5 Parámetros de ciclo de medida CYCLE978

```
PROC CYCLE978(INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_KNUM1,INT S_PRNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL
S_TSA,INT S_MA,INT S_MD,INT S_NMSP,STRING[32] S_TNAME,INT S_DLNUM,REAL S_TZL,REAL
S_TDIF,REAL S_TUL,REAL S_TLL,REAL S_TMV,INT S_K,INT S_EVNUM,INT S_MCBIT,INT _DMODE,INT
_AMODE,INT _DP)
```

Tabla 5-5 Parámetros de llamada CYCLE978 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores:
			UNIDADES: elemento de contorno 0 = medir superficie
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) 2 = medición y corrección de herramienta (ver S_KNUM1)
			MILLARES: reservado
			DECENAS DE MILLAR: medir con/sin giro del cabezal o alinear el palpador en el sentido de conmutación ⁹⁾ 0 = medir sin giro del cabezal, sin alinear el palpador 1 = medir con giro del cabezal 2 = alinear palpador en el sentido de conmutación
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 3 = corrección DO base global 9 = corrección DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
3	Selección	S_KNUM1	Corrección en corrección de herramienta ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS:
			CENTENAS:
			0 = sin corrección 1 a máx. 999 números D (número de filo) con corrección de herramienta; para corrección aditiva y de preparación, ver también S_DLNUM
			MILLARES: 0 o bien números D unívocos
			DECENAS DE MILLAR: 0 o bien números D unívocos de 1 a máx. 32.000 si hay configurados números D unívocos en los DM
			CENTENAS DE MILLAR: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta) 1 = corrección de longitud L1 2 = corrección de longitud L2 3 = corrección de longitud L3 4 = corrección radio
			UNIDADES DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección del desgaste del radio de herramienta) 1 = corrección de herramienta, corrección aditiva (SK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la SK existente 2 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ EK (nueva) = EK (antigua) + valor de corrección SK (antigua), SK (nueva) = 0 3 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la EK existente 4 = corrección de herramienta, geometría
			DECENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta normal, no invertida) 1 = corrección invertida
			CENTENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta 0 = corrección de herramienta sin herramienta Duplo 1 = corrección de herramienta en la herramienta Duplo (_DP)
4	icono+número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
5	X0	S_SETV	Valor teórico
6	DFA	S_FA	Trayecto de medición
7	TSA	S_TSA	Zona de confianza
8	X	S_MA	Número del eje de medición ⁷⁾ (rango de valores 1 a 3)
			Valores: 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = 3.er eje del plano (con G17 Z), medir en dirección de herramienta
9		S_MD	Sentido de medición del eje de medición
			Valores: 1 = sentido de medición positivo 2 = sentido de medición negativo
10	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (rango de valores 1 a 9)
11	TR	S_TNAME	Nombre de herramienta ³⁾

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
12	DL	S_DLNUM	Número DL, corrección aditiva de preparación ⁵⁾
13	ST	_DP	Número de la herramienta de sustitución a corregir (número Duplo)
14	TZL	S_TZL	Corrección cero ^{2), 3)}
15	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional ^{2), 3)}
16	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ³⁾
17	TLL	S_TLL	Límite inferior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ³⁾
18	TMV	S_TMV	Zona de corrección con cálculo de valor medio ²⁾
19	FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio ²⁾
20	EVN	S_EVNUM	Juego de datos para memoria de valores empíricos ^{2), 8)}
21		S_MCBIT	reservado
22		_DMODE	Modo display
			Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
23		_AMODE	Modo alternativo
			Valores: UNIDADES: tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

- ¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b"
- ²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- ³⁾ Solo con corrección en herramienta; de lo contrario, el parámetro = ""
- ⁴⁾ Solo con corrección en herramienta y tolerancia dimensional "SI"; de lo contrario, el parámetro = 0
- ⁵⁾ Solo si la función "Corrección aditiva de preparación" está configurada en el dato general de máquina MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Además, en el dato general de máquina MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK debe estar ajustado bit 8 = 1.
- ⁶⁾ Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".
- ⁷⁾ Corrección en geometría de herramienta:
- al medir en el plano (S_MA=1 o S_MA=2), corrección de radio de herramienta
 - al medir en dirección de herramienta (S_MA=3) corrección de longitud de herramienta L1
- ⁸⁾ El cálculo de valor medio empírico es posible en la corrección de herramienta y la corrección en DO.
- Rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:
- 1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
- 10000 a 200000 números (n) de la memoria de valores medios, ver dato de operador específico de canal SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]
- ⁹⁾ Al medir con giro del cabezal, el radio/diámetro del palpador debe haberse determinado con exactitud. Esto debe llevarse a cabo con una variante de calibración de CYCLE976: radio en anillo, en borde o en esfera. En caso contrario se altera el resultado de medición.

5.1.6 Parámetros de ciclo de medida CYCLE998

```
PROC CYCLE998 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_RA, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL
S_INCA, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, INT S_NMSP, INT S_EVNUM, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabla 5-6 Parámetros de llamada CYCLE998 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 5)
			Valores:
			UNIDADES: elemento de contorno 5 = medir borde (un ángulo) 6 = medir plano (dos ángulos)
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición y ninguna corrección de DO 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM)
			MILLARES: Zona protegida 0 = sin considerar una zona protegida 1 = considerando una zona protegida
			DECENAS DE MILLAR: medición con giro de cabezal (medición diferencial) 0 = medición sin giro de cabezal 1 = medición con giro de cabezal
			CENTENAS DE MILLAR: medición en ángulo o en paralelo al eje 0 = medición en ángulo 1 = medición en paralelo al eje
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 9 = corrección DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base ³⁾ 0 = corrección fina 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
3	A, B, C	S_RA	Objetivo de corrección: giro de coordenadas o eje giratorio ¹⁴⁾ Valores: 0 = objetivo de corrección giro de coordenadas en torno al eje que se obtiene del parámetro S_MA ⁴⁾ >0 = objetivo de corrección eje giratorio. Número de eje de canal para el eje giratorio (preferentemente mesa giratoria). La corrección angular se efectúa en la parte de traslación del DO del eje giratorio.
4	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (predeterminado = 1)
5	DX/DY/DZ	S_SETV	Trayecto (incremental) de la posición inicial al punto de medida P1 del eje de medición (S_MA) ⁵⁾
6	α	S_STA1	Valor teórico de ángulo con "Alinear borde" o "Alinear plano" en torno al 1.er eje del plano (con G17 X) ⁹⁾
7	β	S_INCA	Valor teórico de ángulo con "Alinear plano" en torno al 2.º eje del plano (con G17 Y) ⁹⁾
8	DFA	S_FA	Trayecto de medición
9	TSA	S_TSA	Zona de confianza Vigilancia de la diferencia de ángulo con el valor teórico de ángulo [grados] ⁶⁾
10	X/Y/Z	S_MA	Eje de medición, eje de desplazamiento ⁷⁾ (predeterminado = 201) Valores: UNIDADES: número del eje de medición 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = 3.er eje del plano (con G17 Z) DECENAS: reservado CENTENAS: número del eje de desplazamiento 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = 3.er eje del plano (con G17 Z)
11	+-	S_MD	Sentido de medición del eje de medición ⁸⁾ Valores: 0 = el sentido de medición se determina a partir del valor teórico y la posición real del eje de medición (compatibilidad) 1 = sentido de medición positivo 2 = sentido de medición negativo
12	L2	S_ID	Con variante de medida "Alinear borde": Distancia (incremental) entre los puntos de medida P1 y P2 en el eje de desplazamiento (valor > 0) Con la variante de medida "Alinear plano" se aplican los parámetros indicados a continuación.
13	L2	S_SETV0	Distancia entre los puntos de medida P1 y P2 en el 1.er eje del plano ¹⁰⁾
14		S_SETV1	Distancia entre los puntos de medida P1 y P2 en el 2.º eje del plano ^{11), 12)}
15	L3x	S_SETV2	Distancia entre los puntos de medida P1 y P3 en el 1.er eje del plano ¹¹⁾
16	L3y	S_SETV3	Distancia entre los puntos de medida P1 y P3 en el 2.º eje del plano ¹⁰⁾
17	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
18		S_EVNUM	Juego de datos para memoria de valores empíricos ^{2), 13)}

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
19		_DMODE	Modo display
			Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
20		_AMODE	Reservado (modo alternativo)

- 1) Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x
- 2) Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) DO "fino" solo con objetivo de corrección eje giratorio y MD 52207 \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB[n] , bit 6 = 1.
Si no está configurado el DO en los DM, se corrige según el DO "grueso".
- 4) Ejemplo de corrección en giro de coordenadas: S_MA=102 Con eje de medición Y y eje de desplazamiento X resulta un giro de coordenadas en torno a Z (con G17).
- 5) Valor solo relevante con zona protegida "Si" (S_MVAR dígito de MILLARES = 1)
- 6) Si se posiciona el punto de medida P1 en el punto de medida P2 en el eje de desplazamiento, se suman los ángulos a los parámetros S_STA1 y S_TSA .
- 7) El número del eje de medición debe ser diferente al número del eje de desplazamiento (p. ej., 101 no permitido).
- 8) Sentido de medición solo "Alinear borde" y "Medición en paralelo al eje" (S_MVAR=10x105)
- 9) Rango angular S_STA1 ±45 grados con "Alinear borde"
Rango angular S_STA1 0 a +60 grados y S_INCA ±30 grados con "Alinear plano"
- 10) Con variante de medida "Alinear plano" y "Alinear borde"
- 11) Con variante de medida "Medir plano" y "Medición en paralelo al eje"
- 12) No para versión del SW de ciclos de medida 04.04.
- 13) Cálculo del valor empírico con corrección en DO; rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:
1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
- 14) El parámetro S_RA solo es relevante para la variante de medida "Alinear borde" (S_MVAR xxxxx5).

5.1.7 Parámetros de ciclo de medida CYCLE977

```
PROC CYCLE977 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT
S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL
S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL S_YM, INT _DP)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-7 Parámetros de llamada CYCLE977 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores: UNIDADES: elemento de contorno (rango de valores 1 a 6) 1 = medir taladro 2 = medir saliente (eje) 3 = medir ranura 4 = medir nervio 5 = medir rectángulo interior 6 = medir rectángulo exterior
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) 2 = medición y corrección de herramienta (ver S_KNUM1)
			MILLARES: zona protegida 0 = sin considerar una zona protegida 1 = considerando una zona protegida
			DECENAS DE MILLAR: medir con/sin giro del cabezal (medición diferencial) o alinear el palpador en el sentido de conmutación 0 = medir sin giro del cabezal, no alinear el palpador 1 = medir con giro del cabezal 2 = alinear palpador en el sentido de conmutación
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores: UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 3 = corrección DO base global 9 = corrección DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
3	Selección	S_KNUM1	Corrección en corrección de herramienta ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS:
			CENTENAS:
			0 = sin corrección 1 a máx. 999 números D (número de filo) para corrección de herramienta; para corrección aditiva y de preparación, ver también S_DLNUM
			MILLARES: 0 o bien números D unívocos
			DECENAS DE MILLAR: 0 o bien números D unívocos de 1 a máx. 32.000 si hay configurados números D unívocos en los DM
			CENTENAS DE MILLAR: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección de radio de herramienta) 1 = corrección de longitud L1 2 = corrección de longitud L2 3 = corrección de longitud L3 4 = corrección radio
			UNIDADES DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección del desgaste del radio de herramienta) 1 = corrección de herramienta, corrección aditiva (SK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la SK existente 2 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ EK (nueva) = EK (antigua) + valor de corrección SK (antigua), SK (nueva) = 0 3 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la EK existente 4 = corrección de herramienta, geometría
			DECENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta normal, no invertida) 1 = corrección invertida
			CENTENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta 0 = corrección de herramienta sin herramienta Duplo 1 = corrección de herramienta en la herramienta Duplo (_DP)
4	ícono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
5	X0	S_SETV	Valor teórico
6	X0	S_SETV0	Valor teórico en rectángulo 1.er eje del plano (X con G17)
7	Y0	S_SETV1	Valor teórico en rectángulo 2.º eje del plano (Y con G17)
8	XM	S_XM	Especificación de valor teórico para centro, eje geométrico X
9	YM	S_YM	Especificación de valor teórico para centro, eje geométrico Y
10	DFA	S_FA	Trayecto de medición
11	TSA	S_TSA	Zona de confianza
12	α 0	S_STA1	Ángulo inicial

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
13	DZ	S_ID	Magnitud incremental 1. Penetración incremental del 3.er eje del plano (Z con G17) Dirección de penetración mediante signo de S_ID. En la medición de saliente, nervio y rectángulo exterior, con S_ID se define el descenso a la altura de medida. 2. Consideración de una zona protegida En la medición de taladro, ranura y rectángulo interior y con una zona protegida, con S_ID se define la altura de rebasamiento.
14	X1	S_SZA	Diámetro o longitud (ancho) de la zona protegida ⁷⁾
15	Y1	S_SZO	En la medición de rectángulo: ancho de la zona protegida del 2.º eje del plano
16	X	S_MA	Número del eje de medición ⁷⁾ (solo en la medición de ranura o nervio) Valores: 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y).
17	ST	_DP	Número de la herramienta de sustitución a corregir (número Duplo)
18	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (rango de valores 1 a 9)
19	TR	S_TNAME	Nombre de herramienta ²⁾
20	DL	S_DLNUM	Número DL, corrección aditiva de preparación ⁵⁾
21	TZL	S_TZL	Corrección cero ^{2), 4)}
22	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional ^{2), 4)}
23	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
24	TLL	S_TLL	Límite inferior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ⁴⁾
25	TMV	S_TMV	Zona de corrección con cálculo de valor medio ²⁾
26	FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio ²⁾
27		S_EVNUM	Juego de datos para memoria de valores medios empíricos ^{2), 8)}
28		S_MCBIT	reservado
29		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
30		_AMODE	Modo alternativo Valores: UNIDADES: tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b"

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Solo con corrección en herramienta; de lo contrario, el parámetro = ""

⁴⁾ Solo con corrección en herramienta y tolerancia dimensional "Sí"; de lo contrario, el parámetro = 0

⁵⁾ Solo si la función "Corrección aditiva de preparación" está configurada en el dato general de máquina MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Además, en el dato general de máquina MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK debe estar ajustado bit 8 = 1.

⁶⁾ Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

- 7) Diámetro o ancho de zona protegida dentro de taladro o ranura.
Diámetro o ancho de zona protegida fuera de saliente o nervio.
- 8) Cálculo de valor medio empírico posible en la corrección de herramienta
Rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:
1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 a 200000 números (n) de la memoria de valores medios, ver dato de operador específico de canal SD55625
\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

5.1.8 Parámetros de ciclo de medida CYCLE961

```
PROC CYCLE961 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_SETV6, REAL S_SETV7, REAL S_SETV8, REAL
S_SETV9, REAL S_STA1, REAL S_INCA, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-8 Parámetros de llamada CYCLE961 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado ≥ 6)
			Valores: UNIDADES: elemento de contorno 5 = preparación de esquina interior en ángulo recto, especificación de valor teórico ángulo y distancias de A1 a A3 6 = preparación de esquina exterior en ángulo recto, especificación de valor teórico ángulo y distancias de A1 a A3 7 = preparación de esquina interior, especificación ángulo y distancias de A1 a A4 8 = preparación de esquina exterior, especificación ángulo y distancias de A1 a A4
			DECENAS: especificación de valor teórico como distancia o mediante cuatro puntos 0 = especificación de valor teórico como distancia (polar) 1 = especificación de valor teórico mediante cuatro puntos (puntos de medida P1 a P4)
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO, ver S_KNUM
			MILLARES: zona protegida 0 = sin considerar una zona protegida (obstáculo) 1 = considerando una zona protegida (obstáculo), ver S_ID
			DECENAS DE MILLAR: posición de esquina en WKS 0 = la posición de la esquina se determina mediante el parámetro S_STA1 (compatibilidad) 1 = posición 1 de la esquina en punto inicial posicionado de la medición ⁶⁾ 2 = posición 2 de la esquina, las distancias en el 1.er eje del plano (con G17 X) son negativas (ver S_SETV0, S_SETV1) 3 = posición 3 de la esquina, las distancias en el 1.er y 2.º eje del plano (con G17 XY) son negativas (ver S_SETV0 a S_SETV3) 4 = posición 4 de la esquina, las distancias en el 2.º eje del plano (con G17 Y) son negativas (ver S_SETV2, S_SETV3)
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores: UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 9 = corrección DO activo o, con G500, último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁵⁾ 1 = corrección gruesa

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
4	L1/X1	S_SETV0	Distancia L1 entre el polo y el punto de medida P1 en la dirección del 1.er eje del plano (con G17 X) ³⁾ (si la distancia L1 = 0, se calcula automáticamente $L1 = M_SETV1/2$) o punto inicial P1x del 1.er eje del plano (con G17 X) ⁴⁾
5	L2/Y1	S_SETV1	Distancia L2 entre el polo y el punto de medida P2 en la dirección del 1.er eje del plano ³⁾ o punto inicial P1y del 2.º eje del plano (con G17 Y) ⁴⁾
6	L3/X2	S_SETV2	Distancia L3 entre el polo y el punto de medida P3 en la dirección del 2.º eje del plano ³⁾ (si la distancia L3 = 0, se calcula automáticamente $L3 = M_SETV3/2$ si la esquina no forma ángulo recto) o punto inicial P2x del 1.er eje del plano ⁴⁾
7	L4/Y2	S_SETV3	Distancia L4 entre el polo y el punto de medida P3 en la dirección del 2.º eje del plano si la esquina no forma ángulo recto ³⁾ o punto inicial P2y del 2.º eje del plano ⁴⁾
8	XP/X3	S_SETV4	Posición del polo en el 1.er eje del plano ³⁾ o punto inicial P3x del 1.er eje del plano ⁴⁾
9	XP/Y3	S_SETV5	Posición del polo en el 2.º eje del plano ³⁾ o punto inicial P3y del 2.º eje del plano ⁴⁾
10	X4	S_SETV6	Punto inicial P4x del 1.er eje del plano ⁴⁾
11	Y4	S_SETV7	Punto inicial P4y del 2.º eje del plano ⁴⁾
12	X0	S_SETV8	Valor teórico de la esquina medida en el 1.er eje del plano al corregir en DO
13	Y0	S_SETV9	Valor teórico de la esquina medida en el 2.º eje del plano al corregir en DO
14	α0	S_STA1	Ángulo inicial en sentido positivo del 1.er eje del plano con respecto al borde de referencia de la pieza en MKS (+270 grados)
15	α1	S_INCA	Ángulo entre bordes de referencia de la pieza al medir una esquina que no forma ángulo recto ⁷⁾
16	DZ	S_ID	Penetración a la altura de medida en cada punto de medida con zona protegida activa (ver S_MVAR).
17	DFA	S_FA	Trayecto de medición
18	TSA	S_TSA	Zona de confianza Vigilancia de la diferencia de ángulo con el valor teórico de ángulo [grados]
19	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (rango de valores 1 a 9) ²⁾
20		S_MCBIT	reservado
21		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
22		_AMODE	Modo alternativo

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b"

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEAFUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Especificación de puntos de medida en coordenadas polares considerando el ángulo inicial S_STA1 en el punto de medida 3 ó 4 del ángulo de incremento S_INCA.

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

- 4) Especificación de puntos de medida en sistema de coordenadas rectangular (especificación mediante 4 puntos)
- 5) Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".
- 6) Rango de valores de ángulo S_INCA: -180 a +180 grados
- 7) Ángulo inicial S_STA1, rango de valores: esquina rectangular: +-90 grados, cualquier esquina: +-45 grados

5.1.9 Parámetros de ciclo de medida CYCLE979

```
PROC CYCLE979(INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_KNUM1,INT S_PRNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL
S_TSA,REAL S_CPA,REAL S_CPO,REAL S_STA1,REAL S_INCA,INT S_NMSP,STRING[32] S_TNAME,REAL
S_DLNUM,REAL S_TZL,REAL S_TDIF,REAL S_TUL,REAL S_TLL,REAL S_TMV,INT S_K,INT S_EVNUM,INT
S_MCBIT,INT _DMODE,INT _AMODE,REAL S_XM,REAL S_YM,INT _DP)
```

Tabla 5-9 Parámetros de llamada CYCLE979 ⁰⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores:
			UNIDADES: elemento de contorno 1 = medir taladro 2 = medir saliente (eje)
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (sin corrección de DO ni corrección de herramienta) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) 2 = medición y corrección de herramienta (ver S_KNUM1)
			MILLARES: número de puntos de medida 0 = 3 puntos de medida 1 = 4 puntos de medida
			DECENAS DE MILLAR: medir con/sin giro del cabezal (medición diferencial) o alinear el palpador en el sentido de conmutación 0 = medir sin giro del cabezal, sin alinear el palpador 1 = medir con giro del cabezal 2 = alinear palpador en el sentido de conmutación

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
2	Selección	S_KNUM	Corrección decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: Corrección DO, base o referencia base 0 = corrección DO ajustable 1 = corrección DO base específico de canal 2 = corrección referencia base 3 = corrección DO base global 9 = corrección DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo
			DECENAS DE MILLAR: Corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa
3	Selección	S_KNUM1	Corrección en corrección de herramienta ²⁾
			Valores:
			UNIDADES:
			DECENAS:
			CENTENAS:
			0 = sin corrección 1 a máx. 999 números D (número de filo) para corrección de herramienta; para corrección aditiva y de preparación, ver también S_DLNUM
			MILLARES: 0 o bien números D unívocos
			DECENAS DE MILLAR: 0 o bien números D unívocos de 1 a máx. 32.000 si hay configurados números D unívocos en los DM
			CENTENAS DE MILLAR: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en radio de herramienta) 1 = corrección de longitud L1 2 = corrección de longitud L2 3 = corrección de longitud L3 4 = corrección radio
			UNIDADES DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección del desgaste del radio de herramienta) 1 = corrección de herramienta, corrección aditiva (SK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la SK existente 2 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ EK (nueva) = EK (antigua) + valor de corrección SK (antigua), SK (nueva) = 0 3 = corrección de herramienta, corrección de preparación (EK) ⁵⁾ El valor de corrección de herramienta se suma a la EK existente 4 = corrección de herramienta, geometría
			DECENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta ²⁾ 0 = sin indicación (corrección en geometría de herramienta normal, no invertida) 1 = corrección invertida
			CENTENAS DE MILLÓN: corrección de herramienta 0 = corrección de herramienta sin herramienta Duplo 1 = corrección de herramienta en la herramienta Duplo (_DP)

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Significado
4	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
5	X0	S_SETV	Valor teórico
6	DFA	S_FA	Trayecto de medición
7	TSA	S_TSA	Zona de confianza
8	X0	S_CPA	Centro del 1.er eje del plano (con G17 X)
9	Y0	S_CPO	Centro del 2.º eje del plano (con G17 Y)
10	XM	S_XM	Especificación de valor teórico para centro, eje geométrico X
11	YM	S_YM	Especificación de valor teórico para centro, eje geométrico Y
12	alfa 0	S_STA1	Ángulo inicial ⁷⁾
13	alfa 1	S_INCA	Ángulo de incremento ⁸⁾
14	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ¹⁾ (rango de valores 1 a 9)
15	ST	_DP	Número de la herramienta de sustitución a corregir (número Duplo)
16	T	S_TNAME	Nombre de herramienta ²⁾
17	DL	S_DLNUM	Número DL, corrección aditiva de preparación ^{1), 4)}
18	TZL	S_TZL	Corrección cero ^{1), 2)}
19	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional ^{1), 2)}
20	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ²⁾
21	TLL	S_TLL	Límite inferior de tolerancia (incremental respecto al valor teórico) ²⁾
22	TMV	S_TMV	Zona de corrección con cálculo de valor medio ¹⁾
23	FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio ¹⁾
24		S_EVNUM	Juego de datos para memoria de valores empíricos ^{1), 6)}
25		S_MCBIT	reservado
26		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
27		_AMODE	Modo alternativo Valores: UNIDADES: tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

⁰⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b".

¹⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

²⁾ Solo con corrección en herramienta; de lo contrario, el parámetro = ""

³⁾ Solo con corrección en herramienta y tolerancia dimensional "Sí"; de lo contrario, el parámetro = 0

⁴⁾ Solo si la función "Corrección aditiva de preparación" está configurada en el dato general de máquina MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR.

⁵⁾ Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".

⁶⁾ Cálculo de valor medio empírico solo posible en la corrección de herramienta
Rango de valores de la memoria de valores medios empíricos:

1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623

\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

10000 a 200000 números (n) de la memoria de valores medios, ver dato de operador específico de canal SD55625

\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

- 7) Rango de valores de ángulo inicial: -360 a +360 grados.
- 8) Rango de valores de ángulo de incremento: >0 a ≤90 grados con 4 puntos de medida o >0 a ≤120 grados con 3 puntos de medida.

5.1.10 Parámetros de ciclo de medida CYCLE997

```
PROC CYCLE997 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PRNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STAL,REAL S_INCA,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_SETV3,REAL S_SETV4,REAL
S_SETV5,REAL S_SETV6,REAL S_SETV7,REAL S_SETV8,REAL S_TNVL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT
_DMODE,INT _AMODE)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-10 Parámetros de llamada CYCLE997 ^{1), 2)}

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 9) Valores: UNIDADES: elemento de contorno 9 = medir esfera DECENAS: Repetición de la medida 0 = sin repetición de la medida 1 = con repetición de la medida CENTENAS: objetivo de corrección 0 = solo medición (ninguna corrección de DO) 1 = medición, determinación y corrección de DO (ver S_KNUM) MILLARES: Estrategia de medición 0 = medición en paralelo al eje, sin ángulo inicial, alineación del palpador conforme a SD55740, bit 1 1 = medición girando alrededor, con ángulo inicial, alineación del palpador conforme a SD55740, bit 1 2 = medición girando alrededor, con ángulo inicial, alinear el palpador en el sentido de conmutación 3 = medición en paralelo al eje, con ángulo inicial, alineación del palpador conforme a SD55740, bit 1 4 = medición en paralelo al eje, con ángulo inicial, alinear el palpador en el sentido de conmutación DECENAS DE MILLAR: número de esferas que van a medirse 0 = medir una esfera 1 = medir tres esferas CENTENAS DE MILLAR: número de puntos de medida, solo con medición en ángulo (considerar estrategia de medición: dígito de MILLARES > 0) 0 = tres puntos de medida al medir en ángulo (giro alrededor de la esfera) 1 = cuatro puntos de medida al medir en ángulo (giro alrededor de la esfera) UNIDADES DE MILLÓN: determinación del diámetro teórico de la esfera 0 = sin determinación del diámetro teórico de la esfera 1 = determinación del diámetro teórico de la esfera

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
2.	Selección	S_KNUM	Corrección en decalaje de origen (DO), DO base o referencia base ³⁾
		Valores:	UNIDADES: DECENAS: 0 = sin corrección 1 a máx. 99 números del decalaje de origen o 1 a máx. 16 números del decalaje base CENTENAS: reservado MILLARES: Corrección en DO, DO base o referencia base 0 = corrección en DO ajustable 1 = corrección en DO base específico de canal 2 = corrección en referencia base 3 = corrección en DO base global ⁷⁾ 9 = corrección en DO activo o, con G500, en último DO base específico de canal activo DECENAS DE MILLAR: corrección gruesa o fina en DO, DO base o referencia base 0 = corrección fina ⁶⁾ 1 = corrección gruesa
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
4		S_SETV	Diámetro de las esferas ⁴⁾
5	DFA	S_FA	Trayecto de medición
6	TSA	S_TSA	Zona de confianza
7	alfa 0	S_STA1	Ángulo inicial al medir en ángulo
8	alfa 1	S_INCA	Ángulo de incremento al medir en ángulo
9	X1	S_SETV0	Posición teórica de la 1.ª esfera del 1.er eje del plano (con G17 X) al medir 3 esferas
10	Y1	S_SETV1	Posición teórica de la 1.ª esfera del 2.º eje del plano (con G17 Y) al medir 3 esferas
11	Z1	S_SETV2	Posición teórica de la 1.ª esfera del 3.er eje del plano (con G17 Z) al medir 3 esferas
12	X2	S_SETV3	Posición teórica de la 2.ª esfera del 1.er eje del plano al medir 3 esferas
13	Y2	S_SETV4	Posición teórica de la 2.ª esfera del 2.º eje del plano al medir 3 esferas
14	Z2	S_SETV5	Posición teórica de la 2.ª esfera del 3.er eje del plano al medir 3 esferas
15	X3	S_SETV6	Posición teórica de la 3.ª esfera del 1.er eje del plano al medir 3 esferas
16	Y3	S_SETV7	Posición teórica de la 3.ª esfera del 2.º eje del plano al medir 3 esferas
17	Z3	S_SETV8	Posición teórica de la 3.ª esfera del 3.er eje del plano al medir 3 esferas
18	TVL	S_TNVL	Valor límite de distorsión del triángulo (suma de las desviaciones) al medir 3 esferas ⁵⁾
19	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (rango de valores 1 a 9)
20		S_MCBIT	reservado
21		_DMODE	Modo display
		Valores:	UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
22		_AMODE	Modo alternativo

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b"

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

- 2) Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) Posicionado intermedio con giro alrededor del ecuador de la esfera
- 4) Medición de 3 esferas: a todas las esferas se aplica el mismo diámetro teórico (_SETV).
- 5) Valor predeterminado para S_TNVL=1.2
Corrección en DO: En el DO solo se corrige si la distorsión determinada es inferior al valor límite S_TNVL.
- 6) Si no está configurado el DO "fino" en los DM, se corrige según el DO "grueso".
- 7) Con la variante de medida "Medir tres esferas" no es posible la corrección en un frame básico global (S_KNUM = 3001 a 3016), puesto que el frame no posee componente de rotación.

5.1.11 Parámetros de ciclo de medida CYCLE995

```
PROC CYCLE995 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STA1,REAL S_INCA,REAL S_DZ,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_TUL,REAL
S_TZL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT _DMODE,INT _AMODE)
```

Tabla 5-11 Parámetros de llamada CYCLE995 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 5)
			Valores:
			UNIDADES: Elemento de contorno 5 = geometría del cabezal (paralelismo con el eje de la herramienta)
			DECENAS: Repetición de la medida 1 = con repetición de la medida
			CENTENAS: sin objetivo de corrección 0 = solo medida
			MILLARES: Estrategia de medición 2 = medición bajo el ángulo, alinear el palpador en el sentido de conmutación
			DECENAS DE MILLAR: número de esferas que van a medirse 0 = medir una esfera
			CENTENAS DE MILLAR: número de puntos de medida 1 = 4 puntos de medida en la medición en ángulo (girando alrededor de la esfera)
			UNIDADES DE MILLÓN: determinación del diámetro teórico de la esfera 0 = sin determinación del diámetro teórico de la esfera 1 = determinación del diámetro teórico de la esfera
2.	Selección	S_KNUM	Objetivo de corrección 0 = 0
3	icono+ número	S_PNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número de palpador) (rango de valores 1 a 40)
4	DM	S_SETV	Diámetro de la esfera de calibración ⁴⁾
5	DFA	S_FA	Trayecto de medición
6	TSA	S_TSA	Zona de confianza ⁵⁾

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
7	alfa 0	S_STA1	Ángulo inicial al medir en ángulo ³⁾
8		S_INCA	Ángulo de incremento al medir en ángulo ²⁾
9	DZ	S_DZ	Distancia 1.ª medición P1 a 2.ª medición P2 en el mango del palpador
10		S_SETV0	Posición teórica de la esfera del 1.er eje del plano (con G17 X) ²⁾
11		S_SETV1	Posición teórica de la esfera del 2.º eje del plano (con G17 Y) ²⁾
12		S_SETV2	Posición teórica de la esfera del 3.er eje del plano (con G17 Z) ²⁾
13	TUL	S_TUL	Límite superior de tolerancia de la desviación angular
14	TZL	S_TZL	Zona de corrección cero ^{1), 4)}
15	Número	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (rango de valores 1 a 9)
16		S_MCBIT	reservado ²⁾
17		_DMODE	Modo display
			Valores: UNIDADES: Plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
18		_AMODE	Modo alternativo
			Valores: UNIDADES: Tolerancia dimensional sí/no 0 = no 1 = sí

todos los valores predeterminados = 0 o están identificados como rango de valores "a" a "b"

¹⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

²⁾ Los parámetros no se usan actualmente y tampoco se muestran en la máscara de entrada.
El parámetro ángulo de incremento S_INCA tiene un valor fijo de 90 grados.

³⁾ Rango de valores de ángulo inicial: -360 a +360 grados.

⁴⁾ Con tolerancia dimensional sí:

Si los ángulos medidos son menores que el valor de la zona de corrección cero TZL, los parámetros de resultado para los ángulos (_OVR[2], _OVR[3]) y las diferencias (_OVR[7], _OVR[8]) se establecen a cero.

La visualización de TZL se produce a través del SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE general, bit 25 = 1.

(Habilitar selección de corrección cero al medir angularidad del cabezal)

⁵⁾ El parámetro TSA se refiere a la 1.ª medición de la esfera de calibración.

5.1.12 Parámetros de ciclo de medida CYCLE996

```
PROC CYCLE996 (INT S_MVAR, INT S_TC, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_TNVL, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-12 Parámetros de llamada CYCLE996 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 1)
			Valores: UNIDADES: orden de medida 0 = calcular cinemática (selección con: Visualización de resultado, protocolo, modificación de juego de datos de orientación, con confirmación de usuario dado el caso), ver _AMODE 1 = 1.ª medición 2 = 2.ª medición 3 = 3.ª medición
			DECENAS: reservado 0 = 0
			CENTENAS: Variante de medida en 1.ª medición a 3.ª medición 0 = medición de la esfera de calibración en paralelo al eje 1 = medición de la esfera de calibración en ángulo, sin desplazamiento del cabezal ³⁾ 2 = medición de la esfera de calibración y desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador ³⁾ 3 = medición en paralelo al eje, con ángulo inicial ⁸⁾ 4 = medición en paralelo al eje, con ángulo inicial, desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador ⁸⁾
			MILLARES: objetivo de corrección con cálculo de cinemática ⁴⁾ 0 = solo medida. Los juegos de datos de orientación se calculan pero no sufren modificaciones 1 = calcular juego de datos de orientación. Los juegos de datos de orientación se modifican tras la confirmación del usuario, dado el caso ⁴⁾
			DECENAS DE MILLAR: eje de medición (eje giratorio 1 o 2) o cadena vectorial abierta o cerrada con cálculo de cinemática 0 = cadena vectorial cerrada (solo con cálculo de cinemática) 1 = eje giratorio 1 (solo con 1.ª a 3.ª medición) 2 = eje giratorio 2 (solo con 1.ª a 3.ª medición) ⁵⁾ 3 = cadena vectorial abierta (solo con cálculo de cinemática)
			CENTENAS DE MILLAR: normalización eje giratorio 1 con cálculo de cinemática 0 = sin normalización eje giratorio 1 1 = normalización en sentido 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = normalización en sentido 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = normalización en sentido 3.er eje del plano (con G17 Z)
			UNIDADES DE MILLÓN: normalización eje giratorio 2 con cálculo de cinemática ⁵⁾ 0 = sin normalización eje giratorio 2 1 = normalización en sentido 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = normalización en sentido 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = normalización en sentido 3.er eje del plano (con G17 Z)
			DECENAS DE MILLÓN: fichero para protocolos 0 = sin fichero para protocolos 1 = fichero para protocolos con los vectores calculados (Toolcarrier) y la 1.ª transformada de 5 ejes dinámica (TRAORI(1)), si está configurado en los DM.
2		S_TC	Número del juego de datos de orientación (ToolCarrier)

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
4		S_SETV	Diámetro de la esfera de calibración
5	alfa 0	S_STA1	Ángulo inicial al medir en ángulo
6	alfa 0	S_SETV0	Valor de posición eje giratorio 1 (con eje giratorio manual o semiautomático)
7	alfa 1	S_SETV1	Valor de posición eje giratorio 2 (con eje giratorio manual o semiautomático) ⁶⁾
8	XN	S_SETV2	Valor de posición para normalización eje giratorio 1
9	XN	S_SETV3	Valor de posición para normalización eje giratorio 2 ⁶⁾
10	delta	S_SETV4	Valor de tolerancia de los vectores de offset I1 a I4
11	delta	S_SETV5	Valor de tolerancia de los vectores de eje giratorio V1 y V2
12	TVL	S_TNVL	Valor límite del segmento angular del eje giratorio (rango de valores 1 a 60 grados), (predeterminado = 20) ⁷⁾
13	DFA	S_FA	Trayecto de medición
14	TSA	S_TSA	Zona de confianza
15	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)
16		S_MCBIT	reservado
17		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: Plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
18		_AMODE	Modo alternativo Valores: UNIDADES: control de tolerancia sí/no 0 = no 1 = sí: evaluación de los valores de tolerancia de los vectores S_SETV4, S_SETV5 DECENAS: confirmación del usuario al introducir los vectores calculados en el juego de datos de orientación ⁴⁾ 0 = sí: el usuario debe confirmar la modificación 1 = no: los vectores calculados se introducen de inmediato (solo tiene efecto si los dígitos de CENTENAS y MILLARES = 0) CENTENAS: visualización de resultado de medición ⁵⁾ 0 = no 1 = sí MILLARES: visualización de resultado de medición editable 0 = no 1 = sí, y editable (solo tiene efecto si el dígito de CENTENAS = 1)

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x

²⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

³⁾ Esta variante permite, p. ej., medir con posiciones de 90 grados de la cinemática en la esfera de calibración sin que se choque con el vástago de fijación de la esfera de calibración. Puede especificarse un ángulo inicial S_STA1 (0 a 360 grados). El ángulo de incremento es igual a 90 grados al efectuar el giro alrededor de la esfera.
El dato de operador específico de canal SD55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE se utiliza como avance en la trayectoria circular.

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

- 4) Antes de la introducción se efectúa una consulta al usuario con M0. Los vectores se introducen solamente con Marcha CN. Si se cancela con RESET el programa de medida, no se introduce ningún vector calculado. Los vectores solo se introducen si no se supera la tolerancia de los vectores de offset en el cálculo.
- 5) Visualización de resultado de medición solo con variante de medida "Calcular cinemática". Si el resultado de la medición también debe mostrarse tras la 1.ª a 3.ª medición, hay que ajustar el dato de operador específico de canal SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY.
- 6) Eje giratorio 2 solo con cinemáticas con dos ejes giratorios
- 7) Valor límite segmento angular del eje giratorio. Rango de valores de S_TNVL entre 20 y 60 grados. Con valores de S_TNVL < 20 grados, puede haber inexactitudes debidas a imprecisiones de medición del orden de micras del palpador. Si se sobrepasa el valor límite, se emite el aviso de error 61430 con la indicación del valor mínimo para el límite.
- 8) Desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador si SD54760, bit 17 = 1

5.1.13 Parámetros de ciclo de medida CYCLE9960

```
PROC CYCLE9960 (INT S_MVAR, STRING[40] S_TNAME, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV1, REAL
S_START_RA1, REAL S_END_RA1, INT S_CMEA_RA1, REAL S_POS_RA2, REAL S_SETV2, REAL
S_START_RA2, REAL S_END_RA2, INT S_CMEA_RA2, REAL S_POS_RA1, REAL S_SETV4, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_NMSP, INT S_DMODE, INT S_AMODE, INT S_KNUM)
```

Tabla 5-13 Parámetros de llamada CYCLE9960 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1	Selección	S_MVAR	Variante de medida (predeterminado = 1)
			Valores:
			UNIDADES: Variante de medida 0 = medir y calcular cinemática (selección con: visualización de resultados, protocolo, modificación del juego de datos de orientación (ver millares S_MVAR)) 1 = medir cabezal de referencia 2 = adaptar cabezal a cabezal de referencia 3 = medir y calcular nodos de interpolación (E996)
			DECENAS: reservado
			CENTENAS: Variante de medida en la medición de esfera 2 = medición de la esfera de calibración y desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador 4 = medición en paralelo al eje, con ángulo inicial, desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador ²⁾
			MILLARES: Objetivo de corrección con cálculo de cinemática ³⁾ 0 = medir y calcular. Los juegos de datos se calculan y no sufren modificaciones 1 = los juegos de datos calculados se modifican, en caso dado, tras la confirmación del usuario 2 = la cinemática ya medida se calcula y, en caso dado, se modifica tras la confirmación del usuario
			DECENAS DE MILLAR: eje de medición (eje giratorio 1 o 2) 1 = medir y calcular todos los ejes giratorios existentes 4 = medir y calcular solo el eje giratorio 1 5 = medir y calcular solo el eje giratorio 2

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
2		S_TNAME	Nombre de la transformada (juego de datos de orientación o transformada sobre la base de cadenas cinemáticas)
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)
4		S_SETV	Diámetro de la esfera de calibración
5	alfa 1	S_SETV1	Ángulo inicial al medir en ángulo para el 1.er eje giratorio
6			S_START_RA1 : ángulo inicial del 1.er eje giratorio
7			S_END_RA1 : ángulo final del 1.er eje giratorio
8			S_CMEA_RA1 : número de mediciones del 1.er eje giratorio, 3 para medir y calcular cinemática. Hasta 12 mediciones posibles para puntos de interpolación.
9			S_POS_RA2 : posición del 2.º eje giratorio en la medición del 1.er eje giratorio ⁴⁾
10	alfa 2	S_SETV2	Ángulo inicial al medir en ángulo para el 2.º eje giratorio ⁴⁾
11			S_START_RA2 : ángulo inicial del 2.º eje giratorio ⁴⁾
12			S_END_RA2 : ángulo final del 2.º eje giratorio ⁴⁾
13			S_CMEA_RA2 : número de mediciones del 2.º eje giratorio, 3 para medir y calcular cinemática. Hasta 12 mediciones posibles para puntos de interpolación. ⁴⁾
14			S_POS_RA1 : posición del 1.er eje giratorio en la medición del 2.º eje giratorio
15	delta	S_SETV4	Valor de tolerancia de los vectores de offset
16	DFA	S_FA	Trayecto de medición
17	TSA	S_TSA	Zona de confianza
18	Número	S_NMSP	Número de mediciones en el mismo lugar ⁵⁾ (predeterminado = 1)
19		_DMODE	Modo display Valores: UNIDADES: Plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
20		_AMODE	Modo alternativo Valores: UNIDADES: control de tolerancia sí/no 0 = no 1 = sí: evaluación de los valores de tolerancia de los vectores -> S_SETV4, S_SETV5 DECENAS: calibrado automático 0 = sin calibrado automático 1 = calibrado automático CENTENAS: ángulo inicial automático 0 = se utiliza el ángulo inicial ajustado 1 = cálculo automatizado del ángulo inicial, en cada punto de medición
21		S_KNUM	Número de DO que se debe corregir en Medir cabezal de referencia Valores: UNIDADES: la corrección se realiza siempre en el decalaje basto, el decalaje fino se borra DECENAS: 1..99 número de DO ajustables (1 = G54) MILLARES: 9 corrección de DO ajustables activos

¹⁾ Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = xx

²⁾ Desplazamiento del cabezal en el sentido de conmutación del palpador si SD54760, bit 17 = 1

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

- ³⁾ Antes de la introducción se efectúa una consulta al usuario con M0. Los vectores se introducen solamente con Marcha CN. Si el programa de medida se cancela con RESET, no se introduce ningún vector calculado. Los vectores solo se introducen si no se supera la tolerancia de los vectores de offset en el cálculo.
- ⁴⁾ Eje giratorio 2 solo con cinemáticas con 2 ejes giratorios
- ⁵⁾ Indicación dependiente del dato general de operador SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

5.1.14 Parámetros de ciclo de medida CYCLE982

```
PROC CYCLE982 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_STA1, REAL S_CORA, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, INT S_NMSP, INT S_EVNUM, INT
S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabla 5-14 Parámetros de llamada CYCLE982 ¹⁾

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
1		S_MVAR	Variante de medida Valores: UNIDADES: calibración/medición 0 = calibrar palpador de herramienta 1 = medición individual de herramienta ³⁾ 2 = medición múltiple de herramienta, determinación de longitudes y radio de herramienta (con fresas) DECENAS: calibración o medición en MKS o WKS 0 = referido a la máquina ⁴⁾ 1 = referido a la pieza CENTENAS: medición con y sin giro en fresas 0 = medición sin giro 1 = medición con giro MILLARES: objetivo de corrección en fresas 0 = determinar longitud o longitud y radio (ver 1.er dígito de S_MVAR) 1 = determinar radio si el 1.er dígito de S_MVAR = 1 2 = determinar longitud y radio (lado frontal) si el 1.er dígito de S_MVAR = 1 o 2 3 = fresa de plaquitas: determinar filo superior (lado posterior), longitud y radio ⁵⁾ DECENAS DE MILLAR: posición de la fresa o de la broca 0 = posición axial de la fresa o la broca, radio en 2.º eje del plano (con G18 X) ⁷⁾ 1 = posición radial de la fresa o la broca, radio en 1.er eje del plano (con G18 Z) ⁷⁾ CENTENAS DE MILLAR: calibración o medición incremental 0 = sin indicación 1 = calibración o medición incremental UNIDADES DE MILLÓN: posicionamiento de cabezal en ángulo inicial S_STA1 (solo con la medición de fresas) 0 = sin posicionamiento del cabezal 1 = posicionamiento del cabezal en ángulo inicial S_STA1

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción	
2	Selección	S_KNUM	Variante de corrección ²⁾	
			Valores:	UNIDADES: corrección de herramienta 0 = sin indicación (corrección de herramienta en geometría) 1 = corrección de herramienta en desgaste
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador) (predeterminado = 1)	
4	X0	S_MA	Eje de medición	
			Valores:	1 = 1.er eje del plano (con G18 Z) 2 = 2.º eje del plano (con G18 X)
5	+-	S_MD	Sentido de medición	
			Valores:	0 = sin selección (el sentido de medición de determina a partir del valor real) 1 = positivo 2 = negativo
6	Z2	S_ID	Decalaje	
7	DFA	S_FA	Trayecto de medición	
8	TSA	S_TSA	Zona de confianza	
9	VMS	S_VMS	Velocidad de medición variable al calibrar ²⁾	
10	alfa1	S_STA1	Ángulo inicial al medir fresas	
11	alfa2	S_CORA	Ángulo de corrección al medir fresas con giro ⁸⁾	
12	TZL	S_TZL	Corrección cero al medir herramientas. S_TZL = 0 al calibrar.	
13	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional	
14	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾ (predeterminado = 1)	
15	EVN	S_EVNUM	Número para la memoria de valores medios empíricos ^{2), 9)}	
16		S_MCBIT	reservado	
17		_DMODE	Modo display	
			Valores:	UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)
				DECENAS: posición de filo con fresas y herramientas de torneado (solo para visualización en las máscaras de entrada 1 a 9)
				CENTENAS: Tipo de herramienta 0 = herramienta de torneear 1 = fresa 2 = broca
				MILLARES: Estrategia de aproximación respecto al palpador de herramienta 0 = PLUS [X/Z]; X con posición de herramienta axial, Z con posición de herramienta radial 1 = MINUS [X/Z]; X con posición de herramienta axial, Z con posición de herramienta radial
18		_AMODE	Modo alternativo	
			Valores:	UNIDADES: reservado
				DECENAS: reservado

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Descripción
			CENTENAS: reservado
			MILLARES: desplazamiento a la posición inicial tras proceso de medición para calibración y medición individual (ver S_MVAR, UNIDADES) 0 = la herramienta está desplazada la distancia DFA respecto al borde del palpador 1 = desplazamiento a la posición inicial

- 1) Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x
- 2) Indicación dependiente del dato general de operador SD54762 _MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
- 3) Medir herramienta de torneear, fresa o broca. Eje de medición en parámetro S_MA
Especificación con herramientas de torneear mediante posición de filo 1...8, con fresas mediante los dígitos de CENTENAS a MILLARES del parámetro S_MVAR.
- 4) La medición y la calibración tienen lugar en el sistema de coordenadas básico (MKS con transformación cinemática desactivada).
- 5) No para medición incremental.
- 6) Solo para medición múltiple S_MVAR=x2x02 o x3x02 (ejemplo fresa de plaquitas o fresa para ranuras)
- 7) Si el dato de operador específico de canal SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2, se efectúa la asignación de los componentes de longitud de herramienta como con herramientas de torneear
- 8) Solo en caso de medición con giro S_MVAR=xx1x1.
- 9) Cálculo de valor empírico
Rango de valores de la memoria de valores empíricos: 1 a 20 números (n) de la memoria de valores empíricos, ver dato de operador específico de canal SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1].

5.1.15 Parámetros de ciclo de medida CYCLE971

```
PROC CYCLE971 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, INT S_NMSP, REAL S_F1, REAL S_S1, REAL S_F2, REAL
S_S2, REAL S_F3, REAL S_S3, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

Tabla 5-15 Parámetros de llamada CYCLE971 ¹⁾

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado
1		S_MVAR	Variante de medida
			Valores: UNIDADES: 0 = calibrar palpador de herramienta 1 = medir herramienta con cabezal parado (longitud o radio) 2 = medir herramienta con cabezal girando (longitud o radio), ver parámetros S_F1 a S_S4
			DECENAS: medición en MKS o WKS 0 = medición en MKS (referida a la máquina), medir herramienta o calibrar palpador de herramienta 1 = medición en WKS (referida a la pieza), medir herramienta o calibrar palpador de herramienta
			CENTENAS: probar dientes individualmente 0 = no 1 = sí
			MILLARES: 0 = 0
			DECENAS DE MILLAR: calibración o medición incremental 0 = sin indicación 1 = calibración o medición incremental
			CENTENAS DE MILLAR: calibrado automático del palpador de herramienta 0 = no calibrar automáticamente el palpador de herramienta 1 = calibrar automáticamente el palpador de herramienta
			UNIDADES DE MILLÓN: Calibración en el plano con giro del cabezal 0 = calibración en el plano sin giro del cabezal 1 = calibración en el plano con giro del cabezal
2	Selección	S_KNUM	Variante de corrección ²⁾
			Valores: UNIDADES: corrección de herramienta 0 = sin indicación (corrección de herramienta en geometría) 1 = corrección de herramienta en desgaste
3	icono+ número	S_PRNUM	Número del campo de los parámetros de palpador (no número del palpador)
4	X0	S_MA	Eje de medición, eje de desplazamiento ⁴⁾
			Valores: UNIDADES: número del eje de medición 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (con G17 Y) 3 = 3.er eje del plano (con G17 Z)
			DECENAS: 0 = 0
			CENTENAS: número del eje de desplazamiento 0 = sin eje de desplazamiento 1 = 1.er eje del plano (con G17 X) 2 = 2.º eje del plano (Y con G17)

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado	
5	+-	S_MD	Sentido de medición	
			Valores:	0 = sin selección (el sentido de medición se determina a partir del valor real) 1 = positivo 2 = negativo
6	V	S_ID	Decalaje	
			Valores:	0 = con herramientas sin decalaje >0 = - Calibrado: el decalaje afecta al 3.er eje del plano (con G17 Z) si el diámetro de la herramienta de calibrado es mayor que el diámetro superior del palpador. La herramienta se desplaza aquí desde el centro del palpador según el radio de herramienta menos el valor de S_ID. En S_MA se indica adicionalmente el eje de desplazamiento. - Medición: en herramientas con varios filos, se debe indicar el decalaje de la longitud de herramienta y el punto más alto del filo para la medición del radio, o bien el decalaje del radio de herramienta hasta el punto más alto del filo para la medición de la longitud de herramienta.
7	DFA	S_FA	Trayecto de medición	
8	TSA	S_TSA	Zona de confianza	
9	VMS	S_VMS	Velocidad de medición variable al calibrar ²⁾	
10	TZL	S_TZL	Corrección cero (solo al medir la herramienta)	
11	DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional al medir herramienta (S_MVAR=xx1 o S_MVAR=xx2)	
12	Mediciones	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición ²⁾	
13	F1	S_F1	1.er avance para palpado con cabezal girando ²⁾	
14	S1	S_S1	1.ª velocidad para palpado con cabezal girando ²⁾	
15	F2	S_F2	2.º avance para palpado con cabezal girando ²⁾	
16	S2	S_S2	2.ª velocidad para palpado con cabezal girando ²⁾	
17	F3	S_F3	3.er avance para palpado con cabezal girando ²⁾	
18	S3	S_S3	3.ª velocidad para palpado con cabezal girando ²⁾	
19	EVN	S_EVNUM	Número para la memoria de valores empíricos ²⁾	
20		S_MCBIT	Máscara de _CBIT o _CHBIT	
21		_DMODE	Modo display	
			Valores:	UNIDADES: plano de mecanizado G17/G18/G19 0 = compatibilidad, el plano activo antes de la llamada de ciclo permanece activo 1 = G17 (solo activo en el ciclo) 2 = G18 (solo activo en el ciclo) 3 = G19 (solo activo en el ciclo)

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado	
22		_AMODE	Modo alternativo	
			Valores:	UNIDADES: decalaje de herramienta al medir radio 1 = no 2 = sí
				DECENAS: sentido del decalaje de herramienta al medir radio en el 3.er eje del plano (con G17 Z) 1 = positivo 2 = negativo
				CENTENAS: decalaje de herramienta al medir longitud o al calibrar el palpador en el 3.er eje 0 = compatibilidad, auto 1 = no 2 = sí
				MILLARES: sentido del decalaje de herramienta al medir longitud en el eje de desplazamiento (ver S_MA, CENTENAS) 1 = positivo 2 = negativo

1) Todos los valores predeterminados = 0 o están identificados con predeterminado = x

2) Indicación dependiente del dato general de operador SD54762 MEA_FUNCTION_MASK_TOOL

3) Solo con corrección en herramienta y tolerancia dimensional "Sí"; de lo contrario, el parámetro = 0

4) Con medición automática (S_MVAR=1x00xx), sin visualización de eje de medición, eje de desplazamiento $\Rightarrow$ S_MA=0.

5.1.16 Parámetros de ciclo de medida CYCLE150

```
PROC CYCLE150 (INT S_PICT, INT S_PROT, STRING[160] S_PATH) SAVE
ACTBLOCNO DISPLOF
```

Tabla 5-16 Parámetros de llamada CYCLE150

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado	
1	Pantalla de resultados de medición	S_PICT	Selección de la visualización de resultados (predeterminado = 0)	
			Valores:	UNIDADES: 0 = pantalla de resultados de medición DESACTIVADA 1 = pantalla de resultados de medición ACTIVADA
				Decenas: selección de modo de visualización (valores como en SD55613) 1 = visualizar pantalla de resultados de medición - desección automática tras 8 s 3 = visualizar pantalla de resultados de medición - confirmación con Marcha CN 4 = visualizar pantalla de resultados de medición - solo con las alarmas (61303 ... 61306)
2		S_PROT	Selección de documentación (protocolo) (predeterminado = 0)	

5.1 Vista general de parámetros de ciclos de medida

N.º	Parámetro de máscara	Parámetro de ciclo	Significado	
	Protocolo		Valores:	UNIDADES: selección protocolo des/con/última medición 0 = protocolo DESACTIVADO 1 = protocolo ACTIVADO 2 = documentar última medición
	Tipo de protocolo			DECENAS: selección de tipo de protocolo 0 = protocolo estándar 1 = protocolo de usuario (de libre definición)
	Formato de protocolo			CENTENAS: selección de formato de protocolo 0 = formato de texto 1 = formato de tabla (para importación en Excel)
	Datos de protocolo			MILLARES: selección escribir nuevo/añadir 0 = nuevo 1 = añadir
	Almacenamiento protocolo			DECENAS DE MILLAR: selección de almacenamiento de protocolos 0 = como programa de pieza 1 = directorio
3		S_PATH	Ruta de fichero de protocolo conforme a la selección de almacenamiento de protocolos (indicación de ruta completa o solo nombre de fichero, p. ej., "//NC:/WKS.DIR/NAME.WPD o "MESSPROTOKOLL.TXT"	

5.2 Parámetros adicionales

Los siguientes parámetros adicionales pueden ocultarse y mostrarse en las máscaras de entrada mediante datos de operador. **Para más información** sobre los datos de operador SD54760 a SD54764, ver manual de listas *Descripción detallada de los datos de máquina*.



Fabricante de la máquina

Observe las indicaciones del fabricante de la máquina.

Los parámetros adicionales no están disponibles con todos los ciclos de medida. Ver también la descripción de las interfaces.

Tabla 5-17 Parámetros adicionales con la medición de pieza

Parámetros de máscara	Parámetros de transferencia	Descripción	Unidad
Juego de datos de calibración	S_PRNUM	Número del juego de datos con los valores calibrados del palpador	-
F	S_VMS	Avance de medición con la calibración del palpador	mm/min
Selección	S_MVAR	Calibración palpador: selección de centro conocido o desconocido del anillo de calibración	-
Selección	S_MVAR	Calibración palpador: selección de calibración con o sin desviación de posición (inclinación del palpador)	-
Número	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición	-
TZL	S_TZL	Corrección cero con corrección en una herramienta	mm
DIF	S_TDIF	Control de diferencia dimensional con corrección en una herramienta	-
Juego de datos Cálculo de valor medio	S_EVNUM	Cálculo de valores medios con corrección en una herramienta	-
Juego de datos Valores empíricos	S_EVNUM	Cálculo de valores empíricos con corrección en una herramienta	-
FW	S_K	Factor de ponderación para cálculo de valor medio	-
TMV	S_TMV	Zona de corrección para cálculo de valor medio	
Selección	S_MVAR	Medir con torneado, diámetro interior y exterior: - Con giro - Desplazamiento bajo el centro de giro	-

Posibilidades de corrección adicionales con la medición de pieza:

1. Decalajes de origen
 - Corrección en referencia base
 - Corrección en DO base específico de canal
 - Corrección en DO base global
 - Corrección gruesa o fina
2. Correcciones de herramientas
 - Corrección de herramienta en geometría o desgaste
 - Corrección de herramienta invertida o no invertida
 - Corrección de herramienta en radio o longitud L1, L2 o L3

Tabla 5-18 Parámetros adicionales con la medición de herramienta

Parámetros de máscara	Parámetros de transferencia	Descripción	Unidad
Juego de datos de calibración	S_PRNUM	Número del juego de datos con los valores calibrados del palpador	-
F	S_VMS	Avance de medición con la calibración del palpador	mm/min
Selección de niveles de medición	S_MVAR	Indicación de máx. 3 avances y 3 velocidades de giro de cabezal al medir con cabezal girando	-
Selección	S_MVAR	Corrección de herramienta en geometría o desgaste	-
Selección	S_MVAR	Medición en MKS o WKS	-
Número	S_NMSP	Número de mediciones en la misma posición	-
Juego de datos Valores empíricos	S_EVNUM	Cálculo de valores empíricos con corrección en una herramienta	-

5.3 Parámetros de resultados adicionales

La siguiente tabla contiene los parámetros de resultados adicionales para las variantes de medida de la corrección de herramienta.

Parámetro	Descripción	Unidad
_OVR [8] ¹⁾	Límite superior de tolerancia para • Diámetro taladro/saliente circular/segmento circular • Eje de medición • Ancho ranura/nervio • Longitud de caja rectangular en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [9] ^{1), 3)}	Límite superior de tolerancia para longitud de caja rectangular en el 2.º eje del plano	mm
_OVR [12] ¹⁾	Límite inferior de tolerancia para • Diámetro taladro/saliente circular/segmento circular • Eje de medición • Ancho ranura/nervio • Longitud de caja rectangular en el 1.er eje del plano	mm
_OVR [13] ^{1), 3)}	Límite inferior de tolerancia para longitud de caja rectangular en el 2.º eje del plano	mm
_OVR [20] ¹⁾	Valor de corrección	mm
_OVR [27] ¹⁾	Zona de corrección cero	mm
_OVR [28] ¹⁾	Zona de confianza	mm
_OVR [29] ¹⁾	Diferencia dimensional	mm
_OVR [30] ¹⁾	Valor empírico	mm
_OVR [31] ¹⁾	Valor medio	mm
_OVI [4] ¹⁾	Factor de ponderación	-
_OVI [5]	Número del palpador	-
_OVI [6] ¹⁾	Número para la memoria de valores medios	-
_OVI [7] ¹⁾	Número para la memoria de valores empíricos	-
_OVI [8] ¹⁾	Número de herramienta	-
_OVI [9] ¹⁾	Número de alarma	-
_OVI [11] ²⁾	Estado tarea de corrección	-
_OVI [13] ¹⁾	Número DL	-
_OVI[10] ¹⁾	Número de la herramienta de sustitución corregida (n.º Duplo)	-

¹⁾ Solo en caso de medición de piezas con corrección de herramienta

²⁾ Solo con corrección en DO

³⁾ Solo válido para las variantes de medida "Caja rectangular" y "Saliente rectangular"

5.4 Parámetros

Tabla 5-19 Lista de las variables de entrada y salida de los ciclos de medida

Parámetros de máscara	Parámetros de ciclo	Procedencia inglesa	Equivalencia española
	S_CALNUM	Calibration groove number	Número del elemento de calibrado
	S_MCBIT	Central Bits	Máscara de _CBIT o _CHBIT
$\alpha 2$	S_CORA	Correction angle position	Ángulo de corrección
X0	S_CPA	Center point abscissa	Centro del 1.er eje del plano
Y0	S_CPO	Center point ordinate	Centro del 2.º eje del plano
DL	S_DLNUM		Número DL para la corrección de ajuste o de suma
EVN	S_EVNUM		Número para la memoria de valores medios empíricos
DFA	S_FA	Factor for multipl. of measurem. path	Trayecto de medición
	S_ID	Infeed in applicate	Penetración incremental/desplazamiento
$\alpha 1$	S_INCA	Indexing angle	Ángulo de incremento/valor teórico de ángulo
FW	S_K	Weighting factor for averaging	Factor de ponderación para cálculo de valor medio
Selección	S_KNUM		Corrección DO, DO base o referencia base
Selección	S_KNUM1		Corrección en corrección de herramienta
X/Y/Z	S_MA	Number of measuring axis	Eje de medición (número del eje)
+ / -	S_MD	Measuring direction	Dirección de medición
	S_MFS		Avance y velocidad al medir con cabezal girando
	S_MVAR	Measuring variant	Variante de medida
Número	S_NMSP	Number of measurements at same spot	Número de mediciones en la misma posición
	_OVI [20]		Campo: Valores iniciales INT
	_OVR [32]		Campo: Valores iniciales REAL
Icono + número	S_PRNUM	Probe type and probe number	Número del campo de los parámetros de palpador
X0/Y0/Z0	S_SETV	Setpoint value	Valor teórico
$\alpha 1$	S_STA1	Starting angle	Ángulo inicial
X	S_SZA	Safety zone on workpiece abscissa	Zona protegida en el 1.er eje del plano
Y	S_SZO	Safety zone on workpiece ordinate	Zona protegida en el 2.º eje del plano
DIF	S_TDIF	Tolerance dimensional difference check	Control de diferencia dimensional
TLL	S_TLL	Tolerance lower limit	Límite inferior de tolerancia
TMV	S_TMV		Cálculo del valor medio con corrección
T	S_TNAME	Tool name	Nombre de herramienta al usar la gestión de herramientas
	S_TNVL		Valor límite de distorsión del triángulo
TSA	S_TSA	Tolerance safe area	Zona de confianza
TUL	S_TUL	Tolerance upper limit	Límite superior de tolerancia
TZL	S_TZL	Tolerance zero offset range	Zona de corrección cero
VMS	S_VMS	Variable measuring speed	Velocidad variable para la medición

Modificaciones a partir de la versión SW4.4 de los ciclos

A

A.1 Asignación de parámetros de ciclo de medida a parámetros MEA_FUNCTION_MASK

Todos los datos de ajuste que se han guardado en las variables GUD hasta la versión 2.6 de los ciclos de medida se encuentran a partir de la versión de software SW 4.4 en los datos de máquina y de operador configurables (p. ej., campos de datos de los valores de calibración). Los bloques GUD5, GUD6 y GUD7_MC dejan de necesitarse para los datos de los ciclos de medida.

Las siguientes tablas muestran la asignación de los parámetros de ciclo de medida determinantes para el funcionamiento a los parámetros MEA_FUNCTION_MASK .

Bit 1)	Función	Identificador MD SW 2.6	Nombre de GUD hasta SW 2.6
Dato general de máquina para ciclo: MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bits)			
Medición de piezas			
0	Vigilancia de calibración (predeterminado = 1)	51616 \$MNS_MEA_CAL_MONITORING	_CBIT[16]
1	Referencia de longitud del palpador en el eje de penetración (predeterminado = 1) 0 = el punto de referencia es el centro de la esfera del palpador 1 = el punto de referencia es la circunferencia de la esfera del palpador	51614 \$MNS_MEA_PROBE_LENGTH_RELATE	_CBIT[14]
2	Consideración de portaherramientas orientables con corrección en una herramienta (predeterminado = 0)	51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENABLE	_CBIT[7]
3	Ángulo de corrección para palpador de pieza monodireccional (predeterminado = 1)	51612 \$MNS_MEA_MONO_COR_POS_ACTIVE	_CBIT[8]
Medir herramientas			
16	Consideración de portaherramientas orientables con corrección en una herramienta (predeterminado = 0)	MD 51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENABLE	_CBIT[7]
Dato de máquina específico de canal para ciclo: MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bits)			
Medición de piezas			
0	Entrada de medida palpador de pieza (predeterminado = 0) 0 = entrada de medida CNC 1 1 = entrada de medida CNC 2	51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PROBE[0]	_CHBIT[0]
1	Los ciclos de medida de torneado utilizan el eje Y como eje de medición (predeterminado = 0)	52605 \$MCS_MEA_TURN_CYC_SPECIAL_MODE	_CHBIT[19]
Medir herramientas			

A.1 Asignación de parámetros de ciclo de medida a parámetros MEA_FUNCTION_MASK

Bit 1)	Función	Identificador MD SW 2.6	Nombre de GUD hasta SW 2.6
16	Entrada de medida palpador de herramienta (predeterminado = 1) 0 = entrada de medida CNC 1 1 = entrada de medida CNC 2	51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[0]	_CHBIT[1]
Datos generales de operador para ciclo: SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bits)			
Medición de piezas			
0	Repetición de la medida por rebase de _TDIF y _TSA (predeterminado = 0)	54655 \$SNS_MEA_REPEATE_ACTIVE	_CBIT[0]
1	Repetición de la medida con salida de alarma y parada de ciclo en M0 (predeterminado = 0)	54656 \$SNS_MEA_REPEATE_WITH_M0	_CBIT[1]
2	Rebase de _TUL, _TLL, _TDI, Parada de ciclo en M0 (predeterminado = 0)	54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_M0	_CBIT[2]
3	aceptar radio de la esfera de palpador calibrado en los datos de la herramienta (predeterminado = 1)	54660 \$SNS_MEA_PROBE_BALL_RAD_IN_TOA	_CBIT[15]
Medir herramientas			
16	Repetición de la medida por rebase de _TDIF y _TSA (predeterminado = 0)	54655 \$SNS_MEA_REPEATE_ACTIVE	_CBIT[0]
17	Repetición de la medida con salida de alarma y parada de ciclo en M0 (predeterminado = 0)	54656 \$SNS_MEA_REPEATE_WITH_M0	_CBIT[1]
18	Rebase de _TDIF, Parada de ciclo en M0 (predeterminado = 0)	54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_M0	_CBIT[2]
19	Fresa, reducción velocidad de giro del cabezal en el último palpado		_CHBIT[22]
Datos de operador específicos de canal: SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bits)			
Medición de piezas			
0	Vigilancia de colisión (predeterminado = 1)	55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	_CHBIT[2]
1	Acoplamiento de la posición del cabezal, con un giro de coordenadas en torno al eje de penetración en modo AUTOMÁTICO (predeterminado = 0)	55602 \$SCS_MEA_COUPL_SPIND_COORD	_CHBIT[13]
2	Sentido de giro del posicionamiento del cabezal, con acoplamiento activo de cabezal y giro de coordenadas (predeterminado = 0) 0 = en GUZ 1 = en UZ	55604 \$SCS_MEA_SPIND_MOVE_DIR	_CHBIT[14]
3	Intentos de medida en caso de no conmutar el palpador (predeterminado = 0) 0 = 5 intentos 1 = 1 intento	55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	_CHBIT[15]
4	Velocidad de aproximación al punto de medición (predeterminado = 0) 0 = con avance de medición _VMS 1 = con \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	_CHBIT[17]

A.1 Asignación de parámetros de ciclo de medida a parámetros MEA_FUNCTION_MASK

Bit 1)	Función	Identificador MD SW 2.6	Nombre de GUD hasta SW 2.6
5	Velocidad de retirada del punto de medición (predeterminado = 0) 0 = con \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE 1 = con \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	_CHBIT[16]
6	Activar/desactivar palpador de herramienta antes y después del comando de CN SPOS. Ver también CUST_MEA_CYC.SPF (predeterminado = 0) 0 = sin llamada CUST_MEA_CYC.SPF 1 = llamada CUST_MEA_CYC.SPF	-	-
...			
14	Acoplamiento de la posición del cabezal, con un giro de coordenadas en torno al eje de penetración al medir en modo AUTOMÁTICO (predeterminado = 1)	55770 \$SCS_J_MEA_SET_COUPL_SP_COORD	E_MESS_SETT[0]
15	Calibración en anillo de calibración al medir en JOG (predeterminado = 0) 0 = calibración con centro de referencia automático 1 = calibración con centro de referencia conocido	55771 \$SCS_J_MEA_SET_CAL_MODE	E_MESS_SETT[1]
Medir herramientas			
16	Vigilancia de colisión (predeterminado = 1)	55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	_CHBIT[2]
17	Intentos de medida en caso de no conmutar el palpador (predeterminado = 0) 0 = 5 intentos 1 = 1 intento	55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	_CHBIT[15]
18	Velocidad de aproximación al punto de medición (predeterminado = 0) 0 = con avance de medición _VMS 1 = con \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	_CHBIT[17]
19	Velocidad de retirada del punto de medición (predeterminado = 0) 0 = con \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE 1 = con \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	_CHBIT[16]

- 1) Bit x = 0 indica que la función está desactivada
 Bit x = 1 indica que la función está activada
 Los bits no documentados no están asignados.

A.2 Modificaciones en los datos de máquina y operador a partir de SW 4.4

MD sustituido por SD

Los siguientes datos de máquina para ciclo (medición en JOG) se suprimen a partir de la versión del SW de ciclos 04.04.01 (respecto a la versión del SW de ciclos 02.06.00) y se sustituyen por los siguientes datos de operador para ciclo, que tienen el **mismo significado**.

MD suprimidos	Sustituidos por SD
51609 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]	54652 \$SNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]
51755 \$MNS_J_MEA_MEASURING_FEED	55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
51774 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_TYPE[n]	54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[n]
51776 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_ALLOW_AX_DIR[n]	54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[n]
51778 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_LENGTH[n]	54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[n]
51782 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_T_EDGE_DIST[n]	54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[n]
51787 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_MEASURE_FEED	55628 \$SCS_MEA_TP_FEED_MEASURE

Modificación de número de dato de operador

En los siguientes datos de operador para ciclo se modifica el número del dato de operador a partir de la versión del SW de ciclos 04.04.01 (respecto a la versión del SW de ciclos 02.06.00). El identificador y la función no han cambiado.

Número de SD		Identificador
Versión SW 02.06.00	A partir de SW 04.04.01	
54798	54780	\$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
54799	54782	\$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
55630	55632	\$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
55631	55634	\$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
55632	55636	\$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
55633	55638	\$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE

A.3 Vista general de los datos de máquina y operador para ciclo modificados

Tabla A-1 Vista general de los datos de máquina para ciclo modificados, a partir de Cycle SW 04.04.05.00

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N51071 \$MNS_ACCESS_ACTIVATE_CTRL_E
	N51072 \$MNS_ACCESS_EDIT_CTRL_E
	N51073 \$MNS_ACCESS_SET_SOFTKEY_ACCESS
	N51199 \$MNS_ACCESS_WRITE_TM_GRIND
N51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PROBE[0]	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PROBE[1]	Suprimido
N51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[0]	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 16
N51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[1]	Suprimido
N51609 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]	Suprimido
N51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENABLE	Suprimido
N51612 \$MNS_MEA_MONO_COR_POS_ACTIVE	Suprimido, función siempre activa
N51614 \$MNS_MEA_PROBE_LENGTH_RELATE	N51740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N51616 \$MNS_MEA_CAL_MONITORING	N51740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N51755 \$MNS_J_MEA_MEASURING_FEED	Suprimido
N51774 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_TYPE[0 .. 5]	N54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[n]
N51776 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_ALLOW_AX_DIR[0 .. 5]	N54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[n]
N51778 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_LENGTH[0 .. 5]	N54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[n]
N51782 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_T_EDGE_DIST[0 .. 5]	N54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[n]
N51787 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_MEASURE_FEED	N54636 \$SNS_MEA_TP_FEED[n]
N52605 \$MCS_MEA_TURN_CYC_SPECIAL_MODE	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
	N52248 \$MCS_REV_2_BORDER_TOOL_LENGTH
	N52290 \$MCS_SIM_DISPLAY_CONFIG
	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK
	N52751 \$MCS_J_MEA_MAGN_GLAS_POS[0]
	N52751 \$MCS_J_MEA_MAGN_GLAS_POS[1]

Tabla A-2 Vista general de los datos de operador para ciclo modificados, a partir de Cycle SW 04.04.05.00

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N54611 \$SNS_MEA_WP_FEED[0 .. 11]
	N54636 \$SNS_MEA_TP_FEED[0 .. 5]
	N54651 \$SNS_MEA_TPW_FEED[0 .. 5]
	N54652 \$SNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]
	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK
	N54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

A.3 Vista general de los datos de máquina y operador para ciclo modificados

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
	N54764 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN
N54798 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE	N54780 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
N54799 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL	N54782 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
N54655 \$SNS_MEA_REPEAT_ACTIVE	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N54656 \$SNS_MEA_REPEAT_WITH_MO	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_MO	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 2
N54659 \$SNS_MEA_TOOL_MEASURE_RELATE	Suprimido
N54660 \$SNS_MEA_PROBE_BALL_RAD_IN_TOA	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 3
N55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N55602 \$SCS_MEA_COUPL_SPIND_COORD	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N55604 \$SCS_MEA_SPIND_MOVE_DIR	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 2
N55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 17
N55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 5
N55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 4
	N55628 \$SCS_MEA_TP_FEED_MEASURE
	N55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
N55630 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	N55632 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
N55631 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE	N55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
N55632 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE	N55636 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
N55633 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	N55638 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE
	N55642 \$SCS_MEA_EDGE_SAVE_ANG
N55761 \$SCS_J_MEA_SET_NUM_OF_ATTEMPTS	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 17
N55762 \$SCS_J_MEA_SET_RETRAC_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 5
N55763 \$SCS_J_MEA_SET_FEED_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 4
N55770 \$SCS_J_MEA_SET_COUPL_SP_COORD	Suprimido, función siempre activa
N55771 \$SCS_J_MEA_SET_CAL_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 15
N55772 \$SCS_J_MEA_SET_PROBE_MONO	Suprimido, la función corresponde al tipo de herramienta

A.4 Comparativa de los parámetros GUD (referidos a las funciones de medida)

Mediante datos de máquina u operador para ciclo (DM, DO) se pueden realizar determinados ajustes básicos.

Están definidos los siguientes prefijos:

- \$SNS_... datos de operador con validez general
- \$SCS_... datos de operador específicos de canal
- \$MNS_... datos de máquina con validez general
- \$MCS_... datos de máquina específicos del canal

Los parámetros GUD de la siguiente tabla muestran el contenido de los bloques GUD5, GUD6 y GUD7_MC hasta la versión V7.5 para los que está disponible un DM/DO equivalente a partir de la versión V2.7/V4.4.

En la aplicación, los GUD son compatibles hacia abajo con programas de medida existentes.

Los bloques GUD5, GUD6 y GUD7_MC se han sustituido por PGUD (SGUD en la visualización de parámetros).

GUD hasta la versión 7.5	a partir de DM/DO versión V2.7/V4.4
_WP[x,0]	SD54600 \$SNS_MEA_WP_BALL_DIAM[0...11]
_WP[x,1]	SD54601 \$SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX1[0...11]
_WP[x,2]	SD54602 \$SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...11]
_WP[x,3]	SD54603 \$SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...11]
_WP[x,4]	SD54604 \$SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...11]
_WP[x,5]	SD54605 \$SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...11]
_WP[x,6]	SD54606 \$SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...11]
_WP[x,7]	SD54607 \$SNS_MEA_WP_POS_DEV_AX1[0...11]
_WP[x,8]	SD54608 \$SNS_MEA_WP_POS_DEV_AX2[0...11]
_WP[x,9]	SD54609 \$SNS_MEA_WP_STATUS_RT[0...11]
_WP[x,10]	SD54610 \$SNS_MEA_WP_STATUS_GEN[0...11]
_KB[x,0]	SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2[0...2]
_KB[x,1]	SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2[0...2]
_KB[x,2]	SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1[0...2]
_KB[x,3]	SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1[0...2]
_KB[x,4]	SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1[0...2]
_KB[x,5]	SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2[0...2]
_KB[x,6]	SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2[0...2]
_TP[x,0]	SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1[0...5]
_TP[x,1]	SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...5]
_TP[x,2]	SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...5]
_TP[x,3]	SD54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...5]

A.4 Comparativa de los parámetros GUD (referidos a las funciones de medida)

GUD hasta la versión 7.5	a partir de DM/DO versión V2.7/V4.4
_TP[x,4]	SD54629 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...5]
_TP[x,5]	SD54630 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...5]
_TP[x,6] y E_MESS_MT_DL[3]	SD54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[0...5]
_TP[x,7] y E_MESS_MT_AX[3]	SD54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[0...5]
_TP[x,8] y E_MESS_MT_TYP[3]	SD54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[0...5]
_TP[x,9] y E_MESS_MT_DZ[3]	SD54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[0...5]
_TPW[x,1]	SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...5]
_TPW[x,2]	SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...5]
_TPW[x,3]	SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...5]
_TPW[x,4]	SD54644 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...5]
_TPW[x,5]	SD54645 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...5]
_TPW[x,6]	SD54646 \$SNS_MEA_TPW_EDGE_DISK_SIZE[0...5]
_TPW[x,7]	SD54647 \$SNS_MEA_TPW_AX_DIR_AUTO_CAL[0...5]
_TPW[x,8]	SD54648 \$SNS_MEA_TPW_TYPE[0...5]
_TWP[x,9]	SD54649 \$SNS_MEA_TPW_CAL_MEASURE_DEPTH[0...5]
_CM[0]	SD54670 \$SNS_MEA_CM_MAX_PERI_SPEED[0] ¹⁾
_CM[1]	SD54671 \$SNS_MEA_CM_MAX_REVOLUTIONS[0] ¹⁾
_CM[4]	SD54672 \$SNS_MEA_CM_MAX_FEEDRATE[0] ¹⁾
_CM[2]	SD54673 \$SNS_MEA_CM_MIN_FEEDRATE[0] ¹⁾
_CM[5]	SD54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR[0] ¹⁾
_CM[6]	SD54675 \$SNS_MEA_CM_FEEDFACTOR_1[0] ¹⁾
_CM[7]	SD54676 \$SNS_MEA_CM_FEEDFACTOR_2[0] ¹⁾
_CM[3]	SD54677 \$SNS_MEA_CM_MEASURING_ACCURACY[0] ¹⁾
_CM[8]	MD51618 \$MNS_MEA_CM_ROT_AX_POS_TOL
_CBIT[0]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 0 (medición de pieza) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 16 (medición de herramienta)
_CBIT[1]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1 (medición de pieza) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 17 (medición de herramienta)
_CBIT[2]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 2 (medición de pieza) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 18 (medición de herramienta)
_CBIT[7]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 2 (medición de pieza) MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 16 (medición de herramienta)
_CBIT[8]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 3
_CBIT[14]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1
_CBIT[15]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 3
_CBIT[16]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 0

A.4 Comparativa de los parámetros GUD (referidos a las funciones de medida)

GUD hasta la versión 7.5	a partir de DM/DO versión V2.7/V4.4
_CHBIT[0]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 0
_CHBIT[1]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 16
_CHBIT[2]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 0 (medición de pieza) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 16 (medición de herramienta)
_CHBIT[10]	SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY
_CHBIT[13]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1
_CHBIT[14]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 2
_CHBIT[15]	SD 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 3 (medición de pieza) SD 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 17 (medición de herramienta)
_CHBIT[16]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 5 (medición de pieza) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 19 (medición de herramienta)
_CHBIT[17]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 4 (medición de pieza) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 18 (medición de herramienta)
_CHBIT[19]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1
_CHBIT[22]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 19
_EVMVNUM[0]	SD55622 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE
_EVMVNUM[1]	SD55624 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE
_EV[20]	SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[0...19]
_MV[20]	SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[0...19]
_SPEED[0]	SD55632 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
_SPEED[1]	SD55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
_SPEED[2]	SD55636 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
_SPEED[3]	SD55638 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE
_TP_CF	SD54690 \$SNS_MEA_T_PROBE_MANUFACTURER
_MT_COMP	SD54691 \$SNS_MEA_T_PROBE_OFFSET
_MT_EC_R[1,5]	SD54695 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD1[0...4]
_MT_EC_R[2,5]	SD54696 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD2[0...4]
_MT_EC_R[3,5]	SD54697 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD3[0...4]
_MT_EC_R[4,5]	SD54698 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD4[0...4]
_MT_EC_R[5,5]	SD54699 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD5[0...4]
_MT_EC_R[6,5]	SD54700 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD6[0...4]
_MT_EC_L[1,5]	SD54705 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN1[0...4]
_MT_EC_L[2,5]	SD54706 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN2[0...4]
_MT_EC_L[3,5]	SD54707 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN3[0...4]
_MT_EC_L[4,5]	SD54708 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN4[0...4]
_MT_EC_L[5,5]	SD54709 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN5[0...4]
_MT_EC_L[6,5]	SD54710 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN6[0...4]

A.4 Comparativa de los parámetros GUD (referidos a las funciones de medida)

GUD hasta la versión 7.5	a partir de DM/DO versión V2.7/V4.4
E_MESS_D	MD51750 \$MNS_J_MEA_M_DIST
E_MESS_D_M	MD51751 \$MNS_J_MEA_M_DIST_MANUELL
E_MESS_D_L	MD51752 \$MNS_J_MEA_M_DIST_TOOL_LENGTH
E_MESS_D_R	MD51753 \$MNS_J_MEA_M_DIST_TOOL_RADIUS
E_MESS_FM	SD55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
E_MESS_F	MD51757 \$MNS_J_MEA_COLL_MONIT_FEED
E_MESS_FZ	MD51758 \$MNS_J_MEA_COLL_MONIT_POS_FEED
E_MESS_CAL_D[2]	MD51770 \$MNS_J_MEA_CAL_RING_DIAM[0...11]
E_MESS_CAL_L[0]	MD51772 \$MNS_J_MEA_CAL_HEIGHT_FEEDAX[0...11]
E_MESS_MT_DR[3]	MD51780 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_RAD[0...5]
E_MESS_MT_DIR[3]	MD51784 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_APPR_AX_DIR[0...5]
E_MESS_SETT[0]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 14
E_MESS_SETT[1]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 15
1) Existen dos juegos de datos, índice 0 y 1, para cada uno de los parámetros SD54670 a 54677. Nota: Para el GIV 2.7/4.4 debe usarse siempre el juego de datos con el índice 1. A partir del GIV 4.5 debe usarse siempre el juego de datos con el índice 0.	

GUD hasta Cycle SW 04.04.00	a partir de Cycle SW 04.04.05.00
_RF	N55640 \$SCS_MEA_FEED_CIRCLE

A.5 Cambios de nombre de programas de ciclos y bloques GUD

Los siguientes programas de medida cambian de nombre o se suprimen a partir de la versión 2.6 de los ciclos de medida:

Nombre del ciclo GUD hasta la versión 7.5	Nombre de ciclo a partir de la versión 2.6
CYC_JMC	Cycle131
CYC_JMA	Cycle132
Cycle198	CUST_MEACYC
Cycle199	CUST_MEACYC
Cycle100	El programa se suprime.
Cycle101	El programa se suprime.
Cycle105	El programa se suprime.
Cycle106	El programa se suprime.
Cycle107	El programa se suprime.
Cycle108	El programa se suprime.
Cycle113	El programa se suprime.
Cycle118	El programa se suprime.
Cycle972	El programa se suprime.
E_SP_NPV	El programa se suprime.
CYC_JM	El programa se suprime.
GUD5	El bloque se suprime.
GUD6	El bloque se suprime.
GUD7	El bloque se suprime.
GUD7_MC	El bloque se suprime.

Anexo

B.1 Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
CNC	Computerized Numerical Control: Control numérico computerizado
DIN	Deutsche Industrie Norm: Norma Industrial Alemana
E/S	Entrada/Salida
GUD	Global User Data: Datos globales del usuario
JOG	Jogging: Manejo convencional para preparación (manual)
DM	Datos de máquina
MKS	Sistema de coordenadas de máquina
NC	Numerical Control: Control numérico (CN)
NCK	Numerical Control Kernel: Núcleo del control numérico con procesamiento de secuencias, margen de desplazamiento, etc.
NCU	Numerical Control Unit: Unidad de hardware del NCK
DO	Decalaje del origen
PLC	Programmable Logic Control: autómata programable
SL	Posición del filo
SW	Software
WKS	Sistema de coordenadas de pieza

Glosario

Borrar trayecto residual

Cuando se tiene que realizar un desplazamiento al punto de medida, se envía una instrucción de desplazamiento al lazo de regulación de posición y el palpador se mueve en sentido al punto donde se va efectuar la medición. Como posición de destino se definirá un punto por detrás del punto de contacto esperado. Tan pronto como el palpador haga contacto, se capta el valor real del eje en el instante de la posición de contacto del palpador, se detienen los ejes y se borra el posible "Trayecto residual" existente.

Cadena cinemática

La cadena cinemática es la descripción de la estructura cinemática de una máquina. Está formada por un número discrecional de elementos conectados entre sí. De una cadena cinemática se pueden derivar subcadenas paralelas. En el control siempre habrá solo una cadena cinemática activa. La cadena cinemática activa empieza por el elemento raíz o root. Una cadena cinemática se define en las coordenadas fijas del sistema de coordenadas mundial.

Cadena de herramientas

La cadena de herramientas es una subcadena de la cadena cinemática y discurre en paralelo a la cadena de piezas. La cadena de herramientas empieza en el elemento root y finaliza en el portaherramientas.

Cadena de piezas

La cadena de piezas es una subcadena de la cadena cinemática y discurre en paralelo a la cadena de herramientas. La cadena de piezas empieza en el elemento root y finaliza en el amarre de pieza.

Calibrado

En el calibrado se detectan los puntos de conmutación del palpador y se guardan en los datos de operador de ciclos a partir de SD 54600.

Control de diferencia dimensional

Se trata de un parámetro de tolerancia que indica que, al alcanzar un límite (S_{DIF}), es probable que la herramienta esté desgastada y se tenga que cambiar. El control de diferencia dimensional no influye en el cálculo del valor de corrección.

Decalaje de origen (DO)

Como resultado de una medición se memoriza la diferencia entre el valor real y teórico en la secuencia de un decalaje cualquiera del origen.

Dentado Hirth

Unión fija, pero separable, entre 2 ejes para, p. ej., enclavar la posición de giro de un eje giratorio. Fue inventada por Albert Hirth a principios del siglo XX.

Desviación de la posición

La desviación de posición (inclinación) describe la diferencia entre el centro del cabezal y el centro de la esfera del palpador, determinado en el calibrado. Se compensa con los ciclos de medida.

Diámetro de la esfera del palpador

Es el diámetro activa de la esfera del palpador. Éste se determina durante el calibrado y se memoriza en los datos del ciclo de medida.

Diferencia real-teórico

Diferencia entre el valor efectivamente medido y el esperado.

Eje de desplazamiento

En determinadas variantes de medición, p. ej. la medida de ángulo en CYCLE998, entre las mediciones en el eje de medición se puede realizar un posicionamiento en otro eje que debe indicarse: el denominado eje de desplazamiento. Esto se tiene que definir en el parámetro `S_MA` con eje de desplazamiento/eje de medición.

Eje de módulo

La posición de módulo del eje constituye información adicional sobre la posición absoluta del eje. Representa de otra forma la posición de destino deseada.

Factor de ponderación para cálculo de valor medio

Con el factor de ponderación `k` se puede influenciar la evaluación de mediciones individuales. De esta manera es posible influenciar el efecto de la última medición a la hora de realizar la corrección de herramienta.

Herramienta de calibrado

Se trata de una herramienta especial (generalmente un pasador cilíndrico) cuyas dimensiones se conocen y que sirve para la determinación exacta de las distancias entre el origen de la máquina y el punto de conmutación del palpador (de herramienta).

Medición de pieza

Para realizar mediciones de pieza se utiliza un palpador a modo de herramienta, con la que se realiza contacto en algún punto de la pieza. La estructura flexible de los ciclos de medida permite realizar mediciones en prácticamente cualquier fresadora o torno.

Medición en JOG

Comprende las siguientes funciones:

- Determinación semiautomática de la geometría de herramienta y almacenamiento en la memoria de corrección de herramienta
- Determinación semiautomática y definición de puntos de referencia, y almacenamiento en la memoria de decalajes de origen

La función se maneja a través de pulsadores de menú y pantallas de entrada.

Medición en un ángulo

Es una variante de medición que sirve para medir un taladro, saliente (eje), ranura o nervio en cualquier ángulo. El recorrido de medición se realiza respetando un cierto ángulo especificado en el WKS.

Medición paralela al eje

Se trata de una variante de medida que sirve para la medición de una pieza paralela al eje, p. ej., de un taladro, un saliente (eje), un rectángulo, etc. El trayecto de medición se recorre paralelamente al eje en el sistema de coordenadas de pieza.

Medición próxima al proceso

En este procedimiento de medición tiene lugar el procesamiento de la señal del palpador directamente en el CN.

Medida diferencial

Medida diferencial significa que el 1.er punto de medida se mide dos veces: una vez con un giro del cabezal de 180 grados (giro del palpador) con respecto a la posición al inicio del ciclo, y una segunda vez con la posición del cabezal que había al principio del ciclo. Este proceso permite el uso de palpadores no calibrados en caso de que no se requiera una alta precisión.

Medir herramienta

En la medición de herramientas se aproxima la herramienta cargada al palpador, que está montado de forma fija o se gira mediante un dispositivo mecánico al área de trabajo. El ciclo de medida almacena automáticamente la geometría de la herramienta en las memorias para corrección de la geometría de la herramienta.

Nombre de herramienta

Nombre de la herramienta en la lista de herramientas.

Palpador monodireccional

Un palpador monodireccional es un palpador que solo se puede desviar en una dirección. Solamente se puede utilizar en fresadoras y centros de mecanizado para realizar mediciones de pieza, y tiene algunas limitaciones.

Palpador multidireccional

Un palpador multidireccional es un palpador que se puede desviar en tres dimensiones.

Posición de ángulo de corrección

Si se utiliza un → palpador monodireccional del tipo 712, es posible que por razones específicas de la máquina sea necesario corregir su posición mediante los datos de herramienta.

Precisión de medición

La precisión de medición que se puede alcanzar depende de los siguientes factores:

- Repetibilidad de la máquina
- Repetibilidad del palpador
- Resolución del sistema de medida

La repetibilidad de las medidas por parte de los controles numéricos, utilizando el sistema "Medición próxima al proceso", es de $\pm 1 \mu\text{m}$.

Punto de conmutación

Los puntos de conmutación del palpador se detectan durante el calibrado y se memorizan en los datos de operador específicos del canal a partir de SD 54600 para el sentido de eje correspondiente.

Ranura de referencia

Es una ranura existente en la zona de trabajo (fija en la máquina) cuya posición exacta se conoce y que sirve para calibrar palpadores de pieza.

Registro de piezas en bruto

En el registro de piezas en bruto se determina, mediante una → medición de pieza, la posición, desviación y decalaje de origen de la misma.

Repetición de la medición en la misma posición

Con el parámetro S_NMSP se puede definir el número de mediciones en el mismo punto. La diferencia entre el valor teórico y el real se calcula como media aritmética.

Subprograma asíncrono

Programa de pieza que se puede iniciar de forma asíncrona (independiente) al estado de programa actual mediante una señal de interrupción (p. ej., señal "Entrada CN rápida").

Superposición

Superposición

Tipo de palpador

Para medir piezas y herramientas se necesita un palpador electrónico "todo o nada" (activado/no activado). Dicho palpador deberá suministrar una modificación de la señal (flanco) cuando conmute.

Los palpadores se distinguen por el número de sentidos de medición:

- Multidireccional (3D, palpador multidireccional)
- Monodireccional (palpador monodireccional)

Tolerancia-límite inferior

Si se mide una desviación como límite inferior de tolerancia (S_{TLL}) que se sitúa en el rango entre "2/3 de la tolerancia de pieza" y el "control de diferencia dimensional", la misma será tomada al 100% como corrección de herramienta, borrándose el valor medio anterior.

Tolerancia-límite superior

Si se mide una desviación como límite superior de tolerancia (S_{TUL}) que se sitúa en el rango entre "2/3 de la tolerancia de pieza" y el "control de diferencia dimensional", la misma será tomada al 100% como corrección de herramienta, borrándose el anterior valor medio.

ToolCarrier

El ToolCarrier se utiliza en aquellas máquinas en las que se puede modificar la orientación entre la herramienta y la pieza. El ToolCarrier es una transformación estática, es decir, la orientación ajustada una vez durante el funcionamiento es fija y no se puede modificar durante el desplazamiento. Debido al cambio de orientación se producen, entre otros, cambios en los componentes longitudinales de herramienta. El ToolCarrier realiza los cálculos precisos para modificar la orientación y el decalaje.

Trayecto de medición

El trayecto de medición DFA indica la distancia entre la posición inicial y la posición de conmutación esperada (posición teórica) del palpador.

Valor empírico

Los valores empíricos sirven para corregir desviaciones constantes que no siguen ninguna tendencia.

Valor medio

El cálculo del valor medio tiene en cuenta la tendencia de las desviaciones geométricas de series en operaciones de mecanizado. Se puede seleccionar el valor para el $\rightarrow$ factor de ponderación k , a partir del cual se genera el valor medio.

El valor medio por sí mismo, no es suficiente para asegurar un estándar de precisión permanente. Para desviaciones constantes que no sigan una tendencia, la desviación dimensional medida se puede compensar mediante un $\rightarrow$ valor empírico.

Valor teórico

Con el procedimiento de medición "Medición próxima al proceso" se le especifica al ciclo una cierta posición como valor teórico donde se aguarda la señal del palpador que hace el contacto.

Variante de medida

Mediante el parámetro S_MVAR se define la variante de medición para el ciclo utilizado. El parámetro puede adoptar para cada ciclo de medida unos determinados valores enteros, cuya validez es comprobada internamente en el ciclo.

Vigilancia de colisión

En los ciclos de medida significa que todos los posicionados intermedios generados a nivel interno del ciclo se vigilan con respecto a la señal de conmutación del palpador. Si el palpador establece contacto, se produce la interrupción inmediata del movimiento y se emite un mensaje de alarma.

Zona de confianza

La zona de confianza S_TSA no tiene influencia alguna sobre el cálculo de la corrección; sirve para fines de diagnóstico. Cuando se alcanza dicho límite, es razonable pensar que el palpador está defectuoso, o que se ha introducido un valor teórico erróneo.

Zona de corrección cero

Esta banda de tolerancia (límite inferior S_TZL) indica el límite máximo para las desviaciones accidentales. Si la diferencia entre los valores real y teórico es menor que la zona de corrección cero, no se realiza la corrección.

Índice alfabético

A

Alcance estándar, 10
Aplicación "Siemens Industry Online Support", 16
Árbol de menú
 tecnología de fresado, 92
Ayuda para ciclos de medida en el editor de programas
(a partir de SW 6.2), 69

C

Cálculo de centro y radio de una circunferencia, 63
Cálculo de la distancia de frenado, 49
Código de matriz de datos, 17
Control de diferencia dimensional, 56
CYCLE116, 63

D

Decalaje de origen (DO), 28
Desviaciones, 52
Determinación de la corrección, 52
Documentación de mySupport, 15

E

Efecto de valores empírico y medio y de parámetros de tolerancia, 60
Enviar feedback, 14
Estrategia de medición, 52

F

Formación, 16

H

Herramienta de calibrado, 45

I

Imagen de resultados de medición, 69

M

Medición de herramientas, 24
Medición de piezas, 23
Medición pieza (Tornear)
 calibración en esfera (CYCLE976), 142
 Calibración Longitud (CYCLE976), 125
 Calibración palpador en ranura (CYCLE973), 103
 Calibración radio en anillo (CYCLE976), 129
 Calibración radio en borde (CYCLE976), 134
 calibración, longitud (CYCLE973), 97
 calibración, radio en superficie (CYCLE973), 100
Medición ampliada, 122
 medición: 1 saliente circular (CYCLE977), 205
Medición: 1 taladro (CYCLE977), 188
 medición: 3 esferas (CYCLE997), 228
 medición: Alinear borde (CYCLE998), 152
 medición: Alinear plano (CYCLE998), 217
 medición: Ángulo cualquiera (CYCLE961), 176
 medición: Borde delantero (CYCLE974), 107
 medición: Caja rectangular (CYCLE977), 181
Medición: Definir borde (CYCLE978), 146
 medición: desviación angular cabezal
 (CYCLE995), 233
 medición: Diámetro exterior (CYCLE974,
 CYCLE994), 115
 medición: Diámetro interior (CYCLE974,
 CYCLE994), 110
 medición: Esfera (CYCLE997), 222
 medición: Esquina rectangular (CYCLE961), 171
 medición: Nervio (CYCLE977), 165
 medición: Ranura (CYCLE977), 159
 medición: Saliente rectangular (CYCLE977), 200
 medición: Segmento circular exterior
 (CYCLE979), 211
 medición: Segmento circular interior
 (CYCLE979), 194
Medir herramienta (fresado)
 calibración: Palpador (CYCLE971), 296
 Medición, fresa (CYCLE971), 303
 medición, herramienta de tornear
 (CYCLE982), 274
Medir herramienta (Tornear)
 calibración palpador (CYCLE982), 268
 medición, broca (CYCLE982), 286
 medición, fresa (CYCLE982), 279
 medición, herramienta de tornear
 (CYCLE982), 274

Medir pieza (fresado)

- calibración en esfera (CYCLE976), 142
- calibración Longitud (CYCLE976), 125
- Calibración palpador en ranura (CYCLE973), 103
- calibración Radio en anillo (CYCLE976), 129
- calibración Radio en borde (CYCLE976), 134
- Calibración radio entre 2 bordes (CYCLE976), 138
- medición: 1 saliente circular (CYCLE977), 205
- medición: 1 taladro (CYCLE977), 188
- medición: 3 esferas (CYCLE997), 228
- medición: Alinear borde (CYCLE998), 152
- medición: Alinear plano (CYCLE998), 217
- medición: Ángulo cualquiera (CYCLE961), 176
- medición: Caja rectangular (CYCLE977), 181
- Medición: Definir borde (CYCLE978), 146
- medición: desviación angular cabezal (CYCLE995), 233
- medición: Esfera (CYCLE997), 222
- medición: Esquina rectangular (CYCLE961), 171
- Medición: Medir cinemática completa (CYCLE9960), 237
- medición: Nervio (CYCLE977), 165
- medición: Ranura (CYCLE977), 159
- medición: Saliente rectangular (CYCLE977), 200
- medición: Segmento circular exterior (CYCLE979), 211
- medición: Segmento circular interior (CYCLE979), 194

O

OpenSSL, 18

P

Páginas web de terceros, 10

Palpador, 34

- Palpador de herramienta, 34
- palpador de pieza, 35
- palpador en estrella, 37
- palpador en L, 37
- palpador monodireccional, 36
- palpador multidireccional, 36

Palpador de pieza, 38

Palpadores utilizables, 34

Parámetros de ciclo de medida

- CYCLE961, 336
- CYCLE971, 353
- CYCLE973, 315
- CYCLE974, 317
- CYCLE976, 324

CYCLE977, 332

CYCLE978, 326

CYCLE979, 338

CYCLE982, 350

CYCLE994, 321

CYCLE995, 344

CYCLE996, 346

CYCLE9960, 348

CYCLE997, 342

CYCLE998, 329

Parámetros de resultados, 94

Parámetros para control del resultado de medición y corrección, 55

Posición inicial/teórica, 48

Precisión de medición, 49

Product Support, 16

Programa de usuario

- antes de la ejecución de la medición, 68

Promediado, 52

Puntos de referencia en máquina y pieza, 28

R

Reglamento general de protección de datos, 18

S

Siemens Industry Online Support

- App, 16

SINUMERIK, 9

T

Technical Support, 16

Tolerancia-límite inferior, 56

Tolerancia-límite superior, 56

V

Valor medio, 52

Velocidad de medición, 48

Z

Zona de confianza, 55

Zona de corrección cero, 57