

SIEMENS

SINUMERIK

SINUMERIK 840D sl / 828D Cykle pomiarowe

Podręcznik programowania

Słowo wstępne

Podstawowe wskazówki
bezpieczeństwa

1

Opis

2

Warianty pomiaru

3

Listy parametrów

4

Zmiany od wersji
oprogramowania cykli 4.4

A

Aneks

B

Obowiązuje dla:

Sterowanie
SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D
Oprogramowanie
Wersja oprogramowania CNC 4.8 SP3

08/2018

6FC5398-4BP40-6NA2

Wskazówki prawne

Koncepcja wskazówek ostrzeżeń

Podręcznik zawiera wskazówki, które należy bezwzględnie przestrzegać dla zachowania bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód materialnych. Wskazówki dot. bezpieczeństwa oznaczono trójkątnym symbolem, ostrzeżenia o możliwości wystąpienia szkód materialnych nie posiadają trójkątnego symbolu ostrzegawczego. W zależności od opisywanego stopnia zagrożenia, wskazówki ostrzegawcze podzielono w następujący sposób.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych **grozi** śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

OSTRZEŻENIE

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych **może** grozić śmiercią lub odniesieniem ciężkich obrażeń ciała.

OSTROŻNIE

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych może spowodować lekkie obrażenia ciała.

UWAGA

oznacza, że nieprzestrzeganie tego typu wskazówek ostrzegawczych może spowodować szkody materialne.

W wypadku możliwości wystąpienia kilku stopni zagrożenia, wskazówkę ostrzegawczą oznaczono symbolem najwyższego z możliwych stopnia zagrożenia. Wskazówka oznaczona symbolem ostrzegawczym w postaci trójkąta, informująca o istniejącym zagrożeniu dla osób, może być również wykorzystana do ostrzeżenia przed możliwością wystąpienia szkód materialnych.

Wykwalifikowany personel

Produkt /system przynależny do niniejszej dokumentacji może być obsługiwany wyłącznie przez **personel wykwalifikowany** do wykonywania danych zadań z uwzględnieniem stosownej dokumentacji, a zwłaszcza zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i ostrzegawczych. Z uwagi na swoje wykształcenie i doświadczenie wykwalifikowany personel potrafi podczas pracy z tymi produktami / systemami rozpoznać ryzyka i unikać możliwych zagrożeń.

Zgodne z przeznaczeniem używanie produktów firmy Siemens

Przestrzegać następujących wskazówek:

OSTRZEŻENIE

Produkty firmy Siemens mogą być stosowane wyłącznie w celach, które zostały opisane w katalogu oraz w załączonej dokumentacji technicznej. Polecenie lub zalecenie firmy Siemens jest warunkiem użycia produktów bądź komponentów innych producentów. Warunkiem niezawodnego i bezpiecznego działania tych produktów są prawidłowe transport, przechowywanie, ustawienie, montaż, instalacja, uruchomienie, obsługa i konserwacja. Należy przestrzegać dopuszczalnych warunków otoczenia. Należy przestrzegać wskazówek zawartych w przynależnej dokumentacji.

Znaki towarowe

Wszystkie produkty oznaczone symbolem ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Pozostałe produkty posiadające również ten symbol mogą być znakami towarowymi, których wykorzystywanie przez osoby trzecie dla własnych celów może naruszać prawa autorskie właściciela danego znaku towarowego.

Wykluczenie od odpowiedzialności

Treść drukowanej dokumentacji została sprawdzona pod kątem zgodności z opisywanym w niej sprzętem i oprogramowaniem. Nie można jednak wykluczyć pewnych rozbieżności i dlatego producent nie jest w stanie zagwarantować całkowitej zgodności. Informacje i dane w niniejszej dokumentacji poddawane są ciągłej kontroli. Poprawki i aktualizacje ukazują się zawsze w kolejnych wydaniach.

Słowo wstępne

Dokumentacja SINUMERIK

Dokumentacja SINUMERIK jest podzielona na następujące kategorie:

- Dokumentacja ogólna/katalogi
- Dokumentacja użytkownika
- Dokumentacja producenta/serwisowa

Dalsze informacje

Pod adresem (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/108464614>) znajdują się informacje na temat:

- Zamawiania dokumentacji/Wykaz publikacji
- Dodatkowe linki do pobierania dokumentacji
- Korzystania z dokumentacji online (szukanie i przeglądanie podręczników/informacji)

W przypadku pytań do dokumentacji technicznej (np. propozycje, korekty) należy wysłać e-mail na następujący adres (<mailto:docu.motioncontrol@siemens.com>).

mySupport/Dokumentation

Pod adresem (<https://support.industry.siemens.com/My/ww/en/documentation>) znajdują się informacje, w jaki sposób można indywidualnie zestawiać dokumentację na bazie zasobów Siemens i dopasowywać je do własnej dokumentacji maszyny.

Szkolenie

Pod adresem (<http://www.siemens.com/sitrain>) znajdują się informacje centrum szkoleniowego SITRAIN - szkolenia w zakresie produktów, systemów i rozwiązań techniki automatyzacyjnej Siemens.

FAQs

Najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronach Service&Support w zakładce Produkt Support (<https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/ps/faq>).

SINUMERIK

Informacje dot. SINUMERIK można znaleźć pod następującym adresem (<http://www.siemens.com/sinumerik>).

Adresaci

Niniejszy podręcznik programowania jest przeznaczony dla programistów obrabiarek z oprogramowaniem SINUMERIK Operate.

Korzyści

Podręcznik programowania umożliwia adresatom projektowanie, pisanie i testowanie programów i softwareowych interfejsów graficznych oraz usuwanie błędów.

Zakres standardowy

W niniejszej dokumentacji opisano działanie zakresu standardowego. Uzupełnienia albo zmiany, które zostały dokonane przez producenta maszyny, są przez niego dokumentowane.

W sterowaniu mogą być możliwe do realizacji dalsze funkcje, nie opisane w niniejszej dokumentacji. Nie ma jednak roszczenia do tych funkcji w przypadku dostawy nowego sterowania albo wykonania usługi serwisowej.

Ze względu na przejrzystość, dokumentacja nie zawiera również wszystkich informacji szczegółowych dot. wszystkich typów produktu i może nie uwzględniać każdego przypadku ustawienia, pracy i utrzymania.

Wsparcie techniczne

Właściwe dla krajów numery telefonów doradztwa technicznego można znaleźć w internecie na stronie (<https://support.industry.siemens.com/sc/ww/en/sc/2090>) w zakładce „Kontakt”.

Spis treści

	Słowo wstępne.....	3
1	Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa.....	9
1.1	Ogólne wskazówki bezpieczeństwa.....	9
1.2	Gwarancja i odpowiedzialność za przykłady aplikacyjne.....	10
1.3	Industrial Security.....	11
2	Opis.....	13
2.1	Podstawy.....	13
2.2	Warunki ogólne.....	15
2.3	Zachowanie się przy szukaniu bloku, pracy próbnej, teście programu, symulacji.....	16
2.4	Punkty odniesienia na maszynie i obrabianym przedmiocie.....	18
2.5	Definicja płaszczyzn, typy narzędzi.....	20
2.6	Sondy pomiarowe, które można stosować.....	24
2.7	Sonda pomiarowa, element kalibracyjny, narzędzie kalibracyjne.....	28
2.7.1	Pomiar obrabianych przedmiotów na frezarkach i centrach obróbczych.....	28
2.7.2	Pomiar narzędzi na frezarkach i centrach obróbczych.....	29
2.7.3	Pomiar obrabianych przedmiotów na tokarkach.....	31
2.7.4	Pomiar narzędzi na tokarkach.....	34
2.8	Zasada pomiaru.....	37
2.9	Strategia pomiaru przy pomiarze obrabianego przedmiotu z korekcją narzędzia.....	42
2.10	Parametry do kontroli wyniku pomiaru i korekcji.....	46
2.11	Działanie wartości doświadczalnej, wartości średniej i parametru tolerancji.....	51
2.12	Strategia korekcji narzędzia.....	53
2.12.1	Strategia korekcji dla korekcji narzędzia przy pomiarze przedmiotu obrabianego związana z grupami narzędzi (narzędzia siostrzane).....	53
2.13	Programy pomocnicze cykli pomiarowych.....	54
2.13.1	CYCLE116: obliczenie punktu środkowego i promienia okręgu.....	54
2.13.2	CYCLE119: Cykl obliczeniowy do określenia położenia przestrzennego.....	57
2.13.3	CUST_MEACYC: Program użytkownika przed/po wykonaniu pomiaru.....	59
2.14	Funkcje dodatkowe.....	61
2.14.1	Obsługa cykli pomiarowych w edytorze programów.....	61
2.14.2	Wyświetlanie pól wyników pomiarów.....	61
2.14.3	Protokołowanie.....	65
2.14.3.1	Informacje ogólne.....	65
2.14.3.2	Cykl sterowania CYCLE150.....	66
2.14.3.3	Protokół "Ostatni pomiar".....	70
2.14.3.4	Protokół standardowy.....	71
2.14.3.5	Protokół użytkownika.....	72

2.14.3.6	Wyświetlenie protokołu użytkownika w formie okna wyniku pomiaru.....	76
2.14.3.7	Postępowanie przy szukaniu, symulacji i w przypadku wielu kanałów.....	78
3	Warianty pomiaru.....	79
3.1	Warunki ogólne.....	79
3.1.1	Przegląd cykli pomiarowych.....	79
3.1.2	Wybór wariantów pomiaru poprzez przyciski programowe (Toczenie).....	81
3.1.3	Wybór wariantów pomiaru poprzez przyciski programowe (Frezowanie).....	84
3.1.4	Parametry wyników.....	86
3.2	Pomiar obrabianego przedmiotu (toczenie).....	88
3.2.1	Informacje ogólne.....	88
3.2.2	Kompensacja sondy pomiarowej - długość (CYCLE973).....	89
3.2.3	Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na płaszczyźnie (CYCLE973).....	92
3.2.4	Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja w rowku (CYCLE973).....	95
3.2.5	Pomiar przy toczeniu - Krawędź przednia (CYCLE974).....	100
3.2.6	Pomiar Toczenie - Średnica wewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994).....	103
3.2.7	Pomiar Toczenie - Średnica zewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994).....	108
3.2.8	Pomiar rozszerzony.....	114
3.3	Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie).....	116
3.3.1	Informacje ogólne.....	116
3.3.2	Kompensacja sondy pomiarowej - Długość (CYCLE976).....	117
3.3.2.1	Funkcja.....	117
3.3.2.2	Wywołanie wariantu pomiaru.....	119
3.3.2.3	Parametr.....	119
3.3.2.4	Parametry wyników.....	121
3.3.3	Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na pierścieniu (CYCLE976).....	121
3.3.4	Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na krawędzi (CYCLE976).....	126
3.3.5	Kompensacja sondy pomiarowej - zaokrąglenie między 2 krawędziami (Cycle976).....	129
3.3.5.1	Funkcja.....	129
3.3.5.2	Wywołanie wariantu pomiaru.....	131
3.3.5.3	Parametry wyników.....	133
3.3.6	Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja na kuli (CYCLE976).....	134
3.3.7	Odległość krawędzi - Ustawienie krawędzi (CYCLE978).....	137
3.3.8	Odległość krawędzi - Zorientowanie krawędzi (CYCLE998).....	143
3.3.9	Odległość krawędzi - Rowek (CYCLE977).....	150
3.3.10	Odległość krawędzi - Wypust (CYCLE977).....	155
3.3.11	Naroże - Naroże prostokątne (CYCLE961).....	161
3.3.12	Naroże - Naroże dowolne (CYCLE961).....	166
3.3.13	Otwór - Kieszka prostokątna (CYCLE977).....	173
3.3.14	Otwór - 1 otwór (CYCLE977).....	178
3.3.15	Otwór - Wewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979).....	184
3.3.16	Czop - Czop prostokątny (CYCLE977).....	190
3.3.17	Czop - 1 czop kołowy (CYCLE977).....	195
3.3.18	Czop - Zewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979).....	201
3.3.19	3D - Zorientowane płaszczyzny (CYCLE998).....	207
3.3.20	3D - Kula (CYCLE997).....	212
3.3.21	3D - 3 kule (CYCLE997).....	217
3.3.22	3D - Odchylenie katowe wrzeciona (CYCLE995).....	222
3.3.23	3D - Kinematyka (CYCLE996).....	226
3.3.24	Rozszerzenie cyklu CYCLE966.....	245
3.3.24.1	Sprawdzenie średnicy kulki.....	245

3.3.24.2	Normalizowanie wektorów osi obrotowych V1 i V2.....	245
3.3.24.3	Kompensacja orientacji osi obrotowej za pomocą VCS i CYCLE996.....	246
3.3.25	Kompletny pomiar kinematyki (CYCLE9960).....	247
3.3.25.1	Funkcja.....	247
3.3.25.2	Montaż kuli kalibracyjnej.....	249
3.3.25.3	Okno wyniku pomiaru.....	252
3.3.25.4	Kompensacja na kuli kalibracyjnej.....	254
3.3.25.5	Obejście kuli kalibracyjnej.....	254
3.3.25.6	Granice tolerancji.....	255
3.3.25.7	Ustawienie wartości stałej (normowanie).....	255
3.3.25.8	Parametr.....	257
3.3.26	3D - pomiar na maszynie z transformacją orientacji.....	259
3.3.27	Pomiar za pomocą niespozycjonowanej sondy pomiarowej.....	260
3.3.27.1	Wrzeczono bez funkcji SPOS.....	260
3.3.27.2	Sonda pomiarowa ze stałym położeniem na maszynie.....	261
3.4	Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami.....	263
3.4.1	Pomiar przedmiotów obrabianych na frezarko-tokarkach.....	263
3.4.2	Pomiar przedmiotów obrabianych na tokarko-frezarkach.....	263
3.4.2.1	Ustawienie wartości przełączenia	264
3.4.2.2	Ciągłość stosowania sondy pomiarowej 3D typu 710.....	264
3.5	Pomiar narzędzia (toczenie).....	266
3.5.1	Informacje ogólne.....	266
3.5.2	Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982).....	269
3.5.3	Narzędzie tokarskie (CYCLE982).....	274
3.5.4	Frez (CYCLE982).....	278
3.5.5	Wiertło (CYCLE982).....	286
3.5.6	Pomiar narzędzia z orientowalnym nośnikiem narzędzi.....	292
3.6	Pomiar narzędzia (frezowanie).....	294
3.6.1	Informacje ogólne.....	294
3.6.2	Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971).....	296
3.6.3	Frez lub wiertło (CYCLE971).....	303
3.6.3.1	Pomiar przy zatrzymanym wrzecionie.....	308
3.6.3.2	Pomiar przy obracającym się wrzecionie.....	308
3.6.3.3	Kontrola poszczególnych ostrzy.....	310
3.6.3.4	Wywołanie wariantu pomiaru freza.....	312
3.6.3.5	Wywołanie wariantu pomiaru freza.....	312
3.6.3.6	Parametr.....	313
3.6.3.7	Parametry wyników.....	314
3.6.3.8	Pomiar narzędzia na maszynie z kombinowanymi technologiami.....	315
4	Listy parametrów.....	317
4.1	Przegląd parametrów cykli pomiarowych.....	317
4.1.1	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE973.....	317
4.1.2	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE974.....	319
4.1.3	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE994.....	322
4.1.4	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE976.....	325
4.1.5	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE978.....	327
4.1.6	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE998.....	330
4.1.7	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE977.....	333
4.1.8	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE961.....	337
4.1.9	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE979.....	339

4.1.10	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE997.....	342
4.1.11	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE995.....	345
4.1.12	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE996.....	347
4.1.13	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE982.....	350
4.1.14	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE971.....	353
4.1.15	Parametry cyklu pomiarowego CYCLE150.....	356
4.2	Parametry dodatkowe.....	358
4.3	Dodatkowe parametry wyników.....	360
4.4	Parametry.....	361
A	Zmiany od wersji oprogramowania cykli 4.4.....	363
A.1	Przyporządkowanie parametrów cykli pomiarowych do parametrów MEA_FUNCTION_MASK.....	363
A.2	Zmiany w danych maszynowych i ustawczych od w. opr. 4.4.....	366
A.3	Przegląd sumaryczny zmienionych danych maszynowych i danych ustawczych cykli.....	367
A.4	Porównanie parametrów GUD (w odniesieniu do funkcji pomiarowych).....	369
A.5	Zmiany nazw programów cykli i modułów GUD.....	373
B	Aneks.....	375
B.1	Skróty.....	375
B.2	Przegląd dokumentacji.....	376
	Glosariusz.....	377
	Indeks.....	383

Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa

1.1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

 OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia przez nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i pozostałego ryzyka
W przypadku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i pozostałego ryzyka w przynależnej dokumentacji sprzętu mogą wystąpić wypadki z ciężkimi uszkodzeniami ciała albo skutkiem śmiertelnym.
• Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w dokumentacji sprzętu. • Przy ocenie ryzyka należy uwzględnić pozostałe ryzyko.

 OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe działania maszyny wskutek błędnej albo zmienionej parametryzacji
W wyniku błędnej lub zmienionej parametryzacji mogą wystąpić w maszynie błędne funkcje, które mogą prowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.
• Należy chronić parametryzację przed nieuprawnionym dostępem. • Należy skontrolować możliwe awarie przez odpowiednie środki (np. EMERGENCY-STOP lub EMERGENCY-OFF).

1.2 Gwarancja i odpowiedzialność za przykłady aplikacyjne

Przykłady aplikacyjne nie mają charakteru wiążącego i nie są kompletne pod względem konfiguracji i wyposażenia oraz wszelkich innych ewentualności. Przykłady aplikacyjne nie przedstawiają rozwiązań specyficznych dla klienta, lecz stanowią jedynie pomoc w przypadku standardowych zadań.

Użytkownik odpowiada za stosowanie opisanego produktu zgodnie z przeznaczeniem. Przykłady aplikacyjne nie zwalniają z obowiązku bezpiecznego obchodzenia się podczas używania, instalacji, obsługi i serwisowania.

1.3 Industrial Security

Uwaga

Industrial Security

Siemens oferuje produkty i rozwiązania w zakresie funkcji Industrial Security, które pomagają w zapewnieniu bezpiecznego działania urządzeń, systemów, maszyn i sieci.

W celu zabezpieczenia urządzeń, systemów, maszyn i sieci przed cyberniebezpieczeństwami konieczne jest globalne wdrożenie koncepcji Industrial Security (i jej utrzymanie), która odpowiada aktualnemu stanowi techniki. Produkty i rozwiązania firmy Siemens stanowią tylko jeden element takiej koncepcji.

Klient jest odpowiedzialny za zapobieganie przed nieuprawnionym dostępem do swoich urządzeń, systemów, maszyn i sieci. Systemy, maszyny i komponenty powinny być połączone z siecią firmową lub internetem tylko, jeśli jest to konieczne; należy wówczas zastosować odpowiednie środki ochrony (np. firewall lub segmentacja sieci).

Należy także przestrzegać zaleceń firmy Siemens dotyczących odpowiednich środków ochrony. Dalsze informacje dotyczące Industrial Security można znaleźć pod adresem:

Industrial Security (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

Produkty i rozwiązania firmy Siemens są stale rozwijane, by uczynić je jeszcze bezpieczniejszymi. Firma Siemens wyraźnie zaleca przeprowadzanie aktualizacji, w razie ich dostępności, i korzystanie zawsze tylko z aktualnej wersji produktu. Korzystanie z nieaktualnych lub nieobsługiwanych już wersji zwiększa ryzyko cyberniebezpieczeństw.

Aby otrzymywać na bieżąco informacje o aktualizacjach produktu, należy zgłosić chęć otrzymywania Siemens Industrial Security RSS Feed na stronie:

Industrial Security (<http://www.siemens.com/industrialsecurity>)

Dalsze informacje znajdują się w internecie na stronie:

Podręcznik projektowania Industrial Security (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/108862708>)



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne warunki pracy w wyniku manipulacji w oprogramowaniu

Manipulacje w oprogramowaniu np. wirusy, konie trojańskie, programy szpiegujące lub robaki mogą powodować niebezpieczne warunki pracy urządzenia, które mogą prowadzić do śmierci, ciężkich obrażeń ciała i szkód materialnych.

- Należy aktualizować oprogramowanie.
- Należy zintegrować komponenty automatyki i komponenty napędowe w całościową koncepcję Industrial Security urządzenia lub maszyny zgodnie z najnowszym stanem techniki.
- Wziąć pod uwagę wszystkie produkty używane w całościowej koncepcji Industrial Security.
- Należy chronić pliki na wymiennych nośnikach pamięci przed złośliwym oprogramowaniem podejmując odpowiednie środki ochrony, np.: program antywirusowy.
- Zabezpieczyć napęd przed nieautoryzowanymi zmianami, aktywując funkcję przekształtnika „Ochrona Know-how”.

Opis

2.1 Podstawy


Informacje ogólne

Cykle pomiarowe są ogólnymi podprogramami do wykonywania określonych zadań pomiarowych, które można poprzez parametry dopasowywać do konkretnego zadania.


Ogólnie przy pomiarach rozróżnia się

- pomiar narzędzia i
- pomiar obrabianego przedmiotu.

Pomiar obrabianego przedmiotu

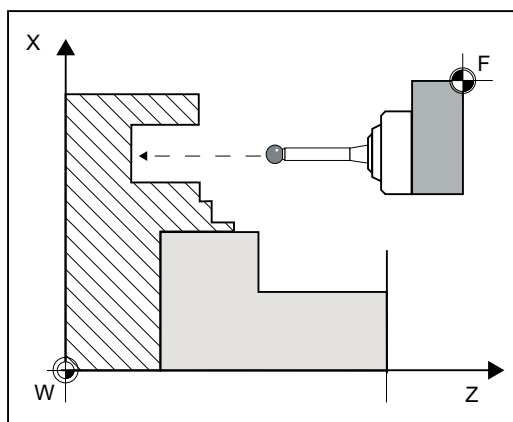

Pomiar obrabianego przedmiotu, przykład dla toczenia

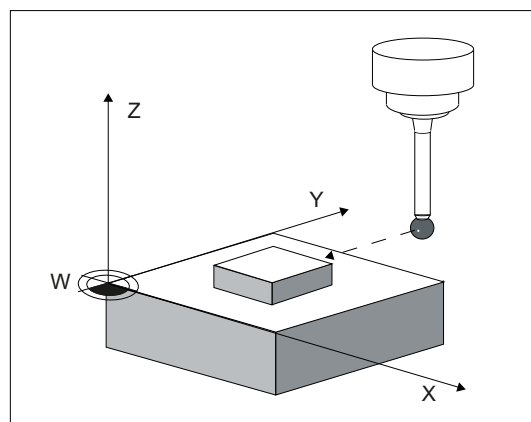


Pomiar obrabianego przedmiotu, przykład dla frezowania

W celu wykonania pomiaru sonda jest tak jak narzędzie dosuwana do zamocowanego obrabianego przedmiotu i są określone mierzone wartości. Dzięki elastycznej budowie cykli pomiarowych można wykonywać prawie wszystkie zadania pomiarowe występujące na frezarce lub tokarce.


Wynik pomiaru obrabianego przedmiotu można do wyboru stosować następująco:

- Korekcja w przesunięciu punktu zerowego
- Automatyczna korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Pomiar narzędzia

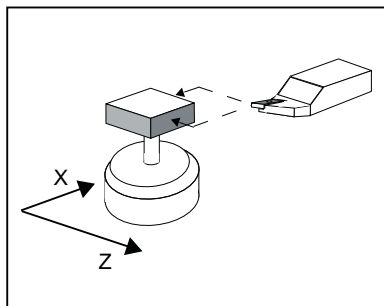

Pomiar narzędzia, przykład dla narzędzia to-
karskiego

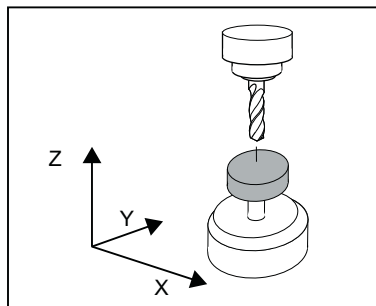

Pomiar narzędzia, przykład dla wiertła

Przy pomiarze narzędzia założone narzędzie jest dosuwane do sondy pomiarowej i są określone mierzone wartości. Sonda pomiarowa jest zamontowana w stałym miejscu lub poprzez urządzenie mechaniczne wprowadzana do przestrzeni roboczej. Określona geometria narzędzia jest wpisywana do przynależnego zestawu danych korekcyjnych narzędzia.

2.2 Warunki ogólne

Aby móc stosować cykle pomiarowe, muszą być spełnione określone warunki. Są one szczegółowo opisane w Podręczniku uruchomienia *SINUMERIK 840D sl Oprogramowanie podstawowe i oprogramowanie obsługi*.

Proszę sprawdzić warunki na podstawie następującej listy kontrolnej:

- **Maszyna**
 - Wszystkie osie maszyny są zaprojektowane zgodnie z DIN 66217.
 - Dane maszynowe zostały dopasowane.
- **Pozycja wyjściowa**
 - Nastąpiło bazowanie do punktów odniesienia.
 - Ruch do pozycji startowej można wykonać bez kolizji na drodze interpolacji prostoliniowej.
- **Funkcje wyświetlania cykli pomiarowych**

Do wyświetlania pól wyników pomiarów i obsługi cykli pomiarowych jest wymagane HMI/TCU albo HMI/PCU.
- **Przy programowaniu należy przestrzegać:**
 - Wybór korekcji promienia narzędzia jest przed wywołaniem cofnięty (G40).
 - Cykl jest wywoływany co najpóźniej na 5. poziomie programu.
 - Pomiar jest możliwy również w systemie miar odmiennym od podstawowego (z przełączanymi danymi technologicznymi).
W przypadku **metrycznego** systemu podstawowego z aktywnym G70, G700.
W systemie podstawowym bazującym na **calach** z aktywnym G71, G710.

Literatura

Informacje uzupełniające do niniejszej dokumentacji można znaleźć w następujących podręcznikach:

- Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK 840D sl Oprogramowanie podstawowe i oprogramowanie obsługi*
 - /IM9/ SINUMERIK Operate
- /PG/, Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy*
- /FB1/, Podręcznik działania *Funkcje podstawowe*
- /FB2/, Podręcznik działania *Funkcje rozszerzające*
- /FB3/, Podręcznik działania *Funkcje specjalne*

2.3 Zachowanie się przy szukaniu bloku, pracy próbnej, teście programu, symulacji

Funkcja

Cykle pomiarowe są pomijane podczas wykonywania, gdy jest aktywny jeden z następujących trybów wykonywania:

- "Praca próbna" (\$P_DRYRUN=1)
- "Test programu" (\$P_ISTEST=1)
- "Szukanie bloku" (\$P_SEARCH=1), tylko gdy \$A_PROTO=0.

Symulacja, symulacja w czasie rzeczywistym

Ustawienie cykli pomiarowych dla symulacji

Dane ustawcze SD55618 \$SCS_MEA_SIM_ENABLE

= 0: Cykle pomiarowe zostaną zakończone bez ich wykonania.

= 1: Cykle pomiarowe przebiegają dalej.

Rozróżnia się następujące warianty symulacji:

-Symulacja w edytorze HMI Operate:

Wyświetlane są ruchy postępowe.

Wyniki pomiarów oraz wyświetlenie wyników pomiarów są niedostępne.

-SinuTrain

Wyniki pomiarów oraz wyświetlenie wyników są dostępne.

Za pomocą symulacji w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane ruchy postępowe.

-W przypadku systemów, które pracują tylko z osiami symulowanymi (np. maszyna wirtualna, NCU w zastosowaniu Testrack)

Wyniki pomiarów oraz wyświetlenie wyników są dostępne.

Za pomocą symulacji w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane ruchy postępowe.

W przypadku symulacji w SinuTrain z osiami symulowanymi należy uwzględnić następujące parametry:


Gdy MD13230 \$MN_MEAS_PROBE_SOURCE = 1 do 8,

to MD10360 \$MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS >= ustawić na 1!

SD55619 \$SCS_MEA_SIM_MEASURE_DIFF = wprowadzenie symulowanej różnicy pomiaru

Cykle pomiarowe i wyniki pomiarów w środowisku symulowanym (SinuTrain) służą do programowania podczas szkoleń lub do celów szkoleniowych w przypadku gdy nie jest dostępna realna maszyna. Wyniki pomiarów zawierają także wartości "symulowane", różnią się one o wartość ustaloną w MD13231 MEAS_PROBE_OFFSET, ale mogą one na nie wpływać.

2.3 Zachowanie się przy szukaniu bloku, pracy próbnej, teście programu, symulacji

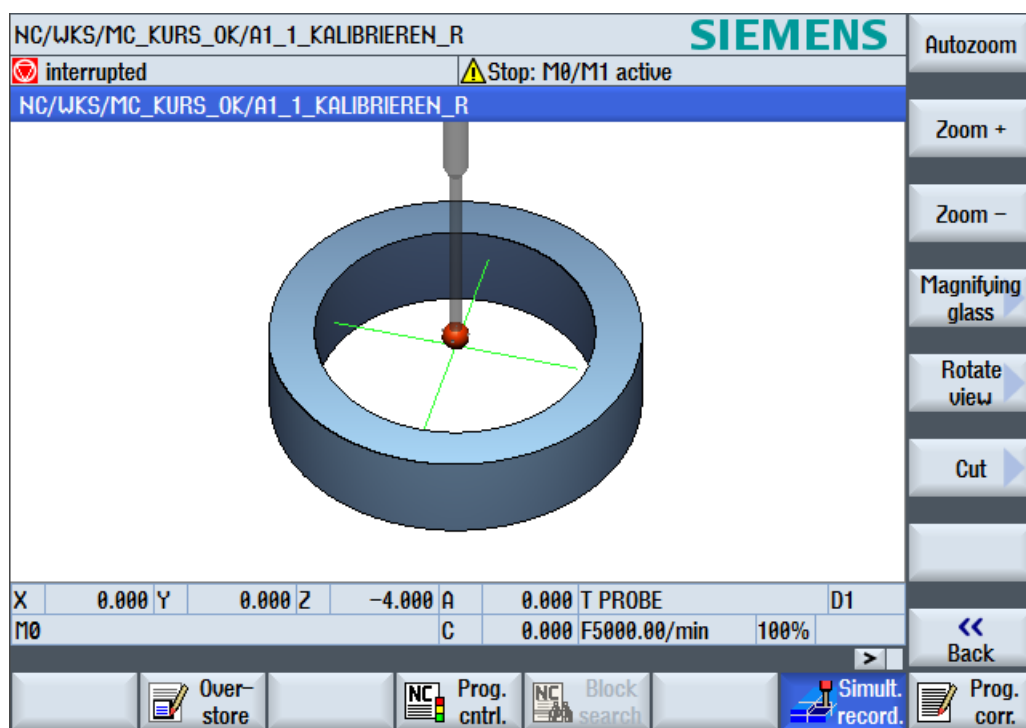

Rysunek 2-1 Symulacja pomiaru

2.4 Punkty odniesienia na maszynie i obrabianym przedmiocie.

Informacje ogólne

W zależności od zadania pomiarowego wyniki pomiaru mogą być wymagane w układzie współrzędnych maszyny (MKS) albo w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS).


Np. : Określenie długości narzędzia może być korzystne w układzie współrzędnych maszyny.

Pomiar wymiarów przedmiotu obrabianego następuje w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego.

Gdzie:

- M = punkt zerowy maszyny w MKS
- W = punkt zerowy przedmiotu obrabianego w WKS
- F = punkt odniesienia narzędzia

Punkty odniesienia

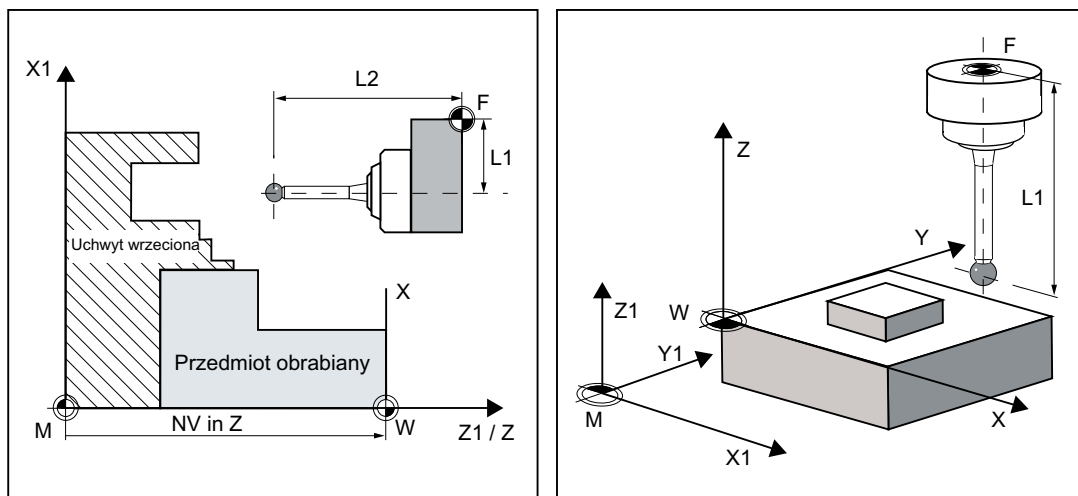

Jako **wartość rzeczywista maszyny** definiowana jest pozycja punktu odniesienia narzędzia F w układzie współrzędnych maszyny o punkcie zerowym M.

Jako **wartość rzeczywista przedmiotu obrabianego** wyświetlana jest pozycja wierzchołka/ostrza aktywnego narzędzia w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego o punkcie zerowym W. W przypadku sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych można jako ostrze narzędzia ustalić środek albo wierzchołek kuli sondy pomiarowej.

Przesunięcie punktu zerowego (PPZ) charakteryzuje położenie punktu zerowego W przedmiotu obrabianego w układzie współrzędnych maszyny.

Przesunięcia punktu zerowego (PPZ) zawierają składowe: przesunięcie, obrót, odbicie lustrzane i współczynnik skali (tylko globalne bazowe przesunięcie punktu zerowego nie zawiera obrotu).

Rozróżnia się bazę, przesunięcie punktu zerowego (G54 ... G599) i programowane przesunięcie punktu zerowego. Obszar bazy zawiera dalsze obszary składowe, jak globalne bazowe przesunięcie punktu zerowego, specyficzne dla kanału bazowe przesunięcie punktu zerowego i zależne od zaprojektowania przesunięcia punktu zerowego (np. odniesienie stołu obrotowego albo odniesienie bazowe).

Wymienione przesunięcia punktu zerowego działają w powiązaniu jako łańcuch i dają w rezultacie układ współrzędnych przedmiotu obrabianego.

W przypadku „Korekcji w przesunięciu punktu zerowego” w połączeniu z cyklami pomiarowymi rozróżniane są dwa przypadki.

Korekcja w przesunięciu zgrubnym:

określona zostanie wartość absolutna między punktem zerowym maszyny a zmierzonym punktem zerowym przedmiotu obrabianego. W przypadku tego przesunięcia składowe zgrubne wybranego przesunięcia punktu zerowego zostają zapisane, a składowe przesunięcia dokładnego skasowane.

Korekcja w przesunięciu dokładnym:

różnica pomiaru zostanie zapisana jako składowe przesunięcie dokładnego wybranego przesunięcia punktu zerowego i działa addytywnie do składowych zgrubnych.

Aktywowanie okna wprowadzania korekcji punktu zerowego zgrubnie/dokładnie następuje w masce cykli automat. za pomocą SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE, Bit 10 = 1.

Uwaga

Współczynniki skali o wartości różnej od "1" nie są obsługiwane przez cykle pomiarowe! Lustrzane odbicia są dopuszczalne tylko w przypadku wrzecion przechwytyjących na tokarkach.

Układ współrzędnych maszyny i układ współrzędnych przedmiotu obrabianego można oddzielnie ustawiać lub programować w calowym albo metrycznym systemie miar.

Uwaga

Transformacja

- Pomiar przedmiotu obrabianego
Pomiary przedmiotów obrabianych następują zawsze w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego. Wszystkie opisy dotyczące pomiaru przedmiotu obrabianego odnoszą się do niego.
 - Pomiar narzędzia
Przy pomiarach narzędzi z włączoną transformacją kinematyczną rozróżnia się **bazowy układ współrzędnych** i **układ współrzędnych maszyny**.
Przy wyłączonej transformacji kinematycznej nie ma potrzeby takiego rozróżnienia. Wszystkie poniższe opisy pomiarów narzędzi zakładają wyłączonej transformację kinematyczną i dlatego odnoszą się do układu współrzędnych maszyny.
-

2.5 Definicja płaszczyzn, typy narzędzi

Przy mierzeniu w technologii frezowania mogą być wybrane płaszczyzny obróbki G17, G18 albo G19.

Przy mierzeniu w technologii toczenia musi być wybrana płaszczyzna obróbki G18.


Przy pomiarach narzędzi są dopuszczalne następujące typy narzędzi:

- frezy typu 1...
- wiertła typu 2...
- narzędzia tokarskie typu 5...

Przy pomiarze przedmiotu obrabianego są dopuszczalne następujące typy narzędzi:

- Sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego podczas frezowania: Typy sond 710, 712, 713, 714
 - Sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego podczas toczenia: Typ sondy 580 dla tokarek bez rozszerzonej technologii frezowania, w przeciwnym razie typ 710
- Patrz "Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami (Strona 263)".

Frezowanie

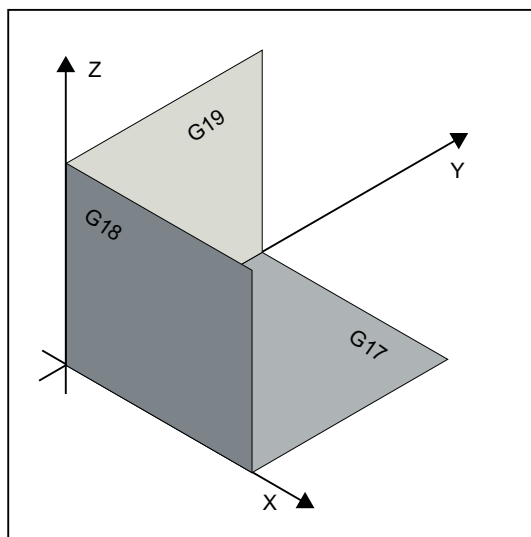


W zależności od typu narzędzia, długości narzędzia są przyporządkowane do osi następująco:

	działa w ...	Płaszczyzna G17	Płaszczyzna G18	Płaszczyzna G19
	Typ narzędzia:	1xy / 2xy / 710		
Długość 1	1. oś płaszczyzny:	Z	Y	X
Długość 2	2. oś płaszczyzny:	Y	X	Z
Długość 3	3. oś płaszczyzny:	X	Z	Y


Uwaga

Podczas przyporządkowywania długości narzędzi należy uwzględnić ustawienia w następujących danych ustawczych

- SD42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST
- SD42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST_T
- SD42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE

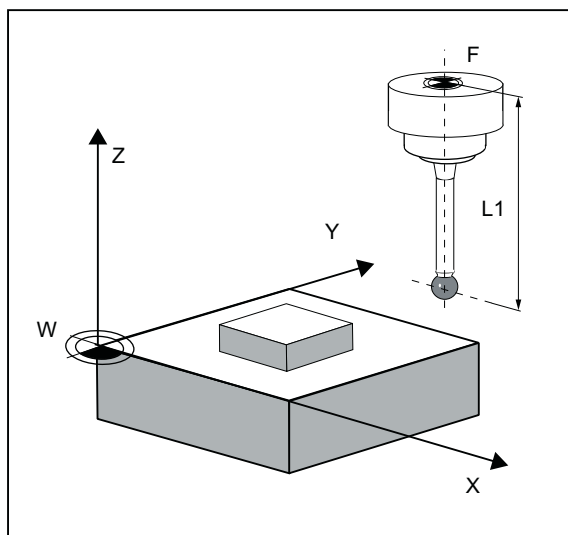Przykład definicji płaszczyzny dla frezowania

Rysunek 2-2 Przykład: Frezarka z G17

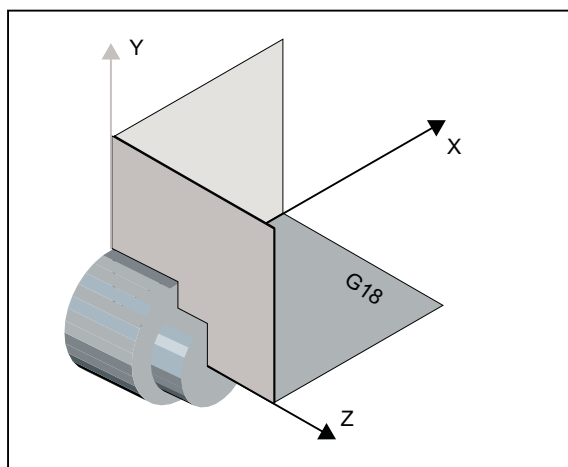Toczenie

W przypadku tokarek istnieją z reguły tylko osie Z i X, a przez to:

Płaszczyzna G18

Typ narzędzia	5xy (narzędzie tokarskie, sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów)
Długość 1	działa w X (2. oś płaszczyzny)
Długość 2	działa w Z (1. oś płaszczyzny)

G17 i G19 są stosowane na tokarkach podczas obróbki frezarskiej. Jeżeli oś maszyny Y nie istnieje, wówczas obróbka frezarska może być realizowana poprzez następujące transformacje kinematyczne:

- TRANSMIT
- TRACYL

Zasadniczo cykle pomiarowe obsługują transformacje kinematyczne. Informacja zostanie podana w poszczególnych cyklach, wariantach pomiaru. Informacje dot. transformacji kinematycznej można znaleźć w podręczniku programowania *SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy* wzgl. w dokumentacji producenta maszyny.

Uwaga


Gdy mierzy się wiertła i frezy na tokarkach, wówczas jest z reguły ustawiana specyficzna dla kanału SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2. Dzięki temu narzędzia te są pod względem korekcji długości traktowane jak narzędzie tokarskie.

Oprócz tego w przypadku sterowania SINUMERIK istnieją dalsze dane maszynowe i ustawcze, które mogą mieć wpływ na obliczanie narzędzia.

Literatura:

- /FB1/, Podręcznik działania *Funkcje podstawowe*
- /FB2/, Podręcznik działania *Funkcje rozszerzone*
- /FB3/, Podręcznik działania *Funkcje specjalne*

Przykład definicji płaszczyzn dla toczenia

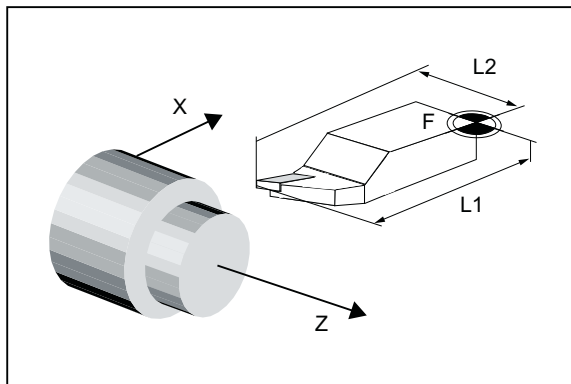

Rysunek 2-3 Przykład: Tokarka z G18

2.6 Sondy pomiarowe, które można stosować

Informacje ogólne

Do określenia wymiarów narzędzia i przedmiotu obrabianego potrzebna jest sonda pomiarowa przełączająca elektronicznie, która przy wychyleniu daje zmianę sygnału (zbocze) z wymaganą dokładnością powtarzalności.

Sonda pomiarowa musi dawać sygnał natychmiastowy.

Różni producenci oferują różne wykonania sond pomiarowych.





Uwaga

Należy przestrzegać wskazówek producentów elektronicznych sond pomiarowych wzgl. wskazówek producenta maszyny odnośnie następujących punktów:

- Podłączenie elektryczne
- Mechaniczne kalibrowanie sondy pomiarowej
- Przy stosowaniu sond do pomiaru przedmiotów obrabianych należy oprócz kierunku przełączania uwzględnić również przesyłanie sygnału przełączenia do maszyny (drogą radiową, promieniami podczerwieni lub przewodem). W przypadku niektórych wykonań przesyłanie jest możliwe tylko w określonych pozycjach wrzeciona albo w określonych obszarach. Może to ograniczyć zastosowanie sondy pomiarowej.

Sondy różnią się według liczby kierunków pomiaru:

- wielokierunkowe (sonda wielokierunkowa)
- jednokierunkowe (sonda jednokierunkowa).

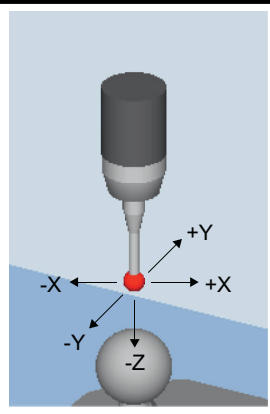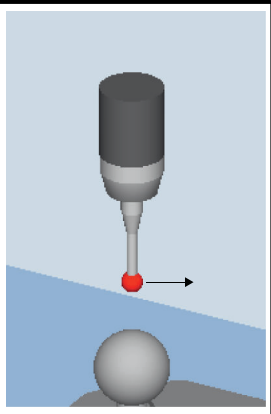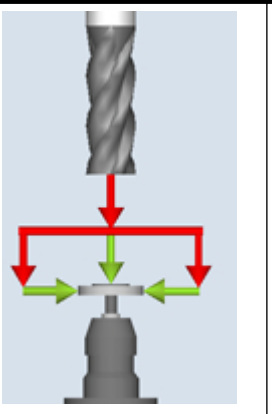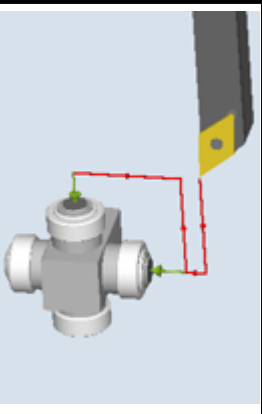Sonda do pomiaru przedmiotów obrabianych		Sonda do pomiaru narzędzi	
Wielokierunkowa (3D)	Jednokierunkowa	Frezarki	Tokarki
			

Sondy pomiarowe różnią się poza tym kształtem trzpienia pomiarowego:

Cykle pomiarowe obsługują sondy z trzpieniem prostym, z trzpieniem kątowym typu L i z trzpieniem typu gwiazda. W poszczególnych cyklach pomiarowych wskazuje się na stosowane typy sond pomiarowych. Sonda wielokierunkowa może być stosowana uniwersalnie.

W przypadku sondy jednokierunkowej kierunek przełączania jest przy każdym pomiarze aktualizowany poprzez obrót wrzeciona. Może to wydłużyć czasu wykonywania programu.

Typy sond do pomiaru przedmiotów obrabianych

W zarządzaniu narzędziami do dyspozycji są następujące typy sond do pomiarów przedmiotów obrabianych, jak również narzędzie do kalibracji w celu skalibrowania sondy do pomiaru narzędzi.

710	- Sonda pom.3D frezow.	
711	- Sonda krawędziowa	
712	- Monosonda	
713	- Sonda o kształ. L	
714	- Sonda gwiazdowa	
725	- Narzę. do kalibr.	

Rysunek 2-4 Typy sond pomiarowych w zarządzaniu narzędziami

Dane sond pomiarowych

Rozróżnianie sond pomiarowych następuje poprzez typ narzędzia i ich specjalnych właściwości, np.: możliwe kierunki przełączania.

Sonda pomiarowa może obejmować wiele typów narzędzi. W tym przypadku należy dla sondy pomiarowej utworzyć wiele ostrzy (D1, D2, ...).

Przykład: Sonda jednokierunkowa z trzpieniem pomiarowym

D1 SONDA_3D Typ 710

D2 SONDA_TYPU_L Typ 713

Użytkownik przy wstępnym pozycjonowaniu musi uwzględnić geometrię sondy pomiarowej. W tym celu poszczególne dane narzędzi mogą być czytane w programie użytkownika:


Przykład:

```
IF (($P_TOOLNO>0) AND ($P_TOOL>0))
    R1= ($P_AD[6]) ; odczyt: Promień aktualnego narzędzia
ENDIF
```


Kąt korekcji

Za pomocą parametru „Kąt korekcji” sonda pomiarowa jest orientowana w kierunku + X.

Sonda pomiarowa 3D (sonda wielokierunkowa)

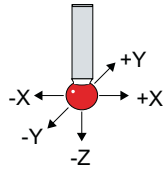
Przedstawienie	Właściwości	Cecha
	Zastosowanie:	uniwersalne
	Typ:	\$TC_DP1 = 710
	Długość narzędzia:	w Z (w przypadku G17) ¹⁾
	Promień kulki sondy pomiarowej.	\$TC_DP6
1) Pomiar przedmiotu obrabianego, w odniesieniu do długości sondy pomiarowej 3D Długość narzędzia w kierunku osi dosuwu (w przypadku G17: oś Z) zdefiniowana jest jako odstęp między punktem odniesienia narzędzia w uchwycie narzędzia i parametryzowanego punktu odniesienia na kulce sondy pomiarowej. Punkt odniesienia jest ustawiany na pomocą następującej danej maszynowej na punkcie środkowym lub na wierzchołku kulki. MD51740 \$MN_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 1		

 Sonda jednokierunkowa

Przedstawienie	Właściwości	Cecha
	Zastosowanie:	Orientacja kierunku przełączania podczas pomiaru
	Typ:	\$TC_DP1 = 712
	Długość narzędzia:	w Z (w przypadku G17) ¹⁾
	Kąt korekcji:	\$TC_DP10 = 0.0° do 359.9°
	Promień kulki sondy pomiarowej.	\$TC_DP6
1) Pomiar przedmiotu obrabianego w odniesieniu do długości sondy jednokierunkowej Długość narzędzia w kierunku osi dosuwu (w przypadku G17: oś Z) zdefiniowana jest jako odstęp między punktem odniesienia narzędzia w uchwycie narzędzia i parametryzowanego punktu odniesienia na kulce sondy pomiarowej. Punkt odniesienia jest ustawiany na pomocą następującej danej maszynowej na punkcie środkowym lub na wierzchołku kulki. MD51740 \$MN_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 1		

Jako ustawienie podstawowe cykli pomiarowych zdefiniowano, że przy pozycji wrzeciona 0° kierunek przełączania sondy jednokierunkowej w płaszczyźnie roboczej ustawiony jest w kierunku +X. Jeżeli konieczna jest korekcja kąta należy wpisać wartość do parametru narzędzia „Kąt korekcji” (\$TC_DP10).

 
Sonda typu-L

Przedstawienie	Właściwości	Cecha
	Zastosowanie:	Pomiar poprzez ciągnięcie w +Z
	Typ:	\$TC_DP1 = 713
	Długość narzędzia:	w Z (w przypadku G17) ¹⁾
	Kąt korekcji:	\$TC_DP10 = 0.0° do 359.9°
	Promień kulki sondy pomiarowej:	\$TC_DP6
	Długość L trzpienia pomiarowego:	\$TC_DP7
1) Pomiar przedmiotu obrabianego w odniesieniu do długości Długość narzędzia definiowana jest między punktem odniesienia narzędzia w uchwycie a punktem dotknięcia kulki sondy pomiarowej w kierunku +Z .		

Ustawienie podstawowe sondy typu L w odniesieniu do cykli pomiarowych jest tak zdefiniowane, że pozycja wrzeczona 0° wysięgnika i tym samym kierunek przełączenia w płaszczyźnie roboczej są ustawiane w kierunku +X.

Jeżeli konieczna jest korekcja kąta wrzeczona narzędziowego należy wpisać wartość do parametru narzędzia „Kąt korekcji” (\$TC_DP10).

Sonda z trzpieniem typu gwiazda

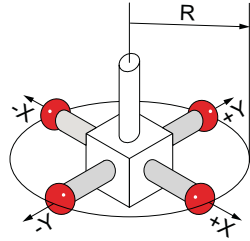Przedstawienie	Właściwości	Cecha
	Zastosowanie:	Pomiar: otwór równoległy do osi ¹⁾
	Typ:	\$TC_DP1 = 714
	Długość narzędzia:	w Z (w przypadku G17) ²⁾
	Kąt korekcji:	\$TC_DP10 = 0.0° do 359.9°
	Promień zewnętrzny R gwiazdy:	\$TC_DP6
	Promień kulki sondy pomiarowej:	\$TC_DP7
1) Zastosowanie odnosi się tylko do pomiaru w płaszczyźnie (przy G17: w płaszczyźnie XY). Pomiar w kierunku narzędzia (przy G17: kierunek Z) jest niedozwolony przy użyciu sondy typu gwiazda. Jeżeli pomiar ma nastąpić w kierunku narzędzia, trzpień pomiarowy gwiazdy (wysięgnik) musi zostać określony jako trzpień pomiarowy typu L (\$TC_DP1 = 713). 2) Pomiar przedmiotu obrabianego w odniesieniu do długości sondy z trzpieniem typu gwiazda Długość narzędzia definiowana jest między punktem odniesienia narzędzia w uchwycie a punktem środkowym jednej z kulek sondy pomiarowej.		

Wysięgniki sondy z trzpieniem typu gwiazda są ustawiane równoległe do osi geometrycznych płaszczyzny roboczej. Jeżeli konieczna jest korekcja kąta należy wpisać wartość do parametru narzędzia „Kąt korekcji” (\$TC_DP10).

2.7 Sonda pomiarowa, element kalibracyjny, narzędzie kalibracyjne

2.7.1 Pomiar obrabianych przedmiotów na frezarkach i centrach obróbkowych

Kompensacja sondy pomiarowej (kalibrowanie)

Wszystkie sondy pomiarowe muszą być przed zastosowaniem prawidłowo wyregulowane mechanicznie. Przy pierwszym zastosowaniu w cyklach pomiarowych kierunki przełączania muszą być skalibrowane. Obowiązuje to również przy wymianie trzpienia pomiarowego sondy.

Przy kalibrowaniu określone są punkty przełączenia, odchyłka położenia (położenie skośne), działający promień kulki sondy i wpisywane do pól danych ogólnej danej ustawczej SD 54600 \$SNS_MEA_WP_BALL_DIAM. Do dyspozycji jest 40 pól danych.

Kalibrowanie może nastąpić na pierścieniu kalibracyjnym (znany otwór), na kuli kalibracyjnej albo na płaszczyznach przedmiotu obrabianego, które wykazują odpowiednią dokładność kształtu i małą chropowatość powierzchni.

Do kalibrowania i pomiaru należy stosować takie same prędkości pomiaru. Dotyczy to w szczególności korekcji posuwu. Jeżeli w danej MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK ustawiono Bit6=1, przejazd bloków pomiarowych (MEAS) w cyklach pomiarowych następuje ze 100% korekcją przesuwu, gdy korekcja posuwu ustawiona jest na > 0. Jeżeli jeden zestaw danych kalibracyjnych jest wielokrotnie kalibrowany, należy ustawić taką samą prędkość pomiaru, w przeciwnym razie kalibracja przeprowadzona wcześniej zostanie unieważniona.

W celu kompensacji sondy pomiarowej do dyspozycji jest cykl pomiarowy CYCLE976 z różnymi wariantami pomiaru.

Pomiar

Wszystkie typy sond pomiarowych są stosowane w połączeniu z wrzecionem pozycjonującym. Zapewnia to możliwość zastosowania wszystkich wariantów pomiaru podczas frezowania.

Cykle pomiarowe odnoszą się w przypadku pozycjonowania sondy pomiarowej do aktywnego wrzeciona wiodącego. Jeżeli dostępnych jest kilka wrzecion warunek ten musi zostać wypełniony przez użytkownika. Można to ustawić podczas trwania programu za pomocą polecenia NC: SETMS.

Przykład: SETMS(3); trzecie wrzeciono zostanie zdefiniowane jako wrzeciono wiodące.

Jeżeli zastosowano sondę pomiarową z wrzecionem niepozycjonującym wystąpią ograniczenia w odniesieniu do wariantu pomiaru i typów sondy pomiarowej. Podczas trwania cyklu w przypadku zastosowania niewłaściwego wariantu pomiaru mogą pojawić się alarmy.

W trakcie kalibrowania i pomiaru zagwarantowana jest przez użytkownika identyczna orientacja sondy pomiarowej (pozycja wrzeciona), np. za pomocą zacisków lub indeksacji.

Jeżeli sonda pomiarowa ma stałe położenie wystąpią ograniczenia w odniesieniu do wariantu pomiaru i typów sondy pomiarowej. Podczas trwania cyklu w przypadku zastosowania niewłaściwego wariantu pomiaru mogą pojawić się alarmy.

W przypadku sondy pomiarowej ze stałym położeniem na maszynie może wystąpić mechaniczne przesunięcie w trzech osiach geometrycznych między punktem środkowym kulki sondy pomiarowej (wierzchołek narzędzia) a punktem odniesienia narzędzia.

To przesunięcie należy wpisać jako wymiar dopasowujący (wymiar bazowy) do danych narzędziowych sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych.

Patrz również


Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na pierścieniu (CYCLE976) (Strona 121)

Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na krawędzi (CYCLE976) (Strona 126)

Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja na kuli (CYCLE976) (Strona 134)

2.7.2 Pomiar narzędzi na frezarkach i centrach obróbczych

Sonda do pomiaru narzędzi

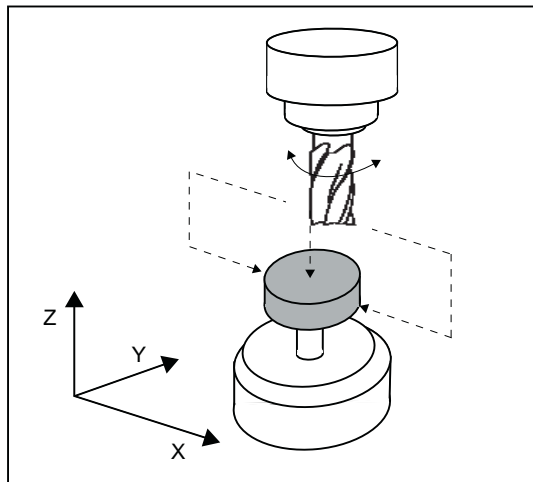

Rysunek 2-5 Pomiar frezu

Parametry sondy do pomiaru narzędzi

Dane ustawcze

- Dla pomiaru/kalibrowania w odniesieniu do maszyny:
 - SD 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD 54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD 54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2
 - SD 54629 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3
 - SD 54630 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3
- Dla pomiaru/kalibrowania w odniesieniu do przedmiotu obrabianego:
 - SD 54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD 54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD 54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD 54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2
 - SD 54644 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX3
 - SD 54645 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX3

W ustawieniu standardowym dostępne są pola danych dla 6 sond.

Kalibrowanie, narzędzie kalibracyjne

Przed zastosowaniem sondy pomiarowej musi zostać ona skalibrowana. W tym przypadku podczas zastosowania cykli pomiarowych w trybie pracy AUTOMATYKA należy **przed** kalibracją wprowadzić dla odpowiedniej sondy pomiarowej przybliżone wartości w wymienionych powyżej danych ustawczych. Jedynie w ten sposób w cyklu rozpoznawane jest przybliżone położenie sondy pomiarowej.


Podczas kalibrowania określone są dokładnie punkty przełączania sondy i wpisywane do odpowiednich parametrów.

Kalibrowanie może nastąpić za pomocą narzędzia do kalibrowania (typu 725), narzędzia frezarskiego (typu 1xy) lub narzędzia wiertarskiego (typu 2xy). Wymiary narzędzia są przy tym dokładnie znane.

Dla procesu kalibrowania gotowy jest wariant pomiaru Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971) (Strona 296).

Uwaga**Prędkość pomiaru**

W celu kalibrowania i pomiaru zalecamy zastosowanie takich samych prędkości pomiaru.

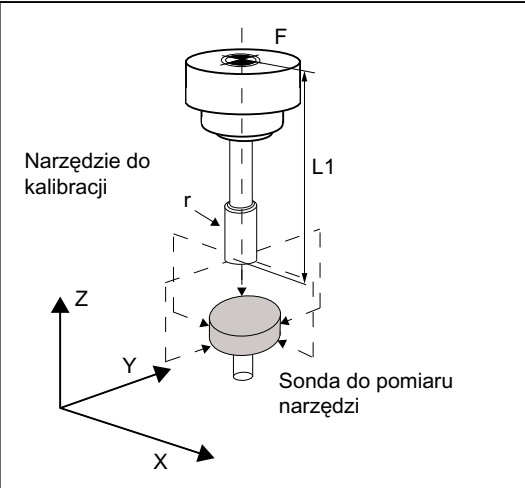Parametry narzędzia		Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi
Typ narzędzia (\$TC_DP1[]):	725, 1xy lub 2xy	
Długość 1 - geometria (\$TC_DP3[]):	L1	
Promień (\$TC_DP6[]):	r	
Długość 1 - wymiar bazowy (\$TC_DP21[]):	tylko w razie potrzeby	

Wszystkie inne parametry narzędzia, jak np.: zużycie są wypełnione zerami.

2.7.3 Pomiar obrabianych przedmiotów na tokarkach


Sonda pomiarowa przedmiotów obrabianych

W przypadku tokarek sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych są traktowane jako typ narzędzia 580 o dopuszczalnych położeniach ostrza (SL) 5 do 8 i również tak należy je wprowadzić do pamięci narzędzi,

Dane dotyczące długości w przypadku narzędzi tokarskich odnoszą się do wierzchołka narzędzia, natomiast w przypadku sond do pomiaru obrabianych przedmiotów - do punktu środka kulki.

Odnosnie swojego położenia sondy pomiarowe są dzielone na:


Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów SL 7

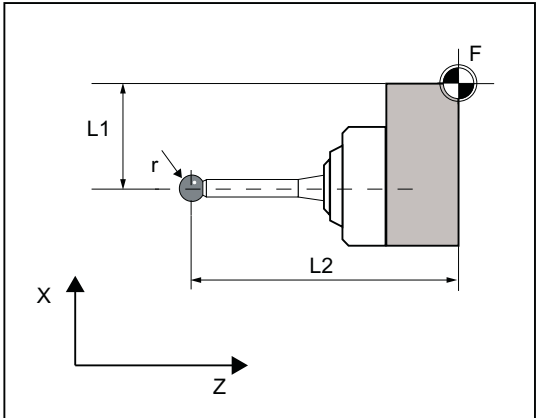Wprowadzenie do pamięci narzędzi		Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów dla tokarki
Typ narzędzia (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	
Położenie ostrza (\$TC_DP2[]):	7	
Długość 1 - geometria:	L1	
Długość 2 - geometria:	L2	
Promień (\$TC_DP6[]):	r	
Długość 1 - wymiar bazy (\$TC_DP21[]):	tylko w razie potrzeby	
Długość 2 - wymiar bazy (\$TC_DP22[]):	tylko w razie potrzeby	

- ¹⁾ W przypadku technologii łączonej toczenie-frezowanie (1. technologia toczenia, 2. technologia frezowania) z warunkami w danych ustawczych SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (lub -18) i SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

Zużyciu i innym parametrom narzędzia należy nadać wartość zero.


Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów SL 8

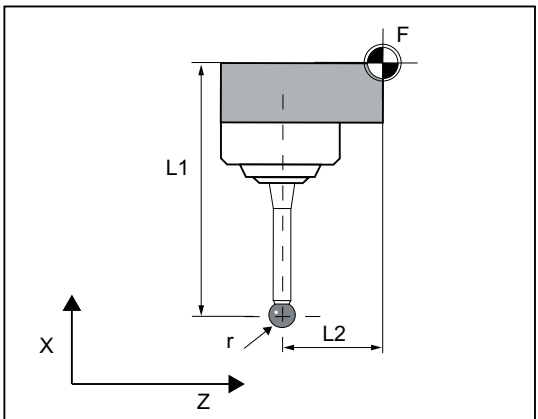Wprowadzenie do pamięci narzędzi		Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów dla tokarki
Typ narzędzia (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	
Położenie ostrza (\$TC_DP2[]):	8	
Długość 1 - geometria:	L1	
Długość 2 - geometria:	L2	
Promień (\$TC_DP6[]):	r	
Długość 1 - wymiar bazy (\$TC_DP21[]):	tylko w razie potrzeby	
Długość 2 - wymiar bazy (\$TC_DP22[]):	tylko w razie potrzeby	

- ¹⁾ W przypadku technologii łączonej toczenie-frezowanie (1. technologia toczenia, 2. technologia frezowania) z warunkami w danych ustawczych SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (lub -18) i SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

Zużyciu i innym parametrom narzędzia należy nadać wartość zero.


Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów SL 5 wzgl. 6

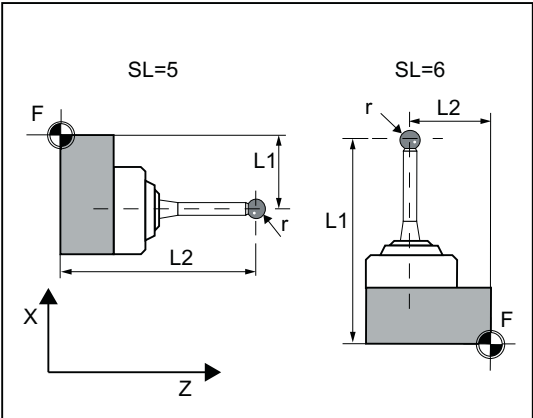Wprowadzenie do pamięci narzędzi		Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów dla tokarki
Typ narzędzia (\$TC_DP1[]):	580 710 ¹⁾	
Położenie ostrza (\$TC_DP2[]):	5 wzgl. 6	
Długość 1 - geometria:	L1	
Długość 2 - geometria:	L2	
Promień (\$TC_DP6[]):	r	
Długość 1 - wymiar bazy (\$TC_DP21[]):	tylko w razie potrzeby	
Długość 2 - wymiar bazy (\$TC_DP22[]):	tylko w razie potrzeby	

¹⁾ W przypadku technologii łącznej toczenie-frezowanie (1. technologia toczenia, 2. technologia frezowania) z warunkami w danych ustawczych SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (lub -18) i SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2

Zużyciu i innym parametrom narzędzia należy nadać wartość zero.

Kalibrowanie, element kalibracyjny

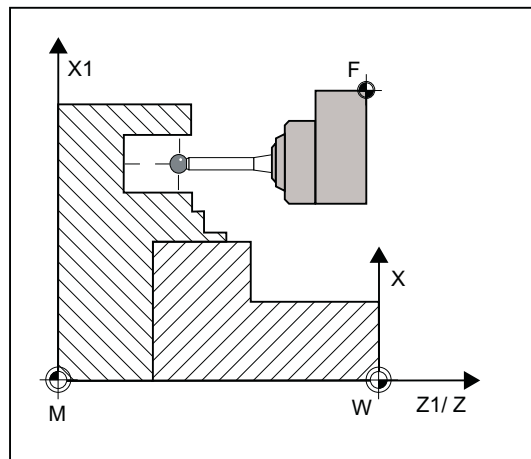

Rysunek 2-6 Kalibracja sondy pomiarowej obrabianego przedmiotu, przykład: Kalibracja w rowku bazowym

Przed zastosowaniem do pomiarów sondy pomiarowej musi być ona skalibrowana. Przy kalibrowaniu są określone punkty przełączenia, odchyłka położenia (położenie skośne), dokładny promień kulki sondy i wpisywane do odpowiednich pól danych ogólnej danej ustawczej SD 54600 \$SNS_MEA_WP_BALL_DIAM.

W ustawieniu standardowym dostępne są pola danych dla 40 sond pomiarowych.

Kalibrowanie sondy pomiarowej przedmiotu obrabianego na tokarkach następuje zazwyczaj przy pomocy elementów kalibracyjnych (rowków odniesienia). Dokładne wymiary rowka

odniesienia są znane i wpisane do przynależnych pól danych następujących ogólnych danych ustawczych:

- SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1
- SD54616 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX1
- SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1
- SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1
- SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2
- SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2
- SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2
- SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2

W ustawieniu standardowym są pola danych dla 3 elementów kalibracyjnych. W programie z cyklami pomiarowymi wybór następuje poprzez numer elementu kalibracyjnego (S_CALNUM).

Kalibrowanie na znanej płaszczyźnie jest również możliwe.

Dla procesu kalibrowania jest przygotowany cykl pomiarowy CYCLE973 z różnymi wariantami pomiaru.

Patrz również


Kompensacja sondy pomiarowej - długość (CYCLE973) (Strona 89)

Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na płaszczyźnie (CYCLE973) (Strona 92)

Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja w rowku (CYCLE973) (Strona 95)

2.7.4 Pomiar narzędzi na tokarkach

Sonda do pomiaru narzędzi

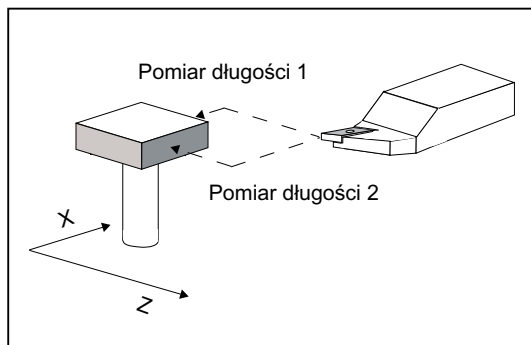

Rysunek 2-7 Pomiar narzędzia tokarskiego

Parametry sondy do pomiaru narzędzi


Dane ustawcze:

- Dla pomiaru/kalibrowania w odniesieniu do maszyny:
 - SD 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD 54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD 54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2
- Pomiar/kalibrowanie w odniesieniu do przedmiotu obrabianego:
 - SD 54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - SD 54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - SD 54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - SD 54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2

W ustawieniu standardowym dostępne są pola danych dla 6 sond.

Oprócz narzędzi tokarskich można tutaj również mierzyć wiertła i frezy.

Kalibrowanie, element kalibracyjny

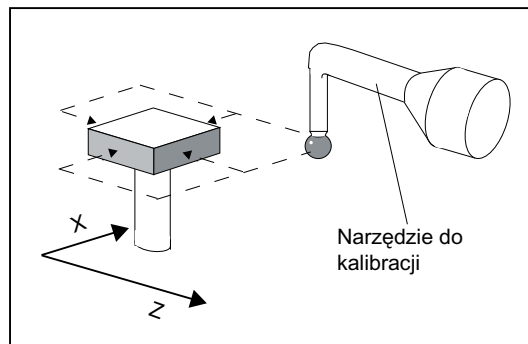


Przed zastosowaniem sondy pomiarowej musi zostać ona skalibrowana. W tym przypadku podczas zastosowania cykli pomiarowych w trybie pracy AUTOMATYKA należy **przed** kalibracją wprowadzić dla odpowiedniej sondy pomiarowej przybliżone wartości w wymienionych powyżej danych ustawczych. Jedynie w ten sposób w cyklu rozpoznawane jest przybliżone położenie sondy pomiarowej.

Podczas kalibrowania określone są dokładnie punkty przełączania sondy i wpisywane do odpowiednich parametrów.

Kalibrowanie może nastąpić za pomocą narzędzia do kalibrowania (typu 585 lub typu 725), narzędzia tokarskiego (typu 5xy). Wymiary narzędzia są przy tym dokładnie znane.

Dla procesu kalibrowania dostępny jest wariant pomiaru Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982) (Strona 269).


W przypadku tokarek, narzędzie do kalibrowania jest traktowane jak narzędzie tokarskie. W celu kompensacji mogą być stosowane położenia ostrza 1 - 4. Dane dot. długości odnoszą się do obwodu kulki, a nie do jej punktu środkowego.

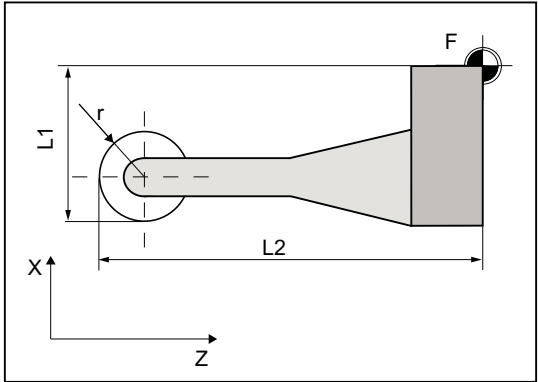Wprowadzenie do pamięci narzędzi		Narzędzie kalibracyjne dla sondy do pomiaru narzędzi na tokarce
Typ narzędzia (\$TC_DP1[]):	585, 725 albo 5xy	
Położenie ostrza (\$TC_DP2[]):	3	
Długość 1 - geometria:	L1	
Długość 2 - geometria:	L2	
Promień (\$TC_DP6[]):	r	
Długość 1 - wymiar bazowy (\$TC_DP21[]):	tylko w razie potrzeby	
Długość 2 - wymiar bazowy (\$TC_DP22[]):	tylko w razie potrzeby	

Wszystkie inne parametry, jak np.: zużycie są wypełnione zerami.

2.8 Zasada pomiaru

Pomiar podczas ruchu

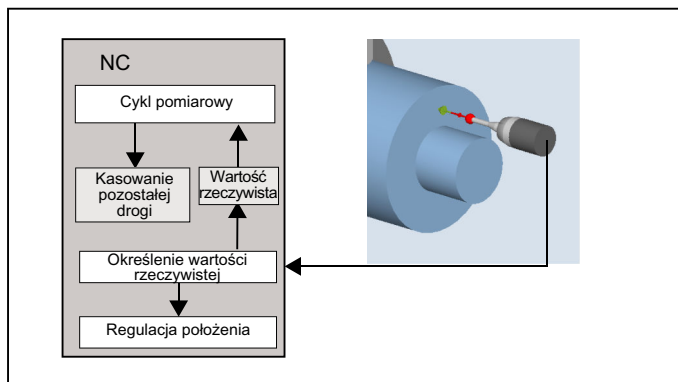

W sterowaniu SINUMERIK realizowana jest zasada "pomiaru podczas ruchu". Przetwarzanie sygnału sondy pomiarowej następuje bezpośrednio w NC i daje małe czasy zwłoki przy odczycie mierzonych wartości. Dzięki temu są możliwe wyższe prędkości pomiaru przy jego zadanej dokładności i skróceniu ulega czas pomiaru.

Podłączenie sondy pomiarowej


Na interfejsie peryferii układów sterowania SINUMERIK znajdują się dwa wejścia do podłączenia przełączających sond pomiarowych.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.


Przebieg procesu pomiaru na przykładzie ustawienia krawędzi (CYCLE978)

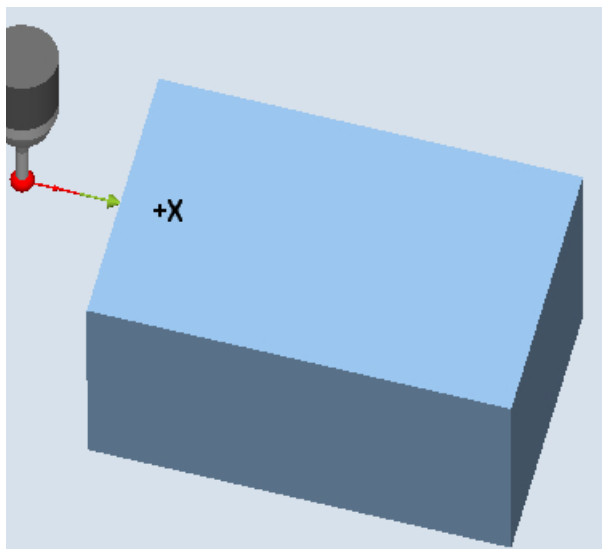

Rysunek 2-8 Przebieg procesu pomiaru, przykład ustawienia krawędzi (CYCLE978)

Przebieg zostanie opisany na podstawie wariantu pomiaru ustawienia krawędzi (CYCLE978). Dla innych cykli pomiarowych zasadniczy przebieg jest analogiczny.

Pozycją startową dla procesu pomiaru jest pozycja **DFA** przed **pozycją zadaną** (kontur oczekiwany).

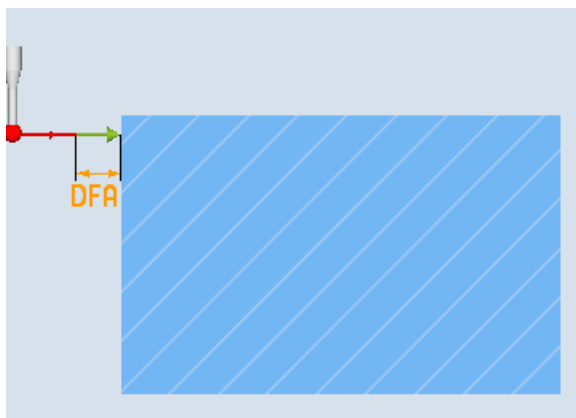

Rysunek 2-9 Pozycja startowa

Pozycja startowa jest obliczana w cyklu na podstawie zadanych parametrów i danych sondy pomiarowej. Droga ruchu od pozycji wstępnej określonej poprzez program użytkownika do pozycji startowej drogi pomiaru jest przebywana do wyboru posuwem szybkim G0 albo z prędkością pozycjonowania G1 (zależnie od parametru). Od pozycji startowej działa **prędkość pomiaru**, która jest zapisana w danych kalibrowania.

Sygnał przełączenia jest oczekiwany na odcinku drogi $2 \cdot DFA$ od pozycji startowej. W przeciwnym wypadku wyzwalany jest alarm wzgl. pomiar jest powtarzany.

Wynikająca stąd **maksymalna pozycja pomiaru** jest zapisana w parametrach wynikowych **_OVR[]** i **_OVI[]** cyklu pomiarowego.

W chwili sygnału przełączenia od sondy aktualna **pozycja rzeczywista** "podczas ruchu" jest wewnętrznie zapisywana, oś pomiaru jest zatrzymywana, a następnie wykonywana jest funkcja "**skasowanie pozostałej drogi**".

Pozostałą drogą jest nieprzebyta droga ruchu pomiaru. Po skasowaniu można wykonać następny blok w cyklu. Oś pomiaru wykonuje ruch z powrotem do pozycji startowej. Ewentualnie wybrane powtórzenia pomiarów są ponownie rozpoczynane od tego punktu.

Droga pomiaru DFA

Droga pomiaru DFA podaje odległość pozycji startowej od oczekiwanej pozycji przełączenia (pozycji zadanej) sondy pomiarowej.

Prędkość pomiaru

Wszystkie cykle pomiarowe stosują jako posuw pomiaru wartość zapisaną w ogólnej danej ustawczej SD54611 po kompensacji (kalibrowaniu) sondy. Do każdej tablicy kalibracji [n] może być przyporządkowany inny posuw pomiaru.

W celu kompensacji sondy pomiarowej stosowany jest albo posuw pomiaru ze specyficznej dla kanału danej ustawczej SD55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE (wartość standardowa: 300 mm/min) albo posuw pomiaru można zastąpić w oknie wprowadzania w chwili kompensacji. W tym celu w ogólnej danej ustawczej SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE należy ustawić bit 4=1.

Maksymalna dopuszczalna prędkość pomiaru wynika z:

- charakterystyki hamowania osi,
- dopuszczalnej drogi wychylenia sondy,
- zwłoki przetwarzania sygnału.

Droga hamowania, wychylenie sondy pomiarowej

UWAGA

Bezpieczne wyhamowywanie osi pomiaru

Niezawodne wyhamowanie osi pomiaru, aż do zatrzymania w ramach dopuszczalnej drogi wychylenia sondy musi być zawsze zagwarantowane. W przeciwnym przypadku nastąpi uszkodzenie!

Od rozpoznania sygnału przełączenia do wyzwolenia polecenia hamowania osi pomiaru występuje typowa dla sterowania zwłoka t przetwarzania sygnału (takt IPO: ogólne dane maszynowe MD10050 \$MN_SYSCLOCK_CYCLE_TIME i MD10070 \$MN_IPO_SYSCLOCK_TIME_RATIO). Daje to składową drogę hamowania.

Likwidowany jest uchyb nadążania osi pomiaru. Uchyb nadążania jest zależny od prędkości, a jednocześnie od ustawionego współczynnika regulacji osi pomiaru (wzmocnienie obwodu przynależnej osi maszyny: współczynnik K_v).

Dodatkowo należy uwzględnić opóźnienie przy hamowaniu osi.

Razem daje to specyficzną dla osi, zależną od prędkości drogę hamowania.

Współczynnik K_v jest daną maszynową osi MD 32200 \$MA_POSCTRL_GAIN.

Maksymalne przyspieszenie / hamowanie osi jest zapisane w danej maszynowej osi MD 32300 \$MA_MAX_AX_ACCEL . Mogą go jednak zmniejszać dalsze czynniki.

Należy stosować każdorazowo najmniejsze wartości osi uczestniczących w pomiarze.

Dokładność pomiaru

Od rozpoznania sygnału przełączenia sondy pomiarowej do przejścia zmierzonej wartości w sterowaniu występuje zwłoka. Wynika ona z przesyłania sygnału sondy pomiarowej i jest uwzględniony w sterowaniu. W tym czasie jest przebywana droga, która fałszuje zmierzona wartość. Ten wpływ można zmniejszyć poprzez zmniejszenie prędkości pomiaru.

Przy pomiarze frezu przy obracającym się wrzecionie obroty mają dodatkowy wpływ. Można to skompensować poprzez zastosowanie tabeli korekcji.


Możliwa do uzyskania dokładność pomiaru jest zależna od następujących czynników:

- Dokładności powtarzalności maszyny
- Dokładności powtarzalności sondy pomiarowej
- Rozdzielczości systemu pomiarowego

Uwaga

Dokładny pomiar wymaga sondy pomiarowej skalibrowanej w warunkach pomiaru, tzn. płaszczyzna robocza, zorientowanie wrzeciona w płaszczyźnie i prędkość pomiaru muszą być zgodne przy pomiarze i przy kalibrowaniu. Odchylenia prowadzą do błędów pomiaru. Jeżeli w danej MD51740 \$MNS_MEAS_FUNCTION_MASK ustawiono Bit6=1, przejazd bloków pomiarowych (MEAS) w cyklach pomiarowych następuję ze 100% korekcją przesuwu, gdy korekcja posuwu ustawiona jest na > 0 .

Obliczenie drogi hamowania

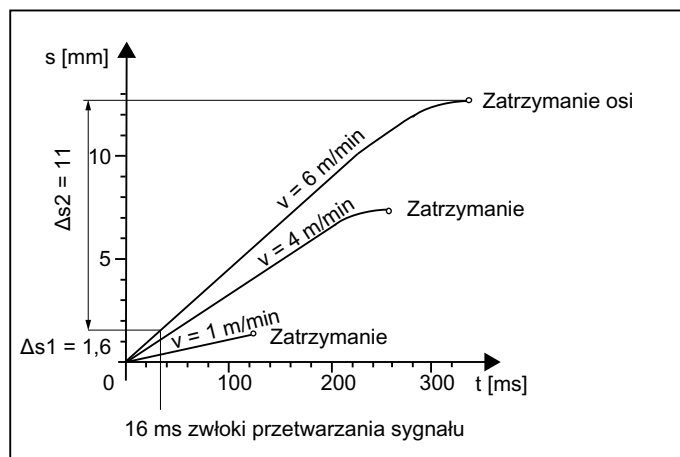

Rysunek 2-10 Wykres droga-czas przy różnych prędkościach pomiaru według przykładowego obliczenia.

Obliczenie będącej do uwzględnienia drogi hamowania:

$$s_b = \underbrace{v \cdot t}_{\Delta s_1} + \underbrace{\frac{v^2}{2a}}_{\Delta s_2} + \Delta s$$

s_b	Droga hamowania	w mm
v	Prędkość pomiaru	w m/s
t	Zwłoka sygnału	w s
a	Opóźnienie przy hamowaniu	w m/s ²
Δs	Uchyb nadążania	w mm
$\Delta s = v / K_v$		v tutaj w m/min
K_v	Wzmocnienie obwodu	w (m/min)/mm

Przykład obliczenia:

- $v = 6 \text{ m/min} = 0,1 \text{ m/s}$ prędkości pomiaru
- $a = 1 \text{ m/s}^2$ opóźnienie przy hamowaniu
- $t = 16 \text{ ms}$ zwłoka sygnału
- $K_v = 1 \text{ w (m/min)/mm}$

Kroki pośrednie:

$\Delta s = v / K_v$	$= 6 [\text{m/min}] / 1 [(\text{m/min})/\text{mm}]$	$= 6 \text{ mm}$	Uchyb nadążania
$\Delta s_2 = v^2 / 2a$	$= 0,1 [\text{m/s}]^2 / 2 \cdot 1 [\text{m/s}^2]$	$= 5 \text{ mm}$	składowa specyficzna dla osi
$\Delta s_1 = v \cdot t$	$= 0,1 [\text{m/s}] \cdot 0,016 [\text{s}]$	$= 1,6 \text{ mm}$	Składowa wynikająca ze zwłoki sygnału

Wynik całkowity:

$$s_b = \Delta s_1 + \Delta s_2 + \Delta s = 6 \text{ mm} + 5 \text{ mm} + 1,6 \text{ mm} = 12,6 \text{ mm} \quad \text{Droga hamowania}$$

Wychylenie sondy pomiarowej = droga hamowania, aż do zatrzymania osi wynosi **12,6 mm**.

2.9 Strategia pomiaru przy pomiarze obrabianego przedmiotu z korekcją narzędzia

Aby móc stwierdzić i skorygować na obrabianym przedmiocie rzeczywiste odchylenia wymiarów, jest konieczne dokładne określenie wymiarów rzeczywistych obrabianego przedmiotu i porównanie ich z wartościami zadanymi. Z tego można wyprowadzić korekcję narzędzia stosowanego do obróbki.

Funkcja

Wymiary rzeczywiste są podczas pomiaru przy pomocy maszyny wyprowadzane z systemów pomiaru drogi osi posuwu o regulowanym położeniu. Dla każdej ustalonej różnicy między wymiarem zadanym i wymiarem rzeczywistym obrabianego przedmiotu istnieje duża liczba przyczyn, które w istocie można podzielić na 3 kategorie:

- **Odchylenia wymiarów, których przyczyny nie podlegają trendowi**, np. rozrzut pozycjonowania osi posuwu albo różnice wartości pomiarowych między pomiarem wewnętrznym (sonda pomiarowa) i zewnętrznym przyrządem pomiarowym (mikrometr, maszyna pomiarowa itd.).
Tutaj istnieje możliwość przy pomocy tak zwanych **wartości doświadczalnych**, które są zapisywane w oddzielnych pamięciach, korygowania stwierdzonej różnicy między wartościami rzeczywistą i zadaną o tą wartość.
- **Odchylenia wymiarów, których przyczyny podlegają trendowi**, np. zużycie narzędzia albo wydłużenie cieplne śruby pociągowej.
- **Przypadkowe odchylenia wymiarów**, np. w wyniku wahań temperatury, działania chłodziwa i małych zanieszyszczeń miejsca pomiaru.
Dla określenia wartości korekcji wolno w idealnym przypadku uwzględnić tylko te odchylenia wymiarów, których przyczyna podlega trendowi. Ponieważ jednak nie jest wiadomo, z jaką wielkością i jakim kierunkiem zawarte jest w wyniku pomiaru przypadkowe odchylenie wymiaru, potrzebna jest strategia (tworzenie ruchomych wartości średnich), która z mierzonych różnic między wartościami rzeczywistą i zadaną tworzy wartość korekcji.

Tworzenie wartości średnich

Przydatnym środkiem okazało się tworzenie wartości średniej w połączeniu z nadrzędną oceną pomiaru.

Przy korekcji narzędzia można wybrać, czy korekcja będzie następować bezpośrednio na bazie aktualnego pomiaru, czy też ma następować tworzenie wartości średniej różnic wymiarów dla wielu pomiarów, na podstawie której będzie następować korekcja.

Formuła wybranego tworzenia wartości średniej brzmi:

$$Mi_{\text{nowe}} = Mi_{\text{alt}} - \frac{Mi_{\text{alt}} - D_i}{k}$$

$\bar{S}r_{\text{now}}$
 $\bar{S}r_{\text{sta}}$


Wartość średnia nowa = wartość bezwzględna korekcji
Wartość średnia przed ostatnim pomiarem

k	Współczynnik wagi dla obliczenia wartości średniej
D_i	zmierzona różnica wartości rzeczywistej-zadanej (minus ewentualna wartość doświadczalna)

Obliczenie wartości średniej uwzględnia trend odchyleń wymiarów dla serii obróbkowej, przy czym **współczynnik wagi k** , na bazie którego można utworzyć wartość średnią, można wybrać.

Nowy wynik pomiarów, który jest obciążony odchyleniami przypadkowymi, ma w zależności od współczynnika wagi tylko częściowy wpływ na nową korekcję narzędzia.

Obliczeniowy przebieg wartości średniej przy różnych wagach k

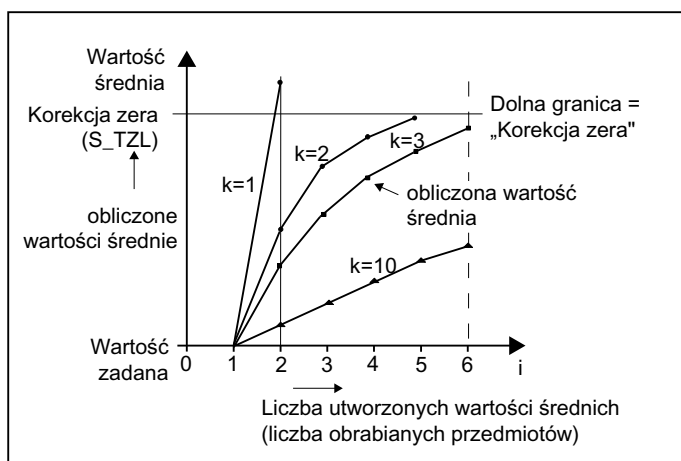

Rysunek 2-11 Tworzenie wartości średniej z wpływem wagi k

- Im większe k , tym wolniej reaguje formuła przy wystąpieniu dużego odchylenia w obliczeniu wzgl. przeciwie korekcji, równocześnie jednak rozrzut przypadkowy jest redukowany z większym k .
- Im mniejsze k , tym szybciej reaguje formuła przy wystąpieniu dużego odchylenia w obliczeniu wzgl. przeciwie korekcji, tym silniej jednak oddziałują wahania przypadkowe.
- Wartość średnia $\bar{S}_r$ jest obliczana od 0 tak długo poprzez liczbę obrabianych przedmiotów, aż obliczona wartość przekroczy zakres korekcji zerowej (S_{TZL}). Od tej granicy korekcja następuje z obliczoną wartością średnią.
- Gdy nastąpiła korekcja z wartością średnią, jest ona następnie kasowana z pamięci. Przez to rozpoczyna się następny pomiar ponownie z $\bar{S}_{r_{sta}} = 0$.

2.9 Strategia pomiaru przy pomiarze obrabianego przedmiotu z korekcją narzędzia

Tabela 2-1 Przykład tworzenia wartości średniej i korekcji.

i	Dolna granica = 40 μm (S_TZL = 0.04)			Przebieg wartości średnich przy dwóch różnych współczynnikach wagi.
	D_i [μm]	$\bar{S}_r$ k = 3 [μm]	$\bar{S}_r$ k = 2 [μm]	
1. Pomiar	30	10	15	Wartość średnia Wartości średnie > S_TZL są wyprowadzane, jako korekcja Korekcja zerowa (S_TZL) — — — k = 2 ———— k = 3 Liczba utworzeń wartości średniej (liczba obrabianych przedmiotów)
2. Pomiar	50	23,3	32,5	
3. Pomiar	60	35,5	46,2 (3)	
4. Pomiar	20	30,3	10	
5. Pomiar	40	32,6	25	
6. Pomiar	50	38,4	37,5	
7. Pomiar	50	42,3 (1)	43,75 (4)	
8. Pomiar	30	10	15	
9. Pomiar	70	30	42,5 (5)	
10. Pomiar	70	43,3 (2)	35	

Przy pomiarach z zaznaczonymi polami jest z wartością średnią wykonywana korekcja narzędzia (obliczona wartość średnia > S_TZL):

- Przy k = 3 w 7. i 10. pomiarze (1 i 2),
- Przy k = 2 w 3., 7. i 9. pomiarze (3, 4 i 5).

2.10 Parametry do kontroli wyniku pomiaru i korekcji

Przy stałych odchyłkach wymiarów, bez trendu, można w przypadku określonych wariantów pomiaru skorygować wynik pomiaru wartością doświadczalną.

Dla dalszych korekcji na podstawie odchyłek wymiarów przyporządkowane są do wymiaru zadanego symetrycznie działające obszary tolerancji, które prowadzą do różnych reakcji.

Wartość doświadczalna / wartość średnia EVN (S_EVNUM)

Wartości doświadczalne służą do tłumienia odchyłek wymiarów, które nie podlegają **żadnemu trendowi**.

Uwaga

Jeżeli wartości doświadczalne nie mają być stosowane, należy ustawić S_EVNUM = 0.

Wartości doświadczalne są zapisywane w specyficznej dla kanału SD 55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE .

EVN podaje numer w ramach danej pamięci wartości doświadczalnej. Obliczona przez cykl pomiarowy różnica wartości rzeczywistej-zadanej jest korygowana o tę wartość **przed** wszystkimi dalszymi korekcjami.

Dotyczy to:

- Przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia.
- Przy 1-punktowym pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją PPZ.
- Przy pomiarze przedmiotu obrabianego.

Wartość średnia odnosi się tylko do pomiaru przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia.

Przy automatycznej korekcji narzędzia tworzenie wartości średniej następuje z różnicy poprzedniego i aktualnego pomiaru. Ta funkcjonalność ma szczególne znaczenie w ramach serii obróbkowej z pomiarami w tym samym punkcie.

Funkcja nie musi zostać uaktywniona.

Wartości średnie są zapisane w specyficznej dla kanału SD 55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE . Numer pamięci wartości średniej jest przekazywany w cyklu pomiarowym ze zmienną S_EVNUM.

Przedział ufności TSA (S_TSA)

Przedział ufności działa w prawie wszystkich wariantach pomiarów i nie ma wpływu na tworzenie wartości korekcji, służy do diagnostyki.

Gdy granica zostanie osiągnięta, można wywnioskować, że:

- Sonda pomiarowa została uszkodzona lub
- Zadano nieprawidłową pozycję lub
- Wystąpiło niedopuszczalne odchylenie od pozycji zadanej.

Uwaga

Praca AUTOMATYCZNA

Praca AUTOMATYCZNA jest przerywana, program nie może być kontynuowany. Wyświetla się alarm.

Kontrola różnicy wymiarów DIF (S_TDIF)

DIF działa tylko przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia, jak też przy pomiarze narzędzia.

Ta granica również nie ma wpływu na tworzenie wartości korekcji. Przy jej osiągnięciu narzędzie jest prawdopodobnie zużyte i musi zostać wymienione.

Uwaga

Dla operatora wyświetlany jest alarm, a program można kontynuować przez NC-Start.

Ta granica tolerancji jest zazwyczaj wykorzystywana przez PLC do zarządzania narzędziami (narzędzia siostrzane, kontrola zużycia).

Tolerancja przedmiotu obrabianego: Granica dolna TLL (S_TLL), granica górna TUL (S_TUL)

Oba parametry podczas pomiar przedmiotu obrabianego działają tylko w odniesieniu do korekcji narzędzia.

Jeżeli dla parametrów tolerancji TLL, TUL wybrane zostaną wartości niesymetryczne, to wartość zadana $\varnothing S$ jest wewnętrznie w cyklu tak dopasowywana, że leży on na środku nowo utworzonego symetrycznego pasma tolerancji. Te zmienione wartości zostaną zapisane w następujących parametrach wynikowych:

- `_OVR[0]` - Wartość zadana
- `_OVR[8]` - Górna granica tolerancji
- `_OVR[12]` - Dolna granica tolerancji

Wprowadzone parametry użytkownika TLL, TUL, $\varnothing S$ pozostają niezmienione.

Przykład: TUL= 0.0, TLL= -0.004, $\varnothing S$ = 10

Wynikiem tego jest: `_OVR[8]` = 0.002, `_OVR[12]` = -0.002, `_OVR[0]` = 9.998

Jeżeli praca następuje przy korekcji narzędzia z tworzeniem wartości średniej i różnica pomiarowa leży w zakresie między „Tolerancją 2/3 przedmiotu obrabianego” (S_TMV) i „Kontrolą różnicy wymiarów” (S_TDIF), to różnica pomiarowa traktowana jest jako 100 % korekcji narzędzia a dotychczasowa wartość średnia jest kasowana. Dzięki temu przy

występujących większych odchyłkach wymiarów można dokonać możliwie szybkiego wyrównania.

Uwaga

Jeżeli różnica pomiarowa przekracza jedną z granic tolerancji przedmiotu obrabianego, to w zależności od kierunku tolerancji wyświetla się operatorowi „Nadwymiar” lub „Niedowymiar”. W cyklu CYCLE995 dla górnej granicy tolerancji odchyłki kąta jest parametr TUL.

Tolerancja 2/3 przedmiotu obrabianego TMV (S_TMV)

TMV działa tylko przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia.

W ramach zakresu "dolna granica" i "tolerancja 2/3 przedmiotu obrabianego" następuje obliczenie wartości średniej według formuły opisanej w rozdziale "Strategia pomiaru".

Uwaga

Następuje porównanie $\dot{S}_{r_{nowy}}$ z zakresem korekcji zera:

- Jeżeli $\dot{S}_{r_{nowy}}$ **jest większa**, niż ten zakres, wówczas następuje skorygowanie o $\dot{S}_{r_{nowy}}$, a przynależna pamięć wartości średniej jest kasowana.
 - Jeżeli $\dot{S}_{r_{nowy}}$ **jest mniejsza**, niż ten zakres korekcja nie następuje. Unika się przez to skokowych korekcji.
-

Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej FW (S_K)

FW działa tylko przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia. Za pomocą współczynnika wagi można różnie uwzględnić wpływ pojedynczego pomiaru.

Przez to nowy wynik pomiaru ma w zależności od FW tylko częściowy wpływ na nową korekcję narzędzia.

Zakres korekcji zera TZL (S_TZL)

TZL działa przy:

- pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia,
- pomiarze narzędzia i kalibrowaniu sond do pomiaru narzędzi i sond do pomiaru przedmiotów obrabianych.


Zakres tolerancji odpowiada wartości bezwzględnej maksymalnych przypadkowych odchyłek wymiarów. Należy go określić dla każdej maszyny.

W ramach tej granicy nie następuje korekcja narzędzi.

Przy pomocy zmierzonej różnicy wartości rzeczywistej-zadanej, ewentualnie skorygowanej o wartość doświadczalną, jest jednak przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia aktualizowana i zapisywana na nowo wartość średnia tego punktu pomiaru.

Zakresy tolerancji (zakres dopuszczalnej tolerancji wymiarów) i wyprowadzone z nich reakcje są ustalone następująco:


- Przy pomiarze przedmiotu obrabianego z automatyczną korekcją narzędzia

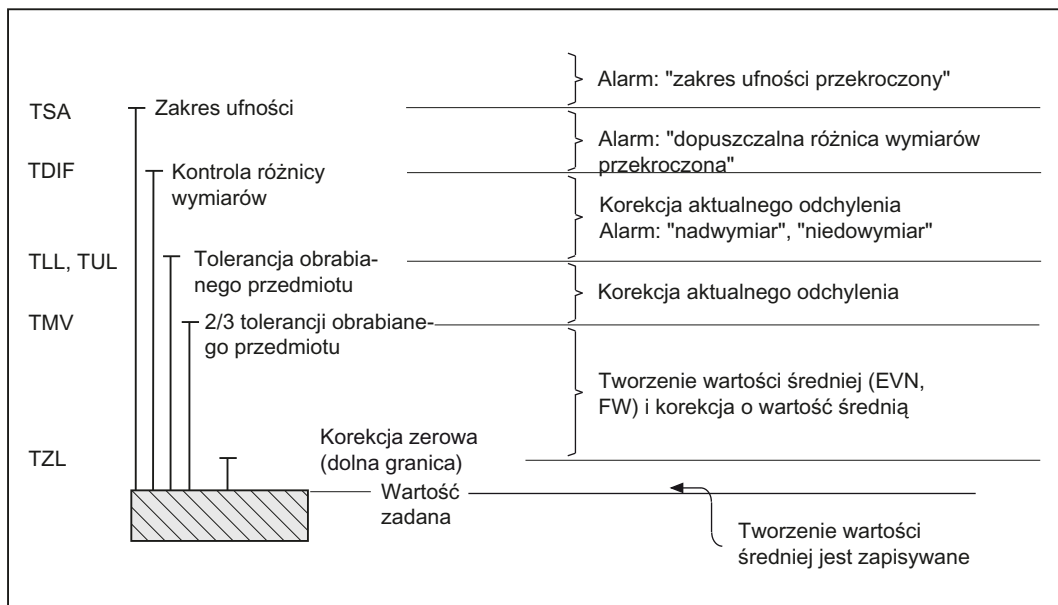


Uwaga

W cyklach pomiarowych wymiar zadany przedmiotu obrabianego jest z powodu symetrii umieszczany w środku dopuszczalnej granicy tolerancji $\pm$.


- Przy pomiarze narzędzia

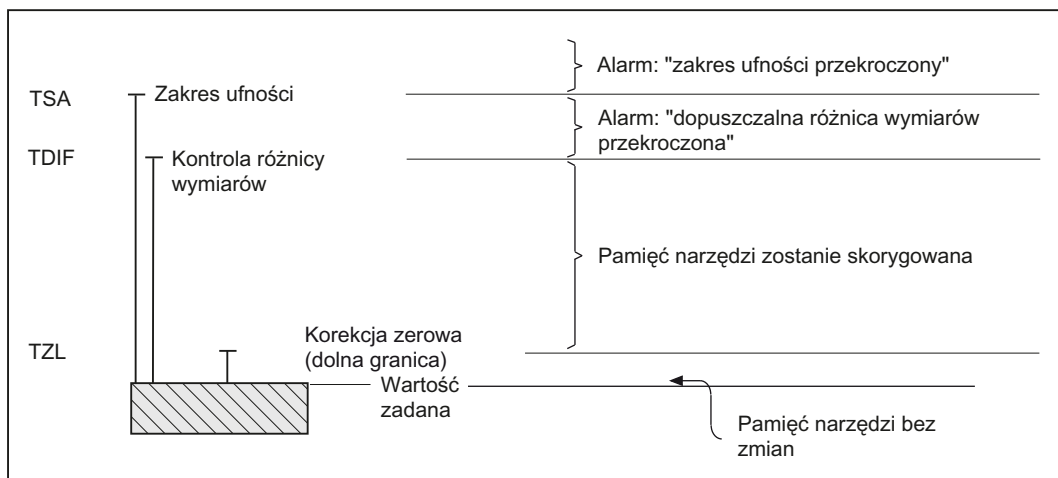


- Przy pomiarze przedmiotu obrabianego z korekcją PPZ

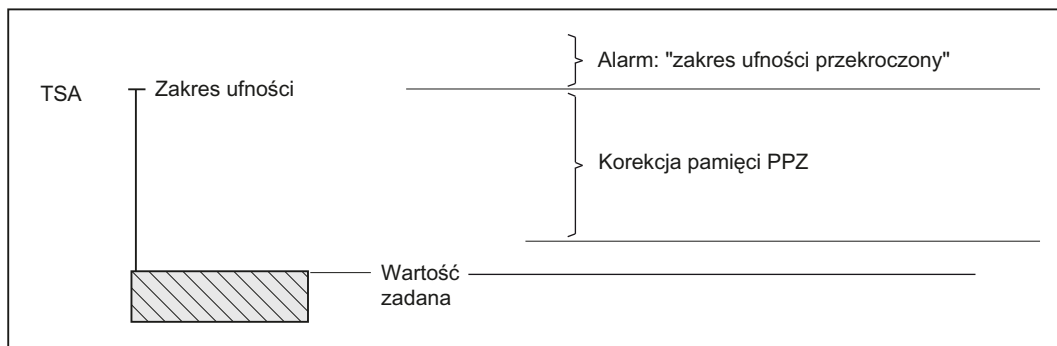

- Przy kalibrowaniu sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych

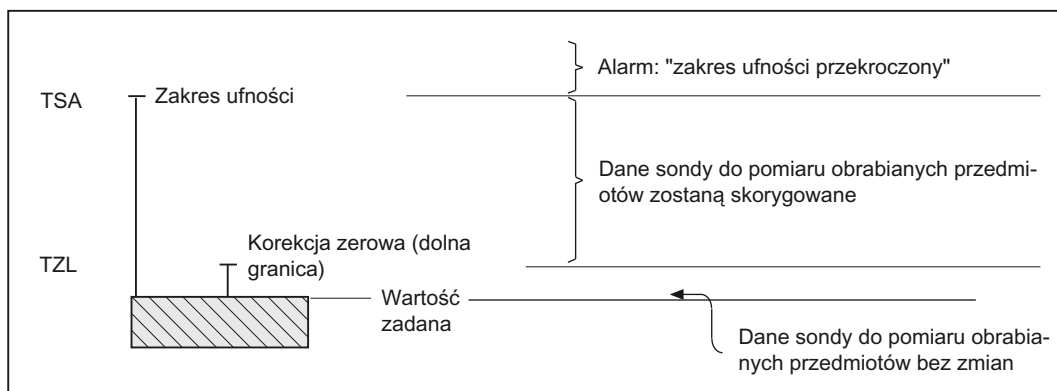


- Przy kalibrowaniu sondy do pomiaru narzędzi

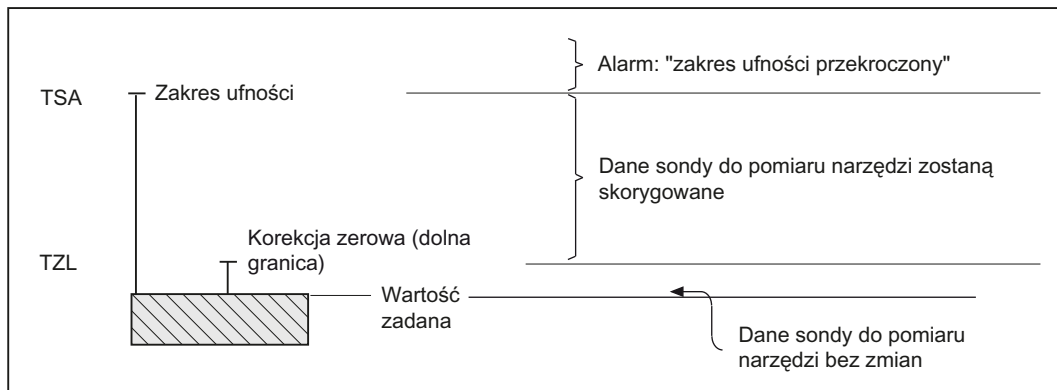

2.11 Działanie wartości doświadczalnej, wartości średniej i parametru tolerancji

Poniższy schemat logiczny pokazuje w zasadzie działanie wartości doświadczalnej, wartości średniej i parametru tolerancji na podstawie pomiaru obrabianego przedmiotu z automatyczną korekcją narzędzia.

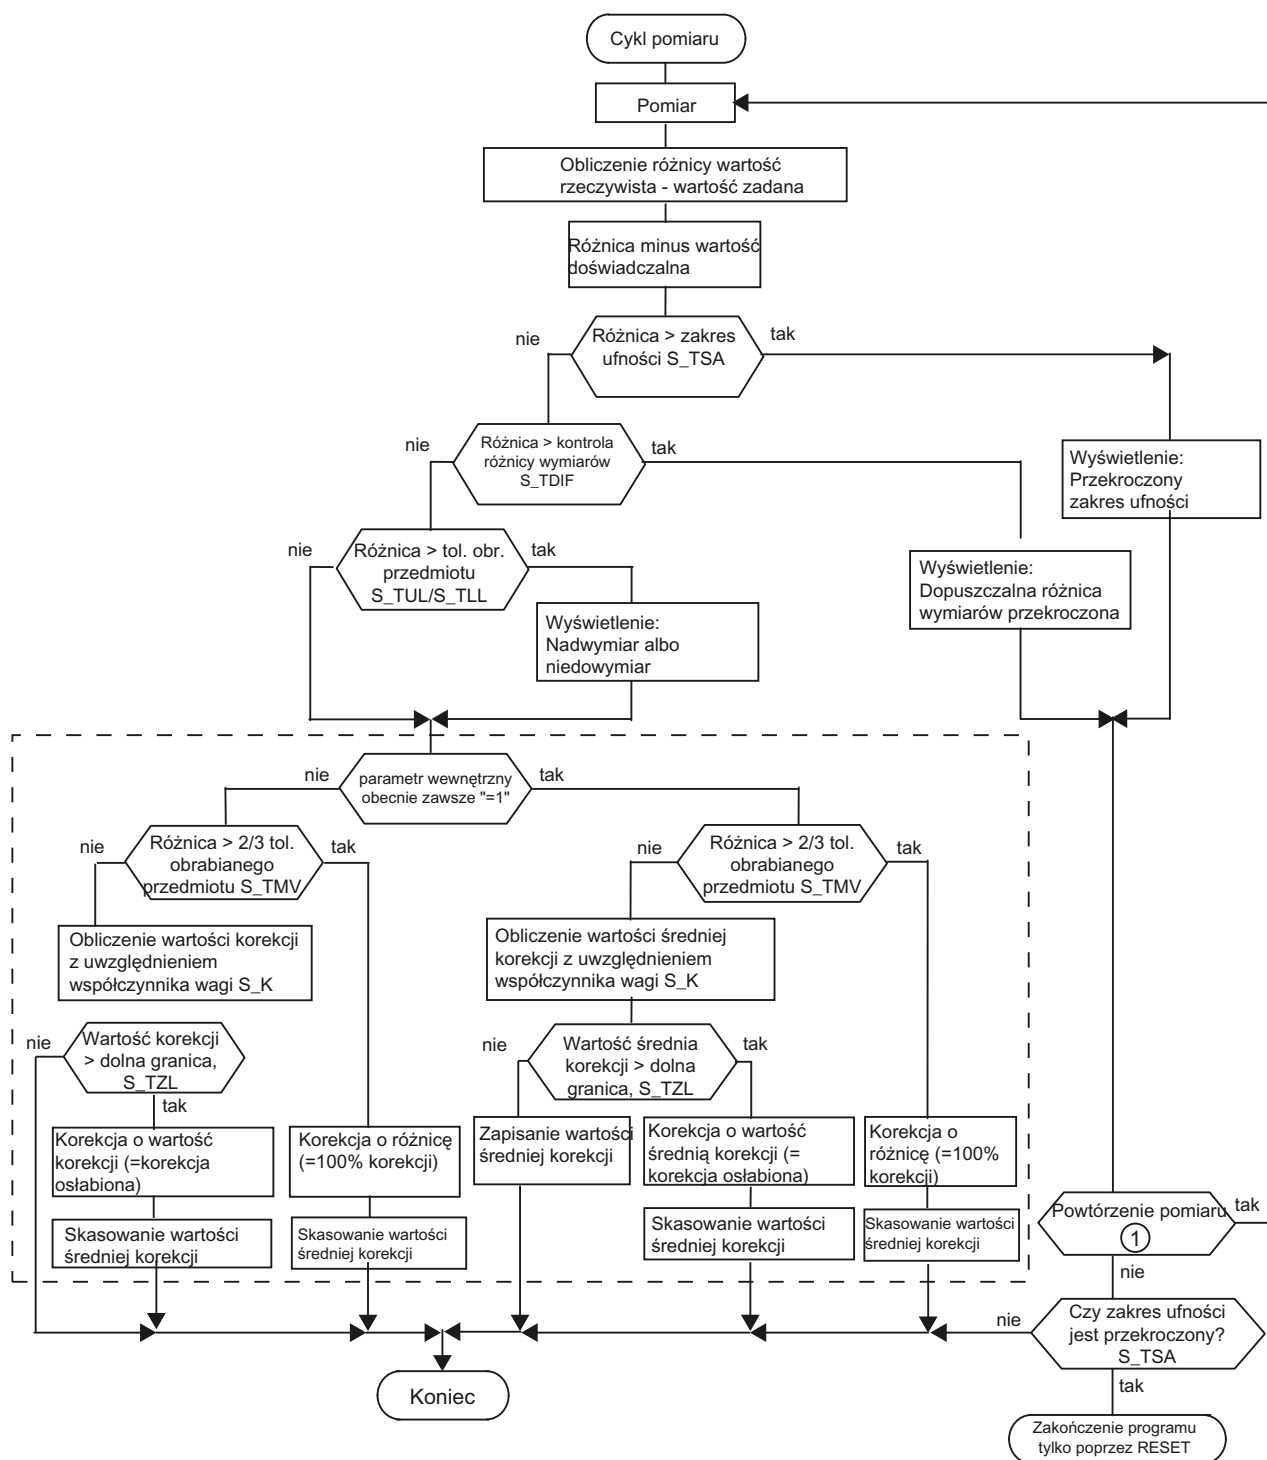

① SD 54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 0

2.12 Strategia korekcji narzędzia

2.12.1 Strategia korekcji dla korekcji narzędzia przy pomiarze przedmiotu obrabianego związana z grupami narzędzi (narzędzia siostrzane)

Dla korekcji narzędzia po pomiarze przedmiotu obrabianego cykle pomiarowe sprawdzają ogólnie następujący status narzędzi:

- „Narzędzie aktywne” i
- „Narzędzie było używane”

Korygowane są tylko narzędzia z tym statusem, o ile nie są one zablokowane.

Szczegółowe zachowanie się cykli pomiarowych

Stan	Zachowanie się konturu
Dokładnie jedno narzędzie jednej grupy narzędzi ma ten status • „Narzędzie aktywne” i • „Narzędzie było używane”	To narzędzie jest korygowane. Jeżeli narzędzie ma status „zablokowane” wyświetlany jest alarm cyklu 61404 „Korekcja narzędzia nie może być wykonana”.
Dla tej nazwy narzędzia nie zostało znalezione żadne narzędzie.	Nie jest ono korygowane, lecz wyświetlany jest alarm 61343 „Narzędzie nie istnieje”.
W grupie narzędzi nie zostało odnalezione żadne narzędzie o wyżej wymienionym statusie.	Nie jest ono korygowane, lecz wyświetlany jest alarm cyklu 61404 „Korekcja narzędzia nie może być wykonana”.
W grupie narzędzi zostało znalezionych wiele narzędzi o wyżej wymienionym statusie.	Nie jest ono korygowane, lecz wyświetlany jest alarm 61344 „Istnieje wiele aktywnych narzędzi”.

2.13 Programy pomocnicze cykli pomiarowych


2.13.1 CYCLE116: obliczenie punktu środkowego i promienia okręgu

Funkcja

Cykl ten oblicza z trzech lub z czterech punktów, które leżą w jednej płaszczyźnie, przechodzący przez nie okrąg z punktem środkowym i promieniem.

Aby móc stosować ten cykl w uniwersalny sposób, jego dane są przekazywane poprzez listę parametrów

Jako parametr należy przekazać tablicę zmiennych REAL o długości 13.

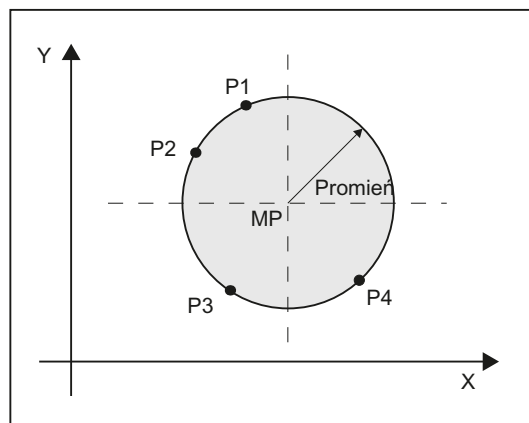

Rysunek 2-12 Obliczenie danych okręgu z 4 punktów

Programowanie

```
CYCLE116 (_CAL[ ], _MODE)
```

Przekazywane parametry

- Dane wejściowe

Parametry	Typ danych	Znaczenie
_CAL [0]	REAL	Liczba punktów dla obliczenia (3 albo 4)
_CAL [1]	REAL	1. oś płaszczyzny pierwszego punktu
_CAL [2]	REAL	2. oś płaszczyzny pierwszego punktu
_CAL [3]	REAL	1. oś płaszczyzny drugiego punktu
_CAL [4]	REAL	2. oś płaszczyzny drugiego punktu
_CAL [5]	REAL	1. oś płaszczyzny trzeciego punktu
_CAL [6]	REAL	2. oś płaszczyzny trzeciego punktu
_CAL [7]	REAL	1. oś płaszczyzny czwartego punktu
_CAL [8]	REAL	2. oś płaszczyzny czwartego punktu

- Dane wyjściowe

Parametry	Typ danych	Znaczenie
_CAL [9]	REAL	1. oś płaszczyzny punktu środkowego okręgu
_CAL [10]	REAL	2. oś płaszczyzny punktu środkowego okręgu
_CAL [11]	REAL	Promień okręgu
_CAL [12]	REAL	Status dla obliczenia 0 = obliczenie nastąpi 1 = wystąpił błąd
_MODE	INTEGER	Numer błędu (możliwy 61316 albo 61317)

Uwaga

Ten cykl jest np. wywoływany poprzez cykl pomiarowy CYCLE979 jako podprogram.

Przykład

```
%_N_Okrag_MPF
```

```
DEF INT _MODE
```

```
DEF REAL _CAL[13]= (3,0,10,-10,0,0,-10,0,0,0,0,0,0)
```

```
;z podaniem 3 punktów
```

```
P1: 0,10
```

```
P2: -10,0
```

```
P3: 0,-10
```

CYCLE116(_CAL, _MODE)

;Wynik:

_CAL[9]=0

_CAL[10]=0

_CAL[11]=10

_CAL[12]=0

_ALM=0

M0


STOPRE

M30

2.13.2 CYCLE119: Cykl obliczeniowy do określenia położenia przestrzennego

Funkcja

Ten cykl pomocniczy oblicza na podstawie trzech pozycji zadanych w przestrzeni (punkty płaszczyzny pomiarowej w formie trójkąta) i trzech pozycji rzeczywistych w przestrzeni odchylenie położenia i kąta z uwzględnieniem aktywnego frame. Korekcja następuje w wybranym frame.

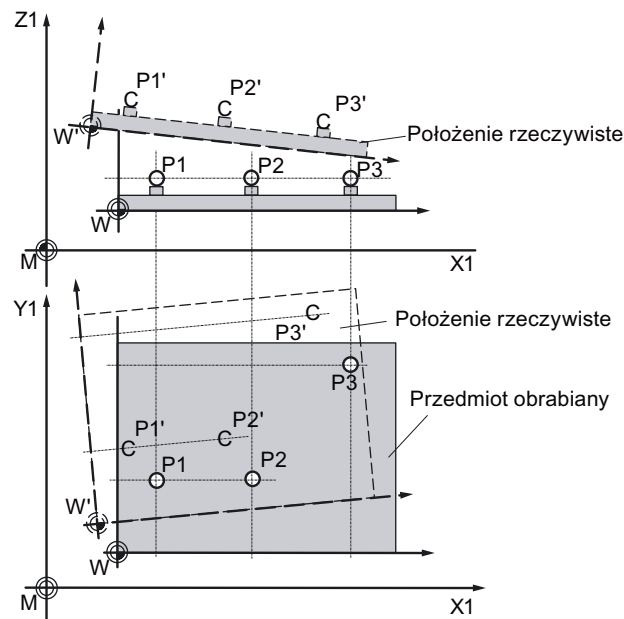

3 połączone punkty od P1 do P3 (trójkąt) są przesunięte w przestrzeni i obrócone. P1', P2', P3'

Cycle119 wywoływany jest w cyklu pomiarowym CYCLE997 jako podprogram lub oddzielnie z programu użytkownika.

W przypadku uniwersalnego zastosowania cyklu swoje dane przekazywane będą za pomocą interfejsu parametrów.

Programowanie

```
CYCLE119 (_SETPOINT, _MEASPOINT, _ALARM, _RES, _REFRAME, _COR,
_RES LIM)
```

Parametry

Dane wejściowe	Typ danych	Znaczenie	
_SETPOINT[3, 3]	REAL	Pole dla 3 pozycji zadanych w kolejność 1., 2., 3. Osie geometryczne (X, Y, Z) Są to punkty płaszczyzny pomiarowej w formie trójkąta.	
_MEASPOINT[3, 3]	REAL	Pole dla 3 mierzonych pozycji w kolejność 1., 2., 3. Osie geometryczne (X, Y, Z) Jest to rzeczywiste położenie przestrzenne opisywanego trójkąta.	
_COR	INTEGER	Korekcja	
		Wartości:	0: bez korekcji
			1...99: Korekcja NV w G54...G57, G505..G599
			1000: Korekcja NV w ostatnim aktywnym kanale bazowego frame według MD28081
			1011 do 1026: Korekcja NV w kanale bazowego frame
			2000: Korekcja NV we frame systemowym dla zadrapania i ustawienia wartości rzeczywistej (\$P_SETFR).
			9999: Korekcja NV w aktywnym frame, frame ustawialne G54 do G57, G505...G599 lub przy G500 w ostatnim aktywnym frame bazowym według \$P_CHBFRMASK.
_RESLIM	REAL	Wartość graniczna zniekształcenia (dotyczy tylko, gdy _COR > 0). Ist _RES pod tą wartością graniczną NV będzie korygowane, w przeciwnym razie nastąpi wyzwolenie alarmu.	

Wyniki obliczeń zostaną zapisane w tym przekazywanym parametrze.

Dane wyjściowe	Typ danych	Znaczenie	
_ALARM	INTEGER	Numer alarmu dla cyklu dla informacji zwrotnej (wartość przekazania wywołania cyklu musi być równa 0)	
_RES	REAL	Wynik obliczenia	
		Wartości:	< 0: Nie można obliczyć frame. Zgłoszony zostanie alarm (_ALARM > 0).
			>= 0: Obliczenie zakończyło się pozytywnie. Wielkość tej wartości jest miarą zniekształcenia trójkąta np. przez dokładność pomiaru. Jest to suma odchyleń pojedynczych punktów w mm.
_REFRAME	FRAME	Frame wynikowe, różnica do aktywnego frame. Jeżeli frame wynikowe będzie połączone z aktywnym frame wtedy zmierzona pozycja trójkąta otrzyma żadaną pozycję zadaną (współrzędne przedmiotu obrabianego).	

Uwaga**W przypadku korekcji**

Frame podlegający korekcji nie może zawierać odbicia lustrzanego lub współczynników skali. Przy braku kanału frame bazowego przy G500 wyprowadzony zostanie alarm dla cyklu (_ALARM>0).

Jeżeli Cycle119 zostanie wywołany za pomocą CYCLE997, nastąpi automatyczna aktywacja frame podlegającego korekcji.

Jeżeli cykl Cycle119 zostanie wywołany oddzielnie w programie użytkownika, nowe dane frame z powtórным programowaniem w kodach G związane z ustawianym frame (G500, G54 do ...) zostaną aktywowane poza tym cyklem.

2.13.3 CUST_MEACYC: Program użytkownika przed/po wykonaniu pomiaru

Funkcja

Cykl CUST_MEACYC wywoływany jest w każdym cyklu pomiarowym przed i po pomiarze.

Użytkownik może go zastosować w celu zaprogramowania na początku pomiaru niezbędnych przebiegów (np. uaktywnienie sondy pomiarowej).

W ustawieniu standardowym cykl ten zawiera tylko instrukcję CASE, która dla każdego cyklu pomiarowego realizuje skok do znacznika z następnym M17 (koniec podprogramu).

Przykład

_M977: ;przed sondą pomiarową z CYCLE977 (otwór/wał/rowek/wpust).

GOTOF _AM_WP_MES

;

.....

;

_AM_WP_M ;przed przedmiotem obrabianym ogólnie

ES:

;

;

M17 ;Koniec cyklu

Po znaczniku skoku mogą zostać zaprogramowane akcje, które mają być realizowane przy każdym wywołaniu cyklu CYCLE977 (znacznik _M977) lub przy pomiarze przedmiotu obrabianego ogólnie (znacznik _AM_WP_MES).

Literatura

Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK 840D sl Oprogramowanie podstawowe i oprogramowanie obsługi*

2.14 Funkcje dodatkowe

2.14.1 Obsługa cykli pomiarowych w edytorze programów

Edytor programów oferuje rozszerzoną obsługę cykli pomiarowych do wstawiania wywołań cykli pomiarowych do programu.

Warunek

Hardware TCU albo PCU.

Funkcja

Ta obsługa cykli zapewnia następujące funkcje:

- Wybór cykli pomiarowych poprzez przyciski programowe
- Okna wprowadzania do określania parametrów z obrazami pomocy
- Z poszczególnych okien jest wytwarzany kod programu, który może być przetwarzany wstecz.

2.14.2 Wyświetlanie pól wyników pomiarów

Funkcja

W trakcie cyklu pomiarowego okna wyniku pomiaru mogą być automatycznie wyświetlane. Wyświetlanie okna wyniku pomiaru może być włączane lub wyłączane w programie za pomocą cyklu CYCLE150, który steruje również funkcją protokolowania.

Uwaga

Cykl CYCLE150 należy zaprogramować przed pierwszym odpowiednim wywołaniem cyklu pomiarowego. Ze względu na potrzebę zapewnienia kompatybilności dotychczasowa opcja sterowania wyświetlaniem okna wyniku pomiaru za pomocą danej ustawczej 55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY została zachowana.

Wyświetlanie okna wyniku pomiaru

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obr." albo "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Wynik pomiaru". Otworzy się okno edycji "Wynik pomiaru".
3. W polach przełączania należy dokonać żądanego wyboru.

W oknie wyniku pomiaru "Zał." konieczny jest następujący wybór:

- „automatycznie 8 s” ... Okno wyniku pomiaru pozostaje otwarte przez ustalony czas 8 s.
- "NC-Start" ... Za pomocą okna wyniku pomiaru cykl jest zatrzymywany przez polecenie M0, za pomocą NC-Start cykl pomiarowy jest kontynuowany, a okno wyniku pomiaru zostanie zamknięte.
- „w przypadku alarmu” ... Wyświetlanie okna wyniku pomiaru następuje tylko w przypadku alarmów dla cykli 61303, 61304, 61305 i 61306.

Te wybory odpowiadają opcjom, które były wcześniej dostępne za pomocą SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY.

Okno wyniku pomiaru i funkcja protokolowania mogą być niezależnie od siebie włączane lub wyłączane. W każdym przypadku należy zaprogramować kolejne wywołanie CYCLE150.

Po zakończeniu programu (RESET kanału) funkcja jest automatycznie wyłączana, nie musi być ona bezpośrednio programowana.

Uwaga

Ze względu na potrzebę zapewnienia kompatybilności dotychczasowa opcja sterowania wyświetlaniem okna wyniku pomiaru za pomocą danej ustawczej 55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY została zachowana.

Cykle pomiarowe mogą wyświetlać różne okna wyniku pomiaru w zależności od wariantu pomiaru:

- Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi
- Pomiar narzędzia
- Kalibracja sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych
- Pomiar przedmiotu obrabianego

Zawartość okna wyniku pomiaru

Okno wyniku pomiaru zawiera następujące dane:

Kalibracja sondy do pomiaru narzędzi

- Cykl pomiarowy i wariant pomiaru
- Wartości przełączania kierunków osi i różnice
- Numer sondy pomiarowej
- Zakres ufności

Pomiar narzędzia

- Cykl pomiarowy i wariant pomiaru
- Wartości rzeczywiste i różnice dla korekcji narzędzia
- Zakres ufności i dopuszczalna różnica wymiarów
- Nazwa T, numer D


Kalibracja sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych

- Cykl pomiarowy i wariant pomiaru
- Wartości przełączania kierunków osi i różnice
- Odchyłkę położenia (krzywe położenie sondy) przy kalibracji w płaszczyźnie
- Numer sondy pomiarowej
- Zakres ufności

Pomiar przedmiotu obrabianego

- Cykl pomiarowy i wariant pomiaru
- Wartości zadane, wartości rzeczywiste i ich różnice
- Górne i dolne granice tolerancji (przy korekcji narzędzia)
- Wartość korekcji
- Numer sondy pomiarowej
- Zakres ufności i dopuszczalna różnica wymiarów
- Nazwa T, numer D i numer DL lub numer pamięci PPZ przy korekcji automatycznej

Przykład okna wyniku pomiaru

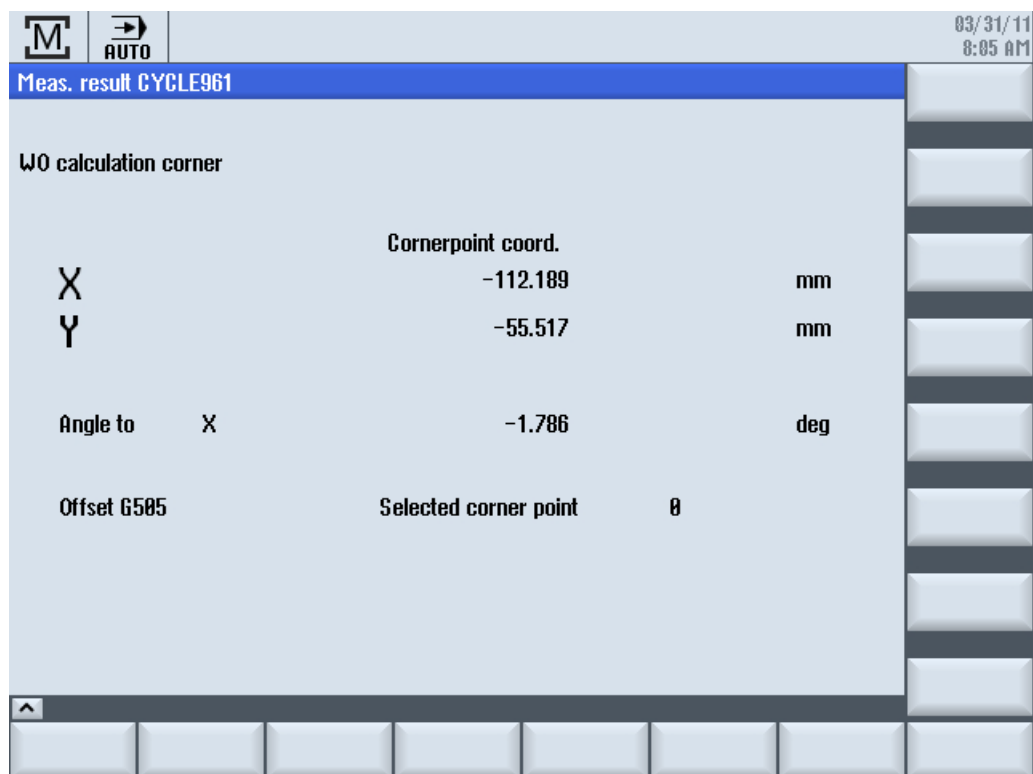

Sterowanie programem do wyświetlania, wyłączenia okna wyniku pomiaru

Sterowanie programem MRD „Wyświetlanie okna wyniku pomiaru” może służyć do prostego włączania lub wyłączania zaprogramowanych wywołań okna. Program nie musi być zmieniany!

Sterowanie programem MRD ma wpływ na wszystkie wywołania okna wyniku pomiaru niezależnie od tego, czy są one realizowane w programie za pomocą wywołań cyklu CYCLE150 czy przez zaprogramowanie danej ustawczej 55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY.

2.14.3 Protokołowanie

2.14.3.1 Informacje ogólne

Funkcja

- **Protokół standardowy**
Wyprowadzenie wyników pomiaru z automatycznych cykli pomiarowych do pliku dziennika systemowego.
Do każdego wariantu pomiaru standardowych cykli pomiarowych jest przyporządkowany stały protokół standardowy. Odpowiada on pod względem treści polu wyników pomiaru na ekranie. Wprowadzanie przez użytkownika danych do protokołu nie jest wymagane.
- **Protokół użytkownika**
Wyprowadzenie danych użytkownika jako osobny protokół albo uzupełniający do protokołu pomiaru.
Określenie treści i formatu należy wyłącznie do użytkownika. W tym celu jest do dyspozycji wstępnie zdefiniowana tabela zmiennych, która tworzy treść protokołu.

Istnieje możliwość protokołowania na nośnikach zewnętrznych, o ile są dostępne, na dyskach lokalnych, USB albo w pamięci programów obróbki. Wyprowadzenie protokołu może nastąpić jako tekst sformatowany albo w formacie tabeli (znak rozdzielający kolumny ";") do dalszego przetwarzania w arkuszach kalkulacyjnych.

Warunki

Jeżeli protokołowanie ma odbywać się na nośnikach zewnętrznych, jak USB czy dyskach sieciowych, potrzebna jest opcja "EES" (patrz "Podręcznik uruchomienia Sinumerik Operate (IM9)").

Treść protokołu standardowego

- Data / godzina (w którym zapisano protokół), nazwa protokołu ze ścieżką
- Wariant pomiaru
- Najważniejsze wprowadzone dane (które zostały wprowadzone w oknie przed pomiarem)
- Cel korekcji
- Wartości zadane, wartości zmierzone i różnice

Protokołowanych jest tyle miejsc po przecinku, ile jest pokazywanych na ekranie. Pojęcia i oznaczenia osi również odpowiadają tym wyświetlanym na ekranie - ale w rozwinięciu (bez skrótów). Jednostka miary mm/cal zależy od systemu pomiarowego aktywnego podczas pomiaru.

2.14.3.2 Cykl sterowania CYCLE150

Funkcja

Uaktywnienie funkcji protokołowania następuje przez zwykłe zaprogramowanie wywołania cyklu CYCLE150. Wyświetlanie wyników i protokołowanie można oddzielnie wybierać i sterować niezależnie od siebie. Parametry w cyklu CYCLE150 działają modalnie do końca programu albo resetu lub do ponownego wywołania cyklu.

Sposób postępowania

Protokołowanie jest włączane i wyłączane z programu przez odpowiednie sparametryzowanie cyklu CYCLE150. Należy go zaprogramować jeden raz na początku programu pomiaru. Tylko przy zmianie wprowadzanych parametrów jest wymagane ponowne zaprogramowanie przed każdorazowym wywołaniem cyklu pomiarowego. Z końcem programu (RESET kanału) następuje automatycznie wyłączenie funkcji, nie musi być ono bezpośrednio programowane.

Program obróbki do wykonania lub program ShopMill jest utworzony.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego" albo "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Wynik pomiaru". Otworzy się okno edycyjne "Wynik pomiaru".
3. W polach przełączania należy dokonać żądanego wyboru (patrz tabela poniżej)

Okno zawiera pole wyboru dla pola wyniku pomiaru do wyłączania i włączania za pomocą przełączników "wyl." / "wl.". Dodatkowo, zawiera ono pole wyboru dla protokołu do wyłączania i włączania za pomocą przełączników "wyl." / "wl." / "ostatni pomiar".

Gdy obydwa pola wyboru są "wyl.", wszystkie następne pola wprowadzania dla danej funkcji są ukrywane.

Parametr

Parametr	Opis
Okno wyniku pomiaru	Wyl. / wl.
Tryb wyświetlania	Autom. 8 s / NC-Start / w przypadku alarmu
Protokół	
Typ protokołu	Protokół standardowy / Protokół użytkownika
Format protokołu (w przypadku standardowego)	Format tekstowy / tabelaryczny (rozszerzenie pliku TXT / CSV)
Dane protokołu	Nowy / dołączyć
Zapisanie protokołu	Katalog / Jak program obróbki / Zmienna
Nazwa pliku protokołu	Typ pliku ustawiony odpowiednio do wybranego formatu protokołu

Typ protokołu

Istniejąca infrastruktura do protokolowania wyników pomiaru powinna zostać równocześnie udostępniona użytkownikowi do własnych celów - wyprowadzanie protokołów użytkownika. Dlatego rozróżnia się protokół standardowy i protokół użytkownika.

Format protokołu

Protokoły standardowe można tworzyć w dwóch różnych formatach, tekstowym i tabelarycznym. Format tekstowy opiera się na przedstawieniu okna wyniku pomiaru na ekranie. Format tabelaryczny jest formatem wyprowadzania, który może być importowany za pomocą programu Excel (lub innego programu do edycji tabel). Umożliwia to statystyczne przetwarzanie wyników pomiaru z protokołów.

Wybór formatu tekstowego / tabelarycznego występuje tylko dla protokołów standardowych. W przypadku protokołów użytkownika użytkownik sam odpowiada za formatowanie, tzn. w przypadku protokołu użytkownika pole wyboru jest ukrywane.

Dane protokołu


Plik protokołu można utworzyć na nowo albo kontynuować jego zapisywanie. Wybór następuje przez dane protokołu "nowy" i "dołącz". W przypadku pliku "nowy" istniejący plik o takiej samej nazwie jest kasowany i w drodze protokolowania tworzony na nowo.

Zapisanie protokołu

W celu zapisania protokołu można podać ścieżkę bezpośrednią albo domyślną, tzn. istnieje możliwość wyboru "Katalog", „Jak program obróbki” lub „Zmienna”.


W przypadku „Jak program obróbki” cykle protokolowania automatycznie określają ścieżkę nadrzędnego programu NC i tam zapisują plik protokołu. Pole wprowadzania ścieżki jest ukrywane. W przypadku "Katalog" występuje dodatkowe pole wprowadzania, w którym wpisuje się ścieżkę. Ścieżka nie musi być wprowadzana, lecz można ją wybrać poprzez dialog, który jest otwierany dodatkowym VSK1 "Wybierz katalog".

W przypadku „Zmienna”, w następującym polu wyświetlana jest nazwa zmiennej. Za pomocą tej zmiennej programowana jest nazwa pliku protokołu. Podanie ścieżki jest możliwe, ale nie jest konieczne. Plik protokołu znajduje się na tej samej ścieżce co nadrzędny program NC.

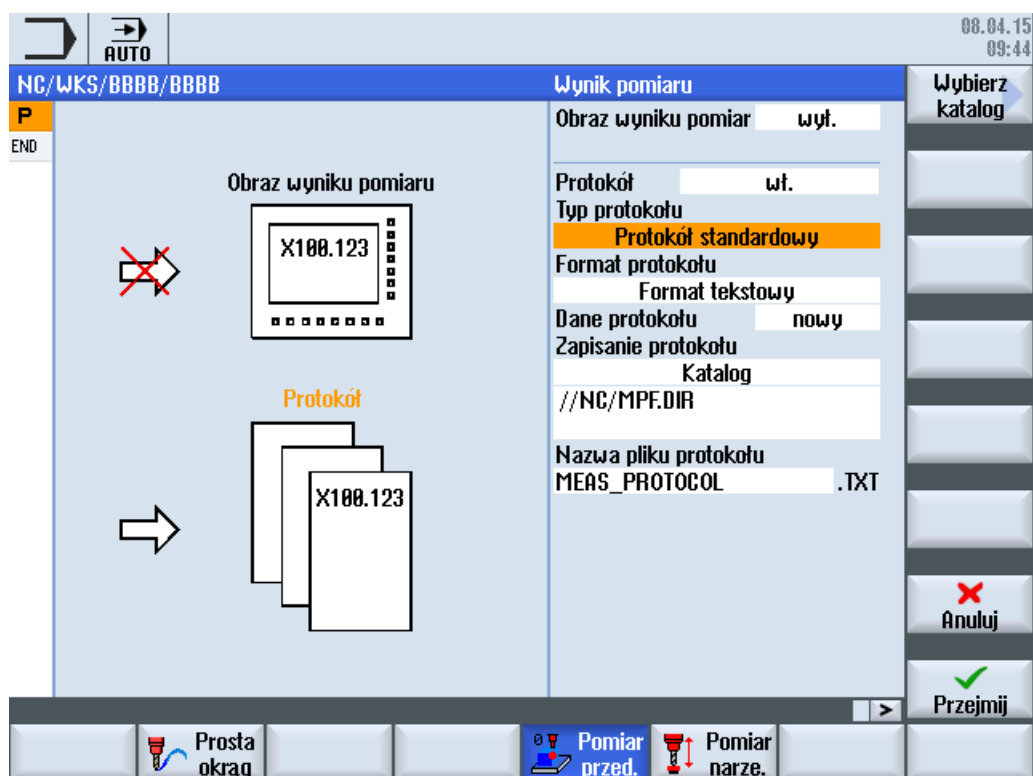

Rysunek 2-13 Wejście do dialogu wyboru miejsca zapisania protokołu

Przycisk programowy „Wybierz katalog”, wyświetla się tylko wtedy, gdy w polu wyboru miejsca zapisania protokołu ustawiono "Katalog".

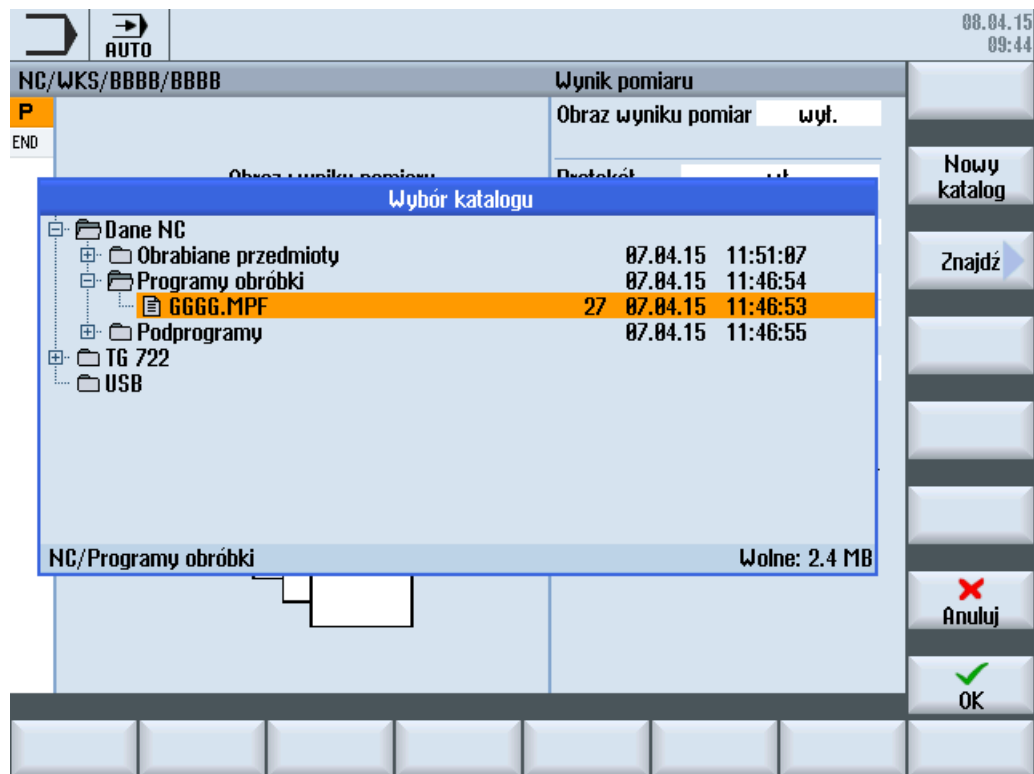

Rysunek 2-14 Dialog wyboru miejsca zapisania protokołu

Wybierać można wszystkie dyski i ścieżki występujące w menedżerze programów.

- Dysk lokalny
- Pliki NC (pamięć programów obróbki)
- Dysk(i) sieciowy(e), o ile są podłączone
- USB (jeżeli jest)

W polu dialogowym można wybrać tylko ścieżkę albo też istniejący plik.

Gdy zostanie wybrana tylko ścieżka, przyciskiem "Przejmij", wybór kompletnej ścieżki jest przenoszony do okna, można go jednak jeszcze zmienić. Wprowadza się nazwę pliku protokołu. Gdy zostanie wybrany plik, kompletna ścieżka i nazwa pliku są przenoszone do okna, można je jednak jeszcze zmienić.

Alternatywnie jest możliwe wprowadzenie miejsca zapisania.

Przykłady wybranego miejsca zapisania:

1. Dane NC -> Przedmiot obrabiany -> Przedmiot obrabiany „Protokoły”
//NC:/WKS.DIR/PROTOKOLY.WPD
2. Dysk sieciowy Protokoły
//d:/Protokoły
3. USB -> Cykle pomiarowe_Protokoły
//USB:/01/Cykle pomiarowe_Protokoły

Nazwa pliku protokołu

Nazwę pliku protokołu można dowolnie wybierać. Musi ona odpowiadać zasadom tworzenia nazw programów w NC lub nazwom plików przy zapisie na dyskach zewnętrznych.

Typ pliku

Obsługiwane są następujące typy plików:

- Pliki tekstowe - TXT
- Format tabelaryczny – CSV

Te typy plików zależą od wybranego formatu protokołu.

Typu pliku nie można zmienić, jest on tylko wyświetlany.

2.14.3.3 Protokół "Ostatni pomiar"

Funkcja

Funkcję "Protokołuj ostatni pomiar" programuje się przez jednokrotne wywołanie cyklu protokołowania CYCLE150. Nie następuje przy tym pomiar, lecz odwołanie do wartości ostatniego pomiaru, jeszcze istniejących w parametrach wynikowych cykli pomiarowych (zmienna GUD) i tylko jest wywoływany podcykl do protokołowania. Ta funkcja ma sens tylko wtedy, gdy podczas pomiaru wybrano Protokół "wył."

Warunek

Wyprowadzenie protokołu standardowego jest możliwe tylko wtedy, gdy wcześniej cykl pomiarowy był w trybie pracy automatycznej.

Sposób postępowania

Program obróbki dla protokołowania "Ostatni pomiar" jest utworzony i otwarty w edytorze.

Protokół ostatni pomiar



1. W polu wprowadzania wybrać protokół "Ostatni pomiar"
2. Dalej ustawić parametry jak opisano wyżej
3. Nacisnąć przycisk programowy "Przejmij". W edytorze ukazuje się wygenerowane wywołanie cyklu.

Przykład programowania:

```
CYCLE150 (30,11012,"//NC/MPF.DIR/LAST_MEASURE.TXT")  
M30
```

2.14.3.4 Protokół standardowy

Funkcja

Protokoły standardowe przedstawiają wyniki cykli pomiarowych w formie przejrzystej struktury. Wyprowadzenie jest możliwe w formie tekstowej albo tabelarycznej. Treść i struktura są wstępnie zdefiniowane.

Warunek

Protokoły standardowe są możliwe tylko w połączeniu z wywołaniami cykli pomiarowych.

Treść protokołu

Protokoły są tworzone z użyciem angielskich tekstów stałych. (okna wyniku pomiaru wyświetlają się w ustawionym języku Operate).

Protokoły cykli pomiarowych mają następującą strukturę i treść:

- Blok nagłówka - nagłówek protokołu
 - Data / godzina (sporządzenia protokołu)
 - Nazwa i ścieżka pliku protokołu
 - Nazwa programu obróbki, z którego wywołano funkcję pomiaru
 - Numer przedmiotu obrabianego
- Blok wartości - wyniki dla punktu pomiaru
 - Nr punktu pomiaru, wariant pomiaru jak zaprogramowano, godzina pomiaru wariant pomiaru jako tekst (np. „1 Hole”)
 - Dane w celu korekcji albo tylko pomiar (measure only) – bez korekcji – lub w przypadku wariantów pomiaru z korekcją PPZ: Podanie korygowanego PPZ, cel korekcji (PPZ / przesunięcie dokładne) – albo w przypadku wariantów pomiaru z korekcją narzędzia: Nazwa narzędzia, numer D, typ narzędzia, cel korekcji (długość/promień, geometria/zużycie)
 - Wartości zadane (setpoint), wyniki pomiaru (Measured), różnice (Difference) z podaniem każdorazowych nazw osi i obiektów pomiaru (np. "Diameter") i jednostki miary

Sposób postępowania

Wywołanie cyklu sterowania CYCLE150 znajduje się zawsze na początku programu. Następnie programowane są poszczególne wywołania cykli pomiarowych. Gdy wymagana jest inna parametryzacja cyklu CYCLE150, należy go ponownie wywołać w odpowiednim miejscu programu.

Przykład programowania

```

N10 G54
N20 T710 D1 M6                                ; Wywołanie sondy po-
                                                ; miarowej
...                                             ; Pozycjonowanie itd.
N50 CYCLE150(10,1001,"MESSPROT.TXT")          ; Włączenie protokoło-
                                                ; wania
N60                                             ; 1. Pomiar
CYCLE997(109,1,1,10,1,5,0,45,0,0,0,5,5,5,10,10,10,
0,1,,0,)
...                                             ; Pozycjonowanie itd.
N90                                             ; 2. Pomiar
CYCLE978(200,,4000001,1,77,2,8,1,1,1,"END_MILL_D8"
,,0,1.01,0.1,0.1,0.34,1,10001,,1,0)
...                                             ; Pozycjonowanie itd.
N120                                           ; 3. Pomiar
CYCLE998(100105,10004,0,1,1,1,,1,5,201,1,10,,,,,1,
,1,)
N140 M30

```

Protokół w formacie tabelarycznym

W oknie wprowadzania cyklu CYCLE150 należy pod "Format protokołu" wybrać "Format tabelaryczny". Ten format można importować do arkuszy kalkulacyjnych i dalej przetwarzać.

"Format tabelaryczny" jest definiowany za pomocą następującego ustawienia domyślnego:

Rozdzielenie pól danych:	Średnik
Znak dziesiętny:	Kropka
Format daty:	yyyy/MM/dd
Liczba miejsc po przecinku:	jak na ekranie
Format godziny	hh:mm:ss

Protokół w formacie tabelarycznym zawiera te same informacje co w formacie tekstowym. W celu oceny statystycznej szeregów pomiarów protokoły te wymagają odpowiedniego przetwarzania w arkuszach kalkulacyjnych.

2.14.3.5 Protokół użytkownika**Funkcja**

Funkcja opiera się na tym, że użytkownik sam swobodnie definiuje treść wierszy swojego protokołu i zapisuje w polu zmiennych string (długość łańcucha znaków 200).

Przez wywołanie nowego cyklu CYCLE160 jest protokolowana treść tego pola string. Protokolowanie rozpoczyna się zawsze od indeksu tablicy 0 i trwa tak długo, aż zostanie znaleziony pusty łańcuch znaków (tzn. długość łańcucha 0).

W celu prostych zastosowań w module PGUD jest wstępnie zdefiniowana globalna dla NCK tabela zmiennych string:

```
DEF NCK STRING[200] S_PROTTXT[10]
```

Tzn. można natychmiast zaprotokołować 10 wierszy.

Gdyby to nie wystarczyło, użytkownik może w oddzielnym module GUD (np. MGUD albo UGUD) utworzyć drugą tabelę string o wstępnie zdefiniowanej nazwie S_USERTXT[n] o dowolnej długości:

```
DEF NCK STRING[200] S_USERTXT[n]
```

Funkcja protokołowania sprawdza istnienie tabeli S_USERTXT. Gdy ona istnieje, treść tej tabeli jest protokołowana, gdy jej nie ma, wówczas treść S_PROTTXT.

W miejscu programu, w którym jest wywoływany CYCLE160, następuje protokołowanie odpowiednio do celu protokołowania ustawionego przez wywołanie CYCLE150 - dokładnie jak przy protokołowaniu wyników pomiaru.

Przy pomocy tej funkcji jest możliwe zarówno wyprowadzenie kompletnego protokołu specyficznego dla użytkownika (bez odniesienia do pomiaru) albo wstawianie dodatkowych wierszy do protokołów standardowych.


Jeżeli mają być zapisywane dodatkowe wiersze w protokołach standardowych w formacie tabelarycznym, użytkownik musi sam zadbać o formatowanie kolumn w tych łańcuchach znaków (wstawiać znak rozdzielający ";").

Sposób postępowania

W oknie edycyjnym cyklu CYCLE150 do sterowania protokołem jest wybierany "Protokół użytkownika".

Nie ma różnicy między formatem tekstowym i formatem tabelarycznym - użytkownik sam określa treść. W przypadku protokołu użytkownika odpowiednie pole wyboru jest ukrywane.

Gdy wprowadzana jest ścieżka, następuje to przy pomocy tego samego dialogu co w przypadku protokołu standardowego.

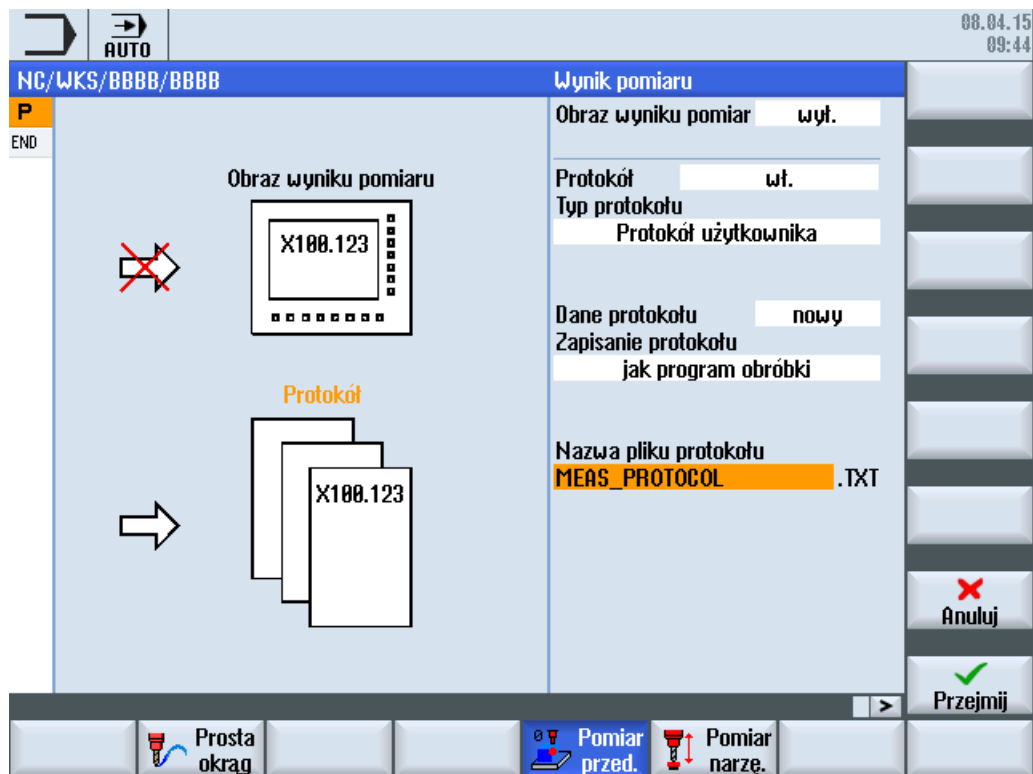

Rysunek 2-15 Okno wprowadzania protokołu użytkownika

W programie obróbki należy wpisać co następuje:

- Wywołanie CYCLE150 do włączenia protokołu użytkownika
- Przyporządkowanie treści protokołu do wstępnie zdefiniowanych zmiennych string
- CYCLE160 do wyprowadzenia treści protokołu

CYCLE160 nie ma przekazywanych parametrów. Użytkownik musi go sam zaprogramować bez okna edycyjnego.

Dowolnie definiowalny protokół użytkownika

Przykład programowania:

```

...
N50 CYCLE150(10,1111,                ; Protokołowanie Wł
"MY_PROT.TXT")
N51 S_USERTXT[0]=REP("")              ; Skasowanie starych danych tabeli
N52 S_USERTXT[0]="MASCHINE:          ; Zestawienie treści protokołu
ABC_12345
N53 S_USERTXT[1]="LOGFILE DANE KOMPENSACYJNE"
N54 S_USERTXT[2]=" "                  ; Programowanie spacji: 1 x blank
N55 S_USERTXT[3]="WERT1 = "<<R101
N56 S_USERTXT[4]="WERT2 = "<<R102
N60 CYCLE160                          ; Zapisanie protokołu użytkownika

```

...

M30

Wyciąg z protokołu:

MASZYNA: ABC_12345

LOGFILE DANE KOMPENSACYJNE

WARTOSC1 = 123.456

WARTOSC2 = 789.333

Objaśnienia:

- N50 ... Protokołowanie jest włączane
 - Cel: Cel:
 - następuje kontynuacja zapisu protokołu
 - Typ protokołu: Protokół użytkownika
 - ; Protokołowanie WŁ
- N52 - N56 Treść protokołu
- N60 ... wywołanie CYCLE160: teraz dane są zapisywane
- Wartość 1 i wartość 2 odzwierciedlają treści parametrów R101 i R102 w chwili wyprowadzenia protokołu.

Protokół standardowy z dodatkowymi danymi użytkownika**Przykład programowania:**

```

N50 CYCLE150(10,1001,...) ; Protokołowanie WŁ, zapisanie nagłówka
N51 S_PROTTXT[0]=REP("") ; Skasowanie starych danych tabeli
N52 S_PROTTXT[0]="OTWOR DM 20H7" ; Zapisanie danych użytkownika
N53 S_PROTTXT[1]="NAJWIEKSZY
WYMIAR:20.021"
N54 S_PROTTXT[2]="NAJMNIEJSZY
WYMIAR:20.000"
N55 S_PROTTXT[3]="TEMPERATURA WRZECIONA:"<<R99<<" GRD"
N60 CYCLE160 ; Zapisanie danych użytkownika do protokołu
T="3D_SONDA_FR" D1 M6
G0 X0 Y0 Z5
N70 CYCLE977(201,,4000001,1,24,,2,8,0,1,1,,1," ",,
0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1)
...
M30

```

Wyciąg z protokołu:

```
*****
Data      : 2013-08-05.           Time: 11:59:10
Protocol: /_N_WKS_DIR/_N_WP1_WPD/_PROT_TE_977_BOHR_TXT
Program  : _N_TE_977_BOHR_MPF
Workpiece No: 123
*****
```

```
OTWOR DM 20H7
NAJWIEKSZY WYMIAR:20.021
NAJMNIEJSZY WYMIAR:20.000
TEMPERATURA WRZECIONA:68.7 GRD
```

```
-----
1                      :977 / 101           Time: 11:58:10
Results measure: 1 Hole / CYCLE977
-----
```

Correction into: Work offset, Coarse

```

G508
Coarse [mm]           Rotation [deg]
-----
X                    -0.0200           0.0000
Y                     0.0300          45.0000
Z                    -0.0128           0.0000
-----
```

Results:	Setpoint	Measured	Difference
X	12.9900	12.9700	-0.0200 mm
Y	7.5000	7.5300	0.0300 mm
Diameter	24.0000	23.8400	-0.1600 mm

2.14.3.6 Wyświetlenie protokołu użytkownika w formie okna wyniku pomiaru

Protokół użytkownika jest wyświetlany na ekranie w formie okna wyniku pomiaru, gdy spełnione są następujące warunki:

- CYCE150: Okno wyniku pomiaru „Zał”
 - Typ protokołu „Protokół użytkownika” LUB
 - Protokół „wył”
- Wywołanie cyklu CYCLE160
Przy wybieraniu protokołu „Ostatni pomiar” nie można wywołać cyklu CYCLE160.

Jeżeli aktywowane jest poprzez sterowanie programem „MDR”, to zawartość pola zmiennych "S_PROTTXT" lub "S_USERTXT" wyświetlana jest w formie okna wyniku pomiaru. Zawartość okna wyniku odpowiada protokołowi. Kontynuacja programu następuje za pomocą „Start” lub „Automatycznie” w zależności od wyboru w cyklu CYCLE150. Przy protokole „Wył” wyświetlane jest tylko okno wyniku. Tryb wyświetlania „Przy alarmie” działa tylko w cyklach pomiarowych.

Przykład programowania 1

Jeżeli wiersze protokołu użytkownika mają być wyświetlane z takim samym rozkładem kolumn jak protokół standardowy w formacie tekstowym, można przejść opis formatu ze zmiennych GUD_PROTVAL[35],[36]. Przy zastosowaniu słowa kluczowego „SPRINT” należy zaprogramować jak następuje:

```
%_N_TEST_3.MPF
CYCLE150 (31,11,"MEAS_PROTOCOL.TXT")
S_PROTTXT[0]=REP("",10)
S_PROTTXT[0]="SPRINT(_PROTVAL[35],'''Axis''','''Setpoint''','''Measu
rd''','''Difference''','''Unit''') "
S_PROTTXT[1]="SPRINT(_PROTVAL[36],'''Z''',R11,R12,R13,S_TXT[3]) "
CYCLE160
M30
```

Objaśnienie

W standardowym protokole pomiaru wyprowadzenie wyniku pomiaru następuje wierszami podzielonymi na 5 standardowych kolumn. Format String jest obowiązującym formatowaniem dla każdej wartości rozdzielonej przecinkami dla każdej kolumny.

_PROTVAL[35] = Format String do przedstawiania nagłówków kolumn (tylko tekst)

_PROTVAL[36] = Format String do przedstawiania zawartości kolumn (tekst, wartości)

S_TXT[3] = Jednostka miary długości w aktywnym systemie (mm lub cal)

Początek i koniec String należy oznaczyć za pomocą "("...")" włącznie ze słowem kluczowym SPRINT. Jeżeli kolumna zawiera tylko tekst, to oznaczenie String jest zamknięte przez apostrof (np.: ' " 'NAME' " ').

Przykład programowania 2

Przy wywołaniu cyklu CYCLE150 za pomocą funkcji „Ostatni pomiar”, aktualna zawartość pola zmiennych jest protokołowana i wyświetlana (gdy MDR jest aktywne).

```
%_N_LASTMEAS_MPF
CYCLE150 (31,12,"MEAS_PROTOCOL_LAST.TXT")
M30
```

2.14.3.7 Postępowanie przy szukaniu, symulacji i w przypadku wielu kanałów

Szukanie bloku

Jeżeli w szukaniu bloku jest wykonywane wywołanie cyklu do protokołowania "wł.", wówczas ten stan jest zapisywany. Następne wywołania cykli pomiarowych, których przejście następuje jeszcze w trybie szukania, nie protokołują niczego (ponieważ też nie ma wyników pomiaru). Protokołowanie następuje wówczas od startu programu po dojściu do celu szukania.

Tak samo przy wywołaniu cyklu do Protokołowania "Wyl" w szukaniu stan jest zapisywany i od startu programu nic nie jest protokołowane.

Symulacja

W symulacji Operate obowiązuje następujące zachowanie się:

Programy z wywołaniami funkcji protokołowania są wykonywalne, ale protokoły nie są sporządzane.

Cykle pomiarowe nie dają w symulacji żadnych wyników pomiarów, lecz pokazują tylko ruchy przejazdu do punktów pomiarowych - przez to nie ma nic do zaprotokołowania.

Wiele kanałów

Programy pomiarowe z protokołowaniem mogą zasadniczo być wykonywane w dwóch kanałach.

Użytkownik musi jednak zatroszczyć się o to, by funkcje pomiaru i protokołowania były wykonywane najpierw w jednym a potem w drugim kanale i by nie przecinały się. Dotyczy to również protokołów użytkownika.

Warianty pomiaru

3.1 Warunki ogólne

3.1.1 Przegląd cykli pomiarowych

Funkcje cykli pomiarowych

Poniższa tabela opisuje wszystkie funkcje cykli pomiarowych dla technologii toczenia i frezowania.

Tabela 3-1 Cykle pomiarowe

Cykl pomiaru	Opis	Warianty pomiaru
CYCLE973 ²⁾	Przy pomocy cyklu pomiarowego sonda do pomiaru przedmiotów obrabianych może być kalibrowana na powierzchni obrabianego przedmiotu albo w rowku.	• Kalibracja sondy pomiarowej - Długość • Kalibracja sondy pomiarowej - Promień na płaszczyźnie • Kalibracja sondy pomiarowej - Sonda w rowku
CYCLE974 ²⁾	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić punkt zerowy obrabianego przedmiotu w wybranej osi pomiaru albo korekcję narzędzia z pomiarem 1-punktowym.	• Pomiar Toczenie - Krawędź przednia • Pomiar Toczenie - Średnica wewnętrzna • Pomiar Toczenie - Średnica zewnętrzna
CYCLE994 ²⁾	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić punkt zerowy obrabianego przedmiotu w wybranej osi pomiaru z pomiarem 2-punktowym. W tym celu następuje kolejno automatyczne dosunięcie do dwóch przeciwległych punktów pomiarowych na średnicy.	• Pomiar Toczenie - Średnica wewnętrzna • Pomiar Toczenie - Średnica zewnętrzna
CYCLE976	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można skalibrować sondę do pomiaru obrabianych przedmiotów na pierścieniu kalibracyjnym wzgl. na kuli kalibracyjnej, kompletnie w płaszczyźnie roboczej albo na krawędzi, dla określonej osi i kierunku.	• Kalibracja sondy pomiarowej - Długość na płaszczyźnie • Kalibracja sondy pomiarowej - Promień na pierścieniu • Kalibracja sondy pomiarowej - Promień na krawędzi • Kalibracja sondy pomiarowej - Kalibracja na kuli
CYCLE961	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić położenie naroża obrabianego przedmiotu (wewnętrzne albo zewnętrzne) i zastosować jako przesunięcie punktu zerowego.	• Naroże - Naroże prostokątne • Naroże - naroże dowolne

3.1 Warunki ogólne

Cykl pomiaru	Opis	Warianty pomiaru
CYCLE977	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić punkt środkowy w płaszczyźnie, jak też szerokość lub średnicę.	• Odległość krawędzi - Rowek • Odległość krawędzi - Wypust • Otwór - Kieszka prostokątna • Otwór - 1 otwór • Czop - Czop prostokątny • Czop - 1 czop kołowy
CYCLE978	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można zmierzyć pozycję krawędzi w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.	• Odległość krawędzi - Ustawienie krawędzi
CYCLE979	Za pomocą tego cyklu pomiarowego można mierzyć punkt środkowy na płaszczyźnie i promień na fragmencie okręgu.	• Otwór - Wewnętrzny fragment okręgu • Czop - Zewnętrzny fragment okręgu
CYCLE995	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można zmierzyć odchylenie kątowe wrzeciona na obrabiarce.	• Odchylenie kątowe 3D wrzeciona
CYCLE996	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić znaczące dla transformacji dane transformacji kinematycznej z zawartymi osiami obrotowymi.	• 3D - kinematyka
CYCLE997	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić punkt środkowy i średnicę kuli. Ponadto można zmierzyć punkty środkowe trzech rozmieszczonych kul. Płaszczyzna utworzona przez trzy punkty środkowe kul, gdzie jest określone jej położenie kątowe w odniesieniu do płaszczyzny roboczej w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.	• 3D - kula • 3D - 3 kule
CYCLE998	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można określić położenie kątowe powierzchni (płaszczyzny) w odniesieniu do płaszczyzny roboczej i kąt krawędzi w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.	• Odległość krawędzi - Orientacja krawędzi • 3D - Orientacja płaszczyzny
CYCLE971 ¹⁾	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można wykonać kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi i pomiar długości narzędzia i/albo promienia narzędzia frezarskiego.	• Kalibracja sondy pomiarowej • Pomiar narzędzia
CYCLE982 ²⁾	Przy pomocy tego cyklu pomiarowego można wykonać kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi i pomiar narzędzi tokarskich, wiertarskich i frezarskich na tokarkach.	• Kalibracja sondy pomiarowej • Narzędzia tokarskie • Frez • Wiertło


¹⁾ tylko dla technologii frezowania

²⁾ tylko dla technologii toczenia


3.1.2 Wybór wariantów pomiaru poprzez przyciski programowe (Toczenie)


Poniżej przedstawiono warianty pomiaru w technologii toczenia w postaci drzewa menu w edytorze programu. W prezentacji pokazane zostały wszystkie warianty pomiaru istniejące na sterowaniu. W konkretnym urządzeniu dają się jednak wybierać tylko te kroki, które są możliwe zgodnie z ustawioną rozszerzoną technologią.

Struktura menu Technologia toczenia

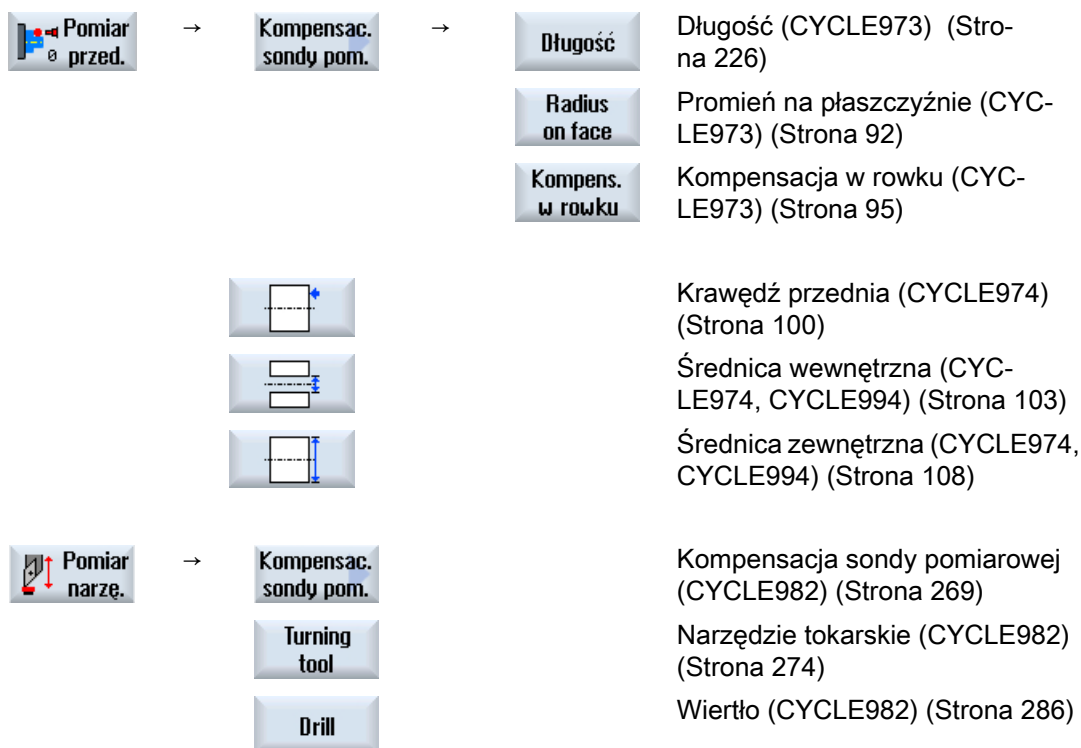

 Poniższe przyciski programowe są wyświetlane **tylko**, gdy ustawiona jest technologia rozszerzona „Frezowanie” (specyficzna dla kanału MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 2).

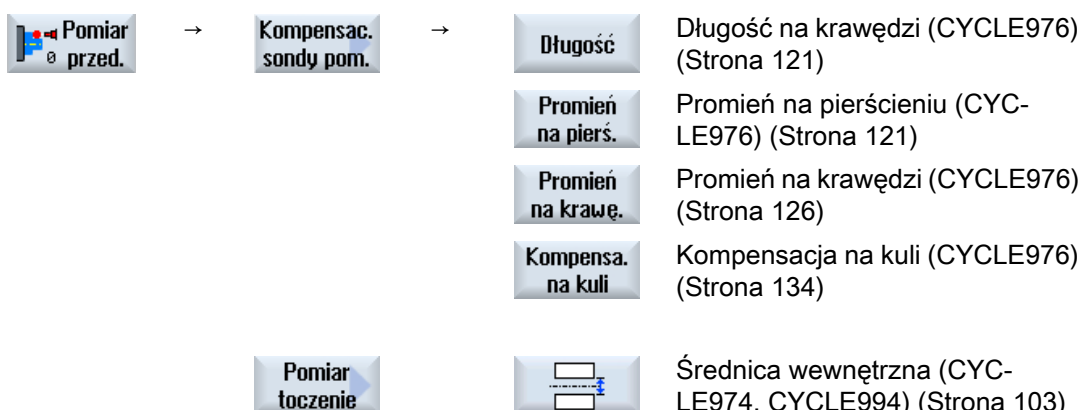

	→		Ustawienie krawędzi (CYCLE978) (Strona 137)
			Zorientowanie krawędzi (CYCLE998) (Strona 143)
			Rowek (CYCLE977) (Strona 150)
			Wypust (CYCLE977) (Strona 155)
	→		Naroże prostokątne (CYCLE961) (Strona 161)
			Naroże dowolne (CYCLE961) (Strona 166)
	→		Kieszka prostokątna (CYCLE977) (Strona 173)
			1 otwór (CYCLE977) (Strona 178)
			Wewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979) (Strona 184)
	→		Czop prostokątny (CYCLE977) (Strona 190)
			1 czop kołowy (CYCLE977) (Strona 195)
			Zewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979) (Strona 201)
	→		Zorientuj płaszczyznę (CYCLE998) (Strona 207)
			Przycisk programowy "3D" wyświetla się, gdy w ogólnych SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE ustawiony jest bit1 = 1.
			Kula (CYCLE997) (Strona 212)
			3 kule (CYCLE997) (Strona 217)



Odchylenie kątowne wrzeciona (CYCLE995) (Strona 222)

Przycisk programowy "Odchylenie kątowne wrzeciona" wyświetla się wyłącznie w programie w kodach G.



Kinematyka 3D (CYCLE996) (Strona 226)

Przycisk programowy "Kinematyka" jest wyświetlany wyłącznie w programie w kodach G, gdy ustawiona jest opcja "Pomiar kinematyki".



Frez (CYCLE982) (Strona 278)

Patrz również

Kompensacja sondy pomiarowej - długość (CYCLE973) (Strona 89)


Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami (Strona 263)

3.1.3 Wybór wariantów pomiaru poprzez przyciski programowe (Frezowanie)

Poniżej przedstawiono warianty pomiaru dla technologii frezowania w postaci drzewa menu w edytorze programu.

W prezentacji pokazane zostały wszystkie warianty pomiaru istniejące na sterowaniu. W konkretnym urządzeniu dają się jednak wybierać tylko te kroki, które są możliwe zgodnie z ustawioną rozszerzoną technologią.

Drzewo menu dla technologii frezowania

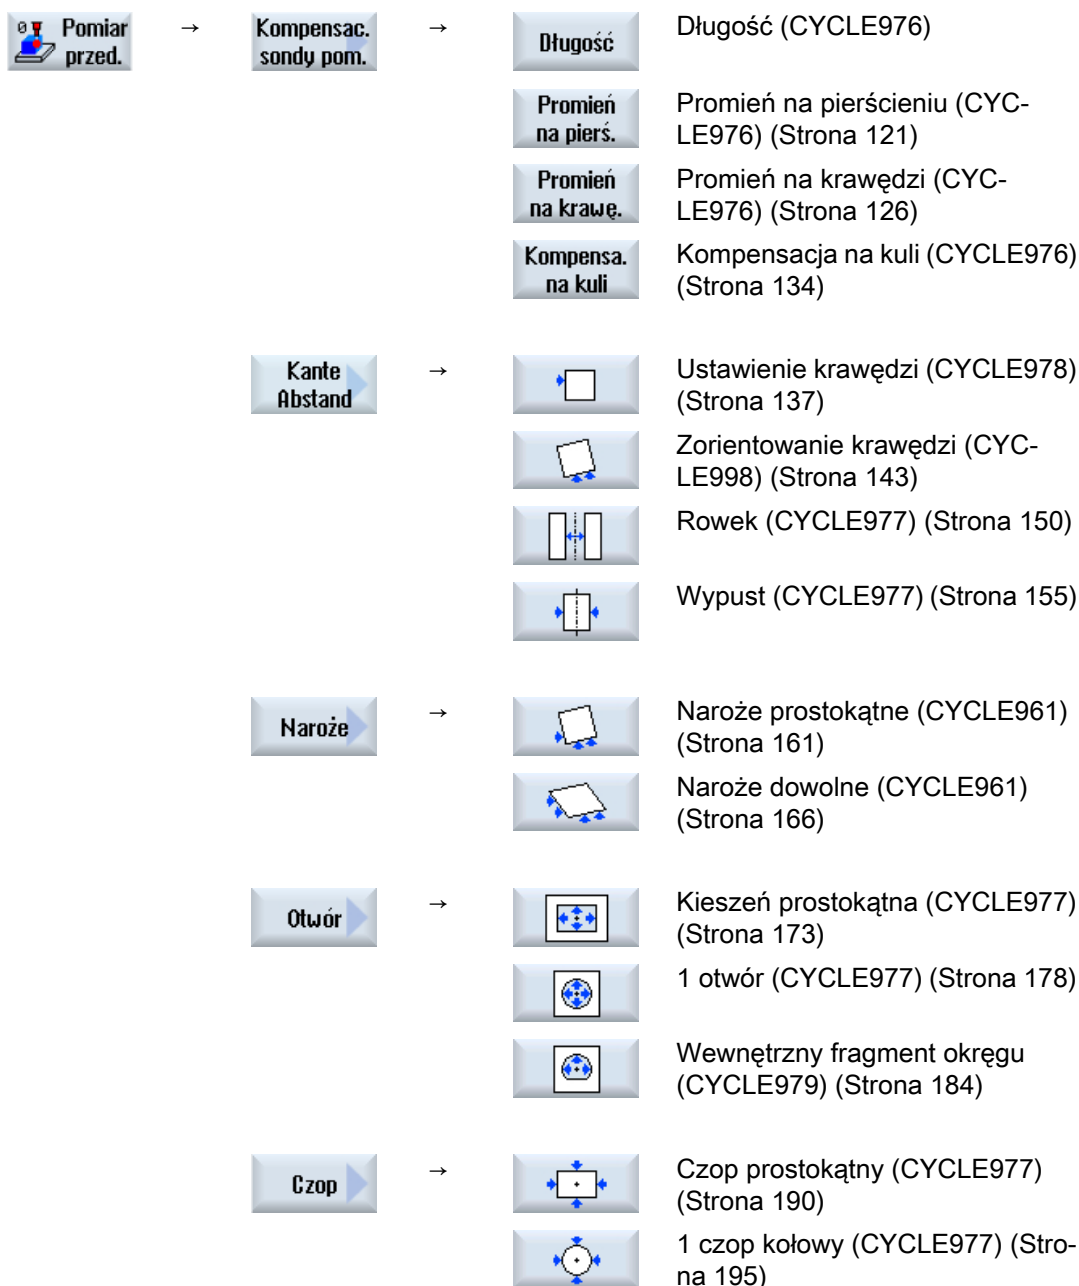

Przycisk programowy "3D" wyświetla się, gdy w ogólnych SD 54760 \$SNS_MEA_FUNC-TION_MASK_PIECE ustawiony jest bit1 = 1.

 


→



Zewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979) (Strona 201)

Zorientowanie płaszczyzny (CYCLE998) (Strona 207)



Kula (CYCLE997) (Strona 212)



3 kule (CYCLE997) (Strona 217)



Odchylenie kątowne wrzeciona (CYCLE995) (Strona 222)

Przycisk programowy "Odchylenie kątowne wrzeciona" wyświetla się wyłącznie w programie w kodach G.



3D - Kinematyka (CYCLE996) (Strona 226)

Przycisk programowy "Kinematyka" wyświetla się wyłącznie w programie w kodach G, gdy ustawiona jest opcja "Pomiar kinematyki".



→



Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971) (Strona 296)



Frez lub wiertło (CYCLE971) (Strona 303)



Frez lub wiertło (CYCLE971) (Strona 303)

Poniższe przyciski programowe są wyświetlane, gdy ustawiona jest technologia rozszerzona „Toczenie” (specyficzna dla kanału MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1).



→



Narzędzie tokarskie (CYCLE982) (Strona 274)

Patrz również

Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja w rowku (CYCLE973) (Strona 95)

Pomiar przy toczeniu - Krawędź przednia (CYCLE974) (Strona 100)

Pomiar Toczenie - Średnica wewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994) (Strona 103)

Pomiar Toczenie - Średnica zewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994) (Strona 108)


3.1.4 Parametry wyników**Definicja**

Parametrami wyników są wyniki pomiarów dostarczane przez cykle pomiarowe.

Parametry	Typ	Znaczenie
_OVR[]	REAL	Parametry wyników - liczba rzeczywista: Wartości zadane, wartości rzeczywiste, różnice, wartości korekcji, i inne.
_OVI[]	INTEGER	Parametry wyników - liczba całkowita

Wywołanie

Parametry wyników cykli pomiarowych są zapisane w specyficznych dla kanału zmiennych użytkownika. Można je w następujący sposób wywołać z obszaru obsługi:

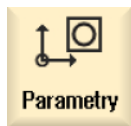

1. Nacisnąć przycisk programowy "Parametry".

3. Nacisnąć przycisk programowy "Zmienne użytkownika".

W oknie "Zmienne użytkownika specyficzne dla kanału" zostaną wyświetlone parametry wyników _OVR[] i _OVI[].

2. Nacisnąć przycisk programowy "GUD kanału".

Uwaga

Jeżeli dostępne są nie tylko zmienne SGUD należy wtedy dokonać wyboru „SGUD” za pomocą przycisku „Wybór GUD”.

Warianty pomiaru

Jakie parametry wyników są wyprowadzane poprzez cykle pomiarowe, opisano w poszczególnych wariantach pomiaru.

Niektóre warianty pomiarów dają przy pomiarze przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub korekcją PPZ dodatkowe parametry wyników, patrz rozdział Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.2 Pomiar obrabianego przedmiotu (toczenie)

3.2.1 Informacje ogólne

Następujące cykle pomiarowe są przewidziane do zastosowania na tokarkach.

Uwaga

Wrzeciono

Polecenia dla wrzeciona odnoszą się w cyklach pomiarowych zawsze do aktywnego wrzeciona master sterowania.

Przy zastosowaniu cykli pomiarowych na maszynach o wielu wrzecionach należy przed wywołaniem cyklu zdefiniować dane wrzeciono, jako wrzeciono master.

Uwaga

Dokładny pomiar wymaga sondy pomiarowej skalibrowanej w warunkach pomiaru, tzn. płaszczyzna robocza i prędkość pomiaru muszą być zgodne dla pomiaru i przy kalibrowania.

Przy zastosowaniu sondy pomiarowej we wrzecionie do narzędzi napędzanych należy również uwzględnić zorientowanie wrzeciona. Odchylenia mogą prowadzić do błędów pomiaru.

Literatura: /PG/ Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy*

Programowanie na średnicy, system miar

Cykle pomiarowe w technologii toczenia wykonywane są na płaszczyźnie G18.

Zadawanie wartości osi poprzecznej (X) cykli pomiarowych w technologii toczenia następuje na średnicy (DIAMON). Cykle pomiarowe w technologii toczenia (*CYCLE973*, *CYCLE974* i *CYCLE994*) pracują wewnętrznie również z aktywnym programowaniem na średnicy (DIAMON).

System miar (system podstawowy) maszyny i przedmiotu obrabianego mogą być różne.

Podczas pomiaru obrabianego przedmiotu w systemie calowym na maszynie metrycznej powinno zostać zastosowane polecenie G700.

Podczas pomiaru obrabianego przedmiotu w mm na maszynie w systemie calowym powinno zostać zastosowane polecenie G710.

Informacje dot. pomiarów w połączeniu z 3. osią patrz rozdział Pomiar rozszerzony (Strona 114).

Uwaga

Listę korespondencji/przyporządkowania zastosowanych parametrów cykli pomiarowych, danych maszynowych i ustawczych odnośnie wersji cykli pomiarowych 7.5, 2.6 i 4.4 można znaleźć w załączniku Zmiany od wersji oprogramowania cykli 4.4 (Strona 363)!

3.2.2 Kompensacja sondy pomiarowej - długość (CYCLE973)

Funkcja

Obowiązuje tylko na tokarce bez technologii frezowania.


Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwa jest kompensacja sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych z położeniami ostrza $SL=5$ do 8 na znanej powierzchni (w odniesieniu do obrabianego przedmiotu). Dzięki temu określone zostają punkty przełączenia sondy pomiarowej.

Opcjonalnie można wprowadzić rzeczywistą długość do pamięci korekcji narzędzia przez parametr "Dopasowanie długości narzędzia".

Zasada pomiaru

Ustalona pozycja włączenia sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów w jednej osi zostaje przeliczona z daną długością sondy pomiarowej. Wyliczony punkt przełączenia jest określany w odpowiedniej osi i kierunku osi oraz zostaje zapisany w wybranym zestawie danych kompensacji (pole danych kalibracji) sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów.

Sonda pomiarowa przesuwa się w kierunku pomiaru do powierzchni kalibracji (np. obrabianego przedmiotu).

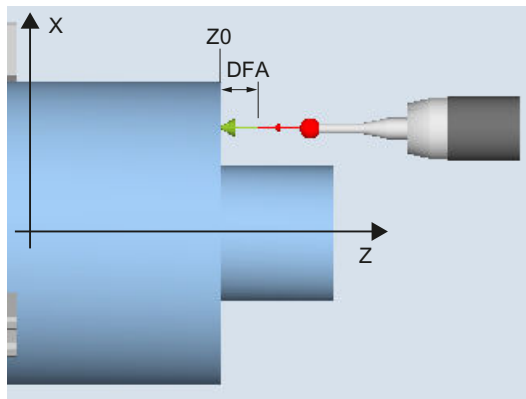

Rysunek 3-1 Kompensacja: Długość na powierzchni (CYCLE973), przykład G18, $SL=7$

Warunki

- Powierzchnia musi leżeć równolegle do jednej osi układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS).
- Powierzchnia kalibracji musi posiadać niewielką chropowatość powierzchni.
- Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów jest wywoływana jako narzędzie z korekcją narzędzia.
- Jako typ sondy pomiarowej należy ustalić typ 580.
- Kompensacja długość sondy pomiarowej nie stanowi żadnego pomiaru narzędzia. Odchylenie fizycznej długości pomiaru od wartości w danych narzędzi musi być mniejsze od 5 mm / 0.2 cala.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować naprzeciw powierzchni kalibracji.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa stoi w odległości wybranej drogi pomiaru (DFA) naprzeciw powierzchni kalibracji.

Patrz również

Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami (Strona 263)

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Długość".
Otworzy się okno "Kompensacja: długość na powierzchni".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			β	Orientacja narzędzia z osią skrętną ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	stopni
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			CP	Kąt pozycjonowania dla zakresu pomiaru	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Dopasowanie długości narzędzia 	Dopasowanie długości sondy pomiarowej oraz punktu przełączenia: • Tak • Nie (tylko dopasowanie punktu przełączenia)	-
Kierunek pomiaru 	Oś pomiaru (w przypadku G18): • +/- Z • +/- X	-
Z0 / X0	Punkt odniesienia Z / X (odpowiednio do kierunku pomiaru)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Długość" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-2 Parametry wyników "Długość"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.2.3 Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na płaszczyźnie (CYCLE973)

Funkcja

Obowiązuje tylko na tokarkach bez technologii frezowania.

Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwa jest kompensacja promienia sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów z położeniami ostrza SL=5 do 8 na płaszczyźnie. Dzięki temu określone zostają punkty przełączenia sondy pomiarowej.


Płaszczyzna kalibracji odnosi się do obrabianego przedmiotu. Kalibracja jest możliwa jedynie w wybranej osi i kierunku, które znajdują się prostopadle do płaszczyzny kalibracji.

Zasada pomiaru

Ustalona pozycja włączenia sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów w sparametryzowanej osi i kierunku zostaje przeliczona z wartością zadaną płaszczyzny referencyjnej, a na tej podstawie zostaje wyliczony odpowiedni punkt przełączenia.

Jeżeli nie wystąpią alarmy, wówczas punkt przełączenia zostaje wprowadzony do wybranego zestawu danych kompensacji sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów.

Sonda pomiarowa przesuwa się w kierunku pomiaru do powierzchni referencyjnej (np. obrabianego przedmiotu).

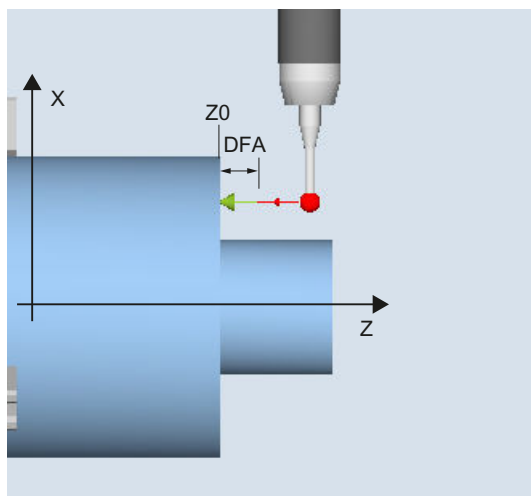

Rysunek 3-2 Kompensacja: Promień na płaszczyźnie (CYCLE973), przykład G18, SL=8

Warunki

- Powierzchnia musi leżeć równolegle do jednej osi układu współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS).
- Powierzchnia kalibracji musi posiadać niewielką chropowatość powierzchni.
- Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów jest wywoływana jako narzędzie z korekcją narzędzia.
- Jako typ sondy pomiarowej należy ustalić typ 580.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować naprzeciw powierzchni kalibracji.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa (promień kulki) stoi w odległości drogi pomiaru naprzeciw powierzchni kalibracji.

Patrz również

Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami (Strona 263)

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na płaszczyźnie".
Otworzy się okno "Kompensacja: promień na płaszczyźnie".

Parametry

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametry	Opis	Jednostka	Parametry	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			β 	Orientacja narzędzia z osią skrętną  ← (0 stopni)  ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametry	Opis	Jednostka
Kierunek pomiaru 	Oś pomiaru (w przypadku płaszczyzny pomiaru G18): +/- Z +/- X	-
Z0 / X0	Punkt odniesienia Z / X (odpowiednio do kierunku pomiaru)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Promień na płaszczyźnie" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-3 Parametry wyników "Promień na płaszczyźnie"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.2.4 Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja w rowku (CYCLE973)

Funkcja

Obowiązuje tylko na tokarkach bez technologii frezowania.


Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwa jest kompensacja sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów z położeniem ostrza SL=7 lub SL=8 w rowku referencyjnym, w odniesieniu do maszyny, w osiach płaszczyzny. Za pomocą tej kompensacji można określić długość sondy pomiarowej lub promień kulki sondy pomiarowej, w zależności od wyboru.

W przypadku określania promienia jest możliwa kompensacja w jednym kierunku lub w przeciwnych kierunkach jednej osi. Dodatkowo przy kompensacji w przeciwnych kierunkach jest możliwe określenie odchyłki położenia (położenie skośne) sondy pomiarowej oraz aktywnej średnicy kulki sondy pomiarowej.


Zasada pomiaru

Zmierzone pozycje włączenia sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów w sparametryzowanej osi są przeliczane z danymi odnoszącymi się do maszyny dla wybranego rowka kalibracyjnego i na tej podstawie są obliczane punkty przełączenia w dodatnim i ujemnym kierunku oraz odchyłka położenia w tej osi, jak również efektywna średnica kulki sondy pomiarowej. Punkty przełączenia odnoszą się zawsze do środka kulki sondy pomiarowej (TCP).

Sonda pomiarowa wykonuje ruch w wybranej osi pomiaru w obu kierunkach w rowku kalibracyjnym.

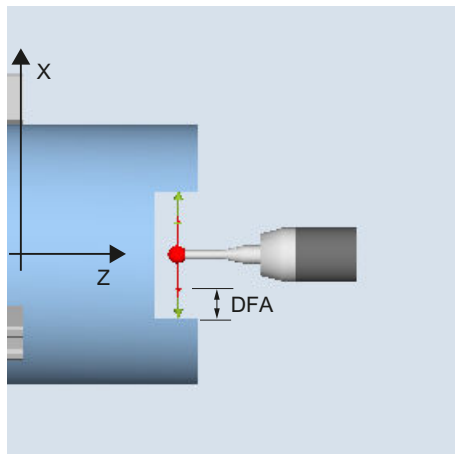


Kompensacja: Sonda w rowku (CYCLE973),
przykład G18, SL=7

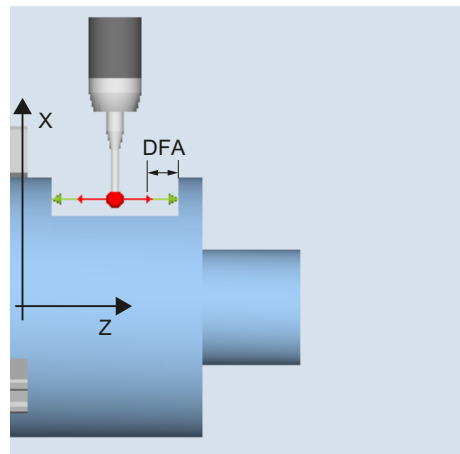


Kompensacja: Sonda w rowku (CYCLE973),
przykład G18, SL=8

Warunki

- Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów musi zostać wywołana jako narzędzie z przynależną korekcją narzędzia.
- Wymiary geometryczne w odniesieniu do maszyny dla wybranego rowka kalibracyjnego muszą być zapisane w odpowiednich ogólnych danych ustawczych przed rozpoczęciem kalibracji.

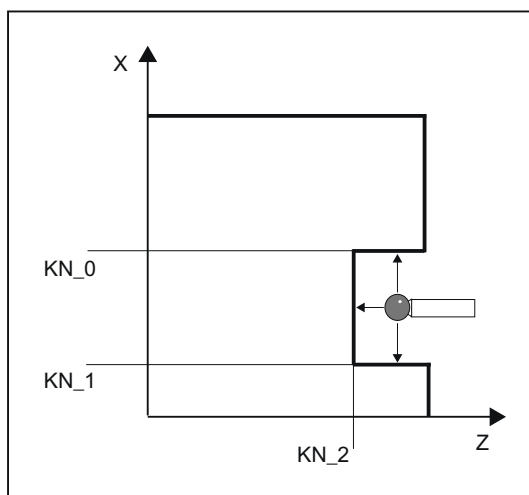

Geometria rowka kalibracyjnego,
przykład G18, SL=7

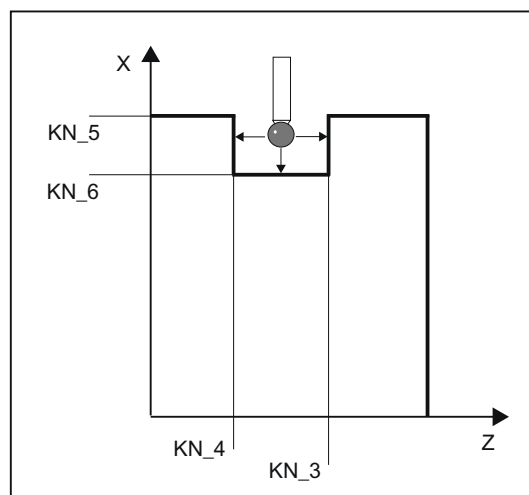

Geometria rowka kalibracyjnego,
przykład G18, SL=8

Tabela 3-4 Ogólne dane ustawcze dla wymiarów rowka kalibracyjnego

Rowek kalibracyjny	Ogólne dane ustawcze	Opis
KN_0	SD 54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2	Krawędź rowka kalibracyjnego w dodatnim kierunku 2. osi pomiaru
KN_1	SD 54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2	Krawędź rowka kalibracyjnego w ujemnym kierunku 2. osi pomiaru
KN_2	SD 54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1	Dno rowka kalibracyjnego 1. osi pomiaru
KN_3	SD 54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1	Krawędź rowka kalibracyjnego w dodatnim kierunku 1. osi pomiaru
KN_4	SD 54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1	Krawędź rowka kalibracyjnego w ujemnym kierunku 1. osi pomiaru
KN_5	SD 54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2	Górna krawędź rowka kalibracyjnego 2. osi pomiaru
KN_6	SD 54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2	Dno rowka kalibracyjnego 2. osi pomiaru

Literatura: Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9)* / *SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar obrabianego przedmiotu przy toczeniu".

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Punkt początkowy należy wybrać w taki sposób, że jest możliwe bezkolizyjne spozycjonowanie wybranej sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów po najkrótszej drodze ruchami równoległymi do osi do wybranego rowka referencyjnego, odpowiednio do aktywnego położenia ostrza.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu procesu kalibrowania z jednym kierunkiem kalibracji sonda stoi w odległości drogi pomiarowej (DFA) naprzeciw powierzchni kalibracyjnej. Przy kalibrowaniu z 2 kierunkami kalibracji pozycja sondy pomiarowej po zakończeniu procesu pomiaru jest pozycją startową.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja w rowku".
Otworzy się okno "Kompensacja: sonda w rowku".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametry	Opis	Jednostka	Parametry	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			β	Orientacja narzędzia przy pomocy osi skrętnej ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametry	Opis	Jednostka
Kalibracja	- Długość (kalibracja długości sondy pomiarowej) - Promień (kalibracja promienia sondy pomiarowej)	-
Kierunki kalibracji (tylko w przypadku kalibracja "Promień")	1: Kalibracja w jednym kierunku 2: Kalibracja w przeciwnych kierunkach	-

Parametry	Opis	Jednostka
Kierunek pomiaru 	Oś pomiaru (odpowiednio do płaszczyzny pomiaru): • (+/-) Z • (+/-) X	-
Dopasowanie długości narzędzia  (tylko w przypadku kalibracji "Długość")	• Nie (tylko dopasowanie punktu przełączenia) • Tak (dopasowanie długości sondy pomiarowej oraz punktu przełączenia)	-
Zestaw danych rowka kalibracyjnego 	• 1 • 2 • 3	-
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Kompensacja w rowku" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-5 Parametry wyników "Kompensacja w rowku"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.2.5 Pomiar przy toczeniu - Krawędź przednia (CYCLE974)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwy jest pomiar obrabianego przedmiotu na krawędziach w kierunku osi dosuwu a na ich podstawie możliwe jest wyprowadzenie korekcji.

Wynik pomiaru, różnica wymiarów może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Uwaga

Pomiar rozszerzony

Informacje dot. pomiarów w połączeniu z trzecią osią można znaleźć w rozdziale Pomiar rozszerzony (Strona 114).


Zasada pomiaru

Cykl pomiarowy określa wartość rzeczywistą punktu pomiarowego na krawędzi toczonej części, w odniesieniu do punktu zerowego obrabianego przedmiotu.

Obliczana jest różnica między aktualną wartością rzeczywistą (wartość pomiarowa) a wartością zadaną w 1. osi płaszczyzny (przy G18: Z).

Możliwa jest rozszerzona korekcja narzędzia na korekcję sumaryczną i ustawiania.

Generalnie przy korekcji narzędzia mogą zostać wliczone wartości doświadczalne.

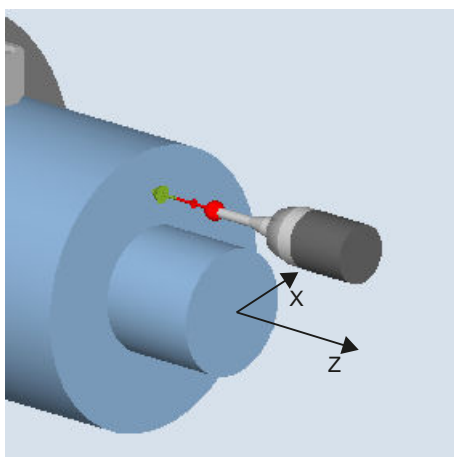

Rysunek 3-3 Pomiar: Krawędź przednia (CYCLE974)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być skalibrowana w kierunku pomiaru oraz aktywna jako narzędzie. Typ sondy pomiarowej 710 lub 580.
- Położenie ostrza może być 5 do 8 i musi odpowiadać zadaniu pomiarowemu.
- Obrabiany przedmiot należy ewentualnie wypoźycjonować w prawidłowym położeniu kątowym przy pomocy pozycjonowania wrzeciona (SPOS).

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

 
Sonda pomiarowa musi zostać spozycjonowana w stosunku do mierzonej powierzchni/krawędzi. Wychodząc z tej pozycji cykl pomiarowy osi pomiarowej wykonuje zawsze ruch w kierunku wartości zadanej

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu procesu pomiaru sonda pomiarowa stoi w odległości wartości drogi pomiaru (DFA) wobec powierzchni pomiaru.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar Toczenie".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Ustaw krawędź przednią". Otworzy się okno "Pomiar: krawędź przednia".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			β 	Orientacja narzędzia z osią skrętną ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Z0	Punkt odniesienia Z	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru (tylko w przypadku celu korekcji "Korekcja narzędzia") - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Krawędź przednia" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-6 Parametry wyników "Krawędź przednia"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana dla osi pomiaru	mm
_OVR [1]	Wartość zadana w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [2]	Wartość zadana w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [3]	Wartość zadana w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista dla osi pomiaru	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [16]	Różnica dla osi pomiaru	mm
_OVR [17]	Różnica w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [18]	Różnica w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [19]	Różnica w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.2.6 Pomiar Toczenie - Średnica wewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar wewnętrznych średnic cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Obsługiwane jest programowanie na średnicy oraz na promieniu.

Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (tylko w przypadku pomiaru w 1 punkcie)
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Uwaga

Pomiar rozszerzony


Informacje dot. pomiarów w połączeniu z trzecią osią można znaleźć w rozdziale Pomiar rozszerzony (Strona 114).

Zasada pomiaru

Cykl pomiarowy określa wartość rzeczywistą średnicy wewnętrznej poprzez pomiar w 1 punkcie lub pomiar w 2 punktach, symetrycznie względem punktu zerowego obrabianego przedmiotu (oś obrotu). Pomiar w 2 punktach jest przeprowadzany poprzez odwrócenie wrzeciona o 180 stopni przedmiotu obrabianego lub poprzez pomiar powyżej i poniżej osi obrotu.

Możliwa jest rozszerzona korekcja narzędzia na korekcję sumaryczną i ustawianą.

Generalnie przy korekcji narzędzia mogą zostać wliczone wartości doświadczalne.

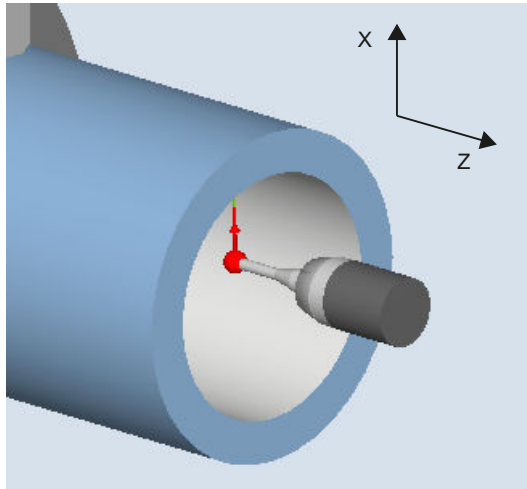


Rysunek 3-4 Pomiar: Średnica wewnętrzna (CYCLE974)

Pozycjonowanie "Przejazd poniżej środka" (CYCLE994)

W przypadku "Przejazd poniżej środka" zostaje zmierzona średnica wewnętrzna obrabianego przedmiotu poprzez pomiar w 2 punktach w cyklu pomiarowym CYCLE994. Następuje dojazd do dwóch przeciwnych punktów pomiarowych, symetrycznie względem punktu zerowego przedmiotu obrabianego (osi obrotu), w odległości równej zadeklarowanej przez użytkownika wartości zadanej.

Możliwe jest zaprogramowanie obszaru ochrony, który ma być uwzględniany podczas tego ruchu. Przy wymiarowaniu obszaru ochrony użytkownik musi uwzględnić promień kulki sondy pomiarowej.

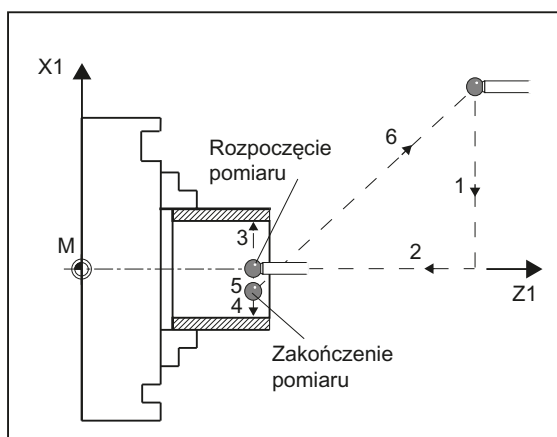

Rysunek 3-5 Pozycjonowanie sondy pomiarowej przy pomiarze średnicy wewnętrznej za pomocą pomiaru w 2 punktach (CYCLE994)

Pomiar z obrotem przedmiotu obrabianego (CYCLE974)

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest określana wartość rzeczywista przedmiotu obrabianego w odniesieniu do punktu zerowego przedmiotu obrabianego w osi pomiaru poprzez pomiar dwóch przeciwległych punktów leżących na średnicy.

Przed pierwszym pomiarem cykl pozycjonuje przedmiot obrabiany na położenie kątowe zaprogramowane w parametrze $\alpha 0$. Po 1 pomiarze, a przed drugim pomiarem następuje obrót o kąt 180 stopni, również wygenerowany automatycznie przez cykl. Dwa wyniki pomiaru tworzą wartość średnią.

Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) jest możliwa jedynie przy pomiarze bez obrotu (pomiar w 1 punkcie).

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być skalibrowana w kierunku pomiaru.
- Sonda pomiarowa typu 710 lub 580 musi być aktywna.
- Położenie ostrza może być 5 do 8 i musi odpowiadać zadaniu pomiarowemu.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować względem powierzchni przeznaczonej do pomiaru, powyżej osi obrotu.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa znajduje się w odległości drogi pomiaru (DFA) względem powierzchni pomiarowej, powyżej osi obrotu.

Przy wyborze "Przejazd poniżej osi obrotu" sonda pomiarowa znajduje się po zakończeniu cyklu pomiarowego w odległości drogi pomiaru (DFA) względem powierzchni pomiarowej, poniżej osi obrotu.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar Toczenie".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Średnica wewnętrzna".
Otworzy się okno "Pomiar: średnica wewnętrzna".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			β	Orientacja narzędzia z osią skrętną • ← (0 stopni) • ↓ (90 stopni) • Wprowadzenie wartości	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wynik pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ^{1), 2)} - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
$\emptyset$	Średnica wewnętrzna	mm
Pozycjonowanie	- Pomiar bez obrotu obrabianego przedmiotu - Pomiar z obrotem obrabianego przedmiotu (180°) ³⁾ - Przejazd poniżej środka (pomiar ponad i pod osią obrotu)	-
$\alpha 0$	Kąt startu przy odwróceniu wrzeciona (tylko w przypadku pozycjonowania "z obrotem")	Stopnie
XR	Wycofanie w X (średnica)	mm
ZR (w przypadku G18)	Wycofanie w Z	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru (tylko w przypadku celu korekcji "Korekcja narzędzia") - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancja wymiaru "Tak")	mm

- 1) Tylko w przypadku pozycjonowania "bez obrotu"
- 2) Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .
- 3) Funkcja "Pomiar z obrotem obrabianego przedmiotu" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54764
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN jest ustawiony Bit 0.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Średnica wewnętrzna" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-7 Parametry wyników "Średnica wewnętrzna"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy (uwzględnij oś pomiaru S_MA)	mm
_OVR [1]	Wartość zadana średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [2]	Wartość zadana średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [3]	Wartość zadana średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy	mm
_OVR [17]	Różnica średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [18]	Różnica średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [19]	Różnica średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVI [0]	Numer D	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-

W przypadku pomiaru obrabianego przedmiotu z korekcją narzędzia ew. z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.2.7 Pomiar Toczenie - Średnica zewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar zewnętrznych średnic cylindrycznych przedmiotów obrabianych. Obsługiwane jest programowanie na średnicy oraz na promieniu.

Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (tylko w przypadku pomiaru bez obrotu, pomiaru w jednym punkcie)
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji


Uwaga

Pomiar rozszerzony


Informacje dotyczące pomiarów w połączeniu z trzecią osią znajdują się w rozdziale Pomiar rozszerzony (Strona 114).

Zasada pomiaru

Cykl pomiarowy określa wartość rzeczywistą średnicy zewnętrznej poprzez pomiar w 1 punkcie lub pomiar w 2 punktach, symetrycznie względem punktu zerowego przedmiotu obrabianego (oś obrotu). Pomiar w 2 punktach jest przeprowadzany poprzez odwrócenie wrzeciona o 180 stopni przedmiotu obrabianego lub poprzez pomiar powyżej i poniżej osi obrotu.

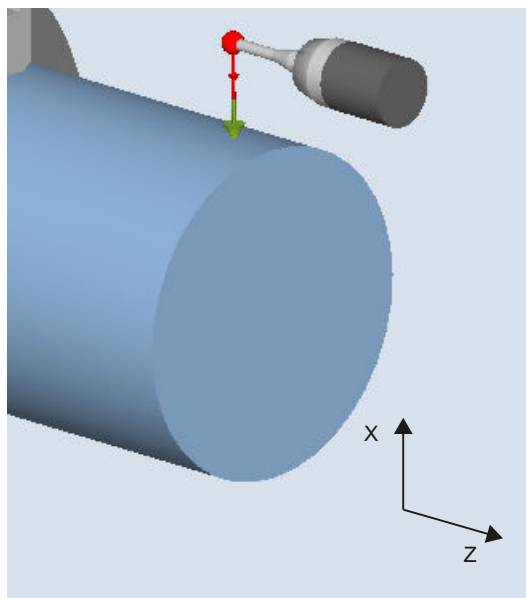


Pomiar: Średnica zewnętrzna (CYCLE974)
z/bez obrotu obrabianego przedmiotu

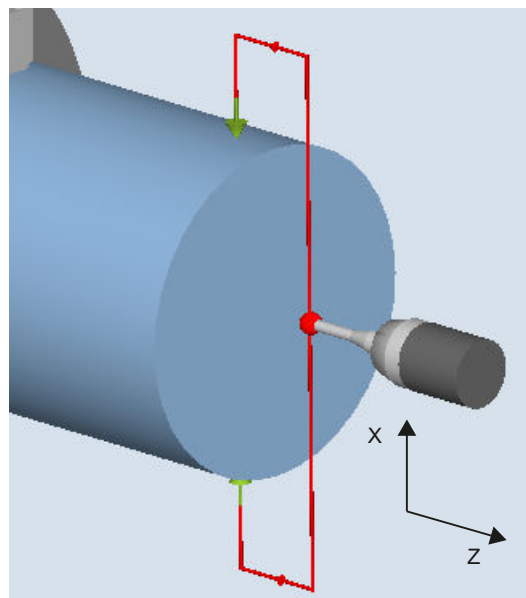

Pomiar: Średnica zewnętrzna (CYCLE994)
powyżej i poniżej osi obrotu

Pozycjonowanie "Przejazd poniżej środka" (CYCLE994)

W przypadku "Przejazd poniżej środka" zostaje zmierzona średnica zewnętrzna przedmiotu obrabianego poprzez pomiar w 2 punktach w cyklu pomiarowym CYCLE994. Następuje dojazd do dwóch przeciwnych punktów pomiarowych, symetrycznie względem punktu zerowego przedmiotu obrabianego (osi obrotu), w odległości równej zadeklarowanej przez użytkownika wartości zadanej. Podczas tego ruchu uwzględniany jest obszar ochrony. Przy wymiarowaniu obszaru ochrony użytkownik musi uwzględnić promień kulki sondy pomiarowej.

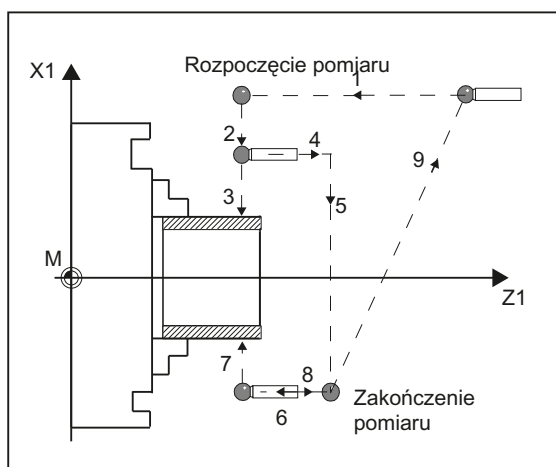

Rysunek 3-6 Pozycjonowanie sondy pomiarowej w przypadku pomiaru średnicy zewnętrznej (CYCLE994) z uwzględnieniem drogi wycofania w kierunku X i Z.

Pomiar z obrotem przedmiotu obrabianego (CYCLE974)

Za pomocą tego wariantu pomiaru określana jest wartość rzeczywista przedmiotu obrabianego w odniesieniu do punktu zerowego przedmiotu obrabianego w osi pomiaru poprzez pomiar dwóch przeciwnych punktów leżących na średnicy.

Przed pierwszym pomiarem cykl pozycjonuje przedmiot obrabiany na położenie kątowe zaprogramowane w parametrze $\alpha 0$. Po 1 pomiarze, a przed drugim pomiarem następuje obrót o kąt 180 stopni, również wygenerowany automatycznie przez cykl. Dwa wyniki pomiaru tworzą wartość średnią.

Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) jest możliwa jedynie przy pomiarze bez obrotu (pomiar w 1 punkcie).

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być skalibrowana w kierunkach pomiaru.
- Sonda pomiarowa typu 710 lub 580 musi być aktywna.
- Położenie ostrza może być 5 do 8 i musi odpowiadać zadaniu pomiarowemu.

Uwaga

W wariantie pomiaru "Przejazd poniżej osi obrotu" można mierzyć również bez uprzedniego kalibrowania, gdy w programie użytkownika przed wywołaniem cyklu CYCLE994 ustawiony jest `_CHBIT[7]` (kompatybilność ze starym stanami).

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować względem powierzchni przeznaczonej do pomiaru, powyżej osi obrotu.

 
Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa znajduje się w odległości drogi pomiaru (DFA) względem powierzchni pomiarowej, powyżej osi obrotu.

Jeżeli dokonano wyboru "Przejazd poniżej osi obrotu", wówczas sonda pomiarowa po zakończeniu cyklu pomiarowego znajduje się w odległości drogi pomiaru (DFA) względem powierzchni pomiarowej, poniżej osi obrotu.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar Toczenie".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Średnica zewnętrzna".
Otworzy się okno "Pomiar: średnica zewnętrzna".

Parametry

Program w kodzie G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			β	Orientacja narzędzia z osią skrętną ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wynik pomiaru zapisać w ustawianym PPZ)^{1), 2)} - Korekcja narzędzia (wynik pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Ø	Średnica zewnętrzna	mm

3.2 Pomiar obrabianego przedmiotu (toczenie)

Parametr	Opis	Jednostka
Pozycjonowanie 	- Pomiar bez obrotu obrabianego przedmiotu - Pomiar z obrotem obrabianego przedmiotu ³⁾ - Przejazd poniżej środka (pomiar ponad i pod osią obrotu)	-
$\alpha 0$	Kąt startu przy odwróceniu wrzeciona (tylko w przypadku pozycjonowania "Pomiar z obrotem")	Stopnie
ZR (w przypadku G18)	Wycofanie w Z	mm
XR	Wycofanie w X (w średnicy)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru (tylko w przypadku celu korekcji "Korekcja narzędzia") - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji obrabianego przedmiotu (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm

¹⁾ Tylko przy pozycjonowaniu "Pomiar bez obrotu"

²⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

³⁾ Funkcja "Pomiar z obrotem obrabianego przedmiotu" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54764
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN jest ustawiony Bit 0.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce**Sposób postępowania**

 
Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".



2. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar toczenie".



3. Nacisnąć przycisk programowy "Średnica zewnętrzna".
Otworzy się okno "Pomiar: średnica zewnętrzna".

Parametr

Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
β 	Orientacja narzędzia z osią skrotną  (0 stopni)  (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Średnica zewnętrzna" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-8 Parametry wyników "Średnica zewnętrzna"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy (uwzględnij oś pomiaru S_MA)	mm
_OVR [1]	Wartość zadana średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [2]	Wartość zadana średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [3]	Wartość zadana średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy	mm
_OVR [17]	Różnica średnicy w 1 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [18]	Różnica średnicy w 2 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [19]	Różnica średnicy w 3 osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVI [0]	Numer D	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-

W przypadku pomiaru obrabianego przedmiotu z korekcją narzędzia ew. z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.2.8 Pomiar rozszerzony

Pomiar w połączeniu z 3. osią (Y)

Jeżeli tokarka wyposażona jest w 3. oś, to z powodów technologicznych można zastosować również tą oś, jako oś pomiarową. Przy tym pozycjonowanie wstępne i proces pomiaru następują w 3. osi (osi Y), korekcja wyniku pomiaru jest jednak wpisywana w składowej narzędzia i PPZ 2. osi geometrycznej (osi X). 3. oś obsługuje programowanie na promieniu i na średnicy odpowiednio do warunków 2. osi geometrycznej (X).

Uwaga

Funkcja uwzględnienia 3. osi w przypadku tokarek odnosi się do cykli pomiarowych CYCLE974 i CYCLE994! Ta funkcja musi zostać udostępniona, patrz

Literatura: Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar przedmiotu obrabianego przy toczeniu".

Rozszerzone możliwości obejścia przy pomiarze w 2 punktach (CYCLE994)


Jeżeli tokarka wyposażona jest w 3. oś, to istnieje możliwość zastosowania tej osi jako osi obejścia.

Przedstawione poniżej strategie obejścia można realizować poprzez okna parametryzacji albo numer osi pomiaru (parametr S_MA).

Podstawą rozszerzonej strategii obejścia jest udostępnienie 3 osi dla cykli pomiarowych.


S_MA, wielocyfrowy = 102

1. oś płaszczyzny jest osią obejścia (Z)
2. oś płaszczyzny jest osią pomiaru (X)

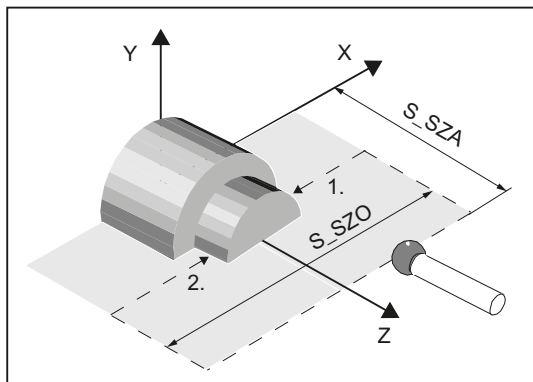

S_MA, wielocyfrowy = 103


1. oś płaszczyzny jest osią obejścia (Z)
3. oś jest osią pomiaru (Y)

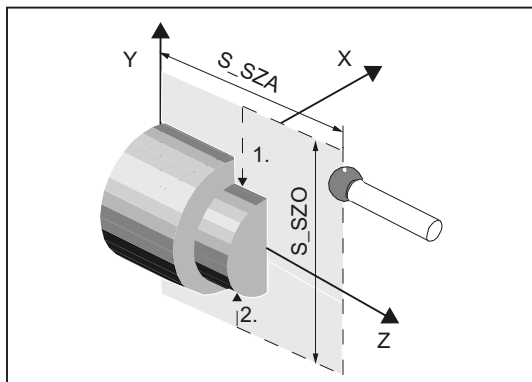

Sonda pomiarowa z położeniem ostrza (SL)=7 Sonda pomiarowa z SL=7

S_MA, wielocyfrowy = 302


3. oś jest osią obejścia (Y)
2. oś płaszczyzny jest osią pomiaru (X)

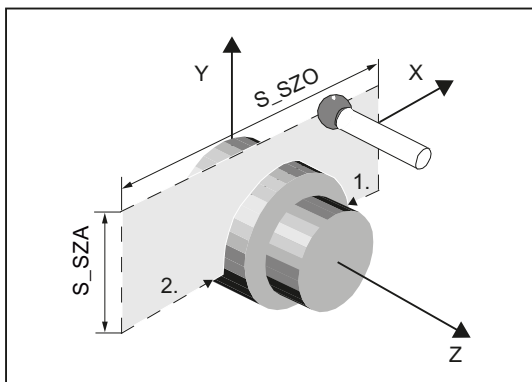

Sonda pomiarowa z SL=7

S_MA, wielocyfrowy = 203

2. oś płaszczyzny jest osią obejścia (X)
3. oś jest osią pomiaru (Y)

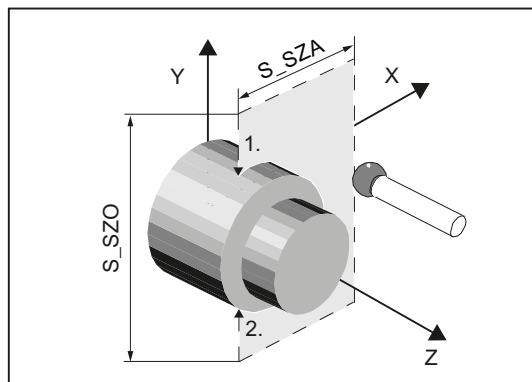

Sonda pomiarowa z SL=7

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

3.3.1 Informacje ogólne

Frezarki

Następujące cykle pomiarowe są przewidziane do zastosowania na frezarkach.

Uwaga

Wrzeciono

Polecenia dla wrzeciona odnoszą się w cyklach pomiarowych zawsze do aktywnego wrzeciona master sterowania.

Przy zastosowaniu cykli pomiarowych na maszynach o wielu wrzecionach należy przed wywołaniem cyklu zdefiniować dane wrzeciono, jako wrzeciono master.

Uwaga

Dokładny pomiar wymaga sondy pomiarowej skalibrowanej w warunkach pomiaru, tzn. płaszczyzna robocza i prędkość pomiaru muszą być zgodne dla pomiaru i przy kalibrowaniu.

Przy zastosowaniu sondy pomiarowej we wrzecionie do narzędzi napędzanych należy również uwzględnić zorientowanie wrzeciona. Odchylenia mogą prowadzić do błędów pomiaru.

Literatura: /PG/ Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy*

Definicja płaszczyzn, system miar

Cykle pomiarowe w technologii frezowania wykonywane są na płaszczyznach G17, G18 lub G19.

System miar (system podstawowy) maszyny i przedmiotu obrabianego mogą być różne.

Podczas pomiaru obrabianego przedmiotu w systemie calowym na maszynie metrycznej powinno zostać zastosowane polecenie G700.

Podczas pomiaru obrabianego przedmiotu w mm na maszynie w systemie calowym powinno zostać zastosowane polecenie G710.

3.3.2 Kompensacja sondy pomiarowej - Długość (CYCLE976)

3.3.2.1 Funkcja

Uwaga**Wskazówka dla wszystkich wariantów kalibracji**

Do dokładnych pomiarów w związku z funkcjami Skręt/Cycle800 lub Traori, należy zwrócić uwagę, aby kompensacja sondy pomiarowej przebiegała w ten sam sposób, jak będzie przebiegał pomiar.


To znaczy, kalibracja sondy powinna następować w mechanicznym układzie osi obrotowych i liniowych, które odpowiadają pomiarowi!

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiarowego możliwa jest kompensacja długości sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych w osi narzędzia na znanej płaszczyźnie (płaszczyźnie odniesienia). Może to nastąpić np. na przedmiocie obrabianym.

Zasada pomiaru

Sonda pomiarowa przesuwa się w kierunku pomiaru do krawędzi (np. przedmiotu obrabianego).

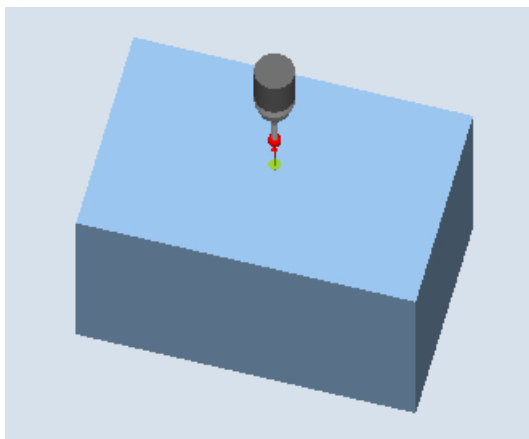

Rysunek 3-7 Kompensacja: Długość na krawędzi (CYCLE976)

Długość sondy pomiarowej zostaje określona odpowiednio do ustawienia w ogólnym MD 51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 1. Ustawienie to określa, czy długość narzędzia odnosi się do środka kulki sondy pomiarowej czy do powierzchni kulki sondy pomiarowej.

Przy pomiarze długości narzędzia do środka kulki, do danych kalibracyjnych zostanie wprowadzony punkt przełączenia odpowiednio w kierunku kalibracji.

Literatura: Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Cykle pomiarowe i funkcje pomiarowe"

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda L (typ 713)

Uwaga

Zastosowanie sondy L (typ 713)

Przy pomocy sondy L (z trzpieniem kątowym jednoramiennym) możliwy jest pomiar w +Z (pomiar ciągniony).

Podstawowa orientacja sondy L w kierunku +X (kąt korekcji = 0). Jeżeli sonda ma w programie pomiaru zostać zorientowana w innym kierunku, może to nastąpić przez obrót wokół osi narzędzia (np. ROT Z = 90).

- Długość sondy pomiarowej musi być wprowadzona do pamięci korekcji narzędzia, w celu bezkolizyjnego spozycjonowania sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych w programie.
- Promień kulki musi być znany oraz wprowadzony do danych narzędzia. Realizacja jest możliwa na przykład poprzez poprzedzającą kalibrację na pierścieniu lub na kuli (obowiązuje dla typu 710, 712).
- Powierzchnia kalibracji jest ustawiona prostopadłe do osi pomiarowej, ew. do osi narzędzia.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować względem powierzchni kalibracji.

Odstęp sondy pomiarowej od powierzchni kalibracji powinien odpowiadać w przybliżeniu wybranej drodze pomiaru (DFA).

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Odpowiednio do kierunku pomiaru (X, Y, Z), w trybie AUTOMATYCZNYM sonda pomiarowa jest oddalona od powierzchni kalibracyjnej o odstęp wybranej drogi pomiaru (DFA). W trybie JOG następuje ponowny najazd na pozycję startową.

3.3.2.2 Wywołanie wariantu pomiaru

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Długość".
Otworzy się okno "Kompensacja: długość na krawędzi".

3.3.2.3 Parametr

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Dopasowanie długości narzędzia	- Tak (dopasować długość sondy pomiarowej i punkt przełączenia) ¹⁾ - Nie (tylko dopasowanie punktu przełączenia)	-
Kierunek pomiaru	Oś pomiaru (+/-) Z (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	-
Z0	Punkt odniesienia Z (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Pomiary	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

¹⁾ Parametr „Dopasować długość narzędzia” jest dostępny tylko, gdy pole to zostanie zwolnione poprzez SD 54780 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE Bit 28.

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufnosci".

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.
3. Nacisnąć przycisk programowy "Długość".
Otworzy się okno „Kalibracja: długość na krawędzi”.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3.2.4 Parametry wyników

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Długość" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-9 Parametry wyników "Długość"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [16]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [17]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [19]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [22]	Długość sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów	mm
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.3.3 Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na pierścieniu (CYCLE976)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru można dopasować następujące dane kalibracyjne:

- Skośne położenie sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych
- Wartości przerzutnikowe
- Promień kulki sondy pomiarowej w pierścieniu kalibracyjnym (w osiach płaszczyzny)

Kalibracja sondy pomiarowej na pierścieniu może nastąpić na podstawie nieznanego, ew. znanego punktu środkowego pierścienia. W przypadku znanego punktu środkowego, odpowiada on punktowi początkowemu.

Za pomocą wariantu wyboru kalibracji "Start w środku pierścienia" możliwe jest także kalibrowanie z uwzględnieniem kąta startu. Przy zastosowaniu kąta startu mogą zostać ominięte ewentualne przeszkody na drodze pomiaru lub w miejscu pomiaru.


Zasada pomiaru

Kalibracja rozpoczyna się zawsze w dodatnim kierunku 1. osi aktualnej płaszczyzny roboczej. Rejestrowanych jest 8 pozycji kalibracyjnych, podzielonych na 2 przejścia. Przejścia następują przy jednolitej pozycji wrzeciona, ew. przy przestawieniu o kąt 180 stopni, w zależności od zastosowanego typu sondy pomiarowej.

W czasie procesu kalibrowania określone zostają punkt środkowy pierścienia kalibracyjnego (odpowiednio do wariantu kalibracji) oraz jego odstęp od pozycji początkowej.

W rezultacie na dane kalibracyjne / wartości przerzutnikowe istotny wpływ mają następujące wielkości:

- Fizyczny promień kulki sondy pomiarowej
- Konstrukcja sondy pomiarowej
- Prędkość pomiaru
- Pierścień kalibracyjny o odpowiedniej dokładności
- Poprawne zamocowanie pierścienia kalibracyjnego

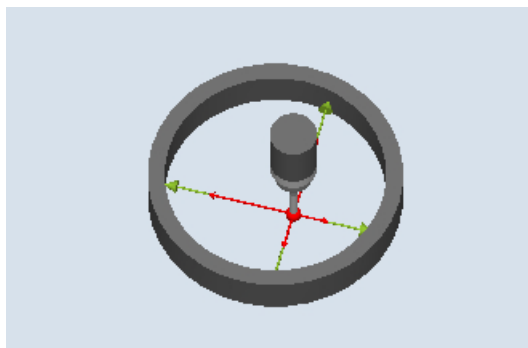

Rysunek 3-8 Kalibracja: Promień na pierścieniu (CYCLE976)

Warunki

Dla kalibrowania na pierścieniu muszą być spełnione następujące warunki:

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda typu Mono (typ 712)
 - Sonda typu gwiazda (typ 714)

Uwaga

W połączeniu z sondą typu Mono, sondą typu gwiazda i wariantem kalibracji "Startp. in Ringmitte „NEIN”", wymagane jest wrzeciono z funkcją SPOS.

- Wskazówka: Ramiona sondy typu gwiazda (typ 714) muszą być skierowane do siebie dokładnie pod kątem 90 stopni.
- Znana jest dokładna średnica pierścienia kalibracyjnego.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Gdy cykl pomiarowy nie jest uruchamiany w środku pierścienia, wówczas środek kulki sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych musi zostać ustawiony w pobliżu punktu środkowego pierścienia jak też na wysokości kalibrowania wewnątrz pierścienia kalibracyjnego.

W przypadku uruchomienia cyklu pomiarowego w środku pierścienia należy środek kulki sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych ustawić dokładnie na punkt środkowy pierścienia oraz na wysokości kalibracji wewnątrz pierścienia kalibracyjnego.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu procesu kalibrowania środek sondy pomiarowej stoi w środku pierścienia na wysokości kalibracji.

Uwaga

W przypadku bardzo wysokich wymagań względem dokładności pomiaru sensowne jest przejście odległości między punktem środkowym, a pozycją początkową do przesunięcia punktu zerowego i dokonać dalszego kalibrowania z niniejszą optymalizacją.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na pierścieniu".
Otworzy się okno "Kompensacja: promień na pierścieniu".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Punkt startu w środku pierścienia 	- Tak (dopasować kierunki kalibracji i kierunek pomiaru) - Nie (określić odchyłkę położenia)	-
Kierunki kompensacji 	1 (kalibracja w jednym kierunku) 2 (kalibracja w przeciwnych kierunkach) 4 (kalibracja w przeciwnych kierunkach płaszczyzny)	-
Określenie odchyłki położenia 	- Tak (określić odchyłkę położenia sondy pomiarowej) - Nie (nie określać odchyłki położenia sondy pomiarowej)	-
Oś pomiaru 	Oś pomiaru (X, Y)	-
Kierunek pomiaru 	Kierunek pomiaru (+/-), oś pomiaru (X, Y)	-
Ø	Średnica pierścienia	mm
α_0	Kąt dotknięcia	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Pomiary	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na pierścieniu".
Otworzy się okno „Kalibracja: promień na pierścieniu”.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Promień na pierścieniu" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-10 Parametry wyników "Promień na pierścieniu"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [6]	Punkt środkowy pierścienia kalibracyjnego w 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [7]	Punkt środkowy pierścienia kalibracyjnego w 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [24]	Kąt, pod którym są określone punkty przełączenia	stopni
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.3.4 Kompensacja sondy pomiarowej - Promień na krawędzi (CYCLE976)

Funkcja


Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwa kompensacja sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów w wybranej przez użytkownika osi i kierunku, na płaszczyźnie odniesienia zorientowanej prostopadle do niej. Może to nastąpić np. na obrabianym przedmiocie.

Wyliczony punkt przełączenia zostanie przejęty w polu danych kalibracyjnych.

Zasada pomiaru

Sonda pomiarowa przesuwa się w wybranej osi i kierunku do płaszczyzny odniesienia.

Określona wartość kalibracyjna (punkt przełączenia + odchylenie położenia) i promień kulki sondy kalibracyjnej są przejmowane do zaadresowanych pól danych kalibracyjnych.

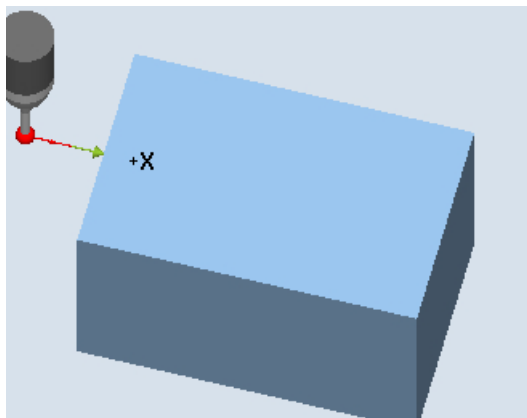

Kompensacja: Promień na krawędzi (CYCLE976), kierunek kompensacji

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)
 - Sondy z trzpieniem kątowym jednoramiennym (typ 713)

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy ustawić na wysokości pomiaru w przybliżeniu w odległości drogi pomiaru (DFA) naprzeciwko krawędzi.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Środek kulki sondy pomiarowej stoi w odległości drogi pomiarowej przed krawędzią odniesienia.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na krawędzi".
Otworzy się okno "Kompensacja: promień na krawędzi".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Kierunki kalibracji	1: Kalibracja w jednym kierunku 2: Kalibracja w przeciwnych kierunkach	-
Określenie odchyłki położenia	- Tak (określić odchyłkę położenia sondy pomiarowej) - Nie (nie określać odchyłki położenia sondy pomiarowej)	-
Oś pomiaru	- X (dla G17) - Y (dla G17 i G19) - Z (dla G19)	-
Kierunek pomiaru	Oś pomiaru: (+/-) X (dla G17) (+/-) Y (dla G17 i G19) (+/-) Z (dla G19)	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
X0 / Y0 / Z0	Punkt odniesienia	mm
X1/ Y1 / Z1	Pozycja 2. krawędzi względem X0 / Y0 / Z0	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na krawędzi”.
Otworzy się okno „Kalibracja: promień na krawędzi”.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Promień na krawędzi" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-11 Parametry wyników "Promień na krawędzi"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [40]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1. osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2. osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [24]	Kąt, pod którym są określane punkty przełączenia	stopni
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.3.5 Kompensacja sondy pomiarowej - zaokrąglenie między 2 krawędziami (Cycle976)

3.3.5.1 Funkcja


Funkcja

Przy pomocy tego wariantu pomiaru można kompensować sondę do pomiaru obrabianych przedmiotów w wybranej przez użytkownika osi płaszczyzny obróbki, między dwoma prostopadłymi do siebie płaszczyznami odniesienia.

Zasada pomiaru

Sonda pomiarowa wykonuje ruch ze stałym zorientowaniem wrzeciona w wybranej osi, między płaszczyznami odniesienia. Przejazd musi następować prostopadle do powierzchni odniesienia.

Określona wartość kalibracyjna (punkt przełączenia + odchylenie położenia) i promień kulki sondy kalibracyjnej są przejmowane do zaadresowanych pól danych kalibracyjnych.

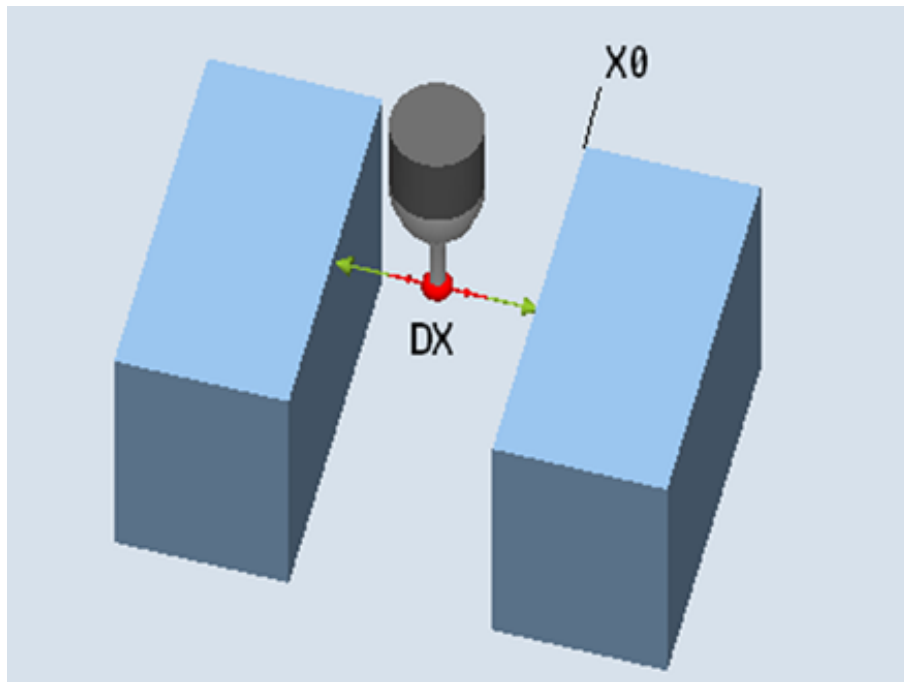

Rysunek 3-9 Kompensacja: Zaokrąglenie między 2 krawędziami (CYCLE976)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Kulkę sondy pomiarowej należy ustawić na wysokości kompensacji mniej więcej na środku między obydwoma krawędziami.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Środek sondy pomiarowej znajduje się na środku między płaszczyznami odniesienia.

3.3.5.2 Wywołanie wariantu pomiaru

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteś w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zaokrąglenie na krawędzi".
Zostanie otwarte okno edycyjne "Kompensacja: zaokrąglenie na krawędzi".
4. Wybrać w polu wyboru kierunku kompensacji, "2".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Kierunki kalibracji	1: Kalibracja w jednym kierunku 2: Kalibracja w przeciwnych kierunkach	-
Określenie odchyłki położenia	- Tak (określić odchyłkę położenia sondy pomiarowej) - Nie (nie określać odchyłki położenia sondy pomiarowej)	-
Oś pomiaru	- X (dla G17) - Y (dla G17 i G19) - Z (dla G19)	-
Kierunek pomiaru	Oś pomiaru: (+/-) X (dla G17) (+/-) Y (dla G17 i G19) (+/-) Z (dla G19)	-
X0 / Y0 / Z0	Punkt odniesienia	mm
X1 / Y1 / Z1	Pozycja 2. krawędzi względem X0 / Y0 / Z0	ink

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

Uwaga

Przy pierwszej kalibracji w polu danych sondy pomiarowej znajduje się jeszcze wartość "0". Dlatego należy zaprogramować parametr **TSA** > promienia kulki sondy pomiarowej, aby uniknąć alarmu "Przekroczony zakres ufności".

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.
3. Nacisnąć przycisk programowy "Promień na krawędzi”.
Otworzy się okno „Kalibracja: promień na krawędzi”.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3.5.3 Parametry wyników

Lista parametrów wyników

Sonda pomiarowa "Promień pomiędzy dwoma krawędziami" udostępnia następujące parametry wynikowe:

Tabela 3-12 Parametry wynikowe „Promień pomiędzy dwoma krawędziami”

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR[5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR[8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[20]	Odchylenie położenia 1. osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR[21]	Odchylenie położenia 2. osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR[27]	Zakres korekcji zerowej	mm
_OVR[28]	Zakres zaufania	mm
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

Parametry wynikowe, które odpowiadają wybranej osi są zapisywane.

3.3.6 Kompensacja sondy pomiarowej - Kompensacja na kuli (CYCLE976)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwe jest kalibrowanie sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów w dowolnym położeniu w przestrzeni. Ma to szczególne znaczenie w związku z funkcjami skrętu oraz transformacjami.

Uzyskane zostaną takie same dane kalibracyjne jak podczas kalibracji na pierścieniu:

- Skośne położenie sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów
- Wartości przełączenia
- Promień kulki sondy pomiarowej.

Dodatkowo można przez daną maszynową określić długość sondy pomiarowej w osi narzędzia:

MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 1 (środek albo obwód kulki sondy pomiarowej)

Środek kulki kalibracyjnej zostaje określony jako dodatkowy wynik.

Uwaga


W wariancie "Pozycjonowanie po torze kołowym" następuje pozycjonowanie o 90 °, zawsze w matematycznie dodatnim kierunku.

Zasada pomiaru

Przebieg pomiaru dzieli się na następujące części:

1. Określenie współrzędnych punktu środkowego kuli odniesienia
2. Określenie danych kalibracyjnych

Przebieg ten może nastąpić zasadniczo równoległe do osi poprzez ominięcie lub obejście kuli odniesienia.

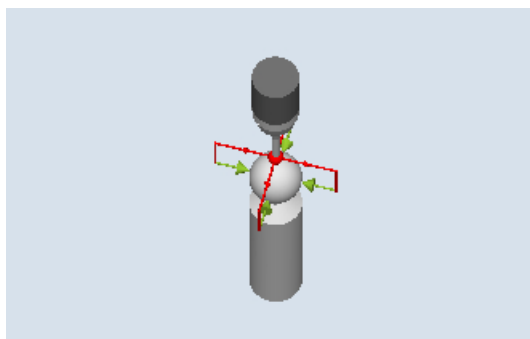

Rysunek 3-10 Kalibracja na kuli (CYCLE976), przykład ominięcie (pozycjonowanie pośrednie równoległe do osi)

Warunki

- Musi być znana średnica kuli odniesienia.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
- Konieczne jest wrzeciono z funkcją SPOS.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę do pomiaru przedmiotów obrabianych należy ustawić ponad kulą odniesienia w ten sposób, aby było możliwe bezkolizyjne dosunięcie z góry oraz na obwodzie.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda do pomiaru obrabianych przedmiotów znajduje się ponad środkiem kuli.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja na kuli".
Otworzy się okno "Kompensacja: sonda na kuli".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	Droga/min		Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Pozycjonowanie 	Obejście kuli - równoległe do osi - obejście po torze kołowym	-
Określenie odchyłki położenia 	- Tak (określić odchyłkę położenia sondy pomiarowej) - Nie (nie określać odchyłki położenia sondy pomiarowej)	-
Kalibracja w osi dosuwu 	- Tak (kalibracja sondy pomiarowej i osi dosuwu) - Nie (kalibracja sondy pomiarowej w płaszczyźnie)	-
Dopasowanie długości narzędzia 	- Tak (dopasowanie długości sondy pomiarowej oraz punktu przełączenia) - Nie (tylko dopasowanie punktu przełączenia)	-
ZS (dla G17)	Górna krawędź kuli kalibracyjnej (tylko w przypadku dopasowania długości narzędzia "Tak")	mm
Ø	Średnica kuli	mm
α0	Kąt dotknięcia ¹⁾	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

¹⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.
3. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja na kuli”.
Zostanie otwarte okno edycyjne „Kalibracja: sonda na kuli”.

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Promień na kuli" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-13 Parametry wyników "Promień na kuli"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Różnica średnicy kulki sondy pomiarowej	mm
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR [17]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [19]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Odchyłka położenia 1 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [21]	Odchyłka położenia 2 osi płaszczyzny (skośne położenie sondy pomiarowej)	mm
_OVR [22]	Długość sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów	mm
_OVR [24]	Kąt, pod którym są określane punkty przełączenia	stopni
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.3.7 Odległość krawędzi - Ustawienie krawędzi (CYCLE978)

Funkcja

Poprzez pomiar w 1 punkcie niniejszy wariant pomiaru określa położenie równoległej do osi krawędzi w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Przy zastosowaniu sond pomiarowych z wysięgnikami bocznymi (sonda L, typ 713) istnieje możliwość pomiaru wykonywanego w dodatnim kierunku osi narzędzia.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa pomiary, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji


Zasada pomiaru

Cykl pomiarowy określa wartość rzeczywistą dla punktu pomiarowego na krawędzi obrabianego przedmiotu w odniesieniu do jego punktu zerowego, z uwzględnieniem wartości kalibracyjnych.

Obliczona zostaje różnica między aktualną wartością rzeczywistą (wartością zmierzoną), a określoną wstępnie wartością zadaną w sparametryzowanej osi pomiaru.

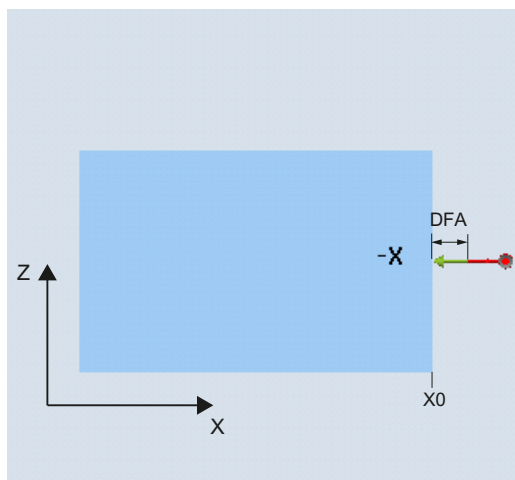

Pomiar: Krawędź (CYCLE978)
Kierunek pomiaru: -X

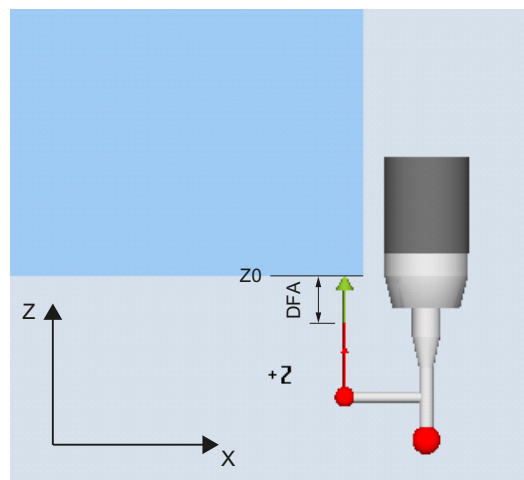

Pomiar: Krawędź (CYCLE978)
Kierunek pomiaru: +Z (pomiar przeciągany)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda L (typ 713)

Uwaga

Zastosowanie sondy L (typ 713)

Przy pomocy sondy L (z trzpieniem kątowym jednoramiennym) możliwy jest pomiar w +Z (pomiar przeciągany).

Podstawowa orientacja sondy L w kierunku +X (kąt korekcji = 0). Jeżeli sonda ma w programie pomiaru zostać zorientowana w innym kierunku, może to nastąpić przez obrót wokół osi narzędzia (np. ROT Z = 90).

- Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)

W przypadku stosowania tego wariantu pomiaru na tokarkach:

- Zastosować typ 710 albo 580 sondy pomiarowej
- Ustawić odniesienie długości sondy do pomiaru obrabianych przedmiotów na środek kulki sondy:
MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, bit 1 = 0

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeczona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

 
Sondę pomiarową należy pozycjonować w odległości nieco większej, niż droga pomiaru (DFA) naprzeciwko mierzonej powierzchni.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu procesu pomiaru sonda pomiarowa stoi obwodem swojej kulki w odległości drogi pomiaru DFA naprzeciwko mierzonej powierzchni.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Ustaw krawędź".
Otworzy się okno "Pomiar: krawędź".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wynik pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Wyniki pomiaru zapisać w ustawianym przesunięciu punktu zerowego (aktywne PPZ, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Zgrubnie / dokładnie (wynik pomiaru zapisać w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Odniesienie bazowe (wynik pomiaru zapisać w odniesieniu bazowym) - Zgrubnie / dokładnie (wynik pomiaru zapisać w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Baza specyficzna dla kanału - Wyniki pomiaru zapisać w numerze Frame (1-4) - Zgrubnie / dokładnie (wynik pomiaru zapisać w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji (1-9)	-
	- Geometria: Wynik pomiaru zapisać w geometrii narzędzia - Zużycie: Wynik pomiaru zapisać w zużyciu narzędzia	-
	- Automatycznie: automatyczny wybór długości narzędzia lub promienia narzędzia - Długość L1-L3: Skorygować długość narzędzia L1-L3 - Promień: Skorygować promień narzędzia	-
Obliczenie 	- nieodwrócone (obliczenie nieodwróconej wartości korekcji narzędzia) - odwrócone (obliczenie odwróconej wartości korekcji narzędzia)	-
Kierunek pomiaru 	Oś pomiaru +/- X +/- Y +/- Z	-
X0 / Y0 / Z0	Wartość zadana (odpowiednio do kierunku pomiaru)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku Tolerancja wymiaru "Tak")	mm
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
Zestaw danych dla wartości doświadczalnej 	- Bez (bez zastosowania wartości doświadczalnych) 1-20 (zestaw danych dla wartości doświadczalnej)	-
Zestaw danych wartości średniej 	Bez (bez tworzenia wartości średniej) 1-20 (zestaw danych dla tworzenia wartości średniej)	-
TMV	Zakres korekcji tworzonej wartości średniej	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
FW	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej	-
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-


- ¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- ²⁾ Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- ³⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Producent maszyny**

 Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Ustaw krawędź".
Otworzy się okno "Pomiar: krawędź".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Ustaw krawędź" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-14 Parametry wyników "Ustaw krawędź"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana dla osi pomiaru	mm
_OVR [1]	Wartość zadana w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [2]	Wartość zadana w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [3]	Wartość zadana w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista dla osi pomiaru	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [16]	Różnica dla osi pomiaru	mm
_OVR [17]	Różnica w 1. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=1	mm
_OVR [18]	Różnica w 2. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=2	mm
_OVR [19]	Różnica w 3. osi płaszczyzny → tylko przy S_MA=3	mm
_OVR [21]	Wartość średnia	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.8 Odległość krawędzi - Zorientowanie krawędzi (CYCLE998)

Funkcja

Przedmiot obrabiany leży dowolnie na stole roboczym, tzn. nierównolegle do układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS). Przez pomiar dwóch punktów na wybranej krawędzi odniesienia przedmiotu obrabianego określa się kąt w stosunku do aktywnego układu współrzędnych. Niniejszy kąt można skorygować jako obrót w jednej osi geometrycznej lub jako przesunięcie w osi obrotowej (stół obrotowy) w dowolnym lub aktywnym PPZ.

Uwaga

Maksymalny kąt pomiaru



Za pomocą wariantu pomiaru "Zorientuj krawędź" można mierzyć maksymalnie kąty o wartości +/- 45 stopni.

Zasada pomiaru

Wariant pomiaru "Zorientuj krawędź" odbywa się na zasadzie pomiaru 1 kąta:

- W przypadku przedmiotu obrabianego zamocowanego w sposób obrócony w płaszczyźnie korekcja kąta następuje w części obrotowej osi geometrycznej, która jest usytuowana prostopadle do płaszczyzny pomiaru.
Przykład dla płaszczyzny G17: Oś pomiaru X, oś przesunięcia Y
 - Korekcja kąta następuje w obrocie osi Z.
 - Korekcja obrotu w PPZ następuje w ten sposób, że w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu są uwzględniane rzeczywiste położenie krawędzi (wartość rzeczywista) oraz żądany kąt zadany (α).
- W przypadku obrabianego przedmiotu znajdującego się na stole obrotowym korekcja kąta następuje poprzez dodanie do przesunięcia osi obrotowej (osi stołu). Niniejsza korekcja ma sens jedynie wówczas, gdy oś obrotowa obraca się wokół osi geometrycznej, która jest usytuowana prostopadle do płaszczyzny pomiaru.
Przykład dla płaszczyzny G17: Oś pomiaru X, oś przesunięcia Y
 - Korekcja kąta następuje w osi C. Oś obrotowa C obraca stół obrotowy wokół osi Z.
 - Po pomiarze należy ponownie spozycjonować oś obrotową w celu zorientowania obrabianego przedmiotu.
 - Przykład: G55 G0 C0.

W przypadku obu wariantów korekcji składowe przesunięcia PPZ pozostają niezmiennione i powinny zostać ponownie określone po zorientowaniu krawędzi. Może to nastąpić w następującym programie pomiarowym przy wykorzystaniu funkcji "Ustaw krawędź".

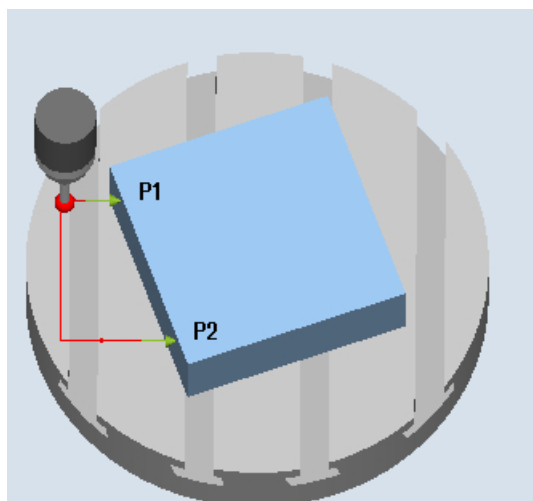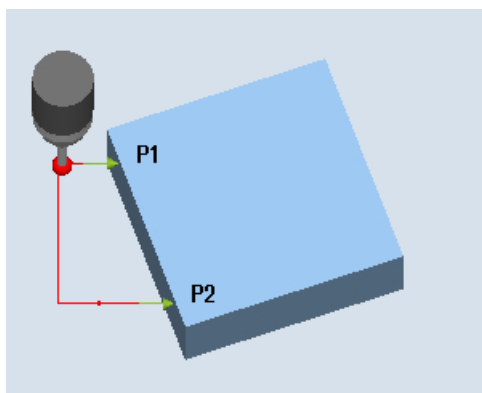

Pomiar: Zorientowanie krawędzi (CYCLE998),
przedmiot obrabiany zamocowany w płaszczyźnie

Pomiar: Zorientuj krawędź (CYCLE998),
przedmiot obrabiany zamocowany na osi C stołu obrotowego

Pomiar bez odwrócenia wrzeciona

Dokładny pomiar wymaga wykalibrowanej sondy pomiarowej, tzn. płaszczyzna robocza, zorientowanie wrzeciona w płaszczyźnie i prędkość pomiaru muszą być zgodne przy pomiarze i przy kalibrowaniu. Odchyłki mogą prowadzić do dodatkowych błędów pomiaru.

Pomiar z odwróceniem wrzeciona

Przy metodzie pomiaru "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" punkt pomiarowy P1 jest mierzony dwukrotnie z każdym odwróceniem wrzeciona o 180 stopni (obróć sondy pomiarowej o 180 stopni) i 0 stopni. Dzięki temu dla tego pomiaru zostają ponownie określone punkty przełączenia dla odpowiedniego kierunku osi (nie jest wymagana kompensacja sondy pomiarowej w kierunku pomiaru). Wariant pomiaru "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" ma sens jedynie w przypadku "Zorientuj krawędź" osi w płaszczyźnie roboczej (w przypadku G17 XY).

Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)

Uwaga

Dokładne określenie kąta wymaga odpowiedniej jakości powierzchni przynajmniej w punktach pomiarowych. Należy wybrać możliwie największe odległości pomiędzy punktami pomiarowymi.

Uwaga

Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" (pomiar metodą różnicową) jest możliwa tylko w osiach płaszczyzny. Dla tej metody pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Oś pomiaru oraz oś pozycjonowania (oś przemieszczenia) mogą zostać wstępnie wybrane dowolnie, jednakże nie mogą być identyczne.

Pozycjonowanie z uwzględnieniem strefy ochrony


- Strefa ochrony = nie
Sonda pomiarowa jest pozycjonowana w osi pomiaru maksymalnie w odległości drogi pomiaru DFA naprzeciwko powierzchni przeznaczonej do pomiaru, przed punktem pomiarowym P1, na wysokości pomiaru.
- Strefa ochrony = tak
Sonda pomiarowa jest pozycjonowana w osi pomiaru maksymalnie w odległości drogi pomiaru DFA oraz wartości parametru DX (w przypadku G17 i osi pomiarowej X) naprzeciwko powierzchni przeznaczonej do pomiaru, przed punktem pomiarowym P1, na wysokości pomiaru.

W obu przypadkach punkt P1 musi być bezpiecznie osiągalny podczas procesu pomiaru.

Jeżeli w przypadku 1 pomiaru zostały wybrane zbyt duże odległości od krawędzi odniesienia, wówczas pomiar nie odbędzie się.

Pozycjonowanie pośrednie z punktu pomiarowego P1 do punktu pomiarowego P2


Pozycjonowanie pośrednie "Równoległe do krawędzi"

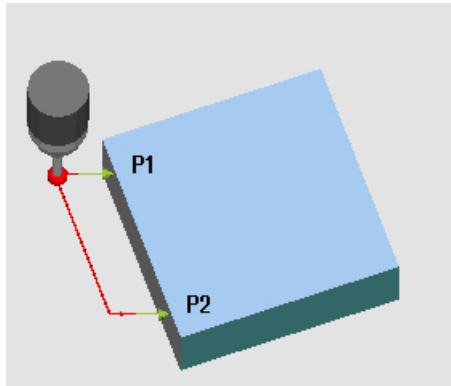

Rysunek 3-11 Zorientuj krawędź (CYCLE998), Pozycjonowanie pośrednie "Równoległe do krawędzi"

Sonda pomiarowa przesuwana się równoległe do krawędzi odniesienia w odległości parametru L2 przed punkt pomiarowy P2. Przy tym jest uwzględniany kąt z parametrów α oraz TSA. TSA zawiera wartość dla maksymalnego dopuszczalnego odchylenia kąтового.

Pozycjonowanie pośrednie "równoległe do osi"

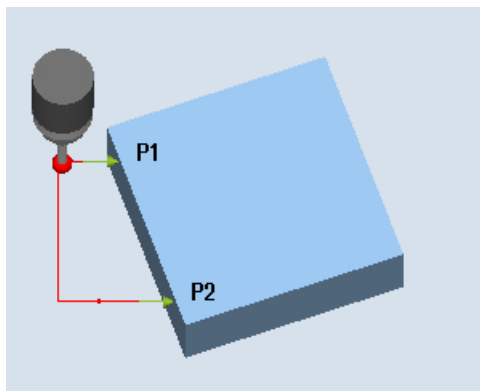

Rysunek 3-12 Zorientuj krawędź (CYCLE998), Pozycjonowanie pośrednie "Równoległe do osi"

Sonda pomiarowa przesuwana się równoległe do osi pozycjonowania (osi przemieszczenia) w odległości parametru L2 przed punkt pomiarowy P2.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu procesu pomiaru sonda pomiarowa stoi na punkcie pomiarowym P2 w odległości drogi pomiaru DFA naprzeciwko powierzchni pomiaru.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zorientuj krawędź".
Otworzy się okno "Pomiar: zorientuj krawędź".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku standardowej metody pomiaru)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku standardowej metody pomiaru)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcy	- Tylko pomiar (bez korekcy) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ²⁾ - Odniesienie bazowe - Baza specyficzna dla kanału (wyniki pomiaru zapisać w numerze Frame 1-4)	-
Korekcja (tylko w przypadku "Przesunięcie punktu zerowego")	Korekcja powoduje: - Obrót układu współrzędnych - Obrót osi obrotowych C ³⁾	-
Pozycjonowanie	Pozycjonowanie sondy pomiarowej: - Równolegle do osi - Równolegle do krawędzi	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Kierunek pomiaru 	Oś pomiaru • (+/-) X • (+/-) Y • (+/-) Z	-
Oś pozycjonowania 	Oś przesunięcia (Wskazówka: oś pomiaru i oś przesunięcia nie powinny być identyczne!) • X • Y • Z	-
α	Kąt między osią pozycjonowania i krawędzią ⁴⁾	Stopnie
L2	Odległość do 2. punktu pomiarowego ⁵⁾	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony • Tak • Nie	-
DX / DY / DZ (odpowiednio do kierunku pomiaru)	Odległość do krawędzi przy 1. punkcie pomiarowym (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	Stopnie
Zestaw danych dla wartości doświadczalnych 	• Bez (bez zastosowania wartości doświadczalnych) • 1-20 (zestaw danych dla wartości doświadczalnej)	-
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu (1-9)	-

¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.

²⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

³⁾ W celu wyświetlenia odpowiedniej osi obrotowej, jako kierunek korekcji należy ustawić Bit6 = 1 w kanałowej MD 52207 \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB.

Jeżeli korekcja zawiera więcej niż jeden obrót wokół jednej z osi geometrycznych wtedy korekcja osi obrotowej nie może zostać zrealizowana. Wygenerowany zostanie alarm 61403 „Korekcja przesunięcia punktu zerowego nie zrealizowana”.

⁴⁾ Wraz z podaniem osi pomiaru w parametrze **Kierunek pomiaru** możliwe są wszystkie 3 płaszczyzny pomiaru. Kąt zadany α odnosi się więc do dodatniego kierunku osi przesunięcia i jest ujemny w przy ruchu zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dodatni przy ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Kąt zadany α podaje pożądaną kąt między krawędzią, a dodatnim kierunkiem osi przesunięcia. W przypadku $\alpha=0$ ($S_STA=0$) krawędź jest zorientowana względem osi przemieszczenia równolegle do osi. W przypadku pozycjonowania "Równolegle do krawędzi" kąt α jest wykorzystywany również do pozycjonowania. Wraz z parametrem **TSA** zostaje utworzony kąt pozycjonowania. Dlatego parametr α może odbiegać od zmierzonego kąta jedynie w niewielkim stopniu!

⁵⁾ Za pomocą parametru **L2** (S_ID) ustalana jest odległość między P1 i P2 w osi przesunięcia. Dla **L2** są dopuszczalne jedynie dodatnie wartości. Należy wybrać odpowiednio P1 w osi przesunięcia podczas rozpoczęcia cyklu.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zorientuj krawędź".
Otworzy się okno "Pomiar: zorientuj krawędź".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku standardowej metody pomiaru)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Zorientuj krawędź" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-15 Parametry wyników "Zorientuj krawędź"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana kąta	stopni
_OVR [4]	Wartość rzeczywista kąta	stopni
_OVR [16]	Różnica kąta	stopni
_OVR [20]	Wartość korekcji kąta	stopni
_OVR [28]	Zakres ufności	stopni
_OVR [30]	Wartość doświadczalna	stopni
_OVI [0]	Numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [7]	Numer pamięci wartości doświadczalnych	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.3.9 Odległość krawędzi - Rowek (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar rowka w przedmiocie obrabianym. Zostaje zmierzona szerokość rowka oraz zostaje określony punkt środkowy rowka. Możliwe są również pomiary na rowku położonym skośnie. W tym celu w ekranie wprowadzania parametrów należy wprowadzić kąt odpowiednio do rzeczywistego odchylenia kąтового położenia rowka. Dotknięcie do krawędzi rowka następuje zawsze pod kątem prostym. Możliwe jest ustalenie strefy ochrony wewnątrz rowka.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary rowka, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) w taki sposób, że punkt zerowy obrabianego przedmiotu odnosi się do punktu środkowego rowka
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Zasada pomiaru


Pomiar przeprowadzany jest po 1 punkcie na przeciwległych krawędziach rowka bazując na wybranej osi pomiaru. Pierwszy w kolejności jest mierzony dodatni kierunek osi geometrycznej.

Szerokość rowka jest wyliczana na podstawie dwóch pozycji rzeczywistych z uwzględnieniem wartości kalibracji.


Położenie środka rowka jako punkt zerowy obrabianego przedmiotu określone jest odpowiednio do wybranego przesunięcia punktu zerowego przeznaczonego do skorygowania.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka rowka jako punkt zerowy obrabianego przedmiotu.

Różnica pomiarowa szerokości rowka służy jako wielkość podstawowa dla korekcji narzędzia, położenie punktu zerowego rowka jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

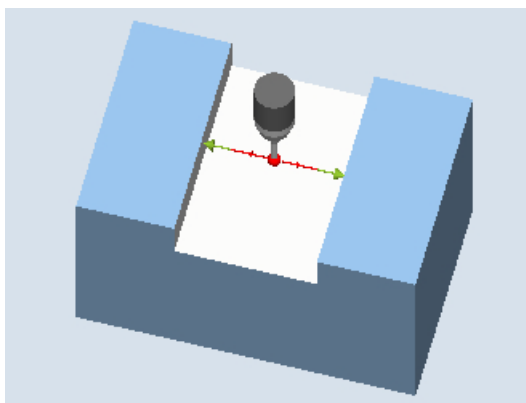

Pomiar: Rowek (CYCLE977)

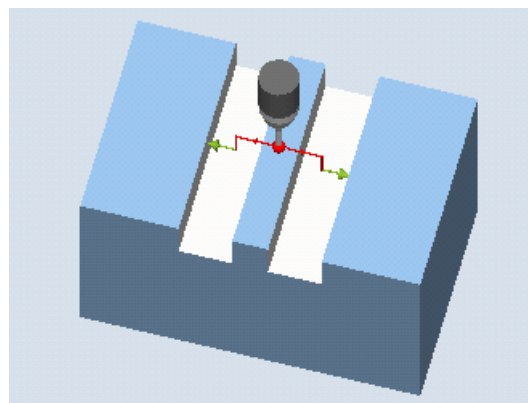

Pomiar: Rowek ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy spozycjonować środkiem kulki sondy pomiarowej w osi pomiaru przybliżeniu na środku rowka oraz na wysokości pomiaru. W przypadku strefy ochrony należy spozycjonować kulkę sondy pomiarowej w osi pomiaru w przybliżeniu współśrodkowo do rowka oraz na wysokości ponad strefą ochrony. Należy zapewnić, aby z niniejszej wysokości przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru w rowku.

Uwaga

 
Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałyby naruszone strefy ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

W przypadku nieaktywowania strefy ochrony kulka sondy pomiarowej stoi na wysokości pomiaru w środku rowka. W przypadku strefy ochrony pozycja kulki sondy pomiarowej jest współśrodkowa w stosunku do rowka, ponad strefą ochrony, na pozycji początkowej cyklu pomiarowego.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Rowek".
Otworzy się okno "Pomiar: rowek".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Wyniki pomiaru zapisać w ustawianym przesunięciu punktu zerowego (aktywne PPZ, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Odniesienie bazowe - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Baza specyficzna dla kanału - Wyniki pomiaru zapisać w numerze Frame (1-4) - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji (1-9)	-
	- Geometria: Wyniki pomiaru zapisać w geometrii narzędzia - Zużycie: Wyniki pomiaru zapisać w zużyciu narzędzia	
	- Automatycznie: Automatyczny wybór długości narzędzia lub promienia narzędzia - Długość L1-L3: Korekcja długości narzędzia L1-L3 - Promień: Korekcja promienia narzędzia	
Obliczenie 	- Nieodwrócone (obliczenie nieodwróconej wartości korekcji narzędzia) - Odwrócone (obliczenie odwróconej wartości korekcji narzędzia)	
Oś pomiaru 	Oś pomiaru (w przypadku G17): - X - Y	-
W	Wartość zadana szerokości rowka	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego rowka, odpowiednio do osi pomiaru (tylko przy punkcie środkowym wartości zadanej „Tak”)	mm
α_0	Kąt między osią pomiaru a przedmiotem obrabianym	Stopnie
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
WS	Szerokość strefy ochrony (tylko w przypadku strefy ochrony ustawionej na "Tak")	mm
DZ	Droga dosuwu na wysokości pomiaru (dla G17) (tylko w przypadku strefy ochrony ustawionej na "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
Zestaw danych wartości doświadczalnych 	- Bez (bez zastosowania wartości doświadczalnych) 1-20 (zestaw danych dla wartości doświadczalnej)	-
Zestaw danych dla wartości średniej 	Bez (bez przeprowadzania tworzenia wartości średniej) 1-20 (zestaw danych dla tworzenia wartości średniej)	-
TMV	Zakres korekcji tworzonej wartości średniej	-
FW	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej	-
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu	-

- 1) Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- 2) Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- 3) Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

 
Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".



2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".



3. Nacisnąć przycisk programowy "Rowek". Otworzy się okno "Pomiar: rowek".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Rowek" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-16 Parametry wyników "Rowek"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana szerokości rowka	mm
_OVR [1]	Wartość zadana środka rowka w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana środka rowka w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista szerokości rowka	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista środka rowka w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista środka rowka w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica szerokości rowka	mm
_OVR [17]	Różnica środka rowka w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica środka rowka w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.10 Odległość krawędzi - Wypust (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar wypustu na przedmiocie obrabianym. Zostaje zmierzona szerokość wypustu oraz zostaje określony jego punkt środkowy.

Możliwe są również pomiary na wypuście skośnym. W tym celu w oknie wprowadzania parametrów należy wprowadzić kąt odpowiednio do rzeczywistego odchylenia kąтового

położenia wypustu. Dotknięcie do krawędzi wypustu następuje zawsze pod kątem prostym. Z boku wypustu można ustalić strefę ochrony.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary wypustu, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:


- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) w taki sposób, że punkt zerowy obrabianego przedmiotu odnosi się do punktu środkowego wypustu.
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Zasada pomiaru


Pomiar jest przeprowadzany po 1 punkcie na przeciwległych krawędziach wypustu bazując na wybranej osi pomiaru. Pierwszy w kolejności jest mierzony dodatni kierunek osi geometrycznej. Szerokość wypustu jest wyliczana na podstawie dwóch pozycji rzeczywistych z uwzględnieniem wartości kalibracji. Położenie środka wypustu, jako punkt zerowy obrabianego przedmiotu jest określone odpowiednio do wybranego przesunięcia punktu zerowego przeznaczonego do skorygowania.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka wypustu jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

Różnica pomiarowa szerokości wypustu służy jako wielkość podstawowa dla korekcy narzędzia, położenie punktu zerowego wypustu jest podstawą do korekcy punktu zerowego.

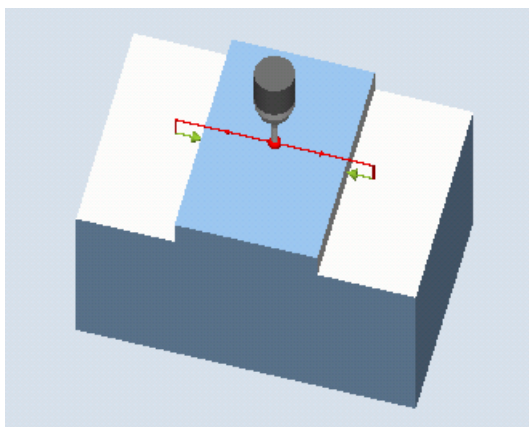

Pomiar: Wypust (CYCLE977)

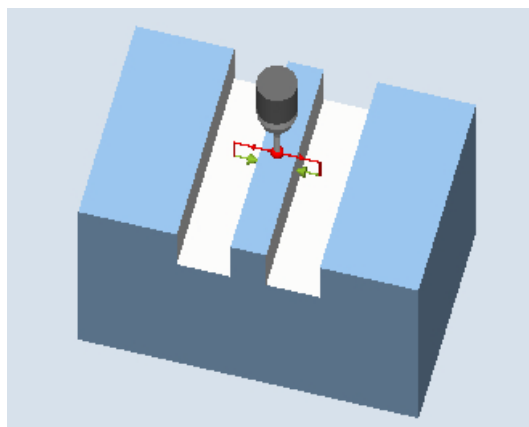

Pomiar: Wypust ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy spozycjonować środkiem kulki sondy pomiarowej w osi pomiarowej w przybliżeniu ponad środkiem wypustu. Należy zapewnić, aby z niniejszej wysokości startowej przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru na wypuscie.

Uwaga

 
Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałyby naruszone strefy ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Kulka sondy pomiarowej stoi współśrodkowo ponad wypustem, na wysokości pozycji początkowej cyklu pomiarowego.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Wypust".
Otworzy się okno "Pomiar: wypust".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Wyniki pomiaru zapisać w ustawianym przesunięciu punktu zerowego (aktywne PPZ, G54, G55, G56, G57, G505, G506) - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Odniesienie bazowe - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Baza specyficzna dla kanału - Wyniki pomiaru zapisać w numerze Frame (1-4) - Zgrubnie / Dokładnie (zapisanie wartości pomiarowych w przesunięciu zgrubnym/ w przesunięciu dokładnym) - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji (1-9)	-
	- Geometria: Wyniki pomiaru zapisać w geometrii narzędzia - Zużycie: Wyniki pomiaru zapisać w zużyciu narzędzia	-
	- Automatycznie: Automatyczny wybór długości narzędzia lub promienia narzędzia - Długość L1-L3: Korekcja długości narzędzia L1-L3 - Promień: Korekcja promienia narzędzia	-
Obliczenie 	- Nieodwrócone (obliczenie nieodwróconej wartości korekcji narzędzia) - Odwrócone (obliczenie odwróconej wartości korekcji narzędzia)	-
Oś pomiaru 	Oś pomiaru (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17): - X - Y	-
W	Wartość zadana szerokości wypustu	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego wypustu, odpowiednio do osi pomiaru (tylko przy punkcie środkowym wartości zadanej „Tak”)	mm
α_0	Kąt między osią pomiaru a przedmiotem obrabianym	Stopnie
DZ	Droga dosuwu na wysokości pomiaru (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
WS	Szerokość strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

Parametr	Opis	Jednostka
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
Zestaw danych wartości doświadczalnych 	- Bez (bez zastosowania wartości doświadczalnych) 1-20 (zestaw danych dla wartości doświadczalnej)	-
Zestaw danych dla wartości średniej 	- Bez (bez przeprowadzania tworzenia wartości średniej) 1-20 (zestaw danych dla tworzenia wartości średniej)	-
TMV	Zakres korekcji tworzonej wartości średniej	-
FW	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej	-
Pomiary 	Liczba pomiarów w tym samym miejscu	-

- 1) Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- 2) Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- 3) Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Odległość krawędzi".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Wypust".
Otworzy się okno "Pomiar: wypust".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Wypust" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-17 Parametry wyników "Wypust"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana szerokości wypustu	mm
_OVR [1]	Wartość zadana środka wypustu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana środka wypustu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista szerokości wypustu	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista środka wypustu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista środka wypustu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica szerokości wypustu	mm
_OVR [17]	Różnica środka wypustu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica środka wypustu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.11 Naroże - Naroże prostokątne (CYCLE961)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar prostokątnego naroża wewnętrznego i zewnętrznego przedmiotu obrabianego.


Prócz pomiaru jest możliwe zastosowanie położenia naroża jako punktu zerowego przedmiotu obrabianego w zadanym przesunięciu punktu zerowego (PPZ).

Pomiary następują równoległe do osi aktywnego MKS. Obrót układu współrzędnych wokół Z nie jest uwzględniany. W celu przemieszczenia sondy pomiarowej równoległe do krawędzi mierzonego naroża, należy to zrealizować przez odpowiednie podanie kąta w parametrze $\alpha 0$.


Zasada pomiaru

Cykl pomiarowy wykonuje ruch do 3 punktów pomiaru i określa punkt przecięcia prostych określonych w pomiarze oraz kąt skrócenia w stosunku do dodatniej 1. osi aktualnej płaszczyzny. Naroże przeznaczone do wyliczenia może zostać przemieszczone.

Wynik - położenie naroża, zostaje zapisane w parametrach wyników `_OVR[ ]`, jako wartość absolutna lub w zależności od wyboru, w podanym przesunięciu punktu zerowego (przesunięcie i obrót). Zmierzone naroże zostaje przesunięte w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) w płaszczyźnie o wartości zadane parametrów (X0, Y0 w przypadku G17).

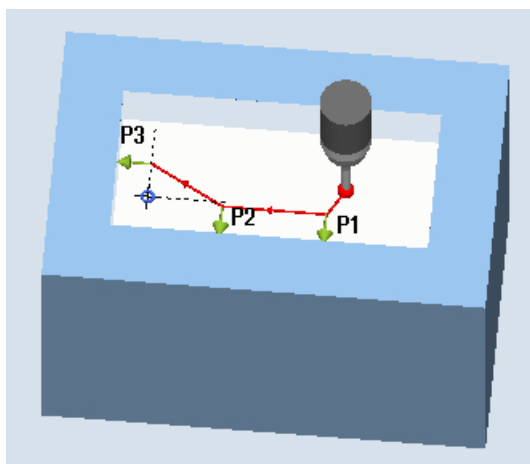

Pomiar: Naroże prostokątne wewnętrzne (CYCLE961)

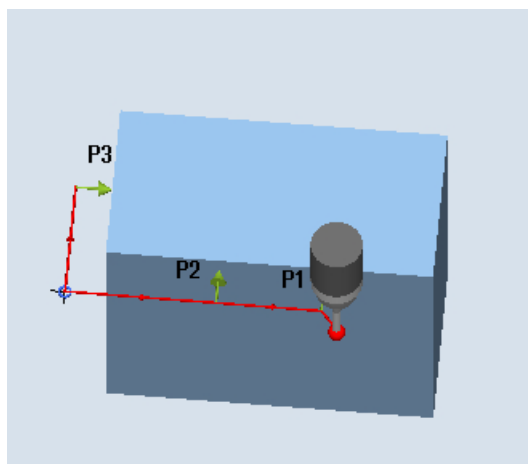

Pomiar: Naroże prostokątne zewnętrzne (CYCLE961)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda typu Mono (typ 712)

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa stoi na wysokości pomiaru lub ponad narożem (patrz strefa ochrony) naprzeciwko naroża przeznaczonego do pomiaru lub przed 1. punktem pomiaru.


Z tej pozycji musi istnieć możliwość bezkolizyjnego dojazdu do punktów pomiaru.

Punkty pomiaru wynikają z zaprogramowanych odległości L1 do L3 oraz z pozycji bieguna (XP, YP). Przy pozycjonowaniu dodatkowo uwzględniany jest kąt $\alpha 0$ (kąt pomiędzy osią X, a 1. krawędzią w MKS).

Cykl pomiarowy generuje wymagane bloki ruchów oraz przeprowadza pomiar w punktach pomiaru P1 do P3, rozpoczynając od P1.

Pozycjonowanie punktów pomiaru P1 do P3 z uwzględnieniem strefy ochrony

- Strefa ochrony = nie
Sonda pomiarowa zostaje wstępnie spozycjonowana na wysokości pomiaru i pozostaje na tej wysokości podczas pomiaru naroża. Nastąpi obejście naroża zewnętrznego.
- Strefa ochrony = tak
Sonda pomiarowa jest wstępnie spozycjonowana ponad narożem. Podczas pomiaru następuje przejazd o wartość parametru DZ w 3. osi płaszczyzny (Z w przypadku G17) na wysokość pomiaru i zostają zmierzone odpowiednie punkty pomiaru. Po pomiarze sonda pomiarowa zostaje uniesiona o wartość parametru DZ i przejeżdża do następnego punktu pomiaru, na który zostaje ponownie opuszczona.

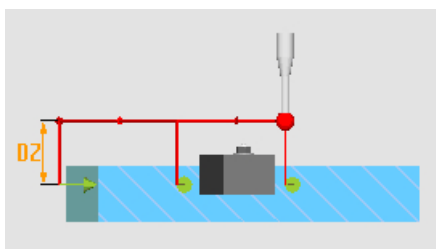

Rysunek 3-13 Strefa ochrony = tak: Ominięcie naroża zewnętrznego z $DZ > 0$ (wysokość pomiaru + DZ) w przypadku G17

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa stoi ponownie na pozycji wyjściowej (naprzeciwko zmierzonego naroża).

Sonda pomiarowa stoi na wysokości pomiaru lub ponad narożem, w zależności od parametru Strefa ochrony Tak/Nie.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże prostokątne".
Otworzy się okno "Pomiar: naroże prostokątne".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis		Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾		-
Położenie 	Rodzaj naroża:		-
	Naroże zewnętrzne	Naroże wewnętrzne	-
Położenie naroża 	   	   	-
X0	Wartość zadana X naroża (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)		mm
Y0	Wartość zadana Y naroża (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)		mm
XP	Biegun (przy płaszczyźnie pomiaru G17)		mm
YP	Biegun (przy płaszczyźnie pomiaru G17)		mm
α0	Podanie kąta dla mierzonego kąta krawędzi odniesienia i 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych maszyny (MKS). Dzięki temu ruch w osi może być zrealizowany równolegle do kąta krawędzi.		Stopnie
L1	Odległość między biegunem i punktem pomiaru P1 w kierunku 1. osi płaszczyzny (w G17 X)		mm
L2	Odległość między biegunem i punktem pomiaru P2 w kierunku 1. osi płaszczyzny		mm
L3	Odległość między biegunem i punktem pomiaru P3 w kierunku 2. osi płaszczyzny (w G17 X)		mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie		-
DZ	Droga dosuwu na wysokość pomiaru (tylko przy strefa ochrony "Tak")		mm
DFA	Droga pomiaru		mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru		mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".



2. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże".



3. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże prostokątne".
Otworzy się okno "Pomiar: naroże prostokątne".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Naroże prostokątne" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-18 Parametry wyników "Naroże prostokątne"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista zmierzonego kąta krawędzi odniesienia, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS).	stopni
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 1. osi płaszczyzny w WKS	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 2. osi płaszczyzny w WKS	mm
_OVR [20]	Wartość rzeczywista zmierzonego kąta krawędzi odniesienia, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych maszyny (MKS). ¹⁾	stopni
_OVR [21]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 1. osi płaszczyzny w MKS ¹⁾	mm
_OVR [22]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 2. osi płaszczyzny w MKS ¹⁾	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

¹⁾ Przy wyłączonej transformacji, w przeciwnym wypadku w bazowym układzie współrzędnych

3.3.12 Naroże - Naroże dowolne (CYCLE961)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar naroża wewnętrznego lub zewnętrznego dla nieznanej geometrii przedmiotu obrabianego. Pomiary następują równoległe do osi aktywnego MKS. Obrót układu współrzędnych wokół Z nie jest uwzględniany. W celu przemieszczenia sondy pomiarowej równoległe do krawędzi mierzonego naroża, należy to zrealizować przez odpowiednie podanie kąta w parametrze $\alpha 0$.


Prócz pomiaru jest możliwe zastosowanie położenia naroża jako punktu zerowego przedmiotu obrabianego w zadanym przesunięciu punktu zerowego (PPZ).

Zasada pomiaru


Cykl pomiarowy wykonuje kolejno ruch do 4 punktów pomiaru (P1 do P4) i określa punkt przecięcia prostych określonych w pomiarze oraz kąt obrotu w stosunku do krawędzi odniesienia punktów pomiarowych P1 i P2 do 1. osi płaszczyzny (X w G17) w kierunku dodatnim

Wynik - położenie naroża, zostaje zapisane w parametrach wyników _OVR[], jako wartość absolutna lub w zależności od wyboru, w podanym przesunięciu punktu zerowego (przesunięcie i obrót). Zmierzone naroże zostaje przesunięte w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) w płaszczyźnie o wartości zadane parametrów (X0, Y0 w przypadku G17).

Wzajemne położenie punktów P1 i P2 określa kierunek 1. osi płaszczyzny nowego układu współrzędnych.

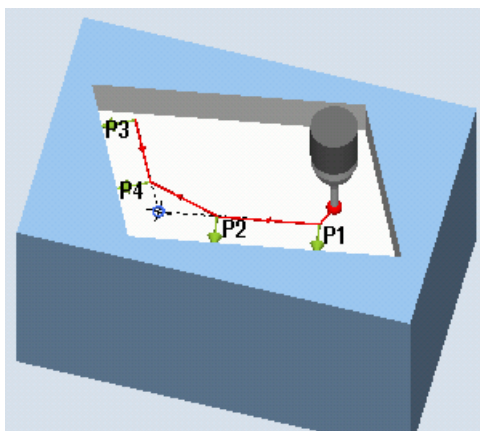

Pomiar: Dowlone naroże wewnętrzne (CYC-LE961)

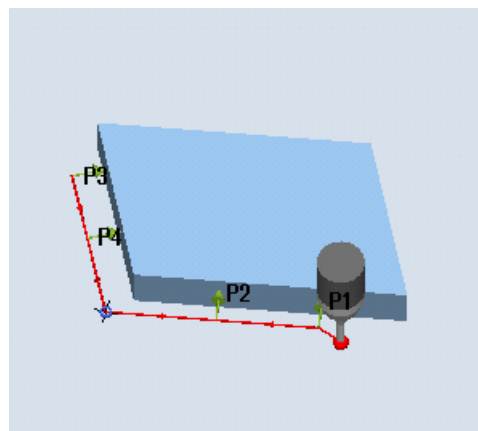

Pomiar: Dowlone naroże zewnętrzne (CYC-LE961)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda typu Mono (typ 712)

Pozycja wyjściowa przed pomiarem


Sonda pomiarowa stoi na wysokości pomiaru lub ponad narożem (patrz strefa ochrony) naprzeciwko naroża przeznaczonego do pomiaru lub przed 1. punktem pomiaru.

Z tej pozycji musi istnieć możliwość bezkolizyjnego dojazdu do punktów pomiaru.

Cykl pomiarowy generuje wymagane bloki ruchów oraz przeprowadza pomiar w punktach pomiaru P1 do P4, rozpoczynając od P1.

Pozycjonowanie punktów pomiaru P1 do P4 z uwzględnieniem strefy ochrony

- Strefa ochrony = nie
Sonda pomiarowa zostaje wstępnie spozycjonowana na wysokości pomiaru i pozostaje na tej wysokości podczas pomiaru naroża. Nastąpi obejście naroża zewnętrznego.
- Strefa ochrony = tak
Sonda pomiarowa jest wstępnie spozycjonowana ponad narożem. Podczas pomiaru następuje przejazd o wartość parametru DZ w 3. osi płaszczyzny (Z w przypadku G17) na wysokość pomiaru i zostają zmierzone odpowiednie punkty pomiaru. Po pomiarze sonda pomiarowa zostaje uniesiona o wartość parametru DZ i przejeżdża do następnego punktu pomiaru, na który zostaje ponownie opuszczona.

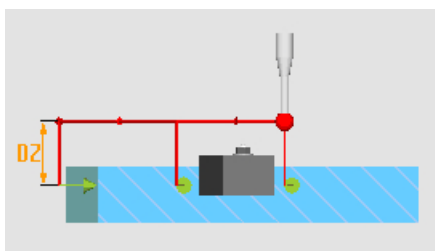

Rysunek 3-14 Strefa ochrony = tak: Ominięcie naroża zewnętrznego z $DZ > 0$ (wysokość pomiaru + DZ) w przypadku G17

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po ostatnim pomiarze sonda pomiarowa stoi na punkcie pomiaru P4.

Sonda pomiarowa stoi na wysokości pomiaru lub ponad narożem, w zależności od parametru Strefa ochrony (Tak/Nie).

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże dowolne".
Otworzy się okno "Pomiar: naroże dowolne".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis		Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾		-
Układ współrzęd- nych 	- Biegunowy - Prostokątny		-
Położenie 	Rodzaj naroża:		-
	Naroże zewnętrzne	Naroże wewnętrzne	-
Położenie naroża 	   	   	-
X0	Wartość zadana X zmierzonego naroża (X w przypadku G17)		mm
Y0	Wartość zadana Y zmierzonego naroża (X w przypadku G17)		mm
Tylko w przypadku układ współrzędnych = "biegunowy":			
XP	Położenie bieguna w 1. osi płaszczyzny (X w G17)		mm
YP	Położenie bieguna w 2. osi płaszczyzny (Y w przypadku G17)		mm
α0	Podanie kąta dla mierzonego kąta krawędzi odniesienia i 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych maszyny (MKS). Dzięki temu ruch w osi może być zrealizowany równolegle do kąta krawędzi.		Stopnie
L1	Odległość od punktu początkowego 1. pomiaru		mm
L2	Odległość od punktu początkowego 2. pomiaru		mm
α1	Kąt rozwarcia		Stopnie
L3	Odległość od punktu początkowego 3. pomiaru		mm
L4	Odległość od punktu początkowego 4. pomiaru		mm
Tylko w przypadku układ współrzędnych = "prostokątny":			
X1	Punkt początkowy X 1. pomiaru		mm
Y1	Punkt początkowy Y 1. pomiaru		mm
X2	Punkt początkowy X 2. pomiaru		mm
Y2	Punkt początkowy Y 2. pomiaru		mm
X3	Punkt początkowy X 3. pomiaru		mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Y3	Punkt początkowy Y 3. pomiaru	mm
X4	Punkt początkowy X 4. pomiaru	mm
Y4	Punkt początkowy Y 4. pomiaru	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony • Tak • Nie	-
DZ	Droga dosuwu na wysokość pomiaru (tylko przy strefie ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

- ¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Uwaga

Należy w taki sposób wybrać 4 punkty pomiaru lub drogę pomiaru DFA, aby kontur został osiągnięty w obrębie całej drogi: $2 \cdot \text{DFA}$ [w mm]. W przeciwnym razie pomiar nie będzie wykonany.

Wartość minimalna dla drogi pomiaru DFA o wartości 20 mm jest tworzona wewnętrznie w cyklu.

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾	-
Układ współrzędnych 	- biegunowy - prostokątny	-
Położenie 	Rodzaj naroża:	-
	Naroże zewnętrzne Naroże wewnętrzne	-
Położenie naroża 	       	-
X0	Wartość zadana X zmierzonego naroża (X w przypadku G17)	mm
Y0	Wartość zadana Y zmierzonego naroża (X w przypadku G17)	mm
Tylko w przypadku układu współrzędnych = "biegunowy":		
XP	Położenie bieguna w 1. osi płaszczyzny (X przy G17)	mm
YP	Położenie bieguna w 2. osi płaszczyzny (Y przy G17)	mm
α0	Kąt między osią X a 1. krawędzią (przy G17)	Stopnie
L1	Odległość do punktu początkowego 1. pomiaru	mm
L2	Odległość od punktu początkowego 2. pomiaru	mm
α1	Kąt rozwarcia	Stopnie
L3	Odległość do punktu początkowego 3. pomiaru	mm
L4	Odległość do punktu początkowego 4. pomiaru	mm
Tylko w przypadku Układ współrzędnych = "prostokątny":		
X1	Punkt początkowy X 1. pomiaru	mm
Y1	Punkt początkowy Y 1. pomiaru	mm
X2	Punkt początkowy X 2. pomiaru	mm
Y2	Punkt początkowy Y 2. pomiaru	mm
X3	Punkt początkowy X 3. pomiaru	mm
Y3	Punkt początkowy Y 3. pomiaru	mm
X4	Punkt początkowy X 4. pomiaru	mm
Y4	Punkt początkowy Y 4. pomiaru	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
DZ	Droga dosuwu na wysokość pomiaru (tylko przy strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Uwaga

Należy w taki sposób wybrać 4 punkty pomiarowe ew. drogę pomiaru DFA, aby kontur został osiągnięty w obrębie całej drogi: $2 \cdot \text{DFA}$ [w mm]. W przeciwnym razie pomiar nie będzie wykonany.

Wartość minimalna dla drogi pomiaru DFA o wartości 20 mm jest tworzona wewnętrznie w cyklu.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".



2. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże".



3. Nacisnąć przycisk programowy "Naroże dowolne".
Otworzy się okno "Pomiar: naroże dowolne".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru „Dowolne naroże” udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-19 Parametry wyników „Dowolne naroże”

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [4]	Wartość rzeczywista zmierzonego kąta krawędzi odniesienia, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS).	stopni
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 1. osi płaszczyzny w WKS	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 2. osi płaszczyzny w WKS	mm
_OVR [20]	Wartość rzeczywista zmierzonego kąta krawędzi odniesienia, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej aktywnej płaszczyzny w układzie współrzędnych maszyny (MKS). ¹⁾	stopni
_OVR [21]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 1. osi płaszczyzny w MKS ¹⁾	mm
_OVR [22]	Wartość rzeczywista punktu naroża w 2. osi płaszczyzny w MKS ¹⁾	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

¹⁾ Przy wyłączonej transformacji, w przeciwnym wypadku w bazowym układzie współrzędnych

3.3.13 Otwór - Kieszka prostokątna (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar kieszeni prostokątnej w przedmiocie obrabianym. Zostają zmierzone szerokość i długość kieszeni oraz zostaje określony punkt środkowy kieszeni.

Pomiary następują zawsze równolegle do osi geometrycznych aktywnej płaszczyzny. Możliwe są również pomiary obróconej kieszeni prostokątnej w stosunku do osi dosuwu. W tym celu w oknie wprowadzania parametrów należy wprowadzić kąt odpowiednio do rzeczywistego położenia kieszeni. Dotykanie na bokach kieszeni następuje zawsze prostopadłe do nich. Możliwe jest ustalenie strefy ochrony w kieszeni.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary kieszeni prostokątnej, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeczono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), tak że punkt zerowy przedmiotu obrabianego odnosi się do punktu środkowego prostokąta
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji


Zasada pomiaru

Zmierzone zostają po dwa przeciwległe punkty w obu osiach geometrycznych płaszczyzny. Pomiary rozpoczynają się w kierunku dodatnim 1. osi geometrycznej. Szerokość oraz długość kieszeni zostają wyliczone na podstawie czterech zmierzonych rzeczywistych pozycji boków kieszeni, z uwzględnieniem wartości kalibracji. Położenie środka kieszeni jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego określane jest odpowiednio do wybranego przesunięcia punktu zerowego przeznaczonego do korekcji. Różnice pomiarowe długości boków służą jako wielkości podstawowe dla korekcji narzędzia, położenie punktu zerowego kieszeni jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka kieszeni prostokątnej jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

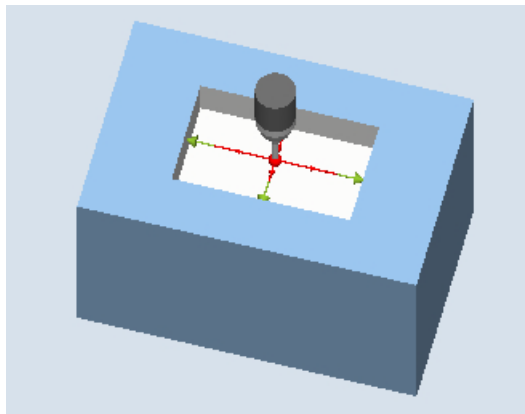

Pomiar: Kieszeń prostokątna (CYCLE977)

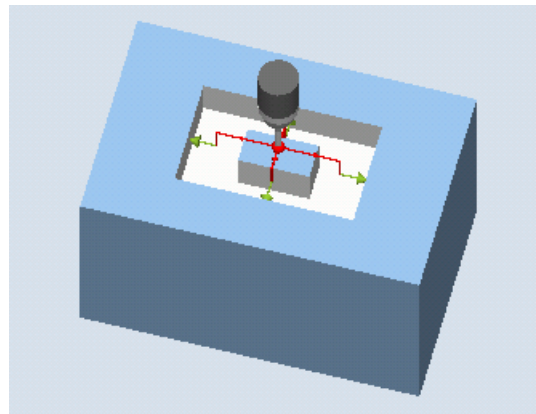

Pomiar: Kieszeń prostokątna ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa ustawiana jest na pozycji zadanej punktu środkowego kieszeni. Przyjęta pozycja na kieszeni oznacza pozycję początkową i równocześnie wartość zadaną obliczonych korekt. W przypadku strefy ochrony pozycja kulki sondy pomiarowej leży na wysokości ponad strefą ochrony.

Należy zapewnić, aby z podanej wysokości przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru w kieszeni.

Uwaga

Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałyby naruszona strefa ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

W przypadku nieaktywowanej strefy ochrony kulka sondy pomiarowej po zakończeniu cyklu pomiarowego stoi na wysokości pomiaru w środku kieszeni.

W przypadku zastosowania strefy ochrony kulka sondy pomiarowej po zakończeniu cyklu pomiarowego stoi współśrodkowo ponad kieszenią na wysokości pozycji początkowej cyklu pomiarowego.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kieszeń prostokątna".
Otworzy się okno "Pomiar: kieszeń prostokątna".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-	 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
W	Wartość zadana szerokości kieszeni	mm
L	Wartość zadana długości kieszeni	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego kieszeni prostokątnej (tylko przy punkcie środkowym wartości zadanej „Tak”)	mm
α0	Kąt między osią pomiaru a przedmiotem obrabianym	Stopnie
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
WS	Szerokość strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
LS	Długość strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
DX / DY / DZ	Droga dosuwu na wysokość pomiaru (tylko przy strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcji narzędzia - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

- 1) Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- 2) Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- 3) Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kieszeń prostokątna".
Otworzy się okno "Pomiar: kieszeń prostokątna".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Kieszeń prostokątna" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-20 Parametry wyników "Kieszeń prostokątna"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [1]	Wartość zadana długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [3]	Wartość zadana punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [17]	Różnica długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [19]	Różnica punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.14 Otwór - 1 otwór (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar otworu w przedmiocie obrabianym. Zostaje zmierzona średnica otworu oraz zostaje określony punkt środkowy otworu. Pomiaru następują zawsze równoległe do osi geometrycznych aktywnej płaszczyzny.

Za pomocą kąta startowego możliwe jest przesunięcie punktów pomiarowych na obwodzie otworu, poprzez obrót wokół osi dosuwu stanowiącej punkt środkowy.

Możliwe jest ustalenie strefy ochrony w otworze.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary otworu, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowane jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowane jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) w taki sposób, że punkt zerowy przedmiotu obrabianego odnosi się do środka otworu.
- Korekcja narzędzia,
- Pomiar bez korekcji


Zasada pomiaru

Zmierzone zostają po 2 przeciwległe punkty w obu osiach geometrycznych płaszczyzny. Średnica otworu oraz punkt środkowy otworu zostają wyliczone na podstawie tych 4 zmierzonych rzeczywistych pozycji, z uwzględnieniem wartości kalibracji. Z punktów pomiarowych 1. osi geometrycznej płaszczyzny obliczany jest środek tej osi, a sonda pomiarowa jest pozycjonowana na ten środek. Przy wyjściu z tego środka następuje pomiar obu punktów w 2. osi geometrycznej, na podstawie którego jest określana rzeczywista średnica otworu. Pomiary rozpoczynają się w kierunku dodatnim 1. osi geometrycznej. Różnica pomiarowa średnicy otworu służy do korekcji narzędzia, a położenie punktu zerowego otworu jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka otworu jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

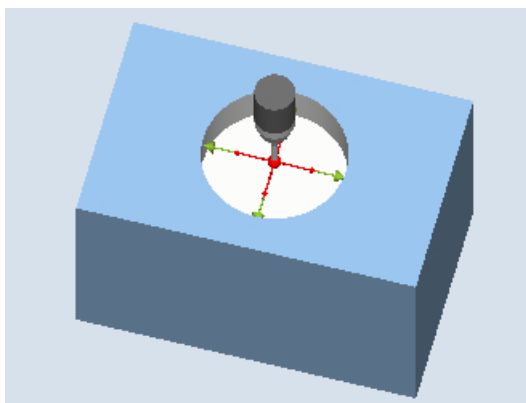

Pomiar: Otwór (CYCLE977)

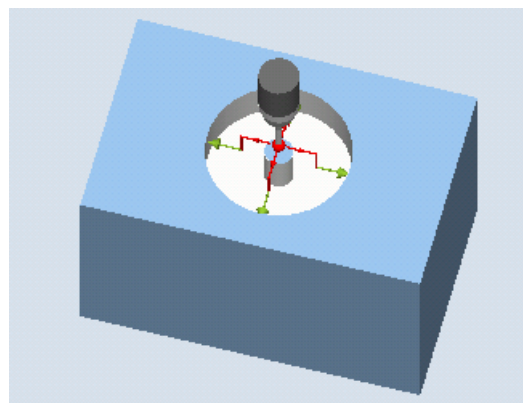

Pomiar: Otwór ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeczona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Uwaga

Przy pomiarze okręgów referencyjnych średnica takiego okręgu jest dokładnie przedstawiana w wynikach pomiaru tylko wtedy, gdy uwzględniona jest mechaniczna złożoność całości pozycji osi. Można to osiągnąć, poprzez odpowiednią kompensację w warunkach pomiaru. To stwierdzenie można przenieść na wszystkie pomiary.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować w pozycji zadanej punktu środkowego otworu. Ta pozycja w otworze oznacza pozycję początkową i równocześnie wartość zadaną obliczonych korekcji.

W przypadku strefy ochrony środek kulki sondy pomiarowej jest położony na wysokości nad strefą ochrony. Należy zapewnić, aby z tej wysokości przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru w otworze.

Uwaga

Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałaby naruszona strefa ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

W przypadku nieaktywnej strefy ochrony kulka sondy pomiarowej stoi na wysokości pomiaru w środku otworu.

W przypadku zastosowania strefy ochrony kulka sondy pomiarowej po zakończonym cyklu pomiarowym znajduje się współśrodkowo ponad otworem na wysokości pozycji początkowej.

Uwaga

Szerokość zakresu położenia punktu startowego cyklu pomiarowego w odniesieniu do punktu środkowego otworu musi mieścić się w wartości drogi pomiaru DFA, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo kolizji lub przeprowadzenie pomiaru będzie niemożliwe!

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "1 otwór".
Otworzy się okno "Pomiar: 1 otwór" zostanie otwarty.

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Ø	Wartość zadana średnicy otworu	mm
α0	Kąt dotknięcia ⁴⁾	Stopnie
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
ØS	Średnica strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego otworu (tylko przy punkt środkowy wartości zadanej „Tak”)	mm
DX / DY / DZ	Droga dosuwu na wysokość pomiaru (tylko przy strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcji narzędzia - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.

²⁾ Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.

³⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

⁴⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "1 otwór".
Otworzy się okno "Pomiar: 1 otwór" zostanie otwarty.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru	• Standardowa metoda pomiaru • Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ • Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Otwór" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-21 Parametry wyników "Otwór"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy otworu	mm
_OVR [1]	Wartość zadana punktu środkowego otworu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego otworu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy otworu	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu środkowego otworu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego otworu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy otworu	mm
_OVR [17]	Różnica punktu środkowego otworu w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego otworu w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.15 Otwór - Wewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar fragmentu łuku od wewnątrz. Określone zostają średnica oraz punkt środkowy fragmentu łuku w płaszczyźnie. Wybierając punkt środkowy wartości zadanej na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka łuku jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

Za pomocą kąta startu, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej płaszczyzny, możliwe jest przesunięcie punktów pomiaru na obwodzie fragmentu łuku. Odległość na obwodzie pomiędzy punktami pomiaru definiowana jest kątem przełączania.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z odwróceniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), tak że punkt zerowy przedmiotu obrabianego odnosi się do punktu środkowego fragmentu łuku.
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Zasada pomiaru

Pomiar fragmentu łuku możliwy jest w 3 lub 4 punktach pomiaru. Dojazd od pozycji pośrednich do punktów pomiaru odbywa się nierównolegle do osi geometrycznych po torze kołowym. Odległość obwodu kulki sondy pomiarowej do otworu odpowiada przy tym drodze pomiaru DFA. Kierunek toru kołowego wynika ze znaku kąta przełączania. Droga pomiaru od pozycji pośrednich do punktów pomiaru leży promieniowo względem obwodu otworu.

Fragment łuku wynikający z ilości punktów pomiaru oraz z kąta przełączania nie powinien przekraczać 360 stopni. Różnica pomiarowa średnicy okręgu służy do korekcy narzędzia, punkt zerowy okręgu jest podstawą do korekcy punktu zerowego.

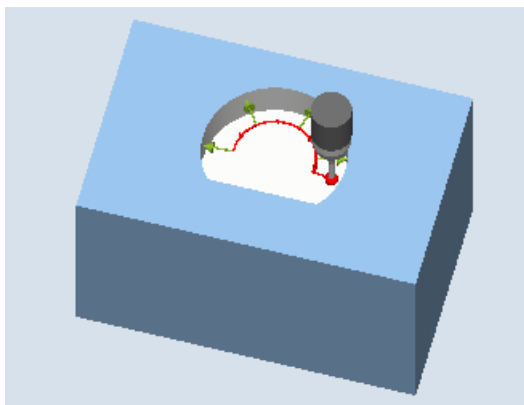

Rysunek 3-15 Pomiar: Wewnętrzny fragment łuku (CYCLE979), przykład z 4 punktami pomiaru

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda typu Mono (typ 712)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe jedynie w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona (pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Uwaga

W przypadku pomiaru fragmentów łuku < 90 stopni należy zwrócić uwagę, że punkty pomiaru odbiegające od kształtu łuku wywierają szczególnie duży wpływ na dokładność otrzymywanych wyników (punkt środkowy, średnica), co jest uwarunkowane matematycznie!

Z tego powodu pomiar małych fragmentów łuku wymaga szczególnie dużej staranności podczas przeprowadzania pomiaru. Poprawne wyniki można uzyskać stosując następujące środki.

Fragment łuku przeznaczony do zmierzenia powinien:

- być wolny od pozostałości produkcyjnych,
 - posiadać możliwie dokładny kształt kołowy, zagwarantowany technologią produkcji!
 - wykazywać możliwie małą chropowatość powierzchni, zagwarantowaną technologią produkcji!
 - być mierzony za pomocą sond pomiarowych o wysokiej jakości, tzn. kulka sondy pomiarowej powinna posiadać możliwie idealny kształt.
 - być mierzony w 4 punktach pomiaru (ustawianie poprzez parametry).
 - być mierzony przy użyciu aktualnie skalibrowanej sondy pomiarowej.
-

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować w 3. osi płaszczyzny (oś narzędzia) na żądanej wysokości pomiaru, w odległości mniej więcej równej drodze pomiaru DFA, przed pierwszym punktem pomiaru. Przy wyborze tej pozycji wstępnej w osiach płaszczyzny należy uwzględnić ustawienie kąta startu. Następnie pierwszy punkt pomiaru i wszystkie kolejne należy przesunąć o kąt startu na torze kołowym.

Na przykładzie kąta startu o wartości 180° pierwszy punkt dotknięcia leży na przeciwległej stronie przeznaczonego do pomiaru otworu. Jeżeli nie zostanie to uwzględnione przy pozycji dosunięcia, może dojść do kolizji z ewentualnie znajdującymi się w otworze przeszkodami.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po procesie pomiaru bok kulki sondy pomiarowej stoi oddalony promieniowo od ostatniego punktu pomiaru w odległości równej drodze pomiaru DFA, na wysokości pomiaru.

Uwaga

Szerokość zakresu położenia punktu startowego cyklu pomiarowego w odniesieniu do punktu środkowego fragmentu łuku musi mieścić się w wartości drogi pomiaru DFA, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo kolizji lub przeprowadzenie pomiaru będzie niemożliwe!

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Wewnętrzny fragment okręgu".
Otworzy się okno "Pomiar: wewnętrzny fragment okręgu".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
			Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Liczba punktów pomiaru	Pomiar w: 3 punktach 4 punktach	-
Ø	Średnica otworu	mm
XM	Punkt środkowy w X (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
YM	Punkt środkowy w Y (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm
XMS	Wartość zadana dla punktu środkowego w X	mm
YMS	Wartość zadana dla punktu środkowego w Y	mm
$\alpha 0$	Kąt dotknięcia ⁴⁾	Stopnie
$\alpha 1$	Kąt przełączania ⁵⁾	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcie narzędzia - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

- ¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- ²⁾ Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- ³⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .
- ⁴⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y
- ⁵⁾ Znak kąta przełączania podaje kierunek pozycjonowania tego kąta.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Otwór".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Wewnętrzny fragment łuku".
Otworzy się okno "Pomiar: wewnętrzny fragment łuku".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Wewnętrzny fragment łuku" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-22 Parametry wyników "Wewnętrzny fragment łuku"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy otworu	mm
_OVR [1]	Wartość zadana punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy otworu	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy otworu	mm
_OVR [17]	Różnica punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.16 Czop - Czop prostokątny (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar czopa prostokątnego na przedmiocie obrabianym. Zostają zmierzone szerokość czopa i długość czopa oraz zostaje określony punkt środkowy czopa.

Pomiary następują zawsze równoległe do osi geometrycznych aktywnej płaszczyzny. Możliwe są również pomiary czopa prostokątnego obróconego w stosunku do osi dosuwu. W tym celu na sparametryzowanej osi należy wprowadzić kąt odpowiednio do rzeczywistego położenia czopa. Dotykanie na bokach czopa następuje zawsze prostopadłe do niego.

Wokół czopa można ustalić strefę ochrony.

W przypadku pomiaru "Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary czopa prostokątnego, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), tak że punkt zerowy przedmiotu obrabianego odnosi się do punktu środkowego czopa prostokątnego.
- Korekcja narzędzia,
- Pomiar bez korekcji


Zasada pomiaru

Zmierzone zostają po 2 przeciwległe punkty w obu osiach geometrycznych płaszczyzny. Pomiary rozpoczynają się w kierunku dodatnim 1. osi geometrycznej. Szerokość czopa oraz długość czopa zostają wyliczone na podstawie 4 zmierzonych rzeczywistych pozycji boków czopa, z uwzględnieniem wartości kalibracji. Położenie środka czopa jest określone jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego odpowiednio do wybranego przesunięcia punktu zerowego przeznaczonego do korekcji. Różnice pomiarowe długości boków służą jako wielkości podstawowe dla korekcji narzędzia. położenie punktu zerowego czopa jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka czopa prostokątnego jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

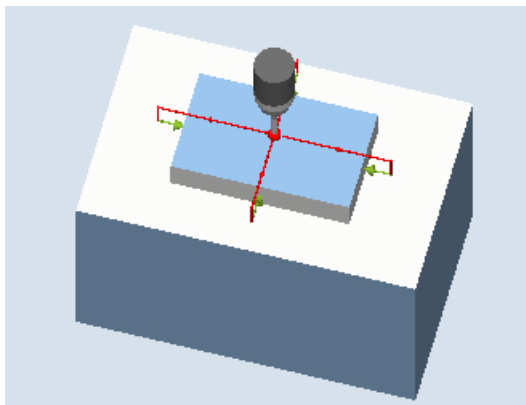

Pomiar: Czop prostokątny (CYCLE977)

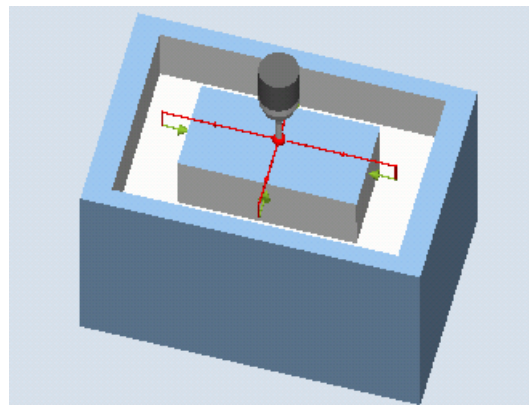

Pomiar: Czop prostokątny ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa ustawiana jest przez czop prostokątny na pozycji zadanej punktu środkowego. Pozycja, na którą najechał czop stanowi pozycję startową i równocześnie wartość zadaną obliczonych korekt.

Należy zapewnić, aby z ustalonej wysokości przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru czopa prostokątnego.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Strefa ochrony nie ma wpływu na pozycję początkową.

Uwaga

Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałyby naruszona strefa ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

 
Pozycja końcowa kulki sondy pomiarowej po zakończeniu cyklu pomiarowego znajduje się na środku ponad czopem, na wysokości pozycji początkowej cyklu pomiarowego.

Uwaga

Szerokość zakresu położenia punktu startowego cyklu pomiarowego w odniesieniu do punktu środkowego czopa musi mieścić się w wartości drogi pomiaru DFA, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo kolizji lub przeprowadzenie pomiaru będzie niemożliwe!

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Czop prostokątny".
Otworzy się okno "Pomiar: czop prostokątny".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-	 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
W	Wartość zadana szerokości czopa	mm
L	Wartość zadana długości czopa	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego czopa prostokątnego (tylko przy punkt środkowy wartości zadanej „Tak”)	mm
α0	Kąt dotknięcia ⁴⁾	Stopnie
DZ	Droga dosuwu na wysokości pomiaru (w przypadku G17)	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
WS	Szerokość strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
LS	Długość strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcji narzędzia - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

- ¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- ²⁾ Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony bit 17.
- ³⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.
- ⁴⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Czop prostokątny".
Otworzy się okno "Pomiar: czop prostokątny".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Czop prostokątny" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-23 Parametry wyników "Czop prostokątny"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [1]	Wartość zadana długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [3]	Wartość zadana punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [7]	Wartość rzeczywista punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica długości prostokąta (w 1. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [17]	Różnica długości prostokąta (w 2. osi płaszczyzny)	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego prostokąta 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [19]	Różnica punktu środkowego prostokąta 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.17 Czop - 1 czop kołowy (CYCLE977)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar czopa kołowego na przedmiocie obrabianym.

Zostaje zmierzona średnica czopa oraz określony punkt środkowy czopa. Pomiary następują zawsze równolegle do osi geometrycznych aktywnej płaszczyzny.

Za pomocą kąta startowego możliwe jest przesunięcie punktów pomiarowych na obwodzie czopa wokół osi dosuwu jako punkt obrotu.

Wokół czopa można ustalić strefę ochrony.

W przypadku pomiaru "Sondą 3D z pozycjonowaniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Następują automatycznie kolejno po sobie dwa kompletne pomiary czopa, jeden z pozycją wrzeciona 180 stopni i drugi z pozycją 0 stopni. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Prawidłowy promień sondy pomiarowej jako narzędzia musi w każdym razie zostać jeden raz określony w drodze kalibracji sondy. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:


- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ) w taki sposób, że punkt zerowy odnosi się do punktu środkowego czopa.
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Zasada pomiaru


Zmierzone zostają po 2 przeciwległe punkty w obu osiach geometrycznych płaszczyzny. Średnica czopa oraz punkt środkowy czopa zostają wyliczone na podstawie tych 4 zmierzonych rzeczywistych pozycji, z uwzględnieniem wartości kalibracji. Z punktów pomiarowych 1. osi geometrycznej płaszczyzny jest obliczany środek tej osi i sonda pomiarowa jest pozycjonowana na ten środek.

Wychodząc z tego środka następuje pomiar punktów pomiarowych w 2. osi geometrycznej, na podstawie którego jest określana rzeczywista średnica czopa. Pomiary rozpoczynają się w kierunku dodatnim 1. osi geometrycznej. Różnica pomiarowa średnicy czopa służy do korekcji narzędzia, a położenie punktu zerowego czopa jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

Wybierając wartość zadana punktu środkowego na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka czopa jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego.

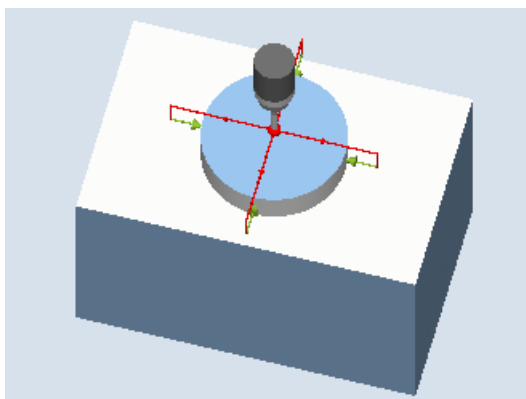

Pomiar: Czop kołowy (CYCLE977)

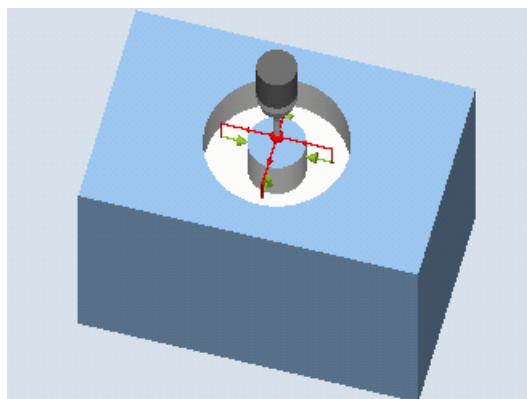

Pomiar: Czop kołowy ze strefą ochrony (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)
 - Sonda z trzpieniem typu gwiazda (typ 714)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe tylko w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona (Pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa ustawiana jest nad czopem kołowym na pozycji zadanej punktu środkowego. Ustalona pozycja czopa oznacza pozycję początkową i równocześnie wartość zadaną obliczonych korekcyj.

Należy zapewnić, aby z ustalonej wysokości przy wprowadzonej drodze dosuwu możliwe było osiągnięcie żądanej wysokości pomiaru czopa.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Strefa ochrony nie ma wpływu na pozycję początkową.

Uwaga

Jeżeli została wybrana tak duża droga pomiaru DFA, że zostałyby naruszona strefa ochrony, wówczas odległość zostanie automatycznie zmniejszona w cyklu. Jednakże musi być dostępna wystarczająca przestrzeń dla kulki sondy pomiarowej.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Pozycja końcowa kulki sondy pomiarowej po zakończeniu cyklu pomiarowego znajduje się na środku ponad czopem, na wysokości pozycji początkowej cyklu pomiarowego.

Uwaga

Szerokość zakresu położenia punktu startowego cyklu pomiarowego w odniesieniu do punktu środkowego czopa musi mieścić się w wartości drogi pomiaru DFA, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo kolizji lub przeprowadzenie pomiaru będzie niemożliwe!

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "1 czop kołowy".
Otworzy się okno "Pomiar: 1 czop kołowy".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru 	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-			
			 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Ø	Wartość zadana średnicy czopa	mm
XM, YM	Wartość zadana dla punktu środkowego czopa (tylko przy punkt środkowy wartości zadanej „Tak”)	mm
α0	Kąt dotknięcia ⁴⁾	Stopnie
DZ	Droga dosuwu na wysokości pomiaru (w przypadku G17)	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
ØS	Średnica strefy ochrony (tylko w przypadku Strefa ochrony "Tak")	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcji narzędzia - Tak - Nie	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

- 1) Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.
- 2) Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.
- 3) Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .
- 4) Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "1 czop kołowy".
Otworzy się okno "Pomiar: 1 czop kołowy".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru	• Standardowa metoda pomiaru • Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ • Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "1 czop kołowy" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-24 Parametry wyników "1 czop kołowy"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy czopa kołowego	mm
_OVR [1]	Wartość zadana punktu środkowego czopa kołowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego czopa kołowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy czopa kołowego	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu środkowego czopa kołowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego czopa kołowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy czopa kołowego	mm
_OVR [17]	Różnica punktu środkowego czopa kołowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego czopa kołowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.18 Czop - Zewnętrzny fragment okręgu (CYCLE979)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar fragmentu łuku od zewnątrz. Określone zostają średnica oraz punkt środkowy fragmentu łuku w płaszczyźnie. Wybierając punkt środkowy wartości zadanej na „TAK”, można za pomocą wartości zadanej zdefiniować położenie środka łuku jako punkt zerowy przedmiotu obrabianego. Za pomocą kąta startu, w odniesieniu do 1. osi geometrycznej płaszczyzny możliwe jest przesunięcie punktów pomiaru na obwodzie fragmentu łuku. Odległość na obwodzie pomiędzy punktami pomiaru definiowana jest kątem przełączania.

W przypadku pomiaru "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" pomiar odbywa się metodą różnicową w osiach płaszczyzny. Szczególny przebieg tego pomiaru pozwala na zastosowanie niekalibrowanej, wielokierunkowej sondy pomiarowej. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeciono pozycjonowalne jest bezwarunkowo wymagane.

W przypadku metody pomiaru "Zorientowanie sondy 3D" kierunek przełączenia sondy pomiarowej jest zawsze ustawiany odpowiednio do aktualnego kierunku pomiaru. Ta funkcja jest zalecana w przypadku wysokich wymagań dotyczących dokładności pomiaru. Do tego celu nie nadają się sondy pomiarowe typu 712, 713 oraz 714. Wrzeczono pozycjonowanie jest bezwarunkowo wymagane.


Wynik pomiaru (różnica pomiarowa) może być wykorzystany następująco:

- Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), tak że punkt zerowy przedmiotu obrabianego odnosi się do punktu środkowego fragmentu łuku.
- Korekcja narzędzia
- Pomiar bez korekcji

Zasada pomiaru

Pomiar fragmentu łuku możliwy jest w 3 lub 4 punktach pomiaru. Dojazd od pozycji pośrednich do punktów pomiaru odbywa się nierównoległe do osi geometrycznych po torze kołowym. Odległość boku kulki sondy pomiarowej do czopa odpowiada przy tym drodze pomiaru DFA. Kierunek toru kołowego wynika ze znaku kąta przełączania. Droga pomiaru od pozycji pośrednich do punktów pomiaru leży promieniowo względem obwodu otworu.

Fragment łuku wynikający z ilości punktów pomiaru oraz z kąta przełączania nie powinien przekraczać 360 stopni. Różnica pomiarowa średnicy okręgu służy do korekcji narzędzia, punkt zerowy okręgu jest podstawą do korekcji punktu zerowego.

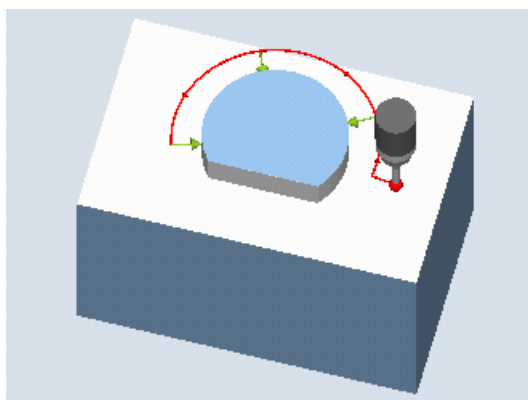

Rysunek 3-16 Pomiar: Zewnętrzny fragment łuku (CYCLE977)

Warunki

- Sonda pomiarowa musi być aktywna jako narzędzie.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda typu Mono (typ 712)

Uwaga

Następujące metody pomiaru są możliwe jedynie w osiach płaszczyzny:

- Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona (pomiar metodą różnicową)
- Zorientowanie sondy 3D

Dla tych metod pomiaru generalnie **nie** można stosować sond typu 712, 713 i 714.

Uwaga

W przypadku pomiaru fragmentów łuku < 90 stopni należy zwrócić uwagę, że punkty pomiaru odbiegające od kształtu łuku wywierają szczególnie duży wpływ na dokładność otrzymywanych wyników (punkt środkowy, średnica), co jest uwarunkowane matematycznie!

Z tego powodu pomiar małych fragmentów łuku wymaga szczególnie dużej staranności podczas przeprowadzania pomiaru. Poprawne wyniki można uzyskać stosując następujące środki.

Fragment łuku przeznaczony do zmierzenia powinien:

- być wolny od pozostałości produkcyjnych.
 - posiadać możliwie dokładny kształt kołowy, zagwarantowany technologią produkcji!
 - wykazywać możliwie małą chropowatość powierzchni, zagwarantowaną technologią produkcji!
 - być mierzony za pomocą sond pomiarowych o wysokiej jakości, tzn. kulka sondy pomiarowej powinna posiadać możliwie idealny kształt.
 - być mierzony w 4 punktach pomiaru (ustawianie poprzez parametry).
 - być mierzony przy użyciu aktualnie skalibrowanej sondy pomiarowej.
-

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować w 3. osi płaszczyzny (oś narzędzia) na żądanej wysokości pomiaru, w odległości mniej więcej równej drodze pomiaru DFA, przed pierwszym punktem pomiaru. Przy wyborze tej pozycji wstępnej w osiach płaszczyzny należy uwzględnić ustawienie kąta startu. Następnie pierwszy punkt pomiaru i wszystkie kolejne należy przesunąć o kąt startu na torze kołowym.

Na przykładzie kąta startu o wartości 180° pierwszy punkt dotknięcia leży na przeciwległym boku przeznaczonego do pomiaru czopa. Jeżeli nie zostanie to uwzględnione przy pozycji dosunięcia, może dojść do kolizji z obiektem pomiaru.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Na końcu procesu pomiaru bok kulki sondy pomiarowej stoi oddalony promieniowo od ostatniego punktu pomiaru w odległości równej drodze pomiaru DFA, na wysokości pomiaru.

Uwaga

Szerokość zakresu położenia punktu startowego cyklu pomiarowego w odniesieniu do punktu środkowego fragmentu łuku musi mieścić się w wartości drogi pomiaru DFA, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo kolizji lub przeprowadzenie pomiaru będzie niemożliwe!

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zewnętrzny fragment okręgu".
Otworzy się okno "Pomiar: zewnętrzny fragment okręgu".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
			D	Numer ostrza (1 - 9)	-
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-		Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ³⁾ - Korekcja narzędzia (wyniki pomiaru zapisać w danych narzędzia)	-
TR	Nazwa narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
D 	Numer ostrza narzędzia przeznaczonego do korekcji	-
Liczba punktów pomiaru 	Pomiar w: 3 punktach 4 punktach	-
Ø	Średnica czopa	mm
XM	Punkt środkowy w X (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm
YM	Punkt środkowy w Y (w przypadku płaszczyzny pomiaru G17)	mm
XMS	Wartość zadana dla punktu środkowego w X	mm
YMS	Wartość zadana dla punktu środkowego w Y	mm
α0	Kąt dotknięcia ⁴⁾	Stopnie
α1	Kąt przełączania ⁵⁾	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru przy korekcji narzędzia - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm
TLL	Dolna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (przyrostowo w stosunku do wartości zadanej, tylko w przypadku tolerancji wymiaru "Tak")	mm

¹⁾ Funkcja "Sonda 3D z odwróceniem wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 16.

²⁾ Funkcja "Zorientowanie sondy 3D" jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE jest ustawiony Bit 17.

³⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE.

⁴⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego, 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

⁵⁾ Znak liczby kąta przełączania podaje kierunek pozycjonowania tego kąta.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Czop".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zewnętrzny fragment okręgu".
Otworzy się okno "Pomiar: zewnętrzny fragment okręgu".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
Metoda pomiaru	- Standardowa metoda pomiaru - Sonda 3D z pozycjonowaniem wrzeciona ¹⁾ - Zorientowanie sondy 3D ²⁾	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40) (tylko w przypadku pomiaru bez odwrócenia wrzeciona)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Zewnętrzny fragment okręgu" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-25 Parametry wyników "Zewnętrzny fragment okręgu"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana średnicy okręgu	mm
_OVR [1]	Wartość zadana punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [2]	Wartość zadana punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [4]	Wartość rzeczywista średnicy okręgu	mm
_OVR [5]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [6]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Różnica średnicy okręgu	mm
_OVR [17]	Różnica punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVI [0]	Numer D lub numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVS_TNAME	Nazwa narzędzia	-

W przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia lub z korekcją w przesunięciu punktu zerowego są wyświetlane dodatkowe parametry, patrz Dodatkowe parametry wyników (Strona 360).

3.3.19 3D - Zorientowane płaszczyzny (CYCLE998)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwe określenie oraz korekcja położenia kąowego płaszczyzny nachylonej w przestrzeni na przedmiocie obrabianym poprzez pomiar w 3 punktach. Kąty odnoszą się do obrotu wokół osi aktywnej płaszczyzny G17 do G19.

Obowiązują identyczne warunki, jak przy prostym pomiarze kąta, patrz wariant pomiaru Zorientuj krawędź (Strona 143).

Niezbędne jest podanie dodatkowych danych dla wartości zadanej 2. Korekcja w przesunięciu punktu zerowego następuje w składowych rotacyjnych (obrót) podanego przesunięcia punktu zerowego (PPZ).

Składowe postępowe punktu zerowego PPZ pozostają niezmienione i powinny zostać skorygowane w następującym pomiarze (np. ustaw krawędź, naroże).


Po pomiarze sonda pomiarowa może zostać zorientowana prostopadłe do płaszczyzny pomiaru (płaszczyzny obróbki) na odpowiednich maszynach, na których jest ustawiona transformacja orientacji (Skręt, TRAORI).

- Skręt: patrz podręcznik programowania *Cykle SINUMERIK 840D sl/840D/840Di sl*, rozdział "Skręt - CYCLE800".
- TRAORI
G0 C3=1 ;zorientować według osi narzędzia Z przy G17

Zasada pomiaru

Wariant pomiaru "Zorientuj płaszczyznę" następuje na zasadzie pomiaru 2 kątów:

W przypadku przedmiotu obrabianego z płaszczyzną nachyloną w przestrzeni korekcje kątów następują w obrotowych osiach geometrycznych.

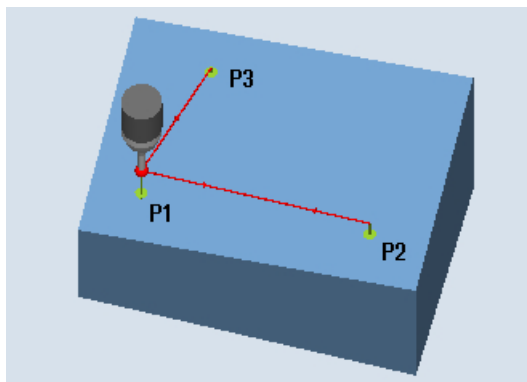

Rysunek 3-17 Pomiar: Zorientuj płaszczyznę (CYCLE998)

Uwaga

Maksymalny kąt pomiaru

Cykl pomiarowy `CYCLE998` może zmierzyć maksymalnie kąt o wartości $-45...+45$ stopni.

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej:
 - Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
 - Sonda jednokierunkowa (typ 712)

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa jest wstępnie spozycjonowana ponad 1. punktem pomiarowym P1 w osiach płaszczyzny (w przypadku G17: XY).

Pozycjonowanie z uwzględnieniem strefy ochrony

- Strefa ochrony "Nie"
Sonda pomiarowa jest pozycjonowana w osi pomiaru maksymalnie w odległości drogi pomiarowej DFA ponad płaszczyznę przeznaczoną do pomiaru, ponad punktem P1, na wysokości pomiaru.
- Strefa ochrony "Tak"
Sonda pomiarowa jest pozycjonowana w osi pomiaru maksymalnie w odległości drogi pomiarowej DFA oraz parametru **DZ** (w przypadku G17 zawsze oś pomiarowa Z), ponad powierzchnią przeznaczoną do pomiaru, ponad punktem P1, na wysokości pomiaru.

W obu przypadkach punkt P1 musi być bezpiecznie osiągalny podczas procesu pomiaru.

Jeżeli w przypadku 1. pomiaru zostały wybrane zbyt duże odległości od powierzchni odniesienia, wówczas pomiar się nie odbędzie.

Oś pomiaru jest zawsze 3. oś płaszczyzny (w przypadku G17: Z). Należy tak wybrać punkt P1 na płaszczyźnie, aby odległość do 2. punktu pomiarowego (L2) oraz do 3. punktu pomiarowego (L3) dawała w wyniku wartości dodatnie.

Pozycjonowanie pomiędzy punktami pomiaru P1, P2, P3

Pozycjonowanie pośrednie "równoległe do płaszczyzny"

Sonda pomiarowa przesuwa się równoległe do powierzchni odniesienia w odległości parametru L2 do punktu pomiarowego P2 ew. po 2. pomiarze w odległości parametru L3 do punktu pomiarowego P3. Przy tym jest uwzględniany kąt z parametrów α oraz **TSA**. TSA zawiera wartość dla maksymalnego dopuszczalnego odchylenia kąтового.

Po wykonaniu pomiaru w P1 następuje pozycjonowanie na P2 w 1. osi płaszczyzny oraz w 3. osi płaszczyzny (w przypadku G17 w X i Z) z uwzględnieniem kąta β i maksymalnego odchylenia w **TSA**. Po wykonaniu pomiaru w P2 następuje powrotne pozycjonowanie w P1 po tej samej drodze. Później następuje pozycjonowanie z P1 do P3 w 2. osi płaszczyzny (w przypadku G17 w X i Y) oraz w 3. osi płaszczyzny z uwzględnieniem kąta α oraz maksymalnego odchylenia w **TSA** i następnie jest przeprowadzany pomiar.

Pozycjonowanie pośrednie "równoległe do osi"

Pozycjonowanie z P1 do P2 następuje w 1. osi płaszczyzny, z P1 do P3 w 2. osi płaszczyzny. P2 ew. P3 muszą być również bezkolizyjnie osiągalne z pozycji początkowej P1 w 3. osi płaszczyzny (w przypadku G17 w Z).

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda pomiarowa stoi ponad ostatnim punktem pomiarowym (P3) w odległości drogi pomiaru naprzeciw powierzchni pomiarowej.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zorientuj płaszczyznę".
Otworzy się okno "Pomiar: zorientuj płaszczyznę".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾	-
Pozycjonowanie 	Pozycjonowanie sondy pomiarowej: - równoległe do osi - równoległe do płaszczyzny	-
α	Nachylenie płaszczyzny względem osi X (X w przypadku G17)	Stopnie
L2X	Odległość do 2. punktu pomiarowego w kierunku osi X.	mm
β	Nachylenie płaszczyzny względem osi Y (Y w przypadku G17)	Stopnie
L3X	Odległość do 3. punktu pomiarowego w kierunku osi X.	mm
L3Y	Odległość do 3. punktu pomiarowego w kierunku osi Y.	mm
Strefa ochrony 	Zastosowanie strefy ochrony - Tak - Nie	-
DZ (tylko przy Strefa ochrony "Tak")	Droga dosuwu na wysokości pomiaru w osi Z (w przypadku G17)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Zorientuj płaszczyznę".
Otworzy się okno "Pomiar: zorientuj płaszczyznę".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Zorientuj płaszczyznę" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-26 Parametry wyników "Zorientuj płaszczyznę"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [0]	Wartość zadana kąta między powierzchnią przedmiotu obrabianego, a 1. osią płaszczyzny aktywnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)	stopni
_OVR [1]	Wartość zadana kąta między powierzchnią przedmiotu obrabianego, a 2. osią płaszczyzny aktywnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)	stopni
_OVR [4]	Wartość rzeczywista kąta między powierzchnią obrabianego przedmiotu, a 1. osią płaszczyzny aktywnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)	stopni
_OVR [5]	Wartość rzeczywista kąta między powierzchnią przedmiotu obrabianego, a 2. osią płaszczyzny aktywnego układu współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS)	stopni
_OVR [16]	Różnica kąta wokół 1. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [17]	Różnica kąta wokół 2. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [20]	Wartość korekcji kąta	stopni
_OVR [21]	Wartość korekcji kąta wokół 1. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [22]	Wartość korekcji kąta wokół 2. osi płaszczyzny	stopni

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [23]	Wartość korekcji kąta wokół 3. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [28]	Zakres ufności	stopni
_OVR [30]	Wartość doświadczalna	stopni
_OVI [0]	Numer PPZ	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [7]	Numer pamięci wartości doświadczalnych	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-
_OVI [11]	Status zadania korekcji	-

3.3.20 3D - Kula (CYCLE997)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar kuli. Pomiar może przebiegać równoległe do osi lub po torze kołowym w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS).

Punkt środkowy (położenie kuli) zostaje określony na podstawie 3 lub 4 punktów pomiarowych na obwodzie oraz jednego punktu pomiarowego na "biegunie północnym" kuli (najwyższy punkt), przy znanej średnicy. Przez wybór "Określenie średnicy kuli" i "Bez powtórzenia pomiaru" następuje przy pomocy dodatkowego pomiaru prawidłowe określenie średnicy kuli.

Gdy nastąpi wybór "Określenie średnicy kuli" i "Z powtórzeniem pomiaru", dodatkowy pomiar jest wykonywany tylko w 1. przejściu.

W 2. przejściu (przejście powtórne) średnica jest obliczana wewnętrznie bez dodatkowego pomiaru.


Cykl pomiarowy CYCLE997 potrafi dokonać pomiaru kuli oraz dodatkowo automatycznie skorygować przesunięcie punktu zerowego (PPZ) na podstawie położenia środka kuli za pomocą przesunięć w 3. osiach aktywnej płaszczyzny.

Zasada pomiaru


Poniższy opis odnosi się do płaszczyzny obróbki G17:

- Osie płaszczyzny: XY
- Oś narzędzia: Z

Ruch odbywa się rozpoczynając z pozycji początkowej najpierw w -X, a następnie w -Z do wartości zadanej równika kuli. Na tej wysokości pomiaru następuje pomiar w 3 lub 4 punktach pomiarowych.

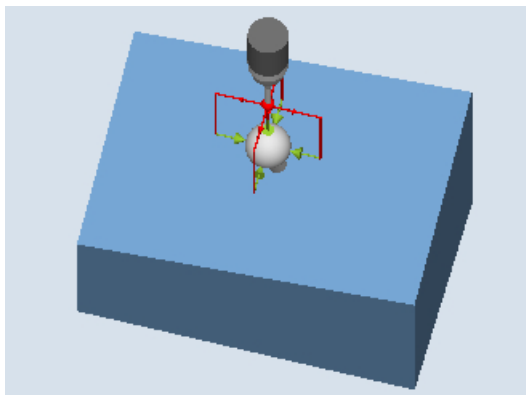

Pomiar: Kula (CYCLE997),
przykład pozycjonowanie "równoległe do osi"

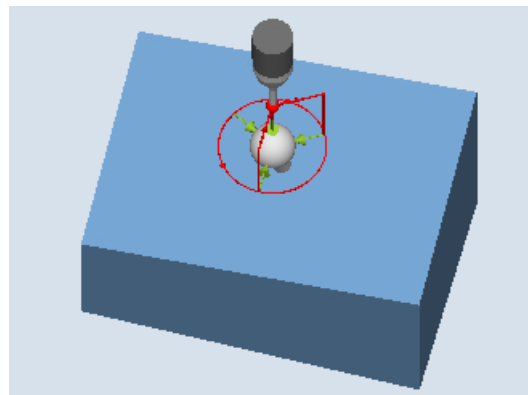

Pomiar: Kula (CYCLE997),
przykład pozycjonowanie "po torze kołowym"

- Wariant pomiaru pozycjonowanie "równoległe do osi":
W przypadku pozycjonowania między punktami pomiarowymi (np. P1-> P2, P2->P3) odbywa się ruch powrotny do pozycji początkowej (na biegunie północnym kuli). Przy pomocy kąta dotknięcia α_0 (kąta startowego) jest ustalane położenie katowe przy pomiarze punktu P1
- Wariant pomiaru Pozycjonowanie "po torze kołowym":
Pozycjonowanie między punktami pomiarowymi (np. P1-> P2, P2->P3) następuje po torze kołowym na wysokości równika kuli. Położenie katowe przy pomiarze punktu pomiarowego P1 jest ustalane za pomocą kąta dotknięcia α_0 (kąta startowego); za pomocą α_1 kąt przełączania do P2 oraz dalej do P3, a w przypadku wariantu pomiaru z 4 punktami pomiarowymi do P4. Liczba punktów pomiaru pomnożona przez kąt przełączania α_1 nie może przekroczyć 360 stopni.

Na podstawie tych zmierzonych wartości jest wewnętrznie określany rzeczywisty punkt środkowy okręgu XY (środek kuli w płaszczyźnie). Następnie odbywa się ruch w kierunku +Z w płaszczyźnie XY do obliczonego "bieguna północnego" kuli. W tym miejscu następuje pomiar w -Z.

Na podstawie tych pomiarów jest obliczany kompletny rzeczywisty punkt środkowy kuli w 3. osiach przestrzeni (XYZ).

W przypadku powtórzenia pomiaru odbywa się przejazd na dokładny równik kulki (z 1. pomiaru) gdzie odbywa się pomiar, co prowadzi do poprawy jego wyniku.

Jeżeli oprócz punktu środkowego kuli ma zostać zmierzona również rzeczywista średnica kuli, wówczas w 1. przejściu pomiarowym przez cykl następuje równoległy do osi pomiar dodatkowy na równiku w kierunku +X.

Jeżeli wybrano "Powtórzenie pomiaru", w 2. przejściu (powtórny) nie nastąpi pomiar dodatkowy, średnica zostanie obliczona wewnętrznie.

Korzystnie jest wykonać pomiar za pomocą wariantu pomiaru "Pozycjonowanie po torze kołowym", ponieważ umożliwia on optymalne zachowanie się przy pozycjonowaniu.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Dodatkowo w przypadku tego wariantu pomiaru możliwe jest zorientowanie sondy pomiarowej w kierunku przełączania podczas okrążania kuli (patrz parametr "Zorientowanie sondy pomiarowej").

Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (PPZ)

Obliczone zostają różnice wartości zadanych-rzeczywistych współrzędnych punktu środkowego i zapisane w składowych przesunięcia punktu zerowego. Podczas korekcji określony punkt środkowy kuli przyjmuje określoną wstępnie zadaną pozycję w skorygowanym przesunięciu punktu zerowego (współrzędne przedmiotu obrabianego, trzy osie).

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia oraz musi być aktywna.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej: Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
- Średnica kuli musi być znacznie większa, niż średnica kulki trzpienia sondy pomiarowej.

Uwaga

Podczas pomiaru kuli referencyjnej średnica kuli referencyjnej jest ponownie dokładnie podawana w wynikach pomiaru, gdy uwzględnione zostanie mechaniczna kompleksowość całości pozycji osi. Można to osiągnąć, poprzez odpowiednią kalibrację w warunkach pomiaru. To stwierdzenie można przenieść na wszystkie pomiary.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować ponad zadanym punktem środkowym kulki na bezpiecznej wysokości.

Cykl pomiarowy sam tworzy ruchy postępowe dla najazdu punktów pomiarowych oraz przeprowadza pomiar odpowiednio do wybranego wariantu pomiaru.

Uwaga

Należy tak zamocować kulę przeznaczoną do mierzenia, aby kulka sondy pomiarowej podczas pozycjonowania sondy pomiarowej mogła pewnie osiągnąć równik mierzonego obiektu w układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego (WKS) i aby nie dochodziło do żadnej kolizji z mocowaniem kuli. Jest to określone poprzez podanie zmiennego kąta startowego i kąta przełączania przy pozycjonowaniu po torze kołowym także dla przypadku skomplikowanego mocowania.

Należy wybrać tak dużą drogę pomiaru w parametrze DFA, aby osiągnięte zostały wszystkie punkty pomiarowe na całej drodze pomiaru $2 \cdot DFA$. W przeciwnym wypadku pomiar nie zostanie wykonany lub będzie niekompletny.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda stoi nad określonym punktem środkowym kuli, na bezpiecznej wysokości (wysokość jako pozycja wyjściowa).

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kula".
Otworzy się okno "Pomiar: kula".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾	-
Pozycjonowanie	Obejście kuli: - równoległe do osi - po torze kołowym	-
tylko w przypadku pozycjonowanie "po torze kołowym":		
Zorientowanie sondy pomiarowej	Zorientowanie sondy pomiarowej zawsze w tym samym kierunku dotyku - Nie - Tak	-
Liczba punktów pomiaru	Pomiar kuli w 3 lub 4 punktach pomiarowych na równiku kuli	-
Powtórzenie pomiaru	Powtórzenie pomiaru z ustalonymi wartościami - Nie - Tak	-

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Określenie średnicy kuli 	- Nie - Tak	-
$\varnothing$	Wartość zadana średnicy kuli	mm
$\alpha 0$	Kąt dotknięcia ²⁾	Stopnie
$\alpha 1$	Kąt przełączania (tylko w przypadku pozycjonowanie "po torze kołowym") ³⁾	Stopnie
XM	Punkt środkowy kuli w osi X (w przypadku G17)	mm
YM	Punkt środkowy kuli w osi Y	mm
ZM	Punkt środkowy kuli w osi Z	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

²⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

³⁾ Znak kąta przełączania podaje kierunek pozycjonowania tego kąta.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)**Sposób postępowania**

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".

2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".

3. Nacisnąć przycisk programowy "Kula".
Otworzy się okno "Pomiar: kula".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Kula" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-27 Parametry wyników "Kula"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[0]	Wartość zadana średnicy kuli	mm
_OVR[1]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[2]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[3]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm
_OVR[4]	Wartość rzeczywista średnicy kuli	mm
_OVR[5]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[6]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[7]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm
_OVR[8]	Różnica średnicy kuli	mm
_OVR[9]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR[10]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR[11]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm
_OVR[28]	Zakres ufności	mm
_OVI[0]	Numer PPZ	-
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-
_OVI[11]	Status zadania korekcji	-
_OVI[12]	Uzupełniające dane o błędzie przy alarmie, wewnętrzna ocena pomiaru	-

3.3.21 3D - 3 kule (CYCLE997)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru możliwy jest pomiar 3 kul o jednakowej wielkości, zamocowanych na wspólnej bazie (na przedmiocie obrabianym).


Pomiar pojedynczej kuli następuje tak, jak opisano w przypadku pomiaru jednej kuli, patrz Kula - 3D (CYCLE997) (Strona 212).

Po pomiarze 3. kul w przypadku korekcji w przesunięciu punktu zerowego (PPZ) jest korygowane położenie obrabianego przedmiotu, na którym są zamocowane kule, jako obrót w PPZ.


Zasada pomiaru

Położenie punktów środkowych 3 kul określone jest jako wartość zadana w parametrach XM1 do ZM3 w aktywnym układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu WKS. Pomiar rozpoczyna się na 1. kuli i kończy na 3. kuli.

Pozycjonowanie między kulami następuje na prostej na wysokości pozycji początkowej 1. Ustawienia parametrów, takie jak np. liczba punktów pomiarowych, określenie średnicy, średnica, obowiązują dla wszystkich 3 kul.

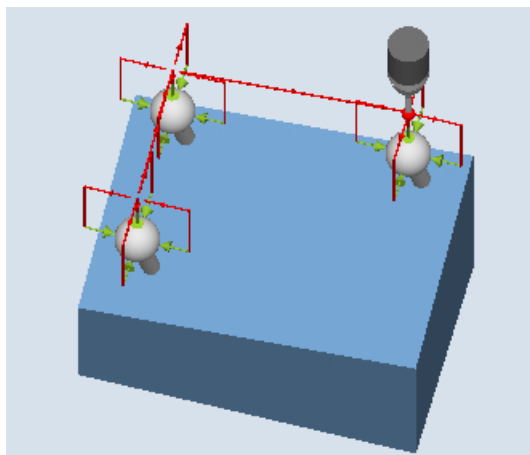

Pomiar: 3 Kule (CYCLE997),
przykład "Pozycjonowanie równoległe do osi"

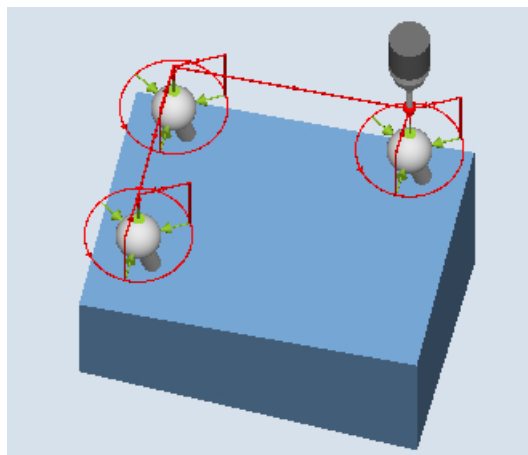

Pomiar: 3 Kule (CYCLE997),
przykład "Pozycjonowanie po torze kołowym"

Korekta przesunięcia punktu zerowego (PPZ)

Po pomiarze 3. kuli zostaje obliczone PPZ na podstawie zmierzonych punktów środkowych kul. Składa się ono ze składowej translacyjnej (przesunięcie) i składowej rotacyjnej (obrót) oraz opisuje położenie przedmiotu obrabianego, na którym są zamocowane kule.

Podczas korekty trójkąt ustalonych punktów środkowych kul przyjmuje zadaną pozycję dla wartości zadanej punktów środkowych (współrzędne przedmiotu obrabianego). Przy tym suma odchyłeń kul względem siebie musi mieścić się w wartości parametru TVL. W przeciwnym razie nie zostanie przeprowadzona korekta i zostanie wyzwolony alarm.

Warunki

- Sonda pomiarowa musi zostać wywołana jako narzędzie z korekcją długości narzędzia oraz musi być aktywna.
- Typ narzędzia sondy pomiarowej: Wielokierunkowa sonda pomiarowa 3D (typ 710)
- W aktywnym PPZ są wprowadzone i aktywowane przybliżone wartości dla położenia kul w przesunięciu i obrocie. Wartość w przesunięciu PPZ odnosi się do 1. kuli.
- Cykl oczekuje jedynie niewielkich odchyłeń od rzeczywistego położenia przedmiotu obrabianego.
- Średnica kuli musi być znacznie większa od średnicy kulki trzpienia sondy pomiarowej.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sondę pomiarową należy pozycjonować ponad zadany punkt środkowym 1. kulki na bezpiecznej wysokości.

Uwaga

Należy tak wybrać punkty pomiarowe, aby podczas pomiarów lub podczas pozycjonowania pośredniego wykluczyć kolizję z mocowaniem kuli lub z inną przeszkodą.

Należy wybrać tak dużą drogę pomiaru w parametrze DFA, aby osiągnięte zostały wszystkie punkty pomiarowe na całej drodze pomiaru $2 \cdot DFA$. W przeciwnym wypadku pomiar nie zostanie dokonany lub będzie niekompletny.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Sonda stoi nad określonym punktem środkowym 3. kuli, na bezpiecznej wysokości (wysokość jako pozycja wyjściowa).

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "3 kule".
Otworzy się okno "Pomiar: 3 kule".

Parametr

Program w kodzie G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
Cel korekcji 	- Tylko pomiar (bez korekcji) - Przesunięcie punktu zerowego (wyniki pomiaru zapisać w ustawianym PPZ) ¹⁾	-
Pozycjonowanie 	Obejście kuli: - równoległe do osi - po torze kołowym	-
tylko w przypadku pozycjonowanie "po torze kołowym":		
Zorientowanie sondy pomiarowej 	Zorientowanie sondy pomiarowej zawsze w tym samym kierunku dotyku - Tak - Nie	-
Liczba punktów pomiaru 	Pomiar kuli w 3 lub 4 punktach pomiarowych na równiakach kul	-
Powtórzenie pomiaru 	Powtórzenie pomiaru z ustalonymi wartościami - Tak - Nie	-
Określenie średnicy kuli 	- Tak - Nie	-
$\emptyset$	Wartość zadana średnicy kuli	mm
α_0	Kąt dotknięcia ²⁾	Stopnie
α_1	Kąt przełączania (tylko w przypadku pozycjonowanie "po torze kołowym") ³⁾	Stopnie
XM1	Punkt środkowy 1. kuli osi X	mm
YM1	Punkt środkowy 1. kuli osi Y	mm
ZM1	Punkt środkowy 1. kuli osi Z	mm
XM2	Punkt środkowy 2. kuli osi X	mm
YM2	Punkt środkowy 2. kuli osi Y	mm
ZM2	Punkt środkowy 2. kuli osi Z	mm
XM3	Punkt środkowy 3. kuli osi X	mm
YM3	Punkt środkowy 3. kuli osi Y	mm
ZM3	Punkt środkowy 3. kuli osi Z	mm
TVL	Wartość graniczna minimalnego kąta wewnętrznego mierzonego trójkąta dla trzech pomiarów osi obrotowych	-
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .

²⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

³⁾ Znak kąta przełączania podaje kierunek pozycjonowania tego kąta.

**Producent maszyny**

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar przedmiotu obrabianego".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "3 kule".
Otworzy się okno "Pomiar: 3 kule".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm
Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "3 kule" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-28 Parametry wyników "3 kule"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[0]	Wartość zadana średnicy 1. kuli	mm
_OVR[1]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 1 kuli	mm
_OVR[2]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[3]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[4]	Wartość rzeczywista średnicy 1. kuli	mm
_OVR[5]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[6]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[7]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[8]	Różnica średnicy 1. kuli	mm
_OVR[9]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[10]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 1. kuli	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[11]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 1. kuli	mm
_OVR[12]	Wartość rzeczywista średnicy 2. kuli	mm
_OVR[13]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[14]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[15]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[16]	Różnica średnicy 2. kuli	mm
_OVR[17]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[18]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[19]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 2. kuli	mm
_OVR[20]	Wartość rzeczywista średnicy 3. kuli	mm
_OVR[21]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[22]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[23]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[24]	Różnica średnicy 3. kuli	mm
_OVR[25]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[26]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[27]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny 3. kuli	mm
_OVR[28]	Zakres ufności	mm
_OVI[0]	Numer PPZ	-
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-
_OVI[11]	Status zadania korekcji	-
_OVI[12]	Uzupełniające dane o błędzie przy alarmie, wewnętrzna ocena pomiaru	-

3.3.22 3D - Odchylenie kątowe wrzeciona (CYCLE995)

Funkcja

Przy pomocy tego wariantu pomiaru na kuli kalibracyjnej mierzone jest odchylenie kątowe (Równoległość) wrzeciona w stosunku do obrabiarki. Pomiar następuje przez kombinację wariantów pomiaru "Kula" (CYCLE997) i "Zewnętrzny fragment okręgu" (CYCLE979).

Na podstawie zmierzonych wartości obliczane jest odchylenie kątowe wrzeciona w stosunku do osi płaszczyzny.

Po pomiarze odchylenia kąтового wrzeciono może zostać mechanicznie zorientowane równolegle do osi narzędzia albo można odpowiednio zaktualizować tabele do kompensacji ugięcia.

Przy istniejących osiach obrotowych obliczone dane kątowe można zastosować do zorientowania osi obrotowej. W tym celu muszą zostać zastosowane parametry wynikowe (_OVR) cyklu CYCLE995.

Zasada pomiaru

1. pomiar kuli kalibracyjnej następuje przy pomocy CYCLE997 i z powtórzeniem pomiaru. Kąt startowy można wybrać dowolnie. Kąt przełączania między punktami pomiaru jest ustawiony na 90 stopni. Z 2 punktów pomiarowych na obwodzie i jednego punktu pomiarowego na "biegunie północnym" kuli (najwyższy punkt) określa się punkt środkowy (położenie kuli). Dodatkowo można określić średnicę kuli kalibracyjnej.

2. pomiar następuje przy pomocy CYCLE979 na części trzpieniowej sondy pomiarowej w odległości DZ. Kąt startowy i kąt przełączania są przejmowane z 1. pomiaru. Droga pomiaru i zakres ufności są ze współczynnikiem 1.5 również przejmowane z 1. pomiaru. Obliczony zostanie punkt środkowy części trzpieniowej sondy pomiarowej w płaszczyźnie.

W przypadku obydwu pomiarów, przy każdym pojedynczym pomiarze aktualizowany jest kierunek przełączania sondy.


Odchylenie kątowe w XY jest obliczane z wyników obydwu punktów środkowych XY i odległości obydwu pomiarów w Z (przy G17).

Opcjonalnie są sprawdzane parametry tolerancji wartości kątowych (Tolerancja wymiaru "tak").


Wskazówka:

Cykl *CYCLE995* opiera się na metodzie Renishaw AxiSet™ bazującej na zgłoszeniu patentowym WO 2007068912 A1.

W celu zastosowania *CYCLE995* zaleca się stosowanie sond pomiarowych o najwyższej dokładności, produkcji firmy Renishaw.

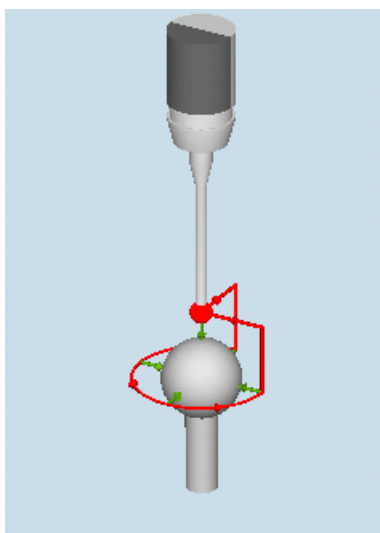

Pomiar: Odchylenie kątowe wrzeciona (CYCLE995), 1. pomiar

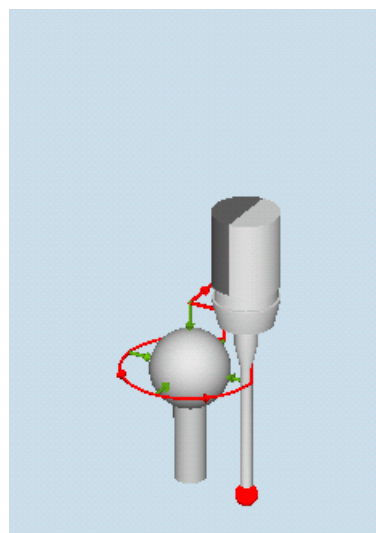

Pomiar: Odchylenie kątowe wrzeciona (CYCLE995), 2. pomiar

Warunki

- Dokładność kuli kalibracyjnej powinna wynosić poniżej 0,001 mm.
- Do wrzeciona jest założona elektroniczna sonda pomiarowa o możliwie długim trzpieniu pomiarowym (> 100 mm).
- Część trzpieniowa sondy pomiarowej powinna mieć dobrą powierzchnię (np. szlifowany trzpień stalowy).

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Sonda pomiarowa przed wywołaniem cyklu w odstępnie drogi pomiaru (DFA) musi zostać tak spozycjonowana nad zamontowaną kulą kalibracyjną (biegunem północnym), by można było bez kolizji dokonać dosunięcia do niej na obwodzie (równiku).

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po zakończeniu pomiaru sonda pomiarowa znajduje się w pozycji startowej. W kierunku sondy (przy G17 Z) sonda znajduje się w odstępnie drogi pomiaru (DFA) nad biegunem północnym.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Odchylenie kątowne wrzeciona".
Otworzy się okno "Pomiar: odchylenie kątowne wrzeciona".

Parametry

Program w kodzie G		
Parametry	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
Określenie średnicy kuli	Określenie średnicy kuli • Nie • Tak	-
Ø	Średnica kuli	mm
α0	Kąt dotknięcia	Stopnie
DZ	Dosuw na głębokość dla 2. pomiaru	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Program w kodzie G		
Parametry	Opis	Jednostka
Tolerancja wymiaru 	Zastosowanie tolerancji wymiaru - Tak - Nie	-
TUL	Górna granica tolerancji przedmiotu obrabianego (tylko gdy w Tolerancja wymiaru wybrano "Tak")	stopień

¹⁾ Dalsze parametry oraz cele korekcji ustawia się w ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE .



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Geometria maszyny" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-29 Parametry wyników "Geometria maszyny" (CYCLE995)

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [2]	Wartość rzeczywista kąta między X i Z (X = 1. oś płaszczyzny przy G17, Z = 3. oś płaszczyzny przy G17)	stopni
_OVR [3]	Wartość rzeczywista kąta między Y i Z (Y = 2. oś płaszczyzny przy G17)	stopni
_OVR [4]	Odległość Z między kulą sondy pomiarowej i pozycją pomiarową na części trzpieniowej sondy pomiarowej	mm
_OVR [5]	Przekroczenie tolerancji między X i Z (przy tolerancja wymiaru "Tak")	mm
_OVR [6]	Przekroczenie tolerancji między Y i Z (przy tolerancja wymiaru "Tak")	mm
_OVR [7]	Ugięcie wrzeciona w XZ (XZ przy G17)	mm
_OVR [8]	Ugięcie wrzeciona w YZ (YZ przy G17)	mm
_OVR [9]	Górna granica tolerancji zmierzonych wartości kątowych (_OVR[2], _OVR[3])	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVI [5]	Numer sondy pom. w tabeli danych kalibracji	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

Tabela 3-30 Wyniki pośrednie 1. pomiaru (kulka kalibracyjna)

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [10]	Wartość zadana kuli kalibracyjnej	mm
_OVR [11]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [12]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [13]	Wartość zadana współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [14]	Wartość rzeczywista średnicy kuli	mm
_OVR [15]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [16]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [17]	Wartość rzeczywista współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm
_OVR [18]	Różnica średnicy kuli	mm
_OVR [19]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [20]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [21]	Różnica współrzędnej punktu środkowego 3. osi płaszczyzny	mm

Tabela 3-31 Wyniki pośrednie 2. pomiaru (część trzpieniowa sondy pomiarowej albo 2. kulka sondy pomiarowej na części trzpieniowej)

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [22]	Wartość zadana średnicy kulki kalibracyjnej	mm
_OVR [23]	Wartość zadana punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [24]	Wartość zadana punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [25]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [26]	Wartość rzeczywista punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [27]	Różnica punktu środkowego w 1. osi płaszczyzny	stopni
_OVR [28]	Różnica punktu środkowego w 2. osi płaszczyzny	stopni

3.3.23 3D - Kinematyka (CYCLE996)

Funkcja

Przy pomocy wariantu pomiarowego "Pomiar kinematyki" (CYCLE996) możliwe jest obliczenie wektorów geometrycznych do definicji transformacji kinematycznej 5-osiowej (TRAORI i TCARR) poprzez pomiar pozycji kuli w przestrzeni.

Pomiar następuje w ten sposób, że przy pomocy sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych są mierzone trzy pozycje kuli pomiarowej. Pozycje kuli mogą zostać ustalone zgodnie z ustawieniami użytkownika odpowiednio do warunków geometrycznych na maszynie. Pozycje kuli są ustawiane tylko przez zmianę pozycji w mierzonej osi obrotowej.

Zastosowanie CYCLE996 nie wymaga dokładnej znajomości podstaw mechaniki maszyny. Aby móc przeprowadzić pomiar, nie są konieczne rysunki wymiarowe, ani rysunki budowy maszyny.

Jeżeli znane są przybliżone wartości wektorów maszyny, np. wymiary z rysunku wpisano w wektorach zestawu danych skreśtu, to maszyna powinna zostać zmierzona z aktywnym zorientowanym nośnikiem narzędzi (TCARR) lub aktywną transformacją 5-osiową (TRAORI). Patrz również przykład programowania na końcu rozdziału.

Literatura: /PGZ/ Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl/840D/840Di sl Cykle*, CYCLE800.

Możliwy zakres stosowania

Wariant pomiarowy "Pomiar kinematyki" umożliwia określenie (istotnych dla transformacji) danych transformacji kinematycznej z zawartymi osiami obrotowymi (TRAORI, TCARR).

- Nowe określenie zestawów danych skreću
 - Uruchomienie maszyny
 - Zastosowanie uchwytów skrećnych przedmiotu, jako TCARR
- Sprawdzenie zestawów danych skreću
 - Serwis po kolizjach
 - Sprawdzanie kinematyki podczas obróbki

Kinematyki z osiami ręcznymi (ręcznie przestawiane stoły obrotowe, skrećne urządzenia do mocowania) mogą być mierzone tak samo, jak kinematyki z osiami obrotowymi sterowanymi przez NC.

Przy starcie *CYCLE996* musi być sparametryzowany zestaw danych skreću z danymi podstawowymi (typ kinematyki patrz Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl/840D/840Di sl Cykle*, *CYCLE800*). Sam pomiar jest przeprowadzany bez aktywnej transformacji kinematycznej.

Warunki

Aby zastosować *CYCLE996* (pomiar kinematyki) muszą być spełnione następujące warunki:

- Skalibrowana sonda pomiarowa 3D (typ sondy 710)
- Zamontowana kula kalibracyjna
- zorientowany nośnik narzędzi (ogólne MD 18088:\$MN_MM_NUM_TOOL_CARRIER > 0)
- Prostokątna, wybazowana geometria podstawowa maszyny (X, Y, Z)
- Prostopadłość odnosi się do wrzeciona narzędziowego i najlepiej należy ją skontrolować przy pomocy trzpienia pomiarowego lub cyklu pomiarowego *CYCLE995*.
- Zdefiniowane położenie osi obrotowych uczestniczących w transformacji
- Zdefiniowane, zgodne z normą kierunki ruchu wszystkich osi uczestniczących w transformacji, według ISO 841-2001 ew. DIN 66217 (reguła prawej dłoni)
- Osie liniowe i obrotowe muszą mieć optymalnie ustawioną dynamikę. W szczególności, gdy maszyna wykonuje obróbkę z aktywną funkcją orientacji narzędzi TRAORI.
- Sonda pomiarowa musi być dokładnie skalibrowana. Skalibrowana długość narzędzia sondy pomiarowej wchodzi bezpośrednio do obliczonego wektora kinematyki.
- Przy pomiarze powinien zostać zastosowany wariant pomiaru okrażenie kuli kalibracyjnej z aktualizacją kierunku przełączania.

Uwaga

Wektory mierzonej kinematyki zostaną wpisane tylko do zestawu danych skreću, gdy hasło producenta jest aktywne. Kinematyka może być tylko wtedy korygowana, gdy nie są aktywne żadne trwałe transformacje.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Zasada pomiaru


Wariant pomiaru "Pomiar kinematyki" z zasady wymaga następującego sposobu postępowania:

1. Pomiar osi obrotowej
2. Pomiar drugiej osi obrotowej (jeżeli jest dostępna)
3. Obliczenie zestawów danych skrzętu (obliczenie kinematyki)
4. Automatyczna lub wspomagana przez operatora aktywacja obliczonych danych


Przedstawiona kolejność powinna być zapewniona przez użytkownika (korzystnie przez producenta maszyny).

Jeżeli istnieje możliwość zadawania konstrukcyjnie powtarzalnej pozycji kuli kalibracyjnej wewnątrz maszyny, wówczas można korzystnie zapisać cały przebieg pomiaru kinematycznego za pomocą CYCLE996, jako program obróbki. Dzięki temu użytkownik może przeprowadzić pomiar swojej kinematyki przy zdefiniowanych warunkach w dowolnym czasie.

Pomiar osi obrotowej musi zostać wykonany w systemie podstawowym maszyny. Maszyna w systemie metrycznym z G710 i pozycjami w mm. Maszyna w systemie calowym z G700 i pozycjami w calach.

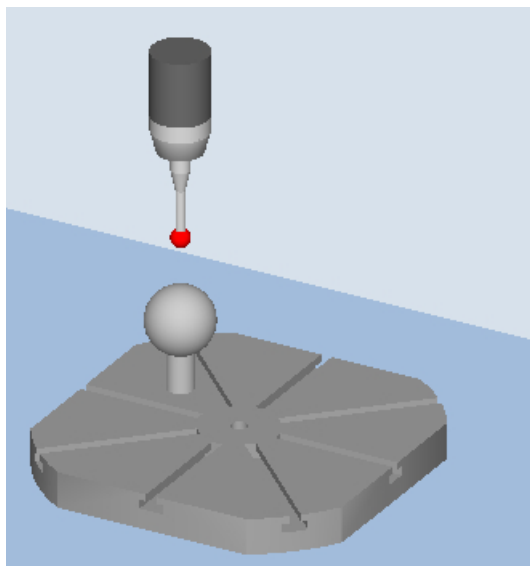

Pomiar: Kinematyka (CYCLE996),
1. pomiar stołu skrzętnego

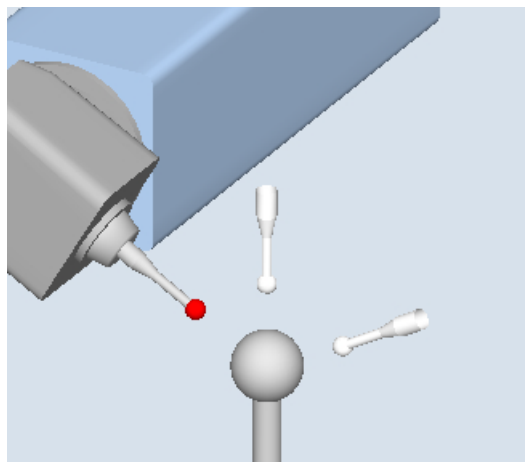

Pomiar: Kinematyka (CYCLE996),
3. pomiar głowicy skrzętniej

Pomiar kinematyki

Uczestniczące osie obrotowe są mierzone oddzielnie wychodząc z położenia podstawowego kinematyki.

- Kolejność pomiaru, oś obrotowa 1 lub oś obrotowa 2, jest dowolna. Jeżeli kinematyka maszyny posiada tylko jedną oś obrotową, wówczas ta oś zostanie zmierzona jako 1. oś obrotowa.
- Dane podstawowe kinematyki są zawsze danymi orientowanego nośnika narzędzi. Jeżeli ma być wspierana dynamiczna transformacja 5-osiowa, wówczas korzystnie jest zastosować typ transformacji 72 (wektory z danych TCARR).
- Przed wywołaniem cyklu pomiarowego CYCLE996 należy wstępnie spozycjonować osie liniowe i obrotowe na pozycje początkowe P1 do P3 w programie NC. Pozycja początkowa w cyklu CYCLE996 jest automatycznie przejmowana jako pozycja zadana do "Pomiar kuli".
- Pomiar następuje w każdej z wybranych pozycji kuli (osi obrotowych) z wykorzystaniem parametrów wywołanego cyklu CYCLE996.
- Obliczenie kinematyki następuje poprzez oddzielne sparаметryzowane wywołanie CYCLE996.
- Wyniki pomiaru zostaną zapisane w parametrach wyników po zakończeniu 3. pomiaru oraz po ustawieniu CYCLE996 "Obliczenie kinematyki" _OVR[] . W przypadku wyboru funkcji "Wprowadzanie wektorów" (patrz S_MVAR, S_TC) nastąpi wyprowadzenie danych do ustawionego zestawu danych skrętu (TCARR, TRAORI(1)).
- W zależności od wyboru może zostać utworzony plik protokołu z wynikami pomiaru w odpowiednim formacie pliku (dane maszynowe lub dane TCARR).

Uwaga

Założenia do pomiaru kinematyki z aktywną funkcją TRAORI lub TCARR

- SD 55740: \$SCS:MEA_FUNCTION_MASK, ustawić Bit 8 = 1
- Zestaw danych dla kinematyki (dane skrętu lub dane maszynowe) muszą być ustawione w przybliżeniu (± 1 mm).
- Na poszczególnych pozycjach pomiarowych osi obrotowych sonda pomiarowa musi być ustawiona prostopadle do płaszczyzny pomiaru. Odbывается to za pomocą funkcji skrętu (CYCLE800) lub przez pozycjonowanie osi obrotowych za pomocą TRAORI i TOROT (przy G17).
- Jeżeli w składowych XYZ wektorów osi obrotowych (V1, V2) zostały podane bardzo małe wartości, wtedy pomiar kinematyki powinien następować zawsze z aktywnym TCARR lub TRAORI.

Ekrany wprowadzania "Kinematyka"

Kompletny pomiar oraz obliczenie wektorów osi obrotowej składa się z trzech wywołań cyklu CYCLE996. Między wywołaniami cyklu użytkownik powinien zmienić pozycję osi obrotowej przeznaczonej do pomiaru. Podczas pomiaru nie należy zmieniać pozycji osi obrotowej, która nie jest w danym przypadku przeznaczona do pomiaru. Osie liniowe są pozycjonowane na pozycjach początkowych P1, P2, P3.

Poszczególnymi przyciskami programowymi wywołuje się 1. do 3. pomiaru.


 
 
3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Na końcu 3. pomiaru wraz z wywołaniem następuje obliczenie wektorów zmierzonej osi obrotowej. Warunkiem jest, że odbyły się pomiary 1. do 3. dla danej osi obrotowej, oraz, że zostały zapisane odpowiednie wyniki pomiarów (punkty środkowe kul kalibracyjnych). Wektory kinematyki maszyny są kompletnie obliczone, gdy zmierzone zostaną obydwie osie obrotowe. Na ekranie wyników ew. w protokole zostają wyświetlone licznik pomiaru, parametr _OVR[40].

Pomiar dla kinematyki z głowicą skrętną:

1. pomiar P1 (położenie podstawowe) 2. pomiar P2

3. pomiar P3

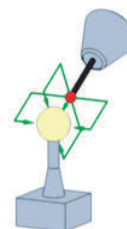

Przy 2. i 3. pomiarze oś obrotowa przeznaczona do pomiaru zostaje obrócona o dowolny, możliwie duży kąt. Pozycja kuli kalibracyjnej podczas pomiarów musi być stała.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Pomiar osi obrotowej następuje poprzez 3 wywołanie cyklu *CYCLE996* (pomiar 1 do 3).

Równik kuli kalibracyjnej musi być osiągalny dla kulki sondy pomiarowej. 1. pomiar musi nastąpić w położeniu podstawowym kinematyki. Jeżeli podczas kinematyki głowicy (głowica widełkowa) oś obrotowa obraca się bez przemieszczenia równoległe do wrzeciona, wówczas 1. pomiar może nastąpić z ustawioną sondą pomiarową. Przy tym oś obrotowa, która w danym przypadku nie jest przeznaczona do zmierzenia, nie jest ustawiona w położeniu podstawowym kinematyki.

Użytkownik lub program użytkownika musi dojechać do pozycji początkowej sondy pomiarowej. Sondę pomiarową należy wstępnie spozycjonować w kierunku orientacji narzędzia (ORI) ponad najwyższym punktem kuli kalibracyjnej (sonda pomiarowa zbiega się z punktem środkowym kuli). Po dosunięciu do pozycji początkowej odległość (A) do kuli kalibracyjnej powinna stanowić mniej więcej odległość DF.

Uwaga

Wariant pomiaru "Pozycjonowanie po torze kołowym"

W wariantcie "Pozycjonowanie po torze kołowym" następuje pozycjonowanie o 90°, zawsze w matematycznie dodatnim kierunku.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Po każdym pomiarze (1 do 3) osi obrotowej sonda pomiarowa stoi ponad kulą kalibracyjną w odległości równej maksymalnie drodze pomiaru DFA.

Patrz również

3D - Kinematyka (CYCLE996) (Strona 226)

3D - Kinematyka (CYCLE996) (Strona 226)

Pomiar pojedynczej osi obrotowej

W celu przeprowadzenia pomiaru jednej osi obrotowej należy wykonać poniższe czynności:

- Montaż kuli kalibracyjnej na stole maszyny (użytkownik)
- Określenie i dosunięcie trzech pozycji kuli za pomocą osi obrotowej każdorazowo przeznaczonej do zmierzenia (użytkownik).
- Określenie i dosunięcie trzech pozycji kuli za pomocą sondy pomiarowej poprzez osiowy(e) ruch(y) liniowy(e) (użytkownik).
- Dotknięcie kuli kalibracyjnej sondą pomiarową we wszystkich trzech pozycjach kuli za pomocą *CYCLE996*

Montaż kuli kalibracyjnej


W przypadku maszyn kulę kalibracyjną należy zamontować na stole maszyny.

W celu pomiaru kinematyk uchwytów skrętnych kulę należy umieścić w odpowiednim uchwycie skrętnym. W każdym przypadku należy zapewnić, aby we wszystkich wybranych pozycjach osi obrotowej możliwe było bezkolizyjne dosunięcie i obejście zamontowanej kuli kalibracyjnej przez sondę pomiarową.

Kulę kalibracyjną należy zamontować przy uwzględnieniu bezkolizyjności, w możliwie największej odległości od centrum obrotu osi obrotowej przeznaczonej do pomiaru.

Zbyt mały trójkąt wynikający z trzech pozycji kuli wpływa negatywnie na dokładność procesu:

Kula kalibracyjna zamontowana wystarczająco daleko od centrum obrotu, możliwość utworzenia dużego trójkąta
 Kula kalibracyjna zamontowana zbyt blisko centrum obrotu, utworzony trójkąt jest zbyt mały

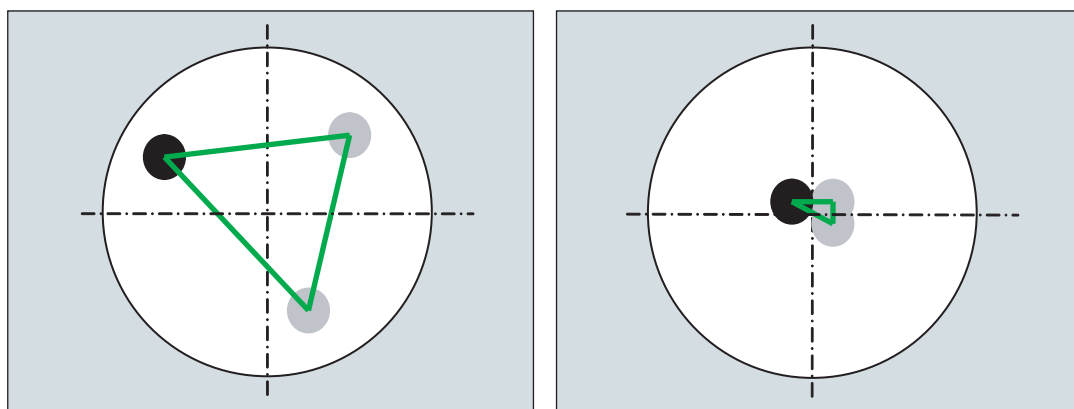


Uwaga

Podczas pomiaru osi obrotowej nie należy zmieniać mechanicznego mocowania kuli kalibracyjnej! Różne pozycje mocowania kuli kalibracyjnej do pomiaru pierwszej ew. kolejnej osi obrotowej są dopuszczalne jedynie przy kinematykach stołu i mieszanej.

Ustalenie pozycji osi obrotowych

Dla każdej osi obrotowej należy ustalić trzy pozycje pomiarowe (pozycja kuli). Należy zwracać uwagę, by pozycje kuli wynikające z trzech zdefiniowanych pozycji osi obrotowej tworzyły w przestrzeni możliwie największy trójkąt.

Pozycje osi obrotowej oddalone wystarczająco od siebie, utworzony duży trójkąt Niewłaściwie wybrane pozycje osi obrotowej, utworzony trójkąt jest zbyt mały

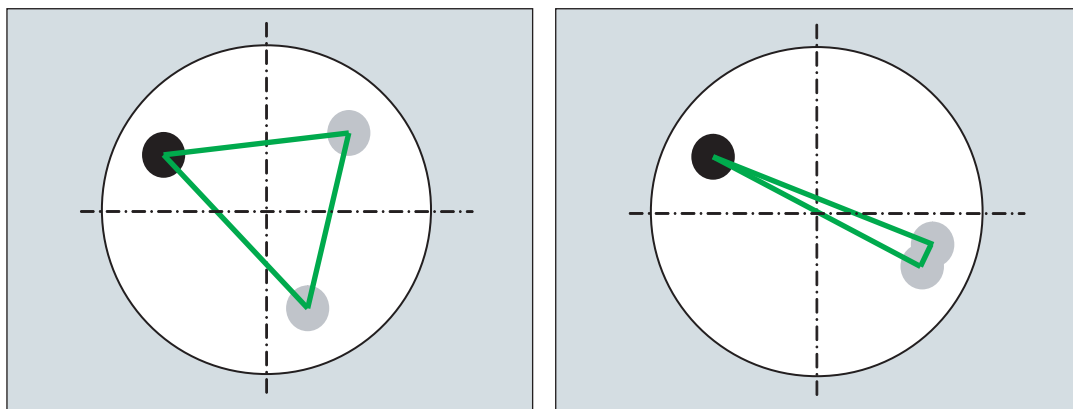

Obliczone kąty wewnętrzne zmierzonego trójkąta są kontrolowane w parametrze **TVL**. Wartości kątowe < 20 stopni mogą prowadzić do niedokładności przy obliczaniu kinematyki.

 
Dosunięcie do pozycji kuli

Przy rozpoczęciu sonda pomiarowa musi zostać spozycjonowana ponad kulę kalibracyjną dla każdej z trzech pozycji osi obrotowej ustalonych przez użytkownika. Dosunięcie do pozycji może nastąpić wyłącznie przez ruch w osiach liniowych (X, Y, Z)! Same pozycje muszą zostać przyjęte (ustawione) przez użytkownika. W tym celu pozycje należy określić manualnie za pomocą aktywnej sondy pomiarowej.


Podczas wyboru pozycji dosunięć należy uwzględnić, by sonda pomiarowa w ramach automatycznego dotykania kuli kalibracyjnej poruszała się stale w swym preferowanym kierunku. Szczególnie w przypadku kinematyk głowicy i mieszanej należy zwrócić uwagę, by

punkt początkowy został tak wybrany, aby w pozycji dosunięcia sonda pomiarowa zbiegała się z punktem środkowym kuli kalibracyjnej.

Punkt początkowy wybrany bezpośrednio ponad kulą kalibracyjną



Punkt początkowy wybrany z boku ponad kulą kalibracyjną

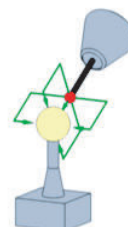


Uwaga

Jeżeli maszyna w ramach dotykania kuli kalibracyjnej nie wykonuje oczekiwanych ruchów, wówczas należy skontrolować podstawową orientację oraz kierunek ruchu osi obrotowych (zachowana zgodność DIN dla definicji osi?)

Pozycja startowa

Sondę pomiarową należy wstępnie spozycjonować w kierunku orientacji narzędzia (ORI) ponad najwyższym punktem kuli kalibracyjnej (sonda pomiarowa zbiega się z punktem środkowym kuli). Po dosunięciu do pozycji początkowej odległość (A) do kuli kalibracyjnej odległość powinna stanowić mniej więcej DF.

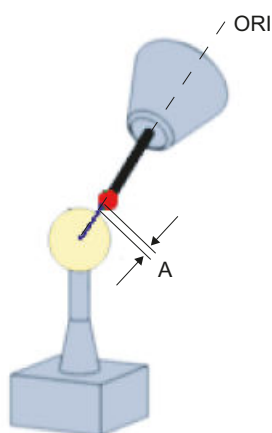

Rysunek 3-18 Pozycja startowa dla długości narzędzia w odniesieniu do powierzchni kulki sondy pomiarowej

Uwaga

Jest również możliwy pomiar kinematyki z aktywną transformacją 5-osiową (TRAORI).

Warunkiem dokonania pomiaru kinematyki z aktywną TRAORI są zgrubnie ustawione wektory transformacji 5-osiowej. Dojazd do pozycji pomiarowych w celu pomiaru kinematyki odbywa się w programie użytkownika z aktywną transformacją. Przy właściwym pomiarze transformacja może zostać włączona lub wyłączona.

SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK

Bit 8 = 0 pomiar kinematyki bez aktywnej funkcji TRAORI lub TCARR

Bit 8 = 1 pomiar kinematyki z aktywną funkcją TRAORI lub TCARR

Pomiar pojedynczej pozycji kuli

Po spozycjonowaniu sondy pomiarowej nad kulą manualnie według wytycznych użytkownika lub przez program obróbki (punkt początkowy cyklu CYCLE996) następuje dotknięcie kuli kalibracyjnej po wywołaniu cyklu CYCLE996 i zostaje zmierzona aktualnie ustawiona pozycja kuli.

W tym celu użytkownik musi parametryzować i wywoływać cykl CYCLE996 oddzielnie dla każdej pozycji kuli kalibracyjnej!

Obliczenie i uaktywnienie zestawów danych skrótu

Kompletny zestaw danych skrótu może zostać obliczony po pomiarze trzech pozycji kuli wszystkich uczestniczących osi obrotowych za pomocą CYCLE996. W tym celu należy sparametryzować i wywołać cykl CYCLE996.

Cel korekcji

W oknie wprowadzania "Obliczenie kinematyki" w polu "Cel korekcji" możliwe jest ustawienie, czy mają zostać "tylko" obliczone wektory (tylko pomiar) lub czy obliczone wektory mają zostać zapisane w zestawie danych skrótu. Przed zapisem użytkownik może zdecydować, czy obliczony zestaw danych skrótu ma zostać wyświetlony i zmodyfikowany. Jeżeli obliczony zestaw danych skrótu nie ma być wyświetlony, wówczas użytkownik może zdecydować, czy zestaw danych skrótu ma zostać natychmiast zastąpiony. We wszystkich innych przypadkach przed zapisem zestawu danych skrótu następuje zapytanie skierowane do użytkownika.

Tabela 3-32 Możliwości wyświetlania w oknie wprowadzania "Obliczenie kinematyki"

Parametr	Tylko pomiar		Zestaw danych skrótu	
Wyświetlenie zestawu danych	tak	nie	nie	tak
Zestaw danych możliwy do zmiany	-	-	-	Tak / Nie
Potwierdzenie zmiany	-	-	Tak / Nie	-

- Okno wprowadzania nie jest wyświetlane

Poza tym można zapisać zestaw danych skrótu jako plik danych ("Zapisanie zestawu danych").

Plik danych zapisany jest w aktualnym katalogu przedmiotu obrabianego "WKS.DIR", "MPF.DIR" lub "SPF.DIR". Miejsce zapisania pliku danych znajduje się w aktualnej ścieżce danych NC (przy zagnieżdżeniu na ścieżce najmniejszego poziomu programu). Nazwa pliku odpowiada nazwie zestawu danych skrętu i zostaje utworzona z indeksem liczbowym "_M1" do "_M99".

Plik danych zawiera składnię parametrów zestawu danych skrętu funkcji NC TCARR, np:

\$TC_CARR1[1]=-426.708853 \$TC_CARR2[1]=-855.050806 ... ;l1xyz.

Jeżeli w danych maszynowych dla dynamicznej transformacji (TRAORI) jest ustawiony typ transformacji ≤ 72 , wówczas obliczone wektory zostaną zapisane w pliku protokołu dodatkowo także, jako dane maszynowe.

Zapisanie pliku protokołu

Przed obliczeniem kinematyki można przed wywołaniem CYCLE996 wywołać cykl do protokołowania (CYCLE150). Dzięki temu zostanie utworzony plik protokołu ze zmierzonymi i obliczonymi wektorami kinematyki.

Granice tolerancji

Poprzez aktywację granic tolerancji przy parametryzowaniu cyklu CYCLE996 (porównanie: wartości startowe - wartości obliczone) jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat nadzwyczajnych zmian w mechanicznym łańcuchu kinematyki. Przez ustawianie za pomocą granice tolerancji, można zapobiec niechcianemu automatycznemu nadpisaniu wartości startowych.

Uwaga

W żadnym wypadku nie są automatycznie zastępowane wektory osi obrotowych V1/V2 (orientacja osi obrotowych).

Określone wektory osi obrotowych umożliwiają w pierwszym rzędzie informację na temat zadanego-rzeczywistego stanu kinematyki. Minimalne określone i skorygowane odchylenia w położeniu wektorów osi obrotowych mogą, w zależności od zadanej konfiguracji kinematyki, prowadzić do znacznych ruchów wyrównawczych

Normalizacja = określenie wartości stałej

Dla każdej osi obrotowej może zostać obliczona przez normalizację nowa wartość stała w kierunku osi (XYZ). Jest to szczególnie ważne przy kinematyce stołu, ponieważ wynik obliczenia kinematyki odnosi się do wysokości pomiaru kuli kalibracyjnej. Za pomocą normalizacji mogą zostać np. obliczone komponenty Z w punkcie odniesienia stołu przedmiotu obrabianego.

Kinematyka głowicy będzie obliczana podczas wyliczania kinematyki położenia podstawowego 1. pomiaru osi obrotowej 2 (gdy jest, jeśli nie osi obrotowej 1). Normalizacja w przypadku kinematyki głowicy jest najczęściej niemożliwa. Przy kinematyce maszyny w układzie kartezjańskim normalizacja osi obrotowej następuje tylko w określonym kierunku osi.

Przykład:

Kinematyka stołu

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Oś obrotowa 2(C) obraca się wokół Z -> normalizacja osi obrotowej 2(C) w kierunku osi Z jest sensowna.

Przy normalizacji na "tak" wartość normalizacji (wartość stała) zostanie zapisana w następujących wektorach liniowych:

	Oś obrotowa 1	Oś obrotowa 2
Kinematyka głowicy	I1	I3
Kinematyka stołu	I2	I4
Kinematyka mieszana	I2	I4

Przykład:

Kinematyka stołu oś obrotowa 1(A) obraca się wokół osi X, oś obrotowa 2(C) obraca się wokół Z.

Normalizacja osi obrotowej 1(A) $X=100 \rightarrow I2x=100$

Normalizacja osi obrotowej 2(Z) $Z=0 \rightarrow I4z=0$

Uwaga

Normalizacja wektorów (określenie wartości stałej) podczas pomiaru kinematyki

SD55740: \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK/ Bit 7 (zgodnie z_CHBIT[29] aktywować.

- Bit 7 = 0: Normalizacja na podstawie obliczonych wektorów orientacji ($V1xyz$, $V2xyz$)
- Bit 7 = 1: Normalizacja na podstawie wpisanych wektorów orientacji w zestawie danych skrętu (TCARR) lub TRAORI w danych maszynowych.

Zaleca się ustawienie SD55740 Bit 7 = 1, ponieważ przeprowadzając test maszyny można udowodnić, że dokładność obliczonych wektorów przesunięcia można jeszcze poprawić.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy "3D".
3. Nacisnąć przycisk programowy "Kinematyka".
Otworzy się okno "Pomiar: kinematyka".

Następnie poprzez przyciski programowe można otwierać następujące okna edycyjne:

1st meas.	1. Pomiar	(patrz parametr pomiar 1 do 3 (Strona 226))
2nd meas.	2. Pomiar	
3rd meas.	3. Pomiar	
Calculate	Obliczenie	(patrz Obliczenie parametrów (Strona 226))

Parametr 1. do 3. pomiaru

Program w kodzie G		
Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-
 	Zestaw danych kalibracji (1 - 40)	-
Pozycjonowanie 	Obejście kuli: • równoległe do osi • po torze kołowym	-
Zorientowanie sondy pomiarowej  (tylko w przypadku Pozycjonowanie "po torze kołowym")	Zorientowanie sondy pomiarowej ²⁾ zawsze w tym samym kierunku dotyku: • Tak • Nie ²⁾	-
Oś obrotowa 1 	Nazwa osi obrotowej 1 zestawu danych skreću	-
Kąt osi obrotowej 1	Kąt osi obrotowej podczas pomiaru ¹⁾	Stopnie
Oś obrotowa 2 	Nazwa osi obrotowej 2 zestawu danych skreću	-
Kąt osi obrotowej 2	Kąt osi obrotowej podczas pomiaru ¹⁾	Stopnie
Ø	Średnica kuli	mm
α0	Kąt dotknięcia ³⁾	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Tylko w przypadku ręcznych lub półautomatycznych osi obrotowych zestawu danych skreću

²⁾ Dla osiągnięcia najlepszego wyniku pomiaru należy zastosować wariant pomiaru "Pozycjonowanie po torze kołowym" i zorientowanie sondy pomiarowej w kierunku dotknięcia.

³⁾ Kąt dotknięcia odnosi się zawsze do kierunku dodatniego 1. osi aktywnego układu współrzędnych, np. w G17 do +X, G18/+Z, G19/+Y

Obliczenie parametrów

Program G-Code		
Parametry	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-
Kierunek korekcji 	Tylko pomiar (tylko obliczyć wektory)	Zestaw danych skreću (obliczyć wektory i zapisać w zestawie danych skreću)

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Program G-Code				
Parametry	Opis			Jednostka
Wyświetlenie zestawu danych 	Tak / Nie	Nie	Tak	-
Zestaw danych możliwy do zmiany 	-	-	Tak / Nie	-
Potwierdzenie zmiany 	-	Tak / Nie	-	-
Zapis zestawu danych	Zestaw danych jest zapisywany w pliku protokołu			
Oś obrotowa 1	Nazwa osi obrotowej 1 zestawu danych skreću			-
Normalizacja 	- Nie (bez normalizacji) - X (normalizacja w kierunku X) - Y (normalizacja w kierunku Y) - Z (normalizacja w kierunku Z)			-
Zadawanie wartości	Wartość pozycji dla normalizacji			mm
Oś obrotowa 2	Nazwa osi obrotowej 2 zestawu danych skreću			-
Normalizacja 	- Nie (bez normalizacji) - X (normalizacja w kierunku X) - Y (normalizacja w kierunku Y) - Z (normalizacja w kierunku Z)			-
Zadawanie wartości	Wartość pozycji dla normalizacji			mm
Tolerancja 	Zastosowanie tolerancji wymiaru - Tak - Nie			-
TLIN	Maks. tolerancja wektorów offsetu (tylko w przypadku Tolerancja "Tak")			mm
TROT	Maks. tolerancja wektorów osi obrotowych (tylko w przypadku Tolerancja "Tak")			stopień
TVL	Wartość graniczna minimalnego kąta wewnętrznego mierzonego trójkąta jego trzech pomiarów osi obrotowej (patrz wyżej "Montaż kalibracji")			stopień
Zamknięcie łańcucha wektorowego 	- Tak, przy kinematyce wbudowanej na maszynie na stałe - Nie, przy wymiennej kimenatycy (np. wymienne głowice)			-

- Okno wprowadzania nie jest wyświetlane.

Uwaga**TVL**

Przy wartościach TVL < 20 stopni mogą prowadzić do niedokładności przy obliczaniu kinematyki.

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Obliczenie kinematyki" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-33 Parametry wyników "Obliczenie kinematyki"

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR[1]	Wektor offsetu I1 \$TC_CARR1[n] składowa X	mm
_OVR[2]	Wektor offsetu I1 \$TC_CARR2[n] składowa Y	mm
_OVR[3]	Wektor offsetu I1 \$TC_CARR3[n] składowa Z	mm
_OVR[4]	Wektor offsetu I2 \$TC_CARR4[n] składowa X	mm
_OVR[5]	Wektor offsetu I2 \$TC_CARR5[n] składowa Y	mm
_OVR[6]	Wektor offsetu I2 \$TC_CARR6[n] składowa Z	mm
_OVR[7]	Wektor osi obrotowej V1 \$TC_CARR7[n] składowa X	
_OVR[8]	Wektor osi obrotowej V1 \$TC_CARR8[n] składowa Y	
_OVR[9]	Wektor osi obrotowej V1 \$TC_CARR9[n] składowa Z	
_OVR[10]	Wektor osi obrotowej V2 \$TC_CARR10[n] składowa X	
_OVR[11]	Wektor osi obrotowej V2 \$TC_CARR11[n] składowa Y	
_OVR[12]	Wektor osi obrotowej V2 \$TC_CARR12[n] składowa Z	
_OVR[15]	Wektor offsetu I3 \$TC_CARR15[n] składowa X	mm
_OVR[16]	Wektor offsetu I3 \$TC_CARR16[n] składowa Y	mm
_OVR[17]	Wektor offsetu I3 \$TC_CARR17[n] składowa Z	mm
_OVR[18]	Wektor offsetu I4 \$TC_CARR18[n] składowa X	mm
_OVR[19]	Wektor offsetu I4 \$TC_CARR19[n] składowa Y	mm
_OVR[20]	Wektor offsetu I4 \$TC_CARR20[n] składowa Z	mm
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[3]	Wariant pomiaru (S_MVAR)	-
_OVI[8]	Numer zestawu danych skreślu (S_TC)	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

Wyniki pomiaru (obliczone wektory) są zależne od typu kinematyki

Typ kinematyki		Wynik pomiaru
Kinematyka głowicy ¹⁾		
I1 \$TC_CARR1...3[n]	odpowiada	_OVR[1]..._OVR[3]
I2 \$TC_CARR4...6[n]		_OVR[4]..._OVR[6]
I3 \$TC_CARR15...17[n]		_OVR[15]..._OVR[17]
		_OVR[18]..._OVR[20] = 0
Kinematyka stołu ²⁾		
I2 \$TC_CARR4...6[n]	odpowiada	_OVR[4]..._OVR[6]
I3 \$TC_CARR15...17[n]		_OVR[15]..._OVR[17]
I4 \$TC_CARR18...20[n]		_OVR[18]..._OVR[20]
		_OVR[1]..._OVR[3] = 0
Kinematyka mieszana ³⁾		

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Typ kinematyki		Wynik pomiaru
I1 \$TC_CARR1...3[n]	odpowiada	_OVR[1]..._OVR[3]
I2 \$TC_CARR4...6[n]		_OVR[4]..._OVR[6]
I3 \$TC_CARR15...17[n]		_OVR[15]..._OVR[17]
I4 \$TC_CARR18...20[n]		_OVR[18]..._OVR[20]

Parametry wyników, które nie są obliczane są równe 0.

- 1) Zamknięcie łańcucha wektorów $I1=-(I3+I2)$; w przypadku kinematyki maszyny zamontowanej na stałe
- 2) Zamknięcie łańcucha wektorów $I4=-(I3+I2)$; w przypadku kinematyki maszyny zamontowanej na stałe
- 3) Zamknięcie łańcucha wektorów $I1=-I2$ $I4=-I3$; w przypadku kinematyki maszyny zamontowanej na stałe

Tabela 3-34 Wyniki pośrednie _OVR[32] do _OVR[71]

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR[32,33,34] ¹⁾	Wektor liniowy 1. osi obrotowej nieunormowane	mm
_OVR[35,36,37] ¹⁾	Wektor liniowy 2. osi obrotowej nieunormowane	mm
_OVR[40] ²⁾	Licznik pomiaru x0 = 1. pomiar 1. osi obrotowej rozpoczęty x1 = 1. pomiar 1. osi obrotowej jest OK x2 = 2. pomiar 1. osi obrotowej jest OK x3 = 3. pomiar 1. osi obrotowej jest OK 0x = 1. pomiar 2. osi obrotowej rozpoczęty 1x = 1. pomiar 2. osi obrotowej jest OK 2x = 2. pomiar 2. osi obrotowej jest OK 3x = 3. pomiar 2. osi obrotowej jest OK 33 = pomiar obu osi obrotowych	-
_OVR[41,42,43] ²⁾	1 pomiar 1. osi obrotowej	mm
_OVR[44,45,46] ²⁾	2 pomiar 1. osi obrotowej	mm
_OVR[47,48,49] ²⁾	3 pomiar 1. osi obrotowej	mm
_OVR[50]	Długość narzędzia sondy pomiarowej	mm
_OVR[51,52,53] ²⁾	1 pomiar 2. osi obrotowej	mm
_OVR[54,55,56] ²⁾	2 pomiar 2. osi obrotowej	mm
_OVR[57,58,59] ²⁾	3 pomiar 2. osi obrotowej	mm
_OVR[60,61,62]	Pozycje pomiarowe osi obrotowej 1 dla 1., 2., 3. pomiaru	Stopnie
_OVR[63,64,65]	Pozycje pomiarowe osi obrotowej 2 dla 1., 2., 3. pomiaru	Stopnie
_OVR[66,67,68]	Aktywny obrót PPZ przy 1. pomiarze osi obrotowej 1 w XYZ	Stopnie
_OVR[69,70]	Zarezerwowano	-
_OVR[71]	Średnica rzeczywista kuli kalibracyjnej z 1. pomiaru osi obrotowej 1	mm
_OVR[72,73,74]	Średnica rzeczywista kuli kalibracyjnej 1., 2., 3. pomiaru osi obrotowej 1	mm
_OVR[75,76,77]	Średnica rzeczywista kuli kalibracyjnej 1., 2., 3. pomiaru osi obrotowej (gdy oś obrotowa jest dostępna) (patrz wskazówka do SD55644 \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL)	mm
_OVR[98]	Wektor V1x po obliczeniu jako wektor jednostkowy (bez normalizacji specyficznej dla użytkownika)	

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR[99]	Wektor V1y po obliczeniu jako wektor jednostkowy	
_OVR[100]	Wektor V1z po obliczeniu jako wektor jednostkowy	
_OVR[101]	Wektor V2x po obliczeniu jako wektor jednostkowy (bez normalizacji specyficznej dla użytkownika)	
_OVR[102]	Wektor V2z po obliczeniu jako wektor jednostkowy	
_OVR[103]	Wektor V2z po obliczeniu jako wektor jednostkowy	

1) Przyporządkowanie wektorów liniowych do konkretnych wektorów kinematyki (I1, I2, ...) następuje po normalizacji.

2) Parametry wynikowe _OVR[41] do _OVR[59] są zapisane w grupach po trzy. Wartości zawierają zmierzone wartości rzeczywiste 3 osi liniowych (XYZ) w układzie współrzędnych maszyny MKS.

Na początku 1. pomiaru kasowane są wyniki pośrednie (punkty środkowe kuli) osi obrotowej.

Przy 1. pomiarze 1. osi obrotowej → kasowanie _OVR[41] ... _OVR[49]

Przy 1. pomiarze 2. osi obrotowej → kasowanie _OVR[51] ... _OVR[59]

Przykład programowania

Uwaga

Przykład programu pomiaru może być stosowany analogicznie również dla kinematyki głowicy i stołu. Zestaw danych skrętu między znacznikami SDA i SDE oraz nazwami i pozycjami osi obrotowych należy odpowiednio dopasować.

```
;Pomiar kinematyki
;Kinematyka mieszana z osią B wokół Y i osią C wokół Z (MIXED_BC).
;Kula kalibracyjna pod kątem 2*45 stopni zamontowana bezpośrednio na stole.
;PPZ w G56. Musi zostać podana tylko pozycja kuli kalibracyjnej
;w położeniu podstawowym kinematyki (B=0 C=0).
;Określenie G56 z pomiarem czopa w trybie JOG i najazd w XY,
;następnie ustawienie północnego bieguna kuli Z=0.
;Dane skrętu muszą być wprowadzone według rysunków wymiarowych maszyny -> _SDA _SDE.
;Najazd na pozycje pośrednie następuje z aktywną funkcją TRAORI.
;Ponadto za pomocą korekcji narzędzia online TOFFL TCP
;następuje przesunięcie na środek kuli pomiarowej.
```

```
;Pozycje pomiarowe dla MIXED_BC
;P1 .. P3 Oś obrotowa 1
;P4 .. P6 Oś obrotowa 2
```

```
DEF REAL _P1[2]=SET(0,0) ;Punkt pomiarowy P1 oś obrotowa 1(B), oś obrotowa 2(C)
DEF REAL _P2[2]=SET(45,0)
DEF REAL _P3[2]=SET(-45,0)
DEF REAL _P4[2]=SET(0,0)
DEF REAL _P5[2]=SET(0,90)
DEF REAL _P6[2]=SET(0,180)
```

```
DEF REAL _BALL=25 ;Średnica kuli kalibracyjnej
DEF REAL _SAVB=1 ;Odstęp bezpieczeństwa nad kulą kalibracyjną
```

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

```
DEF REAL _U_FA, _U_TSA
;Ustawienie domyślne parametrów pomiaru
_U_FA=_SAVB*3
_U_TSA=_SAVB*4

REPEAT _SDA _SDE ;Wczytanie zestawu danych skreću
MSG(" Załadowanie danych transformacji. OK ?? ")
M0
STOPRE
MSG()
;GOTOF _MCA ;tylko obliczenie kinematyki, _OVR[40] do _OVR[71] OK

G17
CYCLE800()
ORIAXES ORIMKS
TRAORI
G56
T="3D-TASTER" D1
M6

IF (NOT $P_SEARCH) AND (NOT $P_ISTEST) AND (NOT $P_SIM)

_OVR[40]=0 ;Wyzerowanie licznika pomiarowego
ENDIF

; ----- 1. pomiar 1 osi obrotowej
N99 G1 G710 G90 Z30 FFWON F2000
TOFFL=_BALL/2+_SAVB

D1 B=_P1[0] C=_P1[1] ;Pozycja podstawowa kinematyki
Z = _SAVB
TOFFL=0
X0 Y0

;Obejście kuli.
TOROT
CYCLE996(10101,1,1,_BALL,0,0,0,0,0,0,0,0,_U_FA,_U_TSA,1,,1,)
M1
STOPRE

M1
Z=IC(-_U_FA+_SAVB)
TOROTOF
M1

; ----- 2. pomiar 1 osi obrotowej
```

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

G1 F2000

TOFFL=_BALL/2+_SAVB ;Przy zmianie pozycji należy przeprowadzić korekcję narzędzia online
B=_P2[0] C=_P2[1]

TOFFL=0 ;Ponowne wyłączenie korekcji online

;Obejście kuli kąt startu 45 stopni

TOROT

CYCLE996(10102,1,1,_BALL,45,0,0,0,0,0,0,0,_U_FA,_U_TSA,1,,1,)

Z=IC(-_U_FA+_SAVB) ;Dojazd do pozycji startowej

TOROTOF

;----- 3. pomiar 1 osi obrotowej

G1 F2000

TOFFL=_BALL/2+_SAVB

D1 B=_P3[0] C=_P3[1]

TOFFL=0

TOROT

CYCLE996(10103,1,1,_BALL,210,0,0,0,0,0,0,0,_U_FA,_U_TSA,1,,1,)

Z=IC(-_U_FA+_SAVB)

TOROTOF

; ----- 1. pomiar 2 osi obrotowej

;Położenie podstawowe 1. pomiar osi obrotowej 1 = 1. pomiar osi obrotowej 2

_OVR[51]=_OVR[41] _OVR[52]=_OVR[42] _OVR[53]=_OVR[43]

_OVR[75] = _OVR[72] ;przejęcie średnicy rzeczywistej

IF (NOT \$P_SEARCH) AND (NOT \$P_ISTEST) AND (NOT \$P_SIM)

_OVR[40]=_OVR[40]+10

ENDIF

; ----- 2. pomiar osi obrotowej 2

G1 F2000

TOFFL=_BALL/2+_SAVB

D1 B=_P5[0] C=_P5[1]

TOFFL=0

M1

TOROT

CYCLE996(20102,1,1,_BALL,0,0,0,0,0,0,0,0,_U_FA,_U_TSA,1,,1,)

Z=IC(-_U_FA+_SAVB)

TOROTOF

;----- 3. pomiar osi obrotowej 2

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

```

TOFFL=_BALL/2+_SAVB
G1 D1 C=_P6[1] F2000
TOFFL=0
TOROT
CYCLE996(20103,1,1,_BALL,_STA1,0,0,0,0,0,0,_U_FA,_U_TSA,1,,1,)
Z=IC(-_U_FA+_SAVB)
TOROTOF
ENDIF
G0 Z30
B0 C0

;----- Obliczenie kinematyki
;Wyświetlenie zestawu danych. Zapisanie zestawu danych jako plik protokołu
;Normalizacja osi obrotowej 2(C) na Z=0 -> górna krawędź stołu
CYCLE996(13001000,1,1,0,0,0,0,0.02,0.001,22,1,,1,101)
MSG("Pomiar kinematyki OK")
M1
M30 ;Koniec programu

;-----
_SDA: ;Zestaw danych skrętu według rysunku maszyny
TCARR=0

TRAFOOF

$TC_CARR1[1]=-25 $TC_CARR2[1]=0 $TC_CARR3[1]=-121
;I1xyz
$TC_CARR4[1]=25 $TC_CARR5[1]=0 $TC_CARR6[1]=121
;I2xyz
$TC_CARR7[1]=0 $TC_CARR8[1]=1 $TC_CARR9[1]=0 ;V1 oś B wokół Y
$TC_CARR10[1]=0 $TC_CARR11[1]=0 $TC_CARR12[1]=-1 ;V2 oś C wokół Z
$TC_CARR13[1]=0 $TC_CARR14[1]=0

$TC_CARR15[1]=0 $TC_CARR16[1]=0 $TC_CARR17[1]=0
;I3xyz
$TC_CARR18[1]=0 $TC_CARR19[1]=0 $TC_CARR20[1]=0
;I4xyz
$TC_CARR23[1]="M"

$TC_CARR24[1]=0 $TC_CARR25[1]=0

$TC_CARR26[1]=0 $TC_CARR27[1]=0

$TC_CARR28[1]=0 $TC_CARR29[1]=0

$TC_CARR30[1]=-92 $TC_CARR31[1]=0

$TC_CARR32[1]=92 $TC_CARR33[1]=360

```

STOPRE

NEWCONF

_SDE :

3.3.24 Rozszerzenie cyklu CYCLE966

3.3.24.1 Sprawdzenie średnicy kulki

Podczas pomiaru kuli kalibracyjnej (1.2.3. pomiar) mierzona średnica (średnica rzeczywista) kuli kalibracyjnej zapisywana jest w następującym parametrze wyników:

_OVR[72] do	Wartość rzeczywista średnicy kuli kalibracyjnej 1.2.3. pomiarze osi obrotowej 1
_OVR[74]	
_OVR[75] do	Wartość rzeczywista średnicy kuli kalibracyjnej 1.2.3. pomiarze osi obrotowej 2 (gdy istnieje oś obrotowa)
_OVR[77]	

Jeżeli dana ustawcza 55644 \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL > 0 po 1. pomiarze i podczas obliczania kinematyki następuje sprawdzenie zmierzonej średnicy kuli kalibracyjnej. Gdy odchyłka jest większa, niż ustawiono w danej ustawczej \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL wyświetlony zostanie błąd 62321 lub 62322.

62321 oś obrotowa 1: Tolerancja średnicy kuli kalibracyjnej między pomiarami przekracza %4.

62322 oś obrotowa 2: Tolerancja średnicy kuli kalibracyjnej między pomiarami przekracza %4.

3.3.24.2 Normalizowanie wektorów osi obrotowych V1 i V2

Podczas obliczania kinematyki wektory mogą być obliczane jako wektor jednostkowy lub jako wektor specyficzny dla użytkownika. W przypadku specyficznego dla użytkownika wektora osi obrotowych składowa wektora jest zawsze 1 lub -1. Pozostałe dwie składowe wektora zostaną przeliczone za pomocą odpowiedniego współczynnika.

Funkcja jest aktywowana za pomocą danej ustawczej 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 9.

Przykład: Głowica skrętna z osią obrotową pod kątem 45 stopni

1. Wektor V2xyz jako wektor jednostkowy po obliczeniu kinematyki (SD55740, Bit 9=0):
 \$TC_CARR10[1] = **0.7070974092**
 \$TC_CARR11[1] = -1.823908EX-06
 \$TC_CARR12[1] = **-0.7071161531**
2. Wektor V2xyz jako wektor specyficzny dla użytkownika po obliczeniu kinematyki (SD55740, Bit 9=1)
 \$TC_CARR10[1] = **0.9999734924**
 \$TC_CARR11[1] = -2.579361244EX-06
 \$TC_CARR12[1] = **1**

Jeżeli ustawiona została SD55740, Bit 9=1 w parametrach wyników _OVR[98] do _OVR[103] w celu porównania zapisane zostaną wektory V1 i V2 przed obliczeniem normalizacji specyficznej dla użytkownika. Parametr wyników _OVR[98] do _OVR[103] będzie również zapisywany w pliku danych pomiarowych.

_OVR[98] Wektor V1x po obliczeniu jako wektor jednostkowy (bez normalizacji specyficznej dla użytkownika)

_OVR[99] Wektor V1y po obliczeniu jako wektor jednostkowy

_OVR[100] Wektor V1z po obliczeniu jako wektor jednostkowy

_OVR[101] Wektor V2x po obliczeniu jako wektor jednostkowy (bez normalizacji specyficznej dla użytkownika)

_OVR[102] Wektor V2y po obliczeniu jako wektor jednostkowy

_OVR[103] Wektor V2z po obliczeniu jako wektor jednostkowy

3.3.24.3 Kompensacja orientacji osi obrotowej za pomocą VCS i CYCLE996

Za pomocą cyklu CYCLE996 jest wykonywany pomiar kinematyki. Obliczone wektory obrotu są określone, lecz nie są one korygowane. Cykl CYCLE996 zapisuje plik danych przekazania VCSROTVEC.SPF, który jest odczytywany przez VCS, tak więc odchylenie wektorów obrotu od wektorów idealnych mogą być skompensowane za pomocą VCS.

Tworzenie pliku kompensacji dla VCS

VCSROTVEC_VERIFICATION=0 (standard)

Istniejący plik /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF jest kasowany przy 1. pomiarze, a następnie na nowo zapisywany za pomocą wektora idealnego z nośnika narzędzi.

Po pomiarach obliczane są wektory orientacji, a plik /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF jest na nowo zapisywany. Plik VCS jest ponownie aktywowany.

Przykład /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF:

```
[ROTV1]
-0.9999998863 0.000325562546 0.000348567077
[ROTV2]
0.000605196161 -0.000244774126 -0.9999997869
```

Weryfikacja pliku kompensacji dla VCS

VCSROTVEC_VERIFICATION=1

Istniejący plik /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_SPF nie ulega zmianie podczas pomiaru. Po pomiarze tworzony jest nowy plik /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_VERIFI_SPF.

Plik ten zawiera wektory orientacji kompensacji i obliczone wektory orientacji z aktywną kompensacją.

Przykład /_N_CMA_DIR/_N_VCSROTVEC_VERIFI_SPF:

```
//activ compensation for rotary axis orientation
[ROTV1]
-0.9999998863 0.000325562546 0.000348567077
[ROTV2]
0.000605196161 -0.000244774126 -0.9999997869
//measured rotary axis orientation with activ compensation
[ROTV1]
-0.9999999998 0.000003232074 0.000003458678
[ROTV2]
0.000006049775 -0.000002447851 -0.9999999997
```

3.3.25 Kompletny pomiar kinematyki (CYCLE9960)**3.3.25.1 Funkcja**

Za pomocą wariantu pomiaru "Kompletny pomiar kinematyki" (CYCLE9960) poprzez pomiar pozycji kuli w przestrzeni możliwa jest korekcja wektorów geometrycznych dla definicji 5-osiowej transformacji kinematycznej na bazie łańcuchów kinematycznych oraz nośników narzędzi (klasycznie za pomocą \$TC_CARR).

Pomiar następuje w ten sposób, że za pomocą sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych mierzonych jest do dwunastu pozycji kuli pomiarowej na oś obrotową. Pozycje kulki są ustalane równomiernie w zadanym przez użytkownika obszarze odpowiednio do warunków geometrycznych na maszynie. Pozycje kulki są ustawiane automatycznie tylko przez zmianę pozycji w mierzonej osi obrotowej.

W celu zastosowania cyklu CYCLE9960 należy dokładnie ustawić kinematykę według rysunku wymiarowego, aby zapewnić automatyczną zmianę pozycji.

Cykl CYCLE9960 po pomiarze i korekcji kinematyki oferuje dodatkowo możliwość pomiaru odchylenia na wierzchołku narzędzia (TCP) przy aktywnej transformacji dla różnych pozycji osi obrotowych. Te odchylenia mogą zostać skompensowane za pomocą cyklu kompilowania „VCS Rotary”.

Możliwy zakres zastosowania

- Sprawdzenie i korekcja kinematyki maszyny
 - Serwis po kolizjach
 - Sprawdzanie kinematyki podczas obróbki
- Pomiar odniesienia (tylko w przypadku kinematyki z wymiennymi głowicami)
 - Zastosowanie wymiaru Z głowicy odniesienia
 - Wektor osi narzędzia pozostaje niezmienny, tak jak wprowadził producent maszyny.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

- Dopasowanie do odniesienia (tylko w przypadku kinematyki z wymiennymi głowicami)
 - Umożliwia zastosowanie wielu głowic do obróbki przedmiotu obrabianego.
- Pomiar i korekcja punktów oparcia
 - Kompensacja TCP przy ruchu osi obrotowej za pomocą VCS Rotary
 - Automatyczne tworzenie pliku kompensacji

Podczas pomiaru musi być aktywna transformacja na bazie łańcucha kinematycznego.

Warunki

Aby zastosować cykl `CYCLE9960` (pomiar kinematyki) muszą być spełnione następujące warunki:

- Skalibrowana sonda pomiarowa 3D (typ sondy pomiarowej 710)
- Zamontowana kula kalibracyjna
- Ustawiona transformacja na bazie łańcucha kinematycznego (`$MN_MM_NUM_TRAFOS>0`) lub nośnika narzędzi.
- Prostokątna, wybazowana geometria podstawowa maszyny (X, Y, Z)
- Prostokątność odnosi się do wrzeciona narzędziowego i należy ją skontrolować najlepiej za pomocą trzpienia pomiarowego lub cyklu pomiarowego `CYCLE995`.
- Zdefiniowane położenie osi obrotowych uczestniczących w transformacji
- Zdefiniowane, zgodne z normą kierunki ruchu wszystkich osi uczestniczących w transformacji, według ISO 841-2001 lub DIN 66217 (reguła prawej dłoni)
- Optymalnie ustawiona dynamika osi liniowych i obrotowych.
- Dokładnie skalibrowana sonda pomiarowa. Skalibrowana długość narzędzia sondy pomiarowej wchodzi bezpośrednio do obliczonego wektora kinematyki.
- Przy pomiarze powinien zostać zastosowany wariant pomiaru „Obejście kuli kalibracyjnej z aktualizacją kierunku przełączania”.

Uwaga

Kinematyka może być tylko wtedy korygowana, gdy nie są aktywne żadne trwałe transformacje. W tym przypadku kinematyka może być mierzona za pomocą „tylko pomiar”. Wektory wynikowe mogą być odczytywane przez parametry `_OVR[1]` do `_OVR[20]`.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

3.3.25.2 Montaż kuli kalibracyjnej

W przypadku maszyn kulę kalibracyjną należy zamontować na stole maszyny. W celu pomiaru kinematyk uchwytów skrętnych kulę należy umieścić w odpowiednim uchwycie. W każdym przypadku należy zapewnić, aby we wszystkich wybranych pozycjach osi obrotowej możliwe było bezkolizyjne dosunięcie i obejście zamontowanej kuli kalibracyjnej przez sondę pomiarową.

Kulę kalibracyjną należy zamontować przy uwzględnieniu bezkolizyjności, w możliwie największej odległości od środka obrotu osi obrotowej przeznaczonej do pomiaru.

Uwaga

Podczas pomiaru osi obrotowej nie należy zmieniać mechanicznego mocowania kuli kalibracyjnej!

Pozycjonowanie osi obrotowych

Użytkownik podaje obszar do pomiaru dla każdej osi obrotowej i liczbę punktów pomiaru w tym obszarze. Zakres pomiaru powinien być dopasowany do późniejszego zakresu obróbki.

Cykl `CYCLE9960` oblicza pozycje osi obrotowych w podanym zakresie pomiaru. Kierunek pozycjonowania mierzonej osi obrotowej jest OKREŚLONY W ARYTMETYCZNYM DODATNIM KIERUNKU OBROTÓW.

Jako pierwszy następuje zawsze pomiar referencyjny w ustawieniu podstawowym (przeważnie 0°). Jeżeli podany zakres pomiaru zawiera ustawienie podstawowe, to nie jest on jeszcze raz mierzony.

Dla pomiaru punktów oparcia niezbędne jest zapewnienie, aby ustawienie podstawowe stanowiło punkt zawarty w zakresie pomiaru. Zakres pomiaru nie może przekraczać 360° . To ile punktów zostanie zmierzonych zależy od ilości punktów zaprogramowanych.

W przypadku sprzęgła Hirtha pozycje pomiaru są odpowiednio zaokrąglane i dopasowywane do rastra.

Przykład 1

Kąt startu= -90° , Kąt końcowy= 0° , Liczba punktów pomiaru=3 (kinematyka)

Punkt pomiaru 1= 0° , Punkt pomiaru 2= -90° , Punkt pomiaru 3= -45°

Przykład 2

Kąt startu= 30° , Kąt końcowy= 180° , Liczba punktów pomiaru=3 (kinematyka)

Punkt pomiaru 1= 0° , Punkt pomiaru 2= 30° , Punkt pomiaru 3= 180°

Przykład 3

Kąt startu= 30° , Kąt końcowy= 180° , Liczba punktów pomiaru=6 (punkty oparcia)

Pomiar referencyjny= 0° , MP 1= 30° , MP 2= 60° , MP 3= 90° , MP 4= 120° , MP 5= 150° , MP 6= 180°

Przykład 4

Kąt startu= -180° , Kąt końcowy= 180° , Liczba punktów pomiaru=6

Pomiar referencyjny= 0° , MP 1= -180° , MP 2= -120° , MP 3= -60° , MP 4= 0° , MP 5= 60° , MP 6= 120°

MP 4 jest pomijany i stosowane są wartości z pomiaru referencyjnego. $+180^{\circ}$ nie jest mierzony, ponieważ pozycja MP 1 odpowiada -180° .

Przykład 5: Kinematyka głowicy z 2 osiami obrotowymi

1. i 2. oś obrotowa: Kąt startu= -120° , Kąt końcowy= 120° , Liczba punktów pomiaru=6

1. oś obrotowa: pomiar referencyjny nie jest konieczny

MP 1= -120° , MP 2= -72° , MP 3= -24° , MP 4= 24° , MP 5= 72° , MP 6= 120°

2. oś obrotowa:

Pomiar referencyjny: MP 1= 0° , MP 2= -120° , MP 3= -60° , MP 4= 0° , MP 5= 60° , MP 6= 120°

MP 4 jest pomijany, ponieważ pomiar referencyjny już nastąpił.

Aby otrzymać najbardziej dokładny wynik pomiaru mierzony obszar osi obrotowych nie powinien być zbyt mały. Za pomocą danej ustawczej `$SCS_MEA_KIN_MIN_ANG_POS` można ustawić minimalny kąt dla mierzonego obszaru osi obrotowych.

Do pomiaru osi obrotowych z 3 punktami pomiaru można za pomocą danej ustawczej `$SCS_MEA_KIN_MIN_ANG_TRIANGLE` określić minimalny kąt wewnętrzny trójkąta pomiarowego.

Pomiar kinematyki

Z dwunastu punktów pomiaru na oś obrotową obliczane będą wektory liniowe osi orientacji i opcjonalnie wpisywane. W przypadku wielu wymiennych kinematyk (np. wymienne głowice w przypadku narzędzi wiertarskich) są one mierzone niezależnie. Nie jest ustalane żadne odniesienie długości L między poszczególnymi kinematykami. Aktywne PPZ nie jest zmieniane.

Pomiar odniesienia

Wybór odniesienia jest wyświetlany tylko, gdy do wyboru są co najmniej dwie głowice skrętne. W przypadku kinematyki stołu Toggle nie jest wyświetlane. Ogólnie chodzi tu tylko o odniesienie wymiaru Z między MKS i WKS! Funkcję można dołączyć za pomocą Bitu 10 danej ustawczej `$SCS_MEA_FUNCTION_MASK`.

W celu określenia punktu środkowego kuli pomiarowej stosowany jest wymiar Z głowicy odniesienia. Punkt zerowy aktywnego ustawianego PPZ jest odpowiednio korygowany przy pomiarze. Podczas korekcji wektorów korygowane są tylko obie osie płaszczyzny (X, Y przy G17), nie jest natomiast korygowany wektor osi narzędzia (Z). Wektor osi narzędzia pozostaje niezmieniony, tak jak wprowadził go producent maszyny. Dane aktywnego PPZ są zapisywane do kontroli późniejszych pomiarów.

Dopasowanie do odniesienia

W tym przypadku dopasowywane będą wszystkie wektory długości głowicy (X, Y, Z). Jako odniesienie stosowany jest punkt zerowy aktywnego PPZ, który został odpowiednio dopasowany za pomocą metody pomiaru „Pomiar głowicy odniesienia”. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie wielu głowic do obróbki przedmiotów obrabianych. Odpowiedzialność za przestrzeganie kolejności podczas pomiarów (najpierw „Pomiar głowicy odniesienia”, potem wszystkie inne głowice za pomocą „Dopasować głowicę do głowicy odniesienia”) leży po stronie użytkownika. Należy jednak kontrolować, aby przy metodzie pomiaru „Dopasować głowicę do głowicy odniesienia” zapisane i aktywne PPZ przy „Pomiar głowicy odniesienia” były takie same.

Korygowane będą wszystkie wektory długości kinematyki (np. z rysunków wymiarowych na rzeczywiste wartości).

Przy aktywnej transformacji orientacji na bazie łańcucha kinematycznego korygowana jest kinematyka w elemencie korekcji podanym przez producenta maszyny (\$NT_CORR_ELEM_T[n,m], \$NT_CORR_ELEM_P[n,m]).

Pomiar punktów oparcia

Dla funkcji „Pomiar punktów oparcia” konieczny jest cykl kompilowany "VCS Rotary".

Zawsze najpierw powinien nastąpić pomiar i korekcja kinematyki. W przypadku maszyn z bardzo wysokimi wymaganiami odnośnie dokładności może zaistnieć potrzeba zastosowania dokładniejszej kompensacji poprzez cykl kompilowany "VCS Rotary". Wybór „Pomiaru punktów oparcia” jest tylko wtedy wyświetlany, gdy cykl kompilowany "VCS Rotary" jest zainstalowany.

Rejestrowanych jest do dwunastu punktów pomiaru na równomiernej siatce pomiarów na oś obrotową.

Plik z tabelą (długość sondy pomiarowej) jest generowany przez cykl CYCLE9960.

Przebieg pomiaru

Pod różnymi orientacjami jest każdorazowo na punkt pomiaru określane i zapisywane odchylenie w trzech osiach geometrycznych. Przy tym określana jest kompensacja, która na koniec jest automatycznie zapisywana i aktywowana w pliku kompensacji.

Plik kompensacji

Plik kompensacji jest automatycznie tworzony i zapisywany w katalogu Cykle producenta i użytkownika.

MD62738 \$MC_E996_FILE_LOCATION: Miejsce zapisu pliku kompensacji, 1=CMA.DIR, 2=CUS.DIR

Cykl CYCLE9960 dostarcza plik kompensacji o następującej nazwie:
E996<TC_NAME>_<ChanNo>.SPF

W związku z tym TC_NAME jest nazwą aktywnej transformacji, a ChanNo jest numerem kanału, np.: E996HEAD_1.spf.

3.3 Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Jeżeli przed startem jest aktywny plik kompensacji, to pozostaje on aktywny. Przed pomiarem jest sprawdzane, czy nazwa pliku kompensacji zgadza się z aktywną transformacją. (Od wersji oprogramowania 4.7 SP2)

- **Pomiar i korekcja punktów oparcia**
Istniejący już plik kompensacji jest automatycznie zapisywany pod nazwą E996<TC_NAME>_OLD<n>_<ChanNo>.SPF
n jest w tym przypadku bieżącym numerem mniejszym od dwunastu. Zaleta automatycznego zabezpieczenia polega na tym, że gdy podczas pomiaru wystąpi błąd lub wynik jest niezadawalający, można ponownie aktywować stary plik. Po pomiarze operator może za pomocą kwitowania obsługi (NC-Start) zapisać plik kompensacji i go aktywować.
- **Tylko pomiar punktów oparcia**
W przypadku pomiaru kontrolnego punktów oparcia zapisywany jest nowy plik, który zawiera nową zmierzoną kompensację. Plik nosi nazwę E996>TC_NAME>_MEA<n>.SPF i jest automatycznie zapisywany po pomiarze. Plik ten ma tę zaletę, że jeżeli operator jest zdania, że powinna zostać zastosowana nowa kompensacja poprzez pomiar kontrolny, to poprzez prostą zmianę nazwy pliku można aktywować nową kompensację.

Aktywacja i dezaktywacja pliku kompensacji

CC_E996()	Dezaktywacja cyklu kompilowanego "VCS Rotary"
CC_E996("TC_NAME")	Aktywacja pliku kompensacji E996<TC_NAME>_<ChanNo>.SPF. Jeżeli następuje tylko pomiar i ma być aktywowany ten plik kompensacji (E996TC_NAME_MEA1.MPF), to ten plik należy zmienić na E996TC_NAME_1.MPF, tak że aktywowany jest za pomocą CC_E996("TC_NAME"). Lub plik kompensacji jest zmieniany na E996TC_NAME_MEA_1.MPF i aktywowany za pomocą CC_E996("TC_NAME_MEA"). Ma to tę zaletę, że stary plik kompensacji pozostaje jeszcze dostępny.

3.3.25.3 Okno wyniku pomiaru

Okno wyniku pomiaru jest bardzo podobne do protokołu. W nagłówku można odczytać wariant pomiaru, aktywną transformację, mierzone osie obrotowe i przynależny zakres pomiaru. Następnie różnice pomiaru każdego pomiaru są przedstawiane w bazowym układzie współrzędnych. W celu oszacowania, czy zmierzona kinematyka ma być również korygowana, wyświetlany jest aktualny i nowo obliczony element korekcji.

Przykład 1: Transformacja na podstawie łańcucha kinematycznego:

```

-----
-
2          :                               Time: 08:59:42
Results measure: Kinematic measure complete /CYCLE9960
Variant    : S_MVAR=11400
Measuring plane: G17
Name / number: HEAD_CA_Y100/2
Rotary axis 1 : C1 start: 120.000 final: 240.000 no.:3
Position of rotary axis 2: 30
Rotary axis 2: A1 start: 30.000 final: 90.000 no.:3
Position of rotary axis 1: 0
-----
-
Differene of measure:      X[mm]   Y[mm]   Z[mm]
max Value                  0.03663   0.01208   0.04873
min Value                  -0.02591  -0.05250   0.00000
  C1[deg]  A1[deg]   X[mm]   Y[mm]   Z[mm]
  120.0000  30.0000  -0.02591  0.00373  0.01599
  180.0000  30.0000  -0.00379  -0.03623  0.03088
  240.0000  30.0000  0.03663  -0.05250  0.048
    0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
    0.0000  30.0000   0.00682  -0.00950  0.04377
    0.0000  90.0000   0.00505  0.01208   0.01473
Difference of vector before: X[mm]   Y[mm]   Z[mm]
MC1_OFFSET_2_CORR              0.00000   0.00000   0.00000
MA1_OFFSET_2_CORR              0.00000   0.00000   0.00000
Results:
Difference of vector:      X[mm]   Y[mm]   Z[mm]
MC1_OFFSET_2_CORR              0.00470  -0.00449   0.15641
MA1_OFFSET_2_CORR             -0.01612  -0.00129  -0.25343

Overwrite kinematics data record, yes -> NC start, no -> reset

```

Przykład 2: Nośnik narzędzi

```

-----
2                               :                               Time: 08:59:42
Results measure: Kinematic measure complete /CYCLE9960
Variant                       : S_MVAR=11400
Measuring plane: G17
Name / number   : HEAD_CA / 2
Rotary axis 1   : C1 start: 120.000 final: 240.000 no.:3
Position of rotary axis 2 : 30
Rotary axis 2   : A1 start: 30.000 final: 90.000 no.:3
Position of rotary axis 1 : 0
-----
Difference of measure:
max Value          X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
min Value          -0.02591    -0.05250    0.00000
C1 [deg]   A1 [deg]   X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
120.0000   30.0000   -0.02591    0.00373    0.01599
180.0000   30.0000   -0.00379    -0.03623    0.03088
240.0000   30.0000    0.03663    -0.05250    0.04873
0.0000     0.0000    0.00000     0.00000     0.00000
0.0000     30.0000    0.00682    -0.00950    0.04377
0.0000     90.0000    0.00505     0.01208    0.01473
vectors before:
I1          X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
I1          -9.5000     0.00000     -80.000
I2          9.50000     0.00000     30.0000
I3          0.00000     0.00000     50.0000
Results:
vector:
I1          X [mm]      Y [mm]      Z [mm]
I1          -9.5047     0.00449     -79.902
I2          9.50470     -0.0044     30.1564
I3          0.00000     0.00000     49.7465
Overwrite kinematics data record , yes -> NC start, no -> reset

```

3.3.25.4 Kompensacja na kuli kalibracyjnej

Przed pomiarem kinematyki z wstępnym pozycjonowaniem na biegunie północnym kuli kalibracyjnej można wybrać w cyklu CYCLE9960 automatyczną kompensację na kuli kalibracyjnej. W tym przypadku nowa kalibracja następuje tylko w płaszczyźnie (X, Y przy PL=G17) Długość sondy pomiarowej musi być wcześniej możliwie dokładnie określona.

3.3.25.5 Obejście kuli kalibracyjnej

Aby podczas automatycznego pomiaru kuli kalibracyjnej zapewnić, że nie dojdzie do żadnej kolizji z trzonem kuli kalibracyjnej, można podać kierunek trzonu w danej maszynowej \$SCS_MEA_KIN_BALL_VEC[0..2]. Kierunek wektora zaczyna się od kuli kalibracyjnej do trzonu. Jeżeli wektor ten jest podany, to podczas pomiaru automatycznie obliczany będzie kąt startu α_1 i α_2 , tak aby nie doszło do żadnej kolizji z trzonem.

3.3.25.6 Granice tolerancji

Tolerancja wektorów offsetu (TLIN)

Poprzez aktywację granic tolerancji przy parametryzowaniu cyklu CYCLE9960 (porównanie: Wartości startowe - wartości obliczone) jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat nietypowych zmian w kinematyce. Przez ustawiane granice tolerancji, można zapobiec niechcianemu automatycznemu nadpisaniu wartości startowych.

Tolerancja wektorów kierunkowych osi obrotowych

Określone wektory osi obrotowych umożliwiają w pierwszym rzędzie informację na temat zadanego-rzeczywistego stanu kinematyki. Minimalne określone i skorygowane odchyłki w położeniu wektorów osi obrotowych mogą w zależności od zadanej konfiguracji kinematyki, prowadzić do znacznych ruchów wyrównawczych

Za pomocą danych ustawczych \$SN_CORR_TRAFO_DIR_MAX można określić maksymalnie dopuszczalne odchyłki kątowe obliczanych wektorów kierunku osi obrotowych.

Uwaga

Wektory osi obrotowych V1/V2 (orientacja osi obrotowych) nie są w żadnym wypadku automatycznie zastępowane.

Sprawdzenie tolerancji średnicy kulki

Jeżeli dana ustawcza 55644 \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL > 0, to po każdym pomiarze następuje sprawdzenie zmierzonej średnicy kuli kalibracyjnej. Jeżeli odchylenie jest większe niż określone w danej ustawczej \$SCS_MEA_KIN_DM_TOL, to wyświetlany jest błąd 62321 lub 62322.

62321 oś obrotowa 1: Tolerancja średnicy kulki kalibracyjnej między pomiarami przekracza %4.

62322 oś obrotowa 2: Tolerancja średnicy kulki kalibracyjnej między pomiarami przekracza %4.

3.3.25.7 Ustawienie wartości stałej (normowanie)

Dla każdej osi obrotowej można ustawić jedną wartość stałą w jednym kierunku osi (X,Y,Z). Jest to szczególnie ważne przy kinematyce stołu, ponieważ wynik obliczenia kinematyki odnosi się do wysokości pomiaru kulki kalibracyjnej. Za pomocą wartości stałej mogą zostać np. obliczone składowe Z w punkcie odniesienia stołu przedmiotu obrabianego.

Ustawienie wartości stałej ma sens tylko w określonych kierunkach osi.

Przykład

Kinematyka stołu

- Oś obrotowa C obraca się wokół Z → Wartość stałą ustawić dla osi obrotowej C w kierunku osi Z.

Kinematyka mieszana

- Oś obrotowa C na głowicy obraca się wokół Y i Z (wektor osi obrotowej=(0,1,1))
→ Wartość stałą ustawić dla osi obrotowej C w kierunku osi Y lub Z.
- Stół obraca się wokół Y
→ Wartość stałą ustawić dla osi obrotowej B w kierunku osi Y.

Ustawienie, dla której osi obrotowej ma być ustawiona jaka składowa następuje za pomocą danych ustawczych \$SCS_MEA_KIN_MODE i \$SCS_MEA_KIN_VALUE.

SCS_MEA_KIN_MODE[0]	Dowolna składowa wektora liniowego 1. osi obrotowej
=0	Wszystkie składowe wektora liniowego są obliczane
= 1	Składowe dla X są przejmowane z \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
= 2	Składowe dla Y są przejmowane z \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
=3	Składowe dla Z są przejmowane z \$SCS_MEA_KIN_VALUE[0].
= 4	Składowe dla X są przejmowane z aktywnej transformacji.
= 5	Składowe dla Y są przejmowane z aktywnej transformacji.
= 6	Składowe dla Z są przejmowane z aktywnej transformacji.
SCS_MEA_KIN_MODE[1]	Dowolna składowa wektora liniowego 2. osi obrotowej

Uwaga

Ustawienie wartości stałej odbywa się zawsze w oparciu o wektory orientacji osi obrotowych wpisane do łańcucha kinematyki lub nośnika narzędzi.

Zamknięcie łańcucha

W przypadku transformacji na bazie łańcuchów kinematycznych łańcuch Tool lub Part jest zamykany za pomocą zmiennej systemowej \$NT_CNTRL Bit7 i 8. Za pomocą danej ustawczej \$SCS_MEA_KIN_MODE można ustawić dla nośnika narzędzi, czy wektor zamykający nie powinien być obliczany.

Tabela 3-35 SCS_MEA_KIN_MODE[0]

Wartość	Znaczenie
Domyślnie 0x	Łańcuch dla głowicy jest zamknięty oznacza to, że I1 jest obliczany jako wektor zamykający.
1x	Łańcuch dla głowicy nie jest zamknięty oznacza to, że I1=(0,0,0) SCS_MEA_KIN_MODE[1].
Domyślnie 0x	Łańcuch dla stołu jest zamknięty oznacza to, że I4 jest obliczany jako wektor zamykający.
1x	Łańcuch dla stołu nie jest zamknięty oznacza to, że I4=(0,0,0)

3.3.25.8 Parametr

Program w kodzie G		
Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna, w której wykonywany jest pomiar.	-
	Zestaw danych kompensacji	-
TC	Nazwa transformacji	-
Metoda pomiaru	- Pomiar kinematyki - Pomiar odniesienia - Dopasowanie do odniesienia - Pomiar punktów oparcia	-
Przesunięcie punktu zero-wego	Tylko przy pomiarze odniesienia	
Wariant pomiaru „Pomiar kinematyki”:	- Korekcja - Tylko pomiar	
Kompensacja	Kompensacja sondy pomiarowej w płaszczyźnie podczas pierwszego pomiaru ¹⁾ - Tak - Nie	
Pozycjonowanie	- Równoległe do osi - Po torze kołowym	
Ø	Średnica kuli	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
Oś obrotowa 1 	Nazwa 1. mierzonej osi	-
AX1S	Kąt początkowy siatki pomiarów 1	Stopnie
AX1E	Kąt końcowy siatki pomiarów 1	Stopnie
AX1N	Liczba punktów pomiaru dla 1. siatki pomiarów (3...12)	-
Ax2P	Pozycja 2. osi obrotowej podczas pomiaru	Stopnie
αAx1	Kąt dotknięcia na kuli kalibracyjnej przy siatce pomiaru osi obrotowej 1 ²	Stopnie
Oś obrotowa 2 	Nazwa 2. zmierzonej osi obrotowej	-
AX2S	Kąt początkowy siatki pomiarów 2	Stopnie
Ax2E	Kąt końcowy siatki pomiarów 2	Stopnie
Ax2N	Liczba punktów pomiaru dla 2. siatki pomiarów (3...12)	-
Ax1P	Pozycja 1. osi obrotowej podczas pomiaru	Stopnie
αAx2	Kąt dotknięcia na kuli kalibracyjnej przy siatce pomiaru osi obrotowej 2 ²	Stopnie
Tolerancja	- Tak - Nie Wartość tolerancji wektorów liniowych przy tolerancji na tak: Wartość w SD \$SN_CORR_TRAFO_LIN_MAX	mm

¹⁾ Kompensacja sondy pomiarowej przedmiotu obrabianego przed pomiarem jest możliwa tylko wtedy, gdy sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego jest stosowana we wrzecionie z funkcją SPOS.

²⁾ Gdy opisano kierunek trzonu kuli kalibracyjnej (\$SCS_MEA_KIN_BALL_VEC), to kąt dotknięcia jest obliczany automatycznie.

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru „Kompletne obliczenie kinematyki” udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-36 Transformacja na bazie łańcuchów kinematycznych

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[21,22,23]	Wartości korekcji offsetu osi obrotowej 1	mm
_OVR[24,25,26]	Wartości korekcji offsetu osi obrotowej 2	mm
_OVR[130,131,132]	Różnica pomiaru 1. pomiaru w ustawieniu podstawowym	mm
_OVR[133,134]	Pozycja osi obrotowej 1 i 2 przy 1. pomiarze	Stopnie
_OVR[135,136,137]	Różnica pomiaru 2. pomiaru	mm
_OVR[138,139]	Pozycja osi obrotowej 2 i 2 przy 2. pomiarze	Stopnie
_OVR[140,141,142]	Różnica pomiaru 2. pomiaru	mm
_OVR[143,144]	Pozycja osi obrotowej 1 i 2 przy 3. pomiarze	Stopnie
...	...	

Od _OVR[130] różnice pomiaru są zapisane z odpowiadającymi im pozycjami osi obrotowych. W zależności od liczby mierzonych punktów opisano odpowiednio wiele zmiennych _OVR.

Tabela 3-37 Nośnik narzędzi

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR[1,2,3]	Wektor offsetu I1	mm
_OVR[4,5,6]	Wektor offsetu I2	mm
_OVR[7,8,9]	Obliczony wektor osi obrotowej V1 (niekorygowany)	mm
_OVR[10,11,12]	Obliczony wektor osi obrotowej V2 (niekorygowany)	mm
_OVR[15,16,17]	Wektor offsetu I3	mm
_OVR[18,19,20]	Wektor offsetu I4	mm
_OVR[130,131,132]	Różnica pomiaru 1. pomiaru w ustawieniu podstawowym	mm
_OVR[133,134]	Pozycja osi obrotowej 1 i 2 przy 1. pomiarze	Stopnie
_OVR[135,136,137]	Różnica pomiaru 2. pomiaru	mm
_OVR[138,139]	Pozycja osi obrotowej 1 i 2 przy 2. pomiarze	Stopnie
...	...	

3.3.26 3D - pomiar na maszynie z transformacją orientacji

Funkcja

Pomiar z aktywną funkcją transformacji orientacji jest możliwy za pomocą cykli pomiarowych, tzn. cyklu skrętu *CYCLE800* (orientowany nośnik narzędzia TCARR) lub kinematycznej transformacji 5-osiowej (TRAORI).

Przed wywołaniem cyklu należy ustawić sondę pomiarową prostopadle do powierzchni obróbki względnie równolegle do osi narzędzia.

Wyjątek stanowią funkcje pomiarowe zorientuj płaszczyznę (*CYCLE998*) i pomiar kinematyka (*CYCLE996*). Ze względu na zasadę pomiaru sonda pomiarowa jest ustawiana ukośnie do mierzonego obiektu.

Pomiar obrabianego przedmiotu opiera się na aktywnym układzie współrzędnych przedmiotu obrabianego WKS.

Sprawdzenie prawidłowego kierunku przełączenia podczas pomiaru przedmiotu obrabianego

Jeżeli elementy (otwór, krawędź, ...) mają zostać zmierzone w skręconym, obracającym się układzie współrzędnych obrabianego przedmiotu (WKS), przy 1. uruchomieniu maszyny kierunek przełączania sondy pomiarowej 3D w trybie pracy JOG i AUTO można kontrolować w następujący sposób:

- Należy w SD 55740 ustawić \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit1 = 1 (Sprzężenie pozycji wrzeciona z obrotem współrzędnych).
- Na sondzie pomiarowej kierunek przełączania oznaczony jest na X+ (przy G17) w ustawieniu podstawowym kinematyki maszyny.
- Na przykład pomiar otworu cyklem *CYCLE977* w płaszczyźnie skręconej, kierunek przełączenia przy dosunięciu i dotknięciu punktu pomiarowego 1. należy ustawić na X+. W cyklach pomiarowych przy aktywnej transformacji pozycji wewnętrznie (TCARR, *CYCLE800*, TRAORI), poprzez pozycjonowanie narzędzia zostanie obliczona zmieniona pozycja wrzeciona oraz będzie ona odpowiednio aktualizowana przez wrzeciono. Wynik obliczeń zostanie zapisany w zmiennych GUD_MEA_CORR_ANGLE[1]. Właściwa pozycja wrzeciona podczas pomiarów musi być kontrolowana przy różnych orientacjach mierzonych obiektów na przedmiocie obrabianym.
- Po pozytywnym teście można ustawić SD 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit1 = 0. Wyniki pomiarów muszą odpowiadać pomiarom ze sprzężeniem sprzęgła.

Uwaga

Dodatkowe dopasowanie kąta korekcji

Przy wybranych kinematykach maszyny względnie zastosowań może się okazać, że konieczne jest dodatkowe dopasowanie kąta korekcji do pozycjonowania wrzeciona.

W tym celu możliwe jest opisanie w cyklu producenta CUST_MEACYC.SPF kąta korekcji `_MEA_CORR_ANGLE[0]` i `_MEA_CORR_ANGLE[1]`.

Kąt wpływa na pozycję wrzeciona / kierunku sondy pomiarowej podczas pomiaru względnie na wewnętrzne przeliczenie wartości przełączenia, gdy wrzeciono nie może być ustawione w kierunku przełączania (SD 55740 Bit1 = 0, SPOS = 0 podczas pomiaru).

3.3.27 Pomiar za pomocą niespozycjonowanej sondy pomiarowej

Informacje ogólne

Jeżeli sonda pomiarowa na maszynie nie jest spozycjonowana wokół osi dosuwu, to wszystkie funkcje pomiaru, które wymagają pozycjonowania lub ustawienia, nie będą wykonywane.

Przykładami dla takich funkcji pomiaru są:

- Kalibracja w pierścieniu odniesienia z punktem startu nie w środku pierścienia
- Kalibracja na kuli
- Funkcja sondy 3D z odwróceniem wrzeciona
- Zorientowanie funkcji sondy 3D
- Funkcja sprzężenia wrzeciona z obrotem układu współrzędnych

Następujące objaśnienia odnoszą się do cykli pomiarowych frezowania.

Zasadniczo rozróżnia się dwa przypadki zastosowania:

- Sonda pomiarowa znajduje się we „Wrzecionie bez funkcji SPOS”. Mogą to być np. wrzeciona z regulacją obrotów bez regulacji położenia lub wrzeciona o dużej prędkości.
- Sonda pomiarowa „Ze stałym położeniem na maszynie”. Jest to możliwe np. w przypadku maszyn do obróbki laserowej bez wrzeciona lub szlifierek.

3.3.27.1 Wrzeciono bez funkcji SPOS

Warunek

- Elektroniczna sonda pomiarowa 3D przedmiotów obrabianych (sonda typu Multi)
- Między kalibracją a pomiarem zagwarantowana jest przez użytkownika identyczna orientacja sondy pomiarowej (pozycja wrzeciona), np. za pomocą zacisków lub indeksacji.

Funkcja

Zasadniczo zakłada się, że wrzeczono zawierające sondę pomiarową za pomocą danej maszynowej lub polecenia programu zdefiniowane jest jako wrzeczono wiodące (Master). Środek wrzeciona sondy pomiarowej i wrzeciona obróbki odpowiada zaprogramowanej pozycji osi.

Zachowanie się cykli pomiarowych jest ustawiane w następującej specyficznej dla kanału danej maszynowej:

MD 52207[n] \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB, Bit 9

Wartość Bitu 9	Znaczenie
=0	Wrzeczono z funkcją SPOS (domyślnie)
= 1	Niezależnie od właściwości wrzeciona cykle pomiarowe wykonywać będą tylko funkcje pomiaru bez pozycjonowania wrzeciona. Programowanie cykli pomiarowych następuje tak, jak za pomocą spozycjonowanej sondy pomiarowej. Wszystkie funkcje, które wymagają pozycjonowania wrzeciona, nie są dostępne w oknach cykli pomiarowych.

W cyklu pomiarowym realizowane jest założenie, że żadne wywołane polecenia SPOS lub niewykonywane funkcje pomiarowe do czasu trwania cyklu będą odrzucane za pomocą komunikatu alarmowego.

Uwaga

Kalibracja

Jeżeli sonda pomiarowa jest bez funkcji SPOS lub ze stałym położeniem na maszynie to wynikają z tego specjalne założenia dla kalibracji.

Dopuszczalnymi wariantami kalibracji są:

- Kalibracja w pierścieniu, z „Punktem startu w środku pierścienia”
 - BA AUTO: SD54760 Bit22 = 1
 - BA JOG: SD55740 Bit 15 = 1
- Kalibracja na krawędzi / pomiędzy dwiema krawędziami

3.3.27.2 Sonda pomiarowa ze stałym położeniem na maszynie

Warunek

- Elektroniczna sonda pomiarowa 3D przedmiotów obrabianych (sonda typu Multi)

Funkcja

W przypadku sondy pomiarowej ze stałym położeniem na maszynie może wystąpić mechaniczne przesunięcie w trzech osiach geometrycznych:

- między kulką sondy pomiarowej (wierzchołek narzędzia),
- punktem odniesienia narzędzia wrzeczona obróbki,
- a nośnikiem obróbki (laser).

To przesunięcie należy wpisać jako wymiar przystawki (wymiar bazowy) do danych narzędziowych sondy pomiarowej przedmiotów obrabianych. Wymiar przystawki jako składowa geometrii narzędzia istnieje już w parametrach CNC.

Za pomocą określonej korekcji osiąga się to, że zaprogramowana pozycja osi odpowiada kulce sondy pomiarowej (wierzchołek narzędzia). Ważne jest to, czy długość sondy pomiarowej odnosi się do środka kulki sondy pomiarowej lub obwodu kulki.

Zachowanie się cykli pomiarowych jest ustawiane za pomocą następującej ogólnej danej ustawczej:

MD 51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 4

Wartość Bitu 4	Znaczenie
=0	Sonda pomiarowa przedmiotów obrabianych znajduje się we wrzecionie (domyślnie)
= 1	Sonda pomiarowa ze stałym położeniem na maszynie. Programowanie cykli pomiarowych następuje tak, jak za pomocą spozycjonowanej sondy pomiarowej. Wszystkie funkcje, które wymagają pozycjonowania wrzeczona, nie są dostępne w oknach cykli pomiarowych. W cyklu pomiarowym realizowane jest założenie, że żadne wywołane polecenia SPOS lub niewykonywane funkcje pomiarowe do czasu trwania cyklu będą odrzucane za pomocą komunikatu alarmowego.

Uwaga

Kalibracja

Jeżeli sonda pomiarowa jest bez funkcji SPOS lub ze stałym położeniem na maszynie to wynikają z tego specjalne założenia dla kalibracji.

Dopuszczalnymi wariantami kalibracji są:

- Kalibracja w pierścieniu, z „Punktem startu w środku pierścienia”
 - BA AUTO: SD54760 Bit22 = 1
 - BA JOG: SD55740 Bit 15 = 1
- Kalibracja na krawędzi / pomiędzy dwiema krawędziami

3.4 Pomiar obrabianego przedmiotu na maszynie z kombinowanymi technologiami

3.4.1 Pomiar przedmiotów obrabianych na frezarko-tokarkach

Informacje ogólne

Rozdział ten odnosi się do pomiaru przedmiotu obrabianego na frezarko-tokarkach. Przy czym frezowanie ustawione jest jako 1. technologia, a toczenie jako 2. technologia.

Warunek:

1. Technologia frezowania: MD52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 2
2. Technologia toczenia: MD52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1

Ponadto do ustawienia są następujące dane ustawcze:

- SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 3
- SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 17
- SD 42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 19

Pomiar przedmiotu obrabianego z technologią toczenia na frezarce następuje za pomocą cykli pomiarowych dla technologii frezowania. Jeżeli zmierzona ma zostać np. średnica zewnętrzna konturu może to nastąpić za pomocą cyklu CYCLE977 „Pomiar czopa” na płaszczyźnie G17. Jeżeli zmierzone wartości mają zostać skorygowane w narzędziu tokarskim programista musi podać długość narzędzia do korekcji L3x lub L1z i ewentualnie znak korekcji. Wybór korekcji zależy od orientacji narzędzia tokarskiego (funkcja ustawienia narzędzia tokarskiego beta i gamma) w przypadku obróbki tokarskiej.

Należy zwrócić uwagę na SD55760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE Bit 12 i Bbit 13. Korekcja zmierzonych wartości obrotowego przedmiotu obrabianego w przesunięciu punktu zerowego ma sens tylko dla osi Z. Prawidłowe ustawienie środka obrotu w XY wykonuje producent maszyny podczas jej uruchomienia.

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Jeżeli sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego nie ma być orientowana, to następuje to za pomocą funkcji skręt płaszczyzny (CYCLE800).

Dalsze ustawienia/wskazówki do technologii frezarsko-tokarskiej znajdują się w IM9 w rozdziale „Toczenie na frezarce”.

W celu zaprogramowania poszczególnych wariantów pomiaru należy stosować opisy odpowiednich cykli zawartych w tym podręczniku.

3.4.2 Pomiar przedmiotów obrabianych na tokarko-frezarkach

Ten rozdział odnosi się do pomiaru przedmiotu obrabianego na tokarko-frezarkach. Przy czym toczenie jest ustawione jako 1 technologia a frezowanie jako 2 technologia.

- Pomiar toczenie (pomiar średnicy zewnętrznej, wewnętrznej,...)

Jeśli pomiar następuje w różnych orientacjach narzędzia (oś B przy technologii toczenia), można wstępnie spozycjonować sondę pomiarową funkcją "Ustawienie narzędzia" (*CYCLE800*).

- Pomiar frezowanie (pomiar otworu, ustawienie krawędzi, zorientowanie krawędzi,...)

Jeśli pomiar następuje z różnymi orientacjami narzędzia można wstępnie spozycjonować sondę pomiarową funkcją "Skręt płaszczyzny" (*CYCLE800*).

Zadawanie wartości dla osi poprzecznej (X) cykli pomiarowych w technologii frezowania następuje na promieniu (DIAMOF). Cykle pomiarowe w technologii frezowania odbywają się wewnętrznie w odniesieniu do osi poprzecznej również z programowaniem na promieniu.

Pomiar otworu i czopa (*CYCLE977*, *CYCLE979*) obiekt mierzony zostanie podany na średnicy.

Sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego ze względów geometrycznych nie może zostać skompensowana w tokarko-frezarkach w aktywnej płaszczyźnie roboczej G18. Pomiar przedmiotów obrabianych w technologii toczenia powinny zostać przeprowadzone w G18. Dlatego kompensacja sondy pomiarowej odbędzie się w G17 lub G19, a wartości przełączenia będą wewnętrznie przydzielone do odpowiedniej pozycji.

3.4.2.1 Ustawienie wartości przełączenia

Funkcja

Od SW 4.5SP2 za pomocą funkcji "Kalibrowanie i pomiar w różnych płaszczyznach roboczych" możliwe są następujące zastosowania:

- kalibrowanie (za pomocą *CYCLE976*) w płaszczyźnie roboczej G17 lub G19
- pomiar obrabianego przedmiotu w G18 jako obrót (za pomocą *CYCLE974*, *CYCLE994*)

Warunek

- 1. Technologia toczenia: MD 52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 1
- 2. Technologia frezowania: MD 52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 2
- aktywnym narzędziem jest sonda pomiarowa wielokierunkowa 3D, typu 710

3.4.2.2 Ciągłość stosowania sondy pomiarowej 3D typu 710

Funkcja

Odpowiednio do funkcji "Kalibrowanie i pomiar w różnych płaszczyznach roboczych" na tokarko-frezarce można zastosować sondę pomiarową 3D (typ 710) na podstawie zestawu danych do kalibracji dla wszystkich wariantów pomiaru obrabianego przedmiotu (toczenie i frezowanie).

Warunek

- Dana ustawcza SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 18 (lub -18)
- Dana ustawcza SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2
- aktywnym narzędziem jest sonda pomiarowa wielokierunkowa 3D, typu 710

Uwaga

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione podczas pomiaru w technologii toczenia, pojawi się alarm 61309 "Sprawdź rodzaj narzędzia sondy pomiarowej obrabianego przedmiotu".

3.5 Pomiar narzędzia (toczenie)

3.5.1 Informacje ogólne

Następujące cykle pomiarowe są przewidziane do zastosowania na tokarkach.

Uwaga

Wrzeciono

Polecenia dla wrzeciona odnoszą się w cyklach pomiarowych zawsze do aktywnego wrzeciona master sterowania.

Przy zastosowaniu cykli pomiarowych na maszynach o wielu wrzecionach należy przed wywołaniem cyklu zdefiniować dane wrzeciono, jako wrzeciono master.

Literatura: /PG/ Podręcznik programowania *SINUMERIK 840D sl / 828D Podstawy*

Definicja płaszczyzny

Cykle pomiarowe pracują wewnątrz z 1. i 2. osią aktualnej płaszczyzny G17 do G19.


W przypadku tokarek ustawieniem standardowym jest G18.

Uwaga

Cykl pomiarowy do pomiaru narzędzia na tokarce (CYCLE982) nie uwzględnia pozycji w 3. osi (Y w przypadku G18). Pozycjonowanie w 3. osi musi nastąpić przez użytkownika.

Pomiar/kalibrowanie odniesione do maszyny/obrabianego przedmiotu:


- Pomiar/kalibrowanie odniesione do maszyny:
Pomiar następuje w bazowym układzie współrzędnych (układ współrzędnych maszyny przy wyłączonej transformacji kinematycznej).
Pozycje przełączenia sondy do pomiaru narzędzi odnoszą się do punktu zerowego maszyny. Są stosowane następujące ogólne dane ustawcze (PLUS i MINUS oznaczają kierunek ruchu narzędzia):
 - ① SD 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - ② SD 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - ③ SD 54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
 - ④ SD 54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2

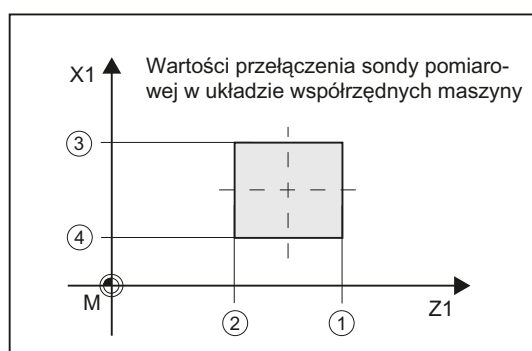

Rysunek 3-19 Sonda do pomiaru narzędzi, odniesiona do maszyny (G18)

- Pomiar/kalibrowanie odniesione do obrabianego przedmiotu:
Pozycje przełączenia sondy do pomiaru narzędzi odnoszą się do punktu zerowego obrabianego przedmiotu.
Są stosowane następujące ogólne dane ustawcze (PLUS i MINUS oznaczają kierunek ruchu narzędzia):
 - ① SD 54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1
 - ② SD 54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1
 - ③ SD 54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2

- ④ SD 54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2

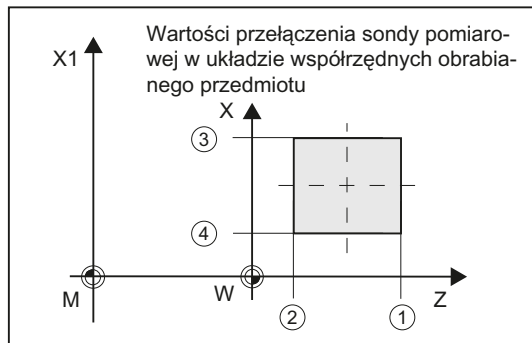

Rysunek 3-20 Sonda do pomiaru narzędzi, odniesiona do obrabianego przedmiotu (G18)

Uwaga

Pomiar odniesiony do obrabianego przedmiotu lub do maszyny warunkuje odpowiednio skalibrowaną sondę do pomiaru narzędzi, patrz rozdział Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982) (Strona 269).

Strategia korekcji

Cykl do pomiaru narzędzi jest przewidziany do różnych zastosowań:

- Pomiar narzędzia po raz pierwszy (ogólna dana ustawcza SD 54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL Bit9):
Wartości korekcyjne narzędzia w geometrii i zużyciu są zastępowane.
Korekcja następuje w składowej geometrycznej każdorazowej długości.
Składowa zużycia jest kasowana.
- Pomiar sprawdzający narzędzia (ogólna dana ustawcza SD 54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL Bit9):
Stwierdzona różnica jest przeliczana w składowej zużycia (długości) narzędzia.

W zależności od wyboru można uwzględnić wartości doświadczalne. Nie są tworzone wartości średnie.

Patrz również

Zmiany od wersji oprogramowania cykli 4.4 (Strona 363)

3.5.2 Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwe kompensowanie (kalibracja) sondy do pomiaru narzędzia. Za pomocą narzędzia do kalibrowania określone są aktualne wymiary odstępów pomiędzy punktem zerowym maszyny ew. punktem zerowym obrabianego przedmiotu, a punktami przełączania sondy pomiarowej.

Obliczenia są przeprowadzane bez wartości doświadczalnej i wartości średniej.

Uwaga

Jeżeli nie ma do dyspozycji żadnego specjalnego narzędzia do kalibrowania, wówczas zastępczo można zastosować narzędzie tokarskie o położeniach ostrza 1 do 4 dla kalibrowania 2 stron sondy pomiarowej.



Zasada pomiaru

Kalibrowanie typem narzędzia narzędzie kalibracyjne (typ 585)

Narzędzie do kalibrowania jest ukształtowane (zagięte pod kątem) w taki sposób, że za jego pomocą możliwe jest kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzia z wszystkich 4 stron.

Kalibrowanie z użyciem narzędzia typu "narzędzie kalibracyjne" (typ 725) wzgl. "narzędzie tokarskie" (typ 5xy)

Przy zastosowaniu narzędzia tokarskiego wzgl. narzędzia kalibracyjnego typ 725 sonda pomiarowa może być wykalibrowana tylko z 2 stron.

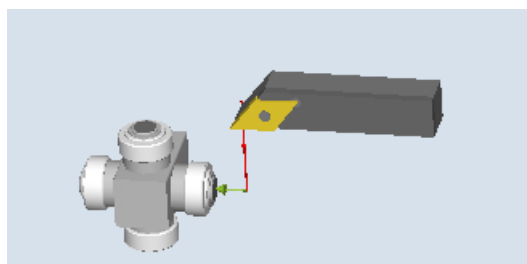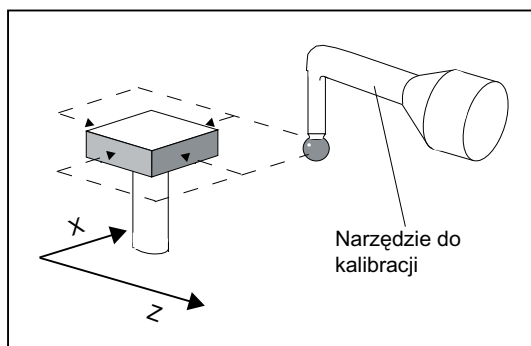

Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzia za pomocą narzędzia do kalibrowania


Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzia za pomocą narzędzia tokarskiego

Pozycjonowanie narzędzia do kalibrowania ew. narzędzia tokarskiego względem sondy pomiarowej następuje poprzez cykl. Wraz z wywołaniem cyklu zostaje skalibrowana pozycja włączenia w podanej osi pomiaru oraz w kierunku pomiaru.

Warunki

- Muszą być dokładnie znane długości 1 i 2 oraz promień narzędzia do kalibrowania ew. narzędzia tokarskiego oraz muszą one być zapisane w zestawie danych korekcji narzędzia. Niniejsza korekcja narzędzia musi być aktywna przy wywołaniu cyklu pomiarowego.
- Do kalibrowania można użyć referencyjnego narzędzia tokarskiego typu 5xy o dokładnie znanej geometrii albo narzędzia kalibracyjnego typu 585 albo typu 725 (sonda pomiarowa 3D typ 580 nie nadaje się do użycia).
- Kalibrowanie za pomocą narzędzia do kalibrowania ew. narzędzia tokarskiego jest możliwe z położeniem ostrza 1 do 4.
- Powierzchnie boczne sześcianu sondy pomiarowej należy zorientować równolegle do osi maszyny Z1, X1 (osi płaszczyzny).
- Przed rozpoczęciem kalibrowania należy wprowadzić do ogólnych danych ustawczych przybliżone pozycje powierzchni sondy pomiarowej względem punktu zerowego maszyny ew. punktu zerowego obrabianego przedmiotu (patrz Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar narzędzia przy toczeniu").
Niniejsze wartości służą do automatycznego najazdu narzędzia do kalibrowania na sondę pomiarową i nie powinny one w swej wartości odbiegać bardziej od wartości rzeczywistej, niż wartość parametru TSA.
Sonda pomiarowa musi zostać osiągnięta w obrębie całej drogi $2 \cdot DFA$.


Pozycja wyjściowa przed pomiarem

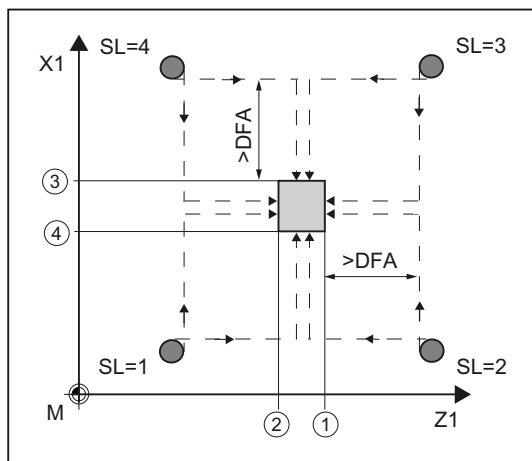

Położenie ostrza 1 do 4 oraz odpowiednie pozycje dosunięcia dla obu osi (w odniesieniu do maszyny)

- ① Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku ujemnym (ogólna dana ust. 54625)
- ② Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku dodatnim (ogólna dana ust. 54626)
- ④ Punkt przełączenia 2. osi pomiaru w kierunku ujemnym (ogólna dana ust. 54627)
- Punkt przełączenia 2. osi pomiaru w kierunku dodatnim (ogólna dana ust. 54628)

Rysunek 3-21 Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzia za pomocą narzędzia do kalibrowania

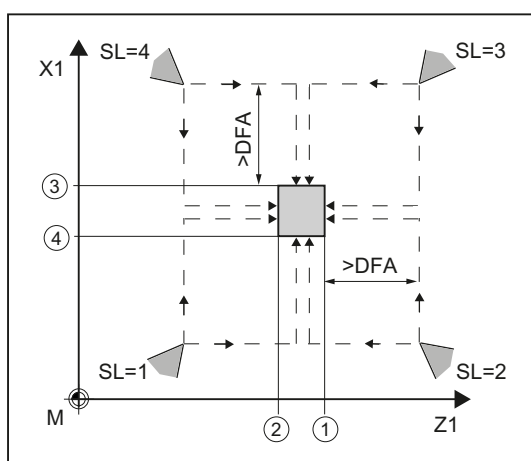

Położenie ostrza 1 do 4 oraz odpowiednie pozycje dosunięcia dla obu osi (w odniesieniu do maszyny)


- ① Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku ujemnym (ogólna dana ust. 54625)
- ② Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku dodatnim (ogólna dana ust. 54626)
- ③ Punkt przełączenia 2. osi pomiaru w kierunku ujemnym (ogólna dana ust. 54627)
- ④ Punkt przełączenia 2. osi pomiaru w kierunku dodatnim (ogólna dana ust. 54628)

Rysunek 3-22 Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzia za pomocą narzędzia tokarskiego

Najazd na sondę pomiarową zostaje przejęty przez cykl.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Narzędzie do kalibrowania ew. narzędzie tokarskie stoi oddalone o drogę pomiaru względem powierzchni pomiarowej.

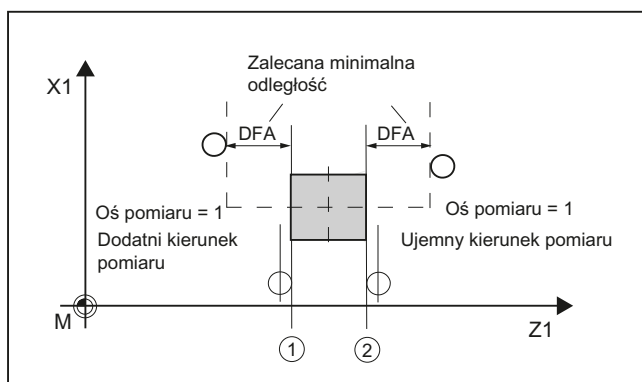

- ① Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku dodatnim (ogólne dane ust. 54626)
- ② Punkt przełączenia 1. osi pomiaru w kierunku ujemnym (ogólne dane ust. 54625)

Rysunek 3-23 Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego, przykład 1. osi płaszczyzny (w G18: w Z)

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej". Otworzy się okno "Kompensacja: sonda pomiarowa".

Parametr

Program w kodach G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	T	Nazwa narzędzia do kalibrowania	-
F	Posuw kompensacji i pomiaru	Droga/min	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
				Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-
			F	Posuw kompensacji i pomiaru	mm/min
			β	Orientacja narzędzia z osią skrotną ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			V	Orientacja narzędzia z wrzecionem narzędziowym	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Oś pomiaru	Oś pomiaru (przy płaszczyźnie pomiaru G18) - X - Z	-
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.

Parametr

Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Kompensacja sondy pomiarowej" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-38 Parametry wyników "Kompensacja sondy pomiarowej"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR[10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR[12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR[14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR[9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR[11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi płaszczyzny	mm
_OVR[13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR[15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi płaszczyzny	mm
_OVR[27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR[28]	Zakres ufności	mm
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[3]	Wariant pomiaru	-

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

3.5.3 Narzędzie tokarskie (CYCLE982)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwe określenie długości narzędzia (L1 i / lub L2) narzędzia tokarskiego o położeniach ostrza 1 do 8. Ten wariant pomiaru sprawdza, czy przeznaczona do skorygowania różnica względem starej długości narzędzia znajduje się w zdefiniowanym zakresie tolerancji:

- Granice górne: Zakres ufności TSA oraz kontrola różnicy wymiaru DIF
- Granica dolna: Zakres korekcji zera TZL

Przy zachowaniu niniejszego zakresu do korekcji narzędzia zostaje przejęta nowa długość narzędzia, w przeciwnym wypadku przy przekroczeniu zostanie wyzwolony alarm. Przy przekroczeniu dolnej granicy nie dojdzie do korekcji.

Zasada pomiaru


Przy pomiarze "Kompletnie" zostaną pomierzone wszystkie długości narzędzia tokarskiego:

- Narzędzie tokarskie o położeniu ostrza 1 do 4: L1 oraz L2
- Narzędzie tokarskie o położeniu ostrza 5 lub 7: L2
- Narzędzie tokarskie o położeniu ostrza 6 lub 8: L1

Jeżeli narzędzie tokarskie posiada położenie ostrza 1 do 4, wówczas pomiar sondą pomiarową zostanie dokonany w obu osiach płaszczyzny (w przypadku G18 w Z oraz X), przy czym pomiar rozpoczyna się na 1. osi płaszczyzny (w przypadku G18 w Z). W przypadku położenia ostrza 5 do 8 pomiar dokonywany jest jedynie w jednej osi:

- Położenie ostrza 5 lub 7: 1. Os pomiaru w G18 Z
- Położenie ostrza 6 lub 8: 2. Os pomiaru w G18 X.

Przy pomiarze "Pojedyncze osie" mierzona jest długość narzędzia tokarskiego w sparametryzowanej osi pomiarowej.

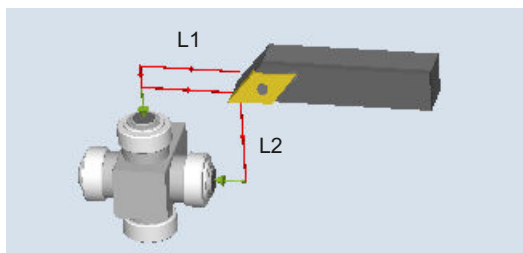

Rysunek 3-24 Pomiar: Narzędzie tokarskie (CYCLE982), przykład: pomiar całkowity

Warunki

Sonda do pomiaru narzędzia musi być skalibrowana, patrz Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982) (Strona 269).


Przybliżone wymiary narzędzia muszą być wprowadzone do danych korekcyjnych narzędzia:

- Typ narzędzia 5xx
- Położenie ostrza, promień ostrza
- Długości w X i Z

Narzędzie przeznaczone do zmierzenia wraz ze swymi wartościami korekcji musi być aktywne podczas wywołania cyklu.


Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Przed wywołaniem cyklu wierzchołek narzędzia musi przyjąć pozycję początkową zgodnie z poniższym rysunkiem.

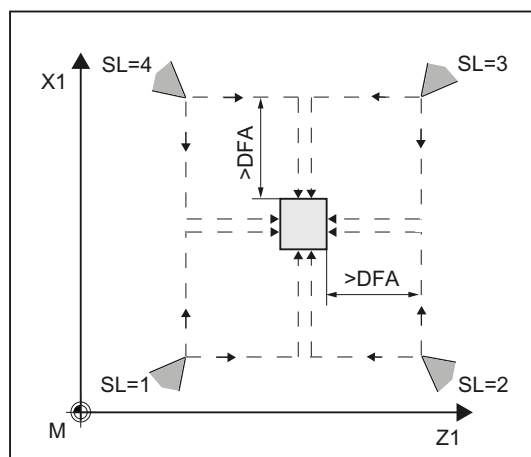

Rysunek 3-25 Położenia ostrza 1 do 4 oraz odpowiednie pozycje wyjściowe dla obu osi

Dany środek sondy do pomiaru narzędzi oraz drogi dosunięcia zostaną wyliczone automatycznie, a wymagane bloki ruchu zostaną wytworzone. Środek promienia ostrza zostanie spozycjonowany na środku sondy pomiarowej.

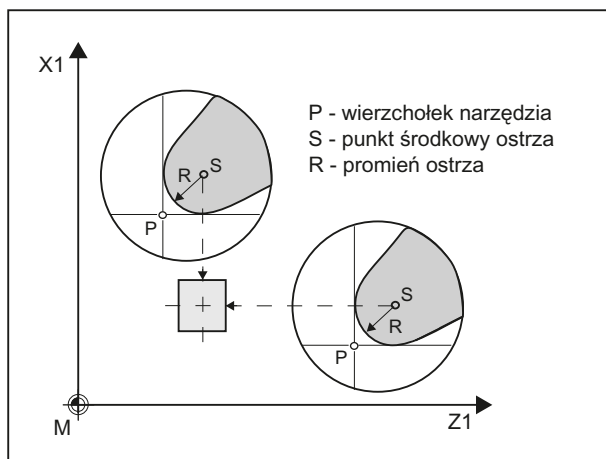

Rysunek 3-26 Pomiar długości narzędzia tokarskiego: Przemieszczenie o promień ostrza, przykład SL=3

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Przy pomiarze "Pojedyncze osie" wierzchołek narzędzia stoi oddalony o drogę pomiaru względem dotkniętej powierzchni pomiarowej sondy pomiarowej.

W przypadku pomiaru "Kompletnie" po wykonaniu pomiaru narzędzie jest ustawiane w punkcie początkowym sprzed wywołania cyklu.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Narzędzie tokarskie".
Otworzy się okno "Pomiar: narzędzie tokarskie".

Parametr

Program w kodach G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa narzędzia przeznaczonego do pomiaru	-
 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-
			β 	Orientacja narzędzia z osią skrotną:  (0 stopni)  (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	stopni
			V	Orientacja narzędzia z wrzcionem narzędziowym	stopni
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametr	Opis	Jednostka
Pomiar 	Pomiar długości narzędzia (w przypadku płaszczyzny pomiaru G18) - Kompletny (pomiar długości w Z oraz długości w X) - Tylko pomiar długości narzędzia w Z - Tylko pomiar długości narzędzia w X	-
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia"
2. Nacisnąć przycisk programowy "Narzędzie tokarskie".

Parametr

Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
 D	Numer ostrza (1 - 9)	-
 F	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Narzędzie tokarskie" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-39 Parametry wyników "Narzędzie tokarskie"

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR[8]	Wartość rzeczywista długości L1	mm
_OVR[9]	Różnica długości L1	mm
_OVR[10]	Wartość rzeczywista długości L2	mm
_OVR[11]	Różnica długości L2	mm
_OVR[12]	Wartość rzeczywista długości L3	mm
_OVR[13]	Różnica długości L3	mm
_OVR[27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR[28]	Zakres zaufania	mm
_OVR[29]	Dopuszczalna różnica wymiaru	mm
_OVR[30]	Wartość doświadczalna	mm
_OVI[0]	Numer D	-
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[3]	Wariant pomiaru	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[7]	Numer pamięci wartości doświadczalnych	-
_OVI[8]	Numer narzędzia	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

3.5.4 Frez (CYCLE982)**Funkcja**

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar narzędzia frezarskiego na tokarce.

Mogą zostać dokonane następujące pomiary:

- Długość
- Promień
- Długość i promień

Ten cykl pomiarowy sprawdza, czy przeznaczona do skorygowania różnica względem starej długości narzędzia ew. względem starego promienia narzędzia znajduje się w zdefiniowanym zakresie tolerancji:

- Granice górne: Zakres ufności TSA oraz kontrola różnicy wymiaru DIF,
- Granica dolna: Zakres korekcji zera TZL.

Przy zachowaniu niniejszego zakresu do korekcji narzędzia zostaje przejęta nowa długość narzędzia, w przeciwnym wypadku przy przekroczeniu zostanie wyzwolony alarm. Przy przekroczeniu dolnej granicy nie dojdzie do korekcji.

Korekcja długości narzędzia następuje w sposób właściwy dla tokarki. Przyporządkowanie długości (L1 w X, L2 w Y) do osi geometrycznych następuje przy tym, jak przy narzędziu tokarskim.

Zasada pomiaru




W przypadku pomiaru "Kompletnie" zostaną określone wszystkie wartości mierzone dające się określić (długości L1 i L2 oraz promień). Pomiar sondą pomiarową zostanie dokonany w obu osiach płaszczyzny (w przypadku G18: Z i X), przy czym pomiar rozpocznie się od 1 osi płaszczyzny (przy G18: Z).

Przy pomiarze "Pojedyncze osie" wartości mierzone zostaną zmierzone odpowiednio do wyboru "Tylko długość (L1 lub L2)", "Tylko promień" ew. "Długość (L1 lub L2) oraz promień" tylko w sparametryzowanej osi pomiaru aktywnej płaszczyzny.

Pomiar "Pojedyncze osie" – tylko długość (L1 lub L2)

Zostanie zmierzona długość L1 lub L2 w każdorazowo sparametryzowanej osi pomiaru.

Tabela 3-40 Pomiar "Pojedyncze osie" - tylko długość (L1 lub L2)

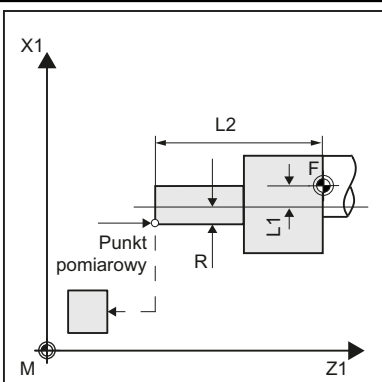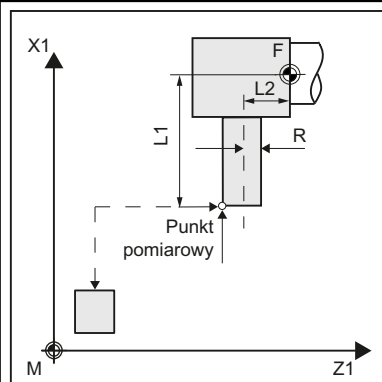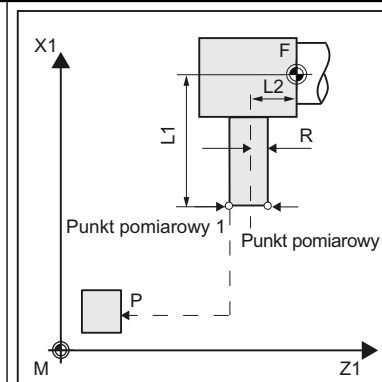Bez przestawienia frezu		Z przestawieniem frezu
 Pomiar długości L2	 Pomiar długości L1	 Pomiar długości L2 Warunek: Promień R musi być znany.

Pomiar "Pojedyncze osie" – tylko promień

Zmierzony zostanie promień w każdorazowo sparametryzowanej osi pomiaru poprzez dwukrotne dotknięcie sondy pomiarowej.

Tabela 3-41 Pomiar "Pojedyncze osie" - tylko promień

Bez przestawienia frezu	Z przestawieniem frezu

Pomiar "Pojedyncze osie" – tylko długość (L1 lub L2) oraz promień

Zostaną zmierzone długość L1 lub L2 oraz promień w każdorazowo sparametryzowanej osi pomiaru poprzez dwukrotne dotknięcie różnych stron sondy pomiarowej.

Tabela 3-42 Pomiar "Pojedyncze osie" - tylko długość (L1 lub L2) oraz promień

Pomiar długości L1 oraz promienia bez przestawienia frezu	Pomiar długości L2 oraz promienia z przestawieniem frezu

Pomiar "Kompletnie" – długości (L1 i L2) oraz promień

Przy kompletnym pomiarze zostaną określone wszystkie korekcje.

- obie długości oraz promień (4 pomiary),
- jeżeli jest zadany promień = 0, wówczas zostaną określone jedynie obie długości (2 pomiary).



Cykl pomiarowy sam generuje bloki dosunięcia do sondy pomiarowej i ruchy postępowe do pomiaru długości 1, długości 2 oraz promienia. Warunkiem jest prawidłowo wybrana pozycja startowa.

Przestawienie frezu

Przy pomiarze z przestawieniem najpierw zostaje pomierzony punkt pomiarowy w wybranej osi i położeniu wrzeciona frezarskiego zgodnie z kątem startowym SPOS. Następnie narzędzie (wrzeciono) zostaje obrócone o kąt 180 stopni i przeprowadzany jest ponowny pomiar.

Wartość średnia jest wartością zmierzoną. Pomiar z przestawieniem dostarcza w każdym punkcie pomiarowym drugiego pomiaru z obrotem wrzeciona o kąt 180 stopni. Wartość podanego kąta korekcji w SCOR zostaje zwiększona o 180 stopni. Dzięki temu możliwy jest wybór określonego 2. ostrza frezarskiego, które nie jest przesunięte dokładnie o 180 stopni względem 1. ostrza. Za pomocą pomiaru z przestawieniem jest możliwy pomiar dwóch ostrzy jednego narzędzia. Wartość średnia tworzy wartość korekcji.

Położenie narzędzia

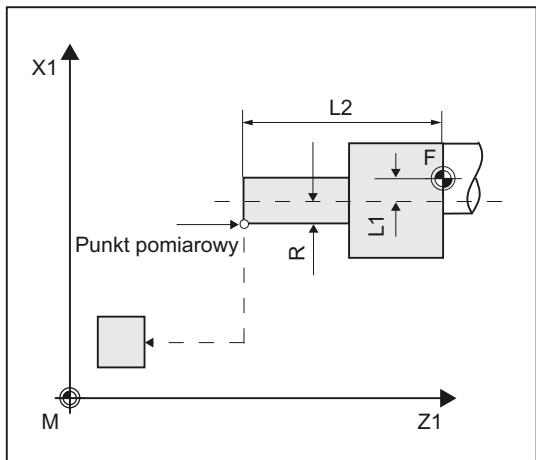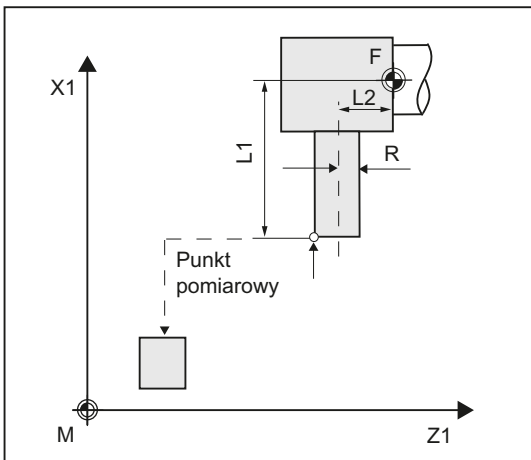Położenie osiowe	Położenie promieniowe
 Promień frezu w 2. osi pomiaru (w przypadku G18: X)	 Promień frezu w 1. osi pomiaru (w przypadku G18: Z)

Pomiar przy obracającym się/zatrzymanym wrzecionie

Pomiar może być wykonany przy obracającym się (M3, M4) lub przy zatrzymanym wrzecionie frezarskim (M5).

W przypadku zatrzymanego wrzeciona frezarskiego wrzeciono jest pozycjonowane przy rozpoczęciu pomiaru na podanym kącie startowym SPOS.

Uwaga

Pomiar przy obracającym się wrzecionie

Jeżeli nie jest możliwy wybór określonego ostrza frezarskiego, wówczas można przeprowadzić pomiar przy obracającym się wrzecionie. W tym miejscu operator musi zaprogramować kierunek obrotu, prędkość obrotową oraz posuw dla cyklu CYCLE982 przy zachowaniu szczególnej staranności, aby wykluczyć uszkodzenie sondy pomiarowej. Należy wybrać odpowiednio niskie wartości prędkości obrotowej oraz posuwu.

W zależności od wyboru można uwzględnić wartości doświadczalne. Nie są tworzone wartości średnie.


Warunki

- Sonda do pomiaru narzędzia musi być skalibrowana, patrz Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982) (Strona 269).
- Przybliżone wymiary narzędzia muszą być wprowadzone do danych korekcyjnych narzędzia:
 - Typ narzędzia: 1xy (narzędzie frezarskie)
 - Promień, długość 1, długość 2
- Narzędzie przeznaczone do zmierzenia wraz ze swymi wartościami korekcji narzędzia musi być aktywne podczas wywołania cyklu.
- W przypadku frezu musi być ustawiona kanałowa dana ustawcza SD 42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2 (obliczenie długości, jak w przypadku narzędzia tokarskiego).
- Wrzeciono narzędziowe musi być zadeklarowane jako wrzeciono wiodące.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Bezkolizyjny najazd na sondę pomiarową musi być możliwy od pozycji początkowej.

Pozycje wyjściowe znajdują się poza niedozwolonym obszarem (patrz ilustracja poniżej).

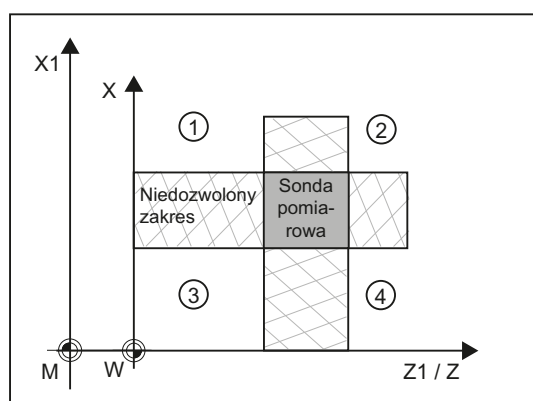

① do ④ Dozwolony zakres

Rysunek 3-27 Pomiar frezu: możliwe pozycje wyjściowe w 2 osi płaszczyzny (w przypadku G18: X)

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Przy pomiarze "Pojedyncze osie" wierzchołek narzędzia stoi oddalony o drogę pomiaru względem ostatniej dotkniętej powierzchni sondy pomiarowej.

W przypadku pomiaru "Kompletnie" po wykonaniu pomiaru narzędzie jest ustawiane w punkcie początkowym sprzed wywołania cyklu.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Frez".
Otworzy się okno "Pomiar: frez".

Parametry

Program w kodach G			Program ShopTurn		
Parametry	Opis	Jednostka	Parametry	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa narzędzia przeznaczonego do pomiaru	-
 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-
			β 	Orientacja narzędzia z osią skrotną  (0 stopni)  (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	Stopnie
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametry	Opis	Jednostka
Rodzaj pomiaru 	- pojedynczymi osiami - kompletny (pomiar długości i promienia)	-
Położenie narzędzia 	- Osiowo ($\leftarrow$) - Promieniowo ($\downarrow$)	-
W przypadku Rodzaju pomiaru "Kompletnie":		
Pomiar	Długości w X, Z oraz promień (odpowiednio do położenia narzędzia)	-
Ostrze 	- Strona czołowa - Tylna strona	-
Dosunięcie 	Dosunąć sondę pomiarową z następującego kierunku (w przypadku płaszczyzny pomiaru G18): - W przypadku Położenie narzędzia "Osiowo" +/- X - W przypadku Położenie narzędzia "Promieniowo" +/- Z	-
W przypadku Rodzaju pomiaru "Pojedyncze osie":		
Pomiar 	W przypadku płaszczyzny pomiaru G18: - Długość X/Z oraz promień (odpowiednio do położenia narzędzia) - tylko długość w Z - tylko długość w X - tylko promień	-
Przestawienie frezu 	- Tak (pomiar z przestawieniem frezu (180°)) - Nie (pomiar bez przestawienia)	-

Parametry	Opis	Jednostka
Pozycjonowanie wrzeciona 	Ustawianie pozycji wrzeciona narzędziowego (tylko w przypadku Przystawienie frezu "Nie") - Nie (dowolna pozycja wrzeciona narzędziowego) - Tak (ustawienie wrzeciona narzędziowego na kąt startowy)	-
SPOS	Kąt do pozycjonowania na płycie skrawającej (tylko w przypadku przestawienia frezu "Tak" lub pozycjonowaniu wrzeciona "Tak" ew. przy rodzaju pomiaru "Kompletnie")	Stopnie
SCOR	Kąt korekcji dla przestawienia (tylko w przypadku Przystawienie frezu "Tak")	Stopnie
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufnosci dla wyniku pomiaru	mm
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".



2. Nacisnąć przycisk programowy "Frez".

Parametr

Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Frez" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-43 Parametry wyników "Frez"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[8]	Wartość rzeczywista długości L1	mm
_OVR[9]	Różnica długości L1	mm
_OVR[10]	Wartość rzeczywista długości L2	mm

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[11]	Różnica długości L2	mm
_OVR[12]	Wartość rzeczywista promienia	mm
_OVR[13]	Różnica promienia	mm
_OVR[27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR[28]	Zakres ufności	mm
_OVR[29]	Dopuszczalna różnica wymiaru	mm
_OVR[30]	Wartość doświadczalna	mm
_OVI[0]	Numer D	-
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[7]	Pamięć wartości doświadczalnych	-
_OVI[8]	Numer narzędzia	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

3.5.5 Wiertło (CYCLE982)

Funkcja


Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar długości narzędzia (L1 lub L2) wiertła. Ten wariant pomiaru sprawdza, czy przeznaczona do skorygowania różnica względem starej długości narzędzia znajduje się w zdefiniowanym zakresie tolerancji:

- Granice górne: Zakres ufności TSA oraz kontrola różnicy wymiaru DIF
- Granica dolna: Zakres korekcji zera TZL


Przy zachowaniu niniejszego zakresu do korekcji narzędzia zostaje przejęta nowa długość narzędzia, w przeciwnym wypadku przy przekroczeniu zostanie wyzwolony alarm. Przy przekroczeniu dolnej granicy nie dojdzie do korekcji.


Zasada pomiaru

Zostanie zmierzona długość (L1 lub L2) wiertła w sparametryzowanej osi pomiaru.

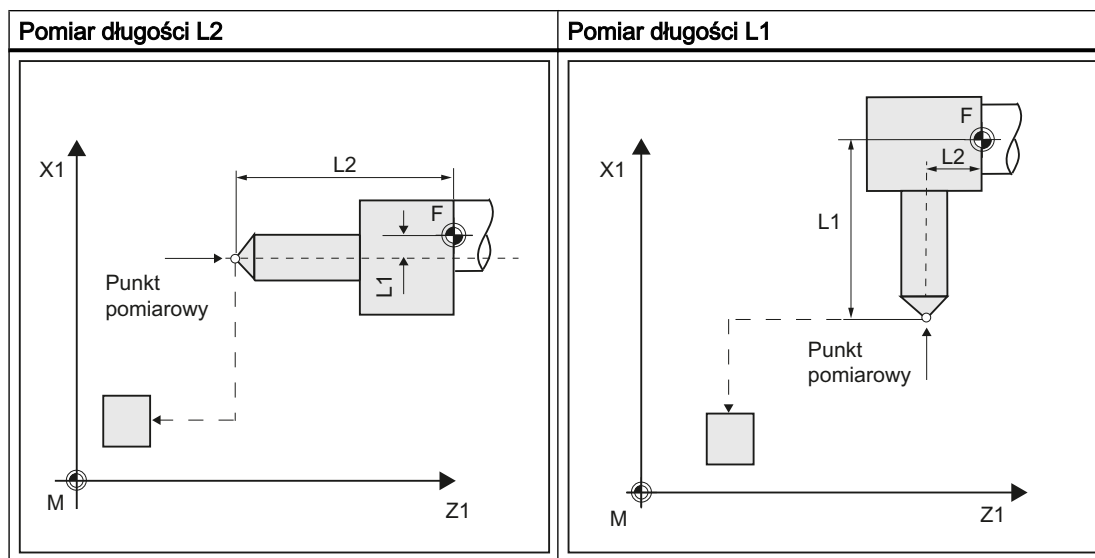

Położenie narzędzia:

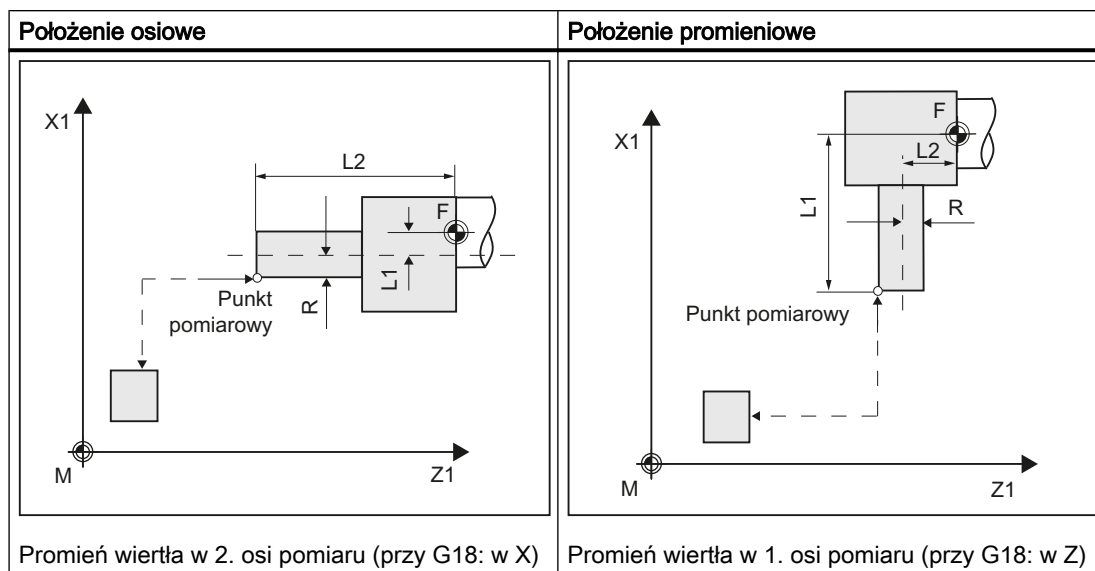

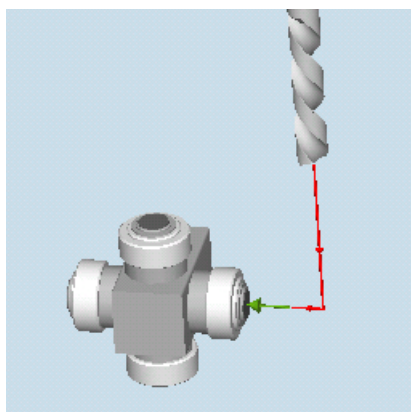

Rysunek 3-28 Pomiar: Wiertło (CYCLE982), przykład Położenie narzędzia: ↓ położenie promieniowe

Uwaga

Jeżeli długość wiertła jest mierzona przez boczny najazd na sondę pomiarową, wówczas należy zapewnić, aby wiertło przeznaczone do pomiaru nie odchyliło sondy pomiarowej w obszarze rowka śrubowego lub w obszarze ostrza wiertła.

Warunkiem jest, że promień wiertła został wprowadzony do korekcji narzędzia, w innym przypadku wyzwolony zostanie alarm.


Warunki

- Sonda do pomiaru narzędzia musi zostać skalibrowana.
- Przybliżone wymiary narzędzia muszą być wprowadzone do danych korekcyjnych narzędzia:
 - Typ narzędzia: 2xy (wiertło)
 - Długość 1, długość 2
- Narzędzie przeznaczone do zmierzenia wraz ze swymi wartościami korekcji musi być aktywne podczas wywołania cyklu.
- Kanałowa dana ustawcza SD 42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE powinna standardowo być wyposażona w wartość 2 (przyporządkowanie długości, jak w przypadku narzędzia tokarskiego). Dla specjalnych zastosowań można stosować wartość 0 (Strona 286).

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Bezkolizyjny najazd na sondę pomiarową musi być możliwy od pozycji początkowej.

Pozycje wyjściowe znajdują się poza niedozwolonym obszarem (patrz ilustracja poniżej).

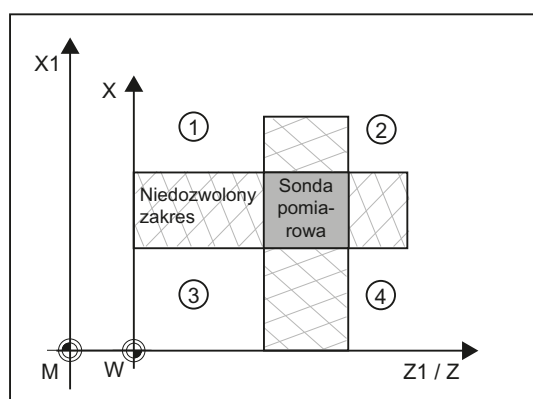

① do ④ Dozwolony zakres

Rysunek 3-29 Pomiar wiertła: możliwe pozycje wyjściowe w 2. osi płaszczyzny (przy G18: w X)

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Wierzchołek narzędzia stoi oddalony o drogę pomiaru naprzeciw powierzchni pomiarowej.

Pomiar wiertła - specjalne zastosowania

Sonda do pomiaru narzędzia została skalibrowana przy aktywnej **G18**, jak zazwyczaj w przypadku zastosowania narzędzi tokarskich.

Funkcja

Jeżeli na tokarkach stosuje się **wiertła** z korekcją długości, jak przy frezarkach (dana kanałowa SD 42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE=0), wówczas możliwy jest również pomiar wiertła w takim zastosowaniu.

Przy tym **długość L1** jest przeliczana zawsze w 3 osi (oś korekcji narzędzia) aktualnej płaszczyzny G17 do G19. Przez to jest również charakteryzowane położenie narzędzia.

G17: L1 w osi Z (odpowiada położeniu osiowemu)


G18: L1 w osi Y (brak zastosowania w tokarkach)

G19: L1 w osi X (odpowiada położeniu promieniowemu)


Warunki

Długość L1 zostanie określona, gdy spełnione będą następujące warunki:

- Aktywne narzędzie jest typu 2xy (wiertło)
- Dana kanałowa SD 42950: \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE=0
- G17 lub G19 jest aktywna oraz

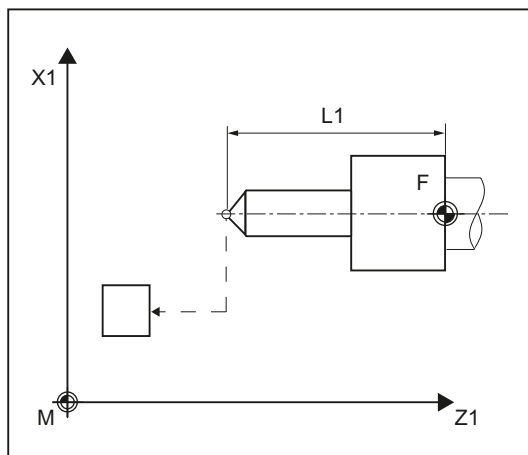

Pomiar długości wiertła L1 przy G17

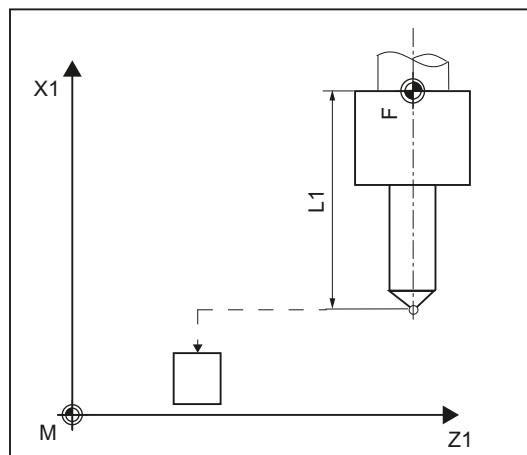

Pomiar długości wiertła L1 przy G19

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopTurn jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".

2. Nacisnąć przycisk programowy "Wiertło".
Otworzy się okno "Pomiar: wiertło".

Parametr

Program w kodach G			Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa narzędzia przeznaczonego do pomiaru	-
	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
Położenie narzędzia	- Osiowo (←) - Promieniowo (↓)	-		Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-
			β	Orientacja narzędzia z osią skrętną ← (0 stopni) ↓ (90 stopni) - Wprowadzenie wartości	stopni
			Z	Punkt początkowy pomiaru w Z	mm
			X	Punkt początkowy pomiaru w X	mm
			Y	Punkt początkowy pomiaru w Y	mm

Parametr	Opis	Jednostka
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm
TZL	Zakres tolerancji dla korekcji zera	mm
TDIF	Zakres tolerancji dla kontroli różnicy wymiarów	mm

Wariant pomiaru przy frezowaniu na tokarce

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopMill i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Wiertło".

Parametr

Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
L	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Wiertło" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-44 Parametry wyników "Wiertło"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR[8]	Wartość rzeczywista długości L1	mm
_OVR[9]	Różnica długości L1	mm
_OVR[10]	Wartość rzeczywista długości L2	mm
_OVR[11]	Różnica długości L2	mm
_OVR[27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR[28]	Zakres ufności	mm
_OVR[29]	Dopuszczalna różnica wymiaru	mm
_OVR[30]	Wartość doświadczalna	mm
_OVI[0]	Numer D	-

Parametr	Opis	Jednostka
_OVI[2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI[3]	Wariant pomiaru	-
_OVI[5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI[7]	Pamięć wartości doświadczalnych	-
_OVI[8]	Numer narzędzia	-
_OVI[9]	Numer alarmu	-

3.5.6 Pomiar narzędzia z orientowalnym nośnikiem narzędzi

Przegląd

Funkcjonalność ta odnosi się do określonej konfiguracji tokarek (tokarko-frezarka). Tokarki poza osiami liniowymi (Z i X) i wrzecionem głównym muszą posiadać oś skrętną wokół Y z przynależnym wrzecionem narzędziowym. Przy pomocy osi skrętnej można zorientować narzędzie w płaszczyźnie X/Z.

Warunki

- Powierzchnie boczne sondy do pomiaru narzędzi należy zorientować równolegle do poszczególnych osi (układ współrzędnych maszyny albo przedmiotu obrabianego w 1 i 2 osi płaszczyzny). Sonda musi być skalibrowana w osi pomiaru i w kierunku w którym ma nastąpić pomiar.
- Narzędzie przeznaczone do zmierzenia wraz ze swymi wartościami korekcji musi być aktywne podczas wywołania cyklu.
- Przy pomiarze narzędzi tokarskich położenie ostrza narzędzia musi zostać wpisane do korekcji narzędzia odpowiednio do **podstawowego położenia nośnika narzędzi**.
- Przy pomiarze wiertel i narzędzi frezarskich dana ustawcza musi być ustawiona na SD 42950: TOOL_LENGTH_TYPE = 2, tzn. przyporządkowanie długości do osi następuje, jak w przypadku narzędzi tokarskich.
- Aktywną płaszczyznę musi być G18.

Funkcja

W celu uwzględnienia orientowanego nośnika narzędzi w cyklu pomiarowym CYCLE982 musi być ustawiona następująca dana maszynowa:

MD 51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 16 = 1

Korekcja komponentów narzędzi następuje odpowiednio do orientacji nośnika narzędzi w ustawieniu podstawowy.

Przy pomiarze narzędzi tokarskich, w szczególności zdzieraka, wykańczaka i noża okrągłego oś skrętna wokół Y może przyjmować dowolne położenia. W przypadku narzędzi frezarskich i wiertarskich dozwolone są wielokrotności 90°. W przypadku wrzeciona narzędziowego możliwe są pozycjonowania będące wielokrotnością 180°.

Jest to nadzorowane wewnętrznie w cyklu.

Gdy narzędzia tokarskie są mierzone przy zastosowaniu dowolnych położów osi skrętnej Y (nie będące wielokrotnością 90°), należy wówczas uwzględnić, by narzędzie tokarskie było mierzone w obydwu osiach X/Z, o ile jest to możliwe, z tym samym położeniem narzędzia.

Przebieg

Przed wywołaniem cyklu CYCLE982 należy w taki sposób zorientować narzędzie w jaki ma być ono mierzone.

Zorientowanie narzędzia należy przeprowadzić za pomocą cyklu CYCLE800, patrz Podręcznik obsługi *Toczenie*, rozdział "Skręt płaszczyzny / zorientowanie narzędzia (CYCLE800)".

Należy pamiętać, że cykl pomiarowy zakłada, iż narzędzie zostało już zorientowane.

Z przyjętej pozycji cykl pomiarowy musi mieć możliwość wykonania ruchu w X, Z do sondy pomiarowej.

Dalszy przebieg pomiaru jest analogiczny do wariantów pomiaru w położeniu podstawowym nośnika narzędzi.

Uwaga

Pomiar narzędzi frezarskich

Następujący wariant pomiaru nie jest obsługiwany przy zastosowaniu orientowanego nośnika narzędzi:

Rodzaj pomiaru: "kompletny" i ostrze: pomiar "tylnej strony".

Przy zastosowaniu tego wariantu pomiaru generowany jest alarm 61037: "Nieprawidłowy wariant pomiaru".

3.6 Pomiar narzędzia (frezowanie)

3.6.1 Informacje ogólne

Cykle pomiarowe opisane w niniejszym punkcie są przewidziane do zastosowania na frezarkach i centrach obróbkowych.

Uwaga

Wrzeciono

Polecenia dla wrzeciona odnoszą się w cyklach pomiarowych zawsze do aktywnego wrzeciona wiodącego sterowania.

Przy zastosowaniu cykli pomiarowych na maszynach o wielu wrzecionach należy przed wywołaniem cyklu zdefiniować dane wrzeciono, jako wrzeciono wiodące.


Literatura/PG/ "Instrukcja programowania Podstawy"

Definicja płaszczyzny

W przypadku frezarek i centrów obróbkowych standardowym ustawieniem aktualnej płaszczyzny obróbki jest G17.

Pomiar/kalibrowanie w odniesieniu do maszyny/przedmiotu obrabianego:

- Pomiar/kalibrowanie w odniesieniu do maszyny:
Pomiar następuje w bazowym układzie współrzędnych (układ współrzędnych maszyny przy wyłączonej transformacji kinematycznej).
Pozycje przełączenia sondy do pomiaru narzędzi odnoszą się do punktu zerowego maszyny. Stosuje się następujące ogólne dane ustawcze:

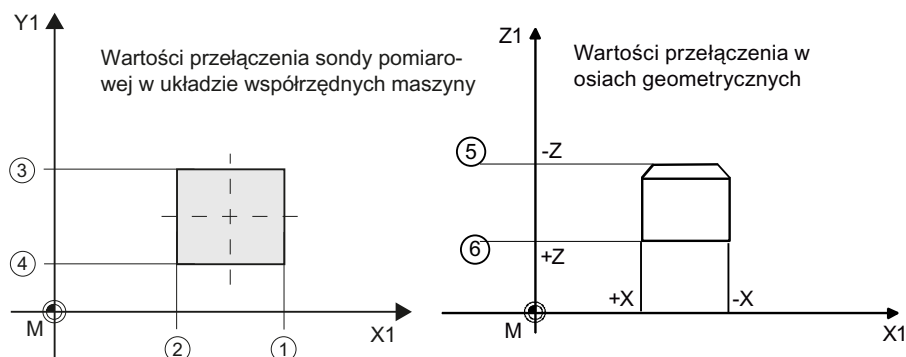

① SD54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1

② SD54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1

③ SD54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2


④ SD54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2

⑤ SD54629 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3

⑥ SD54630 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3

Rysunek 3-30 Sonda do pomiaru narzędzi w odniesieniu do maszyny (G17)

- Pomiar/kalibrowanie w odniesieniu do przedmiotu obrabianego:
Pozycje przełączenia sondy do pomiaru narzędzi odnoszą się do punktu zerowego przedmiotu obrabianego.
Stosuje się następujące ogólne dane ustawcze:

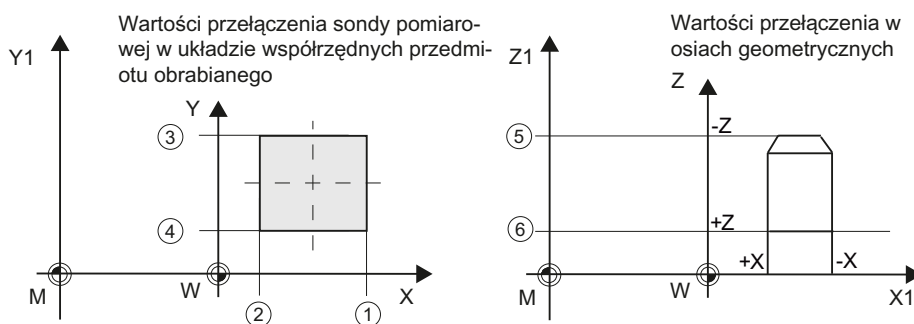

① SD54640 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX1

② SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1

③ SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2

④ SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2

⑤ SD54644 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX3

⑥ SD54645 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX3

Rysunek 3-31 Sonda do pomiaru narzędzi w odniesieniu do przedmiotu obrabianego (G17)

Uwaga

Pomiar odniesiony do przedmiotu obrabianego lub do maszyny wymaga zastosowania odpowiednio skalibrowanej sondy do pomiaru narzędzi, patrz rozdział Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971) (Strona 296).

Strategia korekcji

Cykl do pomiaru narzędzi ma szeroki zakres zastosowania:

- Pomiar narzędzia po raz pierwszy (ogólna dana ustawcza SD54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[Bit9]):
Wartości korekcyjne narzędzia w geometrii i zużyciu są zastępowane.
Korekcja następuje w składowej geometrycznej długości wzgl. promienia.
Składowa zużycia jest kasowana.
- Pomiar sprawdzający narzędzia (ogólna dana ustawcza SD 54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[Bit9]):
Stwierdzona różnica jest przeliczana w składowej zużycia (długość wzgl. promień) narzędzia.

W zależności od wyboru można uwzględnić wartości doświadczalne. Nie są tworzone wartości średnie.

3.6.2 Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971)

Funkcja

W tym wariantie pomiaru można kalibrować sondę do pomiaru narzędzia w odniesieniu do maszyny lub w odniesieniu do przedmiotu obrabianego.

Obliczenia są przeprowadzane bez wartości doświadczalnej i wartości średniej.


Zasada pomiaru

Za pomocą narzędzia do kalibracji określone są aktualne wymiary odstępu pomiędzy punktem zerowym maszyny (kalibracja w odniesieniu do maszyny) lub punktem zerowym przedmiotu obrabianego (kalibracja w odniesieniu do obrabianego przedmiotu), a punktem przełączania sondy pomiarowej do pomiaru narzędzia. Pozycjonowanie narzędzia do kalibracji względem sondy pomiarowej następuje poprzez cykl.

Uwaga

W przypadku zastosowania krążka, jako typu sondy pomiarowej i wariantu kalibracji „pojedynczymi osiami” lub „kompletnie - z ograniczonym kierunkiem dosunięcia w płaszczyźnie”, położenia sondy pomiarowej w płaszczyźnie należy precyzyjnie określić w danych ustawczych, aby zapewnić dokładny pomiar.


Dalsze informacje znajdują się w podręczniku uruchomienia SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl, rozdział "Pomiar przedmiotu obrabianego podczas frezowania".

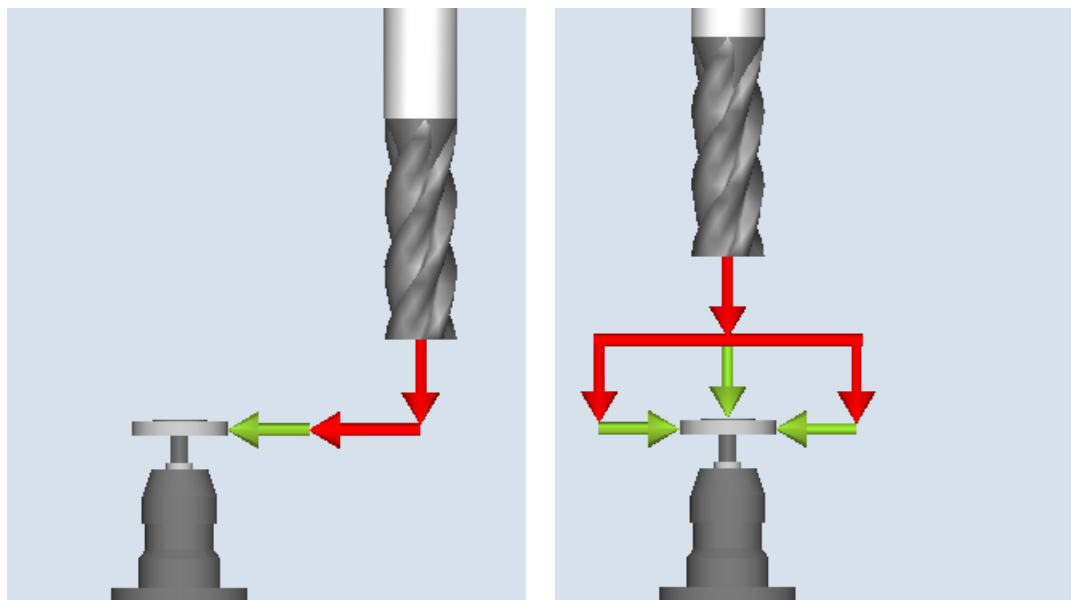

Kalibracja: Sonda pomiarowa (CYCLE971), pojedynczymi osiami Kalibracja: Sonda pomiarowa (CYCLE971), kompletnie

Kalibracja pojedynczymi osiami

Podczas kalibracji „pojedynczymi osiami” sonda pomiarowa jest kalibrowana w sparametryzowanej osi pomiaru i kierunku pomiaru. Punkt dotknięcia w osi przesunięcia może zostać wyśrodkowany. Najpierw określa się rzeczywisty środek sondy do pomiaru narzędzia w osi przesunięcia, zanim nastąpi kalibracja w osi pomiaru.

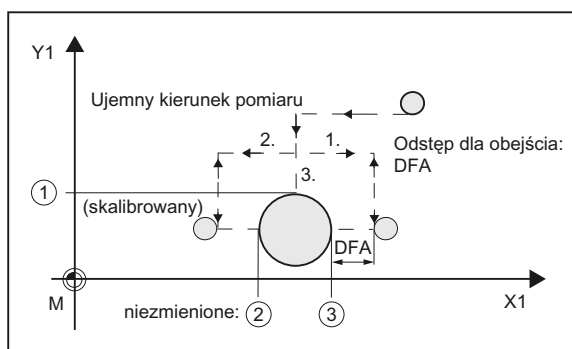

- ① Ogólna SD 54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
- ② Ogólna SD 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ③ Ogólna SD 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1


Rysunek 3-32 Kalibracja sondy pomiarowej (CYCLE971) z osią przesunięcia, przykład G17:
Określenie środka w X, kalibracja w Y

Kalibracja kompletna

W przypadku kalibracji „kompletnie” sonda do pomiaru narzędzia jest kalibrowana automatycznie. Cykl pomiarowy wykorzystuje narzędzie do kalibracji do wyznaczenia punktów przełączenia sondy do pomiaru narzędzi we wszystkich osiach lub kierunkach osi, w których możliwy jest dojazd do sondy pomiarowej


Patrz podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar przedmiotu obrabianego podczas frezowania". Ogólne dane ustawcze SD 54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL lub SD 54647 \$SNS_MEA_TPW_AX_DIR_AUTO_CAL.

Dosunięcie w osi narzędzia (w przypadku G17: Z) w kierunku ujemnym musi być zawsze możliwe. W przeciwnym razie kalibracja „kompletnie” nie jest możliwa. Kalibracja rozpoczyna się w 3. osi, a następnie w osiach płaszczyzny. Na poniższych rysunkach przedstawiono kalibrację „kompletnie” (przykład: G17).

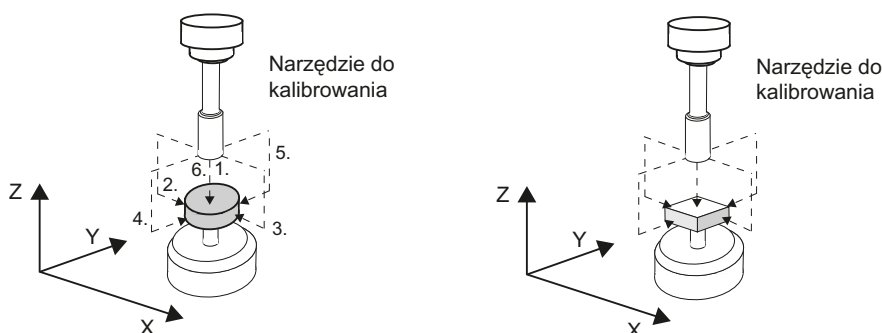

Rysunek 3-33 Typ sondy do pomiaru narzędzi - krążek i kostka

Dokładny środek sondy pomiarowej jest określany przed pierwszą kalibracją w płaszczyźnie, np. kierunku dodatni 1. osi na innej osi (2. osi), o ile w tej osi jest możliwy dojazd do sondy pomiarowej. W tym celu są wykonywane dodatkowe ruchy postępowe w płaszczyźnie.

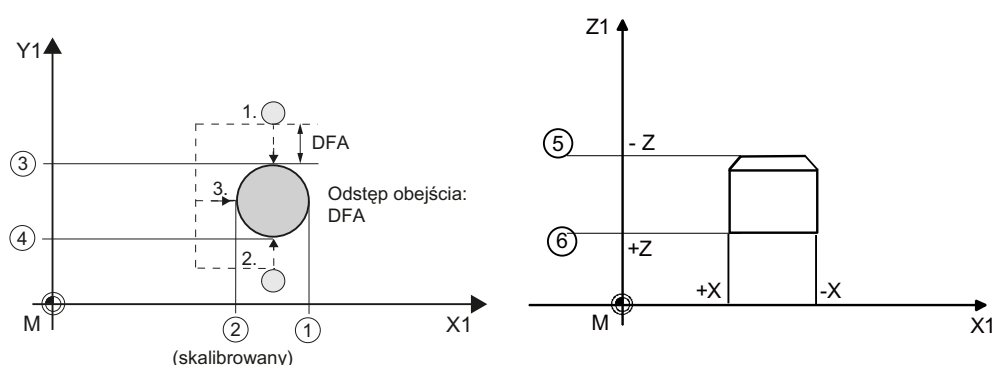

- ① Ogólna SD 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1
- ② Ogólna SD 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ③ Ogólna SD 54627 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2
- ④ Ogólna SD 54628 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2
- ⑤ Ogólne dane ustawcze 54629 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3
- ⑥ Ogólne dane ustawcze 54630 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3


Rysunek 3-34 Określenie środka sondy pomiarowej w 2. osi płaszczyzny, kalibracja +X

Warunki

- Dokładna długość i promień narzędzia do kalibracji muszą być zapisane w zestawie danych korekcji narzędzia. Ta korekcja narzędzia musi być aktywna przy wywołaniu cyklu pomiarowego.
- Typ narzędzia:
 - Narzędzie do kalibracji (typ 725)
 - Narzędzie frezarskie (typ 1xy)
- Przed wywołaniem cyklu należy ustalić płaszczyznę obróbki G17, G18 lub G19.
- Przed rozpoczęciem kalibracji należy wprowadzić do ogólnych danych ustawczych przybliżone współrzędne sondy do pomiaru narzędzi (patrz podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9)* / *SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar narzędzi podczas frezowania").
Wartości te są wykorzystywane do automatycznego najazdu narzędzia do kalibracji na sondę pomiarową i mogą różnić się o wartość nie większą niż wartość parametru TSA od wartości rzeczywistej.
- Sonda pomiarowa musi zostać osiągnięta w obrębie całej drogi $2 \cdot DFA$.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

W przypadku kalibracji „pojedynczymi osiami” cykl oblicza z pozycji startowej drogę dosunięcia do sondy pomiarowej oraz tworzy odpowiednie bloki ruchów postępowych. Należy zapewnić możliwość bezkolizyjnego dosunięcia.

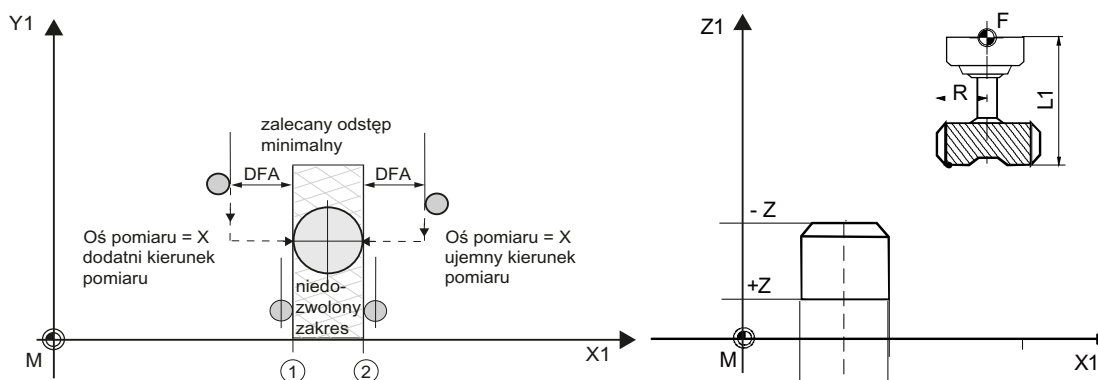

- ① Ogólne dane ustawcze 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ② Ogólne dane ustawcze 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1

Rysunek 3-35 Pozycje startowe do kalibracji w płaszczyźnie, przykład: G17

Uwaga

Kalibracja w 3. osi płaszczyzny pomiaru

Jeżeli średnica narzędzia jest większa, wówczas narzędzie do kalibracji jest przesunięte o promień narzędzia w stosunku do środka sondy pomiarowej. Wartość przemieszczenia działa pomniejszająco.

Podczas kalibracji „kompletnie” pozycja powinna zostać wybrana przed wywołaniem cyklu, aby był możliwy bezkolizyjny, współosiowy dosuw o drogę pomiaru DFA powyżej środka sondy pomiarowej. Kolejność osi dla ruchu dosuwu jest następująca: najpierw oś narzędzia (3. oś), a następnie osie płaszczyzny.

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Podczas kalibracji „pojedynczymi osiami” narzędzie do kalibracji znajduje się w odległości drogi pomiaru DFA względem powierzchni pomiarowej.

Podczas kalibracji „kompletnie” narzędzie do kalibracji znajduje się w odległości drogi pomiaru DFA powyżej środka sondy pomiarowej.

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia".
2. Nacisnąć przycisk programowy "Kompensacja sondy pomiarowej". Otworzy się okno "Kompensacja: sonda pomiarowa".

Parametry

Program w kodach G			Program ShopMill		
Parametry	Opis	Jednostka	Parametry	Opis	Jednostka
PL	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa narzędzia do kalibrowania	-
	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	D	Numer ostrza (1 - 9)	-
F	Posuw kompensacji i pomiarowy	Droga/min		Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-
			F	Posuw kompensacji i pomiarowy	mm/min

Parametry	Opis			Jednostka
Rodzaj pomiaru 	- Kompensacja pojedynczych osi (kalibrowanie) - Kompensacja kompletna (kalibrowanie)			-
Tylko przy Rodzaj pomiaru "pojedyncze osie" (w przypadku G17):				
Oś pomiaru 	X	Y	Z	-
Wyśrodkowanie punktu dotknięcia 	- Nie - w Y	- Nie - w X	Patrz przesunięcie narzędzia	-
Przesunięcie narzędzia 	Kierunek osi przesunięcia narzędzia dla dużych narzędzi - Nie - Kompensacja w 3 osi: osi: kompensowanie odbywa się współśrodkowo ponad sondą pomiarową. - Kompensacja w płaszczyźnie: dokładny środek sondy pomiarowej nie jest określany w osi innej niż oś pomiaru - w X - Kompensacja w płaszczyźnie: przed kalibrowaniem w osi Y jest określany dokładny środek sondy pomiarowej w osi X. - Kompensacja w 3 osi: patrz przesunięcie - w Y - Kompensacja w płaszczyźnie: przed kalibrowaniem w osi X jest określany dokładny środek sondy pomiarowej w osi Y. - Kompensacja w 3 osi: patrz przesunięcie			-

3.6 Pomiar narzędzia (frezowanie)

Parametry	Opis	Jednostka
Przestawienie wrzeciona	Kompensacja bicia przez przestawienie wrzeciona ¹⁾ - Tak - Nie	-
V	Przemieszczenie boczne (tylko w przypadku osi pomiaru "Z", w przypadku G17) Przemieszczenie oddziałuje podczas kalibrowania 3. osi pomiaru, gdy średnica narzędzia do kalibrowania jest większa, niż górna średnica sondy pomiarowej. Przy tym narzędzie jest przemieszczane o promień narzędzia ze środka sondy pomiarowej, po odliczeniu wartości przemieszczenia. Należy podać oś przemieszczenia.	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufności dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Funkcja "Przestawienie wrzeciona" jest wyświetlana, gdy w ogólnej danej ustawczej 54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL jest ustawiony bit 11.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".
2. Nacisnąć przycisk programowy „Kalibracja sondy pomiarowej”.

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
D	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Kompensacja sondy pomiarowej" udostępnia następujące parametry wyników:

Tabela 3-45 Parametry wyników "Kompensacja sondy pomiarowej"

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [8]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi geometrycznej	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi geometrycznej	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi geometrycznej	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi geometrycznej	mm
_OVR [16]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi geometrycznej	mm
_OVR [18]	Wartość rzeczywista punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi geometrycznej	mm
_OVR [9]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 1 osi geometrycznej	mm
_OVR [11]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 1 osi geometrycznej	mm
_OVR [13]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 2 osi geometrycznej	mm
_OVR [15]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 2 osi geometrycznej	mm
_OVR [17]	Różnica punktu przełączenia w kierunku ujemnym 3 osi geometrycznej	mm
_OVR [19]	Różnica punktu przełączenia w kierunku dodatnim 3 osi geometrycznej	mm
_OVR [27]	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28]	Zakres ufności	mm
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

3.6.3 Frez lub wiertło (CYCLE971)

Funkcja

Za pomocą tego wariantu pomiaru jest możliwy pomiar długości narzędzia lub promienia narzędzia dla narzędzi frezarskich lub wiertarskich. Opcjonalnie można w przypadku narzędzi frezarskich zmierzyć długość albo promień ostrza (np. w celu kontroli, czy poszczególne ostrza narzędzia frezarskiego nie są wyłamane), patrz punkt „Kontrola pojedynczych zębów”.

3.6 Pomiar narzędzia (frezowanie)

Przeprowadzana jest kontrola, czy przeznaczona do skorygowania różnica względem wprowadzonej długości narzędzia lub względem wprowadzonego promienia narzędzia w zarządzaniu narzędziami znajduje się w zdefiniowanym zakresie tolerancji:

- Granica górna: Zakres ufności TSA oraz kontrola różnicy wymiaru DIF
- Granica dolna: Zakres korekcji zera TZL

W przypadku zachowania niniejszego zakresu do zarządzania narzędziem zostaje wprowadzona zmierzona długość narzędzia ew. promień narzędzia, w przeciwnym wypadku zostaje wyzwolony alarm. Przy przekroczeniu dolnej granicy nie dojdzie do korekcji.


W zależności od wyboru pomiar jest możliwy przy:

- zatrzymanym wrzecionie (patrz punkt "Pomiar narzędzia przy zatrzymanym wrzecionie (Strona 308)")
- obracającym się wrzecionie (patrz punkt "Pomiar narzędzia przy obracającym się wrzecionie (Strona 308)")


Uwaga

Funkcja „Kontrola pojedynczych zębów” jest możliwa tylko z funkcją "Pomiar narzędzia przy obracającym się wrzecionie"!

Zasada pomiaru

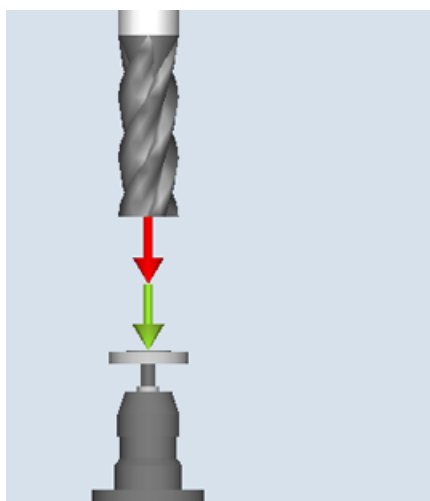


Pomiar: Frez (CYCLE971),
przykład długość

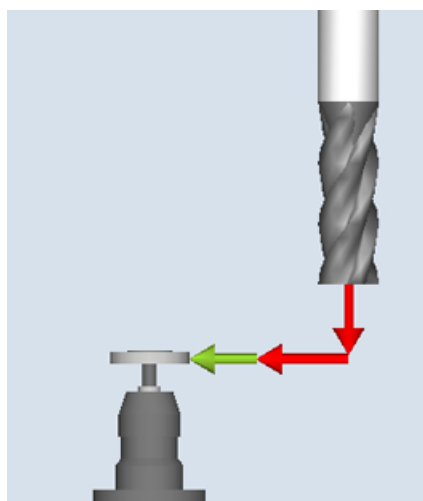

Pomiar: Frez (CYCLE971),
przykład promień

Przed wywołaniem cyklu pomiarowego frez lub wiertło musi być zawsze zorientowane prostopadłe do sondy pomiarowej. Tzn. oś narzędzia jest położona równolegle do linii środkowej sondy pomiarowej.

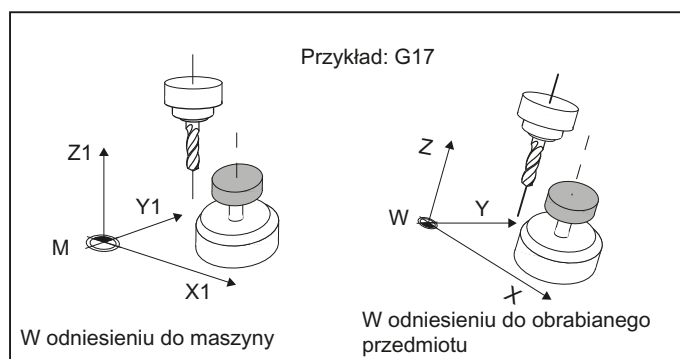

Rysunek 3-36 Równoległe zorientowanie osi narzędzia, osi sondy pomiarowej oraz osi układu współrzędnych.

Pomiar długości

Sonda pomiarowa dotyka w kierunku narzędzia podczas pomiaru długości narzędzia.

Pomiar może nastąpić z lub bez przesunięcia narzędzia. Przesunięcie narzędzia oznacza przesunięcie narzędzia w bok ze środka sondy pomiarowej w kierunku osi przesunięcia o promień narzędzia, a jest ono skorygowane o korektę przesunięcia.


Przy pomiarze długości z przesunięciem narzędzia są dwie możliwości:

1. Przesunięcie narzędzia „auto”:

Przesunięcie w wybranej osi przesunięcia następuje tylko wtedy, gdy średnica narzędzia jest większa niż średnica sondy do pomiaru narzędzi w przypadku pomiaru długości (\$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE lub \$SNS_MEA_TPW_EDGE_DISK_SIZE). Kierunek przesunięcia w wybranej osi przesunięcia wynika z pozycji początkowej narzędzia przed pomiarem. Jeżeli pozycja początkowa w osi przesunięcia jest większa do środka sondy pomiarowej, przesunięcie następuje w kierunku „+” osi przesunięcia, w przeciwnym razie w kierunku „-”. Wartość przesunięcia narzędzia wynika z promienia narzędzia minus korekcja przesunięcia.

2. Przesunięcie narzędzia „tak”:

Przemieszczenie następuje niezależnie od wielkości średnicy narzędzia do średnicy sondy pomiarowej w wybranej osi przemieszczenia i przez zachowanie się przy dosunięciu jest identyczne jak przemieszczenie narzędzia „auto”.

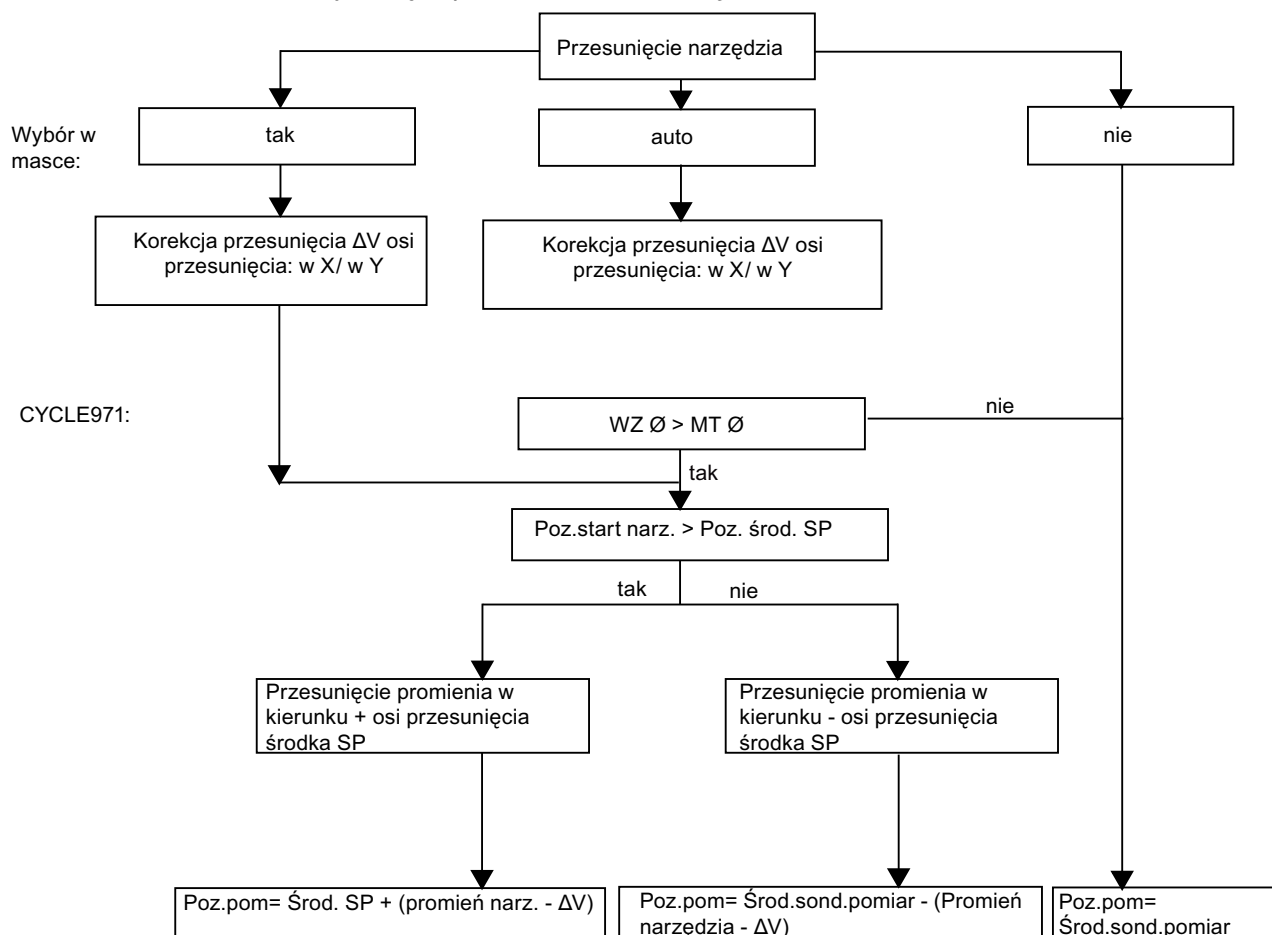

Narz.: Narzędzie

Son.pomiar.: Sonda pomiarowa

Poz.pomiar.: Pozycja pomiaru


Środek SP: Środek sondy pomiarowej

Poz. środ. SP: Środek sondy pomiarowej pozycja osi przemieszczenia

Poz.start.narz.: Pozycja startowa narzędzia w osi przemieszczenia

Promień narz.: Promień narzędzia


Rysunek 3-37 Podczas pomiaru długości narzędzia lub kalibrowania w 3 osi za pomocą CYCLE971 w płaszczyźnie G17 jest uwzględniane przesunięcie narzędzia (o promień) i korekcja przesunięcia narzędzia (w bok).

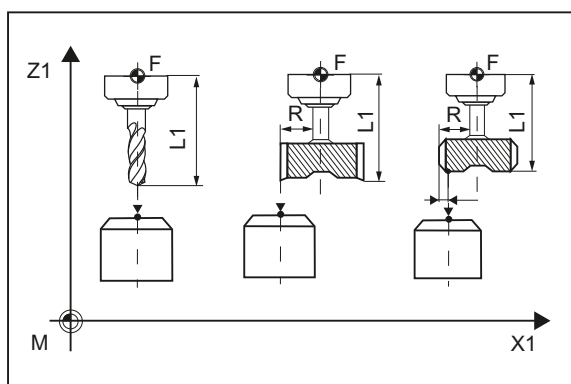

Rysunek 3-38 Pomiar długości z i bez przemieszczenia

Pomiar promienia

Promień narzędzia jest mierzony poprzez boczne dotykanie do sondy pomiarowej w sparametryzowanej osi pomiaru oraz kierunku pomiaru (patrz ilustracja poniżej).

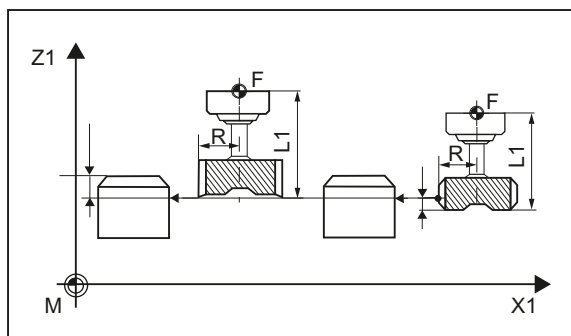

Rysunek 3-39 Pomiar promienia z i bez przemieszczenia

Warunki


Uwaga

Przed pomiarem narzędzia należy skalibrować sondę do pomiaru narzędzia (patrz Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971) (Strona 296)).

- Dane geometrii narzędzia (przybliżone wartości) należy wprowadzić do zestawu danych korekcji narzędzia.
- Narzędzie musi być aktywne.
- Należy zaprogramować płaszczyznę obróbki, w której była kompensowana (kalibrowana) sonda pomiarowa.
- Narzędzie należy wstępnie spozycjonować w taki sposób, aby było możliwe bezkolizyjne dosunięcie sondy pomiarowej w cyklu pomiarowym.

Pozycja wyjściowa przed pomiarem

Przed wywołaniem cyklu musi zostać przyjęta pozycja początkowa, z której jest możliwe bezkolizyjne dosunięcie sondy pomiarowej. Cykl oblicza sobie dalszą drogę dosunięcia oraz tworzy odpowiednie bloki ruchów.

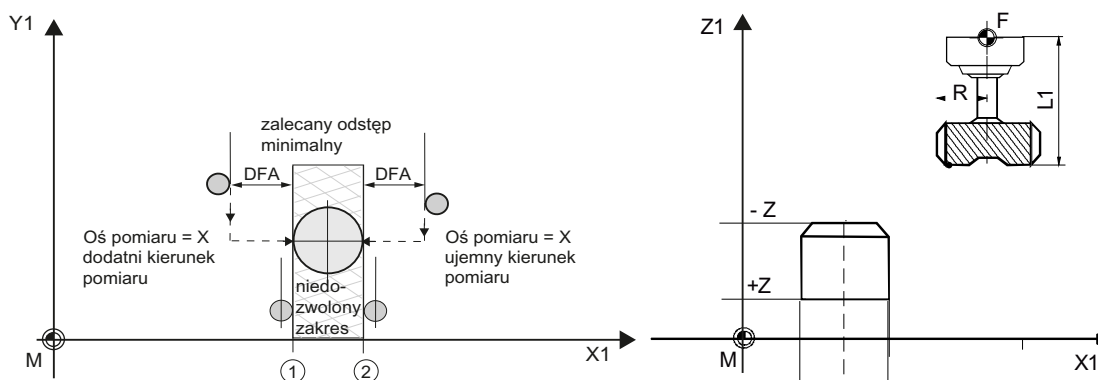

- ① Ogólne dane ustawcze 54626 \$SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1
- ② Ogólne dane ustawcze 54625 \$SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1

Rysunek 3-40 Pomiar narzędzia (CYCLE971), pozycje początkowe dla pomiaru w płaszczyźnie

Pozycja po zakończeniu cyklu pomiarowego

Narzędzie stoi oddalone o drogę pomiaru względem powierzchni pomiarowej.

3.6.3.1 Pomiar przy zatrzymanym wrzecionie

Pomiar narzędzia przy zatrzymanym wrzecionie

W przypadku pomiaru narzędzi frezarskich należy przed wywołaniem cyklu pomiarowego tak obrócić narzędzie z wrzecionem, aby możliwy był pomiar wybranego ostrza (długość i promień).

3.6.3.2 Pomiar przy obracającym się wrzecionie

Pomiar narzędzia przy obracającym się wrzecionie

Pomiar promienia narzędzi frezarskich następuje typowo przy obracającym się wrzecionie, tzn. największe ostrze określa wynik pomiaru.

Również sensowny może być pomiar długości narzędzi frezarskich przy obracającym się wrzecionie.

Należy przestrzegać następujących zasad:

- Czy sonda do pomiaru narzędzia jest dopuszczona do pomiaru długości i / lub promienia przy obracającym się wrzecionie? (dane producenta)
- Dopuszczalna prędkość obwodowa dla narzędzia przeznaczonego do pomiaru

- Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa
- Maksymalny dopuszczalny posuw przy dotknięciu
- Posuw minimalny przy dotknięciu
- Wybór kierunku obrotu w zależności od geometrii ostrza w celu uniknięcia twardych uderzeń podczas dotykania do sondy pomiarowej.
- Wymagana dokładność pomiaru

W przypadku pomiaru przy obracającym się narzędziu należy uwzględnić stosunek posuwu pomiarowego i prędkości obrotowej. Przy tym rozpatruje się ostrze. W przypadku narzędzi wieloostrowych za wynik pomiaru jest odpowiedzialne odpowiednio najdłuższe ostrze.

Należy uwzględnić następujące zależności:

$$n = S / (2\pi \cdot r \cdot 0.001)$$

$$F = n \cdot \Delta$$

Gdzie:

		System podstawowy	
		<i>metryczny</i>	<i>calowy</i>
n	Prędkość obrotowa	obr/min	obr/min
S	Maks. dopuszczalna prędkość obwodowa	m/min	stopa/min
r	Promień narzędzia	mm	cal
F	Posuw pomiarowy	mm/min	cali/min
Δ	Dokładność pomiaru	mm	cal

Cechy szczególne przy pomiarze przy obracającym się wrzecionie

- Standardowo wewnętrznie w cyklu odbywa się obliczenie posuwu oraz prędkości obrotowej z uwzględnieniem wartości granicznych określonych w ogólnych danych ustawczych SD 54670 - SD 54677 dla prędkości obwodowej, prędkości obrotowej, posuwu minimalnego, maksymalnego posuwu oraz dokładności pomiaru, jak również z uwzględnieniem kierunku obrotów wrzeciona przewidzianym przy pomiarze (patrz Podręcznik uruchomienia *SINUMERIK Operate (IM9) / SINUMERIK 840D sl*, rozdział "Pomiar narzędzia przy frezowaniu - Nadzór przy pomiarze z obracającym się wrzecionem")
Pomiar odbywa się poprzez dwukrotne dotknięcie, przy czym przy 1 dotknięciu działa wyższy posuw. Maksymalnie możliwy jest jeden pomiar z trzykrotnym dotknięciem. Prędkość obrotowa jest dodatkowo redukowana przy ostatnim dotknięciu przy wielokrotnym dotykaniu.
Poprzez ustawienie ogólnej danej nastawczej SD 54740
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK[Bit19] można zablokować niniejszą redukcję prędkości obrotowej.
- Użytkownik może ukryć wewnętrzne obliczenia cyklu przez ogólną SD 54762
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL[Bit5] i zadać wartości dla posuwu i prędkości obrotowej poprzez ekran wprowadzania cyklu.
Do zadawania wartości przy ustawionym Bit5 w ogólnej SD 54762
\$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL służą pola wprowadzania w masce F1 (posuw 1) oraz S1 (prędkość obrotowa 1), F2 (posuw 2) oraz S2 (prędkość obrotowa 2) ew. F3 (posuw 3) oraz S3 (prędkość obrotowa 3). Przy pierwszym dotknięciu obowiązują wartości F1 i S1, przy drugim dotknięciu wartości F2 i S2. Jeżeli S2=0, wówczas przeprowadzone zostanie jedno dotknięcie. Jeżeli S3>0 i S2>0, wówczas nastąpi trzykrotne dotknięcie, przy czym przy 3 dotknięciu obowiązują wartości z F3 i S3.
Nie działa nadzorowanie ogólnych danych ustawczych SD 54670 - SD 54677!
- Jeżeli wrzeciono stoi podczas wywołania cyklu, wówczas kierunek obrotu jest określany z ogólnej danej ustawczej SD 54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR.

Uwaga

Jeżeli przy wywołaniu cyklu pomiarowego wrzeciono już obracającym się, wówczas ten kierunek obrotów pozostaje zachowany niezależnie od ogólnej danej nastawczej SD 54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR.

3.6.3.3 Kontrola poszczególnych ostrzy

Kontrola poszczególnych ostrzy

Funkcja "Kontrola poszczególnych ostrzy" można stosować do pomiaru sprawdzającego (korekta zużycia) i pierwszego pomiaru (korekta geometrii). Można mierzyć narzędzia frezarskie o max 100 ostrzach.

Przeprowadzana jest kontrola, czy zmierzone wartości wszystkich ostrzy leżą w ramach zdefiniowanego zakresu tolerancji:

- Granica górna: Zakres ufności TSA oraz kontrola różnicy wymiaru DIF
- Granica dolna: Zakres korekcji zera TZL

Gdy zmierzone wartości leżą poza zakresem tolerancji, zostanie wyzwolony alarm.

Jeżeli wartość najdłuższego ostrza leży w zakresie tolerancji, zostaje ona wprowadzona do zarządzania narzędziami. Przy przekroczeniu dolnej granicy nie dojdzie do korekcji.

Uwaga

Funkcja „Kontrola pojedynczych zębów” jest możliwa tylko z funkcją Pomiar narzędzia przy obracającym się wrzecionie (Strona 308).

Pomiar długości

Narzędzie jest pozycjonowane w osi przemieszczenia z boku sondy pomiarowej i poniżej jej górnej krawędzi. W celu określenia pozycji wrzeciona ostrza sonda jest dwukrotnie dotykana obracającym się narzędziem.

Pomiar długości następuje przy zatrzymanym wrzecionie. W tym celu narzędzie jest pozycjonowane na środku sondy pomiarowej nad sondą i z przemieszczeniem o promień narzędzia.

Najpierw jest mierzone ostrze, którego pozycja wrzeciona została określona przez boczne dotknięcie. Dalsze ostrza są mierzone przez orientację wrzeciona.

Po wykonaniu pomiaru zmierzona wartość najdłuższego ostrza jest wprowadzana do korekcji narzędzia, pod warunkiem, że znajduje się w zakresie tolerancji.

Pomiar promienia

Dla pomiaru promienia ostrza muszą być rozmieszczone w takich samych odstępach (przykład: narzędzie 3-ostrzowe musi mieć odstęp między ostrzami wynoszący 120 stopni).

Narzędzie jest pozycjonowane w osi przemieszczenia z boku sondy pomiarowej i poniżej jej górnej krawędzi. W celu określenia pozycji wrzeciona najdłuższego ostrza sonda jest dwukrotnie dotykana obracającym się narzędziem.

Następnie przez wielokrotne dotknięcie przy zatrzymanym wrzecionie następuje pomiar dokładnej pozycji wrzeciona i promienia ostrza w jego najwyższym punkcie.


Inne ostrza są mierzone przez zmianę orientacji wrzeciona. Po wykonaniu pomiaru zmierzona wartość najdłuższego ostrza jest wprowadzana do korekcji narzędzia, pod warunkiem, że mieści się w zakresie tolerancji.

Cechy szczególne funkcji "Kontrola poszczególnych ostrzy"

Obowiązują następujące dodatkowe warunki:

- Liczba ostrzy narzędzia frezarskiego musi być wprowadzona do korekcji narzędzia.
- Wrzeciono narzędziowe z systemem pomiaru położenia.
- Sonda do pomiaru narzędzia musi być skalibrowana, patrz Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE971) (Strona 296).

Przed wywołaniem cyklu narzędzie musi być spozycjonowane obok sondy pomiarowej i powyżej jej górnej krawędzi.

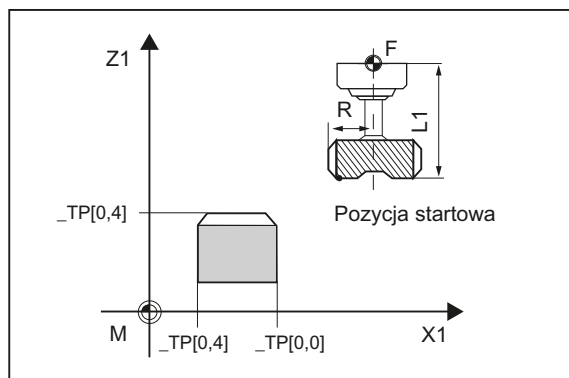

Rysunek 3-41 "Kontrola poszczególnych ostrzy" (CYCLE971), pozycja startowa przed wywołaniem cyklu pomiarowego

3.6.3.4 Wywołanie wariantu pomiaru freza

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia" na pionowym pasku przycisków programowych.
 2. Nacisnąć przycisk programowy "Frez" na poziomym pasku przycisków programowych.
- Otworzy się okno wprowadzania "Pomiar: Narzędzie".

3.6.3.5 Wywołanie wariantu pomiaru freza

Sposób postępowania

Program do wykonania obróbki lub program ShopMill jest utworzony i jesteśmy w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar narzędzia" na pionowym pasku przycisków programowych.
 2. Nacisnąć przycisk programowy "Wiertło" na poziomym pasku przycisków programowych.
- Otworzy się okno wprowadzania "Pomiar: Narzędzie".

3.6.3.6 Parametr

Parametr

Program w kodach G			Program ShopMill		
Parametr	Opis	Jednostka	Parametr	Opis	Jednostka
PL 	Płaszczyzna pomiaru (G17 - G19)	-	T	Nazwa narzędzia przeznaczonego do pomiaru	-
 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-	D 	Numer ostrza (1 - 9)	-
			 	Zestaw danych kompensacji (1 - 6)	-

Parametr	Opis	Jednostka
Pomiar 	- Długość (pomiar długości narzędzia) - Promień (pomiar promienia narzędzia)	-
Wrzeciono 	Zachowanie się wrzeciona podczas pomiaru: - Wrzeciono zatrzymane - Wrzeciono obraca się	-
Kontrola pojedynczych zębów 	Kontrola na złamanie ostrza (tylko przy "Wrzeciono obraca się") ¹⁾ - tak - nie	-
Tylko w przypadku Pomiar "Promień":		-
Oś pomiaru	odpowiednio do ustawionej płaszczyzny pomiaru: - X (w przypadku G17) - Y (w przypadku G17)	-
DZ	Przemieszczenie wzdłużne (w przypadku G17)	mm
Tylko przy pomiarze "Długość":		-
Przesunięcie narzędzia 	Oś przemieszczenia - tak: z podaniem osi przemieszczenia - Nie: narzędzie jest mierzone osiowo. - auto: z podaniem osi przemieszczenia (działa tylko przy dużych narzędziach)	-
ΔV	Korekcja przesunięcia (tylko w przypadku przesunięcia narzędzia „tak” lub „auto”)	mm
DFA	Droga pomiaru	mm
TSA	Zakres ufnosci dla wyniku pomiaru	mm

¹⁾ Funkcja „Kontrola pojedynczych zębów” jest wyświetlana, gdy w ogólnej SD 54762 \$SNS_MEA_FUNCTIONS_MASK_TOOL jest ustawiony bit 10.

Wariant pomiaru podczas toczenia na frezarce (tylko 840D sl)

Sposób postępowania

Jest utworzony do wykonywania program obróbki lub program ShopTurn i otwarty w edytorze.



1. Nacisnąć przycisk programowy "Pomiar obrabianego przedmiotu".

2. Nacisnąć przycisk programowy "Frez".

Parametr

Program ShopTurn		
Parametr	Opis	Jednostka
T	Nazwa sondy pomiarowej	-
	Numer ostrza (1 - 9)	-
	Zestaw danych kalibracji (1 - 6)	-
F	Posuw kalibracji i pomiaru	mm/min
X	Punkt startu pomiaru w X	mm
Y	Punkt startu pomiaru w Y	mm
Z	Punkt startu pomiaru w Z	mm

3.6.3.7 Parametry wyników

Lista parametrów wyników

Wariant pomiaru "Pomiar freza" albo "Pomiar wiertła" udostępnia następujące parametry wynikowe:

Tabela 3-46 Parametry wynikowe "Pomiar narzędzia"

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [8]	Wartość rzeczywista długości L1 ¹⁾ / długość najdłuższego ostrza ³⁾	mm
_OVR [9]	Różnica długości L1 ¹⁾ / różnica długości najdłuższego ostrza ³⁾	mm
_OVR [10]	Wartość rzeczywista promienia R ²⁾ / wartość rzeczywista promienia najdłuższego ostrza ⁴⁾	mm
_OVR [11]	Różnica promienia R ²⁾ / różnica promienia najdłuższego ostrza ⁴⁾	mm
_OVR [12]	Wartość rzeczywista długości najkrótszego ostrza ³⁾	mm
_OVR [13]	Różnica długości najkrótszego ostrza ³⁾	mm
_OVR [14]	Wartość rzeczywista promienia najkrótszego ostrza ⁴⁾	mm
_OVR [15]	Różnica promienia najkrótszego ostrza ⁴⁾	mm
_OVR [27]	Zakres korekcji zerowej	mm
_OVR [28]	Zakres zaufania	mm
_OVR [29]	Dopuszczalna różnica wymiaru	mm
_OVR [30]	Wartość doświadczalna	mm

Parametry	Opis	Jednostka
_OVR [100] - _OVR [199]	Wartości rzeczywiste poszczególnych promieni ⁴⁾ ,	mm
_OVR [200] - _OVR [299]	Różnica poszczególnych promieni ⁴⁾ ,	mm
_OVR [300] - _OVR [399]	Wartość rzeczywista poszczególnych długości ³⁾	mm
_OVR [400] - _OVR [499]	Różnica poszczególnych długości ³⁾	mm
_OVI [0]	Numer D	-
_OVI [2]	Numer cyklu pomiarowego	-
_OVI [3]	Wariant pomiaru	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [7]	Numer pamięci wartości doświadczalnych	-
_OVI [8]	Nazwa T	-
_OVI [9]	Numer alarmu	-

1) Tylko w przypadku Pomiar "Długość"

2) Tylko w przypadku Pomiar "Promień"

3) pomiar długości ostrza tylko w przypadku funkcji „Kontrola poszczególnych ostrzy”

4) pomiar promienia ostrza tylko w przypadku funkcji „Kontrola poszczególnych ostrzy”

3.6.3.8 Pomiar narzędzia na maszynie z kombinowanymi technologiami

Informacje ogólne

Rozdział ten odnosi się do pomiaru przedmiotu obrabianego na frezarko-tokarkach. Przy czym frezowanie ustawione jest jako 1 technologia, a toczenie jako 2 technologia.

Warunek:

1. Technologia frezowania: MD 52200 \$MCS_TECHNOLOGY = 2

2. Technologia toczenia: MD 52201 \$MCS_TECHNOLOGY_EXTENSION = 1

Ponadto do ustawienia są następujące dane ustawcze:

- SD 42950 \$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 3
- SD 42940 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 17
- SD 42942 \$SC_TOOL_LENGTH_CONST = 19

Dalsze ustawienia/wskazówki do technologii frezarsko-tokarskiej znajdują się w IM9 w rozdziale „Toczenie na frezarce”.

Funkcja

Na frezarko-tokarkach można skompensować sondę pomiarową za pomocą cykli pomiarowych i zmierzyć narzędzia frezarskie, wiertarskie i tokarskie.

- Kompensacja sondy pomiarowej następuje za pomocą cyklu CYCLE971
- Pomiar narzędzi frezarskich i wiertarskich odbywa się za pomocą cyklu CYCLE971
- Pomiar narzędzi tokarskich odbywa się za pomocą cyklu CYCLE982

W celu zaprogramowania poszczególnych wariantów pomiaru należy stosować opisy odpowiednich cykli zawartych w tym podręczniku.

Listy parametrów

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

4.1.1 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE973

```
PROC CYCLE973 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, INT S_CALNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, INT S_MD, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabela 4-1 Parametry wywołania cyklu CYCLE973 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie=0012103)
			War- tości: JEDNOSTKI: Kalibrowanie na płaszczyźnie, na krawędzi albo w rowku 0 = Długość na powierzchni/krawędzi (w WKS) o znanej wartości zadanej 1 = Promień na powierzchni (w WKS) o znanej wartości zadanej 2 = Długość w rowku (w MKS), patrz S_CALNUM 3 = Promień w rowku (w MKS), patrz S_CALNUM
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano 0 = 0
			SETKI: Zarezerwowano 0 = 0
			TYSIĄCE: Wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru przy kalibrowaniu ²⁾ 0 = Bez podania (przy kalibrowaniu płaszczyzny na dnie rowka bez wyboru osi pomiaru i kierunku pomiaru) ⁴⁾ 1 = Podać wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru, patrz S_MA, S_MD (jeden kierunek pomiaru w jednej osi pomiaru) 2 = Podać wybór osi pomiaru, patrz S_MA (dwa kierunki pomiaru w jednej osi pomiaru)
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Określenie odchylenia położenia (krzywe położenie sondy pomiarowej) ^{2), 3)} 0 = Określ odchylenie położenia 1 = Nie określaj odchylenia położenia
			SETKI TYSIĘCY: Zarezerwowano 0 = 0
			MILIONY: Dopasowanie długość narzędzia ⁷⁾ 0 = Nie dopasowuj długości narzędzia (tylko punkt przełączenia) 1 = Dopasuj długości narzędzia
2	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
3		S_CALNUM	Numer rowka kalibracyjnego przy kalibrowaniu na rowku (domyślnie=1) ⁵⁾
4		S_SETV	Wartość zadana przy kalibrowaniu na powierzchni
5	X0	S_MA	Oś pomiaru (numer osi) ⁶⁾ (domyślnie=1) War- tości: 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G18 Z) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G18 X) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G18 Y) ⁶⁾
6	+ -	S_MD	Kierunek pomiaru (domyślnie=1) War- tości: 0 = Dodatni kierunek pomiaru 1 = Ujemny kierunek pomiaru
7	DFA	S_FA	Droga pomiaru
8	TSA	S_TSA	Przedział ufności
9	VMS	S_VMS	Zmienna prędkość pomiaru przy kalibrowaniu ²⁾
10	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
11		S_MCBIT	Zarezerwowano
12		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
13		_AMODE	Tryb alternatywny

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone jako domyślne=x

²⁾ Wyświetlanie zależnie od ogólnej danej ustawczej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Ma to znaczenie tylko przy kalibrowaniu w dwóch kierunkach osi

⁴⁾ Tylko oś pomiaru i kierunek pomiaru są automatycznie określone z położenia ostrza (SL) sondy pomiarowej. SL=8 → -X, SL=7 → -Z

⁵⁾ Numer rowka kalibracyjnego (n) wskazuje na następujące dane ustawcze (wszystkie pozycje w MKS):

dla położenia ostrza SL=7:

SD54615 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1[n] Pozycja dna rowka w 1. osi płaszczyzny (przy G18 Z)

SD54621 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2[n] Pozycja ścianki rowka w kierunku dodatnim 2. osi płaszczyzny (przy G18 X)

SD54622 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2[n] Pozycja ścianki rowka w kierunku ujemnym 2. osi płaszczyzny dla położenia ostrza SL=8:

SD54619 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2[n] Pozycja dna rowka w 2. osi płaszczyzny

SD54620 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2[n] Pozycja górnej krawędzi rowka w 2. osi płaszczyzny, (tylko do wstępnego pozycjonowania sondy pomiarowej)

SD54617 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1[n] Pozycja ścianki rowka w kierunku dodatnim 1. osi płaszczyzny

SD54618 \$SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1[n] Pozycja ścianki rowka w kierunku ujemnym 1. osi płaszczyzny

Wskazówka:

Wartości pozycji dla ścianki rowka +- mogą być określone zgrubnie.

Szerokość rowka należy dokładnie określić z różnicy wartości pozycji ścianki rowka (precyzyjny czujnik zegarowy).

Podczas kalibracji w rowku uznaje się, że długość narzędzia sondy pomiarowej kalibrowanej osi jest równa 0.

Wartości pozycji dla dna rowka musi być również dokładnie określona na maszynie (bez wymiarów rysunku).

⁶⁾ Oś pomiaru S_MA=3 przy kalibrowaniu na płaszczyźnie i na tokarce z realną 3. osią płaszczyzny (przy G18 Y).

⁷⁾ Długość narzędzia dopasować podczas kompensacji długości w rowku lub przy długościach na powierzchni.

Sonda pomiarowa przedmiotu obrabianego na tokarkach może być opisana za pomocą 2. długości (X Z).

Sonda pomiarowa toczenie, typ 580

Położenie ostrza 7: Podczas kompensacji długości korygowana będzie długość Z.

Sonda pomiarowa Toczenie Typ 580

Położenie ostrza 8: Podczas kompensacji długości korygowana jest opcjonalnie długość X

W przypadku pomiaru promienia na rowku lub promienia na powierzchni nie następuje dopasowanie długość narzędzia.

Zapisywane są zawsze tylko odpowiednie punkty trigger.

4.1.2 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE974

```
PROC CYCLE974 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STAL, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL
S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT
_AMODE
```

Tabela 4-2 Parametry wywołania CYCLE974 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: 0 = Pomiar powierzchni czołowej 1 = Pomiar wewnętrzny 2 = Pomiar zewnętrzny
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM) ³⁾ 2 = Pomiar i korekcja narzędzia (patrz S_KNUM1)
			TYSIĄCE: Zarezerwowano
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pomiar z albo bez odwrócenia wrzeciona głównego (tokarskiego) 0 = Pomiar bez odwrócenia 1 = Pomiar z odwróceniem

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (PPZ) lub w bazowym PPZ albo w odniesieniu bazowym ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (PPZ), w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 3 = Korekcja globalnego bazowego PPZ 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ
3	Wybór	S_KNUM1	DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna
			Korekcja w korekcji narzędzia ^{2), 4)}
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI:
			SETKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 999 numerów D (numer ostrza) w przypadku korekcji narzędzia; W przypadku korekcji sumarycznej i ustawczej patrz też S_DLNUM
			TYSIĄCE: 0 albo jednoznaczne numery D
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: 0 albo jednoznaczne numery D 1 do maks. 32000, gdy w MD są ustawione jednoznaczne numery D
			SETKI TYSIĘCY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja geometrii narzędzia) 1 = Korekcja długości L1 2 = Korekcja długości L2 3 = Korekcja długości L3 4 = Korekcja promienia
			MILIONY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja zużycia długości narzędzia) 1 = Korekcja narzędzia sumaryczna (SK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej SK 2 = Korekcji narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ EK (nowa) = EK (stara) + SK (stara) wartość korekcji, SK (nowa) = 0 3 = Korekcji narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ Wartość korekcji narzędzia jest dodawana do istniejącej EK 4 = Geometria korekcji narzędzia;
			Dziesiątki milionów: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja w geometrii narzędzia normalna (nie odwrócona)) 1 = Korekcja odwrócona

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)
5	X0	S_SETV	Wartość zadana
6	X	S_MA	Oś pomiaru (numer osi) (domyślny=1) War- tości: 1 = 1 Oś płaszczyzny (przy G18 Z) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G18 X) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G18 Y) ⁵⁾
7	DFA	S_FA	Droga pomiaru
8	TSA	S_TSA	Przedział ufności
9	α	S_STA1	Kąt startu przy pomiarze z odwróceniem
10	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
11	T	S_TNAME	Nazwa narzędzia ²⁾
12	DL	S_DLNUM	Korekcja ustawcza sumaryczna numer DL ⁵⁾
13	TZL	S_TZL	Korekcja zera ^{2), 4)}
14	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów ^{2), 4)}
15	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
16	TLL	S_TLL	Dolna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
17	TMV	S_TMV	Zakres korekcji przy tworzeniu wartości średniej ²⁾
18	FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej ²⁾
19	EVN	S_EVNUM	Numer pamięci wartości doświadczalnej, wartości średniej ^{2), 7)}
20		S_MCBIT	Zarezerwowano
21		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
22		_AMODE	Tryb alternatywny War- tości: JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone jako domyślnie=x

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Korekcja w PPZ możliwa tylko przy pomiarze bez odwrócenia

⁴⁾ Przy korekcji narzędzia w specyficznej dla kanału MD 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK należy zwrócić uwagę na Bit 0 i Bit 1

⁵⁾ Tylko gdy ustawiona jest funkcja "Korekcja sumaryczna ustawcza" w ogólnej MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR . Dodatkowo w ogólnej MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK musi być ustawiony Bit 8=1.

⁶⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁷⁾ Tworzenie wartości doświadczalnej - wartości średniej jest możliwe tylko podczas korekcji narzędzia
Zakres pamięci wartości doświadczalnej - wartości średniej:

1 do 20 numeru(ów) pamięci wartości doświadczalnej, patrz specyficzna dla kanału SD 55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

10000 do 200000 numeru(ów) pamięci wartości średniej, patrz specyficzna dla kanału SD 55625
 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

4.1.3 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE994

```
PROC CYCLE994 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, INT S_MA, REAL
S_SZA, REAL S_SZO, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL
S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE)
```

Tabela 4-3 Parametry wywołania CYCLE994 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Pomiar wewnętrzny albo zewnętrzny (domyślnie = 1) 1 = Pomiar wewnętrzny 2 = Pomiar zewnętrzny
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM) ³⁾ 2 = Pomiar i korekcja narzędzia (patrz S_KNUM1)
			TYSIĄCE: Obszar obejścia 0 = Bez obejścia 1 = Oś obejścia 1. osi płaszczyzny (przy G18 Z). Oś pomiaru patrz S_MA. 2 = Oś obejścia 2. osi płaszczyzny (przy G18 X) Oś pomiaru patrz S_MA. 3 = Oś obejścia 3. osi płaszczyzny (przy G18 Y). Oś pomiaru patrz S_MA. ⁸⁾

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 3 = Korekcja globalnego bazowego PPZ 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna
3	Wybór	S_KNUM1	Korekcja w korekcji narzędzia ^{2), 4)}
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI:
			SETKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 999 numerów D (numer ostrza) w przypadku korekcji narzędzia; W przypadku korekcji sumarycznej i ustawczej patrz też S_DLNUM
			TYSIĄCE: 0 albo jednoznaczne numery D
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: 0 albo jednoznaczne numery D 1 do maks. 32000, gdy w MD są ustawione jednoznaczne numery D
			SETKI TYSIĘCY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja geometrii narzędzia) 1 = Korekcja długości L1 2 = Korekcja długości L2 3 = Korekcja długości L3 4 = Korekcja promienia
			MILIONY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja zużycia długości narzędzia) 1 = Korekcja narzędzia sumaryczna (SK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej SK 2 = korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ EK (nowa) = EK (stara) + SK (stara) wartość korekcji, SK (nowa) = 0 3 = korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej EK 4 = Geometria korekcji nawrzedzia;
			DZIESIĄTKI MILIONÓW: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja geometrii narzędzia, normalna, nieodwrócona) 1 = Korekcja odwrócona

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)
5	X0	S_SETV	Wartość zadana
6	X	S_MA	Numer osi pomiaru (domyślnie=1) War- tości: 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G18 Z) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G18 X) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G18 Y) ⁸⁾
7	X1	S_SZA	Szerokość obejścia w osi pomiaru
8	Y1	S_SZO	Szerokość obejścia w osi obejścia
9	DFA	S_FA	Droga pomiaru
10	TSA	S_TSA	Przedział ufności
11	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
12	T	S_TNAME	Nazwa narzędzia ²⁾
13	DL	S_DLNUM	Korekcja ustawcza sumaryczna numer DL ⁵⁾
14	TZL	S_TZL	Korekcja zera ^{2), 4)}
15	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów ^{2), 4)}
16	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
17	TLL	S_TLL	Dolna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
18	TMV	S_TMV	Zakres korekcji przy tworzeniu wartości średniej ²⁾
19	FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej ²⁾
20	EVN	S_EVNUM	Numer pamięci wartości doświadczalnej ^{2), 7)}
21		S_MCBIT	Zarezerwowano
22		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
23		_AMODE	Tryb alternatywny War- tości: JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone jako domyślne=x

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Korekcja w PPZ możliwa tylko przy pomiarze bez odwrócenia

⁴⁾ Przy korekcji narzędzia zwrócić uwagę na kanałową MD 20360 TOOL_PARAMETER_DEF_MASK

⁵⁾ Tylko gdy ustawiona jest funkcja "Korekcja sumaryczna ustawcza" w ogólnej MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Dodatkowo w ogólnej MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK musi być ustawiony Bit8=1.

⁶⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁷⁾ Tworzenie średniej wartości doświadczalnej jest możliwe tylko podczas korekcji narzędzia
Zakres średniej wartości pamięci doświadczalnej:
1 do 20 numeru(ów) pamięci wartości doświadczalnej, patrz specyficzna dla kanału SD 55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

10000 do 200000 numeru(ów) pamięci wartości średniej, patrz specyficzna dla kanału SD 55625
\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

⁸⁾ Gdy oś Y istnieje na maszynie

4.1.4 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE976

```
PROC CYCLE976 (INT S_MVAR, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, INT S_MA, INT S_MD, REAL  
S_FA, REAL S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_STAL, INT S_NMSP, INT S_SETV1, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-4 Parametry wywołania CYCLE976 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie=1000) War- tości: JEDNOSTKI: Kalibrowanie na płaszczyźnie, na kuli kalibracyjnej lub na pierścieniu kalibracyjnym ²⁾ 0 = Długość na płaszczyźnie o znanej wartości zadanej. 1 = Promień na pierścieniu kalibracyjnym o znanej średnicy (wartość zadana) i znanym punktem środkowym. 2 = Promień na pierścieniu kalibracyjnym o znanej średnicy (wartość zadana) i nieznanym punkcie środkowym. 3 = Promień i długość na kuli kalibracyjnej. 4 = Promień na krawędzi o znanej wartości zadanej. Należy zwrócić uwagę na wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru. ³⁾ 5 = Promień między dwoma krawędziami o znanej wartości zadanej i znanej odległości między krawędziami. Należy wybrać oś pomiaru. DZIESIĄTKI: Zarezerwowano 0 = 0 SETKI: Zarezerwowano 0 = 0 TYSIĄCE: Wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru podczas kalibrowania 0 = Bez podania (bez konieczności wyboru osi pomiaru i kierunku pomiaru) ⁸⁾ 1 = Podać wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru, patrz S_MA, S_MD (jeden kierunek pomiaru w jednej osi pomiaru) 2 = Podać wybór osi pomiaru, patrz S_MA (dwa kierunki pomiaru w jednej osi pomiaru) DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Określenie odchylenia położenia (skośne położenie sondy pomiarowej) ²⁾ 0 = Określa odchylenie położenia sondy pomiarowej ⁶⁾ 1 = Bez określenia odchylenia położenia SETKI TYSIĘCY: Kalibrowanie równoległe do osi albo pod kątem 0 = Kalibrowanie równoległe do osi w aktywnym WKS 1 = Kalibracja pod kątem ⁷⁾ MILIONY: Określenie długości narzędzia przy kalibrowaniu na płaszczyźnie lub na kuli 0 = Bez określenia długości narzędzia 1 = Określenie długości narzędzia ⁴⁾ 2 = Kalibracja osi dosuwu na kuli, określenie długości narzędzia, wprowadzenie różnicy pomiaru długości narzędzia do danych kalibracji.
2	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)
3		S_SETV	Wartość zadana
4	Z0	S_SETV0	Wartość zadana w odniesieniu do długości przy kompensacji na kuli
5	X / Y / Z	S_MA	Oś pomiaru (numer osi) ^{2), 6)} (domyślnie=1) War- tości: 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z)

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
6	+ -	S_MD	Kierunek pomiaru ^{2), 6)} War- tości: 0 = dodatnia 1 = ujemna
7	DFA	S_FA	Droga pomiaru
8	TSA	S_TSA	Przedział ufności
9	VMS	S_VMS	Zmienna prędkość pomiaru przy kalibrowaniu ²⁾
10	α	S_STA1	Kąt startu ^{2), 5)}
11	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
12	X0	S_SETV1	Punkt odniesienia krawędzi w przypadku kompensacji między 2 krawędziami ³⁾
13		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
14		_AMODE	Tryb alternatywny

- ¹⁾ Wszystkie wartości domyślnie = 0 albo zaznaczone jako domyślnie=x
- ²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- ³⁾ Podczas kalibracji „Promień na pierścieniu kalibracyjnym” musi być znana średnica i punkt środkowy pierścienia (4 kierunki pomiaru).
Podczas kalibracji „Promień na dwóch krawędziach” musi być znany tylko odstęp krawędzi w kierunku osi pomiaru (2 kierunki pomiaru).
Podczas kalibracji „Promień na krawędzi” musi być znana wartość zadana powierzchni.
- ⁴⁾ Wariant pomiaru tylko kalibrowanie na jednej powierzchni (długość na powierzchni), skorygowana długość narzędzia wynika z S_MD i S_MA.
- ⁵⁾ Tylko w przypadku wariantu pomiaru „Pierścień kalibracyjny, ... i znany punkt środkowy” (S_MVAR=1xxx02).
- ⁶⁾ Oś pomiaru tylko w przypadku wariantu pomiaru S_MVAR=0 , =xx1x01 , =xx2x01 lub =20000
wariant pomiaru: „Kalibrowanie na powierzchni” → Wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru
lub na „Pierścieniu kalibracyjnym, ... i znany punkt środkowy” → Wybór kierunku osi, wybór osi pomiaru i kierunku pomiaru
na „Pierścieniu kalibracyjnym, ... i znany punkt środkowy” → Wybór dwóch kierunków osi i wybór osi pomiaru
lub „Określenie długości sondy pomiarowej” → S_MA=3 → 3. osi płaszczyzny (przy G17 Z)
- ⁷⁾ Wariant pomiaru tylko kalibrowanie na pierścieniu kalibracyjnym albo na kuli kalibracyjnej
W przypadku „Kalibrowania na kuli kalibracyjnej” podczas pomiaru pod kątem następuje obejście kuli po równiku.
- ⁸⁾ Podczas kalibracji „Promień na pierścieniu kalibracyjnym” o nieznanym punkcie środkowym cztery kierunki pomiaru na płaszczyźnie (przy G17 +-X +-Y).
Podczas kalibrowania „Długość na powierzchni” w kierunku ujemnym osi narzędzia (przy G17 -Z).

4.1.5 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE978

```
PROC CYCLE978 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_MA, INT S_MD, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL
S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT
_AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-5 Parametry wywołania CYCLE978 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Element konturu 0 = pomiar na płaszczyźnie
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM) 2 = Pomiar i korekcja narzędzia (patrz S_KNUM1)
			TYSIĄCE: Zarezerwowano
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pomiar z/bez odwrócenia wrzeciona albo ustawienia sondy pomiarowej w kierunku przełączenia ⁹⁾ 0 = Pomiar bez odwrócenia wrzeciona, bez ustawienia sondy pomiarowej 1 = Pomiar z odwróceniem wrzeciona 2 = Sonda pomiarowa ustawiona w kierunku przełączenia
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 3 = Korekcja globalnego bazowego PPZ 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
3	Wybór	S_KNUM1	Korekcja w korekcji narzędzia ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI:
			SETKI:
			0 = Bez korekcji 1 do maks. 999 numerów D (numer ostrza) w przypadku korekcji narzędzia; W przypadku korekcji sumarycznej i ustawczej patrz też S_DLNUM
			TYSIĄCE: 0 albo jednoznaczne numery D
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: 0 albo jednoznaczne numery D 1 do maks. 32000, gdy w MD są ustawione jednoznaczne numery D
			SETKI TYSIĘCY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja w geometrii narzędzia) 1 = Korekcja długości L1 2 = Korekcja długości L2 3 = Korekcja długości L3 4 = Korekcja promienia
			MILIONY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja zużycia promienia narzędzia) 1 = Korekcja narzędzia sumaryczna (SK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej SK 2 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ EK (nowa) = EK (stara) + SK (stara) wartość korekcji, SK (nowa) = 0 3 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej EK 4 = Korekcja geometrii narzędzia
			DZIESIĄTKI MILIONÓW: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja w geometrii narzędzia, normalna, nieodwrócona) 1 = Korekcja odwrócona
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
5	X0	S_SETV	Wartość zadana
6	DFA	S_FA	Droga pomiaru
7	TSA	S_TSA	Przedział ufności
8	X	S_MA	Numer osi pomiaru ⁷⁾ (zakres wartości 1 do 3)
			War- tości:
			1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z) pomiar w kierunku narzędzia
9		S_MD	Kierunek pomiaru w osi pomiaru
			War- tości:
			1 = Dodatni kierunek pomiaru 2 = Ujemny kierunek pomiaru
10	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (zakres wartości 1 do 9)
11	TR	S_TNAME	Nazwa narzędzia ³⁾
12	DL	S_DLNUM	Korekcja ustawcza sumaryczna numer DL ⁵⁾
13	TZL	S_TZL	Korekcja zera ^{2), 3)}
14	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów ^{2), 3)}
15	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ³⁾

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
16	TLL	S_TLL	Dolna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ³⁾
17	TMV	S_TMV	Zakres korekcji przy tworzeniu wartości średniej ²⁾
18	FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej ²⁾
19	EVN	S_EVNUM	Zestaw danych pamięci wartości doświadczalnej ^{2), 8)}
20		S_MCBIT	Zarezerwowano
21		_DMODE	Tryb wyświetlania
		War- tości:	JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
22		_AMODE	Tryb alternatywny
		War- tości:	JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

- ¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości od a do b
- ²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- ³⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu, w przeciwnym razie parametr = ""
- ⁴⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu i tolerancji wymiaru "tak", w przeciwnym razie parametr = 0
- ⁵⁾ Tylko gdy ustawiona jest funkcja "Korekcja sumaryczna ustawcza" w ogólnej MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Dodatkowo w ogólnej MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK jest ustawiony Bit 8=1.
- ⁶⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".
- ⁷⁾ Korekcja w geometrii narzędzia:
- Przy pomiarze w płaszczyźnie (S_MA=1 lub S_MA=2) Korekcja w promieniu narzędzia
 - Przy pomiarze w kierunku narzędzia (S_MA=3) Korekcja w długości narzędzia L1
- ⁸⁾ Tworzenie wartości doświadczalnej-wartości średniej podczas korekcji narzędzia i korekcji w PPZ jest możliwe
- Zakres wartości pamięci wartości doświadczalnej-wartości średniej:
- 1 do 20 numeru(ów) pamięci wartości doświadczalnej, patrz specyficzna dla kanału SD 55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
- 10000 do 200000 numeru(ów) pamięci wartości średniej, patrz specyficzna dla kanału SD 55625
\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]
- ⁹⁾ Przy pomiarze z odwróceniem wrzeczona musi być dokładnie określony promień/średnica sondy pomiarowej. Powinno to nastąpić za pomocą kalibrowania cyklem CYCLE976 - Promień na okręgu, na krawędzi lub na kuli. W przeciwnym razie wynik pomiaru zostanie zafalszowany.

4.1.6 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE998

```
PROC CYCLE998 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_RA, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL
S_INCA, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, INT S_NMSP, INT S_EVNUM, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabela 4-6 Parametry wywołania CYCLE998 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie=5)
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Element konturu 5 = Pomiar krawędzi (kąty) 6 = Pomiar płaszczyzny (dwa kąty)
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar i bez korekcji PPZ 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM)
			TYSIĄCE: Strefa ochrony 0 = Bez uwzględnienia strefy ochrony 1 = Z uwzględnieniem strefy ochrony
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pomiar z odwróceniem wrzeciona (pomiar metodą różnicową) 0 = Pomiar bez odwrócenia wrzeciona 1 = Pomiar z odwróceniem wrzeciona
			SETKI TYSIĘCY: Pomiar pod kątem albo równoległe do osi 0 = Pomiar pod kątem 1 = Pomiar równoległe do osi
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym ³⁾ 0 = Korekcja dokładna 1 = Korekcja zgrubna
3	A, B, C	S_RA	Cel korekcji obrót współrzędnych lub oś obrotowa
			War- tości: 0 = Cel korekcji obrót współrzędnych wokół osi, wynikający z parametru S_MA ⁴⁾ >0 = Cel korekcji oś obrotowa Numer osi obrotowej w kanale (najlepiej stół obrotowy). Korekcja kąta następuje w składowej postępowej PPZ osi obrotowej.
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (domyślnie=1)
5	DX / DY / DZ	S_SETV	Droga (przyrostowo) od pozycji startowej do punktu pomiaru P1 osi pomiaru (S_MA) ⁵⁾

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
6	α	S_STAL	Wartość zadana kąta przy "Orientowanie krawędzi" lub przy "Orientowanie płaszczyzny" wokół 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) ⁹⁾
7	β	S_INCA	Wartość zadana kąta przy „Orientacja płaszczyzny” wokół 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) ⁹⁾
8	DFA	S_FA	Droga pomiaru
9	TSA	S_TSA	Przedział ufności Nadzór nad różnicą kąta do wartości zadanej kąta [stopnie] ⁶⁾
10	X / Y / Z	S_MA	Oś pomiaru, oś przesunięcia ⁷⁾ (domyślnie=201) War- tości: JEDNOSTKI: Numer osi pomiaru 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z) DZIESIĄTKI: Zarezerwowano SETKI: Numer osi przesunięcia 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z)
11	+ -	S_MD	Kierunek pomiaru w osi pomiaru ⁸⁾ War- tości: 0 = Kierunek pomiaru jest określany z wartości zadanej i pozycji rzeczywistej w osi pomiaru (zgodność) 1 = Dodatni kierunek pomiaru 2 = Ujemny kierunek pomiaru
12	L2	S_ID	W przypadku pomiaru "Zorientowanie krawędzi": Odległość (przyrostowo) między punktami pomiaru P1 i P2 w osi przesunięcia (wartość >0) W przypadku wariantu pomiaru "Zorientowanie płaszczyzny" obowiązują niżej wymienione parametry.
13	L2	S_SETV0	Odległość pomiędzy punktami pomiaru P1 i P2 w 1. osi płaszczyzny ¹⁰⁾
14		S_SETV1	Odległość pomiędzy punktami pomiaru P1 i P2 w 2. osi płaszczyzny ^{11), 12)}
15	L3x	S_SETV2	Odległość pomiędzy punktami pomiaru P1 i P3 w 1. osi płaszczyzny ¹¹⁾
16	L3y	S_SETV3	Odległość pomiędzy punktami pomiaru P1 i P3 w 2. osi płaszczyzny ¹⁰⁾
17	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
18		S_EVNUM	Zestaw danych pamięci wartości doświadczalnej ^{2), 13)}
19		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
20		_AMODE	Zarezerwowano (tryb alternatywny)

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone jako domyślne=x

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ PPZ „dokładne” tylko, gdy cel korekcji oś obrotowa i MD 52207 \$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB[n] Bit 6=1.
Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁴⁾ Przykład korekcji w obrocie współrzędnych: S_MA=102 Oś pomiaru Y oś przesunięcia X daje obrót współrzędnych wokół Z (w przypadku G17)

- 5) Wartość ma znaczenie tylko przy strefie ochrony "tak" (S_MVAR miejsce TYSIĄCE = 1)
- 6) Przy pozycjonowaniu od punktu pomiaru P1 do punktu pomiaru P2 w osi przesunięcia sumuje się kąty w parametrach S_STA1 i S_TSA .
- 7) Numer osi pomiaru musi być różny od numeru osi przesunięcia (np. 101 niedozwolony)
- 8) Kierunek pomiaru tylko "Zorientowanie krawędzi" i "Pomiar równoległe do osi" (S_MVAR=10x105)
- 9) Zakres kąta S_STA1 ± 45 stopni przy „Zorientowanie krawędzi”
Zakres kąta S_STA1 0 do +60 stopni i S_INCA ± 30 stopni przy „Zorientowanie płaszczyzny”
- 10) W przypadku wariantu pomiaru "Zorientowanie płaszczyzny" i "Zorientowanie krawędzi"
- 11) W przypadku wariantu pomiaru "Pomiar płaszczyzny" i "Pomiar równoległe do osi"
- 12) Nie występuje w wersji oprogramowania SW04.04 cykli pomiarowych.
- 13) Utworzenie wartości doświadczalnej przy korekcji w PPZ; zakres wartości pamięci wartości doświadczalnej, wartości średniej:
1 do 20 numerów pamięci wartości doświadczalnej patrz specyficzna dla kanału SD 55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

4.1.7 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE977

```
PROC CYCLE977 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT
S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL
S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-7 Parametry wywołania CYCLE977 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Element konturu (zakres wartości 1 do 6) 1 = Pomiar otworu 2 = Pomiar czopa (wał) 3 = Pomiar rowka 4 = Pomiar wypustu 5 = Pomiar prostokąta, wewnątrz 6 = Pomiar prostokąta, zewnątrz
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM) 2 = Pomiar i korekcja narzędzia (patrz S_KNUM1)
			TYSIĄCE: Strefa ochrony 0 = Bez uwzględnienia strefy ochrony 1 = Z uwzględnieniem strefy ochrony
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pomiar z/bez odwrócenia wrzeciona (pomiar metodą różnicową) albo ustawienia sondy pomiarowej w kierunku przełączenia 0 = Pomiar bez odwrócenia wrzeciona, sonda pomiarowa nieorientowana 1 = Pomiar z odwróceniem wrzeciona 2 = Sonda pomiarowa zorientowana w kierunku przełączenia
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 3 = Korekcja globalnego bazowego PPZ 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
3	Wybór	S_KNUM1	Korekcja w korekcji narzędzia ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI:
			SETKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 999 numerów D (numer ostrza) w przypadku korekcji narzędzia; w przypadku korekcji sumarycznej i ustawczej patrz też S_DLNUM
			TYSIĄCE: 0 albo jednoznaczne numery D
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: 0 albo jednoznaczne numery D 1 do maks. 32000, gdy w MD są ustawione jednoznaczne numery D
			SETKI TYSIĘCY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja promienia narzędzia) 1 = Korekcja długości L1 2 = Korekcja długości L2 3 = Korekcja długości L3 4 = Korekcja promienia
			MILIONY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja zużycia promienia narzędzia) 1 = Korekcja narzędzia sumaryczna (SK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej SK 2 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ EK (nowa) = EK (stara) + SK (stara) wartość korekcji, SK (nowa) = 0 3 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej EK 4 = Geometria korekcji narzędzia
			DZIESIĄTKI MILIONÓW: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja w geometrii narzędzia, normalna, nieodwrócona) 1 = Korekcja odwrócona
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
5	X0	S_SETV	Wartość zadana
6	X0	S_SETV0	Wartość zadana w przypadku prostokąta 1. osi płaszczyzny (X przy G17)
7	Y0	S_SETV1	Wartość zadana w przypadku prostokąta 2. osi płaszczyzny (Y przy G17)
8	DFA	S_FA	Droga pomiaru
9	TSA	S_TSA	Przedział ufności
10	α 0	S_STA1	Kąt startowy
11	DZ	S_ID	Wartość przyrostowa 1. Dosuw przyrostowy w 3. osi płaszczyzny (Z przy G17) Kierunek dosunięcia określa znak S_ID. Przy pomiarze czopa, wypustu i prostokąta na zewnątrz za pomocą S_ID definiowane jest obniżenie na wysokość pomiaru. 2. Uwzględnienie strefy ochrony Przy pomiarze otworu, rowka i prostokąta wewnątrz i strefie ochrony za pomocą S_ID definiowana jest wysokość przejazdu.
12	X1	S_SZA	Średnica albo długość (szerokość) strefy ochrony ⁷⁾
13	Y1	S_SZO	W przypadku pomiaru „Prostokąt”: Szerokość strefy ochrony 2. osi płaszczyzny

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
14	X	S_MA	Numer osi pomiaru ⁷⁾ (tylko przy pomiarze rowka albo wypustu) War- tości: 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y)
15	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (zakres wartości 1 do 9)
16	TR	S_TNAME	Nazwa narzędzia ²⁾
17	DL	S_DLNUM	Korekcja ustawcza sumaryczna numer DL ⁵⁾
18	TZL	S_TZL	Korekcja zera ^{2), 4)}
19	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów ^{2), 4)}
20	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
21	TLL	S_TLL	Dolna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ⁴⁾
22	TMV	S_TMV	Zakres korekcji przy tworzeniu wartości średniej ²⁾
23	FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej ²⁾
24		S_EVNUM	Zestaw danych pamięci wartości doświadczalnej, wartości średniej ^{2), 8)}
25		S_MCBIT	Zarezerwowano
26		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
27		_AMODE	Tryb alternatywny War- tości: JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości a do b

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu, w przeciwnym razie parametr = ""

⁴⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu i tolerancji wymiaru "tak", w przeciwnym razie parametr = 0

⁵⁾ Tylko gdy ustawiona jest funkcja "Korekcja sumaryczna ustawcza" w ogólnej MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR. Dodatkowo w ogólnej MD 18080 \$MN_MM_TOOL_MANAGEMENT_MASK musi być ustawiony bit8=1.

⁶⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁷⁾ Średnica lub szerokość strefy ochrony wewnątrz otworu lub rowka.
Średnica lub szerokość strefy ochrony na zewnątrz czopa lub wypustu

⁸⁾ Tworzenie wartości doświadczalnej-wartości średniej jest możliwe
Zakres pamięci wartości doświadczalnej-wartości średniej:
1 do 20 numeru(ów) pamięci wartości doświadczalnej, patrz specyficzna dla kanału SD 55623
\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]
10000 do 200000 numeru(ów) pamięci wartości średniej, patrz specyficzna dla kanału SD 55625
\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

4.1.8 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE961

```
PROC CYCLE961 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL
S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_SETV6, REAL S_SETV7, REAL S_SETV8, REAL
S_SETV9, REAL S_STA1, REAL S_INCA, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT
_DMODE, INT _AMODE)
```

Tabela 4-8 Parametry wywołania CYCLE961 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie ≥ 6) Wartości: 5 = Ustawienie wewnętrznego naroża prostokątnego, podanie wartości zadanej kąta i odstępów A1 do A3 6 = Ustawienie zewnętrznego naroża, podanie wartości zadanej kąta i odstępów A1 do A3 7 = Ustawienie naroża wewnętrznego, podanie kąta i odstępów A1 do A4 8 = Ustawienie naroża zewnętrznego, podanie kąta i odstępów A1 do A4 DZIESIĄTKI: Zadanie wartości jako odległości lub poprzez cztery punkty 0 = Podanie wartości zadanej jako odległość (biegunowo) 1 = Podanie wartości zadanej poprzez cztery punkty (punkty pomiaru P1 do P4) SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ, patrz S_KNUM TYSIĄCE: Strefa ochrony 0 = Bez uwzględnienia strefy ochrony (przeszkoda) 1 = Z uwzględnieniem strefy ochrony (przeszkoda), patrz S_ID DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Położenie naroża w WKS 0 = Położenie naroża jest określone przez parametr S_STA1 (kompatybilność) 1 = Położenie 1 naroża w pozycjonowanym punkcie startu pomiaru ⁶⁾ 2 = Położenie 2 naroża, odległość w 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) są ujemne S_SETV0, S_SETV1) 3 = Położenie 3 naroża, odległość w 1. i 2. osi płaszczyzny (przy G17 XY) są ujemne (patrz S_SETV0 do S_SETV3) 4 = Położenie 4 naroża, odległość w 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) są ujemne (patrz S_SETV2, S_SETV3)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego²⁾ War- tości: JEDNOSTKI: DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego SETKI: Zarezerwowano TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna⁵⁾ 1 = Korekcja zgrubna
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
4	L1/X1	S_SETV0	Odległość L1 pomiędzy biegunem i punktem pomiaru P1 w kierunku 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) ³⁾ (Odległość rzeczywista L1=0 obliczana jest automatycznie $L1 = M_SETV1 / 2$) lub Punkt startu P1x 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) ⁴⁾
5	L2/Y1	S_SETV1	Odległość L2 pomiędzy biegunem i punktem pomiaru P2 w kierunku 1 osi płaszczyzny ³⁾ albo punkt startu P1y 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) ⁴⁾
6	L3/X2	S_SETV2	Odległość L3 pomiędzy biegunem a punktem pomiaru P3 w kierunku 2. osi płaszczyzny ³⁾ (Odległość rzeczywista L3=0 obliczana jest automatycznie w przypadku nieprostokątnego naroża $L3 = M_SETV3 / 2$) lub punkt startu P2x 1. osi płaszczyzny ⁴⁾
7	L4/Y2	S_SETV3	Odległość L4 pomiędzy biegunem i punktem pomiaru P3 w kierunku 2 osi płaszczyzny w przypadku nieprostokątnego naroża ³⁾ lub punkt startu P2y 2. osi płaszczyzny ⁴⁾
8	XP/X3	S_SETV4	Położenie bieguna w 1. osi płaszczyzny ³⁾ lub punkt startu P3x 1. osi płaszczyzny ⁴⁾
9	XP/Y3	S_SETV5	Położenie bieguna w 2. osi płaszczyzny ³⁾ lub punkt startu P3y 2. osi płaszczyzny ⁴⁾
10	X4	S_SETV6	Punkt startu P4x 1. osi płaszczyzny ⁴⁾
11	Y4	S_SETV7	Punkt startu P4y 2. osi płaszczyzny ⁴⁾
12	X0	S_SETV8	Wartość zadana zmierzonego naroża w 1. osi płaszczyzny przy korekcji w PPZ
13	Y0	S_SETV9	Wartość zadana zmierzonego naroża w 2. osi płaszczyzny przy korekcji w PPZ
14	α0	S_STA1	Kąt startu od dodatniego kierunku 1. osi płaszczyzny do krawędzi odniesienia przedmiotu obrabianego w MKS (+270 stopni)
15	α1	S_INCA	Kąt między krawędziami odniesienia przedmiotu obrabianego przy pomiarze nieprostokątnego naroża ⁷⁾
16	DZ	S_ID	Wielkość dosuwu na wysokość pomiaru przy każdym punkcie pomiaru przy aktywnym obszarze ochrony (patrz S_MVAR).

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
17	DFA	S_FA	Droga pomiaru
18	TSA	S_TSA	Przedział ufności Nadzór nad różnicą kąta do wartości zadanej kąta [stopnie]
19	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (zakres wartości 1 do 9) ²⁾
20		S_MCBIT	Zarezerwowano
21		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
22		_AMODE	Tryb alternatywny

¹⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości a do b

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Zadanie punktów pomiaru we współrzędnych biegunowych przy uwzględnieniu kąta startu S_STA1 przy punkcie pomiaru 3 lub 4 kąta przełączania S_INCA.

⁴⁾ Zadanie punktów pomiaru w prostokątnym układzie współrzędnych (zadanie poprzez 4 punkty)

⁵⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁶⁾ Zakres wartości kąta S_INCA: -180 do +180 stopni

⁷⁾ Kąt startu S_STA1, zakres wartości: naroże prostokątne: +- 90 stopni, dowolny narożnik: + - 45 stopni

4.1.9 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE979

```
PROC CYCLE979 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_CPA, REAL S_CPO, REAL S_STA1, REAL S_INCA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, REAL
S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT
S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-9 Parametry wywołania CYCLE979 ⁰⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Element konturu 1 = Pomiar otworu 2 = Pomiar czopa (wału)
			DZIESIĄTKI: Zarezerwowano
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ lub bez korekcji narzędzia) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM) 2 = Pomiar i korekcja narzędzia (patrz S_KNUM1)
			TYSIĄCE: Liczba punktów pomiaru 0 = 3 punkty pomiaru 1 = 4 punkty pomiaru
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pomiar z/bez odwrócenia wrzeciona (pomiar metodą różnicową) albo ustawienia sondy pomiarowej w kierunku przełączenia 0 = Pomiar bez odwrócenia wrzeciona, bez ustawienia sondy pomiarowej 1 = Pomiar z odwróceniem wrzeciona 2 = Sonda pomiarowa ustawiona w kierunku przełączenia
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego PPZ lub odniesienia bazowego ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI:
			DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego lub 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego
			SETKI: Zarezerwowano
			TYSIĄCE: Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego 0 = Korekcja ustawianego PPZ 1 = Korekcja specyficznego dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja odniesienia bazowego 3 = Korekcja globalnego bazowego PPZ 9 = Korekcja aktywnego PPZ lub przy G500 ostatniego aktywnego specyficznego dla kanału bazowego PPZ
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja zgrubna lub dokładna w PPZ, w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
3	Wybór	S_KNUM1	Korekcja w korekcji narzędzia ²⁾ War- tości: JEDNOSTKI: DZIESIĄTKI: SETKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 999 numerów D (numer ostrza) w przypadku korekcji narzędzia; w przypadku korekcji sumarycznej i ustawczej patrz też S_DLNUM TYSIĄCE: 0 albo jednoznaczne numery D DZIESIĄTKI TYSIĘCY: 0 albo jednoznaczne numery D 1 do maks. 32000, gdy w MD są ustawione jednoznaczne numery D SETKI TYSIĘCY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja promienia narzędzia) 1 = Korekcja długości L1 2 = Korekcja długości L2 3 = Korekcja długości L3 4 = Korekcja promienia MILIONY: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja zużycia promienia narzędzia) 1 = Korekcja narzędzia sumaryczna (SK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej SK 2 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ EK (nowa) = EK (stara) + SK (stara) wartość korekcji, SK (nowa) = 0 3 = Korekcja narzędzia ustawcza (EK) ⁵⁾ Korekcja narzędzia jest dodawana do istniejącej EK 4 = Korekcja geometrii narzędzia DZIESIĄTKI MILIONÓW: Korekcja narzędzia ²⁾ 0 = Bez podania (korekcja geometrii narzędzia, normalna, nieodwrócona) 1 = Korekcja odwrócona
4	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
5	X0	S_SETV	Wartość zadana
6	DFA	S_FA	Droga pomiaru
7	TSA	S_TSA	Przedział ufności
8	X0	S_CPA	Punkt środkowy 1 osi płaszczyzny (przy G17 X)
9	Y0	S_CPO	Punkt środkowy 2 osi płaszczyzny (przy G17 Y)
10	alpha 0	S_STA1	Kąt startowy ⁷⁾
11	alpha 1	S_INCA	Kąt przełączania ⁸⁾
12	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ¹⁾ (zakres wartości 1 do 9)
13	T	S_TNAME	Nazwa narzędzia ²⁾
14	DL	S_DLNUM	Sumaryczna korekcja ustawcza numer DL ^{1), 4)}
15	TZL	S_TZL	Korekcja zera ^{1), 2)}
16	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów ^{1), 2)}
17	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ²⁾
18	TLL	S_TLL	Dolna granica tolerancji (przyrostowo do wartości zadanej) ²⁾
19	TMV	S_TMV	Zakres korekcji przy tworzeniu wartości średniej ¹⁾

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
20	FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej ¹⁾
21		S_EVNUM	Zestaw danych pamięci wartości doświadczalnej ^{1), 6)}
22		S_MCBIT	Zarezerwowano
23		_DMODE	Tryb wyświetlania
		War- tości:	JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
24		_AMODE	Tryb alternatywny
		War- tości:	JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

⁰⁾ Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości a do b.

¹⁾ Wyświetlanie zależnie od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

²⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu, w przeciwnym przypadku parametr = ""

³⁾ Tylko w przypadku korekcji w narzędziu i tolerancji wymiaru "tak", w przeciwnym przypadku parametr = 0

⁴⁾ Tylko gdy jest ustawiona funkcja "Korekcja sumaryczna ustawcza" w ogólnej MD 18108 \$MN_MM_NUM_SUMCORR .

⁵⁾ Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".

⁶⁾ Tworzenie wartości doświadczalnej-wartości średniej jest możliwe tylko podczas korekcji narzędzia
Zakres pamięci wartości doświadczalnej-wartości średniej:

1 do 20 numeru(ów) pamięci wartości doświadczalnej, patrz specyficzna dla kanału SD 55623

\$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]

10000 do 200000 numeru(ów) pamięci wartości średniej, patrz specyficzna dla kanału SD 55625

\$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[n-1]

⁷⁾ Zakres wartości kąta startowego -360 do +360 stopni

⁸⁾ Zakres wartości kąta przełączania >0 do ≤90 stopni przy 4 punktach pomiarowych lub >0 do ≤120 stopni przy 3 punktach pomiarowych.

4.1.10 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE997

```
PROC CYCLE997 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STA1,REAL S_INCA,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_SETV3,REAL S_SETV4,REAL
S_SETV5,REAL S_SETV6,REAL S_SETV7,REAL S_SETV8,REAL S_TNVL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT
_DMODE,INT _AMODE)
```

Tabela 4-10 Parametry wywołania CYCLE997 ^{1), 2)}

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie = 9)
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Element konturu 9 = Pomiar kuli
			DZIESIĄTKI: Powtórzenie pomiaru 0 = Bez powtórzenia pomiaru 1 = Z powtórzeniem pomiaru
			SETKI: Kierunek korekcji 0 = Tylko pomiar (bez korekcji PPZ) 1 = Pomiar, określenie i korekcja PPZ (patrz S_KNUM)
			TYSIĄCE: Strategia pomiaru 0 = Pomiar równoległe do osi, bez punktu startu, ustawienie czujnika pomiarowego zgodnie z SD55740, bit 1 1 = Pomiar z obejściem, z punktem startu, ustawienie czujnika pomiarowego zgodnie z SD55740, bit 1 2 = Pomiar z obejściem, z punktem startu, ustawienie czujnika pomiarowego w kierunku przełączenia 3 = Pomiar równoległe do osi, z kątem startu, ustawienie czujnika pomiarowego zgodnie z SD55740, Bit 1 4 = Pomiar równoległe do osi, z kątem startu, ustawienie czujnika pomiarowego w kierunku przełączenia
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Liczba mierzonych kul 0 = Pomiar jednej kuli 1 = Pomiar trzech kul
			SETKI TYSIĘCY: Liczba punktów pomiaru, tylko przy pomiarze pod kątem (zwrócić uwagę na strategię pomiaru: miejsce TYSIĘCZNE > 0) 0 = Trzy punkty pomiaru przy pomiarze pod kątem (obejście kuli) 1 = Cztery punkty pomiaru przy pomiarze pod kątem (obejście kuli)
			MILIONY: Określenie średnicy zadanej kuli 0 = Bez określenia średnicy zadanej kuli 1 = Określenie średnicy zadanej kuli

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
2	Wybór	S_KNUM	Korekcja przesunięcia punktu zerowego (PPZ), bazowego lub odniesienia bazowego ³⁾ War- tości: JEDNOSTKI: DZIESIĄTKI: 0 = Bez korekcji 1 do maks. 99 numerów przesunięcia punktu zerowego albo 1 do maks. 16 numerów przesunięcia bazowego SETKI: Zarezerwowano TYSIĄCE: Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (PPZ), w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym 0 = Korekcja w ustawianym PPZ 1 = Korekcja w specyficznym dla kanału bazowego PPZ 2 = Korekcja w odniesieniu bazowym 3 = Korekcja w globalnym bazowym PPZ ⁷⁾ 9 = Korekcja w aktywnym PPZ lub przy G500 w ostatnim aktywnym specyficznym dla kanału bazowym PPZ DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Korekcja w przesunięciu punktu zerowego (PPZ), w bazowym PPZ lub w odniesieniu bazowym zgrubnie lub dokładnie 0 = Korekcja dokładna ⁶⁾ 1 = Korekcja zgrubna
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
4		S_SETV	Średnica kuli(kul) ⁴⁾
5	DFA	S_FA	Droga pomiaru
6	TSA	S_TSA	Przedział ufności
7	alpha 0	S_STA1	Kąt startu przy pomiarze pod kątem
8	alpha 1	S_INCA	Kąt przełączania przy pomiarze pod kątem
9	X1	S_SETV0	Pozycja zadana 1. kuli 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) przy pomiarze 3 kul
10	Y1	S_SETV1	Pozycja zadana 1. kuli 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) przy pomiarze 3 kul
11	Z1	S_SETV2	Pozycja zadana 1. kuli 3. osi płaszczyzny (przy G17 Z) przy pomiarze 3 kul
12	X2	S_SETV3	Pozycja zadana 2. kuli 1. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
13	Y2	S_SETV4	Pozycja zadana 2. kuli 2. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
14	Z2	S_SETV5	Pozycja zadana 2. kuli 3. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
15	X3	S_SETV6	Pozycja zadana 3. kuli 1. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
16	Y3	S_SETV7	Pozycja zadana 3. kuli 2. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
17	Z3	S_SETV8	Pozycja zadana 3. kulki 3. osi płaszczyzny przy pomiarze 3 kul
18	TVL	S_TNVL	Wartość graniczna zniekształcenia trójkąta (suma odchyłeń) przy pomiarze 3 kul ⁵⁾
19	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (zakres wartości 1 do 9)
20		S_MCBIT	Zarezerwowano

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
21		_DMODE	Tryb wyświetlania
			War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
22		_AMODE	Tryb alternatywny

- 1) Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości a do b
- 2) Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 3) Pozycjonowanie pośrednie z obejściem kuli na równiku
- 4) Pomiar 3 kul: Dla wszystkich kul obowiązuje taka sama zadana średnica (_SERV)
- 5) Wartość domyślna dla S_TNVL=1.2
Korekcja w PPZ: Tylko gdy określone zniekształcenie leży poniżej wartości granicznej S_TNVL, jest korygowane w PPZ.
- 6) Gdy PPZ "dokładne" nie jest ustawione w MD, wówczas korekcja następuje według PPZ "zgrubne".
- 7) W przypadku wariantu pomiaru "Pomiar trzech kul" korekcja w globalnym frame bazowym jest niemożliwa (S_KNUM = 3001 do 3016), ponieważ frame nie posiada składowej obrotu.

4.1.11 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE995

```
PROC CYCLE995 (INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PRNUM,REAL S_SETV,REAL S_FA,REAL S_TSA,REAL
S_STAI,REAL S_INCA,REAL S_DZ,REAL S_SETV0,REAL S_SETV1,REAL S_SETV2,REAL S_TUL,REAL
S_TZL,INT S_NMSP,INT S_MCBIT,INT _DMODE,INT _AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-11 Parametry wywołania CYCLE995 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie=5) War- tości: JEDNOSTKI: Element konturu 5 = Geometria wrzeciona (równolegle do osi narzędzia) DZIESIĄTKI: Powtórzenie pomiaru 1 = Z powtórzeniem pomiaru SETKI: bez kierunku korekcji 0 = Tylko pomiar TYSIĄCE: Strategia pomiaru 2 = Pomiar pod kątem, zorientowanie sondy pomiarowej w kierunku przełączenia DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Liczba mierzonych kul 0 = Pomiar jednej kuli SETKI TYSIĘCY: Liczba punktów pomiaru 1 = 4 punkty pomiaru przy pomiarze pod kątem (obejście kuli) MILIONY: Określenie średnicy zadanej kuli 0 = Bez określenia średnicy zadanej kuli 1 = Określenie średnicy zadanej kuli
2	Wybór	S_KNUM	Kierunek korekcji 0 = 0
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy pomiarowej) (zakres wartości 1 do 40)
4	DM	S_SETV	Średnica kuli kalibracyjnej ⁴⁾
5	DFA	S_FA	Droga pomiaru
6	TSA	S_TSA	Przedział ufności ⁵⁾
7	alpha 0	S_STA1	Kąt startu przy pomiarze pod kątem ³⁾
8		S_INCA	Kąt przełączania przy pomiarze pod kątem ²⁾
9	DZ	S_DZ	Odstęp 1. pomiaru P1 do 2. pomiaru P2 na trzpieniu sondy pomiarowej
10		S_SETV0	Pozycja zadana kuli 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) ²⁾
11		S_SETV1	Pozycja zadana kuli 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) ²⁾
12		S_SETV2	Pozycja zadana kuli 3. osi płaszczyzny (przy G17 X) ²⁾
13	TUL	S_TUL	Górna granica tolerancji kąta odchylenia
14	TZL	S_TZL	Zakres korekcji zera ^{1), 4)}
15	Liczba	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (zakres wartości 1 do 9)
16		S_MCBIT	zarezerwowano ²⁾
17		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie	
18		_AMODE	Tryb alternatywny	
			War- tości:	JEDNOSTKI: Tolerancja wymiaru tak/nie 0 = nie 1 = tak

Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone, jako zakres wartości a do b

- 1) Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
- 2) Parametry obecnie nie są używane i również nie są wyświetlane w oknie wprowadzania.
Parametr kąt przełączenia S_INCA jest ustawiony na stałe na 90 stopni.
- 3) Zakres wartości kąta startu -360 do +360 stopni.
- 4) Przy tolerancji wymiaru ustawionym na „tak”:
zmierzone kąty są mniejsze niż wartość zakresu korekcji zera TZL, parametry wynikowe dla kątów (_OVR[2], _OVR[3]) i odchylenia (_OVR[7], _OVR[8]) są ustawiane na zero.
Wyświetlenie TZL następuje na pomocą ogólnej SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE Bit 25=1.
(wybór korekcji zera jest zwolniona przy pomiarze odchylenia kąтового wrzeciona)
- 5) Parametr TSA odnosi się do 1. pomiaru kuli kalibracyjnej.

4.1.12 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE996

```
PROC CYCLE996 (INT S_MVAR, INT S_TC, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_STA1, REAL S_SETV0, REAL
S_SETV1, REAL S_SETV2, REAL S_SETV3, REAL S_SETV4, REAL S_SETV5, REAL S_TNVL, REAL S_FA, REAL
S_TSA, INT S_NMSP, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Tabela 4-12 Parametry wywołania CYCLE996 ¹⁾

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru (domyślnie=1) War- tości: JEDNOSTKI: Kolejność pomiaru 0 = obliczenie kinematyki (wybór przy pomocy: wyświetlenie wyniku, protokół, zmiana zestawu danych skrętu, ew. z pokwitowaniem przez operatora), patrz <u>AMODE</u> 1 = 1. Pomiar 2 = 2. Pomiar 3 = 3. Pomiar DZIESIĄTKI: Zarezerwowano 0 = 0 SETKI: Wariant pomiaru przy 1. do 3. pomiarze 0 = pomiar kulki kalibracyjnej równoległy do osi 1 = pomiar kulki kalibracyjnej pod kątem i bez aktualizacji wrzeczona ³⁾ 2 = pomiar kulki kalibracyjnej i aktualizacja wrzeczona w kierunku przełączenia sondy pomiarowej ³⁾ 3 = pomiar równoległy do osi z kątem startowym ⁸⁾ 4 = pomiar równoległy do osi z kątem startowym i aktualizacją wrzeczona w kierunku przełączenia sondy pomiarowej ⁸⁾ TYSIĄCE: Cel korekcji przy obliczeniu kinematyki ⁴⁾ 0 = Tylko pomiar. Zestawy danych skrętu są obliczane, ale pozostają bez zmian. 1 = Obliczenie zestawu danych skrętu. Zestawy danych skrętu są zmieniane, ew. po pokwitowaniu przez operatora ⁴⁾ DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Obliczenie osi pomiaru (oś obrotowa 1 albo 2) albo łańcucha wektorów otwartego lub zamkniętego w przypadku kinematyki 0 = łańcuch wektorowy zamknięty (obliczyć tylko w przypadku kinematyki) 1 = oś obrotowa 1 (tylko przy 1 do 3 pomiarze) 2 = oś obrotowa 2 (tylko przy 1 do 3 pomiarze) ⁵⁾ 3 = łańcuch wektorowy otwarty (obliczyć tylko w przypadku kinematyki) SETKI TYSIĘCY: Obliczenie normalizacji osi obrotowej 1 w przypadku kinematyki 0 = bez normalizacji osi obrotowej 1 1 = normalizacja w kierunku 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) 2 = normalizacja w kierunku 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = normalizacja w kierunku 3. osi płaszczyzny (przy G17 Z) MILIONY: Obliczenie normalizacji 2 osi obrotowej w przypadku kinematyki ⁵⁾ 0 = bez normalizacji 2 osi obrotowej 1 = normalizacja w kierunku 1. osi płaszczyzny (przy G17 X) 2 = normalizacja w kierunku 2. osi płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = normalizacja w kierunku 3. osi płaszczyzny (przy G17 Z) DZIESIĄTKI MILIONÓW: Plik protokołu 0 = bez pliku protokołu 1 = plik protokołu z obliczonymi wektorami (nośnik narzędzi) i 1. dynamiczną transformacją 5-osową (TRAORI(1)), jeżeli wliczono do MD.
2		S_TC	Numer zestawu danych skrętu (nośnik narzędzi)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Znaczenie
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)
4		S_SETV	Średnica kulki kalibracyjnej
5	alpha 0	S_STA1	Kąt startu przy pomiarze pod kątem
6	alpha 0	S_SETV0	Wartość pozycji osi obrotowej 1 (gdy oś ta jest ręczna lub półautomatyczna)
7	alpha 1	S_SETV1	Wartość pozycji 2 osi obrotowej (gdy oś ta jest ręczna lub półautomatyczna) ⁶⁾
8	XN	S_SETV2	Wartość pozycji dla normalizacji 1 osi obrotowej
9	XN	S_SETV3	Wartość pozycji dla normalizacji 2 osi obrotowej ⁶⁾
10	delta	S_SETV4	Wartość tolerancji wektorów przesunięcia I1 do I4
11	delta	S_SETV5	Wartość tolerancji wektorów osi obrotowych V1 i V2
12	TVL	S_TNVL	Wartość graniczna segmentu kąтового osi obrotowej (zakres wartości 1 do 60 stopni), (domyślnie=20) ⁷⁾
13	DFA	S_FA	Droga pomiaru
14	TSA	S_TSA	Przedział ufności
15	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
16		S_MCBIT	Zarezerwowano
17		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)
18		_AMODE	Tryb alternatywny War- tości: JEDNOSTKI: Kontrola tolerancji tak/nie 0 = nie 1 = tak: Ewaluacja wartości tolerancji wektorów S_SETV4, S_SETV5 DZIESIĄTKI: Pokwitowanie przez operatora przy wpisywaniu obliczonych wektorów do zestawu danych skrętu ⁴⁾ 0 = tak: operator musi pokwitować zmianę 1 = nie: obliczone wektory są natychmiast wpisywane (działa tylko wtedy, gdy miejsce SETEK i TYSIĘCY = 0) SETEK: Wyświetlenie wyniku pomiaru ⁵⁾ 0 = nie 1 = tak TYSIĄCE: Wyświetlenie wyniku pomiaru edytowalne 0 = nie 1 = tak, i edytowalne (działa tylko wtedy, gdy miejsce SETEK = 1)

¹⁾ Wszystkie wartości domyślnie = 0 albo zaznaczone jako domyślnie=x

²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

³⁾ Przy pomocy tego wariantu można np. przy położeniu 90 stopni kinematyki, dokonywać pomiaru na kuli kalibracyjnej, bez kolizji z trzpieniem mocującym kuli. Można zadać kąt startowy S_STA1 (0 do 360 stopni). Kąt przełączania przy okrążaniu kuli jest równy 90 stopni.

Jako posuw po okręgu jest stosowana specyficzna dla kanału SD55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

- 4) Przed wpisaniem następuje zapytanie operatora z M0. Dopiero przez NC-Start wektory są wpisywane. Gdy program pomiaru zostanie przerwany przez RESET , wówczas obliczone wektory nie są wpisywane. Wektory są wpisywane tylko wtedy, gdy tolerancja przesunięcia wektorów nie została przekroczona.
- 5) Wyświetlenie wyniku pomiaru tylko w przypadku wariantu pomiaru kinematyka. Jeżeli również po 1. do 3. pomiarze ma zostać wyświetlony wynik, następuje to przez ustawienie specyficznej dla kanału SD 55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY.
- 6) Oś obrotowa 2 tylko w przypadku kinematyk z dwoma osiami obrotowymi
- 7) Wartość graniczna segmentu kąowego osi obrotowej. Zakres wartości S_TNVL pomiędzy 20 do 60 stopni. Przy wartościach S_TNVL < 20 stopni należy liczyć się z niedokładnościami uwarunkowanymi błędami pomiaru sondy pomiarowej w mikrometrach. Gdy wartość graniczna jest przekroczona, pojawia się komunikat błędu 61430 z wyświetleniem minimalnej wartości granicznej.
- 8) Aktualizacja wrzeczona w kierunku przełączenia sondy pomiarowej, gdy SD54760 Bit 17 = 1

4.1.13 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE982

```
PROC CYCLE982(INT S_MVAR,INT S_KNUM,INT S_PRNUM,INT S_MA,INT S_MD,REAL S_ID,REAL S_FA,REAL  
S_TSA,REAL S_VMS,REAL S_STA1,REAL S_CORA,REAL S_TZL,REAL S_TDIF,INT S_NMSP,INT S_EVNUM,INT  
S_MCBIT,INT _DMODE,INT _AMODE)
```

Tabela 4-13 Parametry wywołania CYCLE982 ¹⁾

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Kalibrowanie / pomiar 0 = kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi 1 = pojedynczy pomiar narzędzia ³⁾ 2 = pomiar wielokrotny narzędzia, określenie długości i promienia narzędzia (w przypadku narzędzi frezarskich)
			DZIESIĄTKI: Kalibrowanie albo pomiar w MKS lub WKS 0 = w odniesieniu do maszyny ⁴⁾ 1 = w odniesieniu do przedmiotu obrabianego
			SETKI: Pomiar z lub bez obrotu w przypadku narzędzi frezarskich 0 = pomiar bez obrotu 1 = pomiar z obrotem
			TYSIĄCE: Cel korekcji w przypadku narzędzi frezarskich 0 = określenie długości albo długości i promienia (patrz S_MVAR miejsce jedno- stek) 1 = określenie promienia, gdy S_MVAR miejsce jednostek = 1 2 = określenie długości i promienia (strona czołowa), gdy S_MVAR miejsce jedno- stek = 1 albo 2 3 = określenie górnego ostrza frezu tarczowego (tylna strona) oraz długości i pro- mienia ⁵⁾
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Pozycja narzędzia frezarskiego albo wiertła 0 = pozycja osiowa narzędzia frezarskiego albo wiertła, promień w 2. osi płaszczyzny (przy G18 X) ⁷⁾ 1 = pozycja promieniowa narzędzia frezarskiego albo wiertła, promień w 1. osi płaszczyzny (przy G18 Z) ⁷⁾
			SETKI TYSIĘCY: Przyrostowe kalibrowanie albo pomiar 0 = bez podania 1 = przyrostowe kalibrowanie albo pomiar
2	Wybór	S_KNUM	Wariant korekcji ²⁾
			War- tości:
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy) (domyślnie=1)
4	X0	S_MA	Oś pomiaru
			War- tości:
			1 = 1 Oś płaszczyzny (przy G18 Z)
			2 = 2. oś płaszczyzny (przy G18 X)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Znaczenie
5	+ -	S_MD	Kierunek pomiaru War- tości: 0 = bez wyboru (kierunek pomiaru jest określany z wartości rzeczywistej) 1 = dodatni 2 = ujemny
6	Z2	S_ID	Przesunięcie
7	DFA	S_FA	Droga pomiaru
8	TSA	S_TSA	Przedział ufności
9	VMS	S_VMS	Zmienna prędkość pomiaru przy kalibrowaniu ²⁾
10	alpha1	S_STA1	Kąt startu przy pomiarze narzędzi frezarskich
11	alpha2	S_CORA	Kąt korekcji przy pomiarze narzędzi frezarskich z obrotem ⁸⁾
12	TZL	S_TZL	Korekcja zerowa przy pomiarze narzędzi. Przy kalibrowaniu jest S_TZL = 0
13	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów
14	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾ (domyślnie=1)
15	EVN	S_EVNUM	Numer pamięci wartości doświadczalnych-wartości średnich ^{2), 9)}
16		S_MCBIT	Zarezerwowano
17		_DMODE	Tryb wyświetlania War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu) DZIESIĄTKI: Położenie ostrza w przypadku narzędzi tokarskich i frezarskich (tylko dla wyświetlania w oknach wprowadzania 1 do 9) SETKI: Typ narzędzia 0 = Narzędzia tokarskie 1 = Frez 2 = Narzędzia wiertarskie TYSIĄCE: Strategia dosunięcia względem sondy do pomiaru narzędzi 0 = PLUS [X/Z]; X gdy narzędzie ma położenie osiowe, Z gdy promieniowe 1 = MINUS [X/Z]; X gdy narzędzie ma położenie osiowe, Z gdy promieniowe
18		_AMODE	Tryb alternatywny War- tości: JEDNOSTKI: Zarezerwowano DZIESIĄTKI: Zarezerwowano SETKI: Zarezerwowano TYSIĄCE: Najazd na pozycję startową po procesie pomiaru podczas kalibracji i pojedynczego pomiaru (patrz S_MVAR - JEDNOSTKI) 0 = narzędzie jest przesuwane o DFM względem krawędzi sondy pomiarowej 1 = dosunięcie do pozycji startowej

¹⁾ Wszystkie wartości domyślnie = 0 albo zaznaczone jako domyślnie=x²⁾ Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54762 _MEA_FUNCTION_MASK_TOOL

- 3) Pomiar narzędzia tokarskiego, frezarskiego lub wiertła. Oś pomiaru w parametrze `S_MA`
Specyfikacja w przypadku narzędzi tokarskich poprzez położenie ostrza 1...8, w przypadku narzędzi frezarskich poprzez miejsce SETEK do TYSIĘCY w parametrze `S_MVAR`.
- 4) Pomiar i kalibrowanie następuje w bazowym układzie współrzędnych (MKS przy wyłączonej transformacji kinematycznej).
- 5) Nie dla pomiaru przyrostowego
- 6) Tylko dla pomiaru wielokrotnego `S_MVAR=x2x02` albo `x3x02` (przykład: frez tarczowy albo frez do rowków)
- 7) Gdy specyficzna dla kanału SD 42950 `$SC_TOOL_LENGTH_TYPE = 2` wówczas następuje przyporządkowanie składowych długości narzędzia, jak w przypadku narzędzi tokarskich
- 8) Tylko przy pomiarze z obrotem `S_MVAR=xx1x1`
- 9) Utworzenie wartości doświadczalnej
Zakres wartości pamięci wartości doświadczalnej: 1 do 20 numerów pamięci wartości doświadczalnej patrz specyficzna dla kanału SD 55623 `$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[n-1]`.

4.1.14 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE971

```
PROC CYCLE971 (INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_PRNUM, INT S_MA, INT S_MD, REAL S_ID, REAL S_FA, REAL
S_TSA, REAL S_VMS, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, INT S_NMSP, REAL S_F1, REAL S_S1, REAL S_F2, REAL
S_S2, REAL S_F3, REAL S_S3, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE)
```

Tabela 4-14 Parametry wywołania CYCLE971 ¹⁾

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
1		S_MVAR	Wariant pomiaru
			War- tości:
			JEDNOSTKI: 0 = Kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi 1 = Pomiar narzędzia z zatrzymanym wrzecionem (długość lub promień) 2 = Pomiar narzędzia z obracającym się wrzecionem (długość lub promień), patrz parametr S_F1 do S_S4
			DZIESIĄTKI: Pomiar w MKS lub w WKS 0 = pomiar w MKS (względem maszyny), pomiar narzędzia lub kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi 1 = Pomiar w WKS (względem przedmiotu obrabianego), pomiar narzędzia lub kalibrowanie sondy pomiarowej narzędzia
			SETKI: Kontrola poszczególnych ostrzy 0 = nie 1 = tak
			TYSIĄCE: 0 = 0
			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Przyrostowe kalibrowanie albo pomiar 0 = Bez podania 1 = Kalibrowanie przyrostowe lub pomiar
			SETKI TYSIĘCY: Automatyczne kalibrowanie sondy do pomiaru narzędzi 0 = Sonda pomiarowa narzędzia nie jest kalibrowana automatycznie 1 = Sonda pomiarowa narzędzia jest kalibrowana automatycznie
			MILIONY: Kalibrowanie w płaszczyźnie z odwróceniem wrzeciona 0 = Kalibrowanie w płaszczyźnie bez odwrócenia wrzeciona 1 = Kalibrowanie w płaszczyźnie z odwróceniem wrzeciona
2	Wybór	S_KNUM	Wariant korekcji ²⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Korekcja narzędzia 0 = Bez podania (korekcja narzędzia w geometrii) 1 = Korekcja narzędzia w zużyciu
3	icon+ Liczba	S_PRNUM	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej (nie numer sondy)
4	X0	S_MA	Oś pomiaru, oś przesunięcia ⁴⁾
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Numer osi pomiaru 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y) 3 = 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z)
			DZIESIĄTKI: 0 = 0
			SETKI: Numer osi przesunięcia 0 = Bez osi przesunięcia 1 = 1. oś płaszczyzny (przy G17 X) 2 = 2. oś płaszczyzny (przy G17 Y)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
5	+ -	S_MD	Kierunek pomiaru
			War- tości: 0 = Bez wyboru (kierunek pomiaru jest określany z wartości rzeczywistej) 1 = Dodatni 2 = Ujemny
6	V	S_ID	Przesunięcie
			War- tości: 0 = W przypadku narzędzi bez przesunięcia >0 = • Kalibrowanie: Przesunięcie działa na 3. oś płaszczyzny (przy G17 Z), gdy średnica narzędzia kalibracyjnego jest większa, niż górna średnica sondy. Tutaj narzędzie jest przesuwane o promień narzędzia z środka sondy, po odjęciu wartości S_ID. Oś przesunięcia jest dodatkowo podawana w S_MA . • Pomiar: W przypadku narzędzi wieloostrzowych należy podać przesunięcie długości narzędzia i najwyższego punktu ostrza przy pomiarze promienia albo przesunięcie promienia narzędzia do najwyższego punktu ostrza przy pomiarze długości narzędzia.
7	DFA	S_FA	Droga pomiaru
8	TSA	S_TSA	Przedział ufnosci
9	VMS	S_VMS	Zmienna prędkość pomiaru przy kalibrowaniu ²⁾
10	TZL	S_TZL	Korekcja zera (tylko przy pomiarze narzędzia)
11	DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów przy pomiarze narzędzia (S_MVAR=xx1 albo S_MVAR=xx2)
12	Pomiary	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu ²⁾
13	F1	S_F1	1. Posuw dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
14	S1	S_S1	1. Prędkość obrotowa dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
15	F2	S_F2	2. Posuw dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
16	S2	S_S2	2. Prędkość obrotowa dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
17	F3	S_F3	3. Posuw dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
18	S3	S_S3	3. Prędkość obrotowa dla dotknięcia przy obracającym się wrzecionie ²⁾
19	EVN	S_EVNUM	Numer pamięci wartości doświadczalnej ²⁾
20		S_MCBIT	Okno_CBIT wzgl. _CHBIT
21		_DMODE	Tryb wyświetlania
			War- tości: JEDNOSTKI: Płaszczyzna obróbki G17/G18/G19 0 = Kompatybilność, aktywna pozostaje płaszczyzna działająca przed wywołaniem cyklu 1 = G17 (aktywna tylko w cyklu) 2 = G18 (aktywna tylko w cyklu) 3 = G19 (aktywna tylko w cyklu)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna	Parametry cyklu	Znaczenie
22		_AMODE	Tryb alternatywny
			War- tości:
			JEDNOSTKI: Pomiar przesunięcia narzędzia w przypadku promienia 1 = nie 2 = tak
			DZIESIĄTKI: Kierunek pomiaru przesunięcia narzędzia w przypadku promienia w 3. osi płaszczyzny (przy G17 Z) 1 = Dodatni 2 = Ujemny
			SETKI: Pomiar przesunięcia narzędzia w przypadku długości lub podczas kalibrowania sondy pomiarowej w 3. osi 0 = Kompatybilność, auto 1 = Nie 2 = Tak
			TYSIĄCE: Kierunek pomiaru przesunięcia narzędzia w odniesieniu do długości w osi przesunięcia (patrz S_MA HUNDERTER) 1 = Dodatni 2 = Ujemny

- 1) Wszystkie wartości domyślne = 0 albo zaznaczone jako domyślne=x
2) Wyświetlanie w zależności od ogólnej SD 54762 MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
3) Tylko w przypadku korekcji w narzędziu i tolerancji wymiaru "tak", w przeciwnym przypadku parametr = 0
4) Przy pomiarze automatycznym (S_MVAR=1x00xx) bez wyświetlenia osi pomiaru, osi przesunięcia ⇒ S_MA=0.

4.1.15 Parametry cyklu pomiarowego CYCLE150

```
PROC CYCLE150 (INT S_PICT, INT S_PROT, STRING[160] S_PATH) SAVE
ACTBLOCNO DISPLOF
```

Tabela 4-15 Parametry wywołania CYCLE150

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cykli	Znaczenie
1	Okno wyniku pomiaru	S_PICT	Wybór sposobu wyświetlenia wyników (domyślnie = 0)
			War- tości:
			JEDNOSTKI: 0 = Okno wyniku pomiaru WYŁ 1 = Okno wyniku pomiaru ZAŁ
			DZIESIĄTKI: Wybór trybu wyświetlania (wartości jak w SD 55613) 1 = Wyświetlenie okna wyniku pomiaru - Automatyczne odwołanie po 8s 3 = Wyświetlenie okna wyniku pomiaru - Kwitowanie za pomocą NC-Start 4 = Wyświetlenie okna wyniku pomiaru - tylko w przypadku alarmów (61303 ... 61306)
2		S_PROT	Wybór sposobu protokolowania (domyślnie = 0)

4.1 Przegląd parametrów cykli pomiarowych

Nr	Parametry okna wprowadzania	Parametry cykli	Znaczenie	
	Protokół		War- tości:	JEDNOSTKI: Wybór protokołu wył. / zał. / ostatni pomiar 0 = Protokół WYŁ 1 = Protokół ZAŁ 2 = Ostatni zarejestrowany pomiar
	Typ proto- kołu			DZIESIĄTKI: Wybór typu protokołu 0 = Protokół standardowy 1 = Protokół użytkownika (dowolnie definiowane)
	Format pro- tokółu			SETKI: Wybór formatu protokołu 0 = Format tekstowy 1 = Format tabelaryczny (do importowania do Excela)
	Dane proto- kołu			TYSIĄCE: Wybór zapisu nowy lub dołącz 0 = Nowy 1 = Dołączony
	Protokół protokołu			DZIESIĄTKI TYSIĘCY: Wybór miejsca zapisania protokołu 0 = Jak program obróbki 1 = Katalog
3		S_PATH	Ścieżka pliku protokołu odpowiada wyborowi miejsca zapisania protokołu (podanie pełnej ścieżki lub tylko nazwy pliku, np.: "//NC:/WKS.DIR/NAME.WPD lub "MESSPROTOKOLL.TXT"	

4.2 Parametry dodatkowe

Następujące parametry dodatkowe można ukrywać albo wyświetlać w oknach wprowadzania. Dalsze informacje dotyczące danych ustawczych SD54760 do SD54764 patrz podręcznik Lista parametrów *SINUMERIK 840D sl*, *Szczegółowy opis danych maszynowych*.



Producent maszyny

Należy przestrzegać wskazówek producenta maszyny.

Parametry dodatkowe występują nie przy wszystkich cyklach pomiarowych. Patrz też opis interfejsu.

Tabela 4-16 Parametry dodatkowe przy pomiarze obrabianego przedmiotu

Parametry okna wprowadzania	Parametry przekazywane	Opis	Jednostka
Zestaw danych kompensacji	S_PRNUM	Numer zestawu danych z kalibrowanymi wartościami sondy pomiarowej	-
F	S_VMS	Posuw pomiaru przy kalibracji sondy	mm/min
Wybór	S_MVAR	Kalibracja sondy pomiarowej: Wybór na znany albo nieznan punkt środkowy pierścienia kalibracyjnego	-
Wybór	S_MVAR	Kalibracja sondy pomiarowej: Wybór kalibrowania z albo bez odchyłki położenia (krzywe położenie sondy)	-
Liczba	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu	-
TZL	S_TZL	Korekcja zera przy korekcji narzędzia	mm
DIF	S_TDIF	Kontrola różnicy wymiarów przy korekcji narzędzia	-
Zestaw danych dla tworzenia wartości średniej	S_EVNUM	Tworzenie wartości średnich przy korekcji narzędzia	-
Zestaw danych wartości doświadczalnych	S_EVNUM	Tworzenie wartości doświadczalnych przy korekcji narzędzia	-
FW	S_K	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej	-
TMV	S_TMV	Zakres korekcji dla tworzenia wartości średniej	
Wybór	S_MVAR	Pomiar średnicy wewnętrznej, zewnętrznej pod oś obrotu: - z odwróceniem - przejechać poza oś obrotu	-

Dodatkowe możliwości korekcji przy pomiarze obrabianego przedmiotu:

1. Przesunięcia punktu zerowego
 - Korekcja w odniesieniu bazowym
 - Korekcja w specyficznym dla kanału bazowym PPZ
 - Korekcja w globalnym bazowym PPZ
 - Korekcja zgrubna albo dokładna
2. Korekcje narzędzi
 - Korekcja narzędzia w geometrii albo zużyciu
 - Korekcja narzędzia odwrócona albo nieodwrócona
 - Korekcja narzędzia na promieniu albo długości L1 lub L2 lub L3

Tabela 4-17 Parametry dodatkowe przy pomiarze narzędzia

Parametry okna wprowadzania	Przekazywane parametry	Opis	Jednostka
Zestaw danych kalibracji	S_PRNUM	Numer zestawu danych z kalibrowanymi wartościami sondy pomiarowej	-
F	S_VMS	Posuw pomiaru przy kalibracji sondy	mm/min
Wybór stopni pomiaru	S_MVAR	Wprowadzenie maks. 3 posuwów i 3 prędkości obrotowych wrzeciona przy pomiarze z obracającym się wrzecionem	-
Wybór	S_MVAR	Korekcja narzędzia w geometrii albo zużyciu	-
Wybór	S_MVAR	Pomiar w MKS albo w WKS	-
Liczba	S_NMSP	Liczba pomiarów w tym samym miejscu	-
Zestaw danych wartości doświadczalnych	S_EVNUM	Tworzenie wartości doświadczalnych przy korekcji narzędzia	-

4.3 Dodatkowe parametry wyników

Poniższa tabela zawiera dodatkowe parametry wyników dla wariantów pomiaru korekcji narzędzia.

Parametr	Opis	Jednostka
_OVR [8] ¹⁾	Górna granica tolerancji dla: - Średnicy otworu / czopa kołowego / fragmentu łuku - Osi pomiaru - Szerokości rowka / wypustu - Długości prostokąta w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [9] ^{1), 3)}	Górna granica tolerancji dla długość prostokąta w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [12] ¹⁾	Dolna granica tolerancji dla - Średnicy otworu / czopa kołowego / fragmentu łuku - Osi pomiaru - Szerokości rowka / wypustu - Długości prostokąta w 1. osi płaszczyzny	mm
_OVR [13] ^{1), 3)}	Dolna granica tolerancji dla długość prostokąta w 2. osi płaszczyzny	mm
_OVR [20] ¹⁾	Wartość korekcji	mm
_OVR [27] ¹⁾	Zakres korekcji zera	mm
_OVR [28] ¹⁾	Zakres ufności	mm
_OVR [29] ¹⁾	Różnica wymiaru	mm
_OVR [30] ¹⁾	Wartość doświadczalna	mm
_OVR [31] ¹⁾	Wartość średnia	mm
_OVI [4] ¹⁾	Współczynnik wagi	-
_OVI [5]	Numer sondy pomiarowej	-
_OVI [6] ¹⁾	Numer pamięci wartości średniej	-
_OVI [7] ¹⁾	Numer pamięci wartości doświadczalnych	-
_OVI [8] ¹⁾	Numer narzędzia	-
_OVI [9] ¹⁾	Numer alarmu	-
_OVI [11] ²⁾	Status zadania korekcji	-
_OVI [13] ¹⁾	numer DL	-

¹⁾ Tylko w przypadku pomiaru przedmiotu obrabianego z korekcją narzędzia

²⁾ Tylko w przypadku korekcji PPZ

³⁾ Obowiązuje tylko dla wariantów pomiaru „Kieszeń prostokątna” oraz „Czop prostokątny”

4.4 Parametry

Tabela 4-18 Lista zmiennych wejściowych/wyjściowych cykli pomiarowych

Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Określenie w j. angielskim	Odpowiednik
	S_CALNUM	Calibration groove number	Numer elementu kalibracji
	S_MCBIT	Central Bits	Okno _CBIT lub _CHBIT
$\alpha 2$	S_CORA	Correction angle position	Kąt korekcji
X0	S_CPA	Center point abscissa	Punkt środkowy 1. osi płaszczyzny
Y0	S_CPO	Center point ordinate	Punkt środkowy 2. osi płaszczyzny
DL	S_DLNUM		Numer DL dla korekcji ustawczej lub sumarycznej
EVN	S_EVNUM		Numer pamięci wartości średniej, wartości doświadczalnej
DFA	S_FA	Factor for multipl. of measurem. path	Droga pomiaru
	S_ID	Infeed in applicate	Przyrostowa wielkość dosuwu / przemieszczenia
$\alpha 1$	S_INCA	Indexing angle	Kąt przełączania / wartość zadana kąta
FW	S_K	Weighting factor for averaging	Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej
Wybór	S_KNUM		Korekcja PPZ, bazy lub odniesienia bazowego
Wybór	S_KNUM1		Korekcja w korekcji narzędzia
X / Y / Z	S_MA	Number of measuring axis	Oś pomiaru (numer osi)
+ / -	S_MD	Measuring direction	Kierunek pomiaru
	S_MFS		Posuw i prędkość obrotowa przy pomiarze z obracającym się wrzecionem
	S_MVAR	Measuring variant	Wariant pomiaru
Liczba	S_NMSP	Number of measurements at same spot	Liczba pomiarów w tym samym miejscu
	_OVI[20]		Tablica: Wartości wyjściowe INT
	_OVR[32]		Tablica: Wartości wyjściowe REAL
icon + Liczba	S_PRNUM	Probe type and probe number	Numer tablicy parametrów sondy pomiarowej
X0 / Y0 / Z0	S_SETV	Setpoint value	Wartość zadana
$\alpha 1$	S_STAL	Starting angle	Kąt startu
X	S_SZA	Safety zone on workpiece abscissa	Strefa ochrony w 1. osi płaszczyzny
Y	S_SZO	Safety zone on workpiece ordinate	Strefa ochrony w 2. osi płaszczyzny
DIF	S_TDIF	Tolerance dimensional difference check	Kontrola różnicy wymiarów
TLL	S_TLL	Tolerance lower limit	Dolna granica tolerancji
TMV	S_TMV		Tworzenie wartości średniej z korekcją
T	S_TNAME	Tool name	Nazwa narzędzia przy zastosowaniu zarządzania narzędziami
	S_TNVL		Wartość graniczna dla zniekształcenia trójkąta
TSA	S_TSA	Tolerance safe area	Zakres ufności
TUL	S_TUL	Tolerance upper limit	Górna granica tolerancji

4.4 Parametry

Parametry okna wprowadzania	Parametry cyklu	Określenie w j. angielskim	Odpowiednik
TZL	S_TZL	Tolerance zero offset range	Korekcja zera
VMS	S_VMS	Variable measuring speed	Zmienna prędkość pomiaru

Zmiany od wersji oprogramowania cykli 4.4

A.1 Przyporządkowanie parametrów cykli pomiarowych do parametrów MEA_FUNCTION_MASK

Wszystkie dane ustawcze, które aż do wersji cykli pomiarowych 2.6 były zapisywane w zmiennych GUD, od wersji oprogramowania 4.4 znajdują się w projektowanych danych maszynowych i ustawczych (np. tablice danych wartości kalibracyjnych). Moduły GUD5, GUD6 i GUD7_MC nie są już potrzebne dla danych cykli pomiarowych.

Poniższe tabele zawierają przyporządkowanie określających działanie parametrów cykli pomiarowych do parametrów MEA_FUNCTION_MASK.

Bit 1)	Funkcja	Identyfikator MD wersja oprogr. 2.6	Nazwa GUD do wersja oprogr. 2.6
Ogólna dana maszynowa cykli: MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bity)			
Pomiar przedmiotu obrabianego			
0	Nadzór nad kalibrowaniem (domyślnie = 1)	51616 \$MNS_MEA_CAL_MONITORING	_CBIT[16]
1	Odniesienie długości sondy pomiarowej w osi dosuwu (domyślnie = 1) 0 = punktem odniesienia jest środek kulki sondy 1 = punktem odniesienia jest punkt na obwodzie kulki sondy	51614 \$MNS_MEA_PROBE_LENGTH_RE-LATE	_CBIT[14]
2	Uwzględnienie orientowanych nośników narzędzi przy korekcji narzędzia (domyślnie = 0)	51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENABLE	_CBIT[7]
3	Kąt korekcji dla sondy jednokierunkowej do pomiaru przedmiotów obrabianych (domyślnie = 1)	51612 \$MNS_MEA_MONO_COR_POS_AC-TIVE	_CBIT[8]
Pomiar narzędzia			
16	Uwzględnienie orientowanych nośników narzędzi przy korekcji narzędzia (domyślnie = 0)	MD 51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENAB-LE	_CBIT[7]
Specyficzna dla kanału dana maszynowa cykli: MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK (32 Bity)			
Pomiar przedmiotu obrabianego			
0	Wejście pomiarowe sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych (domyślnie = 0) 0 = wejście pomiarowe 1 CNC 1 = wejście pomiarowe 2 CNC	51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PRO-BE[0]	_CHBIT[0]
1	Cykle pomiarowe przy toczeniu stosują oś Y, jako oś pomiaru (domyślnie = 0)	52605 \$MCS_MEA_TURN_CYC_SPE-CIAL_MODE	_CHBIT[19]
Pomiar narzędzia			
16	Wejście pomiarowe sondy do pomiaru narzędzi (domyślnie = 1) 0 = wejście pomiarowe 1 CNC 1 = wejście pomiarowe 2 CNC	51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[0]	_CHBIT[1]

A.1 Przyporządkowanie parametrów cykli pomiarowych do parametrów MEA_FUNCTION_MASK

Bit 1)	Funkcja	Identyfikator MD wersja progr. 2.6	Nazwa GUD do wersja op- progr. 2.6
Ogólne dane ustawcze cykli: SD 54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bity)			
Pomiar przedmiotu obrabianego			
0	Powtórzenie pomiaru przy przekroczeniu _TDIF i _TSA (domyślnie = 0)	54655 \$SNS_MEA_REPEATE_ACTIVE	_CBIT[0]
1	Powtórzenie pomiaru z wyzwoleniem alarmu i zatrzymaniem cyklu przy M0 (domyślnie = 0)	54656 \$SNS_MEA_REPEATE_WITH_M0	_CBIT[1]
2	Przekroczenie _TUL, _TLL, _TDI, Stop cykli przy M0 (domyślnie = 0)	54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_M0	_CBIT[2]
3	Kalibrowany promień kulki sondy przejąć do danych narzędzia (domyślnie = 1)	54660 \$SNS_MEA_PROBE BALL_RAD_IN_TOA	_CBIT[15]
Pomiar narzędzia			
16	Powtórzenie pomiaru przy przekroczeniu _TDIF i _TSA (domyślnie = 0)	54655 \$SNS_MEA_REPEATE_ACTIVE	_CBIT[0]
17	Powtórzenie pomiaru z wyzwoleniem alarmu i zatrzymaniem cyklu przy M0 (domyślnie = 0)	54656 \$SNS_MEA_REPEATE_WITH_M0	_CBIT[1]
18	Przekroczenie _TDIF, Stop cykli przy M0 (domyślnie = 0)	54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_M0	_CBIT[2]
19	Frez, zmniejszenie prędkości obrotowej wrzeciona przy ostatnim dotknięciu		_CHBIT[22]
Dane ustawcze specyficzne dla kanału: SD 55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK (32 bity)			
Pomiar przedmiotu obrabianego			
0	Nadzór nad kolizją (domyślnie = 1)	55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	_CHBIT[2]
1	Sprzężenie pozycji wrzeciona z obrotem współrzędnych wokół osi dosuwu w AUTO (domyślnie = 0)	55602 \$SCS_MEA_COUPL_SPIND_COORD	_CHBIT[13]
2	Kierunek obrotu pozycjonowania wrzeciona przy aktywnym sprzężeniu wrzeciona i obrotu współrzędnych (domyślnie = 0) 0 = w GUZ 1 = w UZ	55604 \$SCS_MEA_SPIND_MOVE_DIR	_CHBIT[14]
3	Próby pomiaru przy nieprzełączonej sondzie pomiarowej (domyślnie = 0) 0 = 5 prób 1 = 1 próba	55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	_CHBIT[15]
4	Prędkość dosuwu do miejsca pomiaru (domyślnie = 0) 0 = z posuwem pomiaru _VMS 1 = z \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	_CHBIT[17]
5	Prędkość wycofania z miejsca pomiaru (domyślnie = 0) 0 = z \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE 1 = z \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	_CHBIT[16]

A.1 Przyporządkowanie parametrów cykli pomiarowych do parametrów MEA_FUNCTION_MASK

Bit 1)	Funkcja	Identyfikator MD wersja oprogr. 2.6	Nazwa GUD do wersja oprogr. 2.6
6	Dezaktywacja / aktywacja sondy do pomiaru przedmiotów obrabianych przed i po poleceniu NC SPOS Patrz też CUST_MEA_CYC.SPF (domyślnie = 0) 0 = bez wywołania CUST_MEA_CYC.SPF 1 = wywołanie CUST_MEA_CYC.SPF	-	-
...			
14	Sprzężenie pozycji wrzeciona z obrotem współrzędnych wokół osi dosuwu przy pomiarze w trybie AUTOMATYKA (domyślnie = 1)	55770 \$SCS_J_MEA_SET_COUPL_SP_COORD	E_MESS_SETT[0]
15	Kalibrowanie na pierścieniu kalibracyjnym w JOG (domyślnie = 0) 0 = kalibrowanie z automatycznym środkowym punktem referencyjnym 1 = kalibrowanie ze znanym środkowym punktem referencyjnym	55771 \$SCS_J_MEA_SET_CAL_MODE	E_MESS_SETT[1]
Pomiar narzędzia			
16	Nadzór nad kolizją (domyślnie = 1)	55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	_CHBIT[2]
17	Próby pomiaru przy nieprzełączonej sondzie pomiarowej (domyślnie = 0) 0 = 5 prób 1 = 1 próba	55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	_CHBIT[15]
18	Prędkość dosuwu do miejsca pomiaru (domyślnie = 0) 0 = z posuwem pomiaru _VMS 1 = z \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	_CHBIT[17]
19	Prędkość wycofania z miejsca pomiaru (domyślnie = 0) 0 = z \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE 1 = z \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	_CHBIT[16]

1) Bit x=0 oznacza, że funkcja jest wyłączona
 Bit x=1 oznacza, że funkcja jest włączona
 Wszystkie bity nieudokumentowane nie są zajęte.

A.2 Zmiany w danych maszynowych i ustawczych od w. opr. 4.4

MD zastąpione przez SD

Następujące dane maszynowe cykli (pomiar w JOG) nie pojawiają się od wersji cykli 04.04.01 (w stosunku do wersji 02.06.00) i są zastępowane przez następujące **równoznaczne** dane ustawcze cykli.

MD nie pojawiają się	Zastąpione przez SD
51609 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]	54652 \$SNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]
51755 \$MNS_J_MEA_MEASURING_FEED	55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
51774 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_TYPE[n]	54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[n]
51776 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_ALLOW_AX_DIR[n]	54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[n]
51778 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_LENGTH[n]	54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[n]
51782 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_T_EDGE_DIST[n]	54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[n]
51787 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_MEASURE_FEED	55628 \$SCS_MEA_TP_FEED_MEASURE

Zmiana numeru danej ustawczej

W przypadku następujących danych ustawczych cykli zmienia się numer danej ustawczej od wersji oprogramowania cykli 04.04.01 (w stosunku do wersji 02.06.00). Identyfikator i funkcja się nie zmieniły.

Numer SD		Identyfikator
Wersja oprogramowania 02.06.00	od w. opr. 04.04.01	
54798	54780	\$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
54799	54782	\$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
55630	55632	\$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
55631	55634	\$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
55632	55636	\$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
55633	55638	\$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE

A.3 Przegląd sumaryczny zmienionych danych maszynowych i danych ustawczych cykli

Tabela A-1 Przegląd sumaryczny zmienionych danych maszynowych cykli - od cykli wersji oprogramowania 04.04.05.00

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N51071 \$MNS_ACCESS_ACTIVATE_CTRL_E
	N51072 \$MNS_ACCESS_EDIT_CTRL_E
	N51073 \$MNS_ACCESS_SET_SOFTKEY_ACCESS
	N51199 \$MNS_ACCESS_WRITE_TM_GRIND
N51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PROBE[0]	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N51606 \$MNS_MEA_INPUT_PIECE_PROBE[1]	Nie dotyczy
N51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[0]	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 16
N51607 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE[1]	Nie dotyczy
N51609 \$MNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]	Nie dotyczy
N51610 \$MNS_MEA_TOOLCARR_ENABLE	Nie dotyczy
N51612 \$MNS_MEA_MONO_COR_POS_ACTIVE	Nie dotyczy, funkcja jest zawsze aktywna
N51614 \$MNS_MEA_PROBE_LENGTH_RELATE	N51740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N51616 \$MNS_MEA_CAL_MONITORING	N51740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N51755 \$MNS_J_MEA_MEASURING_FEED	Nie dotyczy
N51774 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_TYPE[0 .. 5]	N54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[n]
N51776 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_ALLOW_AX_DIR[0 .. 5]	N54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[n]
N51778 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_LENGTH[0 .. 5]	N54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[n]
N51782 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_T_EDGE_DIST[0 .. 5]	N54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[n]
N51787 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_MEASURE_FEED	N54636 \$SNS_MEA_TP_FEED[n]
N52605 \$MCS_MEA_TURN_CYC_SPECIAL_MODE	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
	N52248 \$MCS_REV_2_BORDER_TOOL_LENGTH
	N52290 \$MCS_SIM_DISPLAY_CONFIG
	N52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK
	N52751 \$MCS_J_MEA_MAGN_GLAS_POS[0]
	N52751 \$MCS_J_MEA_MAGN_GLAS_POS[1]

Tabela A-2 Przegląd sumaryczny zmienionych danych ustawczych cykli - od cykli wersji oprogramowania 04.04.05.00

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N54611 \$SNS_MEA_WP_FEED[0 .. 11]
	N54636 \$SNS_MEA_TP_FEED[0 .. 5]
	N54651 \$SNS_MEA_TPW_FEED[0 .. 5]
	N54652 \$SNS_MEA_INPUT_TOOL_PROBE_SUB[0 .. 5]
	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK
	N54760 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE

SW 02.06.01.03 HF3 CYCLE SW 02.06.56.00	CYCLE SW 04.04.05.00
	N54762 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
	N54764 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK_TURN
N54798 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE	N54780 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_PIECE
N54799 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL	N54782 \$SNS_J_MEA_FUNCTION_MASK_TOOL
N54655 \$SNS_MEA_REPEAT_ACTIVE	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N54656 \$SNS_MEA_REPEAT_WITH_M0	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N54657 \$SNS_MEA_TOL_ALARM_SET_M0	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 2
N54659 \$SNS_MEA_TOOL_MEASURE_RELATE	Nie dotyczy
N54660 \$SNS_MEA_PROBE_BALL_RAD_IN_TOA	N54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 3
N55600 \$SCS_MEA_COLLISION_MONITORING	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 0
N55602 \$SCS_MEA_COUPL_SPIND_COORD	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 1
N55604 \$SCS_MEA_SPIND_MOVE_DIR	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 2
N55606 \$SCS_MEA_NUM_OF_MEASURE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 17
N55608 \$SCS_MEA_RETRACTION_FEED	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 5
N55610 \$SCS_MEA_FEED_TYP	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 4
	N55628 \$SCS_MEA_TP_FEED_MEASURE
	N55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
N55630 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT	N55632 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
N55631 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE	N55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
N55632 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE	N55636 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
N55633 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE	N55638 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE
	N55642 \$SCS_MEA_EDGE_SAVE_ANG
N55761 \$SCS_J_MEA_SET_NUM_OF_ATTEMPTS	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 17
N55762 \$SCS_J_MEA_SET_RETRAC_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 5
N55763 \$SCS_J_MEA_SET_FEED_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 4
N55770 \$SCS_J_MEA_SET_COUPL_SP_COORD	Nie dotyczy, funkcja jest zawsze aktywna
N55771 \$SCS_J_MEA_SET_CAL_MODE	N55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK Bit 15
N55772 \$SCS_J_MEA_SET_PROBE_MONO	Nie dotyczy, funkcja odpowiada typu narzędzia

A.4 Porównanie parametrów GUD (w odniesieniu do funkcji pomiarowych)

Dla danych maszynowych i ustawczych (MD, SD) cykli można dokonać określonych ustawień podstawowych.

Ustalono następujące przedrostki:

- §SNS_... powszechnie obowiązujące dane ustawcze
- §SCS_... dane ustawcze specyficzne dla kanału
- §MNS_... powszechnie obowiązujące dane maszynowe
- §MCS_... dane maszynowe specyficzne dla kanału

Parametry GUD przedstawione w poniższej tabeli stanowią treść modułów GUD5, GUD6 i GUD7_MC do wersji V7.5, w przypadku których istnieje równoważna MD/SD od wersji V2.7/V4.4.

GUD są w pełni wstecznie kompatybilne z istniejącymi programami pomiarowymi.

Moduły GUD5, GUD6 i GUD7_MC zostały zastąpione przez PGUD (SGUD na wyświetleniu parametrów).

GUD do wersji 7.5	MD/SD od wersji V2.7/V4.4
_WP[x,0]	SD54600 §SNS_MEA_WP_BALL_DIAM[0...11]
_WP[x,1]	SD54601 §SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX1[0...11]
_WP[x,2]	SD54602 §SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...11]
_WP[x,3]	SD54603 §SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...11]
_WP[x,4]	SD54604 §SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...11]
_WP[x,5]	SD54605 §SNS_MEA_WP_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...11]
_WP[x,6]	SD54606 §SNS_MEA_WP_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...11]
_WP[x,7]	SD54607 §SNS_MEA_WP_POS_DEV_AX1[0...11]
_WP[x,8]	SD54608 §SNS_MEA_WP_POS_DEV_AX2[0...11]
_WP[x,9]	SD54609 §SNS_MEA_WP_STATUS_RT[0...11]
_WP[x,10]	SD54610 §SNS_MEA_WP_STATUS_GEN[0...11]
_KB[x,0]	SD54621 §SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX2[0...2]
_KB[x,1]	SD54622 §SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX2[0...2]
_KB[x,2]	SD54615 §SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX1[0...2]
_KB[x,3]	SD54617 §SNS_MEA_CAL_EDGE_PLUS_DIR_AX1[0...2]
_KB[x,4]	SD54618 §SNS_MEA_CAL_EDGE_MINUS_DIR_AX1[0...2]
_KB[x,5]	SD54620 §SNS_MEA_CAL_EDGE_UPPER_AX2[0...2]
_KB[x,6]	SD54619 §SNS_MEA_CAL_EDGE_BASE_AX2[0...2]
_TP[x,0]	SD54625 §SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX1[0...5]
_TP[x,1]	SD54626 §SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...5]
_TP[x,2]	SD54627 §SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...5]
_TP[x,3]	SD54628 §SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...5]
_TP[x,4]	SD54629 §SNS_MEA_TP_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...5]
_TP[x,5]	SD54630 §SNS_MEA_TP_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...5]

GUD do wersji 7.5	MD/SD od wersji V2.7/V4.4
_TP[x,6] i E_MESS_MT_DL[3]	SD54631 \$SNS_MEA_TP_EDGE_DISK_SIZE[0...5]
_TP[x,7] i E_MESS_MT_AX[3]	SD54632 \$SNS_MEA_TP_AX_DIR_AUTO_CAL[0...5]
_TP[x,8] i E_MESS_MT_TYP[3]	SD54633 \$SNS_MEA_TP_TYPE[0...5]
_TP[x,9] und E_MESS_MT_DZ[3]	SD54634 \$SNS_MEA_TP_CAL_MEASURE_DEPTH[0...5]
_TPW[x,1]	SD54641 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX1[0...5]
_TPW[x,2]	SD54642 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX2[0...5]
_TPW[x,3]	SD54643 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX2[0...5]
_TPW[x,4]	SD54644 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_MINUS_DIR_AX3[0...5]
_TPW[x,5]	SD54645 \$SNS_MEA_TPW_TRIG_PLUS_DIR_AX3[0...5]
_TPW[x,6]	SD54646 \$SNS_MEA_TPW_EDGE_DISK_SIZE[0...5]
_TPW[x,7]	SD54647 \$SNS_MEA_TPW_AX_DIR_AUTO_CAL[0...5]
_TPW[x,8]	SD54648 \$SNS_MEA_TPW_TYPE[0...5]
_TWP[x,9]	SD54649 \$SNS_MEA_TPW_CAL_MEASURE_DEPTH[0...5]
_CM[0]	SD54670 \$SNS_MEA_CM_MAX_PERI_SPEED[0] ¹⁾
_CM[1]	SD54671 \$SNS_MEA_CM_MAX_REVOLUTIONS[0] ¹⁾
_CM[4]	SD54672 \$SNS_MEA_CM_MAX_FEEDRATE[0] ¹⁾
_CM[2]	SD54673 \$SNS_MEA_CM_MIN_FEEDRATE[0] ¹⁾
_CM[5]	SD54674 \$SNS_MEA_CM_SPIND_ROT_DIR[0] ¹⁾
_CM[6]	SD54675 \$SNS_MEA_CM_FEEDFACTOR_1[0] ¹⁾
_CM[7]	SD54676 \$SNS_MEA_CM_FEEDFACTOR_2[0] ¹⁾
_CM[3]	SD54677 \$SNS_MEA_CM_MEASURING_ACCURACY[0] ¹⁾
_CM[8]	MD51618 \$MNS_MEA_CM_ROT_AX_POS_TOL
_CBIT[0]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 0 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 16 (pomiar narzędzia)
_CBIT[1]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 1 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 17 (pomiar narzędzia)
_CBIT[2]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 2 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 18 (pomiar narzędzia)
_CBIT[7]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 2 (pomiar przedmiotu obrabianego) MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 16 (pomiar narzędzia)
_CBIT[8]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 3
_CBIT[14]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 1
_CBIT[15]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 3
_CBIT[16]	MD51740 \$MNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 0

A.4 Porównanie parametrów GUD (w odniesieniu do funkcji pomiarowych)

GUD do wersji 7.5	MD/SD od wersji V2.7/V4.4
_CHBIT[0]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 0
_CHBIT[1]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 16
_CHBIT[2]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 0 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 16 (pomiar narzędzia)
_CHBIT[10]	SD55613 \$SCS_MEA_RESULT_DISPLAY
_CHBIT[13]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 1
_CHBIT[14]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 2
_CHBIT[15]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 3 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 17 (pomiar narzędzia)
_CHBIT[16]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 5 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 19 (pomiar narzędzia)
_CHBIT[17]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 4 (pomiar przedmiotu obrabianego) SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 18 (pomiar narzędzia)
_CHBIT[19]	MD52740 \$MCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 1
_CHBIT[22]	SD54740 \$SNS_MEA_FUNCTION_MASK bit 19
_EVMVNUM[0]	SD55622 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE
_EVMVNUM[1]	SD55624 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE
_EV[20]	SD55623 \$SCS_MEA_EMPIRIC_VALUE[0...19]
_MV[20]	SD55625 \$SCS_MEA_AVERAGE_VALUE[0...19]
_SPEED[0]	SD55632 \$SCS_MEA_FEED_RAPID_IN_PERCENT
_SPEED[1]	SD55634 \$SCS_MEA_FEED_PLANE_VALUE
_SPEED[2]	SD55636 \$SCS_MEA_FEED_FEEDAX_VALUE
_SPEED[3]	SD55638 \$SCS_MEA_FEED_FAST_MEASURE
_TP_CF	SD54690 \$SNS_MEA_T_PROBE_MANUFACTURER
_MT_COMP	SD54691 \$SNS_MEA_T_PROBE_OFFSET
_MT_EC_R[1,5]	SD54695 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD1[0...4]
_MT_EC_R[2,5]	SD54696 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD2[0...4]
_MT_EC_R[3,5]	SD54697 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD3[0...4]
_MT_EC_R[4,5]	SD54698 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD4[0...4]
_MT_EC_R[5,5]	SD54699 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD5[0...4]
_MT_EC_R[6,5]	SD54700 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_RAD6[0...4]
_MT_EC_L[1,5]	SD54705 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN1[0...4]
_MT_EC_L[2,5]	SD54706 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN2[0...4]
_MT_EC_L[3,5]	SD54707 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN3[0...4]

GUD do wersji 7.5	MD/SD od wersji V2.7/V4.4
_MT_EC_L[4,5]	SD54708 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN4[0...4]
_MT_EC_L[5,5]	SD54709 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN5[0...4]
_MT_EC_L[6,5]	SD54710 \$SNS_MEA_RESULT_OFFSET_TAB_LEN6[0...4]
E_MESS_D	MD51750 \$MNS_J_MEA_M_DIST
E_MESS_D_M	MD51751 \$MNS_J_MEA_M_DIST_MANUELL
E_MESS_D_L	MD51752 \$MNS_J_MEA_M_DIST_TOOL_LENGTH
E_MESS_D_R	MD51753 \$MNS_J_MEA_M_DIST_TOOL_RADIUS
E_MESS_FM	SD55630 \$SCS_MEA_FEED_MEASURE
E_MESS_F	MD51757 \$MNS_J_MEA_COLL_MONIT_FEED
E_MESS_FZ	MD51758 \$MNS_J_MEA_COLL_MONIT_POS_FEED
E_MESS_CAL_D[2]	MD51770 \$MNS_J_MEA_CAL_RING_DIAM[0...11]
E_MESS_CAL_L[0]	MD51772 \$MNS_J_MEA_CAL_HEIGHT_FEEDAX[0...11]
E_MESS_MT_DR[3]	MD51780 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_DIAM_RAD[0...5]
E_MESS_MT_DIR[3]	MD51784 \$MNS_J_MEA_T_PROBE_APPR_AX_DIR[0...5]
E_MESS_SETT[0]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK, Bit 14
E_MESS_SETT[1]	SD55740 \$SCS_MEA_FUNCTION_MASK bit 15
1) Dla parametrów od SD54670 do 54677 istnieją każdorazowo dwa zestawy danych z indeksem 0 i 1.	
Wskazówka: Do GIV 2.7/4.4 zawsze należy stosować zestaw danych z indeksem 1. Od GIV 4.5 zawsze należy stosować zestaw danych z indeksem 0.	

GUD do wersji oprogramowania cykli 04.04.00	Od wersji oprogramowania cykli 04.04.05.00
_RF	N55640 \$SCS_MEA_FEED_CIRCLE

A.5 Zmiany nazw programów cykli i modułów GUD

Następujące programy pomiarowe mają od wersji cykli pomiarowych 2.6 zmienioną nazwę albo odpadają:

Nazwa cyklu GUD do wersji 7.5	Nazwa cyklu od wersji 2.6
CYC_JMC	Cycle131
CYC_JMA	Cycle132
Cycle198	CUST_MEACYC
Cycle199	CUST_MEACYC
Cycle100	Programu już nie ma!
Cycle101	Programu już nie ma!
Cycle105	Programu już nie ma!
Cycle106	Programu już nie ma!
Cycle107	Programu już nie ma!
Cycle108	Programu już nie ma!
Cycle113	Programu już nie ma!
Cycle118	Programu już nie ma!
Cycle972	Programu już nie ma!
E_SP_NPV	Programu już nie ma!
CYC_JM	Programu już nie ma!
GUD5	Modułu już nie ma
GUD6	Modułu już nie ma
GUD7	Modułu już nie ma
GUD7_MC	Modułu już nie ma

B.1 Skróty

Skrót	Znaczenie
CNC	Computerized Numerical Control: Komputerowe sterowanie numeryczne
DIN	Niemiecka Norma Przemysłowa
E/A	Wprowadzenie/wyprowadzenie
GUD	Global User Data: Globalne dane użytkownika
JOG	Jogging: Tryb ustawiania
MD	Dane maszynowe
MKS	Układ współrzędnych maszyny
NC	Numerical Control: Sterowanie numeryczne
NCK	Numerical Control Kernel: Jądro sterowania numerycznego z przygotowywaniem bloków, zakresem ruchów, itd.
NCU	Numerical Control Unit: Jednostka sprzętowa NCK
PPZ	Przesunięcie punktu zerowego
PLC	Programmable Logic Control: Programowalny sterownik logiczny
SL	Położenie ostrza
SW	Software
WKS	Układ współrzędnych obrabianego przedmiotu

B.2 Przegląd dokumentacji



Glosariusz

Dokładność pomiaru

Możliwa do uzyskania dokładność pomiaru zależy od następujących czynników:

- Dokładności powtarzalności maszyny
- Dokładności powtarzalności sondy pomiarowej
- Rozdzielczości systemu pomiarowego

Dokładność powtarzalności sterowania przy "Pomiarze podczas ruchu" wynosi $\pm 1 \mu\text{m}$.

Dolna granica tolerancji

Jeżeli odchylenie wymiaru zostanie zmierzone jako dolna granica tolerancji (S_{TLL}), która leży w zakresie pomiędzy „Tolerancją 2/3 przedmiotu obrabianego” i „Kontrolą różnicy wymiarów”, wówczas jest ono w 100% oceniane jako korekcja narzędzia i dotychczasowa wartość średnia jest kasowana.

Droga pomiaru

Droga pomiaru DFA podaje odległość pozycji startowej od oczekiwanej pozycji przełączenia (pozycji zadanej) sondy pomiarowej.

Górna granica tolerancji

Jeżeli odchylenie wymiaru zostanie zmierzone jako górna granica tolerancji (S_{TUL}), która leży w zakresie pomiędzy „Tolerancją 2/3 przedmiotu obrabianego” i „Kontrolą różnicy wymiarów”, wówczas jest ono w 100% traktowane jako korekcja narzędzia i dotychczasowa wartość średnia jest kasowana.

Kalibrowanie

Podczas kalibrowania ustalane są punkty przełączenia (Triggerpunkty) sondy pomiarowej i zapisywane w danych ustawczych cykli począwszy od SD 54600.

Kasowanie pozostałej drogi

Jeżeli ma zostać wykonany ruch do punktu pomiaru, wówczas do obwodu regulacji położenia wysyłane jest polecenie i sonda pomiarowa wykonuje ruch w kierunku tego punktu. Jako wartość pozycji jest przy tym definiowany punkt za oczekiwanym punktem pomiaru. Gdy tylko nastąpi przełączenie sondy pomiarowej, w chwili przełączenia rejestrowana jest wartość rzeczywista w osi i napęd jest zatrzymywany, a pozostała droga jest kasowana.

Kontrola różnicy wymiarów

Jest to parametr tolerancji, dla którego przy osiągnięciu granicy (S_SIF) narzędzie jest prawdopodobnie zużyte i musi zostać wymienione. Kontrola różnicy wymiarów nie ma wpływu na tworzenie wartości korekcji.

Łańcuch kinematyczny

Łańcuch kinematyczny służy do opisu struktury kinematycznej maszyny. Składa się on z dowolnej liczby powiązanych ze sobą elementów. Z jednego łańcucha kinematycznego mogą równolegle odchodzić łańcuchy częściowe. W sterowaniu istnieje tylko aktywny łańcuch kinematyczny. Aktywny łańcuch kinematyczny rozpoczyna się elementem ROOT. Łańcuch kinematyczny jest definiowany w stałej przestrzeni maszynowego układu współrzędnych

Łańcuch Part

Łańcuch Part jest łańcuchem częściowym łańcucha kinematycznego i przebiega równolegle do łańcucha Tool. Łańcuch Part rozpoczyna się w elemencie ROOT i kończy przy zamocowaniu przedmiotu obrabianego.

Łańcuch Tool

Łańcuch Tool jest łańcuchem częściowym łańcucha kinematycznego i przebiega równolegle do łańcucha Part. Łańcuch Tool rozpoczyna się w elemencie ROOT i kończy przy zamocowaniu narzędzia.

Nadzór na kolizję

W cyklach pomiarowych oznacza to, że wszystkie pozycje pośrednie, wytworzone wewnętrznie w cyklu, są nadzorowane w oparciu o sygnał przełączenia sondy. Przy przełączeniu sondy wytwarzane jest natychmiastowe przerwanie ruchu i wyprowadzany jest komunikat alarmowy.

Narzędzie do kalibracji

Jest to specjalne narzędzie (zazwyczaj trzpień cylindryczny), którego wymiary są znane i który służy do dokładnego określenia odległości między punktem zerowym maszyny i punktem przełączenia sondy pomiarowej (do pomiaru narzędzi).

Nazwa narzędzia

Nazwa narzędzia na liście narzędzi.

Nośnik narzędzi

Nośnik narzędzi stosowany jest na maszynach dla których może być zmieniana orientacja pomiędzy narzędziem i przedmiotem obrabianym. Nośnik narzędzi jest to statyczna transformacja, tzn. raz ustawiona orientacja podczas uruchomienia jest stała i nie można jej zmieniać podczas wykonywania ruchu. Zmiana orientacji powoduje między innymi zmiany w

interpretacji składowych długości narzędzia. Nośnik narzędzi przejmuje niezbędne obliczenia do zmiany orientacji i przesunięcia.

Odchyłka położenia

Odchyłka położenia (krzywe położenie) opisuje różnicę między punktem środkowym wrzeciona i punktem środkowym kulki sondy, określonym podczas kalibracji. Jest ona kompensowana poprzez cykle pomiarowe.

Oś przesunięcia

W przypadkach określonych wariantów pomiaru, np. pomiar kąta w cyklu CYCLE998, może pomiędzy pomiarami w osi pomiaru nastąpić pozycjonowanie w innej osi, którą należy podać, tzw. osi przesunięcia. Należy to zdefiniować w parametrze `S_MA` za pomocą osi przesunięcia/ osi pomiaru.

Podprogram asynchroniczny

Program obróbki, który może zostać uruchomiony asynchronicznie (niezależnie) do aktualnego stanu programu przez sygnał przerwania (np. sygnał "szybkiego wejścia NC").

Pomiar metodą różnicową

Pomiar metodą różnicową oznacza, że 1. punkt pomiaru jest mierzony dwukrotnie, raz z odwróceniem wrzeciona o 180 stopni (obrót sondy pomiarowej) względem pozycji na początku cyklu i drugi raz z pozycją wrzeciona, która miała miejsce na początku cyklu. Taka procedura umożliwia zastosowanie niekalibrowanych sond pomiarowych bez zmniejszenia wymagań dotyczących dokładności.

Pomiar narzędzia

Przy pomiarze narzędzia założone narzędzie jest dosuwane do sondy, która jest zamontowana na stałe albo przy pomocy mechanicznego przyrządu wprowadzana do przestrzeni roboczej. Automatycznie określona w ten sposób geometria narzędzia jest wpisywana do przynależnego zestawu danych korekcyjnych narzędzia.

Pomiar pod kątem

Jest to wariant pomiaru, który służy do pomiaru otworu, czopa (wałka), rowka albo wypustu pod dowolnym kątem. Droga pomiaru jest przy tym przebywana pod określonym zadany kąt w WKS.

Pomiar podczas ruchu

W przypadku tej metody pomiaru przetwarzanie sygnału czujnika następuje bezpośrednio w NC.

Pomiar półfabrykatu

Przy pomiarze półfabrykatu w wyniku → pomiaru przedmiotu obrabianego określone jest położenie, odchylenie i przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego.

Pomiar przedmiotu obrabianego

W celu wykonania pomiaru sonda jest tak, jak narzędzie dosuwana do zamocowanego przedmiotu obrabianego. Dzięki elastycznej budowie cykli pomiarowych można wykonywać prawie wszystkie zadania pomiarowe występujące na frezarce lub tokarce.

Pomiar równoległy do osi

Jest to wariant pomiaru, który służy do równoległego do osi pomiaru przedmiotu obrabianego, np. otworu, czopa (wałka), prostokąta, itd. Droga pomiaru jest przebywana równolegle do osi w WKS.

Pomiar w JOG

Obejmuje następujące funkcje:

- Półautomatyczne określenie geometrii narzędzia i zapisanie jej w pamięci korekcji narzędzi
- Półautomatyczne określenie i ustawienie punktów odniesienia i zapisanie ich w pamięci PPZ

Posługiwanie się funkcją następuje poprzez przyciski programowe i pola wprowadzania.

Pomiar wielokrotny w tym samym miejscu

Za pomocą parametru S_NMSP można ustalić liczbę pomiarów w tym samym punkcie. Różnica wartości rzeczywistej-zadanej jest uśredniana.

Przesunięcie punktu zerowego (PPZ)

W wyniku jednego pomiaru różnica między wartością rzeczywistą i zadaną jest zapisywana w zestawie danych dowolnego ustawianego przesunięcia punktu zerowego.

Punkt przełączenia

Punkty przełączenia sondy pomiarowej określone są podczas kalibrowania i zapisywane dla odpowiedniego kierunku osi w specyficznych dla kanału danych ustawczych począwszy od SD 54600.

Rowek bazowy

Jest to rowek istniejący w przestrzeni roboczej (stały na maszynie), którego dokładna pozycja jest znana i który służy do kalibrowania sond pomiarowych przedmiotów obrabianych.

Różnica wartości rzeczywistej-zadanej

Różnica między wartością zmierzoną a faktycznie oczekiwaną.

Sonda typu Mono

Sonda typu Mono jest sondą pomiarową, która może się wychylać tylko w jednym kierunku. Można jej używać tylko na centrach frezarskich i obróbkowych do pomiaru przedmiotów obrabianych z małymi ograniczeniami.

Sonda typu Multi

Sonda typu Multi jest sondą pomiarową, która może być wychylana w wielu kierunkach.

Średnica kulki sondy

Jest to średnica rzeczywista kulki sondy pomiarowej. Jest ona określana podczas kalibrowania i zapisywana w danych cyklu pomiarowego.

Typ sondy pomiarowej

Do określenia wymiarów narzędzia i przedmiotu obrabianego potrzebna jest sonda pomiarowa przełączająca elektronicznie, która przy wychyleniu daje zmianę sygnału (zbocze).

Sondy rozróżnia się według liczby kierunków pomiaru:

- Wielokierunkowe (3D, Sonda typu Multi),
- Jednokierunkowe (Sonda typu Mono).

Ustawienia kąta korekcji

Przy zastosowaniu → sondy jednokierunkowej można z powodów specyficznych dla maszyny, w razie potrzeby, skorygować położenie sondy za pomocą danych narzędzia sondy jednokierunkowej typu 712.

Wariant pomiaru

Poprzez parametr `S_MVAR` ustalany jest wariant pomiaru poszczególnych cykli pomiarowych. Parametr ten dla każdego cyklu pomiarowego może przyjmować określone wartości całkowitoliczbowe, które są wewnętrznie w cyklu sprawdzane pod względem poprawności.

Wartość doświadczalna

Wartości doświadczalne służą do eliminacji stałych odchyłek wymiarów, które nie podlegają żadnemu trendowi.

Wartość średnia

Obliczenie wartości średniej uwzględnia trend odchylek wymiarów dla serii obróbkowej, przy czym → współczynnik wagi k , na bazie którego można utworzyć wartość średnią, można wybrać.

Samo tworzenie wartości średniej jeszcze nie wystarczy do zapewnienia stałej jakości obróbki. Zmierzoną odchylek wymiaru dla stałych odchylek bez trendu można skorygować poprzez → wartość doświadczalną.

Wartość zadana

W przypadku „Pomiaru podczas ruchu” dla cyklu zadawana jest pozycja jako wartość zadana, dla której oczekiwany jest sygnał przełączenia sondy pomiarowej.

Współczynnik wagi dla tworzenia wartości średniej

Za pomocą współczynnika wagi k można w różny sposób uwzględniać wpływ pojedynczego pomiaru. Przez to nowy wynik pomiaru w zależności od k ma tylko częściowy wpływ na nową korekcję narzędzia.

Zakres korekcji zera

Ten zakres tolerancji (dolna granica S_{TzL}) odpowiada wartości bezwzględnej maksymalnego przypadkowego odchylenia wymiaru. Jeżeli różnica wartości rzeczywistej-zadanej jest pod względem wartości bezwzględnej mniejsza niż zakres korekcji zera, korekcja nie następuje.

Zakres ufności

Zakres ufności S_{TSA} nie ma wpływu na tworzenie wartości korekcji, służy on do diagnozy. Gdy ta granica zostanie osiągnięta, można z tego wnioskować o uszkodzeniu sondy albo nieprawidłowym zadaniu pozycji.

Indeks

C

CYCLE116, 54

D

Dokładność pomiaru, 40

Dolna granica tolerancji, 47

Drzewo menu

Technologia frezowania, 84

Działanie wartości doświadczalnej, wartości średniej i parametru tolerancji, 51

G

Górna granica tolerancji, 47

K

Kontrola różnicy wymiarów, 47

N

Narzędzie do kalibrowania, 35

O

Obliczenie drogi hamowania, 39

Obliczenie punktu środkowego i promienia okręgu, 54

Obsługa cykli pomiarowych w edytorze programów (od w. opr. 6.2), 61

Odchylenia wymiarów, 42

Okno wyniku pomiaru, 61

Określenie wartości korekcji, 42

P

Parametry cykli pomiarowych

CYCLE961, 337

CYCLE971, 354

CYCLE973, 317

CYCLE974, 319

CYCLE976, 326

CYCLE977, 334

CYCLE978, 328

CYCLE979, 340

CYCLE982, 351

CYCLE994, 322

CYCLE995, 346

CYCLE996, 348

CYCLE997, 343

CYCLE998, 331

Parametry do kontroli wyniku pomiaru i korekcji, 46

Parametry wyników, 86

Pomiar narzędzia, 14

Pomiar narzędzia (frezowanie)

Kalibracja sondy pomiarowej (CYCLE971), 296

Pomiar - frez (CYCLE971), 303

Pomiar - Narzędzie tokarskie (CYCLE982), 274

Pomiar narzędzia (toczenie)

Kompensacja sondy pomiarowej (CYCLE982), 269

Pomiar - Frez (CYCLE982), 278

Pomiar - Narzędzie tokarskie (CYCLE982), 274

Pomiar - Wiertło (CYCLE982), 286

Pomiar obrabianego przedmiotu, 13

Pomiar obrabianego przedmiotu (frezowanie)

Kalibracja na kuli (CYCLE976), 134

Kalibracja promienia na pierścieniu (CYCLE976), 121

Kompensacja promienia na krawędzi (CYCLE976), 126

Pomiar - Odchylenie kątowe wrzeciona (CYCLE995), 222

Pomiar - Rowek (CYCLE977), 150

Pomiar - Ustawienie krawędzi (CYCLE978), 137

Pomiar obrabianego przedmiotu (toczenie)

Kompensacja - długość (CYCLE973), 89

Kompensacja - Promień na płaszczyźnie (CYCLE973), 92

Kompensacja - Sonda w rowku (CYCLE973), 95

Pomiar - Krawędź przednia (CYCLE974), 100

Pomiar podczas ruchu, 37

Pomiar przedmiotu obrabianego (frezowanie)

Kompensacja - Sonda w rowku (CYCLE973), 95

Kompensacja długości (CYCLE976), 117

Pomiar - 1 czop kołowy (CYCLE977), 195

Pomiar - 1 otwór (CYCLE977), 178

Pomiar - 3 kule (CYCLE997), 217

Pomiar - Czop prostokątny (CYCLE977), 190

Pomiar - Dowolne naroże (CYCLE961), 166

Pomiar - Kieszka prostokątna (CYCLE977), 173

Pomiar - Kinematyka (CYCLE996), 226

Pomiar - Kompletny pomiar kinematyki (CYCLE9960), 247
 Pomiar - Kula (CYCLE997), 212
 Pomiar - Naroże prostokątne (CYCLE961), 161
 Pomiar - Wewnętrzny fragment łuku (CYCLE979), 184
 Pomiar - Wypust (CYCLE977), 155
 Pomiar - Zewnętrzny fragment łuku (CYCLE979), 201
 Pomiar - Zorientowane krawędzie (CYCLE998), 143
 Pomiar - Zorientuj płaszczyznę (CYCLE998), 207
 Zaokrąglenie między 2 krawędziami (CYCLE976), 129
 Pomiar przedmiotu obrabianego (toczenie)
 Kalibracja na kuli (CYCLE976), 134
 Kalibracja promienia na pierścieniu (CYCLE976), 121
 Kompensacja długości (CYCLE976), 117
 Kompensacja promienia na krawędzi (CYCLE976), 126
 Pomiar - 1 czop kołowy (CYCLE977), 195
 Pomiar - 1 otwór (CYCLE977), 178
 Pomiar - 3 kule (CYCLE997), 217
 Pomiar - Czop prostokątny (CYCLE977), 190
 Pomiar - Dowolne naroże (CYCLE961), 166
 Pomiar - Kieszeń prostokątna (CYCLE977), 173
 Pomiar - Kinematyka (CYCLE996), 226
 Pomiar - Kula (CYCLE997), 212
 Pomiar - Naroże prostokątne (CYCLE961), 161
 Pomiar - Odchylenie kątowe wrzeciona (CYCLE995), 222
 Pomiar - Rowek (CYCLE977), 150
 Pomiar - Średnica wewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994), 103
 Pomiar - Średnica zewnętrzna (CYCLE974, CYCLE994), 108
 Pomiar - Ustawienie krawędzi (CYCLE978), 137
 Pomiar - Wewnętrzny fragment łuku (CYCLE979), 184
 Pomiar - Wypust (CYCLE977), 155
 Pomiar - Zewnętrzny fragment łuku (CYCLE979), 201
 Pomiar - Zorientowane krawędzi (CYCLE998), 143
 Pomiar - Zorientuj płaszczyznę (CYCLE998), 207
 Pomiar rozszerzony, 114
 Pozycja startowa/pozycja zadana, 38
 Prędkość pomiaru, 39
 Program użytkownika
 przed wykonaniem pomiaru, 59
 Przedział ufności, 46

Przesunięcie punktu zerowego (PPZ), 18
 Punkty odniesienia na maszynie i przedmiocie obrabianym., 18

S

Sonda do pomiaru przedmiotów obrabianych, 28
 Sonda pomiarowa, 24
 Sonda do pomiaru narzędzi, 24
 Sonda do pomiaru przedmiotów obrabianych, 25
 Sonda jednokierunkowa, 26
 Sonda typu-L, 27
 Sonda wielokierunkowa, 26
 Sonda z trzpieniem typu gwiazda, 27
 Stosowane sondy pomiarowe, 24
 Strategia pomiaru, 42

T

Tworzenie wartości średnich, 42

W

Wartość średnia, 42

Z

Zakres korekcji zera, 48