

Gebruiksaanwijzing voor gassoldeerbouten en gasbranders


1. Inleiding

Geachte Klant! Hartelijk bedankt voor uw aankoop bij TME! Uit milieuoverwegingen krijgt u deze verkorte gebruiksaanwijzing. Lees deze zorgvuldig door voordat u begint met gebruik van het apparaat. Ga naar www.tme.eu De tekeningen uit deze verkorte gebruiksaanwijzing dienen ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het voorwerp. De basiseigenschappen zijn echter hetzelfde.

2. Bestemming

Het apparaat is bestemd voor het solderen van elektronische componenten, kabeluiteinden.

3. Voorbereiding op de werkzaamheden en gebruik

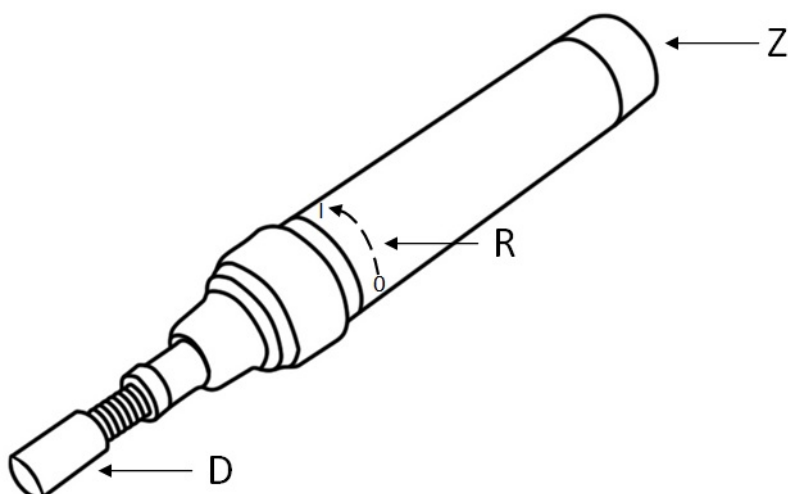

D - mondstuk

R - vlamregeling

Z - vulventiel

- Zorg ervoor dat de ON/OFF-schakelaar zich in de positie "OFF" bevindt, voordat u begint met het vullen van de soldeerbout.
- Voor het vullen heeft u meestal geen verloopstukken nodig.
- Houd voor het vullen van de soldeerbout de gascontainer vast zoals getoond op de afbeelding (de gasstroom wordt gestuurd door de zwaartekracht).
- Stop met vullen zodra u voelt dat de gascontainer van de soldeerbout vol is of wanneer het niveau in het kijkglas ca. 90% bereikt.



Transfer Multisort Elektronik B.V.

Croy 7 5653 LC Eindhoven, Nederland

KvK nummer: 64256286

BTW-nummer: NL855587842B01

- Het apparaat bevat brandbaar gas (butaan) onder druk - ga er dus voorzichtig mee om.
- Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen die hoger zijn dan +50 °C (120 °F) en vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Maak geen gaatjes in de container en gooi hem niet in het vuur.
- Onjuiste instelling van de knop voor de gasuitlaat kan overmatige gasuitstroom, vlammen of katalyse met rode verkleuring veroorzaken.

4. Veiligheidsmaatregelen

- Het apparaat niet vullen, aansteken of gebruiken in de buurt van open vuur, radiatoren, ketels en brandbare stoffen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Wees bijzonder voorzichtig, de temperatuur van het uiteinde is namelijk hoger dan 1300 °C (2500 °F).
- Wees bijzonder voorzichtig, omdat de vlam bij daglicht of sterk kunstlicht nauwelijks zichtbaar is.
- Gebruik een beschermende bril.
- Probeer niet op te grote afstand te werken. Neem een stabiele positie in.
- Wees voorzichtig. Concentreer u op de handelingen die u uitvoert en houd in de gaten wat er in de omgeving gebeurt. Werk niet als u moe bent.
- Raak het verhitte uiteinde en het buisje niet aan.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht achter tijdens het werk of wanneer het verhit is.
- Zorg ervoor dat alle element van de soldeerbout zijn afgekoeld voordat u hem opbergt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet heet is voordat u het beschermhoesje eromheen doet.
- Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in goed geventileerde ruimten.
- Probeer het apparaat niet zelf te regelen of te repareren. De soldeerbout is niet bestemd voor eigenhandige reparatie.