

Kezelési útmutató infravörös kamerához, és hőmérőkhöz

1. Bevezetés


Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

Az eszközt arra tervezték, hogy regisztrálja és megfigyelje a hőmérsékletet.

3. Felkészülés a munkára és használat

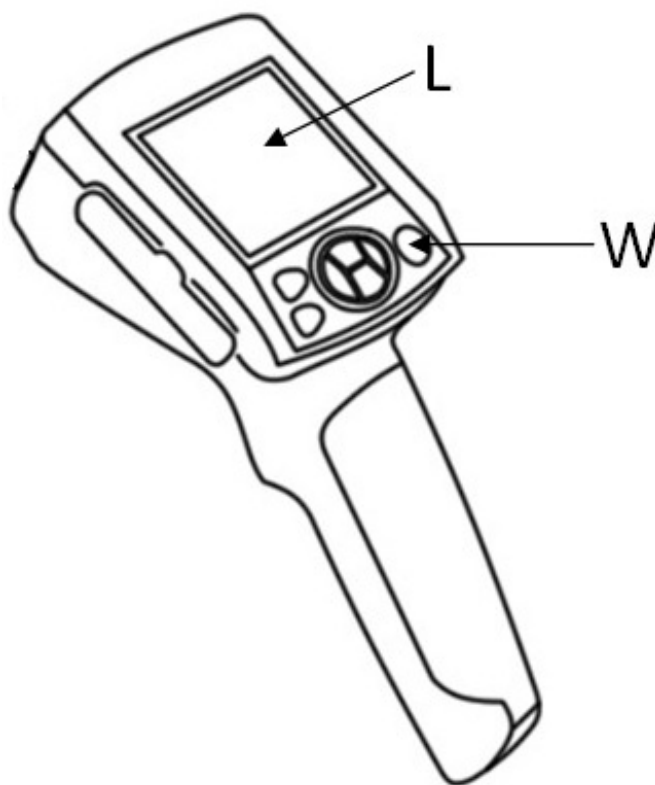

TME Hungary Kft.

Hungaria korut 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

W - hálózati kapcsoló

L - kijelző

- Kapcsolja be a készüléket a megfelelő nyomógommbal.
- A mérés megkezdéséhez nyomja meg a megfelelő nyomógombot.
- Figyelje a kijelzőt, ha le szeretné leolvasni a megjelenített adatokat.
- Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelet, csavarja ki a rögzítő csavarokat, vagy lazítsa meg a rögzítő részt, cserélje ki az elemeket, majd zárja vissza a fedelet.

4. Biztonsági szempontok

- Ne használja a készüléket, ha az meghibásodott. Mielőtt használni kezdi a műszert, ellenőrizze a készülékház épséget. Nézze meg hogy nincs-e rajta repedés vagy nem hiányoznak-e kitört darabok. Alaposan ellenőrizze a szigetelést a csatlakozóaljzatok körül.
- A műszer használata előtt győződjön meg az elemtartó fedél zárt, bepattintott állapotáról.
- Ne használja a készüléket, ha helytelenül működik. A védelem sérült lehet. Ha nem biztos abban, hogy a készülék jól működik-e, adja át egy szervíznek ellenőrzésre.
- Cserélje az elemeket újakra, vagy töltsse föl az akkumulátort, ha a kijelzőn megjelenik a gyenge elemre utaló jelzés.
- A készülék szervizeléskor csak a gyártó által meghatározott csere-alkatrészeket használja.
- Ne használja a berendezést robbanásveszélyes környezetben, ha a készülék nem lett ilyen feladatra kialakítva.
- Legyen óvatos, amikor a hőmérséklet mérést végez - égésveszély.
- Ne lépje túl a méréshatár tartományt, mert fennáll a detektor sérülésének veszélye.
- Ne világítson lézerrel bárkinek a szemébe.