

Gāzes lodāmuru un griezējdegļu iedarbināšanas instrukcija


1. Ievads

Cienītais Klients! Paldies par pirkumu TME! Lai pasargāt vidi, gribam Jums nodot saīsinātu lietošanas instrukciju. Pirms darba ar ierīci uzsākšanas lūdzam rūpīgi to salasīt. Paskatiet: www.tme.eu. Zīmējumi, novietoti saīsinātā instrukcijā, ir vienkāršoti un var atšķirties no reāla priekšmeta izskata. Bet tas nemaina tā pamatīgu īpašību.

2. Paredzēšana

Rokas ierīce, paredzēta elektronisku elementu, kabeļu galu lodēšanai.

3. Darba sagatavošana un lietošana

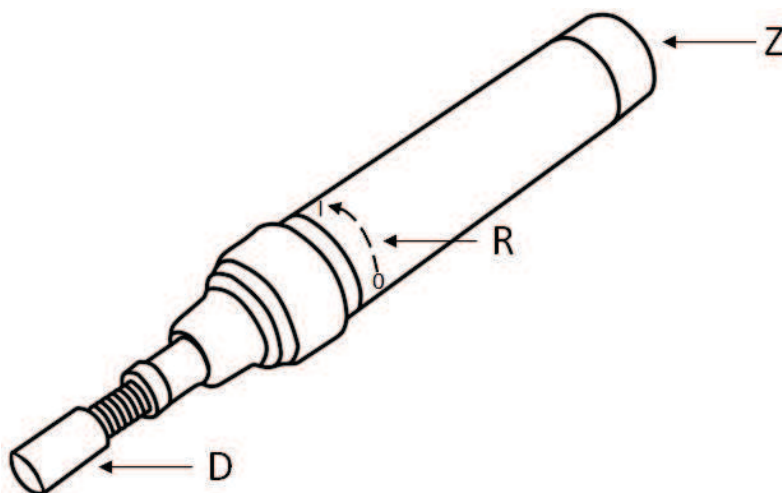

D - izejas sprausla

R - liesmas regulēšana

Z - uzpildīšanas vārsts

- Pārbaudīt, vai pārslēdzējs ON/OFF ir "OFF" pozīcijā pirms lodāmura uzpildīšanas uzsākšanas.
- Uzpildīšanas laikā parasti nav nepieciešami nekādi pārejas elementi.
- Lai uzpildīt lodāmuru, turēt gāzes tvertni saskaņā ar ilustrāciju (gāzes plūsma spiesta ar gravitāciju).
- Pabeigt uzpildīšanu, kad lodāmura tvertne ir pilna vai kad līmenis skatlūkā ir apm. 90%.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN

- Ierīce satur viegli uzliesmojošo gāzi (butāns) zem spiediena - esiet uzmanīgi.
- Nedrīkst pakļaut ierīci temperatūras virs $+50^{\circ}\text{C}$ (120°F) ietekmei un izvairīties no ilglaicīgas pakļaušanas zem saules stariem.
- Nepārdurt un nemest ierīci ugunī.
- Nepareiza gāzes pogas uzstādīšana var ierosināt pārmērīgu gāzes padevi, liesmu vai katalīzi ar sarkanu krāsu.

4. Piesardzības pasākumi

- Neuzpildīt, neiedegt un nelietot pie atvērts uguns avotiem, radiatoriem, krāsnīm un viegli uzliesmojošu materiālu.
- Ierīci uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
- Esiet sevišķi uzmanīgi, jo uzgaļa temperatūra pārsniedz 1300°C (2500°F).
- Esiet sevišķi uzmanīgi, jo liesma ir gandrīz neredzama dienas gaismā vai stiprā mākslīgā gaismā.
- Izmantot aizsardzības brilles.
- Nemēģināt strādāt no pārmērīga attāluma. Saglabāt stabilu pozīciju.
- Esiet sevišķi piesardzīgi. Kontrolēt veiktu darbību un novērot apkārtni. Nestrādāt gurdā pašsajūtā.
- Nepieskarties pie karsta uzgaļa un uzmavas.
- Neatstāt ierīci bez uzraudzības darba laikā vai kad ierīce ir karsta.
- Pirms uzglabāšanas vienmēr pārbaudīt, vai visi lodāmura elementi ir atdzisti.
- Pirms aizsardzības vāka uzstādīšanas pārbaudīt, vai ierīce ir izslēgta un nav karsta.
- Ierīce var būt izmantota tikai labi vēdināmās telpās.
- Neregulēt vai neremontēt ierīci. Lodāmurs nevar būt patstāvīgi remontēts.



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLIJA

Nodokļu maksātāja numurs NIP: 729-010-89-84, Statistikas reģistrācijas numurs REGON: 473171710
Rajona Tiesa Lodza - Centrs KRS Nr.: 0000165815 Pamatkapitāls: 3 300 000 PLN