

Beüzemelési utasítás forrasztópisztolyokhoz és lángforrasztókhoz

1. Bevezetés


Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TME-nél vásárolt. Környezettudatos szemléletünk megnyilvánulásaként átadjuk Önnek ezt a rövidített használati utasítást. Kérjük, hogy a berendezéssel végzendő munka megkezdése előtt szíveskedjen azt figyelmesen elolvasni. Lépjen be a www.tme.eu-ra.

A rövidített használati utasításban szereplő rajzok csak illusztrációk, és eltérhetnek a tárgy tényleges kinézetétől, de ez nem befolyásolja a termék alapvető tulajdonságait.

2. Rendeltetés

Kéziszerszámok elektronikai alkatrészek és kábelvégek forrasztásához.

3. Felkészülés a munkára és használat

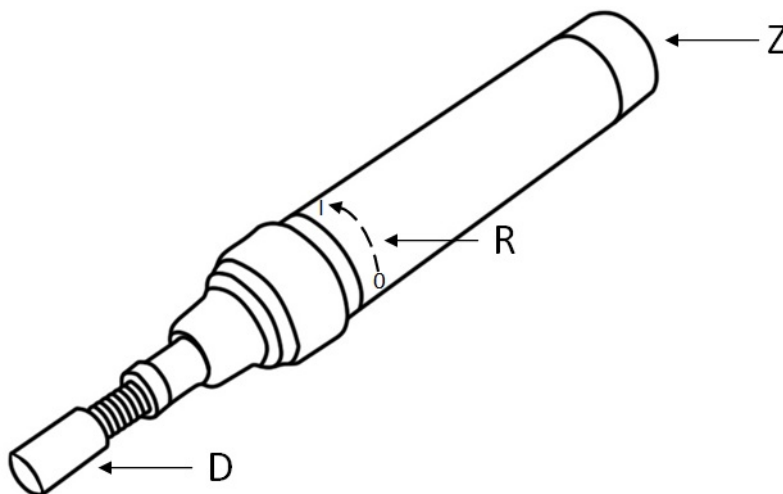


D - fúvóka

R - lángszabályzó

Z - töltőszelep

- A forrasztó feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy az ON/OFF kapcsoló "OFF" állásban van.
- Feltöltéshez általában nem szükséges semmilyen közdarab.
- A lángforrasztó feltöltéséhez tartsa a gázpalackot az ábrán látható helyzetben (a gáz áramlása gravitációsan történik).

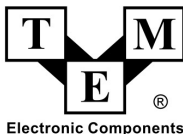

TME Hungary Kft.

Hungaria körút 162 1146 Budapest Adóazonosító:
14474345-2-42 Statisztikai számjel: 14474345-4652-113-01

- Fejezze be a töltést ha megérzi. hogy a lángforrasztó tartálya tele van, vagy ha szintjelző kb. 90%-ot elér.
- A berendezés nyomás alatti, könnyen éghető gázt (butánt) tartalmaz - járjon el óvatosan.
- Ne tegye ki a készüléket +50°C (120°F) feletti hőmérsékleti hatásoknak és ne hagyja hosszú ideig napsütötte helyen.
- Ne lyukassza ki és ne dobja tűzbe a készüléket.
- A gázkiáramlás helytelen beállítása nagymértékű gázkifújást, túl nagy lángot vagy vöröses színű katalizációt okozhat.

4. Biztonsági szempontok

- Ne töltse és ne gyújtsa be a készüléket nyílt láng, fűtőtestek, kazánok és könnyen éghető anyagok közelében.
- Óvja a készüléket a gyermekektől.
- Különös óvatossággal járjon el, mert a lángforrasztó égő végénél a hőmérséklet magasabb mint 1300°C (2500°F).
- Legyen fokozattan óvatos, mert nappali vagy erős műfény mellett a láng szinte láthatatlan.
- Használjon védőszemüveget.
- Ne próbáljon túl nagy távolságból dolgozni. Tartson stabil pozíciót.
- Legyen óvatos. Fordítson figyelmet a folytatott tevékenységre és azt is figyelje, hogy mi történik Ön körül. Ne dolgozzon, ha fáradt.
- Ne nyúljon a forró égőfejhez és hüvelyhez.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést munka közben vagy ha még felforrósodott állapotban van.
- Mielőtt elraktározza, minden esetben győződjön meg arról, hogy a lángforrasztó minden tartozékával együtt kihűlt.
- A védőfedél felhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés ki van-e kapcsolva és nincs-e felfűtve.
- A készüléket kizárólag jól szellőztetett helyiségekben szabad használni.
- Ne próbálja szabályozni és javítani a forrasztó készüléket. A forrasztó készülék nem önálló javításra való berendezés.